



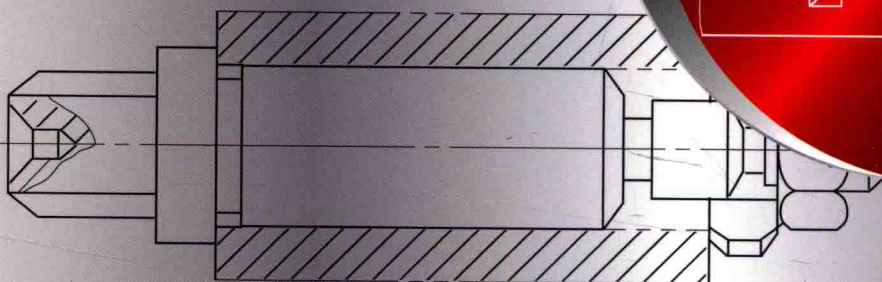

现代机床夹具 设计及实例

XIANDAI JICHUANG JIAJU
SHEJI JI SHILI

吴 拓 编著

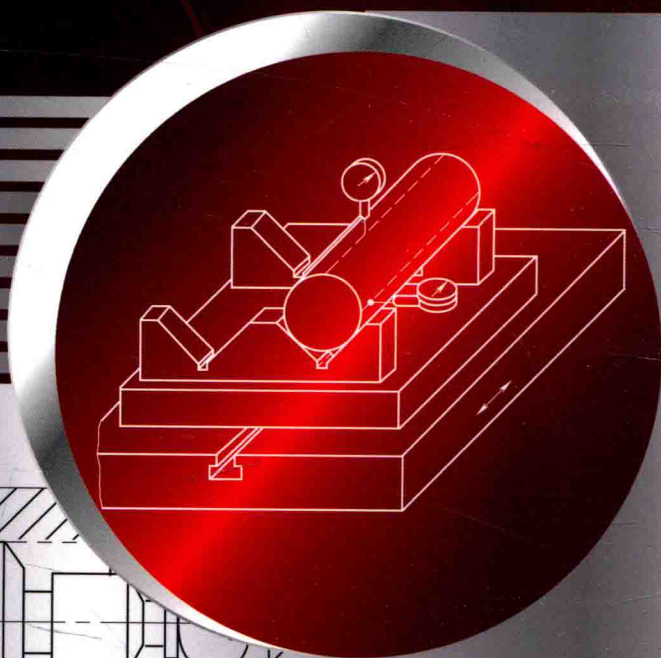

化学工业出版社

吴 拓 编著

现代机床夹具 设计及实例

XIANDAI JICHUANG JIAJU
SHEJI JI SHILI



化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代机床夹具设计及实例/吴拓编著. —北京: 化学工业出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-122-25037-7

I. ①现… II. ①吴… III. ①机床夹具-设计
IV. ①TG750.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 204484 号

责任编辑: 贾 娜
责任校对: 吴 静

装帧设计: 刘丽华

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 三河市万龙印装有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 18 $\frac{1}{4}$ 字数 498 千字 2015 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 69.00 元

版权所有 违者必究

机械制造是人类文明的基石，是国民经济和科学技术发展的基础。机械制造离不开金属切削机床，而机床夹具则是保证机械加工质量、提高生产效率、降低生产成本、减轻劳动强度、降低对工人技术的过高要求、实现生产过程自动化不可或缺的重要工艺装备之一。机床夹具被广泛应用于机械制造业中，大量专用机床夹具的采用为大批大量生产提供了必要的条件。

机床夹具设计一般包括结构设计和精度设计两个方面。值得注意的是，人们通常比较注重结构设计而忽视精度设计，然而随着零件加工精度的提高，对夹具的综合定位误差、累积误差的计算以及夹具的动态误差、夹具的磨损公差等，工程技术人员在进行夹具设计时都必须进行认真细致的分析，因而本书在相关章节中作了特别论述。

本书以培养和提升企业技术人员和高校学生的机床夹具设计能力为主旨。编者结合自己多年的教学和实践经验，系统地介绍了夹具设计原理、夹具设计的步骤和方法、机床夹具设计相关资料、各类机床夹具的典型结构及设计要点等内容，各核心章节都有优秀的经典范例，对定位装置、夹紧机构以及各类机床夹具加以详尽讲解，既可为从事机械设计与制造相关工作的技术人员提供帮助，也可供高校相关专业师生学习参考，还可作为夹具设计技术人员的参考书。

本书由吴拓编著，在撰写过程中得到了各界同仁和朋友的大力支持、鼓励和帮助，在此表示衷心的感谢！

由于编著者水平所限，书中不足之处在所难免，敬请广大读者和专家批评指正。

编著者

第1章 机床夹具设计概述

1.1 机床夹具概述	1
1.1.1 机床夹具在机械加工中的作用	1
1.1.2 机床夹具的分类	3
1.1.3 机床夹具的组成	4
1.1.4 机床夹具在工艺系统中的地位	5
1.1.5 现代机床夹具的发展方向	5
1.2 机床夹具设计的基本要求及步骤	7
1.2.1 夹具设计的基本要求	7
1.2.2 机床夹具设计的基本步骤	7

第2章 工件的定位及定位装置设计

2.1 工件的定位	9
2.1.1 六点定位原理	9
2.1.2 工件定位中的约束分析	11
2.1.3 工件定位中的定位基准	11
2.1.4 定位误差分析	13
2.1.5 定位误差计算示例	21
2.2 定位装置的设计	23
2.2.1 常用定位元件及选用	23
2.2.2 定位装置设计实例	33

第3章 工件的夹紧及夹紧机构设计

3.1 工件夹紧方案的确定	42
3.1.1 夹紧装置的组成及其设计原则	42
3.1.2 确定夹紧力的基本原则	43
3.1.3 切削力的计算	46
3.1.4 夹紧力的计算	51
3.2 夹紧机构的设计	79
3.2.1 常用夹紧机构及其选用	79
3.2.2 夹紧机构的设计要求	87
3.2.3 夹紧动力源装置	88
3.2.4 夹紧机构设计实例	92

第4章 刀具导向与夹具的对定

4.1 刀具导向与对定	119
4.1.1 刀具导向方案的确定与导向装置的设计	119
4.1.2 刀具对定方案的确定与对定装置的设计	119

4.2 夹具的对定	120
4.2.1 夹具切削成形运动的定位	121
4.2.2 夹具的对刀	124
4.3 夹具的分度装置	126
4.3.1 夹具的分度装置及其对定	126
4.3.2 分度装置的常用机构	128
4.3.3 精密分度	131
4.3.4 分度装置设计实例	134
4.4 夹具的靠模装置	136
4.4.1 靠模装置及其类型	136
4.4.2 靠模装置的设计	137
4.4.3 靠模装置的设计实例	138

第5章 夹具体和夹具连接元件的设计

5.1 夹具体及其设计	141
5.1.1 夹具体的结构	141
5.1.2 夹具体的设计	141
5.2 夹具连接元件及其设计	144
5.2.1 夹具的连接元件	144
5.2.2 夹具连接元件的设计	145

第6章 夹具图样设计及夹具精度校核

6.1 夹具总装图的设计	146
6.1.1 夹具总装图的设计	146
6.1.2 夹具工作原理	147
6.2 夹具零件工作图的设计	148
6.3 装夹表面可及性分析及装夹稳定性校验	149
6.3.1 装夹表面可及性分析	149
6.3.2 装夹刚度和装夹稳定性校验	149
6.4 夹具精度校核	152
6.4.1 夹具精度分析与校核	152
6.4.2 夹具精度的控制	156

第7章 机床夹具设计的相关资料

7.1 机械加工定位、夹紧及常用装置符号	162
7.2 常用夹具元件的公差配合	168
7.2.1 机床夹具公差与配合的制定	168
7.2.2 常用夹具元件的配合	169
7.3 夹具零件的材料与技术要求	172
7.3.1 夹具主要零件所采用的材料与热处理	172
7.3.2 夹具零件的技术条件	173
7.3.3 夹具零件的其他公差要求	183

第8章 各类机床夹具的典型结构及其设计要点

8.1 车床类夹具	186
8.1.1 车床类夹具的分类	186

8.1.2	车床常用通用夹具的结构	186
8.1.3	车床专用夹具的典型结构	187
8.1.4	车床夹具的设计特点	189
8.1.5	车床夹具设计实例	190
8.2	铣床类夹具	204
8.2.1	铣床夹具的分类	204
8.2.2	铣床常用通用夹具的结构	204
8.2.3	典型铣床专用夹具结构	205
8.2.4	铣床夹具的设计特点	208
8.2.5	铣床夹具设计实例	210
8.3	钻镗夹具	222
8.3.1	钻床夹具	222
8.3.2	铅床夹具设计实例	228
8.3.3	镗床夹具	238
8.3.4	镗床夹具设计实例	242
8.4	现代机床夹具及其设计	250
8.4.1	数控机床夹具	250
8.4.2	组合夹具	252
8.4.3	可调夹具	255
8.4.4	模块化夹具	256
8.4.5	自动线夹具	257
8.5	其他机床夹具	265
8.5.1	齿轮加工机床夹具	265
8.5.2	拉床夹具	265
8.5.3	其他夹具设计实例	266

参考文献

第1章

机床夹具设计概述

内容摘要

本章主要介绍机床夹具在机械加工中的作用及其在工艺系统中的地位、机床夹具的分类及组成；根据现代机械工业的生产特点，介绍机床夹具的现状以及现代机床夹具的发展方向；介绍机床夹具设计的基本要求及步骤。

1.1 机床夹具概述

1.1.1 机床夹具在机械加工中的作用

在机械制造的机械加工、焊接、热处理、检验、装配等工艺过程中，为了安装加工工件，使之占有正确的位置，以保证零件和产品的质量，并提高生产效率，所采用的工艺装备称为夹具。

在机床上加工工件时，必须用夹具装好夹牢工件。将工件装好，就是在机床上确定工件相对于刀具的正确位置，这一过程称为定位。将工件夹牢，就是对工件施加作用力，使之在已经定好的位置上将工件可靠地夹紧，这一过程称为夹紧。从定位到夹紧的全过程，称为装夹。

工件的装夹方法有找正装夹法和夹具装夹法两种。

找正装夹方法是以工件的有关表面或专门划出的线痕作为找正依据，用划针或指示表进行找正，将工件正确定位，然后将工件夹紧，进行加工。如图 1-1 所示，在铣削连杆状零件的上下两平面时，若批量不大，可在机用虎钳中，按侧边划出的加工线痕，用划针找正。

这种方法安装方法简单，不需专用设备，但精度不高，生产率低，因此多用于单件、小批量生产。

夹具装夹方法是靠夹具将工件定位、夹紧，以保证工件相对于刀具、机床的正确位置。如图 1-2 所示为铣削连杆状零件的上下两平面所用的铣床夹具。这是一个双位置的专用铣床夹具。毛坯先放在Ⅰ位置上铣出第一端面（A 面），然后将此工件翻过来放入Ⅱ位置铣出第二端

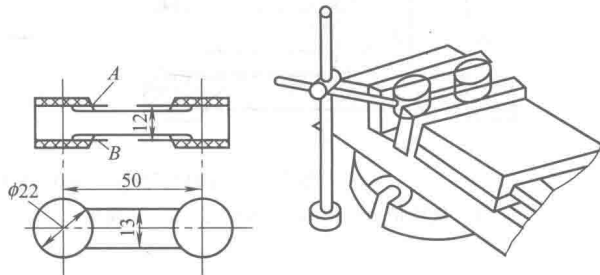


图 1-1 在机用虎钳上找正和装夹连杆状零件

面 (B 面)。夹具中可同时装夹两个工件。

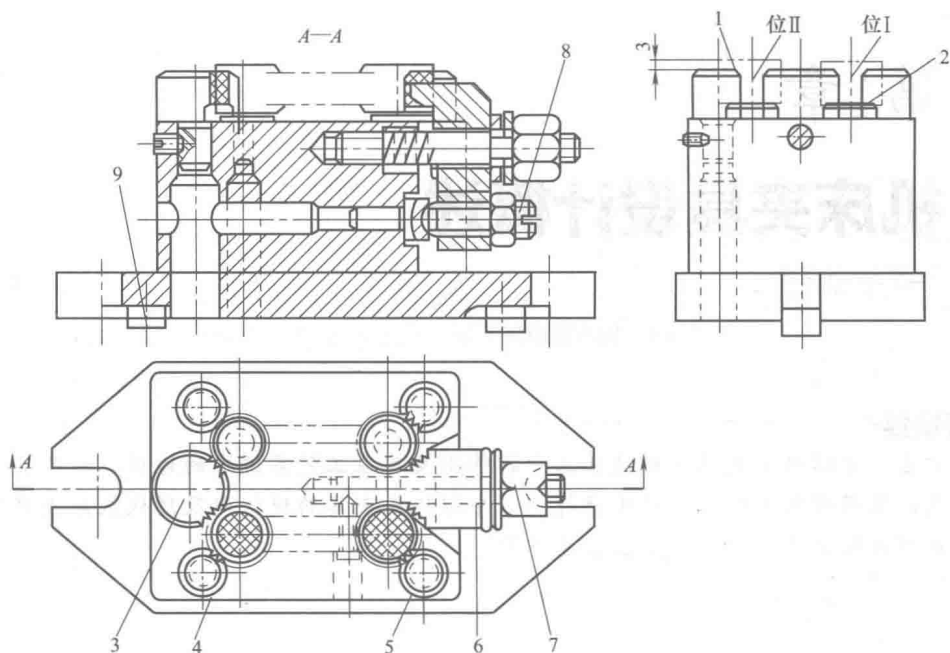


图 1-2 铣削连杆状零件两面的双位置专用铣床夹具

1—对刀块 (兼挡销); 2—锯齿头支承钉; 3~5—挡销; 6—压板;
7—螺母; 8—压板支承钉; 9—定位键

如图 1-3 所示为专供加工轴套零件上 $\phi 6H9$ 径向孔的钻床夹具。工件以内孔及其端面作为定位基准, 通过拧紧螺母将工件牢固地压在定位元件上。

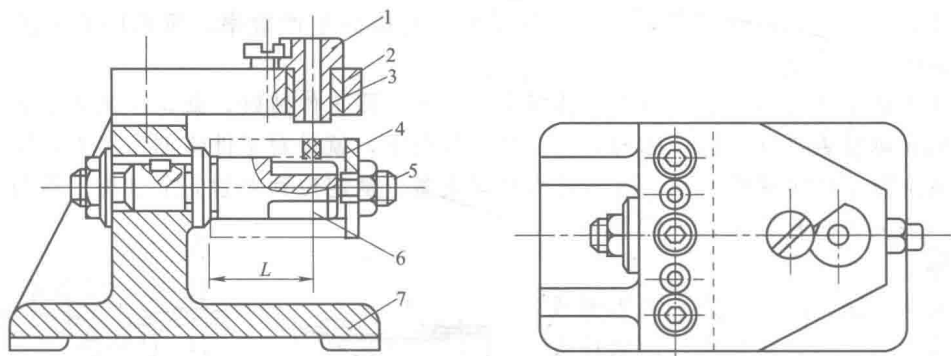


图 1-3 钻轴套零件上 $\phi 6H9$ 径向孔的专用钻床夹具

1—快换钻套; 2—钻套用衬套; 3—钻模板; 4—开口垫圈; 5—螺母; 6—定位销; 7—夹具体

在机床上加工工件时所用的夹具称为机床夹具。机床夹具的主要功能就是完成工件的装夹工作。工件装夹情况的好坏, 将直接影响工件的加工精度。

无论是传统制造, 还是现代制造系统, 机床夹具都是十分重要的, 它对加工质量、生产率和产品成本都有直接影响, 因此企业花费在夹具设计和制造上的时间, 无论是改进现有产品或是开发新产品, 在生产周期中都占有较大的比重。

在机械加工过程中, 工件的几何精度主要取决于工件对机床的相对位置, 严格地说, 只有机床、刀具、夹具和工件之间保持正确的相对关系, 才能保证工件各加工表面之间的相对位置

精度。显然,对机床夹具的基本要求就是将工件正确定位并牢靠地固定在给定位置。因而,机床夹具除了应保证足够的制造精度外,还应有足够的刚度以抵抗加工时可能产生的变形和振动。

机床夹具在机械加工中起着十分重要的作用,归纳起来,主要表现在以下几个方面。

① 缩短辅助时间,提高劳动生产率,降低加工成本。使用夹具包括两个过程:一是夹具在机床上的安装与调整;二是工件在夹具中的安装。前者可以依靠夹具上的定向键、对刀块等专门装置快速实现,后者则由夹具上专门用于定位的V形块、定位环等元件迅速实现;此外,夹具中还可以不同程度地采用高效率的多件、多位、快速、增力、机动等夹紧装置,利用辅助支承等提高工件的刚度,以利于采用较大的切削用量。这样,便可缩短辅助时间、减少机动时间,有效地提高劳动效率、降低加工成本。

② 保证加工精度,稳定加工质量。采用夹具安装工件,夹具在机床上的安装位置和工件在夹具中的安装位置均已确定,因而工件在加工过程中的位置精度不会受到各种主观因素以及操作者的技术水平影响,加工精度易于保证,并且加工质量稳定。

③ 降低对工人的技术要求,减轻工人的劳动强度,保证安全生产。

使用专用夹具安装工件,定位方便、准确、快捷,位置精度依靠夹具精度保证,因而可以降低对工人的技术要求;同时,夹紧又可采用增力、机动等装置,可以减轻工人的劳动强度。根据加工条件,还可设计防护装置,确保操作者的人身安全。

④ 扩大机床的工艺范围,实现“一机多能”。在批量不大、工件种类和规格较多、机床品种有限的生产条件下,可以通过设计机床夹具,改变机床的工艺范围,实现“一机多能”。例如:在普通铣床上安装专用夹具铣削成形表面;在车床溜板上或在摇臂钻床上安装镗模可以加工箱体孔系等。

⑤ 在自动化生产和流水线生产中,便于平衡生产节拍。在加工工艺过程中,特别在自动化生产和流水线生产中,当某些工序所需工时特别长时,可以采用多工位或高效夹具等提高生产效率,平衡生产节拍。

不过,机床夹具的作用也存在一定的局限性,如下所示。

① 专用机床夹具的设计制造周期长。它往往是新产品生产技术准备工作的关键之一,对新产品的研制周期影响较大。

② 对毛坯质量要求较高。因为工件直接安装在夹具中,为了保证定位精度,要求毛坯表面平整,尺寸偏差较小。

③ 专用机床夹具主要适用于生产批量较大、产品品种相对稳定的场合。专用机床夹具是针对某个零件、某道工序而专门设计制造的,一旦产品改型,专用夹具便无法使用。因此,当现代机械工业出现多品种、中小批量的发展趋势时,专用夹具往往便成为开发新产品、改革老产品的障碍。

1.1.2 机床夹具的分类

机床夹具的种类很多,形状千差万别。为了设计、制造和管理的方便,往往按某一属性进行分类。

(1) 按夹具的通用特性分类

按这一分类方法,常用的夹具有通用夹具、专用夹具、可调夹具、成组夹具、组合夹具和自动线夹具六大类。它反映夹具在不同生产类型中的通用特性,因此是选择夹具的主要依据。

① 通用夹具。通用夹具是指结构、尺寸已标准化,且具有一定通用性的夹具,如三爪自定心卡盘、四爪单动卡盘、台虎钳、万能分度头、中心架、电磁吸盘等。其特点是适用性强,不需调整或稍加调整即可装夹一定形状范围内的各种工件。这类夹具已商品化,且成为机床附

件。采用这类夹具可缩短生产准备周期,减少夹具品种,从而降低生产成本。其缺点是夹具的加工精度不高,生产率也较低,且较难装夹形状复杂的工件,故适用于单件小批量生产中。

② 专用夹具。专用夹具是针对某一工件的某一工序的加工要求而专门设计和制造的夹具。其特点是针对性极强,没有通用性。在产品相对稳定、批量较大的生产中,常用各种专用夹具,可获得较高的生产率和加工精度。专用夹具的设计制造周期较长,随着现代多品种及中、小批量生产的发展,专用夹具在适应性和经济性等方面已产生许多问题。

③ 可调夹具。可调夹具是针对通用夹具和专用夹具的缺陷而发展起来的一类新型夹具。对不同类型和尺寸的工件,只需调整或更换原来夹具上的个别定位元件和夹紧元件便可使用。它一般又分为通用可调夹具和成组可调夹具两种。通用可调夹具的通用范围大,适用性广,加工对象不太固定。成组可调夹具是专门为成组工艺中某组零件设计的,调整范围仅限于本组内的工件。可调夹具在多品种、小批量生产中得到广泛应用。

④ 成组夹具。这是在成组加工技术基础上发展起来的一类夹具。它是根据成组加工工艺的原则,针对一组形状相近的零件专门设计的,也是由通用基础件和可更换调整元件组成的夹具。这类夹具从外形上看,与可调夹具不易区别。但它与可调夹具相比,具有使用对象明确、设计科学合理、结构紧凑、调整方便等优点。

⑤ 组合夹具。组合夹具是一种模块化的夹具,已实现商品化。标准的模块元件具有较高精度和耐磨性,可组装成各种夹具,夹具用毕即可拆卸,留待组装新的夹具。由于使用组合夹具可缩短生产准备周期,元件能重复多次使用,并具有可减少专用夹具数量等优点,因此组合夹具在单件、中小批多品种的生产和数控加工中,是一种较经济的夹具。

⑥ 自动线夹具。自动线夹具一般分为两种:一种为固定式夹具,它与专用夹具相似;另一种为随行夹具,使用中夹具随着工件一起运动,并将工件沿着自动线从一个工位移至下一个工位进行加工。

(2) 按夹具使用的机床分类

这是专用夹具设计所用的分类方法。按使用的机床分类,可把夹具分为车床夹具、铣床夹具、钻床夹具、镗床夹具、磨床夹具、齿轮机床夹具、数控机床夹具等。

(3) 按夹具动力源分类

按夹具夹紧动力源可将夹具分为手动夹具和机动夹具两大类。为减轻劳动强度和确保安全生产,手动夹具应具有扩力机构与自锁性能。常用的机动夹具具有气动夹具、液压夹具、气液夹具、电动夹具、电磁夹具、真空夹具和离心力夹具等。

1.1.3 机床夹具的组成

虽然机床夹具的种类繁多,但它们的工作原理基本上是相同的。将各类夹具中作用相同的结构或元件加以概括,可得出夹具一般所共有的以下几个组成部分,这些组成部分既相互独立又相互联系。

① 定位支承元件。定位支承元件的作用是确定工件在夹具中的正确位置并支承工件,是夹具的主要功能元件之一,如图 1-2 所示的锯齿头支承钉 2 和挡销 3、4、5。定位支承元件的定位精度直接影响工件加工的精度。

② 夹紧元件。夹紧元件的作用是将工件压紧夹牢,并保证在加工过程中工件的正确位置不变,如图 1-2 所示的压板 6。

③ 连接定向元件。这种元件用于将夹具与机床连接并确定夹具对机床主轴、工作台或导轨的相互位置,如图 1-2 所示的定位键 9。

④ 对刀元件或导向元件。这些元件的作用是保证工件加工表面与刀具之间的正确位置。用于确定刀具在加工前正确位置的元件称为对刀元件,如图 1-2 所示的对刀块 1。用于确定刀

具位置并引导刀具进行加工的元件称为导向元件,如图1-3所示的快换钻套1。

⑤ 其他装置或元件。根据加工需要,有些夹具上还设有分度装置、靠模装置、上下料装置、工件顶出机构、电动扳手和平衡块等,以及标准化了的其他连接元件。

⑥ 夹具体。夹具体是夹具的基体骨架,用来配置、安装各夹具元件,使之组成一整体。常用的夹具体为铸件结构、锻造结构、焊接结构和装配结构,形状有回转体形和底座形等。

上述各组成部分中,定位元件、夹紧装置、夹具体是夹具的基本组成部分。

1.1.4 机床夹具在工艺系统中的地位

(1) 机床夹具对工艺系统误差的影响

零件的加工过程是在由机床、夹具、刀具、工件组成的工艺系统中完成的。工艺系统的受力变形、受热变形以及工艺系统各组成部分的静态精度和磨损等,都会不同程度地影响工件的加工精度。然而,工件的机械加工精度,主要取决于工件和刀具切削过程中的相互位置关系。造成表面位置加工误差的因素主要来源于以下三个方面。

① 与工件在夹具中安装有关的加工误差,即工件安装误差,包括工件在夹具中定位时所造成的加工误差以及夹紧时工件变形所造成的加工误差。

② 与夹具相对刀具和机床上安装夹具有关的加工误差,即夹具调整误差,包括夹具在机床上定位时所造成的加工误差以及夹具相对刀具调整时所造成的加工误差。

③ 与加工过程有关的加工误差,即过程误差,包括工艺系统的受力变形、受热变形、磨损等因素引起的加工误差。

为了获得合格产品,必须使上述误差在工序尺寸方向上的总和小于或等于工序尺寸公差。

由于工件和刀具分别安装在夹具和机床上,受到夹具和机床的制约,因而必须按照工艺系统整体的动态观点去研究加工误差,并从系统的加工误差中科学地分离出由夹具所产生的误差成分,进而了解夹具误差对工艺系统加工误差的影响规律,以及可能产生的误差互补作用,以便设计时进行控制,利用其误差互补作用对夹具元件误差进行修正,做到对工艺系统误差进行局部补偿。

(2) 机床夹具在工艺系统中的能动性

夹具不同于其他环节,它在工艺系统中具有特殊的地位,夹具的整体刚度对工件加工的动态误差产生着非常特殊的影响。当夹具的整体刚度远大于其他环节时,工件加工的动态误差基本上只取决于夹具的制造精度和安装精度。因此,设计夹具时,对夹具的整体刚度应给予足够重视。如因工艺系统其他环节的刚度不足而引起较大的系统动态误差时,也可以采取修正夹具定位元件的方法进行补偿。生产实践中这方面的实例屡见不鲜,这就是夹具的能动作用。

1.1.5 现代机床夹具的发展方向

(1) 现代机械工业的生产特点

随着科学技术的进步和生产力的发展,国民经济各部门不断要求机械工业提供先进的技术装备,研制新的产品品种,以满足国民经济持续发展和人民生活不断提高的需要,这样一来,促使机械工业的生产形式发生了显著的变化,即多品种、中小批量生产逐渐占了优势。国际生产研究协会的统计表明,目前中、小批量多品种生产的工件品种已占工件种类总数的85%左右。现代生产要求企业所制造的产品品种经常更新换代,以适应市场的需求与竞争。于是,现代企业生产便面临以下问题:

① 通常小批量生产采用先进的工艺方法和专用工艺装备是不经济的,但对于高、精、尖

产品而言,不采用这种手段又无法达到规定的技术要求;

② 现行的生产准备工作往往需要较长的时间,花费的人力、物力较大,赶不上产品更新换代的步伐;

③ 由于产品更新越来越快,使用传统的专用夹具势必造成积压浪费。

为此,除了在产品结构设计和产品生产工艺方面进行改革之外,在工艺装备方面也必须改革其狭隘的专用性,使之适应新的生产需要。

(2) 机床夹具的现状

夹具最早出现在 18 世纪后期。随着科学技术的不断进步,夹具已从一种辅助工具发展成为门类齐全的工艺装备。

在批量生产中,企业都习惯于采用传统的专用夹具,一般在具有中等生产能力的工厂里,约有数千甚至近万套专用夹具;在多品种生产的企业中,每隔 3~4 年就要更新 50%~80% 的专用夹具,而夹具的实际磨损量仅为 10%~20%,这些夹具往往留下来又很难得到重复使用,抛弃它们又实在可惜,因此造成很大的浪费。这些都是一直困扰企业的现实问题。

近年来,数控机床、加工中心、成组技术、柔性制造系统(FMS)等新加工技术的应用,对机床夹具提出了如下新的要求:

- ① 能迅速而方便地装备新产品的投产,以缩短生产准备周期,降低生产成本;
- ② 能装夹一组具有相似性特征的工件;
- ③ 能适用于精密加工的高精度机床夹具;
- ④ 能适用于各种现代化制造技术的新型机床夹具;
- ⑤ 采用以液压站等为动力源的高效夹紧装置,以进一步减轻劳动强度和提高劳动生产率;
- ⑥ 提高机床夹具的标准化程度。

显然,这些都是摆在工艺技术人员面前的新课题、新任务。

(3) 现代机床夹具的发展方向

为了适应现代机械工业向高、精、尖方向发展的需要和多品种、小批量生产的特点,现代机床夹具的发展方向主要表现在标准化、精密化、高效化和柔性化四个方面。

① 标准化。机床夹具的标准化与通用化是相互联系的两个方面。目前我国已有夹具零件及部件的国家标准:JB/T 8004~10128—1999 以及各类通用夹具、组合夹具标准等。机床夹具的标准化,有利于夹具的商品化生产,有利于缩短生产准备周期,降低生产总成本。

② 精密化。随着机械产品精度的日益提高,相应提高了对夹具的精度要求。精密化夹具的结构类型很多,例如用于精密分度的多齿盘,其分度精度可达 $\pm 0.1''$;用于精密车削的高精度三爪自定心卡盘,其定心精度为 $5\mu\text{m}$ 。

③ 高效化。高效化夹具主要用来减少工件加工的基本时间和辅助时间,以提高劳动生产率,减轻工人的劳动强度。常见的高效化夹具有自动化夹具、高速化夹具和具有夹紧力装置的夹具等。例如,在铣床上使用电动虎钳装夹工件,效率可提高 5 倍左右;在车床上使用高速三爪自定心卡盘,可保证卡爪在试验转速为 9000r/min 的条件下仍能牢固地夹紧工件,从而使切削速度大幅度提高。目前,除了在生产流水线、自动线配置相应的高效、自动化夹具外,在数控机床上,尤其在加工中心上出现了各种自动装夹工件的夹具以及自动更换夹具的装置,充分提高了数控机床的效率。

④ 柔性化。机床夹具的柔性化与机床的柔性化相似,它是指机床夹具通过调整、组合等方式,以适应工艺可变因素的能力。工艺的可变因素主要有:工序特征、生产批量、工件的形状和尺寸等。具有柔性化特征的新型夹具种类主要有:组合夹具、通用可调夹具、成组夹具、模块化夹具、数控夹具等。为适应现代机械工业多品种、中小批量生产的需要,扩大夹具的柔性化程度、改变专用夹具的不可拆结构为可拆结构、发展可调夹具结构,将是当前夹具发展的

主要方向。

1.2 机床夹具设计的基本要求及步骤

1.2.1 夹具设计的基本要求

一个优良的机床夹具必须满足下列基本要求。

① 保证工件的加工精度。保证加工精度的关键,首先在于正确地选定定位基准、定位方法和定位元件,必要时还需进行定位误差分析,还要注意夹具中其他零部件的结构对加工精度的影响,注意夹具应有足够的刚度,多次重复使用的夹具还应注意相关元件的强度和耐磨性,确保夹具能满足工件的加工精度要求。

② 提高生产效率。专用夹具的复杂程度应与生产纲领相适应,应尽量采用各种快速高效的装夹机构,保证操作方便,缩短辅助时间,提高生产效率。

③ 工艺性能好。专用夹具的结构应力求简单、合理,便于制造、装配、调整、检验、维修等。

专用夹具的制造属于单件生产,当最终精度由调整或修配保证时,夹具上应设置调整和修配结构。

④ 使用性能好。专用夹具的操作应简便、省力、安全可靠。在客观条件允许且又经济适用的前提下,应尽可能采用气动、液压等机械化夹紧装置,以减轻操作者的劳动强度。专用夹具还应排屑方便,必要时可设置排屑结构,防止切屑破坏工件的定位和损坏刀具,防止切屑的积聚带来大量的热量而引起工艺系统变形。

⑤ 经济性好。专用夹具应尽可能采用标准元件和标准结构,力求结构简单、制造容易,以降低夹具的制造成本。因此,设计时应根据生产纲领对夹具方案进行必要的技术经济分析,以提高夹具在生产中的经济效益。

1.2.2 机床夹具设计的基本步骤

工艺人员应根据生产任务按以下步骤进行夹具设计。

(1) 明确设计要求,认真调查研究,收集设计资料

工艺设计人员在获得夹具设计任务书之后,首先应根据任务书提出的任务进行夹具结构设计。在进行夹具结构设计之前,必须先明确设计要求,认真调查研究,收集设计资料,做好以下工作。

① 仔细研究零件工作图、毛坯图及其技术条件。该工件为一回转件,除曲线槽外,其余各表面均已加工完毕,加工曲线槽是该工件的最后一道工序。该工件要求曲线槽对称度好,以保证操作的灵活性和安装的互换性。

② 了解零件的生产纲领、投产批量以及生产组织等有关信息。根据生产纲领和任务安排,该工件的加工为中小批量生产,为了保证加工质量,提高生产效率,应设计一套靠模铣夹具。

③ 了解工件的工艺规程和本工序的具体技术要求,了解本工序的加工余量和切削用量的选择。

④ 了解所使用量具的精度等级、刀具和辅助工具等的型号、规格。

⑤ 了解本企业制造和使用夹具的生产条件和技术现状。

⑥ 了解所使用机床的主要技术参数、性能、规格、精度以及与夹具连接部分结构的联系

尺寸等。

⑦ 准备好设计夹具用的各种标准、工艺规定、典型夹具图册和有关夹具的设计指导资料等。

⑧ 收集国内外有关设计、制造同类型夹具的资料，吸取其中先进而又能结合本企业实际情况的合理部分。

(2) 确定夹具的结构方案

在广泛收集和研究有关资料的基础上，再着手拟定夹具的结构方案。根据夹具设计的一般规则，机床夹具的结构设计过程大致可分解如下。

① 确定定位方案。

② 确定夹紧方案。

③ 确定刀具导向方案。

④ 确定对定方案。

⑤ 设计夹具体及连接元件。

(3) 绘制夹具图样

① 绘制夹具装配图。

② 绘制夹具零件图。

第2章

工件的定位及定位装置设计

内容摘要

本章主要介绍工件定位的基本原理、工件定位中的约束分析、工件定位中的定位基准以及定位误差的分析方法与计算、常用定位元件的定位原理及定位装置的设计方法。

2.1 工件的定位

2.1.1 六点定位原理

夹具设计最主要的任务就是在一定精度范围内将工件定位。工件的定位就是使一批工件每次放置到夹具中都能占据同一位置。

一个尚未定位的工件，其位置是不确定的。这种位置的不确定性，称为自由度。如果将工件假设为一理想刚体，并将其放在一空间直角坐标系中，以此坐标系作为参照系来观察刚体位置和方位的变动。由刚体运动学可知，一个自由刚体，在空间有且仅有六个自由度。如图 2-1 所示的工件，它在空间的位置是任意的，即它既能沿 x 、 y 、 z 三个坐标轴移动，称为移动自由度，分别表示为 $\vec{x}$ 、 $\vec{y}$ 、 $\vec{z}$ ；又能绕 x 、 y 、 z 三个坐标轴转动，称为转动自由度，分别表示为 $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 。

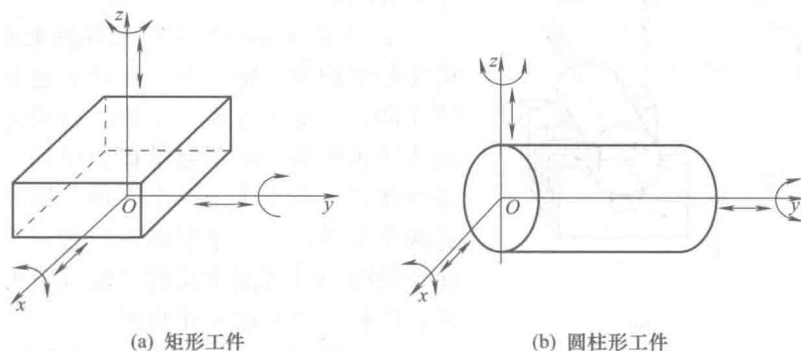


图 2-1 工件的六个自由度

由上可知，如果要使一个自由刚体在空间有一个确定的位置，就必须设置相应的六个约

束, 分别约束刚体的六个运动自由度。在讨论工件的定位时, 工件就是我们所指的自由刚体。如果工件的六个自由度都加以约束了, 工件在空间的位置也就完全被确定下来了。因此, 定位实质上就是约束工件的自由度。

分析工件定位时, 通常是用一个支承点约束工件的一个自由度。用合理设置的六个支承点约束工件的六个自由度, 使工件在夹具中的位置完全确定, 这就是六点定位原理。

例如: 在如图 2-2 (a) 所示的矩形工件上铣削半封闭式矩形槽时, 为保证加工尺寸 A , 可在其底面设置三个不共线的支承点 1、2、3, 如图 2-2 (b) 所示, 约束工件的三个自由度: $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$; 为了保证 B 尺寸, 侧面设置两个支承点 4、5, 约束 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 两个自由度; 为了保证 C 尺寸, 端面设置一个支承点 6, 约束 $\hat{x}$ 自由度。于是工件的六个自由度全部被约束了, 实现了六点定位。在具体的夹具中, 支承点是由定位元件来体现的。如图 2-2 (c) 所示, 为了将矩形工件定位, 设置了六个支承钉。

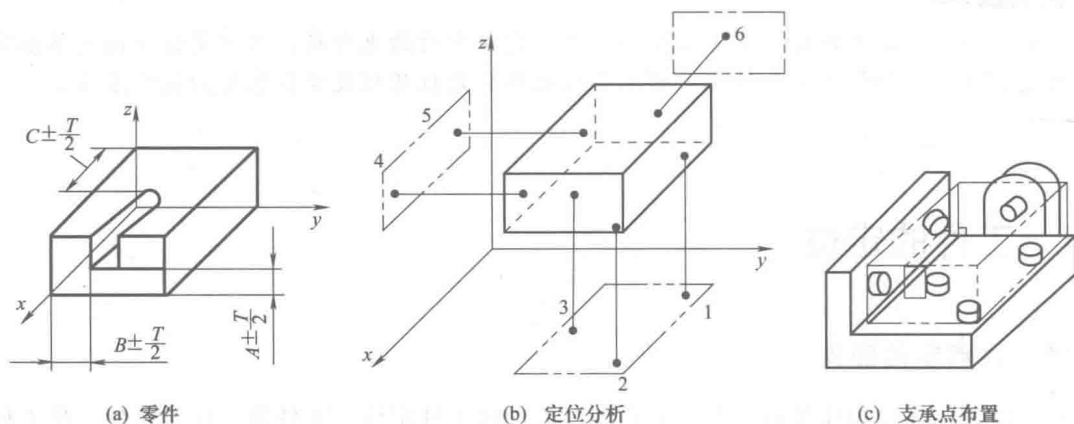


图 2-2 矩形工件定位

对于圆柱形工件, 如图 2-3 (a) 所示, 可在外圆柱表面上, 设置四个支承点 1、3、4、5 约束 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 四个自由度; 槽侧设置一个支承点 2, 约束 $\hat{x}$ 自由度; 端面设置一个支承点 6, 约束 $\hat{x}$ 自由度; 工件实现完全定位, 为了在外圆柱面上设置四个支承点, 一般采用 V 形架, 如图 2-3 (b) 所示。

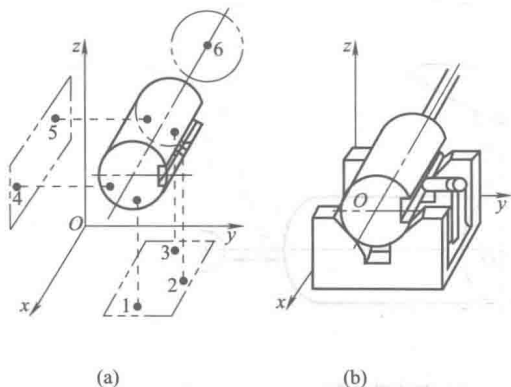


图 2-3 圆柱形工件定位

通过上述分析, 说明了六点定位原理的如下几个主要问题。

① 定位支承点是定位元件抽象而来的。在夹具的实际结构中, 定位支承点是通过具体的定位元件体现的, 即支承点不一定用点或销的顶端, 而常用面或线来代替。根据数学概念可知, 两个点决定一条直线, 三个点决定一个平面, 即一条直线可以代替两个支承点, 一个平面可代替三个支承点。在具体应用时, 还可用窄长的平面 (条形支承) 代替直线, 用较小的平面来代替点。

② 定位支承点与工件定位基准面始终保持接触, 才能起到约束自由度的作用。

③ 分析定位支承点的定位作用时, 不考虑力的影响。工件的某一自由度被约束, 是指工