


机械工人技术理论培训教材配套习题集

# 高级齿轮工工艺学

国家机械委技工培训教材编审组 编

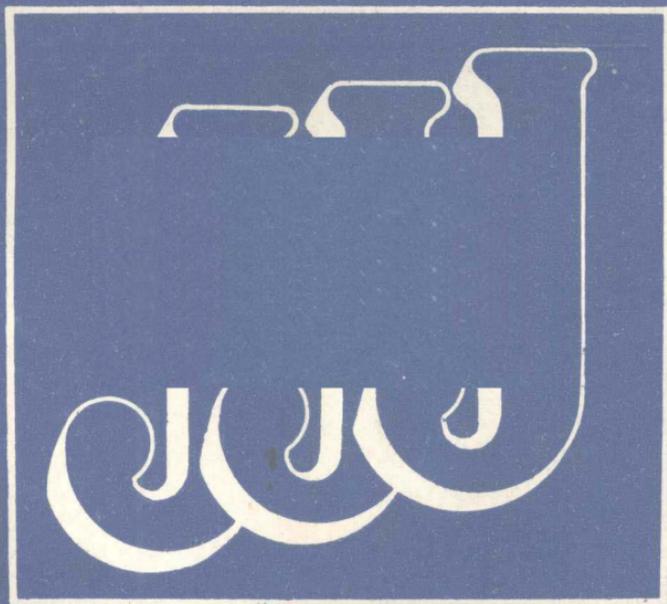

机械工业出版社

机械工人技术理论培训教材配套习题集

---

# 高级齿轮工工艺学

国家机械委技工培训教材编审组 编



机械工业出版社

## 高级齿轮工工艺学

国家机械委技工培训教材编审组 编

责任编辑：杨溥泉 责任校对：贾立萍  
责任印制：张俊民 版式设计：胡金瑛

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）  
（北京市书刊出版业营业登记证出字第117号）

中国农业机械出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

开本787×1092<sup>1</sup>/<sub>32</sub>·印张2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>·字数46千字  
1989年6月北京第一版·1989年6月北京第一次印刷  
印数 0,001—6,250·定价：1.60元

ISBN 7-111-01527-4/TG·390

## 编 者 的 话

1987年3月，国家机械工业委员会颁布了《机械工人技术理论培训计划培训大纲》(通用技术工种部分)，并统编了33个通用技术工种的初、中、高级培训用的基础课、专业课教材共149种，做为全国机械行业培训技术工人的正规教材。

为了配合新教材的使用，为教师抓好复习巩固、检查考核等教学环节提供参考和方便；帮助学员加深对课堂所学知识的理解，巩固教学成果，并引导学员理论联系实际，以培养其独立思考和分析解决问题的能力，更好地掌握和运用所学到的知识，我们又组织编写了部分教材的配套习题集102种。

习题集的内容紧扣教材，按教材的章节顺序编写，同时注意了习题的典型性和实用性；题量和难度适当，形式多样，有判断题、填空题、选择题、名词术语解释、问答题、计算题和作图题等。教师在使用习题集时，应根据培训大纲和教材的要求，结合教学实际来选用；学员也应在学好教材的基础上使用习题集。切忌用习题集代替教材。对于习题集中存在的错误或不妥之处，希望广大读者批评指正。

本习题集由上海拖拉机齿轮厂郑学麋、上海第一机床厂徐涌森编写，由上海汽车拖拉机公司职工大学李智康、上海第一机床厂徐涌森审稿。

国家机械委  
技工培训教材编审组

1988年4月

# 目 录

## 编者的话

### 第一章 齿轮机床的精度检验

- 一、判断题..... 题目( 1 )答案( 33 )
- 二、填空题..... 题目( 2 )答案( 33 )
- 三、选择题..... 题目( 4 )答案( 34 )
- 四、问答题..... 题目( 5 )答案( 34 )

### 第二章 齿轮误差分析及精密量仪

- 一、判断题..... 题目( 6 )答案( 36 )
- 二、填空题..... 题目( 9 )答案( 36 )
- 三、选择题..... 题目( 12 )答案( 38 )
- 四、名词术语解释..... 题目( 15 )答案( 39 )
- 五、问答题..... 题目( 17 )答案( 42 )
- 六、计算题..... 题目( 17 )答案( 47 )

### 第三章 高难度、高精度齿轮的加工

- 一、判断题..... 题目( 19 )答案( 53 )
- 二、填空题..... 题目( 20 )答案( 54 )
- 三、选择题..... 题目( 21 )答案( 54 )
- 四、名词术语解释..... 题目( 22 )答案( 55 )
- 五、问答题..... 题目( 22 )答案( 55 )

### 第四章 螺旋锥齿轮的加工

- 一、判断题..... 题目( 23 )答案( 56 )
- 二、填空题..... 题目( 24 )答案( 56 )
- 三、选择题..... 题目( 26 )答案( 57 )
- 四、名词术语解释..... 题目( 27 )答案( 58 )

五、问答题	题目( 28 )	答案( 58 )
六、计算题	题目( 28 )	答案( 59 )
<b>第五章 齿轮制造的新工艺, 新技术</b>		
一、判断题	题目( 28 )	答案( 63 )
二、填空题	题目( 30 )	答案( 63 )
三、选择题	题目( 31 )	答案( 63 )
四、名词术语解释	题目( 31 )	答案( 63 )
五、问答题	题目( 32 )	答案( 64 )

## 目 录

### 第一章 齿轮机床的精度检验

一、判断题（在题末括号内作记号：√表示对，×表示错）

1. 齿轮机床的结构复杂，精度要求高，因此齿轮机床的检验内容要比普通机床多。（ ）

2. 在检验齿轮机床的精度之前，首先需要调整好机床的安装水平，其目的是为了能够真实地反映机床的现有精度。（ ）

3. 齿轮加工机床，如果在使用过程中，发现它的安装水平有较大误差，一般也不会造成不良后果。（ ）

4. 检验工作台轴心线的径向圆跳动这一项目，磨齿机的检验方法与滚齿机不同。（ ）

5. 检验齿轮机床工作台的端面跳动时，千分表的测头应该触及工作台面靠近最大直径处。（ ）

6. 检验Y7150型磨齿机的工作台面对工作台纵向移动的平行度时，千分表的测头应该直接接触在工作台面上。（ ）

7. 检验滚齿机、插齿机、磨齿机的工作精度时，一般都是精切直齿圆柱齿轮。（ ）

8. 检验齿轮机床工作精度的试件齿数，应该等于机床分度蜗轮的齿数或倍数。（ ）

9. 检验磨齿机工作精度的试件，一般采用45钢，并需

经过正火或调质处理。 ( )

10. 在检验齿轮机床的工作精度之前, 必须先检查一下机床的安装水平是否良好。 ( )

## 二、填空题

1. 齿轮机床的检验内容与普通机床相同, 需检验机床的\_\_\_\_\_精度和\_\_\_\_\_精度两方面。在检验之前, 必须调整好机床的\_\_\_\_\_。

2. 齿轮机床的几何精度, 对于新机床来说, 反映了机床的\_\_\_\_\_ ; 对于旧机床来说, 反映了机床的\_\_\_\_\_。

3. 齿轮机床的工作精度, 是在\_\_\_\_\_条件下对\_\_\_\_\_进行加工时才能反映出来的。因此, \_\_\_\_\_的大小反映了机床工作精度的高低。

4. 齿轮机床的几何精度, 主要包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的回转精度, \_\_\_\_\_的形状精度, \_\_\_\_\_的运动精度, 以及有关\_\_\_\_\_的相互位置精度等。

5. 根据误差性质和检验部位, 齿轮机床的几何精度, 一般可以分为\_\_\_\_\_精度、\_\_\_\_\_精度、\_\_\_\_\_精度和\_\_\_\_\_精度四部分。

6. 在一般工厂中, 齿轮机床都属于精密机床, 为此机床都安放在\_\_\_\_\_上, 它的四周开有\_\_\_\_\_沟。机床底下放入\_\_\_\_\_, 并利用它调整机床的\_\_\_\_\_。

7. 主轴的回转精度, 对于滚齿机来说, 指的是\_\_\_\_\_的回转精度, 它需要检验\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两项。

8. 主轴的回转精度, 对于插齿机来说, 指的是\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_的回转精度，它只需要检验\_\_\_\_轴颈的\_\_\_\_  
\_\_\_\_一项。

9. 主轴的回转精度，对于磨齿机来说，指的是\_\_\_\_  
\_\_\_\_的回转精度，它需要检验\_\_\_\_和\_\_\_\_  
\_\_\_\_两项。

10. 齿轮机床的工作台精度，有工作台面的\_\_\_\_  
精度和工作台的\_\_\_\_精度两方面，前者仅需检验台面的\_\_\_\_  
\_\_\_\_一项，后者需检验其\_\_\_\_和\_\_\_\_  
\_\_\_\_两项。

11. 齿轮机床切削运动方向与工作台轴心线的平行度误差，将会直接影响被加工齿轮的\_\_\_\_。对这一项目的精度要求，磨齿机比滚齿机\_\_\_\_，滚齿机比插齿机\_\_\_\_。

12. 用检验棒检验滚齿机刀架垂直移动对工作台轴心线的平行度时，为了消除检验棒制造误差的影响，应该将工作台\_\_\_\_。然后，取\_\_\_\_作为本项精度的误差值。

13. 在正常状态，检验滚齿机刀架垂直移动对工作台轴心线的平行度时，考虑到\_\_\_\_的影响，其误差的方向应在立柱上端只许向\_\_\_\_方向倾斜。

14. 对滚齿机的刀架位移度这一项目，在一般情况下，机床的出厂要求比标准要求高，这是为了使用户工厂可以以\_\_\_\_为基准，设置\_\_\_\_装置，来保证\_\_\_\_。

15. 滚齿机活动托座轴承孔与滚刀主轴轴心线的同轴度误差，将会直接影响\_\_\_\_的安装精度，造成被加工齿轮的\_\_\_\_误差。

16. 滚齿机刀架垂直移动对工作台回转的传动精度这一项目的误差, 在滚削\_\_\_\_\_时, 会造成工件齿面的\_\_\_\_\_误差。在检验这一项目时, 需要在\_\_\_\_\_中心装一\_\_\_\_\_。

17. 检验齿轮机床的工作精度时, 首先应该在被检验机床上\_\_\_\_\_, 然后按照\_\_\_\_\_, 对\_\_\_\_\_进行精度检验。\_\_\_\_\_即为该机床的工作精度。

18. 为了真实地反映齿轮机床的实际工作精度, 在试件加工过程中, 应该尽力排除\_\_\_\_\_的变形、\_\_\_\_\_的缺陷、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等不利因素。

19. 按照机床精度标准规定, 对于滚齿机的试件, 需检验\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两项; 对于插齿机的试件, 需检验\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_三项。加工精度应符合JB 179—83 标准的\_\_\_\_\_级精度。

20. 按照机床精度标准规定, 对于磨齿机的试件, 需检验\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_四项。加工精度应符合JB 179—83标准的\_\_\_\_\_级精度或以上。

### 三、选择题 (将正确答案填在空格内)

1. 对于整体床身的中型滚齿机, 校正安装水平时, 水平仪和检具应该放在\_\_\_\_\_上进行检验。

(工作台面 床身导轨 立柱导轨)

2. 在一般情况下, 滚齿机和插齿机的安装水平应调整在\_\_\_\_\_范围内, 而磨齿机的安装水平应不超过\_\_\_\_\_。

(0.01/1000 0.02/1000 0.03/1000 0.04/1000)

3. 齿轮机床工作台面的平面度误差, 其偏差方向应该

是\_\_\_\_\_。

(只许凸 只许凹 凹凸都可以)

4. 在插齿机工作台移动方向的垂直平面上, 工作台回转轴心线与刀具主轴轴心线的同轴度误差, 将会直接影响被插削齿轮的\_\_\_\_\_精度。但这一检验项目, 仅适用于\_\_\_\_\_插齿机。

(周节、齿向、齿形、中小型、大型)

5. 根据机床工作精度的检验方法可知, 机床工作精度, 实际上是反映了机床的\_\_\_\_\_精度。

(静态 动态 工作)

6. 检验齿轮机床工作精度用的试件直径, 应该是机床\_\_\_\_\_直径的 $1/2 \sim 1/3$ 。

(工作台 分度蜗轮 最大加工)

7. 检验齿轮机床工作精度用的试件模数, 应该是机床最大加工模数的\_\_\_\_\_左右。

( $1/2$   $2/3$   $3/4$ )

#### 四、问答题

1. 滚齿机滚刀主轴轴心线的径向圆跳动误差, 应该怎样进行检验? 并在图 1 中画出检验工具及方法。

2. 插齿机刀具主轴的回转精度, 应该怎样进行检验? 并在图 2 中画出检验工具及方法。

3. 对于工作台轴心线的径向圆跳动, 这一检验项目, 磨齿机的检验方法与滚齿机有些什么区别? 为什么?

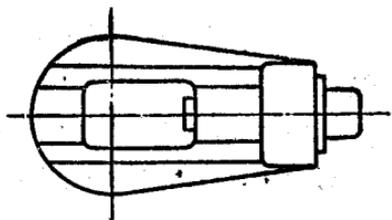


图 1

(请把检验工具及方法画在图 3 中)

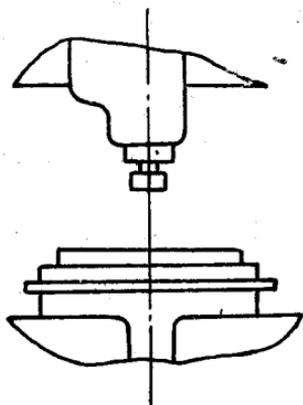


图 2

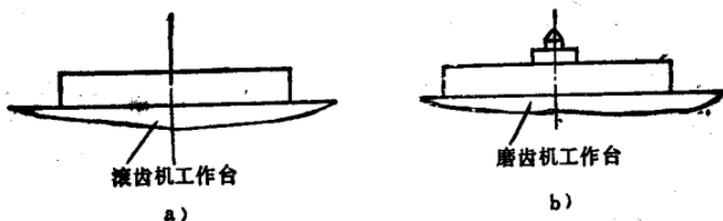


图 3

## 第二章 齿轮误差分析及精密量仪

一、判断题 (在题末括号内作记号:  $\checkmark$  表示对,  $\times$  表示错)

1. 齿轮精度标准中的误差项目, 是根据对齿轮加工误差的分析、使用要求以及各误差对使用质量的影响来确定的。 ( )

2. 渐开线圆柱齿轮精度标准 JB 179—83, 适用于任意轴交角的各种齿轮及其齿轮副。 ( )

3. 渐开线圆柱齿轮精度标准JB 179—83 的基准齿形，是按GB 1356—78《渐开线圆柱齿轮基准齿形》规定的。

( )

4. 理想精确的测量齿轮，是指被测齿轮的对啮齿轮，它是与被测齿轮有同样宽度、同样深度，为此可选一只加工质量较好的齿轮即可。

( )

5. 读数齿轮，主要要求是在使用中准确地传递运动，主被动齿轮的运转协调，转角误差小。

( )

6. 传速齿轮，主要要求是在运动时应该工作平稳，振动与噪声尽可能小。

( )

7. 传力齿轮，主要是为了承受载荷，一般采用大模数，其精度可以放在次要位置上。

( )

8. 为了达到齿轮传动的使用性能，因此，必须严格控制齿轮的制造与安装质量。

( )

9. 对宽斜圆柱齿轮，影响其齿高方向接触精度的是轴向齿距误差，影响其齿宽方向接触精度的是接触线误差。

( )

10. 齿轮的径向综合误差，会影响其传递运动的准确性。

( )

11. 齿圈径向跳动，会影响齿轮传动的平稳性。

( )

12. 螺旋线波度误差，会影响斜齿轮齿面载荷的分布均匀性。

( )

13. 刀具与工件的展成运动遭到破坏或分度不准确而产生的误差，称为齿轮刀具产形面误差。

( )

14. 刀具与被切齿轮之间径向距离的变化，称为径向加工误差。

( )

15. 刀具沿工件轴线移动的误差，称为齿轮刀具产形面

误差。 ( )

16. 所谓几何偏心, 是指在加工或装配过程中, 齿轮轴线与旋转轴线的重合度误差。 ( )

17. 插齿刀存在几何偏心, 加工时会使齿轮产生径向误差, 而对公法线长度没有影响。 ( )

18. 采用连续展成法加工时, 分度传动装置中的蜗轮副误差, 是造成被加工齿轮切向误差的主要因素。 ( )

19. 采用断续分度展成法加工时, 分度盘或分度蜗轮的周节累积误差, 直接影响到被切齿轮的切向一齿综合误差, 而不影响齿轮的切向综合误差。 ( )

20. 采用自由啮合展成法加工时, 例如剃削具有几何偏心的齿轮, 剃齿后左右两齿面出现大小相等、方向相反的切向误差。 ( )

21. 切齿加工的轴向误差, 是由于机床导轨不精确而造成的, 而与齿坯的装夹正确性没有多大关系。 ( )

22. 刀具产形面的误差, 是由于刀具的制造和刃磨误差造成的, 而与其它因素无关。 ( )

23. 刀具产形面的齿形角误差, 会使工件产生基节偏差和接触线方向误差。 ( )

24. 滚齿时, 如果滚刀不对中, 切出的轮齿左右齿形不对称, 特别是在滚削模数大、齿数少的齿轮时, 这一现象更是明显。 ( )

25. 在单啮仪上测量齿轮时, 由蜗杆光栅头发出的正弦电信号波数为齿轮光栅头发出的波数的  $k/z$  倍。 ( )

26. 万能测齿仪是采用绝对测量法来测量齿轮误差的, 是一种较为精密的测量仪器。 ( )

27. 渐开线检查仪是按照渐开线的形成原理而设计制造

的,即提供理论渐开线,与被测齿轮的渐开线作比较。( )

28. 新型的渐开线检查仪上有光学装置和电感比较仪,可将被测齿轮的基圆半径精测到 $0.001\text{mm}$ 。( )

## 二、填空题

1. 渐开线圆柱齿轮精度标准JB 179—83 适用于法向模数 $m_n$ \_\_\_\_\_ mm, 分度圆直径 $d$ \_\_\_\_\_ mm的齿轮。

2. 渐开线圆柱齿轮精度标准JB 179—83 对齿轮和齿轮副共规定\_\_\_\_\_项误差,前\_\_\_\_\_项是齿轮的精度指标,第\_\_\_\_\_两项是侧隙指标,其余\_\_\_\_\_项是齿轮副的精度和侧隙指标。

3. JB179—83标准规定有12个精度等级,按照目前工艺水平,自3~12级精度大致可分为三类:3~5级为\_\_\_\_\_级;6~8级为\_\_\_\_\_级;9~12级为\_\_\_\_\_级。

4. 齿轮误差的项目,按照对使用性能的影响,一般可分为三组:第一组主要影响\_\_\_\_\_的误差;第二组主要影响\_\_\_\_\_的误差;第三组主要影响\_\_\_\_\_的误差。

5. 齿轮传动广泛用于机器和仪器中,根据其用途不同,可分为:\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_齿轮传动等四种。

6. 切齿加工时所产生的四种误差:分别是(1)\_\_\_\_\_误差;(2)\_\_\_\_\_误差;(3)\_\_\_\_\_误差;(4)\_\_\_\_\_误差。

7. 对齿轮传动使用性能的要求可以归纳为:(1)\_\_\_\_\_ ; (2)\_\_\_\_\_ ; (3)\_\_\_\_\_ ; (4)\_\_\_\_\_。

8. 在齿轮传动的误差项目中, 影响传递运动准确性的误差有: (1) \_\_\_\_\_; (2) \_\_\_\_\_; (3) \_\_\_\_\_; (4) \_\_\_\_\_; (5) \_\_\_\_\_; (6) \_\_\_\_\_。

9. 在齿轮传动的误差项目中, 影响齿轮传动平稳性的误差有: (1) \_\_\_\_\_; (2) \_\_\_\_\_; (3) \_\_\_\_\_; (4) \_\_\_\_\_; (5) \_\_\_\_\_; (6) \_\_\_\_\_。

10. 在齿轮传动的误差项目中, 影响齿面载荷分布均匀性的误差有: (1) \_\_\_\_\_; (2) \_\_\_\_\_; (3) \_\_\_\_\_。

11. 插齿刀的几何偏心是由于: 插齿机刀具轴的 \_\_\_\_\_, 插齿刀的 \_\_\_\_\_ 偏心及插齿刀本身的 \_\_\_\_\_ 等综合因素造成的。

12. 齿轮加工的切向误差, 在用展成法工作的机床上, 主要是由于 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 的展成运动遭到破坏而产生的; 在具有分度机构的机床上, 是由于 \_\_\_\_\_ 误差而产生的。

13. 用自由啮合展成法加工齿轮, 例如剃齿时, 被加工齿轮预加工工序中的径向误差将转变为工件的 \_\_\_\_\_。

14. 在万能渐开线检查仪上检查齿轮的渐开线时, 测头直径一般应该大于 \_\_\_\_\_, 并将测头置于被测齿轮的齿宽 \_\_\_\_\_。

15. 测量齿圈径向跳动时, 球形测头是根据被测齿轮的 \_\_\_\_\_ 选取的, 测量一周的 \_\_\_\_\_ 即是齿圈的径向跳动。

16. 渐开线齿轮齿形误差的测量方法, 可分为 \_\_\_\_\_。

\_\_\_\_，\_\_\_\_和\_\_\_\_三种。

17. 在渐开线圆柱齿轮标准JB 179—83中，对周节误差规定了三个误差项目，即\_\_\_\_误差，\_\_\_\_误差和\_\_\_\_。

18. 测量渐开线圆柱齿轮，采用的单面啮合检查仪，目前应用较多的是\_\_\_\_单啮仪。

19. 渐开线斜齿圆柱齿轮的齿面是\_\_\_\_面。所谓齿向误差，就是指它的\_\_\_\_误差。

20. 滚齿加工时齿轮的齿向误差，主要是由于机床刀架\_\_\_\_方向与齿坯孔\_\_\_\_方向偏斜所造成的，而在滚削斜齿轮时还有\_\_\_\_不准确的原因在内。

21. 在齿轮加工中，影响齿轮传动平稳性精度的因素主要有\_\_\_\_误差，\_\_\_\_偏心和分度\_\_\_\_的偏心，以及分度系统中\_\_\_\_的偏心等。

22. 在滚削宽斜齿轮时，刀架进给丝杆的轴向窜动，将会引起被加工齿轮齿面的\_\_\_\_误差。

23. 磨齿时出现齿形角误差，大多是由于磨齿机上的基圆盘\_\_\_\_，或者是由于\_\_\_\_角修整得偏大或偏小造成的。

24. 磨齿时出现周期误差或无规则的齿形误差，往往是由于砂轮主轴的\_\_\_\_或径向圆跳动比较大，或者是因为工件的\_\_\_\_不足所造成的。

25. 在滚切斜齿质数齿轮时，滚刀的垂直进给量中途不能\_\_\_\_，分齿、进给、差动运动链中途也不能\_\_\_\_。

26. 对于滚刀刀齿的等分性精度，通常是检查滚刀容屑槽前刀面的\_\_\_\_误差和\_\_\_\_误差来进行评定的。