

# 铸造先进经验汇编

ZHUZAO XIANJIN JINGYAN HUIBIAN

第 1 集

四川省机械工业厅编

重庆人民出版社

# 鑄造先进經驗汇編

第一集

四川省机械工业厅編

江苏工业学院图书馆  
藏书章

重庆人民出版社

鑄造先进經驗汇編

第一集

四川省机械工业厅編

\*

重庆人民出版社出版  
(重庆嘉陵路344号)

重庆市書刊出版業營業許可証出字第1号  
重庆印制第一厂印刷  
新华書店重庆发行所发行

\*

开本787×1092 1/32 印张2 $\frac{5}{8}$  字数47千  
1958年4月第1版第2次印刷  
印数3,001—8,500

统一書号：15114·67

定 价：(9) 0.26元

## 前　　言

为了使各地同志很好地貫彻“以鐵代鋼、以鑄代鍛”的方針，我們選擇了几篇鑄造方面比較成熟的經驗介紹于后，供大家進一步研究時作為參考，并希望各地將研究資料及創造隨時反映給我們，以便組織交流。由於這本書的編選時間匆促，我們又缺乏經驗，因此不妥當之處一定不少，請讀者指正批評。

1958.12.24.編者

## 目 录

讓球墨鑄鐵遍地开花、攀登世界高峯	(1)
球墨鑄鐵操作方法和試制曲軸的初步總結	(9)
壓力加鎂處理球墨鑄鐵試驗	(14)
在壓力下加鎂處理球墨鑄鐵	(20)
用土鐵製造“土”球墨鑄鐵的初步總結(碱性冲天爐)	(40)
高硫土鐵除硫試驗介紹	(56)
高硫球墨鑄鐵的試驗	(59)
水套爐襯碱性冲天爐土鐵去硫總結	(62)
密閉翻包處理製造球墨鑄鐵	(68)

# 讓球墨鑄鐵遍地开花 攀登世界高峯

第一机械工业部技术司甘柏司长在1958年  
全国球墨铸铁大会上的总结

全国球墨铸铁大会历时八天的议程，听取了各单位的交流经验报告，组织参观展览会和现场表演，制订了今后的规划，进行了友谊挑战、互相竞赛，大家还利用大字报发表意见和态度，并组织了小组讨论会，会议期间有两个单位将研究成果向大会报捷，大会还组织力量支援沈阳铸造厂铸造大型球墨铸铁引风机主轴的试制工作，会议的内容是丰富多采的。

大会的主要收获是检阅了几年来在党的领导下球墨铸铁的光辉成就，增强了信心，解放了思想。通过交流经验，指出了今后的方向，并且制订了规划，对今后工作的开展有了信心、方向、办法，相信今后球墨铸铁工作将向更高的水平发展。

## 一、出色的成就，有益的启发

球墨铸铁的生产在我国开始得很早，发展很快，目前的技术水平在使用范围和铸造工艺等方面已赶上世界最先进的水平，某些方面已攀登世界最高峰，特别在大跃进以来，世界首创的以球墨铸铁制造的铁轨、无缝管、液压薄板、热轧齿轮、重型轧辊、汽轮机转子和水轮机主轴等都在中国试成，并开始应用，这为球墨铸铁在工业生产中开辟了更为广阔的前途。

这些巨大的成就为什么会在我国、特别在大跃进短短的

时期內出現呢？这的确是奇迹，但絕非偶然，这是解放了的新中国的工人阶级自觉地为自己劳动时必然的产物，球墨鑄鐵生产技术的出色成就就跟我国其它科学技术的飞跃发展一样，給我們极为有益的启示：

1. 只有在共产党的正确领导和优越的社会主义制度下，球墨鑄鐵才能同其他工作一样取得輝煌的成就，这种成就是任何资本主义国家做不到的。如英国虽然是球墨鑄鐵的誕生地，但由于反动的社会制度的阻碍，这种新技术長期停滯不前。

2. 破除迷信、解放思想是促进技术发展的动力，过去在科学技术工作中是存在着不少迷信，有的人迷信外国，国外有的，我們只能照搬，国外沒有的，連想都不敢想。但球墨鑄鐵的技术成就冲破了这种迷信，达到了許多工业发达的資本主义國家所未达到的水平，創造了世界新紀錄。有的人迷信書本資料，輕視实践，書本上沒有的就不敢嚐試，这种迷信也被打破了，我們的很多成就并不是依靠書本，而是从生产实践中創造出来的。也有人迷信传统习惯，認為只有过去的做法才是正統，鐵总不如鋼，忽視新事物的萌芽和发展，这种迷信也为取得的成就所粉碎，經過几年的实践，探索到球墨鑄鐵在某些方面的特殊性能，对球墨鑄鐵有了全面的認識，說明很多传统习惯已不适用于今天，还有人重洋輕土，應該說球墨鑄鐵是洋的，但必須將洋的土化方能开花結果，我們的巨大成就都是通过許多土办法，通过自己的創造取得的。

3. 科学技术只有为生产服务才能得到更好的发展，球墨鑄鐵所以能获得高速发展，很重要的原因是今年大跃进中鑄鋼、鍛鋼供不应求，我們提出了“以鐵代鋼，以鑄代鍛”的战斗口号，广泛采用球墨鑄鐵，因而就大大发展球墨鑄鐵的生产技

术，这充分地說明科学技术只有从生产出发，为生产服务才能得到迅速的发展。

## 二、再接再励，讓球墨鑄鐵遍地开花，达到更高峯

我們應該為已取得的成就而欢欣鼓舞。但必須指出，這仅仅是我們工作的一个良好的开端，絕不應該滋長驕傲自滿情緒，我們如果严格检查自己的工作，就会发现在球墨鑄鐵生产技术方面还存在很多严重的問題和缺点：

1. 生产球墨鑄鐵的單位虽然不少，但生产量上还不能滿足需要，一定要在原有基础上增加产量。

2. 先进經驗尚未普及，有些成就仅仅处在“礼品”阶段，还没有广泛地用于生产。

3. 有关球墨鑄鐵的很多“秘密”还没有被揭露。

4. 应用球墨鑄鐵还没有做到充分自觉，有的厂因鑄鋼、鍛鋼供应不足，为形势所迫才用球墨鑄鐵，自觉性不够，甚至有的厂是盲目采用，今后应注意从被动轉为主动，从被迫轉为自觉，減少盲目性。

5. 目前球墨鑄鐵还没有得到普遍重視，还有很多人对球墨鑄鐵的認識不够，它的优点尚未得到公認及取得应有的重視，所以我們要扩大宣传，抬高球墨鑄鐵的身价。

6. 推广工作最近遇到些新的困难，如利用土鐵、球化剂的供应、稳定球墨鑄鐵質量等还未彻底的解决。这是新生事物在发展中的困难，正是对我們的考驗，是技术提高的动力，應該大家动手寻求解决办法。

从生产大跃进的形势来看，目前球墨鑄鐵的生产技术必須再接再励，快馬加鞭，迅速普及和提高，协同型鋼、鍛鋼和鑄鋼共同作战，担当毛坯供应的重大任务。

今年大跃进中机械工业圍繞以鋼为綱的中心任务，供应

了完成1070万吨鋼所需的冶煉設備，但冶煉設備的供應尚未全部解決，明年鋼產量還要加番，需要更多的采礦破碎設備、冶煉設備和軋鋼設備，以及相應的交通運輸及電力設備。明年要全民辦機械工業，機床的需要量也就要劇增，總之我國的機械工業將以史無前例的速度和規模向前發展。發展中的關鍵之一是要供應上千万噸的毛坯，解決機械製造中毛坯的途徑，除通過技術革命，簡化機械產品的結構，節約材料外，要貫徹“化大為小，並小成大，以鑄代鍛，以鐵代鋼”的方針，充分發揮球墨鑄鐵的優越性，讓球墨鑄鐵與鑄鋼、鍛鋼並肩作戰。

今后球墨鑄鐵工作者的任務是什麼呢？首先是迅速普及與推廣，爭取大面積丰收；其次是創紀錄，登高峯。具體的說要求“六到”，即：由少到多，由城市到鄉村，由點到面，由低到高，由強到更強，和由單樣到多樣。

(1)由少到多。球墨鑄鐵產品太少，遠遠滿足不了需要，因此必須通過改善勞動組織，採用新工藝，改進造型方法，提高單位面積產量和單位工人產量，使產量翻幾番，否則便不能適應形勢的需要。

(2)由城市到鄉村。目前球墨鑄鐵的應用尚局限於城市的工廠，現在要全民辦機械工業，每個人民公社要有機器廠或修理工廠，鋼材供應不足是最大的困難，因此迫切需要採用球墨鑄鐵解決鋼材供應。我們有責任幫助公社掌握球墨鑄鐵的製造方法，我們的每個工廠、學校及研究機關應代公社培養與訓練工人，供給各種技術資料，給以各種必要的技術指導，使球墨鑄鐵下鄉，在下到公社中遍地開花的基礎上，技術才能更好地提高。

(3)由點到面。將先進的生產技術水平變為一般的水平，普及推廣已經取得的成熟經驗，必須發動學先進，趕先進，向

紅旗厂看齐。

(4)由低到高。即向重型，高参数的另件进军，要試制几十吨重的大件，要能做耐高温或耐高压的另件，如軋鋼机架、发电设备的高速主軸、高压反应筒、高压閥門等。

(5)由强到更强。球墨鑄鐵还有很大的潛力，通过研究加合金，热处理等方法大大提高性能，如系統掌握它的耐蝕、高温等的性能。

(6)由單样到多样。大搞球墨鑄鐵的冲压、挤、拔、軋、焊等工艺，目前各地虽已出现了一些新的加工工艺，如鍛造、連續軋薄板、热軋另件、热挤无縫管，但还处于試驗阶段，还須要改进提高，并迅速推广到生产中去，至于鑄造技术上也采用先进方法，如壳型、泥型連續鑄造等。

在以上六項任务中，在全国范围來說应以普及为主，在普及的基础上提高，但各个具体單位的中心任务則不尽相同，已經推广的單位除普及外，还要向提高性能发展，我們要不断地革命，不断地前进，切忌驕傲自滿。

各單位制訂扩大球墨鑄鐵应用规划时，应从不同的任务和具体条件出发，有的單位做全鑄鐵机器产品，这对破除迷信，提高球墨鑄鐵的身价确有好处，但在正常生产中就要从經濟上具体进行分析与比較，該用的要用，不該用的不要勉强，过去在設計时有一般化傾向，不作具体分析，盲目地过多地采用鋼料造成浪费，实在可惜！今后在产品設計中要作反复的比較研究，恰当的选料，首先要根据技术与經濟的合理充分采用球墨鑄鐵，使鋼材用到更重要的地方。

### 三、必須过兩关，一道思想关，一道技术关

要推进球墨鑄鐵工作，必須过政治思想关和技术关，检查几年来，有些單位工作做得轟轟烈烈，得到广泛应用，获得很

多成就，但有些單位在同样条件下却是做做停停，停停做做，冷冷清清。为什么会出现这样鮮明的对立面呢？最根本的原因是思想問題，根据很多厂未能推广的原因不外是：

1. 对球墨鑄鐵的認識不够，認為鐵总不如鋼，所以推广时犹疑不决，即使为形势所迫而采用，当有鋼件供应时，也就不用了。

遇到問題也就認為球墨鑄鐵不好，也不分析具体原因，实际上往往是其他原因造成缺陷也都一律归咎于球墨鑄鐵。

2. 認为发展球墨鑄鐵要有很多条件，認為沒有好的設備和材料就沒有办法，沒有認識到人的主观能动性的重大作用。他們不了解很多工厂都是在簡陋的条件下突破困难做出成績。

3. 缺乏自力更生的毅力，依賴別人，由于各厂具体条件不同，不能完全依靠研究機構和学校介紹經驗来解决自己的問題，必須同时發揮主观能动性，自力更生。也有些同志要求領導支持，这是对的，但更重要的是要先做出成績，以事实爭取領導的支持。

4. 錯誤地認為采用球墨鑄鐵为权宜之計，錯誤地認為沒有鋼料时才可以暫時升格代用，事实上某些另件用球墨鑄鐵制造是能胜过鋼，如曲軸，軋輶，齒輪，即使发生一些問題还是要用球墨鑄鐵制造，从实践中找經驗，所以采用球墨鑄鐵是長久之計，不仅是代用而是取而代之，要使球墨鑄鐵变为正統的金屬材料。

5. 不要完全依賴專家、教授、研究所和学校，必須与羣众結合，走羣众路綫，工人、專家、干部三結合，才能使球墨鑄鐵有更快的发展。

技术关随时期不同会有所不同，目前有三个主要問題：

1. 大家动手积极試驗，采用土鐵做球墨鑄鐵，目前煉鐵采  
用“小土羣”和“大洋羣”兩条腿走路是我們目前全民煉鐵的正  
确方向，因此球墨鑄鐵的原料將會長久采用土生鐵。土鐵的特  
点是硫、磷高，硫、磷高目前对鑄鐵是不利，但这不一定是坏  
事，我們要充分利用它，变它为有利因素，硫的利用已有初步  
經驗，磷的利用尚有待研究，另一种是排除的办法，要脫磷，  
脫硫。

2. 解决球化剂的供应，鎂的产量不多，球墨鑄鐵大量发展  
就更不够，解决办法一是节约，二是土法煉鎂，三是寻找不用  
金属鎂的新球化剂。

3. 稳定球墨鑄鐵質量，以預防为主，检验为輔，加强中間  
检查要从技术、生产管理、劳动組織各方面着手。

#### 四、几項重要措施

##### (1) 扩大宣传，抬高球墨鑄鐵身价

球墨鑄鐵在我国比較广泛地应用，已証明它具有极大的  
优越性，它的优越性归纳起来有六条。

①性能好，性能近似鋼，某些胜过鋼。

②成本低，成本与灰鑄鐵相近，較鋼低得多。

③建設快，設備簡單，因陋就簡，很快就能建成。

④易掌握，生产技术与鑄鐵相同。

⑤用处广，不單可以鑄造，还可用冲、压、挤、拔、軋、焊等  
高效率的工艺进行加工，适用于各个工业部門。

⑥前途大，如能彻底发挥球墨鑄鐵性能的潛力，則有更广  
闊的应用范围。

可惜它的优点并未为有关的人們所了解，我們有責任进  
行各种宣传工作。要做到“家喻户晓”“众人皆知”，除在报章  
杂志上广泛宣传外，展览会要到全国各地巡迴展出，并拍攝电

影，扩大宣传，更主要的是要在工作中取得成就，拿出实际使用数据和优良效果，說服力最强，并要积累整理各项记录，提供设计部门采用，宣传要注意既不夸大，也不缩小，要实事求是，遇到有人曲解球墨鑄鐵，要加以声辩，维护它的声誉。

#### (2)进行标准化工作

回厂后研究和提出对标准草案的意见，修正后即制訂暫行标准。

#### (3)經驗与交流

建議各省市主管部門支持各地区的交流，每二月或一季交流一次，全国的交流由鑄造研究所和科学规划委员会机械組鑄造分組作联系中心，鑄工杂志配合，此外还拟出内部刊物，以补不足。

#### (4)1959年召开第二次全国球墨鑄鐵大会

在明年第三季召开第二次大会，會議內容一定更为丰富多彩。通过这次會議交流了經驗，破除了迷信，思想大解放，并有很多好榜样，各地区都会有很大的发展，明年会上將出现更大的成就，不仅震动全国，还会震动世界，使中国在球墨鑄鐵方面成为世界上应用最广泛、登上技术最高峯的国家。

对貫彻大会決議，提出以下几点建議：

(1)回到本單位向領導汇报，向羣众传达，要領導挂帅，政治挂帅。

(2)修正会上拟訂的规划，通过羣众的大鳴大放、大字报、大辯論，取得大家的共同的認識，把规划变成羣众的行动綱領。

(3)要組織几个同志成为核心，依靠羣众結合实际，突破技术关，并要因陋就簡地准备必需的設備。

(1958年11月14日)

# 球墨鑄鐵操作方法和 試制曲軸的初步總結

——重庆新建机械厂

一般灰口鐵中的元素碳，在鑄鐵凝固前后析出呈不同大小和形狀的片狀石墨。由于石墨本身并沒有任何强度，因此片狀石墨的形成，分离了金屬基体，使鑄鐵的强度大为降低。

球墨鑄鐵是一種在熔化成液态的灰口鑄鐵中，人为的加入一些变質剂，如鎂或鎂合金，促使析出的石墨形成很紧凑的圓球狀，因而使鑄鐵的强度和韌性大大提高。此种鑄鐵有很好的机械性能和高的强度极限与韌性，能承受很高的应力和冲击載荷，可以在不同的程度上代替鑄鋼和鍛鋼的重要机器部件，也有很好的耐磨性能，可以代替部分有色金屬制作軸承。

該厂試制球墨鑄鐵早在1954年冬，开始只是小量的浇鑄一些工模夾具和另星的产品部件，直至1957年制造一吨标准斗車时，由于鑄鋼車輪无法供应的情况下才开始用球墨鑄鐵代替进行較大量的生产，曾先后代替有色金屬制造虎鉗活令、榨蔗机及机床軸襯，代替 $5 \times \Gamma M$ ， $5 \times HM$ 合金鋼制造鍛模压形模和其他冲压模具，代替40号鋼制造机床車头軸心、变速箱、花鍵軸等。1958年8月，該厂并用此种鑄鐵試制了原用中碳合金鋼制造有着很高技术要求的六缸汽油发动机曲軸，經裝車試运，运转情况良好。实践証明，球墨鑄鐵在机械性能、

物理性能和工艺性能等方面，都具有非常好的性能。

目前球墨鑄鐵的球化處理，已有噴射法、密閉法和壓力加鎂等先進方法。該廠沿用鐘罩加鎂的方法已較陳舊，不但用鎂回收率低，消耗大，而且球化率也不甚穩定，必須急待改進，為了更廣泛、更好地推廣球墨鑄鐵的應用，茲將該廠試制曲軸的情況和鑄造球墨鑄鐵件的一些經驗介紹如下：

該廠在已往生產球墨鑄鐵中，用鐵是很雜亂的，有旺蒼、大昌、渠江、東源、本溪等地的生鐵，除本溪鐵外，一般含磷量都很高，磷在鐵內以磷鐵共晶組織存在，使結晶間的連續性遭致破壞，因而降低了鑄鐵的衝擊韌性和塑性。由於硫與鎂的化合力很強，過高的硫將消耗很多的鎂，且阻碍墨化進行。為了要求得到珠光體基體、有較高的機械強度和較好的韌性的球墨鑄鐵曲軸，因此要使錳和矽的含量適中，根據這些情況，該廠控制出爐鐵水的化學成分：

碳 $3.3\sim3.6\%$ ，矽 $1.6\sim1.8\%$ ，錳 $0.6\sim0.8\%$ ，硫不大於 $0.15\%$ ，磷不大於 $0.10\%$ 。

由此來進行計算，配搭相當數量的灰口鐵、廢鋼和一些合金的爐料。

熔煉時應選用含硫量較低的焦炭，否則將增加鐵內的硫量；灰分也應較低，而爐溫則越高越好，出爐鐵水最好能達到不低於 $1400^{\circ}\text{C}$ 。

出鐵時，在水槽和水包中補加鐵水內不足的矽量，要求鐵水必須是灰口，球化處理前應先扒渣，否則壓入的鐘罩易被表面浮渣包圍，使球化劑與鐵水接觸不良而造成球化不正常現象。該廠的球化劑使用含鎂 $91\%$ ，加入量 $0.7\%$ （小的和薄的鑄件可以減少到 $0.5\%$ 左右）。放入鐘罩內的塊度約 $20\sim30$ 公厘，不宜过大或过小，否則使球化時間太長，或使鐵水沸騰過于

猛烈而发生泼溅伤人的事故，該厂处理100～150公斤鐵水时，一般球化沸騰時間在28～35秒之間。經球化后，揭去鐘罩和包蓋，再加入0.5～1.0%的高矽鐵（薄件多加），用干燥的鐵棒用力攪拌，作第二次的變質處理。然后回入澆包或茶壺包中，表面用草灰掩蓋保溫，并使渣結成較硬的渣餅，为了消除鑄鐵內起破坏作用的黑点夾渣，使鐵水內比重較大的非金屬夾杂物能够上浮，集中于表面渣餅底下，在澆鑄过程中不使流入型腔。因此鐵水在澆包中必須靜置3～5分鐘，再进行撇渣澆壽，靜置的時間和消除黑点的效果与球化后鐵水的溫度有着密切的关系，如果鐵水溫度低，不但靜置時間需要長，而且由于鐵水流動性差，仍不可能使渣滓上浮。在消除黑点的試驗中，曾試用0.5%食鹽加入鐵水包中作为熔剂，效果較好。第八根曲軸試件斷面硫印檢查，已无严重的黑点現象，但鐵水溫度也必須在較高的条件下才起到良好的作用。由于球墨鑄鐵的澆鑄性能較一般灰鑄鐵差些，为了避免縮松、縮孔現象，使澆口系統能起到良好的补縮作用，不但要較一般鑄鐵大，更重要的是澆鑄溫度宜高，使澆鑄過程帶入少量的渣滓能集中在鑄件表皮，以便加工时除去。該厂的一般澆鑄溫度在1220～1240°C，自鐵水出爐至澆注完毕，整个過程約9～10分鐘，因此在提高澆注溫度方面应將鐵水靜置前的过程尽量縮短，但更为重要的是如何提高出爐鐵水的溫度作出措施。

球化處理后的曲軸鑄件化学成分：

碳3.10～3.40% 矽1.80～2.20% 鐵0.60～0.80%

硫0.007～0.020% 磷0.054～0.140%

鑄件經金相檢查為珠光體基體，石墨成球狀，球徑0.03～0.05公厘，分布尚均匀，在石墨球的周圍，有少量純鐵體圍繞，个别視場有分散的块狀滲炭体存在，經退火處理后（如图1）

检查，渗炭体得到分解，純鐵布置略有增加，用梅花試样作的机械性能試驗結果，抗張强度为50~54公斤/平方公厘，冲击韌性为7.0~11.2公斤公尺/平方公分，布氏硬度192~240，除冲击韌性較高外，相当于牌号B450—1.5球墨鑄鐵。

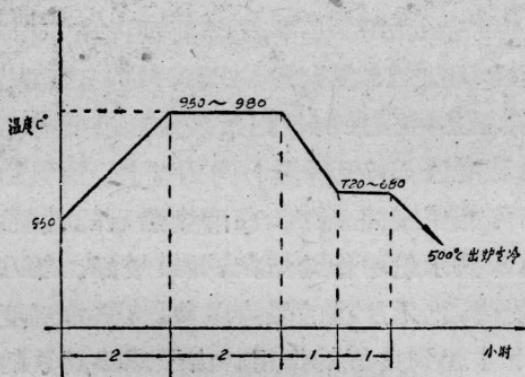


圖 1 球墨鑄鐵曲軸退火處理曲線圖

試制的曲軸最大斷面80公厘，最小斷面20公厘，曲軸長810公厘，有六个曲拐，成  $120^{\circ}$  等分的三角形，为便于造型选取三个分型面，澆注系統的直澆口、橫澆口与內澆口成  $1.06:1:0.93$  的比例，在直澆口下有480立方公分的存水包一个，靠近鑄件的內澆口上方分置集渣包各一，并兼作补縮冒口之用（如图2），由于球墨鑄鐵在凝固时的体积收縮量大，为了避免縮孔、縮松現象，要求鑄件在型腔冷却較慢时能更好地进行补縮起見，在試制过程使用了油砂造型，这是不很經濟的，如今后进行大量生产时采用壳模鑄造法，不但造型效率高，且鑄件質量也更好。