


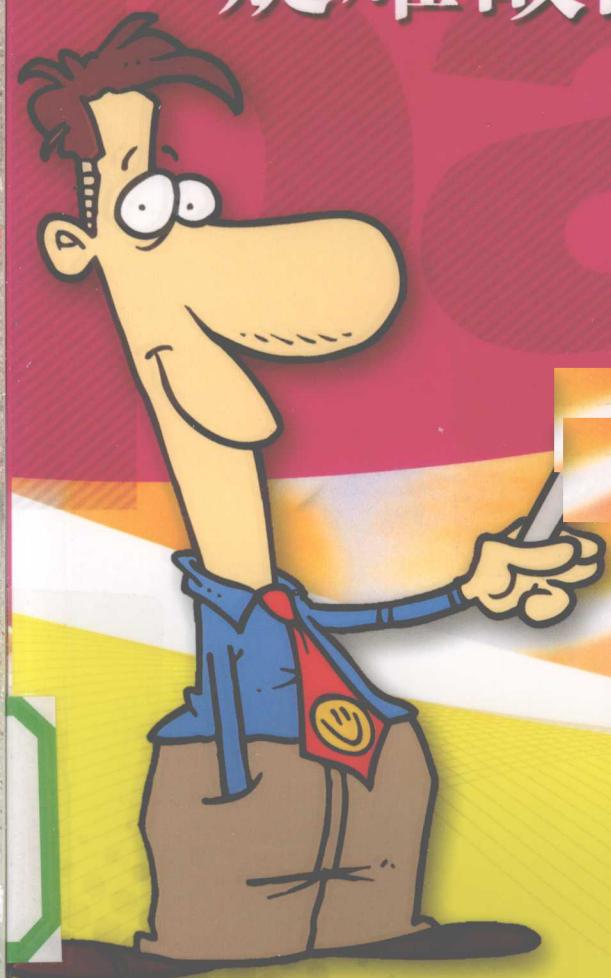

跟我走进维修室

CRT 超级芯片 彩色电视机 疑难故障检修实例

► 杨成伟 编著



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

含DVD光盘1张



跟我走进维修室

CRT 超级芯片彩色电视机 疑难故障检修实例

杨成伟 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书借助 DVD 光盘视频录像和在高清数码照片上标注的方式，详细介绍 LA76930/LA76931/LA76932、TDA9370/TDA9373/TDA9383、TMPA8809/TMPA8829/TMPA8859 超级芯片彩色电视机的疑难故障检修方法。

本书的主要特点是图文并茂，具有启发性、指导性和资料性，是维修人员及初学者长期使用的最佳参考书，同时也特别适应“三农”的需要。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

CRT 超级芯片彩色电视机疑难故障检修实例 / 杨成伟编著. —北京：电子工业出版社，2010.5
(跟我走进维修室)

ISBN 978-7-121-10616-3

I. ①C… II. ①杨… III. ①彩色电视—电视接收机—检修 IV. ①TN949.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 053894 号

责任编辑：富 军 特约编辑：宋林静

印 刷：北京季蜂印刷有限公司

装 订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：13.75 字数：352 千字

印 次：2010 年 5 月第 1 次印刷

印 数：4000 册 定价：35.00 元（含 DVD 光盘 1 张）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

对于维修者来说，维修手册是必不可少的。维修手册是维修人员在维修过程中必不可少的工具书，它能帮助维修人员快速地找到故障点并进行维修。维修手册的内容通常包括故障现象、故障原因分析、维修方法和注意事项等。维修手册的编写需要具备一定的专业知识和经验，同时也需要一定的写作技巧。维修手册的编写是一项系统工程，需要综合考虑各种因素，如维修对象的特点、维修环境、维修工具等。维修手册的编写是一项系统工程，需要综合考虑各种因素，如维修对象的特点、维修环境、维修工具等。

CRT 彩色电视机是目前用户群最大的一种玻璃管彩色电视机，然而，随着电视技术的飞速发展，其大有被 LCD（液晶）和 PDP（等离子）平板电视取代之势。

但是，据 2007 年第一季度统计，中国彩色电视机内销总量达到 982 万台，其中 CRT 彩色电视机的销售量达 783 万台，从中可以看出，CRT 彩色电视机在我国社会中仍有较长的生存时期。因此，CRT 彩色电视机的维修仍然是任重而道远，特别对我国的广大农村和偏远地区。

近些年，由于 CRT 彩色电视机的机芯技术更新速度极快，种类繁多，突出表现在整机芯片电路越来越高度集成化和数字化，如 LA7832、LA76931、OM8370、TDA9373、TMPC8809、TMPC8829、TMPC8859 等超级芯片电路，因此使 CRT 彩色电视机特定机型的生产时间大大缩短，这就给维修用户带来极大的压力。

目前，市场上的 CRT 彩色电视机，从机芯技术的发展角度划分，主要有以下 3 种：

其一是 I²C 彩色电视机，它的机芯电路主要由中央微控制器和电视信号处理器两只超大规模集成电路组成，并开始引入 I²C 总线控制技术。

其二是超级芯片彩色电视机，它的机芯技术是在 I²C 彩色电视机的基础上，将中央微控制器与电视信号处理器合并成一只超级芯片电路，并增强了编程软件的控制功能。

其三是“数字高清”彩色电视机，其机芯电路的主要特点是引入数字板处理技术，并设置有 VGA 插口，可输入计算机视频信号。但它仍然是传统意义上的模拟彩色电视机。

因此，上述 3 种类型的 CRT 彩色电视机，将是未来 10 年彩色电视机市场维修中的重中之重。但由于商业竞争，各种类型的彩色电视机不带随机图纸的现象十分普遍，这就给市场维修带来了极大困难，因而也就形成了诸多疑难故障。

为帮助维修人员，特别是广大农村维修人员走出 CRT 彩色电视机疑难故障的维修困境，本书列举了大量实践工作中的检修实例，并通过解析和总结找出疑难故障的产生原因及检修过程中的经验和方法，以起到举一反三、触类旁通的作用。

本书主要采用实物照片、工作参数、信号波形及 DVD 视频录像（主要是正常状态下的信号波形）有针对性地介绍具有代表性的具体机型的故障及检修技巧，并通过检修实例介绍一些必要的参考数据，以达到以点带面的效果，因此，本书的最大特点是图文并茂，直观明了，具有较强的启发性、指导性和资料性，可作为彩色电视机维修人员长期使用的参考书。



CRT 超级芯片彩色电视机疑难故障检修实例

本书所收集的电路图均按彩色电视机实物图绘制，其中涉及的电路图符号及技术说明会有不符合国家标准之处，但编辑时未做规范，主要只为了便于检阅。

参加本书编写的人员还有周海波、滕素贤、滕绍刚、杨长武、杨雅丽、滕艳玲、聂新、王庆喜、滕绍毅、杨丽华、邵光军、夏庆臣等。

由于作者水平有限，错误之处在所难免，还望广大读者批评指正。

编著者

随着近年来彩电市场竞争的日益激烈，市场上涌现出了许多新技术、新产品。其中，彩电的“超级芯片”技术就是一项非常重要的新技术。所谓“超级芯片”，是指将原来由许多块中等档次的印刷电路板（PCB）组成的整机，通过集成化设计，将许多功能集中于一块或几块大尺寸的印刷电路板上，从而大大地简化了整机的结构，降低了成本，提高了可靠性。目前，“超级芯片”技术已广泛地应用于各种类型的彩电中，如日本松下公司生产的“超级PC”（SUPER PC）、“超级AM”（SUPER AM）、“超级TFT”（SUPER TFT）彩电，美国飞利浦公司生产的“超级PC”（SUPER PC）、“超级AM”（SUPER AM）彩电，以及我国的“超大规模集成电路”（VLSI）彩电等。这些彩电都采用了“超级芯片”技术，从而大大地简化了整机的结构，降低了成本，提高了可靠性。但是，“超级芯片”技术也存在一些不足之处，如：一是成本较高，二是可靠性较低，三是维修难度较大等。因此，在使用“超级芯片”彩电时，必须注意以下几点：一是要正确地选择“超级芯片”，二是要注意“超级芯片”的安装位置，三是要注意“超级芯片”的散热问题，四是要注意“超级芯片”的电源问题，五是要正确地进行维修，六是要正确地进行保养。只有这样，才能充分发挥“超级芯片”的作用，使彩电发挥出最佳性能。

目 录

超级芯片彩色电视机概述	1
第1章 LA76930/LA76931/LA76932型超级芯片彩色电视机疑难故障检修	2
1. 北京光彩C2130型彩色电视机黑光栅、无图无声	2
2. 北京光彩C2130型彩色电视机水平一条亮线	12
3. 北京光彩C2130型彩色电视机红光栅回扫线	14
4. 北京光彩C2130型彩色电视机伴音时有时无，但图像一直正常	18
5. 北京光彩C2130型彩色电视机图像雪花较大，时而无彩色，伴音噪声也较大，但AV图像和伴音均正常	19
6. 长虹SF2133K型彩色电视图像无彩色，但伴音正常	21
7. 长虹SF2133K型彩色电视机图像偏紫色，但伴音正常	28
8. 长虹SF2133K型彩色电视机无光栅，无规律烧行管	30
9. 康佳P215A387型彩色电视机强信号有隐约浅淡图像，雪花较小，弱信号时无图像，接近白光栅	31
10. 康佳P215A387型彩色电视机光栅顶部有时出现几根回扫线	34
11. 康佳P215A387型彩色电视机无伴音，图像正常	35
12. 康佳T21SA120型彩色电视机待机保护，无光栅、无图像、无伴音	36
13. 康佳T21SA120型彩色电视机场过流保护功能动作	38
14. 海信TC2119CH型彩色电视机图像彩色时有时无，但黑白图像和伴音始终正常	39
15. 海信TC2119CH型彩色电视机无光栅，有伴音	39
16. 海信HDP2188D型彩色电视机光栅东西枕形严重失真	40
17. 海信HDP2188D型彩色电视机光栅图像中有木纹波干扰	41
18. 海信HDP2188D型彩色电视机声音堵塞、失真、时而无声音	41
19. 乐华21V12S型彩色电视机光栅东西枕形失真	42
20. 乐华21V12S型彩色电视机光栅图像黑暗，但偶尔闪亮一下，伴音正常	43
21. 日野三洋超级芯片(LA76931)主板型彩色电视机光栅枕形失真	44
22. 日野三洋超级芯片(LA76931)主板型彩色电视机不能二次开机	45
23. 日野三洋超级芯片(LA76931)主板型彩色电视机无伴音，但图像正常	46
24. 日野三洋超级芯片(LA76931)主板型彩色电视机水平一条亮线	47
25. 日野三洋超级芯片(LA76931)主板型彩色电视机图像彩色时而偏黄色，时而正常	48
26. 日野三洋超级芯片(LA76931)主板型彩色电视机在自动搜索时高频端	48



无电视信号.....	48
第2章 TDA9370/TDA9373/TDA9383 超级芯片型彩色电视机疑难故障检修	50
1. 长虹 SF2119 型彩色电视机图像偏蓝色, 伴音正常	52
2. 长虹 SF2198 型彩色电视机画面上有横向不规则条状干扰, 严重时全屏为干扰条, 看不出图像	55
3. 长虹 SF2199 型彩色电视机无图像, 伴音正常	60
4. 长虹 SF2199 型彩色电视机无伴音, 但图像正常	63
5. 长虹 SF2183 型彩色电视机光栅场幅度仅有 10cm 左右, 且有忽高忽低现象	65
6. 长虹 SF2111 型彩色电视机图像偏黄色, 伴音正常	67
7. 长虹 SF2539 型彩色电视机黑白图像雪花较大, 无彩色, 同时噪声很大, 听不到电视伴音	69
8. 长虹 SF2539 型彩电电视机光栅枕形失真, 且失真程度不稳定	76
9. 长虹 SF2539 型彩色电视机红灯闪烁, 不能二次开机	79
10. 长虹 PF29118 型彩色电视机屏幕左侧有 3cm 宽竖直黑边	80
11. 长虹 PF29118 型彩色电视机声音沙哑, 有时无声音, 但图像正常	84
12. 长虹 PF29118 型彩色电视机有时黑光栅, 有时蓝光栅回扫线, 无图像	89
13. 长虹 SF2539 型彩色电视机有时红光栅回扫线	92
14. 长虹 SF2583 型彩色电视机无规律自动关机	95
15. TCL 王牌 AT2575B 型彩色电视机 TV 状态图像时有时, 但伴音始终正常	102
16. TCL 王牌 AT2575B 型彩电视机左声道声音失真, 且有噪声	110
17. TCL 王牌 AT2965U 型彩色电视机无图像、无伴音, 有时白光栅	114
18. TCL 王牌 AT2965U 型彩色电视机有时伴音沙哑失真, 有时系统的控制功能失效	124
19. TCL 王牌 AT2965U 型彩色电视机有时无彩色	127
20. TCL 王牌 AT296U 型彩色电视机无规律烧场输出集成电路	129
21. TCL 王牌 AT2965U 型彩电视机伴音失真	131
22. 海尔 HP—2969N 型彩色电视机 TV 状态无图像	133
23. 海尔 29F6B—T 型彩色电视机无光栅, 指示灯亮	133
24. 海尔 29F9D—P 型彩色电视机不能二次开机	134
25. 海信 TC2107F 型彩色电视机无伴音, 图像正常	135
26. 海信 TC2107F 型彩色电视机无光栅, 待机保护	136
27. 创维 21NK9000 型彩色电视机黑光栅, 无图像	137
28. 创维 21TH9000 型彩色电视机伴音干扰图像	137
29. 创维 21ND9000 型彩色电视机无伴音, 图像正常	138
30. 创维 29TK9000 型彩色电视机光栅图像较暗, 又时而突然闪亮	140
第3章 TMPA8809/TMPA8829/ TMPA8859 超级芯片型彩色电视机疑难故障检修	141
1. TCL 王牌 AT2511 型彩色电视机黑光栅	143
2. TCL 王牌 AT25211 型彩色电视机有时无字符, 光栅顶部有回扫线, 最后形成水平亮线	151
3. TCL 王牌 AT25211 型彩色电视机无规律自动关机	152

4. TCL 王牌 AT25211 型彩色电视机严重枕形失真	153
5. TCL 王牌 AT25288 型彩色电视机图像彩色时有时无, 但黑白图像和伴音始终正常	155
6. TCL 王牌 AT25288 型彩色电视机图像彩色不稳定, 有时偏红, 并伴有回扫线	161
7. TCL 王牌 AT25288 型彩色电视机有时无光栅, 无图像、无伴音, 但电源指示灯亮	163
8. 海尔 29F9D—T 型彩色电视机图像时而闪动, 时而黑光栅	166
9. 海尔 29F9D—T 型彩色电视机初始故障为电台数量减少, 图像雪花增大, 最后为不开机	172
10. 海信 TF2919DH 型彩色电视机图像彩色时有时无, 但伴音正常	173
11. 海信 TF2919DH 型彩色电视机图像彩色时而正常, 时而偏黄色, 又时而偏蓝色并伴有回扫线出现	179
12. 海信 TF2919DH 型彩色电视机刚开机时工作正常, 工作一会后无光栅、无图像, 但伴音正常	182
13. 长虹 SF2591E 型彩色电视机有时水平一条亮线	184
14. 长虹 PF2918E 型彩色电视机无彩色, 图像行场线性失真, 伴音有噪声, 电台数量减少	185
15. 长虹 PF2918E 型彩色电视机有时光栅出现枕形失真, 且时轻时重	189
16. 长虹 PF2918E 型彩色电视机无规律自动关机, 但指示灯仍亮	190
17. 长虹 PF2918E 型彩色电视机在 PAL 制的电视接收状态无彩色, 伴音中有噪声	191
18. 长虹 PF2955E 型彩色电视机自动搜索不记忆	199
19. 康佳 P29SE072 型彩色电视机不能二次开机	202
20. 康佳 G29SE073 型彩色电视机待机保护, 电源指示灯亮	203
21. 康佳 P25TE282 型彩色电视机光栅枕形失真	204
22. 康佳 P29SE282 型彩色电视机屏幕严重磁化	204
23. 熊猫 21M 机芯型彩色电视机伴音时有时无, 有时沙哑失真, 又有时控制功能失效	205
24. 熊猫 21M 机芯型彩色电视机搜台时不记忆	206
25. 熊猫 21M 机芯型彩色电视机有时无图像, 有时伴音干扰图像	207
26. 创维 5T36 机芯型彩色电视机光栅图像行幅度失真	208
27. 创维 5T36 机芯型彩色电视机不能二次开机	209
28. 长虹 PF21600 型彩色电视机关机时有噪声, 同时屏幕上小亮点出现	209
29. 长虹 PF21600 型彩色电视机图像彩色和伴音均不正常	210
30. 长虹 PF21600 型彩色电视机光栅东西枕形失真	211

第 8 章

超级芯片彩色电视机概述

超级芯片彩色电视机是自 2004 年快速兴起的具有数字处理技术的一种换代产品，它包含了 I²C 彩色电视机的所有功能，但它较 I²C 彩色电视机的整机线路又有了较大的改变和简化。它的高度集成，不仅极大地减少了整机分立元器件的数量，同时也降低了小信号处理电路和微控制器系统的工作电压（由传统的 12V、9V 降低到 8V、5V、3.3V）。

在超级芯片彩色电视机中，其机芯技术主要有以下 3 个方面：

其一是三洋公司推出的 LA76930/LA76931/LA76932 等超级芯片集成电路，它主要用于一些中小屏幕的 CRT 彩色电视机中。


其二是飞利浦公司推出的 TDA9370/TDA9373/TDA9383 以及 OM8370/OM8373 等超级芯片集成电路，它们广泛用于大中小屏幕的 CRT 彩色电视机中。

其三是东芝公司推出的 TMPA8809/TMPA8829/TMPA8859 等系列超级芯片集成电路，它们主要用于大中屏幕的 CRT 彩色电视机中。

在超级芯片彩色电视机中，其机芯技术的最大特点是，不仅超级芯片的引脚功能所依据的编程软件进行了自定义，而且此端子还具有多功能复用功能，因此，对于超级芯片集成电路，尽管型号相同，而厂标版本尾号不同，也不能互换使用。

超级芯片彩色电视机是 CRT 彩色电视机中的主流产品之一，在我国社会中的占有量较大，现已逐渐进入维修高峰期。

图 8-1 东芝 CS130 芯片系统的框图

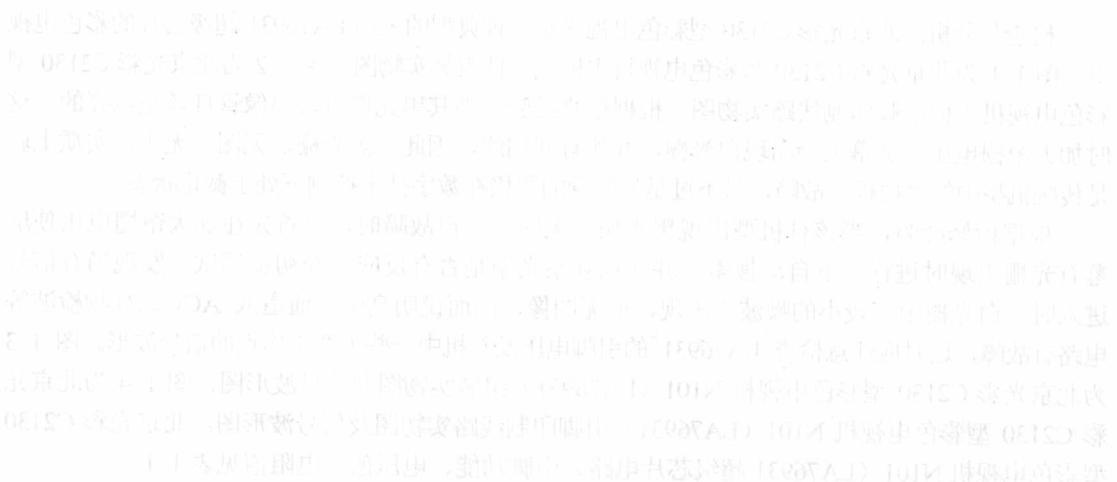

第1章 LA76930/LA76931/LA76932型 超级芯片彩色电视机疑难故障检修

LA76930/LA76931/LA76932 是由三洋公司开发的电视信号处理超级芯片集成电路，它们是在 LA76810/LA76832 等 I²C 单片 TV 处理器的基础上发展起来的。它们主要是将 MCU 和整机小信号处理电路结合在一起。其主要特点是，在 IC 内部包括了彩色通道、亮度通道、中频通道、行场振荡以及 CPU 控制系统等，极大地减少了外围元器件，提高了工艺技术和产品的可靠性。因此，LA76930/LA76931/LA76932 被我国各电视机生产厂家广泛使用。其主要代表机型有如下几十种：

TCL AT21266Y	TCL AT25E159
TCL AT25189	TCL AT2513EB
TCL AT2906E	TCL AT29189
TCL AT29E159	TCL AT34106S
TCL AT3488S	北京光彩 C2130
乐华 21V12S	康佳 T21SA120
康佳 P215A387	长虹 SF2133K
长虹 SF2129K	长虹 SF2166K (F03)
海信 HDP2188D	海信 TC2119CH
海信 TC2169	海信 TC2111CH
海信 TF2108D	海信 TF2166H
海信 TF21S69	海信 TF21R68
海信 TF2168H	海信 TC2108D

以及日野三洋超级芯片（LA76931）主板彩色电视机等。

1. 北京光彩 C2130 型彩色电视机黑光栅、无图无声

检查与分析：北京光彩 C2130 型彩色电视机是一种典型的采用 LA76931 超级芯片的彩色电视机，图 1-1 为北京光彩 C2130 型彩色电视机主板元器件组装实物图，图 1-2 为北京光彩 C2130 型彩色电视机主板引脚印制线路实物图。根据检修经验，当其黑光栅时，显像管灯丝是点亮的，这时加大帘栅电压，屏幕上会出现白光栅，并伴有回扫线，因此，黑光栅，无图、无声，实质上就是传统机型中的“白板”故障，只不过是显像管的阴极在数字技术控制下处于截止状态。

根据检修经验，当该种机型出现黑光栅、无图、无声故障时，可首先在加大帘栅电压使屏幕有光栅出现时进行一下自动搜索，并注意观察光栅是否有反应。经初步调试，发现当有信号进入时，白光栅中有较小的噪波点出现，但无图像，因而说明高中频通道或 AGC、视频检波等电路有故障，这时应注意检查 LA76931 的引脚电压及整机中一些主要工作点的信号波形。图 1-3 为北京光彩 C2130 型彩色电视机 N101 (LA76931) 组装实物图及信号波形图，图 1-4 为北京光彩 C2130 型彩色电视机 N101 (LA76931) 引脚印制线路实物图及信号波形图。北京光彩 C2130 型彩色电视机 N101 (LA76931 超级芯片电路) 引脚功能、电压值、电阻值见表 1-1。

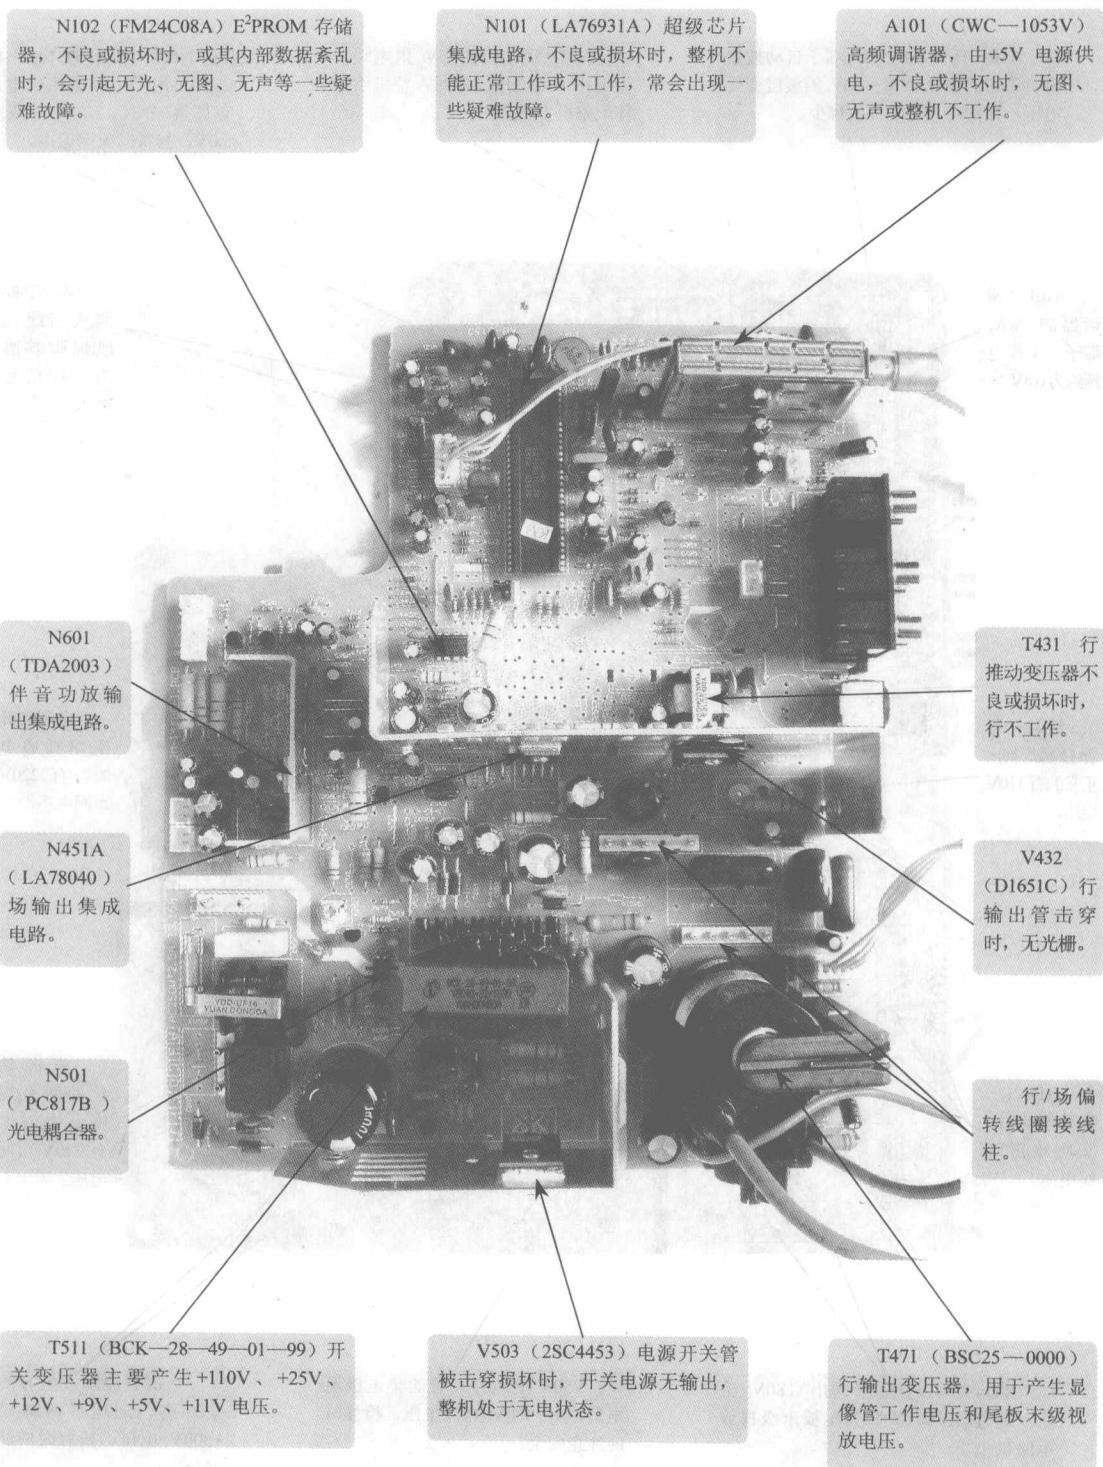


图 1-1 北京光彩 C2130 型彩色电视机主板元器件组装实物图



CRT 超级芯片彩色电视机疑难故障检修实例

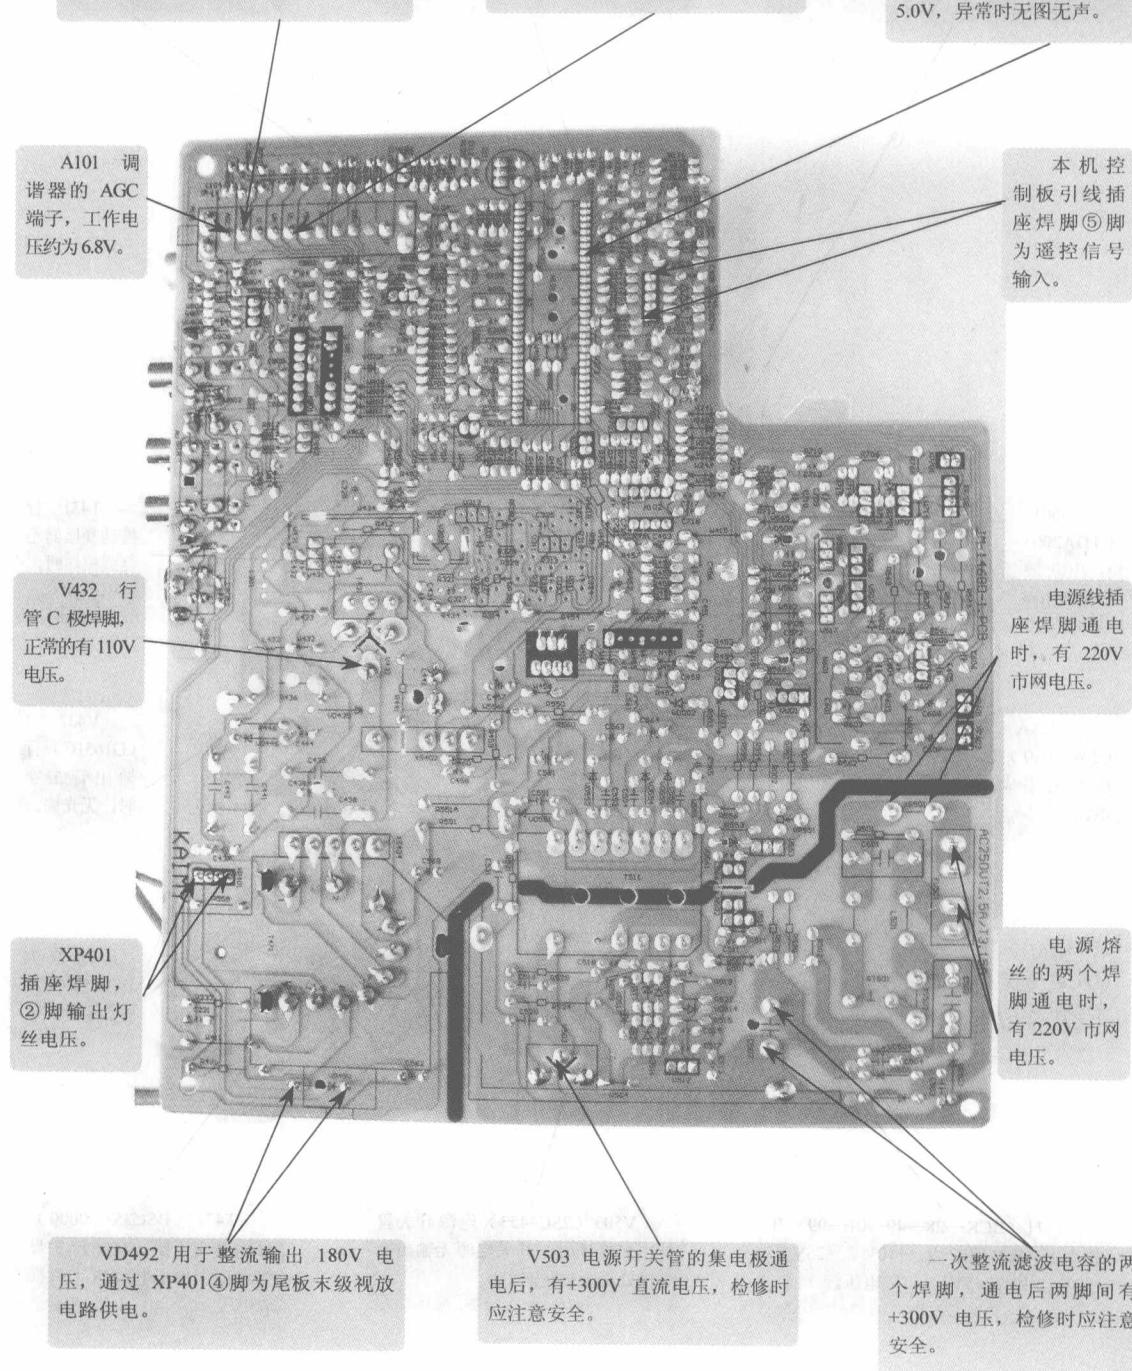


图 1-2 北京光彩 C2130 型彩色电视机主板引脚印制线路实物图


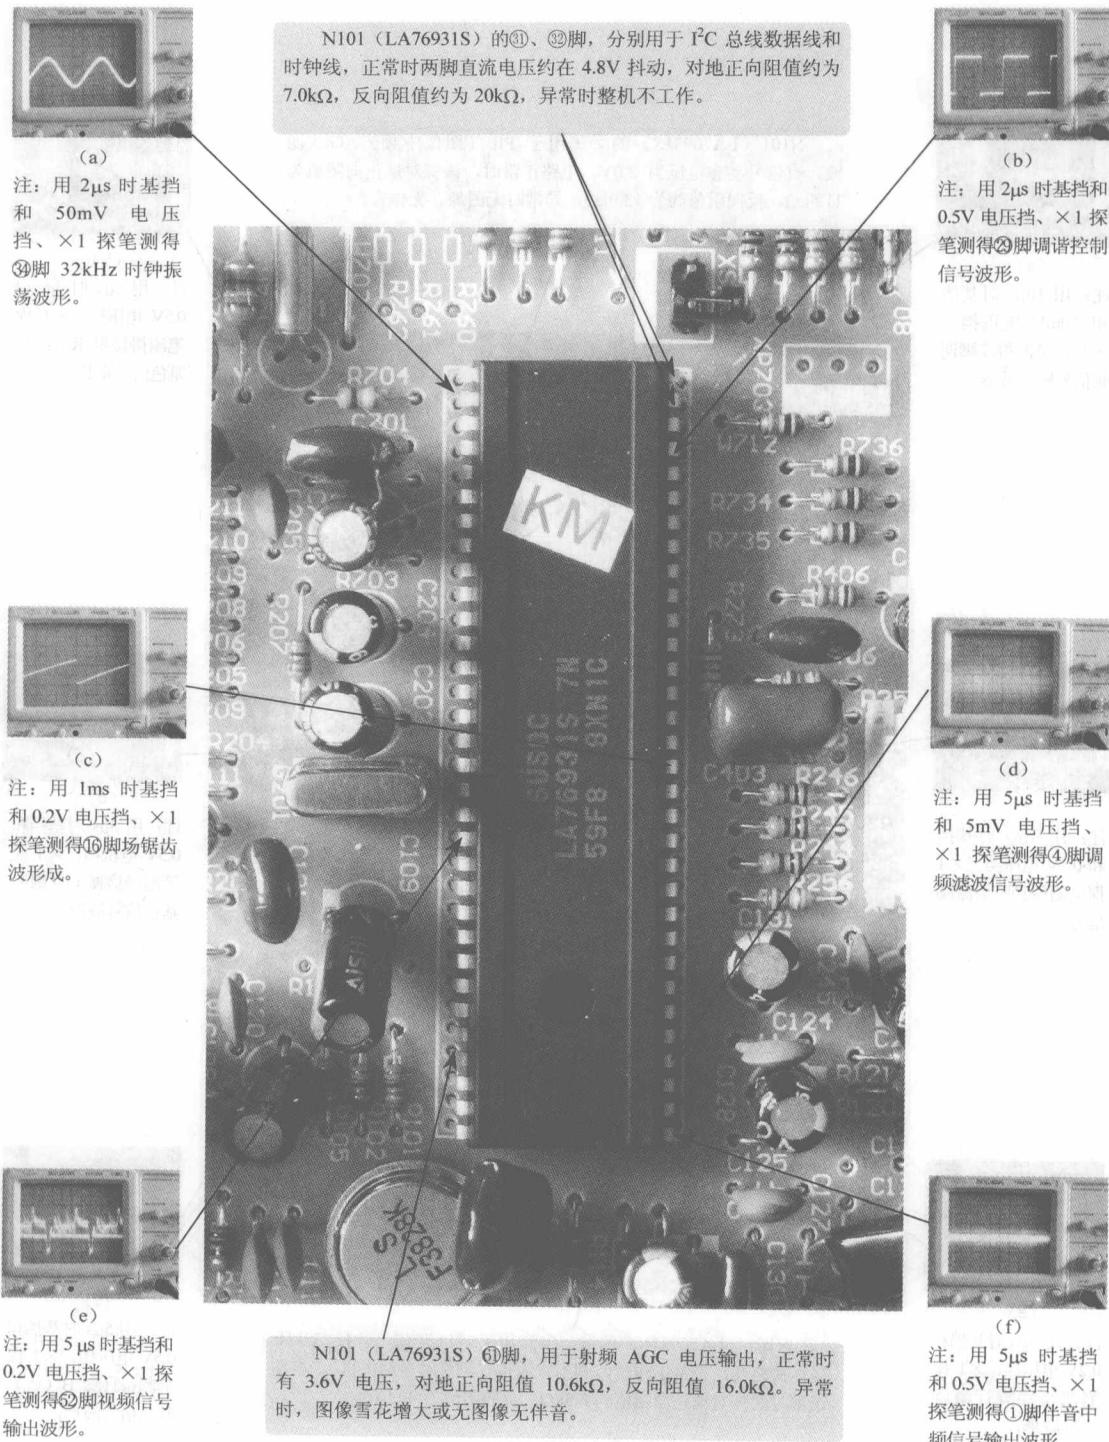


图 1-3 北京光彩 C2130 型彩色电视机 N101 (LA76931S) 组装实物图及信号波形图




CRT 超级芯片彩色电视机疑难故障检修实例

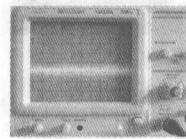


(a)

注：用 $10\mu s$ 时基挡和 $50mV$ 电压挡、 $\times 1$ 探笔测得⑤脚调频信号输出波形。

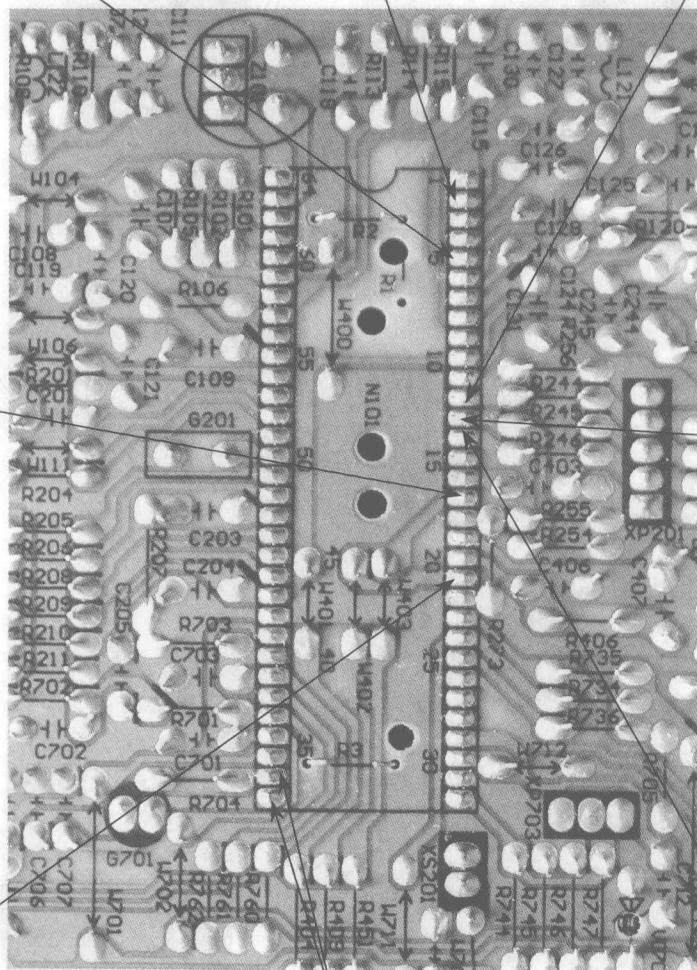


N101 (LA76931S) 的②脚用于 PIF (图像中频) AGC 滤波，有信号动态电压为 $2.0V$ ，电路正常时，该脚对地正向阻值为 $11.5k\Omega$ ，反向阻值约为 $13.0k\Omega$ ，异常时无图像、无伴音。

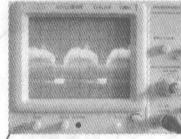


(b)

注：用 $5\mu s$ 时基挡和 $0.5V$ 电压挡、 $\times 1$ 探笔测得⑦脚 R (红) 基色信号波形。

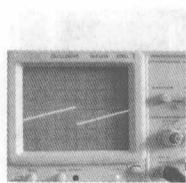


(c)

注：用 $1ms$ 时基挡和 $0.2V$ 电压挡、 $\times 1$ 探笔测得⑦脚场激励信号波形。

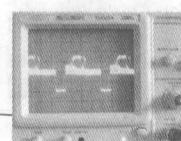

(d)

注：用 $5\mu s$ 时基挡和 $0.5V$ 电压挡、 $\times 1$ 探笔测得⑩脚 G (绿) 基色信号波形。

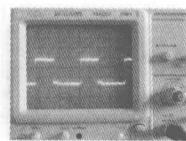

(e)

注：用 $5\mu s$ 时基挡和 $0.2V$ 电压挡、 $\times 1$ 探笔测得⑪脚行激励信号波形。



(f)

注：用 $5\mu s$ 时基挡和 $0.5V$ 电压挡、 $\times 1$ 探笔测得⑬脚 B (蓝) 基色信号波形。

图 1-4 北京光彩 C2130 型彩色电视机 N101 (LA76931S) 引脚印制线路实物图及信号波形图

表 1-1 北京光彩 C2130 型彩色电视机 N101 (LA76931 超级芯片电路) 引脚功能、电压值、电阻值

引序 脚号	符 号	功 能	U (V)		R (kΩ)		
			待机 状态	TV		在 线	
				静 态	动 态	正 向	反 向
1	SIF OUT	伴音中频信号输出	0	1.6	1.8	11.0	14.0
2	PIF AGC	图像中频 AGC 滤波	0	0	2.0	11.5	13.0
3	SIF IN	伴音中频信号输入	0	3.0	3.0	12.0	13.0
4	FM FIL	调频滤波	0	1.6	1.4	12.0	13.0
5	FM/A OUT	调频检波/音频信号输出	0	2.1	2.0	11.0	12.5
6	AUDIO OUT	音频信号输出	0	2.1	2.0	10.0	10.0
7	SIF APC FIL	伴音中频 APC 滤波	0	2.0	2.0	11.5	13.0
8	IF V _{CC}	中频电源 (+5V)	0.1	4.6	4.6	2.0	2.0
9	ExT AUDIO IN/O	外部音频信号输入	0.1	1.7	1.6	12.0	14.0
10	ABL	自动亮度限制	0	0.6	0.8	11.5	13.0
11	RGB V _{CC}	RGB 电源 (+9V)	0	8.0	8.0	1.0	1.0
12	R OUT	红基色信号输出	0	1.6	2.7	2.5	2.5
13	G OUT	绿基色信号输出	0	1.6	3.0	2.5	2.5
14	B OUT	蓝基色信号输出	0	3.0	2.5	2.5	2.5
15	AKB	AKB 检测, 该机未用	0	0	0	∞	∞
16	V RAMP FIL	场锯齿波形成	0	1.8	1.8	12.0	12.5
17	V OUT	场激励信号输出	0.8	2.3	2.3	11.0	11.8
18	VCO IREF	VCO 基准电压	0	1.5	1.5	5.0	5.1
19	H/V _{CC}	行振荡电源	0	4.8	4.8	1.0	1.0
20	H AFC FIL	行 AFC 滤波	0	2.5	2.5	11.5	13.1
21	H OUT	行激励信号输出	0	0.4	0.4	11.0	9.5
22	GND	接 地	0	0	0	0	0
23	AV2	AV1/AV2 控制	3.0	2.9	3.0	8.0	18.0
24	AV1	AV/TV 控制	0	0	0	8.0	20.0
25	POWER	待机控制	0.8	0	0	8.1	22.0
26	IR	遥控信号输入	4.0	4.0	3.7	7.9	40.0
27	VOL-L	左声道音量控制, 未用	0	0	0	8.5	32.0
28	VOL-R	右声道音量控制, 未用	0	0	0	8.5	33.0
29	TU	调谐电压控制	2.4	2.4	2.4	8.5	33.0
30	MUTE	静 音 控 制	0	4.7	4.7	8.0	16.0
31	SDA	I ² C 总线数据线	4.8	4.7	4.8	7.0	18.0
32	SCL	I ² C 总线时钟线	4.8	4.8	4.8	7.0	21.0
33	XT1	32kHz 时钟振荡	0	0	0	8.5	40.0
34	XT2	32kHz 时钟振荡	2.0	2.0	2.0	8.5	40.0
35	VDD	+5V 电源	4.8	4.8	4.8	5.5	14.0
36	UHF	U 波段控制	0.1	0.1	0.2	7.8	11.5
37	VHF	H 波段控制	0	0	0	8.5	40.0



CRT 超级芯片彩色电视机疑难故障检修实例

续表

引序 脚号	符 号	功 能	U (V)		R (kΩ)		
			待机 状态	TV		在 线	
				静 态	动 态	正 向	反 向
38	VLF	L 波段控制	0	0	0	8.5	21.2
39	KEY	键扫描控制	4.8	4.8	4.7	8.5	21.0
40	RESET	复位	3.3	4.2	4.2	8.0	32.0
41	PLL	锁相环滤波	2.7	2.8	2.8	8.8	22.0
42	CPU GND	CPU 接地	0	0	0	0	0
43	CCD V _{cc}	CCD 供电端 (+5V)	0.1	4.4	4.4	2.0	2.0
44	FBP IN	行逆程脉冲输入	0	0.9	0.9	10.2	11.5
45	C IN	色信号输入, 未用	0	2.0	2.0	12.0	13.5
46	Y IN	亮度信号输入, 未用	0.1	2.4	2.4	11.6	13.0
47	DDS-FILTER	DDS 滤波	0	0	0	∞	∞
48	Y-DVD-IN	Y/DVD 信号输入, 未用	0	0	0	0	0
49	CB IN	CB 信号输入, 未用	0	0	0	0	0
50	4.43MHz	外接 4.43MHz 晶体	0	2.6	2.6	11.6	13.0
51	CR IN	CR 信号输入, 未用	0	0	0	0	0
52	SEL VIDEO OUT	选择后的视频信号输出	0	2.3	2.4	10.5	14.0
53	C AP	滤波	0	2.7	2.7	11.6	13.0
54	EXT VIDEO IN	外部视频信号输入	0	2.4	2.4	11.6	13.0
55	V _{cc}	+5V 电源	0.1	4.6	4.6	2.0	2.0
56	INT VIDEO IN	内部视频信号输入	0	2.2	2.4	12.0	13.0
57	BLK DET FIL	滤波	0	1.8	2.0	11.0	12.5
58	APC FIL	APC 滤波	0	2.2	2.4	10.6	12.0
59	AFT FIL	AFT 滤波	0	4.1	2.3	8.5	13.0
60	VIDEO OUT	TV 视频信号输出	0	3.2	2.5	1.3	1.3
61	RF AGC OUT	射频 AGC 输出	0.1	3.6	3.6	10.6	16.0
62	IF GND	中频接地	0	0	0	0	0
63	PIF IN2	IF 中频载波信号输入	0	2.7	2.6	11.0	11.5
64	PIF IN1	IF 中频载波信号输入	0	2.7	2.7	11.0	11.5

注：表中数据用 MF47 型万用表测得，仅供参考。

经检查，发现 N101 (LA76931A) 的⑫、⑬、⑭脚和⑯~⑳脚工作电压均异常，但检查外围元器件均未见异常，图 1-5 为北京光彩 C2130 型彩色电视机 RGB 基色信号输出电路原理图。试更换 LA76931A 后，故障依旧存在，因而说明故障点不在超级芯片电路上。这时根据检修经验，试更换 N102 (FM24C08A) 存储器，并重调 I²C 总线后，故障彻底被排除。图 1-6 为北京光彩 C2130 型彩色电视机 N102 (FM24C08A) 元器件组装实物图，图 1-7 为北京光彩 C2130 型彩色电视机 N102 (FM24C08A) 引脚印制线路实物图，北京光彩 C2130 型彩色电视机 I²C 总线调整项目及数据见表 1-2。

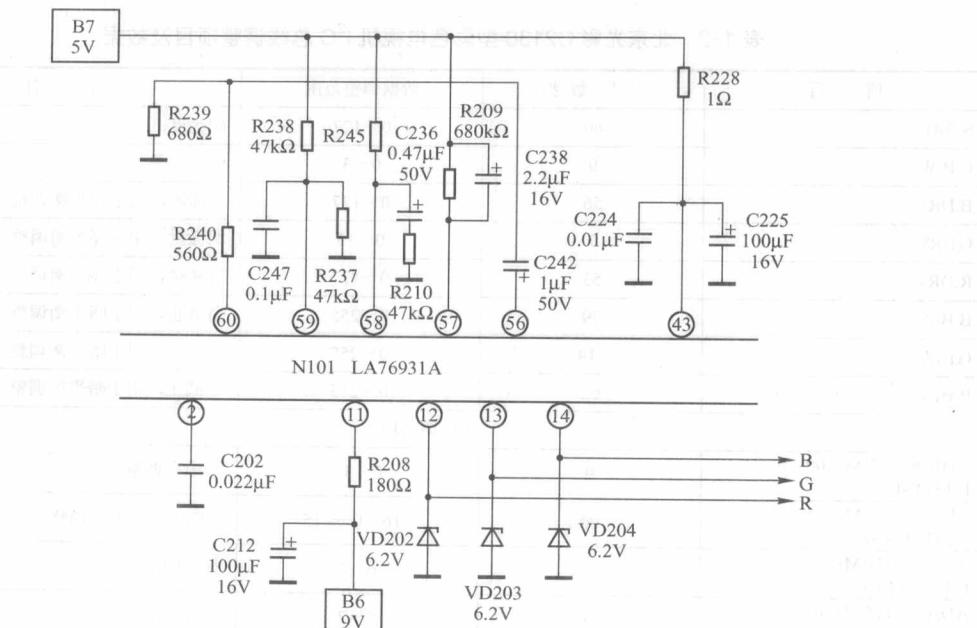


图 1-5 北京光彩 C2130 型彩色电视机 RGB 基色信号输出电路原理图（仅供参考）

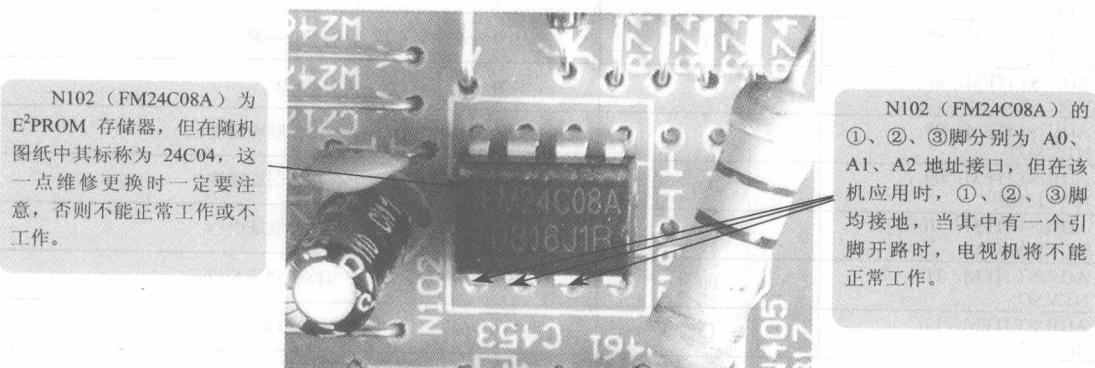


图 1-6 北京光彩 C2130 型彩色电视机 N102 (FM24C08A) 元器件组装实物图

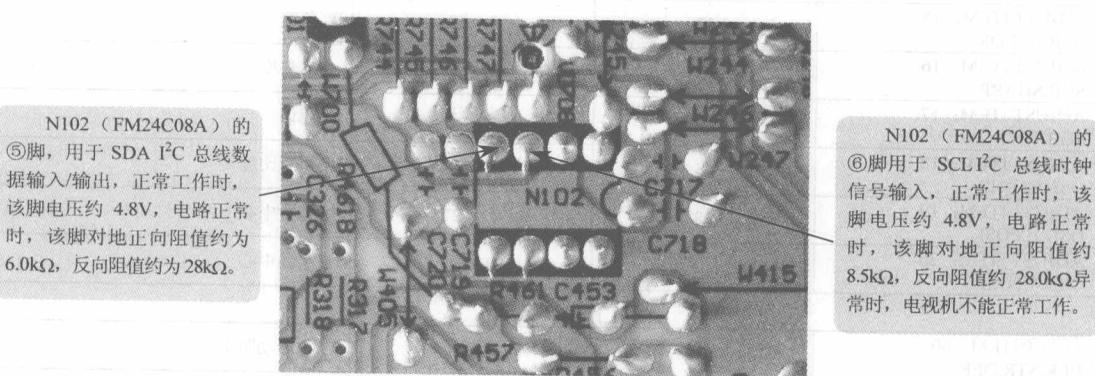


图 1-7 北京光彩 C2130 型彩色电视机 N102 (FM24C08A) 引脚印制线路实物图