




普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪高校机电类规划教材

数控机床与编程

第 2 版

郑 堤 主编

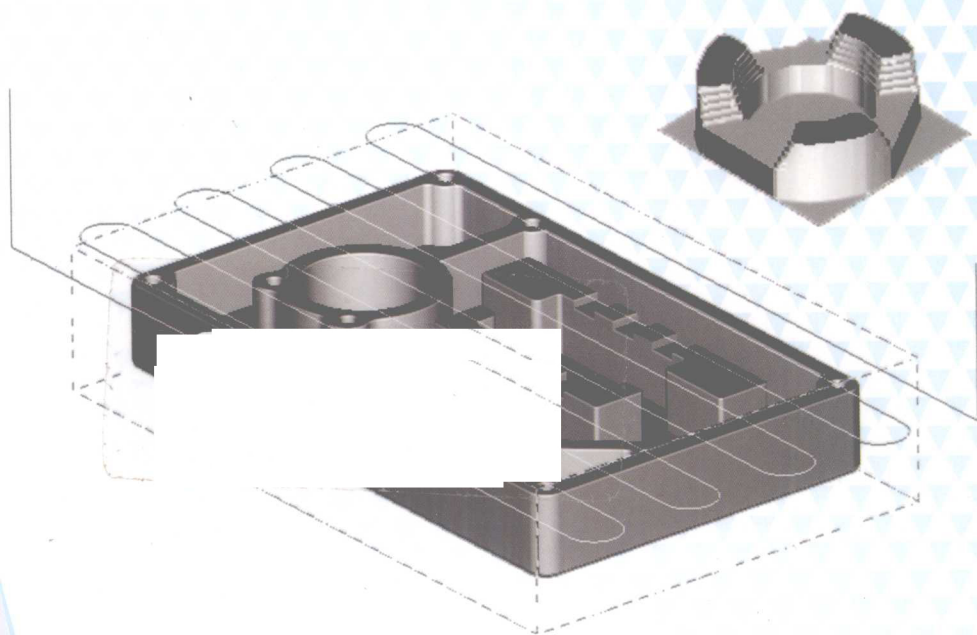

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪高校机电类规划教材

数控机床与编程

第2版

主 编 郑 堤

副主编 张 建 王春海 陈廉清

参 编 梁雅琴 潘晓彬

主 审 李郝林



机械工业出版社

本书以实际应用为出发点,在简要介绍数控技术的历史、现状和发展趋势,数控技术原理,数控系统功能与结构原理,以及数控机床的使用、维护与管理的基础上,结合大量工程实例,详细介绍数控机床的结构与特点,重点介绍数控机床(包括数控车床、铣床和加工中心)的加工工艺特点、手工编程加工方法以及计算机辅助编程加工方法和软件等。

本书兼顾了课堂教学及自学的特点和需要,每章都附有一定数量的习题与思考题,有助于读者加深对本书内容的理解及检验学习效果。

本书还提供配套的 CAI 课件,便于采用现代化手段进行教学。

本书可作为高校机械类本科生的专业课或选修课教材,也可供夜大、函授或数控技术培训使用,还可供从事数控加工与管理的工程技术人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

数控机床与编程/郑堤主编. —2 版. —北京:机械工业出版社, 2010. 5

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 21 世纪高校机电类规划教材

ISBN 978 - 7 - 111 - 30011 - 3

I. ①数… II. ①郑… III. ①数控机床 - 程序设计 - 高等学校 - 教材 IV. ①TG659

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 038577 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:邓海平 刘小慧 责任编辑:李建秀 责任校对:张莉娟

封面设计:张静 责任印制:杨曦

北京京丰印刷厂印刷

2010 年 5 月第 2 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·18.25 印张·390 千字

标准书号:ISBN 978 - 7 - 111 - 30011 - 3

定价:29.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821

封面无防伪标均为盗版

21 世纪高校机电类规划教材

编 审 委 员 会

- 顾 问：李培根 华中科技大学
主 任：左健民 南京工程学院
副主任：童幸生 江汉大学
- 徐格宁 太原科技大学
党新安 陕西科技大学
刘全良 浙江海洋学院
张世亮 广东海洋大学
郑 堤 浙江大学宁波理
工学院
- 陈 明 北华航天工业学院
胡 琳 深圳大学
马 光 温州大学
方庆瑄 安徽工业大学
邓海平 机械工业出版社
- 委 员：(按姓氏笔画排序)
- 王卫平 东莞理工学院 王 华 长春工程学院
仝基斌 安徽工业大学 朱志宏 福建工程学院
刘小慧 机械工业出版社 刘申全 华北工学院分院
刘镇昌 山东大学 张 茂 西南石油学院
李子琼 厦门理工学院 李建华 中原工学院
李洪智 黑龙江工程学院 陈廉清 宁波工程学院
赵先仲 北华航天工业学院 夏凤芳 上海电机技术高
等专科学校
顾晓勤 电子科技大学(中山) 倪少秋 机械工业出版社

机械工业出版社 21 世纪高等院校教材

为了适应我国制造业迅速发展的需要,培养大批素质高、应用能力与实践能力强的应用综合型人才已成为当务之急。这同时对高等教育的办学理念、体制、模式、机制和人才培养等方面提出了全新的要求。

为了打通新形势下高等教育和社会需求之间的瓶颈,中国机械工业教育协会机电类学科教学委员会和机械工业出版社联合成立了“21 世纪高校机电类规划教材”编审委员会,本着“重基本理论、基本概念,淡化过程推导,突出工程应用”的原则,组织教材编写工作,并力求使本套教材突出以下特点:

(1) 科学定位 本套教材主要面向应用的综合型人才的培养,既不同于培养研究型人才的教材,也不同于一般应用型本科的教材;在保持高学术水准的基础上,突出工程应用,强调创新思维。

(2) 品种齐全 这套教材设有“力学”、“制图”、“设计”、“数控”、“控制”、“实训”、“材料”和“双语”等模块,方便学校选用。

(3) 立体化程度高 教材均要求配备 CAI 课件和相关的教辅材料,并在网站上为本套教材开设研讨专栏。

机械工业出版社是我国成立最早、规模最大的科技出版社之一,是国家级优秀出版社,是国家高等教育的教材出版基地之一,在机电类教材出版领域具有很高的地位。相信这套教材在中国机械工业教育协会机电类学科委员会和机械工业出版社的精心组织下,通过全国几十所学校的老师的仔细认真的编写,一定能够为我国高等教育应用综合型人才的培养提供更好用、更实用的教材。

教育部·机械工程及自动化专业分教学指导委员会·主任
中国机械工业教育协会·高等学校机械工程及自动化学科教学委员会·主任

李培根 院士
于华中科技大学

第2版前言

改革开放以来，特别是进入21世纪以来，伴随我国工业经济的迅速崛起，许多中小企业陆续完成了艰苦的原始积累过程，科技创新意识逐步增强，科技创新投入不断提高，加速了我国制造业从“中国制造”向“中国创造”的转变。蕴含创新成果的高新技术产品需要采用先进制造装备来生产。因此，数控机床开始大量进入中小企业的生产车间，掌握数控技术的应用型人才已经成为企业的迫切需求。为了服务传统产业的转型升级，针对企业需要培养一大批数控紧缺人才，几乎所有地方普通高校的机电类专业都将数控机床与编程技术作为一门重要的专业课程列入其教学计划。

本书正是为了适应这一经济形势发展的需要，在机械工业出版社的组织和支持下，联合5所普通地方高校具有多年数控机床与编程技术教学和科研经验的教师共同编写而成的。本书自2005年第1版问世以来，由于在体系结构和内容上充分考虑了应用型本科院校的教学特点，具有较明显的特色，尤其是比较适合针对企业的需要进行应用型人才培养，因此受到了各兄弟院校同仁的厚爱，4年内已有十余所普通地方高校选用本书作为授课教材，另有许多企业工程技术人员选用本书作为自学参考书。本书于2008年被教育部列入“十一五”国家级规划教材。

本书的修订，一方面针对编者使用过程中发现的若干不足之处以及因形势发展而需及时更新之处，另一方面充分采纳了读者陆续反馈的一些中肯意见和建议。修订的内容主要包括下述几个方面：1) 对重要概念或名词（如插补、对刀、电主轴等）进行了更加准确、详尽的阐释；2) 按照常用数控系统（如FANUC）的编程规则对部分数控加工程序实例进行了补充、修改与完善；3) 对不太清楚的插图进行了重绘或替换；4) 对有关数控技术和数控行业发展的数据进行了更新。

参加本书修订工作的有：浙江大学宁波理工学院郑堤（第一、七章），广东海洋大学张建（第二章），宁波工程学院陈廉清（第三章），华北工学院梁雅琴（第四章，第五章一、二节），北华航天工业学院王春海（第五章三、四节，第六章）。

本书在编写和修订过程中参考了许多已公开或未公开发表的各类有关资料，采纳了许多老师和读者的意见和建议，在此一并表示衷心的感谢。

限于编者水平，书中错误、疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编者
于浙江大学宁波理工学院

第1版前言

本书是在2004年4月由中国机械工业教育协会机电类学科委员会和机械工业出版社联合举办的应用型高等工程教育机械类专业年会上提出的“21世纪高校机电类规划教材”之一,由宁波大学、湛江海洋大学、北华航天工业学院、宁波工程学院、华北工学院五所院校合作编写的。

数控机床自20世纪50年代问世以来,随着微电子技术、集成电路技术、计算机与信息处理技术、伺服驱动技术和精密机械技术的进步而得到迅速发展。目前,数控系统已经经历了从电子管、晶体管、集成电路到小型计算机、微型计算机等五代的演变,正在进入基于工业PC的第六代发展阶段;数控机床品种从数控铣床、数控车床发展到各种加工中心机床和柔性制造系统,几乎所有机械制造装备都有相应的数控产品;数控机床的应用已经从大中型企业普及到更加广泛的中小型企业甚至家庭作坊,据资料介绍,2004年我国数控机床消费量近8万台,机床产值数控化率已达32.7%;数控机床正在适应技术与经济发展的需要向智能化、开放化、网络化、高速化、精密化和复合化方向发展。

“数控机床”或“数控技术”课程早在20世纪80年代就已被普遍列入高等学校机械类专业的教学计划,但其教材和教学内容均侧重于数控机床或数控技术的研究,面向数控机床应用的内容则被忽视。随着高等教育大众化时代的到来,以及我国制造业的迅速崛起,对数控机床应用人才的需求更加迫切,更多的高等院校机械类专业毕业生将主要从事数控机床的应用与管理。据资料介绍,我国近几年数控应用专业人才的缺口高达几十万人,而且随着制造业信息化的不断向前推进,需求数量还将进一步扩大。针对这种社会需求的变化,有必要进一步加强数控机床应用人才的培养,在有关数控机床的课程中强调实用性知识的讲授,并在数控机床教材中加强实用性知识的介绍。本书就是基于上述需要而编写的。

本书共分七章。第一章介绍数控技术与数控机床的基本概念、原理、特点、分类等以及数控机床发展历史、现状及趋势;第二章介绍数控系统及数控装置的结构及工作原理;第三章介绍数控机床机械结构;第四章介绍数控加工与编程基础;第五章介绍数控机床手工编程原理及方法;第六章介绍数控机床计算机辅助编程原理及方法;第七章介绍数控机床的购置、使用与维护保养。本书内容丰富,介绍深入浅出,既注意与先修课程的衔接,又避免相互重复,并将侧重点放在了实际应用上。本书还有配套的CAI课件,方便教学。

参加本书编写的有:宁波大学郑堤(第一章);广东海洋大学张建(第二章);北华航天工业学院王春海(第五章第三、四节,第六章);宁波工程学院陈廉清(第三

章); 华北工学院梁雅琴(第四章, 第五章第一、二节); 宁波大学潘晓彬(第七章)。本书由郑堤担任主编, 张建、王春海、陈廉清担任副主编, 上海理工大学李郝林教授担任主审。

本书编写过程中参考了许多已公开出版或未公开出版的有关资料, 在此向这些资料的作者致以衷心的感谢。

限于编者的水平, 书中错误、疏漏之处在所难免, 恳请广大读者批评指正。

编者
于宁波大学

目 录

序	1
第2版前言	
第1版前言	
第一章 绪论	1
第一节 数控技术的基本概念与原理	1
第二节 数控机床	2
第三节 数控机床的发展	10
习题与思考题	14
第二章 数控系统及工作原理	15
第一节 概述	15
第二节 数控插补原理	22
第三节 数控补偿原理	31
第四节 位移与速度检测	38
第五节 伺服驱动与控制	46
第六节 CNC装置	65
第七节 CNC系统中的可编程控制器(PLC)	77
习题与思考题	84
第三章 数控机床的机械结构	86
第一节 数控机床的结构和性能要求	86
第二节 常见数控机床的布局	89
第三节 数控机床的主传动系统及主轴组件	92
第四节 进给系统的机械传动机构	102
第五节 数控机床的床身与导轨	115
第六节 数控机床的刀库与换刀装置	119
第七节 数控机床的回转工作台	128
第八节 数控加工用辅助装置	137
习题与思考题	139
第四章 数控加工与编程基础	141
第一节 数控加工的工艺特点	141
第二节 数控加工的工艺分析与设计	142
第三节 数控加工的程序格式与标准数控代码	148

第四节 数控编程中的数值计算·····	161
习题与思考题·····	168
第五章 数控机床的手工编程·····	169
第一节 手工编程的特点、方法与步骤·····	169
第二节 数控车床的手工编程·····	170
第三节 数控铣床的手工编程·····	179
第四节 加工中心的手工编程·····	189
习题与思考题·····	203
第六章 数控机床的计算机辅助编程·····	206
第一节 计算机辅助编程简介·····	206
第二节 MasterCAM 的车削编程·····	212
第三节 铣削与加工中心的计算机辅助编程·····	230
习题与思考题·····	255
第七章 数控机床的购置、使用与维护·····	258
第一节 数控机床的购置·····	258
第二节 数控机床的使用与管理·····	263
第三节 数控机床的维护与保养·····	267
习题与思考题·····	275
参考文献·····	276
信息反馈表	

第一章 绪 论

第一节 数控技术的概念与原理

数字控制技术,简称数控技术(Numerical Control, NC),是采用数字指令信号对机电产品或设备进行控制的一种自动控制技术。数控技术与传统的设备自动控制技术的一个显著区别在于,数控技术不仅具有顺序逻辑控制功能,而且更重要的是具有关于运动部件位置的坐标控制功能,即采用数字指令信号对设备的坐标运动进行控制的功能。

数控技术的基本原理是,将被控设备末端执行部件的运动(或多个末端执行部件的合成运动)纳入到适当的坐标系中,将所要求的复杂运动分解成各坐标轴的简单直线运动或回转运动,并用一个满足精度要求的基本长度单位(Basic Length Unit, BLU)对各坐标轴进行离散化,由电子控制装置(即数控装置)按数控程序规定的运动控制规律产生与基本长度单位对应的数字指令脉冲对各坐标轴的运动进行控制,并通过伺服执行元件加以驱动,从而实现所要求的复杂运动。

数控技术的核心是插补与驱动。插补装置的功用是将期望的设备运动轨迹沿各坐标轴微分成基本长度单位,并转换成可控制各坐标轴运动的一系列数字指令脉冲。驱动装置是指伺服驱动系统,其功用是将插补装置输出的数字指令脉冲进行转换与放大,驱动执行元件,实现由数字指令脉冲序列规定的坐标运动,并最终由各坐标运动合成所期望的运动轨迹。对应于插补装置输出的每一个数字指令脉冲,伺服驱动系统末端执行部件所实现的理论位移被称为脉冲当量,它是系统所能控制的最小位移,又称系统的控制分辨率,一般取为基本长度单位。

早期数控功能是采用硬件数字电路实现的。现代数控功能均采用微型计算机来实现,因此又称为计算机数字控制技术,简称计算机数控(Computer Numerical Control, CNC)。计算机数控技术属先进制造技术,是现代制造业实现柔性自动化的基础,也是计算机集成制造(Computer Integrated Manufacturing, CIM)、智能制造(Intelligent Manufacturing, IM)、敏捷制造(Agile Manufacturing, AM)、虚拟制造(Virtual Manufacturing, VM)等先进制造技术或生产模式的基础。

计算机数控技术广泛应用于各种机电产品或设备的控制,如各种数控机床(CNC Machine Tools)、三坐标测量机(Coordinate Measuring Machines, CMM)、工业机器人(Industrial Robots, IR)、绘图机(Drawing Machines)、激光快速成型机(Rapid Prototyping Machines, RPM)等均采用数控技术原理进行控制。

第二节 数控机床

一、数控机床的组成与工作原理

数控机床是采用数控技术对工作台运动和切削加工过程进行控制的机床，是典型的机电一体化产品，是数控技术的最典型应用。典型数控机床的组成如图 1-1 所示。由图可见，数控机床主要由程序编制、数控装置、伺服驱动系统、强电控制系统、检测反馈系统和机床本体等六大部分组成，其中数控装置与伺服驱动系统、强电控制系统、检测反馈系统又合称为数控系统。

实际上，程序编制并非数控机床的物理组成部分，但从逻辑上讲，数控机床的加工过程必须按数控加工程序的规定进行，数控加工程序编制是数控机床加工的一个重要环节，因此常将程序编制列入数控机床的组成部分。数控装置是数控机床的运算和控制系统，目前均采用微型计算机及其外设

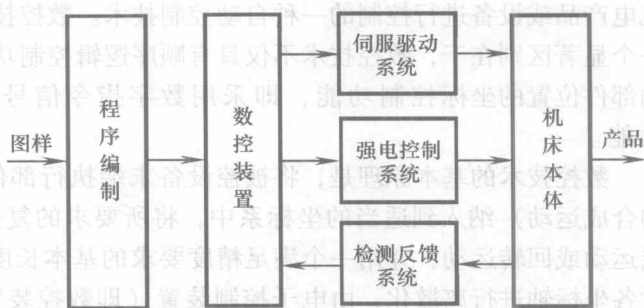


图 1-1 典型数控机床的组成框图

和各种接口电路实现。伺服驱动系统负责将数控装置输出的控制指令信号放大，并驱动机床工作台按照程序规定的轨迹运动，其输入为电信号，输出为机床的位移、速度和力。强电控制系统是介于数控装置和机床的机械与液压部件之间的各种开关执行电器的控制系统，主要实现各种辅助功能控制（如机床起停、换刀、切削液开关等控制），目前多由数控装置内置的可编程机床控制器（Programmable Machine Controller, PMC）来实现。机床本体是实现切削加工的主体，对加工过程起支撑作用，数控机床的精度、精度保持性、刚度、抗振性、低速运动平稳性、热稳定性等主要性能均取决于机床本体。检测反馈系统负责将机床各坐标轴的实际位移检测出来，并将其反馈到数控装置与程序规定的指令位移相比较，以实现闭环反馈控制，提高加工精度。开环控制的数控机床，没有检测反馈系统。

在数控机床上加工零件时，首先应根据零件图样的要求，结合所采用的数控机床的功能、性能和特点，确定合理的加工工艺，编制相应的数控加工程序，并采用适当的方式将程序输入到数控装置。在数控机床加工过程中，数控装置对数控加工程序进行编译、运算和处理，输出坐标控制指令到伺服驱动系统，顺序逻辑控制指令到 PMC，通过伺服驱动系统和 PMC 驱动机床刀具或工件按照数控加工程序规定的轨迹和工艺参数运动，从而使机床精确地加工出符合图样要求的零件。

二、数控机床的分类

数控技术与数控机床同步产生，同步发展。世界上最早出现的数控机床是一台三坐

标数控铣床, 诞生于1952年。之后, 随着数控技术的不断发展、完善和广泛应用, 数控机床的种类日益繁多。为便于研究和使用的, 人们从不同的角度将数控机床分成不同类型, 常见的有下述几种分类方法。

1. 按数控机床的加工工艺分类

根据数控机床的加工工艺不同, 并与传统机床的称谓相对应, 可将数控机床分为数控车床, 数控铣床, 加工中心机床, 数控钻床, 数控磨床, 数控镗床, 数控剪板机, 数控折弯机, 数控电加工机床, 数控三坐标测量机等, 其中加工中心机床可将多种工艺内容集中在同一台机床上实现, 具有自动换刀功能, 可在工件一次装卡后连续自动地完成铣削、钻削、镗削、铰孔、扩孔、攻螺纹等多道工序的加工。常见的加工中心机床有车削加工中心和镗铣类加工中心, 有些镗铣类加工中心还具有自动更换工作台功能。

2. 按数控机床运动轨迹控制方式分类

按数控机床运动轨迹的控制方式可将数控机床分成点位控制和连续控制两大类。

(1) 点位控制数控机床 点位控制数控机床的特点是, 只要求控制刀具相对于工件在机床加工平面内从某一加工点运动到另一加工点的精确坐标位置, 而对两点之间的运动轨迹原则上不进行控制, 且在运动过程中不作任何加工, 如图1-2所示。典型的点位控制数控机床有数控钻床、数控镗床、数控冲床等。这类机床无需插补器, 其基本要求是定位精度、定位时间和移动速度, 对运动轨迹无精度要求。

(2) 连续控制数控机床 连续控制数控机床的特点是, 不仅要求控制刀具相对于工件在机床加工空间内从某一点运动到另一点的精确坐标位置, 而且要求对两点之间的运动轨迹进行精确控制, 且能够边移动边加工, 如图1-3所示。典型的连续控制数控机床有数控车床、数控铣床、加工中心、数控激光切割机床等。这类机床用于加工二维平面轮廓或三维立体轮廓, 因此又称轮廓控制数控机床。这类机床的数控系统带有插补器, 以精确实现各种曲线或曲面的加工。

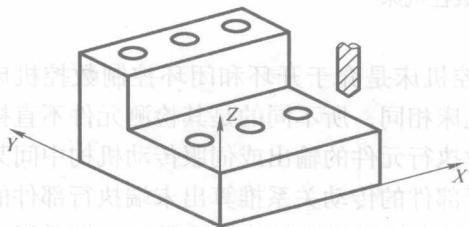


图1-2 数控钻床点位控制示意图

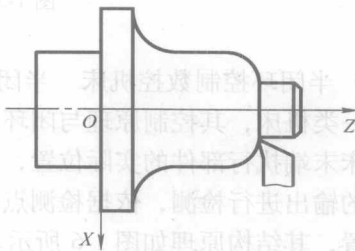


图1-3 数控车床连续控制示意图

3. 按伺服系统控制方式分类

按所采用的伺服系统控制方式不同, 可将数控机床分成开环、闭环和半闭环控制数控机床三类。

(1) 开环控制数控机床 开环控制的数控机床上没有位置检测与反馈装置, 数控系统仅按照数控加工程序的规定发出位置控制指令信号, 而对机床的实际执行情况不加任何检测, 因此机床结构简单, 成本低, 但加工精度也低。这类机床一般是负载不大、精度不高的经济型数控机床, 常采用步进电动机或电液步进马达做执行元件, 其结构如图 1-4 所示。

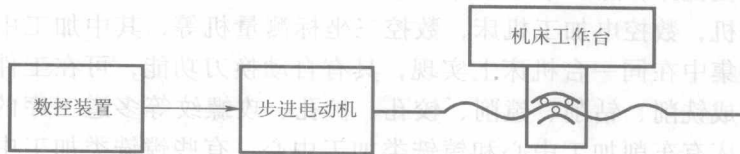


图 1-4 开环控制数控机床

(2) 闭环控制数控机床 闭环控制数控机床上有完善的位置检测与反馈装置, 直接对机床末端执行部件的实际位置进行检测与反馈, 并根据指令位置与实际位置的偏差对机床运动进行控制, 因此机床加工精度高, 但结构复杂, 成本高。这类机床一般是负载较大的大型或重型数控机床或高精度数控机床, 常采用直流或交流伺服电动机、伺服液压缸或液压马达作为执行元件, 其结构原理如图 1-5 所示。

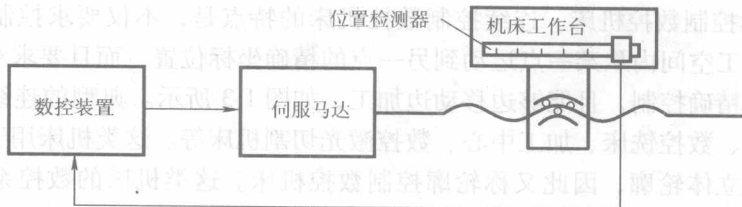


图 1-5 闭环控制数控机床

(3) 半闭环控制数控机床 半闭环控制数控机床是介于开环和闭环控制数控机床之间的一类机床, 其控制原理与闭环控制数控机床相同, 所不同的是其检测元件不直接检测机床末端执行部件的实际位置, 而是通过对执行元件的输出或伺服传动机构中间某个环节的输出进行检测, 依据检测点到末端执行部件的传动关系推算出末端执行部件的实际位置, 其结构原理如图 1-6 所示。这类数控机床与闭环控制的数控机床一样采用了闭环反馈控制, 但由于检测元件所安装的位置不同而将机械系统的大部分机构封闭在反馈控制环之外, 因此机床结构和伺服控制系统的复杂程度、加工精度与成本等均介于开环和闭环控制数控机床之间, 是目前应用最广、数量最大的一类数控机床, 目前企业中使用的大部分全功能数控机床均为半闭环控制的数控机床。

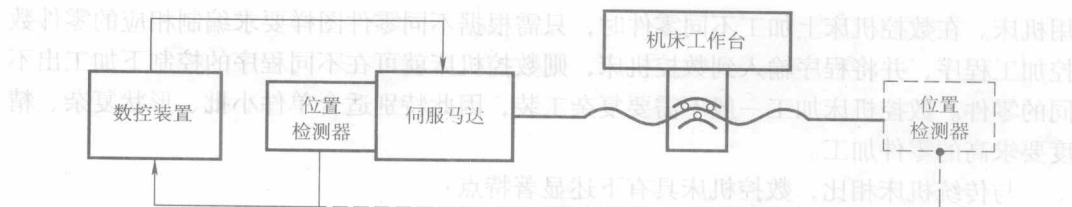


图 1-6 半闭环控制数控机床

4. 按数控机床功能强弱分类

按功能强弱可将数控机床分为经济型数控机床、全功能数控机床和高档型数控机床。

(1) 经济型数控机床 经济型数控机床又称简易数控机床，主要采用功能较弱、价格低廉的经济型数控装置，多为开环控制，其机械结构与传统机床结构差异不大，刚度与精度均较低。由于这类机床经济性好，因此在我国中小企业应用广泛。目前国产数控仪表机床多为经济型数控机床，有些企业还以自用为目的，采用经济型数控装置对传统机床进行适当改造，获得经济型数控机床。经济型数控机床的脉冲当量一般在 $0.001 \sim 0.01\text{mm}$ 范围内。

(2) 全功能数控机床 全功能数控机床又称普及型数控机床，采用功能完善、价格较高的数控装置，如日本的 FANUC 系统和德国的 SIEMENS 系统等，采用闭环或半闭环控制，直流或交流伺服电动机驱动，在机械结构设计上充分考虑了强度、刚度、抗振性、低速运动平稳性、精度、热稳定性和操作宜人等方面的要求，能实现高速、强力切削或高精度产品加工。这类机床是企业生产中的关键设备，随着我国制造业的迅速发展，在企业中得到越来越普遍的应用。全功能数控机床的脉冲当量一般在 $0.1 \sim 1\mu\text{m}$ 范围内。

(3) 高档型数控机床 高档型数控机床是指五轴以上联动控制、能加工复杂形状零件的数控机床，或者工序高度集中、具备高度柔性的数控机床，或者可进行超高速、精密、超精密甚至纳米加工的数控机床。这类机床性能很好，但价格也很高，一般仅用在特别需要的场合。高档型数控机床的脉冲当量一般为 $0.1\mu\text{m}$ 甚至更小。

5. 按控制联动坐标轴数分类

按所能控制联动坐标轴数目的不同，数控机床还可分成二坐标、三坐标、四坐标和五坐标等数控机床。二坐标数控机床主要用于加工二维平面轮廓，三坐标数控机床主要用于加工三维立体轮廓，四坐标和五坐标数控机床主要用于加工空间复杂曲面或一些高精度、难加工的特殊型面。

三、数控机床的特点

数控机床既不同于自动化的程序控制专用机床和仿型机床，也不同于手工操作的通用机床，它实际上是可编程的、具有坐标控制功能和顺序逻辑控制功能的柔性自动化通

用机床。在数控机床上加工不同零件时,只需根据不同零件图样要求编制相应的零件数控加工程序,并将程序输入到数控机床,则数控机床就可在不同程序的控制下加工出不同的零件。数控机床加工一般不需要复杂工装,因此特别适合单件小批、形状复杂、精度要求高的零件加工。

与传统机床相比,数控机床具有下述显著特点:

(1) 自动化程度高 数控机床上的零件加工是在程序的控制下自动完成的。在零件加工过程中,操作者只需完成装卸工件、装刀对刀、操作键盘、启动加工、加工过程监视、工件质量检验等工作,因此劳动强度低,劳动条件明显改善。数控机床是柔性自动化加工设备,是制造装备数字化的主角,是计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing, CAM)、柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)、计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System, CIMS)等柔性自动化制造系统的重要底层设备。

(2) 加工精度高 数控机床的控制分辨率高,机床本体强度、刚度、抗振性、低速运动平稳性、精度、热稳定性等性能均很好,具有各种误差补偿功能,机械传动链很短,且采用闭环或半闭环反馈控制,因此本身即具有较高的加工精度。又由于数控机床的加工过程自动完成,排除了人为因素的影响,因此加工零件的尺寸一致性好,合格率高,质量稳定。

(3) 生产率高 一方面,数控机床主运动速度和进给运动速度范围大且无级调速,快速空行程速度高,结构刚性好,驱动功率大,可选择最佳切削用量或进行高速强力切削,与传统机床相比切削时间明显缩短;另一方面,数控机床加工可免去划线、手工换刀、停机测量、多次装夹等加工准备和辅助时间,从而明显提高数控机床的生产效率。此外,有些数控机床采用双工作台结构,使工件装卸的辅助时间与机床的切削时间重合,进一步提高了生产效率。

(4) 对工件的适应性强 数控机床具有坐标控制功能,配有完善的刀具系统,可通过数控编程加工各种形状复杂的零件。数控机床主运动速度和进给运动速度范围大且无级调速,可适应多种难加工材料零件的加工。数控机床属柔性自动化通用机床,在不需对机床和工装进行较大调整的情况下,即可适应各种批量的零件加工。

(5) 有利于生产管理信息化 数控机床按数控加工程序自动进行加工,可以精确计算加工工时、预测生产周期,所用工装简单,采用刀具已标准化,因此有利于生产管理的信息化。现代数控机床正在向智能化、开放化、网络化方向发展,可将工艺参数自动生成、刀具破损监控、刀具智能管理、故障诊断专家系统、远程故障诊断与维修等功能集成到数控系统中,并可在计算机网络和数据库技术支持下将多台数控机床集成为柔性自动化制造系统,为企业制造信息化奠定底层基础。

四、数控机床坐标系

数控机床最重要的功能是坐标控制功能。数控机床坐标系是设计、制造和使用数控机床的基础。为了统一数控机床的坐标系以便于数控机床的设计与制造,保证同类数控

机床零件加工程序的通用性以便于数控机床的应用, 国际标准化组织于 1974 年制订了有关数控机床坐标系的国际标准 ISO841—1974。与该国际标准等效, 我国于 1999 年颁布了专业标准 JB/T3051—1999《数控机床 坐标和运动方向的命名》。下面简要介绍标准中有关数控机床坐标系的规定及坐标轴的确定方法。

1. 数控机床坐标系

数控机床坐标系采用右手笛卡儿直角坐标系, 如图 1-7 所示。该坐标系规定了 X 、 Y 、 Z 三个相互垂直的直线坐标轴和分别绕三个直线坐标轴回转的回转坐标轴 A 、 B 、 C 。坐标系中各坐标轴应与机床各主要导轨平行设置, 坐标轴 X 、 Y 、 Z 的正向采用右手定则确定, 坐标轴 A 、 B 、 C 的正向采用右手螺旋定则确定。

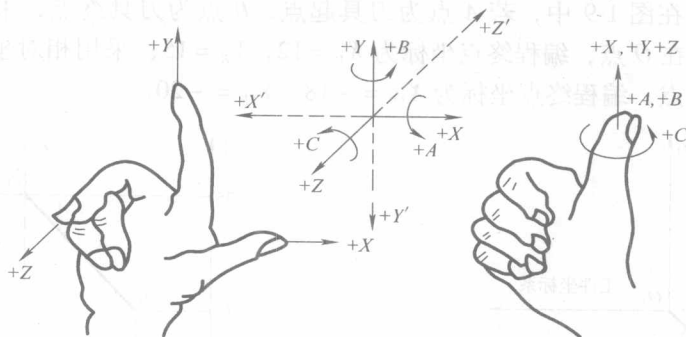


图 1-7 数控机床坐标系

通常在命名数控机床坐标系时, 总是假定工件不动, 刀具相对于工件运动, 则坐标系用 $XYZABC$ 表达; 若刀具不动, 工件相对于刀具运动, 则相应的坐标系用 $X'Y'Z'A'B'C'$ 来表达。两种坐标系中的正运动方向正好相反。

数控机床在设计、制造和使用过程中涉及到几种不同的坐标系, 分别是机床坐标系、工件坐标系、绝对坐标系和相对坐标系、附加坐标系。

(1) 机床坐标系 机床坐标系是机床上固有的坐标系, 并设有固定的坐标原点, 称机床零点或机械零点。该坐标系由数控机床制造商提供, 机床出厂时该坐标系就已确定, 用户不能轻易修改。该坐标系与机床的位置检测系统相对应, 是数控机床的基准, 机床每次上电开机后, 应首先使运动部件返回机床零点, 对机床坐标系进行校准。

(2) 工件坐标系 工件坐标系可以任意设置, 它是为编程和加工方便由编程人员在编制零件数控加工程序时设置的, 不同的零件或不同的编程人员可以根据习惯或工艺特点而采用不同的工件坐标系。工件坐标系的设置主要考虑工件形状、工件在机床上的装夹方法以及刀具加工轨迹计算等因素, 一般以工件图样上某一固定点为原点, 按平行于各装夹定位面设置各坐标轴, 按工件坐标系中的尺寸计算刀具加工轨迹并编程。加工时, 通过对刀和坐标系偏置等操作建立起工件坐标系与机床坐标系的关系, 将工件坐标