

职业教育标准化习(考)题集丛书

# 钳工工艺学

275608

万能武 编著

西南交通大学出版社

**钳工工艺学标准化习（考）题集**

万能武 编著

\*

西南交通大学出版社出版发行

(四川 峨眉山市)

四川省新华书店经销

四川省石油管理局青年印刷厂印刷

\*

开本：787×1092 1/16 印张：4 75

字数：121千字 印数：1—6000册

1990年6月第一版 1990年6月第一次印刷

ISBN7—81022—078—0/TH·003

定价：1.60元

## 前　　言

《职业教育标准化习(考)题集丛书》(工程力学、金属材料与热处理、公差与测量、机械制造工艺基础、机械基础、电工学、车工工艺学、钳工工艺学、题解综合)八科九本在深化改革之年与广大读者见面了!

《丛书》在杜威·布鲁纳“启发青年人的探索能力，使知识+能力=力量”的新教育学思想指导下撰写。这一思想是三百多年来风靡世界，指引人们求知、治学的弗兰西斯·培根“知识就是力量”凝炼格言的升华和发展。《丛书》充分体现对受教育者能力的启发、培养和训练，为职业教育实践《中共中央关于教育体制改革的决定》中“提倡启发式，废止注入式”的教育思想的根本转变创造条件，因而是对赫尔巴特·凯洛夫“对受教育者传授(即复制或再现)知识”的传统教育观点的挑战。

《丛书》各学科每一方面均包含要点和要求与标准化习(考)题。“要点和要求”削枝强干，精简扼要地揭示基本原理知识的内在规律和本质，指导学员综合归纳，把书本变薄，把知识变活；“标准化习(考)题”则设计了容量很大，构思新颖的填空、选择、判断、连接、排列比较等客观性习(考)题和简答、计算、绘图、改错、推演、评价等主观性习(考)题，以及兼有上述两种特点的综合性习(考)题，符合认识过程中“记忆、理解、应用、分析、综合、评价”的由简单、低级到复杂、高级的客观规律。

《丛书》各学科标准化习(考)题符合组卷规范、简便，作答快速、简捷，评分省时、省力、客观，并适当留空方便学员在启发式教学中直接演练、评判，实现教学和考核的标准化、系列化和通用化。《丛书》是标准化信息题库，是复习指南，也是作业本、练习册。

本书为八科九本《丛书》之一。全书有两大部分，包括钳工概述、常用测量器具及公差与配合、金属切削原理和刀具、钳工基本切削加工、钳工其它基本操作、装配基础知识、机械联接的装配、轴承组件和轴组件的装配、机械传动机构和典型液压元件的装配、典型部件装配及装配尺寸链的解法、普通车床及其总装配工艺、修理基础知识和立式钻床修理工艺、钻床夹具等十三方面的内容。全书计738题，折合标准化当量习(考)题2730个。全部习(考)题解答参阅《题解综合》。

《丛书》完全适用于技校和职业中学学生；技术工人和职工中专学员。也可作中专、大学相应学科探索教学思想和教学方法改革的借鉴。

本书由万能武同志撰写。《丛书》各学科的编撰风格和内容由万能武同志制订并审定。设计和撰写这类职业教育标准化习(考)题《丛书》在国内尚属首次，不到之处敬请读者批评指正！

编　　者

一九九〇年五月

# 目 录

## 第一部分 铣 工 基 本 操 作

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 一、 铣工概述         | ( 1 )  |
| 二、 常用测量器具及公差与配合 | ( 3 )  |
| 三、 金属切削原理和刀具    | ( 3 )  |
| 四、 铣工基本切削加工     | ( 3 )  |
| 五、 铣工其它基本操作     | ( 18 ) |

## 第二部分 铣 工 装 配 和 修 理

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 六、 装配基础知识           | ( 26 ) |
| 七、 机械联接的装配          | ( 31 ) |
| 八、 轴承组件和轴组件的装配      | ( 35 ) |
| 九、 机械传动机构和典型液压元件的装配 | ( 45 ) |
| 十、 典型部件装配及装配尺寸链的解法  | ( 53 ) |
| 十一、 普通车床及其总装配工艺     | ( 57 ) |
| 十二、 修理基础知识和立式钻床修理工艺 | ( 64 ) |
| 十三、 钻床夹具            | ( 69 ) |

# 第一部分 钳工基本操作

## 一、钳工概述

### (一) 要点和要求

钳工应全面了解自身的工作性质、操作内容和在多工种协作中的作用；重视钳工作业及常用设备的安全、文明操作。

**1. 钳工工作性质和内容** 钳工以手工操作为主，集粗糙加工、简单操作和超精加工、复杂装配调试于一身，并具有广泛的适应性和极大的灵活性。在各冷加工工种共同完成机械制造的协作中，钳工更具“能工巧匠”的特色。

钳工都应掌握划线、錾、锯、锉、刮、研磨以及孔加工等过硬的基本技能。就各类钳工专业操作特点细分，普通钳工以零、部件加工、装配和调整为主；模具钳工以工、模、量具及样板的制作为主；修理钳工以整机的装配、调试和维修为主。

### 2. 钳工常用设备和安全文明操作

**(1) 钳台与虎钳** 钳台用以固定台虎钳和防护网，并供钳工在其上作业。台虎钳规格指钳口宽度。用虎钳夹持工件作业时，应考虑扳紧力和讲究施力方位。

**(2) 砂轮机** 其安置应考虑操作群体安全，启动时须注意转向、平衡状况和托架安装位置，并站在其斜侧面刃磨刀具等。操作口诀：轻用力，勤观察，防（工件）退火。

**(3) 钻床和电钻** 钻床主运动变速必须停车，孔将要钻穿时应改机动进给为手动。使用36V以上电压的电钻更须严格绝缘防护，注意电钻规格，勿使其超载运转。

**(4) 安全、文明生产** 工、卡、量具应分门别类放在预定位置。钳工在錾、锉、锯、刮及钻孔等切削加工时，不得以手拂、嘴吹除去切屑，更严禁戴手套操作钻床。

### (二) 标准化习(考)题

#### 1. 填空和选择代号填空

- 1.1 钳工以\_\_\_\_\_操作为主。其常用设备有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和砂轮机等。
- 1.2 砂轮机供钳工刃磨切削\_\_\_\_\_、工具、小型工件和材料等。
- 1.3 试任举三种钳工粗糙加工：\_\_\_\_\_；三种钳工精密切削：\_\_\_\_\_。
- 1.4 砂轮机的\_\_\_\_\_用以防止砂轮一旦破裂飞出伤人或砸坏设备。
- 1.5 砂轮的\_\_\_\_\_和砂轮与\_\_\_\_\_的距离，是安全使用砂轮机的关键。
- 1.6 钳工可使用\_\_\_\_\_或铁钩清除加工切屑。
- 1.7 按常规，普通钳工宜完成\_\_\_\_\_，模具钳工宜完成\_\_\_\_\_。\_\_\_\_\_作业最好由机修钳工承担。（a：研磨刀口角尺，b：调修FW125分度头，c：在光坯上划线、钻孔、攻丝，d：装配、调试车床，e：排除磨床液压系统故障，f：在流水线上组装自行车，

g: 组装百分尺, h: 装配、调整齿轮减速器部件, i: 修研角度样板)

1.8 台虎钳规格特指\_\_\_\_\_，常以英寸表示。

a: 两钳口尺寸宽度, b: 两钳口相对运动宽度, c: 活动钳身导轨宽度。

1.9 钳工\_\_\_\_\_时严禁戴手套, \_\_\_\_\_时须戴防护眼镜。(a: 钻孔, b: 刀磨钻头, c: 锯、锉加工, d: 手铰孔, e: 刮削, f: 铰削, g: 铣削)

1.10 若所用虎钳夹不紧大型工件怎么办? 答: \_\_\_\_\_. (a: 用套管均匀加力扳紧, b: 用榔头冲击虎钳手把扳紧, c: 另选较大规格的虎钳)

1.11 选出图1·1台虎钳允许的锤击施力方位: \_\_\_\_\_。

1.12 自行车转轴主要由\_\_\_\_\_工加工。组装缝纫机应由\_\_\_\_\_工完成。(车, 铣, 刨, 磨, 钳)

1.13 为满足使用和保证安全, 砂轮机托架与砂轮的距离\_\_\_\_\_. (a: 越远越好, b: 越近越好, c: 约10mm)

1.14 钳工常用的工、量具应\_\_\_\_\_. (a: 整齐地摆放在一处, b: 堆在一处, c: 分别摆在预定部位, d: 分别堆在预定部位)

1.15 使用电钻的安全电压为\_\_\_\_\_V. (6, 12, 36, 110, 220, 380)

1.16 砂轮机刀磨钻头若刀口发蓝, 刀具硬度\_\_\_\_\_. (提高, 降低, 不变)

1.17 启动砂轮机自刚玉(G·B)砂轮, 若外圆及两侧跳动较大而振动, 可采用\_\_\_\_\_修整。(a: 灰黑色碳化硼(T·P)砂轮碎块, b: 金刚石笔, c: 紫红色铬刚玉(G·G)砂轮碎块, d: 硬质合金刀片)

## 2. 判断并改错(文后带横线的题目判断后, 若有错误尚须改正)

1.18 5英寸的台虎钳, 只许夹持宽度125mm以内的工件( )。

1.19 钳工无论进行何种作业, 均应首先检查安全防护( )。

1.20 启动大型双座砂轮机, 宜多次点动按钮, 使其逐步达到额定转速( )。

1.21 按下钻床停车开关, 用手摩擦主轴外露端可使其快速静止( )。

1.22 钳工用手工操作, 也可做出精度极高的产品( )。\_\_\_\_\_

1.23 操纵36V低电压电钻, 可不必戴绝缘手套( )。\_\_\_\_\_

1.24 操作者只允许站在砂轮机斜侧位置, 刀磨刀具或工件( )。\_\_\_\_\_

1.25 钢制网纹淬火钳口用于提高虎钳外观质量( )。\_\_\_\_\_

1.26 一些不必要的采用机械加工的零部件或它们的某些部位,

都可由钳工加工( )。\_\_\_\_\_


## 3. 简答、分析及其它

1.27 就Z525立钻外观图1·2简答:

(1) 按功能选连数字:

- |               |    |       |             |
|---------------|----|-------|-------------|
| a: 支承、固定工件或夹具 | 5  | _____ | , 变速手柄_____ |
| b: 操纵主轴变速     | 10 | _____ | , 开关手柄_____ |
| c: 输送冷却润滑油    | 1  | _____ | , 手柄_____   |
| d: 安装钻头或卡具    | 9  | _____ | , 进给变速箱     |

(2) 按名称选填数字: 主轴

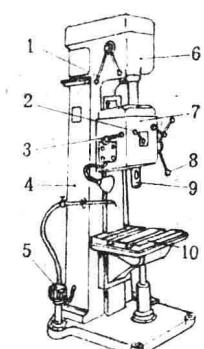

1.28 在横线内填出图1·3操作或概念上的错误。

1.29 从安全、采光、场地利用综合考虑, 布置图1·4钳工场;

(1) 砂轮机\_\_\_\_\_的安放位置及方位合理。

(2) 砂轮机选定后, 用方框再布置一台钻床A和两张双虎钳钳台B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>。

### 1.30 就图1·3c台虎钳所标数字代号简答:

(1) 钳口为\_\_\_\_\_, 底座为\_\_\_\_\_, 丝杠为\_\_\_\_\_。

(2) 可动件有\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_可驱动活动钳身, \_\_\_\_\_可使工件转所需角度。

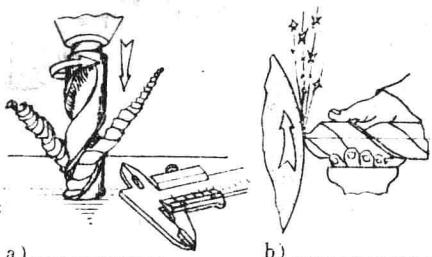


图1·3

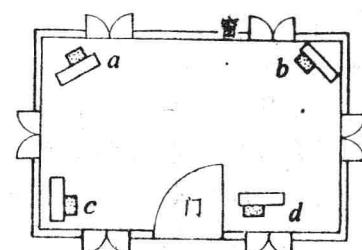


图1·4

## 二、常用测量器具及公差与配合

参阅《公差与测量标准化习(考)题集》

## 三、金属切削原理和刀具

参阅《机械制造工艺基础标准化习(考)题集》

## 四、钳工基本切削加工

### (一) 要点和要求

本部分应利用切削原理, 分析锯、锯、锉、刮、研磨以及钻、扩、锪、铰、攻丝等孔加工刀具的几何形状、角度及切削性能的共性和个性。掌握各类加工方法的工艺分析。

#### 1. 钳工基本切削加工及刀具的共性 归纳见下表。

| 参数或项目         | 变化规律及选用   |
|---------------|---|
| 孔加工刀具结构       | 由颈部连接柄部和工作部分。切削部分有锥角 $2\varphi$ , 校准部分有倒锥 $\psi_1$ ( $\varphi$ 、 $\psi_1$ 分别为主偏角和副偏角)。手用刀具 $\varphi$ 和 $\psi_1$ 均小于机用刀具   |
| 前角 $\gamma$   | 从钻孔、攻丝、锯、锯到锪孔、铰孔、锉、刮, $\gamma$ 由正→零或负, 形成挤刮, 加工精度提高, 切削余量则减小  |
| 后角 $\alpha$   | 常取 $6^\circ \sim 8^\circ$ 。钻头、锯条, 锉刀等多刃刀具则加大后角容屑。精加工刀具特制无后角的棱边  |
| 刃倾角 $\lambda$ | 中心不切削的孔加工刀具常取 $\lambda=0$ , 特殊要求时可将 $\lambda$ 磨成负值  |
| 切削力           | 孔加工刀具呈多刃中心对称, 主切削力 $P_z$ 成对为力偶矩; 径向力 $P_y$ 抵消; 轴向力 $P_x$ 增加增大。锯削、钻削等粗加工取正前角可减小 $P_z$ 。锉削、铰削、刮削等取零前角或负前角挤刮, 适应低速、小切削余量和精加工要求。手用或精孔刀具磨出过渡刃或修光刃, 形成过渡偏角 $\varphi_0$ , 大大减小轴向力和孔壁残留面积, 提高工件表面质量 |
| 切削用量          | 首先取较大的 $t$ (钻削 $t$ 为定数), 其次取较大的 $s$ , $v$ 取适当值。粗加工 $t$ 大、 $s$ 大, 配合取十 $\gamma$ 、十 $\lambda$ 和较小的 $x$ ; 精加工 $t$ 小、 $s$ 小, 配合取 $-\gamma$ 、 $-\lambda$ 和较大的 $\alpha$ , 并修磨过渡及圆弧刃               |
| 刀具材料          | 选用符合切削原理一般规律, 刀口硬度不低于HRC62。锯子等受冲击刀具选T7A钢并控制淬火硬度   |
| 冷却润滑          | 钻孔、扩孔以冷却为主, 铰孔、攻丝以润滑为主, 常选5~8% 乳化液。要求高时选硫化切削油和动、植物油   |

#### 2. 钳工基本切削加工及刀具的个性

##### (1) 车刀转化为钻头

图4·1表明普通车刀→特型车刀→扭转成麻花钻的演变。

若不计车刀刚性, a图将主偏角 $60^\circ$ 的车刀变为副偏角 $\varphi_1$ (倒锥)很小的纵向条形车刀车削工件 $\phi$ 。b图将两把条形车刀按中心对称组合, 同时车削工件 $\phi_1$ 、 $\phi_2$ 。c图将二工件合成半封闭工件 $\phi$ , 为使组合车刀顺利排屑, 将其扭成右螺旋, 制出无副后角的棱边, 两车刀组合交接处出现横刃, 于是车刀演变为具有特性的钻头, 同时也产生一系列缺陷。

1) 麻花钻“五刃”和“六实面”易掌握。三种“辅助虚面”中, 两主切削刃和横刃各有一个切削平面。过二主切削刃不同的对称点, 有一束过钻头轴线的基面。主切削刃各点的主截面要同时垂直于切削平面和基面, 故随基面变化而变化。

2) 图4·1c组合车刀各半径处绕中心扭转变形差异很大, 螺旋面自然形成主切削刃前角 $\gamma$ 外 $+30^\circ$ , 内 $-30^\circ$ ; 螺旋角 $\beta$ 外缘约 $30^\circ$ , 钻心约 $6^\circ$ 。横刃对称于中心, 钻头二主后面又是横刃不同点切削时的前面和(或)后面, 使横刃前角和后角分别为 $\gamma_{\text{p}} \approx -60^\circ$ ,  $\alpha_{\text{p}} \approx 30^\circ$ 。横刃和内刃处的大负前角挤刮切削, 显著增大了轴向抗力和发热量。

3) 钻头由组合车刀扭成回转体, 其圆周后角 $\alpha$ 在特殊轴向截面 $O-O$ 内度量。由于刃磨横刃斜角 $\psi = 50^\circ \sim 55^\circ$ , 自然形成后角外小(约 $10^\circ$ )内大(约 $25^\circ$ )。

4) 我国五十年代即出现了群钻系列, 其针对麻花钻缺陷的诸项修磨法见右表。

### (2) 扩孔、锪孔和铰孔

1) 特点 无横刃切削, 加工余量小, 可增大 $S$ 并降低 $v$ , 为半精加工和精加工。

2) 铰刀常用类型 标准圆柱机、手铰和 $1:50$ 锥铰。一、二、三号标准圆柱铰刀经研磨外径 $D$ , 可提高铰孔精度。

铰精孔常规工艺: 钻 $\rightarrow$ (扩) $\rightarrow$ 粗铰 $\rightarrow$ 精铰。定位销孔应一次配钻并铰孔成型。

(3) 攻丝和套丝 螺纹分类、参数、公差及标记参阅《机械基础》和《公差与测量》标准化习(考)题集。

1) 丝锥切削量分配 锥形等径分配仅用单只中锥即可攻制M12以下通孔螺纹; 柱形不等径分配须成组使用, 常用于攻制M12以上螺纹。

### 2) 普通螺纹标记与丝锥标记构成式对比:

|     |                     |   |                     |   |           |
|-----|---------------------|---|---------------------|---|-----------|
| 螺纹: | 牙型、大径( $\times$ 螺距) | — | 中、顶径公差带代号           | — | 旋合长度代号或数字 |
| 丝锥: | 丝锥类型及只数             | — | 牙型、大径( $\times$ 螺距) | — | 丝锥公差带代号   |

例: M8×1—6H 细牙中等精度内螺纹, 中、顶径公差带均为6H, 中等旋合长度;  
中锥 M8×1 单只等径手用细牙丝锥, 公差带为H4(不标出);

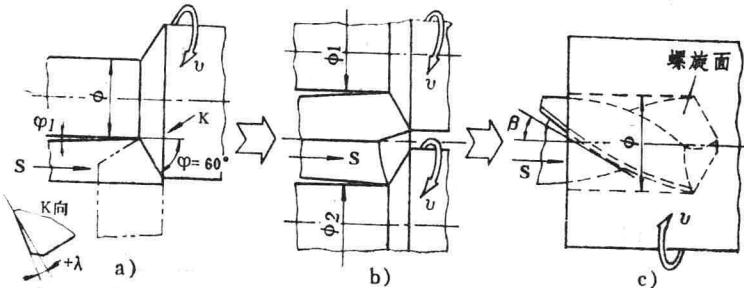


图4·1

2-M16-H2 二只一组不等径机用丝锥，公差带为H2。

3) 板牙 仅锥角处为切削部分，前角为正而铲磨出后角，校准部分短且后角为零。

4) 常用规格内的攻丝孔径 $D_z$ 和套丝杆径 $d_c$

$$\text{攻钢螺纹} \quad D_z = D - p \quad \text{mm}$$

$$\text{攻铸铁螺纹} \quad D_z = D - 1.05p \quad \text{mm}$$

$$\text{套钢螺杆} \quad d_c = d - 0.13p \quad \text{mm}$$

常用的粗牙螺纹螺距 $p$ 需记忆

(4) 铣削、锯割、锉削要点 见右表。

(5) 刮削 刮刀为用研具显点，微量挤压切削的单刃刀具，切削量小，精度高。

1) 操作要领 粗、细、精刮过程，应分别掌握“稳、准、轻”运刀及刀纹交叉。

2) 精度检验 研点数仅能表示被刮面的平面度和接触刚性，至于所刮表面的尺寸及位置精度等，须配合百分尺、百分表和水平仪等另行检测。

3) 原始平板刮削 必须三块一组组合，任一轮互研时过渡基准造成的误差，由另两块互研刮削得以部分消除。理论上若无限循环，三块平板的精度均可无限提高。

(6) 研磨 无数微型磨粒作不重复运动轨迹的复杂运动，对工件微量挤刮切削，是达到最高的加工精度和表面质量的加工手段。

1) 研磨原理 见图4·2。标准平板、研磨棒、研磨环等，保证工件准确的几何形状。

2) 磨料

按性能分类：氧化铝系（硬而韧）、碳化物系（硬而脆）、金刚石系（特硬）、氧化铬等（粒度极细）。

按粒度分组：磨粉号数增大其粒度减小；微粉号数减小其粒度随之减小。

3) 研磨液 广泛使用煤油调和磨料，对工件起冷却和润滑作用。

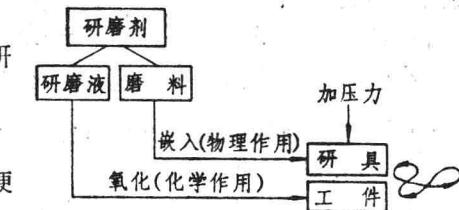


图4·2

## (二) 标准化习(考)题

### 1. 填 空

4.1 在不便实施\_\_\_\_\_的场合，铣削可凿去毛坯的凸缘和毛刺、切割材料、铣削油槽等，并可训练钳工装配时\_\_\_\_\_的准确性和力度。

4.2 铣子刃口应有足够的硬度和\_\_\_\_\_，选用\_\_\_\_\_钢制造淬硬并回火。

4.3 软手锤用于\_\_\_\_\_；硬手锤将\_\_\_\_\_局部淬硬，用于拆装或冲铣场合。

4.4 锯割硬材料或薄壁零件，应选用\_\_\_\_\_齿锯条。

4.5 多刃锯条刀齿前角常取\_\_\_\_\_度，后角取\_\_\_\_\_度以加大容屑空间。

4.6 锉削可完成铣、锯后表面的\_\_\_\_\_加工和\_\_\_\_\_加工。

4.7 刨纹锉刀齿，其切削角 $\delta$ \_\_\_\_\_度，前角恒为负值。

4.8 锉刀宜选\_\_\_\_\_钢锻打成，制出齿后整体淬硬到HRC\_\_\_\_\_以上。

4.9 锉削表面的精度可控制到\_\_\_\_\_mm，粗糙度可控制到Ra\_\_\_\_\_。

4.10 锉软材料及大余量，可选\_\_\_\_\_齿锉刀。精加工应选\_\_\_\_\_齿锉刀。

- 4.11 平面刮削  $\delta > 90^\circ$ , 为负前角\_\_\_\_\_的微量切削。
- 4.12 刮削钢件或铸铁, 多使用\_\_\_\_\_作显示剂。
- 4.13 “粗刮不粗”, 宽刀推铲, 切忌刮起沟槽和刮低边缘, 以提高\_\_\_\_\_; 细刮和精刮则“去高留低”, 准确摘点, 运刀轻快, 以达到预定的表面\_\_\_\_\_。
- 4.14 刮削的全过程, 显示剂涂抹由\_\_\_\_\_到薄, 刀迹反复\_\_\_\_\_。
- 4.15 将\_\_\_\_\_压嵌入研具, 对工件表面微量挤刮切削称为研磨。
- 4.16 研磨的精度可高达\_\_\_\_\_mm, 表面粗糙度可控制到Ra\_\_\_\_\_。
- 4.17 研具材料组织应致密、稳定、耐磨, 略\_\_\_\_\_工件, 便于嵌存磨料。
- 4.18 常用磨料系列有\_\_\_\_\_、碳化物、\_\_\_\_\_和氧化铬、氧化铁等。其中, \_\_\_\_\_磨料既硬而又具有耐压的韧性。
- 4.19 煤油、汽油、机械油等均可作研磨液, 以\_\_\_\_\_使用最广。
- 4.20 钻孔在\_\_\_\_\_状态下切削, 其发热及功耗大, \_\_\_\_\_和冷却较难。
- 4.21 麻花钻切削部分用\_\_\_\_\_制造, 600°C高温下尚可保持其\_\_\_\_\_。
- 4.22 麻花钻主切削刃外缘前角约\_\_\_\_\_; 钻心前角约 $-30^\circ$ ; 横刃前角\_\_\_\_\_, 横刃后角 $30^\circ \sim 36^\circ$ 。
- 4.23 钻头锥柄有莫氏1~6号。按常识, Z525立钻主轴为莫氏\_\_\_\_\_号锥孔, 可直接插入钻头, 也可用\_\_\_\_\_号钻套套装小规格钻头。Z512台钻主轴下端套装钻夹头, 以夹持直柄钻头, 使用\_\_\_\_\_号莫氏短锥体。
- 4.24 钻头前角 $\gamma$ 在\_\_\_\_\_内测量, 后角 $\alpha$ 在\_\_\_\_\_内测量。
- 4.25 设底孔及扩孔直径分别为 $d$ 、 $D$ , 扩孔切削深度 $t =$ \_\_\_\_\_mm, 切削速度 $v =$ \_\_\_\_\_m/min。
- 4.26 钻孔后若需再加工锥形、柱形或局部搭子表面, 应使用\_\_\_\_\_工序。
- 4.27 \_\_\_\_\_可改磨出柱形、锥形或端面锪钻。
- 4.28 用成型\_\_\_\_\_对粗加工或半精加工的孔完成精加工, 称为铰孔。
- 4.29 铰刀结构参数包括\_\_\_\_\_、锥角 $2\varphi$ 、前角 $\gamma$ 、后角 $\alpha$ 、校准部分的\_\_\_\_\_和刀齿数 $Z$ 等。圆柱铰刀最重要的参数是\_\_\_\_\_。
- 4.30 填表比较标准圆柱形机铰刀和手铰刀的结构参数。

| 参数和结构 | D           | $2\varphi$    | $\gamma$ | $\alpha$               | 校准部分   | 倒锥量 | f     | 刀齿部分   |
|-------|-------------|---------------|----------|------------------------|--------|-----|-------|--------|
| 手 铰   | 决定铰孔精度, 可研磨 |               | 0        |                        | 一段, 较长 |     | 在校准部分 |        |
| 机 铰   |             | 大, $30^\circ$ |          | $6^\circ \sim 8^\circ$ |        | 较 小 |       | 在圆周上均布 |

- 4.31 锥铰刀锥度从\_\_\_\_\_渐增到 $1:10$ , 莫氏锥铰刀约为\_\_\_\_\_。
- 4.32 铰削用量包括铰削余量\_\_\_\_\_、切削速度 $v$ 和进给量 $S$ 。
- 4.33 攻丝使用\_\_\_\_\_, 套丝使用板牙。\_\_\_\_\_切削的工艺性较好。
- 4.34 从代号M16×2-6h分析出螺纹的主要参数为\_\_\_\_\_等。
- 4.35 M螺纹公称直径为\_\_\_\_\_, G、ZG、Z螺纹公称直径为\_\_\_\_\_。
- 4.36 M16×1.5-5H/5g6g标记: 外螺纹中径公差带代号为\_\_\_\_\_, 内螺纹顶径公差带代号为\_\_\_\_\_。
- 4.37 第一系列常用螺纹M6、M30的螺距分别为1mm和3.5mm。按规律, 下列螺纹螺距分别为: M8\_\_\_\_\_, M12\_\_\_\_\_, M24\_\_\_\_\_, M16\_\_\_\_\_。


4.38 螺纹有\_\_\_\_\_三种旋合长度代号和精密、\_\_\_\_\_、粗糙三组精度级别。

4.39 钻头、圆柱铰刀、丝锥结构上有相似之处，它们的工作部分包含\_\_\_\_\_和校准部分。锥角 $2\varphi$ 在切削部分，副偏角 $\varphi_1$ (倒锥)在\_\_\_\_\_。

## 2. 选择代号填空

4.40 铰15钢，錾子楔角 $\beta$ 和錾削后角 $\alpha$ 宜分别取\_\_\_\_\_，铰T12钢， $\beta$ 和 $\alpha$ 宜分别取\_\_\_\_\_。 $(60^\circ \sim 70^\circ, 50^\circ \sim 60^\circ, 30^\circ \sim 50^\circ, 5^\circ \sim 8^\circ, 36^\circ, 40^\circ)$

4.41 右图\_\_\_\_\_的錾子刃口和头部刀磨正确。\_\_\_\_\_錾子楔角沿主切削刃各点不等。\_\_\_\_\_锤击力可通过錾子轴线。

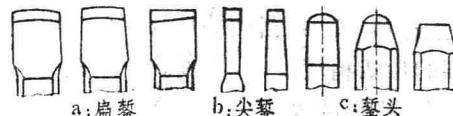

4.42 可调锯弓两端方孔与方榫配合，可使

锯条\_\_\_\_\_。(a: 固定可靠, b: 装卸方便, c: 转位安装, d: 张紧适度)

4.43 选择锯条齿距：锯65Mn  $\phi 10$  圆钢\_\_\_\_\_，锯35×35角钢\_\_\_\_\_，锯45钢  $\phi 50$  棒料\_\_\_\_\_。(a: 粗齿, b: 中齿, c: 细齿)

4.44 分析右面錾削示意图。

\_\_\_\_\_图錾削较硬材料，\_\_\_\_\_图  
錾子刀口强度较高，\_\_\_\_\_图錾削切



屑变形较小。\_\_\_\_\_图錾削后角控制不当。\_\_\_\_\_图为尖錾切削。

\_\_\_\_\_会导至錾削的表面很粗糙。(e: 后角变化, f: 楔角变化, g: 间断冲击)

4.45 选择锉刀类型：锉削修整模具\_\_\_\_\_；锉配平键及销子\_\_\_\_\_；锉配燕尾件\_\_\_\_\_。(a: 普通锉刀, b: 特种锉刀, c: 什锦锉刀)

4.46 选择锉刀锉纹：锉M12外六角青铜螺母\_\_\_\_\_，锉铝合金轴承座\_\_\_\_\_，  
锉45钢垫板\_\_\_\_\_。(a: 粗纹, b: 中纹, c: 细纹)


4.47 选用\_\_\_\_\_的板锉可保证锉面平整。(a: 中凸, b: 中凹, c: 平直)

4.48 锉刀锉纹\_\_\_\_\_号用于粗加工，\_\_\_\_\_号用于精加工，\_\_\_\_\_号用于半精  
加工。(1, 2, 3, 4, 5)

4.49 允许更换锉刀规格，试将右图各  
锉刀截形与工件内腔形状选择连线。



4.50 钳工用圆钢落料，经划线再锉削  
正六方或正四方体。加工正六方，落料宜用

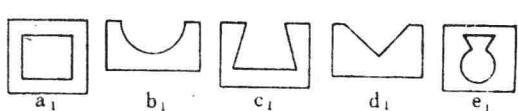


\_\_\_\_\_，划线后去除过多余量宜用\_\_\_\_\_；

加工正四方，落料宜用\_\_\_\_\_，划线后去除过

多余量宜用\_\_\_\_\_。(a: 錾削, b: 锯割, c: 锉削, d: 刮削)

4.51 刮削原理的核心在于对工件\_\_\_\_\_。(a: 推挤压光使其组织紧密, b: 微量切  
削使加工过程稳定, c: 反复显点而定向消除误差)

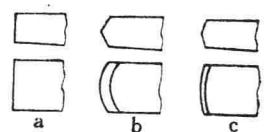

4.52 由右图刮刀头部推断：\_\_\_\_\_为细刮刀。

适于摘点。\_\_\_\_\_适于推铲迅速校正被刮面的误差。

4.53 选择显示剂类型：刮机床导轨面\_\_\_\_\_；刮青铜或


巴氏合金轴衬\_\_\_\_\_；刮仪器台面\_\_\_\_\_。(a: 铅丹, b: 铁丹, c: 蓝油)

4.54 经标准研具显点精刮，工件达到预定研点数，其\_\_\_\_\_一定合格。

a: 接触刚性, b: 运动稳定性, c: 尺寸精度, d: 形状精度, e: 位置精度。


4.55 研刮精密机床导轨,  $25 \times 25\text{mm}^2$  内研点数应达\_\_\_\_\_; 研刮二级标准平板  $25 \times 25\text{mm}^2$  内研点数应达\_\_\_\_\_。(12~16, 16~20, 20~25)

4.56 将右图标准研具的截面  
形状与相应可推研的导轨形状连线。

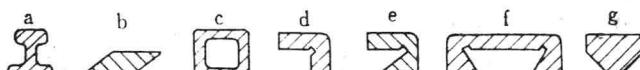


4.57 研磨可使工件达到\_\_\_\_\_。  
定向研磨还可控制工件\_\_\_\_\_。

(a: 精确的尺寸, b: 极高的形状精度, c: 极高的位置精度, d: 极小的表面粗糙度)

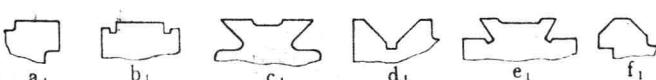

4.58 研磨体现\_\_\_\_\_的综合。研磨剂对工件氧化为\_\_\_\_\_。  
a: 化学腐蚀作用, b: 电化学腐蚀作用, c: 机械切削作用, d: 机械磨擦作用。  
4.59 研磨余量宜控制在\_\_\_\_\_ mm。(0.05~0.4, 0.05~0.2, 0.005~0.03)  
4.60 下列研具, \_\_\_\_\_适于粗研或半精研。\_\_\_\_\_用于平面研磨。\_\_\_\_\_磨损后可修复或补偿。\_\_\_\_\_的研磨效率较高。

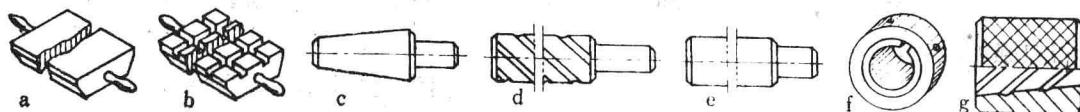

4.61 压嵌研磨的加工精度\_\_\_\_\_于涂敷研磨。(高, 低, 相当)  
4.62 选定研具材料: 研机床尾座孔\_\_\_\_\_; 研淬火螺纹塞规\_\_\_\_\_; 研机床导轨\_\_\_\_\_; 抛光工件镀铬层\_\_\_\_\_。

a: 灰铸铁, b: 15钢, c: 锡青铜, d: 铝合金, e: 织物轮。

4.63 研磨硬质合金可选\_\_\_\_\_磨料; 研磨淬火钢可选\_\_\_\_\_磨料; 研磨铸铁可选\_\_\_\_\_磨料。(GZ, GB, GG, GD, TH, TL, TP, JR)

4.64 研磨液的主要功能: \_\_\_\_\_。

a: 冷却, b: 润滑, c: 清洗, d: 防锈, e: 调和, f: 稀释。

4.65 将标准麻花钻钻削特点的因果关系及对症修磨措施选择连线:

|              |                                |                            |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| a: 半封闭切削     | a <sub>1</sub> : 轴向切削力大        | a <sub>2</sub> : 主切削刃刀刃磨对称 |
| b: 吃刀深度t大    | b <sub>1</sub> : 发热量大, 排屑困难    | b <sub>2</sub> : 修磨多重顶角    |
| c: 横刃、内刃挤刮切削 | c <sub>1</sub> : 工艺系统易振动       | c <sub>2</sub> : 修磨棱边      |
| d: 钻头细长, 刚性差 | d <sub>1</sub> : 孔壁冷作硬化, 加工精度低 | d <sub>2</sub> : 修磨横刃      |
| e: 棱边无副后角    | e <sub>1</sub> : 钻头磨损严重        | e <sub>2</sub> : 修磨分屑槽     |

4.66 麻花钻工作部分常用\_\_\_\_\_制造, 并淬硬到HRC65左右。(a: T12A, b: CrWMn, c: W18Cr4V, d: W9Cr4V2, e: W6Mo5Cr4V2Al, f: YW)

4.67 从外缘到钻心, 麻花钻主切削刃前角γ\_\_\_\_\_, 后角α\_\_\_\_\_, 螺旋角β\_\_\_\_\_.(a: 由大变小, b: 由小变大, c: 保持常值)

4.68 \_\_\_\_\_等因素, 都可能导致钻孔时孔径扩大。(a: 锋角选择不当, b: 两主切削刃刀刃磨不对称, c: 横刃过长, d: 钻头轴线弯曲, e: 冷却润滑不充分)


4.69 减小钻头锋角 $2\varphi$ , 有利于\_\_\_\_\_.(a: 冷却润滑, b: 增大刀尖散热能力, c: 减小扭矩, d: 减小轴向力, e: 排出切屑)

4.70 钻头磨损一般首先发生在\_\_\_\_\_上。钻削铸铁时\_\_\_\_\_磨损为主要形式。

a: 前面, b: 主后面, c: 刀带, d: 横刃, e: 主切削刃, f: 刀尖, g: 钻尖。

#### 4.71 分析右图克服

标准麻花钻缺陷的基本修  
磨方法: \_\_\_\_\_ 可改善  
钻头定心性能和钻心切削

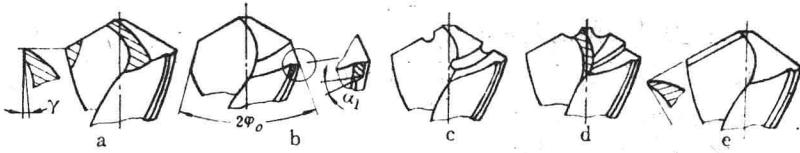

条件; \_\_\_\_\_ 可改善刀尖散热能力; \_\_\_\_\_ 可减轻刀具与孔壁摩擦, 提高钻孔质量;  
\_\_\_\_\_ 可使切屑分割变窄, 利于排出; \_\_\_\_\_ 可防止钻低强度材料时“扎刀”; \_\_\_\_\_  
可强化刀刃, 钻削较硬材料。

#### 4.72 分析钻削材料和钻削条件, 分别向中部钻削用量连线:

a: 钻普通碳钢

a₂: 选较高转速

a₁: 钻小孔

b: 钻合金钢或工具钢

b₂: 选较低转速

b₁: 钻大孔

c: 钻铸铁

c₂: 选较大进给量

c₁: 所钻孔深径比小

d: 钻有色金属

d₂: 选较小进给量

d₁: 所钻孔深径比大

4.73 φ2钻头以 2440r/min 钻削, 其切削速度 \_\_\_\_\_ φ25钻头以 320r/min 钻削。

φ2钻头每转进给量 \_\_\_\_\_ φ25钻头每转进给量。(>, =, <, ≥, ≤)

4.74 为避免麻花钻扩孔、锪孔起振痕, 刀具前角应 \_\_\_\_\_, 后角应 \_\_\_\_\_, 切削  
速度应 \_\_\_\_\_. (a: 增大, b: 减小, c: 保持钻孔时的数值)

4.75 机用盲孔铰刀主偏角 φ取 \_\_\_\_\_, 手用圆柱铰刀主偏角 φ取 \_\_\_\_\_。

0.5°~1.5°, 3°~5°, 15°, 45°, 90°, 120°

4.76 铰刀齿采用 \_\_\_\_\_ 前角挤刮, 而又保证易于切入。(+, 0, -)

4.77 铰刀齿的后角与锪钻、丝锥等相似, 一般都取 \_\_\_\_\_。

5°~8°, 6°~8°, 30°~36°, 36°, 40°。

4.78 钻孔与同直径的扩孔、锪孔、铰孔对比。其轴向力 \_\_\_\_\_, 其加工精度 \_\_\_\_\_。

a: 相仿, b: 较小, a: 较大, d: 较低, e: 较高。

4.79 高速钢或高碳钢铰刀铰孔后, 孔径收缩的可能因素有 \_\_\_\_\_ 等。

a: 工件材料过软, b: 工件材料过硬, c: 铰刀刃口磨钝, d: 铰刀直径研小, e: 铰削  
铸铁件使用煤油润滑, f: 铰削钢件使用浓乳化液润滑。

4.80 手铰刀 \_\_\_\_\_, 其自身导向性较好。

a: 校准部分长、倒锥小, b: 刀齿在圆周上不均匀, c: 顶锥角  $2\varphi$  较小。

4.81 尺寸合格的圆柱机铰刀铰孔, 孔径扩涨的可能因素有 \_\_\_\_\_ 等。(a: 铰削余  
量和进给量过大, b: 铰刀转速过高, c: 刀刃跳动过大, d: 冷却润滑不充分)

4.82 按不同的铰削要求组合加工工艺: 铰 H9 孔 \_\_\_\_\_; 铰 K7 孔 \_\_\_\_\_; 铰  
1:20 锥孔 \_\_\_\_\_; 铰 1:50 锥孔 \_\_\_\_\_。

a: 钻直孔, b: 钻阶梯孔, c: 扩孔, d: 粗铰, e: 精铰, f: 研磨铰刀。

4.83 铰削余量  $2t$  过大会造成 \_\_\_\_\_, 过小会造成 \_\_\_\_\_. (a: 孔壁粗糙度大,  
b: 铰刀刃磨损加剧, c: 孔径扩涨, d: 切削不稳定, e: 孔壁冷作硬化)

4.84 机铰刀夹持 \_\_\_\_\_ 传递扭矩。机用丝锥夹持 \_\_\_\_\_ 传递扭矩。

a: 直柄, b: 锥柄, c: 方榫。

4.85 钻孔的经济加工精度约为 \_\_\_\_\_. 铰孔的表面粗糙度约为 \_\_\_\_\_.  
a: IT7~IT9, b: IT9~IT10, c: IT10~IT11, d: Ra100~25, e: Ra25~6.3, f:  
Ra3.2~1.6.

4.86 铰刀或丝锥的切入轴向力、孔的残留长度和工件的表面质量等主要由\_\_\_\_\_决定。(a: 刀具切削前角, b: 刀具校准部分长度, c: 刀具切削锥角)

4.87 \_\_\_\_\_螺纹牙型角为 $55^{\circ}$ , \_\_\_\_\_螺纹牙型角为 $60^{\circ}$ 。攻丝或套丝可加工\_\_\_\_\_螺纹。(M, T, S, 英制, 方牙, G, ZG, Z)

4.88 普通螺纹公称直径为\_\_\_\_\_.某假想圆柱的素线穿过螺纹牙型, 其沟槽和凸起宽度相等处的直径为\_\_\_\_\_.(a: 外螺纹顶径, b: 内螺纹顶径, c: 螺纹大径, d: 螺纹中径, e: 螺纹小径, f: 外螺纹底径, g: 内螺纹底径)

4.89 制造手用丝锥用\_\_\_\_\_公差带; 制造机用丝锥用\_\_\_\_\_公差带。

H1, H2, H3, H4。

4.90 攻M10—7H螺纹, 螺纹为通孔选\_\_\_\_\_丝锥; 螺纹为盲孔选\_\_\_\_\_丝锥。

a: M10—H2, b: 中锥M10, c: 2—M10—H1, d: 2—M10—H3。

4.91 柱形分配切削量的成组丝锥, 其头、二、三攻相关直径\_\_\_\_\_, 切削锥角\_\_\_\_\_, 切削锥长\_\_\_\_\_.(a: 相等, b: 渐次减小, c: 渐次增大)

4.92 \_\_\_\_\_切削量分配较合理。\_\_\_\_\_加工通孔螺纹最方便。\_\_\_\_\_加工出螺纹的精度较高。(a: 锥形等径丝锥, b: 柱形不等径丝锥)

4.93 \_\_\_\_\_板牙可两面使用。\_\_\_\_\_板牙切削时刀齿负荷量很大。(a: 普螺通纹, b: 英制螺纹, c: 圆柱管螺纹, d:  $55^{\circ}$ 圆锥管螺纹, e:  $60^{\circ}$ 圆锥管螺纹)

4.94 设刀具已切入工件, 攻丝或套丝应\_\_\_\_\_, 铰孔应\_\_\_\_\_.(a: 对刀具加压力, b: 不对刀具加压力, c: 使刀具交替顺、逆转, d: 不使刀具逆转)

4.95 钻孔常用\_\_\_\_\_润滑; 铰孔常用\_\_\_\_\_润滑; 攻丝常用\_\_\_\_\_润滑。

a: HJ—30机械油, b: 5~8%乳化液, c: 10~20%乳化液, d: 煤油, e: 苏打水。

### 3. 判断并改错(文后带横线的题目判断后, 若有错误尚须改正)

4.96 镗削或锯割后的表面, 一般尚须用锉削补充加工( )。

4.97 镗削后角取 $5^{\circ} \sim 8^{\circ}$ 的主要功能: 减轻刀具与工件摩擦( )。


4.98 镗削中, 镗子楔角只会变大( )。

4.99 英制1.5磅榔头与公制1公斤榔头等重( )。

4.100 粗齿锯条容屑空间大( ), 刀齿强度也较高( )。

4.101 考虑工件形状, 判断并指出下图锯割中的错误:

- a:  
b:  
c:  
d:

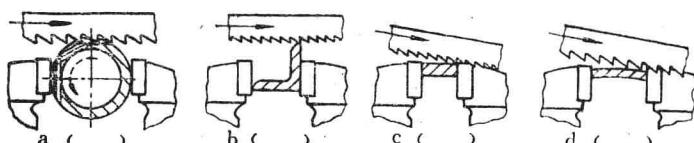

4.102 镗削刀具的前、后角可变( ), 锯、锉刀具的前、后角不可变( )。

4.103 9SiCr和W18Cr4V钢淬火后硬度高, 用其锻打錾子刃口锋利, 利于高速錾削( ), 用其锻打锉刀并剁制锉纹, 可延长锉刀使用寿命( )。

4.104 4英寸板锉, 锉身长100mm( )\_\_\_\_\_; 10mm圆锉, 锉身长250mm, 其规格为10英寸( )。

4.105 平锉和方锉可设置光边, 保护已加工表面( )。

4.106 錾子、锯条、锉刀、刮刀等, 用后均可涂抹防锈油( )。

4.107 刮削常为机械加工后的补充精加工( )。

- 4.108 刮削余量常取 $0.004\sim0.04\text{mm}$ ( )。若工件面积大,刚性差,刮削余量的取值可突破上限( )。
- 4.109 刮后布满微浅凹坑的表面利于存油润滑( ),而不适于密封( )。
- 4.110 小型工件在研具上推研,工件受力合理,研点操作简便( )。
- 4.111 平面刮削前后两遍的刀迹相交约 $90^\circ$ ( ) ;曲面刮削前后两遍刀迹分别构成左、右螺旋,并与孔轴线交叉约 $90^\circ$ ( )。
- 4.112 超精研磨和抛光为无切屑的光整加工( )。
- 4.113 精磨常为最终加工( ) ,精研必为最终加工( )。
- 4.114 精研的发热量少于精刮( )。等温间歇研磨可防止工件变形( )。
- 4.115 研后的表面粗糙度极小,其耐磨及抗疲劳性能显著提高( ) ,润滑及减摩性能显著改善( )。
- 4.116 加大压力可提高研磨效率( ) ,减小工件表面粗糙度( )。
- 4.117 碳化物磨料的硬度一定高于氧化物磨料( )。碳化硅砂轮或油石的硬度一定高于白刚玉砂轮或油石( )。
- 4.118 磨粒 $14^\circ$ 与W14粒度相同( )。磨粉 $240^\circ$ 的粒度小于磨粒 $70^\circ$ 的粒度( )。W10的粒度大于W1的粒度( )。
- 4.119 用钻头切削加工孔称为钻孔( )。
- 4.120 麻花钻两主切削刃必须相交,方可再实体材料上钻孔( )。
- 4.121 按切削原理定义,麻花钻前角和后角在主截面内测量( )。
- 4.122 钻头后角用百分表测量( ),也可通过估测横刃斜角控制( )。
- 4.123 当钻心刚穿出工件,切削扭矩突然增大,可能造成扎刀( )。
- 4.124 钻头后角沿主切削刃各点不等( ),副后角取 $6^\circ\sim8^\circ$ 常值( )。
- 4.125 按切削用量常规,在允许范围内,钻孔首先选取较大的 $t$ ( )。当表面粗糙度有一定要求及钻头刚度不够时,可考虑选较大的 $v$ ( )。
- 4.126 麻花钻主切削刃不在基面内( ),横刃一定在基面内( )。
- 4.127 麻花钻端面刃倾角恒为正值,切削排向已加工表面( )。
- 4.128 扩孔、锪孔、铰孔均无横刃切削的弊病,其切削转速可高于钻孔( ),进给量可大于钻孔( ),加工精度一般均高于钻孔( )。
- 4.129 欲提高钢件锪孔质量,可选用乳化液润滑( )。
- 4.130 1:50锥铰刀工作部分由切削部分和校准部分构成( )。
- 4.131 铰φ8圆锥孔预钻φ8底孔( )。
- 4.132 铰削铸铁的切削用量均略大于铰削钢材( )。
- 4.133 铰削钢料、铸铁、有色合金等,一般均可选10~20%乳化液润滑( )。
- 4.134 攻丝、套丝可加工内螺纹和外螺纹( ),可加工联接螺纹和传动螺纹( ),可加工左旋螺纹和右旋螺纹( )。
- 4.135 英制螺纹标记 $1/4''$ 不能反映出牙型和螺距( )。
- 4.136 丝锥切入后有螺纹导向,无须像铰刀或钻头制出倒锥( )。
- 4.137 锥形分配切削量的一组丝锥,每只大、中、小径均符合标准尺寸( )。柱形分配切削量的成组丝锥,常用于攻制M12以上的较重要螺纹( )。
- 4.138 机用丝锥可以手攻( ),手用丝锥不能机攻( )。

4.139 丝锥和板牙按要求区分为机用和手用( )。

4.140 M6~M24螺纹设置一组两只丝锥分配切削量。攻M6以下的螺纹，丝锥减为一只( )；攻M24以上螺纹，丝锥增为三只( )。

4.141 判断下列螺纹标记：

a: M6×1( )； b: M20×2右—6g/6H( )；

c: M8×1( )； d: M10—7H7H( )。

4.142 判断下列丝锥标记：

a: 单只等径锥形分配切削量手用丝锥 中锥M10( )；

b: 三只一组不等径机用丝锥 (不等径) 3—M27—H4( )；

c: 单只等径锥形分配切削量机用丝锥 中锥M20×2—H2( )。

#### 4. 简答、绘图、综合分析及其它

4.143 分别用v、S( $S_1, S_2, \dots$ )、Y、J和D符号或加指引线，标出图4·3钳工基本切削加工的主运动、进给运动、已加工面、加工面和待加工面(或部分)。

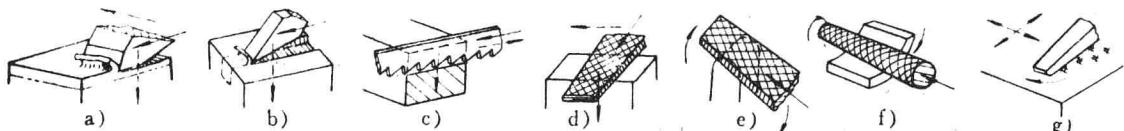


图4·3

4.144 就锯路示意图4·4分析回答：

(1) \_\_\_\_\_ 图为波形排列，\_\_\_\_\_ 图为交叉排列。

(2) 图中各角度，1为\_\_\_\_\_，3为\_\_\_\_\_，4为\_\_\_\_\_，6为\_\_\_\_\_，8为\_\_\_\_\_。(a: 前角 $\gamma$ ，b: 后角 $\alpha$ ，c: 副后角 $\alpha_1$ ，d: 主偏角 $\varphi$ ，e: 副偏 $\varphi_1$ ，f: 刀尖角 $\epsilon$ ，g: 刀倾角 $\lambda$ )

(3) 角1、4、6等均可起\_\_\_\_\_的作用。

4.145 分析图4·5剃齿锉刀双纹排列规律。

(1) 锉刀应选\_\_\_\_\_图的锉纹排列方式。

(2) 按习惯沿v向运刀，\_\_\_\_\_会将工件拉出沟槽。

(3) 若改变常规，沿a图锉齿排列箭头方向运刀，锉纹\_\_\_\_\_可以正常切削。

(4) 结论：锉纹排列能否合用由底齿角和面齿角决定( )，也由齿距的疏密决定( )。合理的锉纹若按错误方向运刀，也会破坏工件的锉削表面( )。

(5) 读者试将b图齿距按疏密排列并观察结果。

4.146 图4·6为原始平板刮削的某一轮循环。试在图中用“Δ”标出过渡基准，用“√”表示要刮的平板，用“→”指出消除误差的环节。

4.147 450×600二平板按图4·7正研刮削，显点达到预定要求，试分析：

(1) 二平板刮面可能\_\_\_\_\_. (a: 都平直，b: 一凹一凸，c: 都同向扭曲)

(2) 将上板转180°再正研，能否进一步判定二板面的准确形状？答：\_\_\_\_\_

(3) 将上板转至A'与B，C'与D对应，按对角推研。

1) 设研点仅沿BD对角分布，则上板\_\_\_\_\_对角高，下板\_\_\_\_\_对角低，二板同向扭曲。(A-C, B-D, A'-C', B'-D')

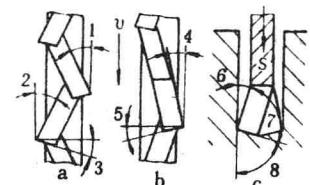


图4·4

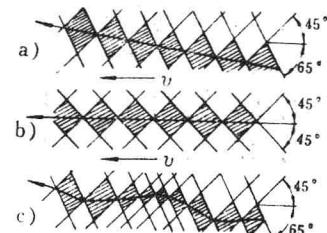


图4·5

2) 设研点基本分布均匀, 则二板可能 \_\_\_\_\_. (a: 都平直, b: 一凹一凸, c: 都同向扭曲)

(4) 若上板另行转至  $B'$  与 A,  $D'$  与 C 对应, 按对角推研。

1) 设又出现研点基本均匀, 能否准确判定二板面的形状? 答: \_\_\_\_\_

2) 取下上板, 以 150mm 垫铁支承水平仪沿下板任一根对角线分 5 档测量, 设读数系列为: +1, +0.5, +0.5, 0, -1, 可判定下板必为 \_\_\_\_\_, 上板必为 \_\_\_\_\_。

(5) 结论: 1) 对角推研可校正平板的形状误差( ) \_\_\_\_\_; 2) 三块平板交替使用正研和对角研循环刮削。可逐步消除误差, 提高平板刮削精度( ) \_\_\_\_\_。

4. 148 2m 导轨使用 1m 平尺研点刮削, 试分析:

(1) 研具和工件尺寸搭配是否恰当? 答: \_\_\_\_\_. 刮后工件形状可能 \_\_\_\_\_。

(2) 常规处置方法: 1) \_\_\_\_\_; 2) \_\_\_\_\_。

4. 149 题 4.56 附图  $c_1$  铣床床身导轨大面总宽 400mm, 中部被铣去, 分割为两条长 1400mm 的带状平面。试分析回答:

(1) 若用桥形平尺研刮, 最好选用 \_\_\_\_\_ m 平尺。(1, 1.5, 2)

(2) 平尺研刮可分别保证二带状平面的直线度( ) \_\_\_\_\_. 刮后再用百分表或水平仪检验, 可保证二带状平面的平行度和整个导轨面的平面度( ) \_\_\_\_\_。

(3) 研刮该导轨面的可用工艺为 \_\_\_\_\_, 最佳工艺为 \_\_\_\_\_. (a: 750×1000 平板对角推研, b: 1500 平尺对角推研, c: 1500 平尺加 450×600 平板轮换推研)

4. 150 刮削三根一组 1.5m 原始平尺, 刮前分别用 250mm 水平仪分 6 档按箭头方向推移检测, 读数见图 4.8。

(1) 此三组读数, \_\_\_\_\_ 使用了绝对读数法。

(2) 第一轮若选 I 为过渡基准, II、III 将被刮成 \_\_\_\_\_; 若选 II 为过渡基准, I、III 将被刮成 \_\_\_\_\_. (a: 中凸, b: 中凹, c: 波折形, d: 基本平直)

(3) 此组平尺快速高效率互研刮削的方案有:

1) 第一轮选 \_\_\_\_\_ 为过渡基准, 研刮 \_\_\_\_\_,

2) 首先选 \_\_\_\_\_ 互研并都刮削。刮后再选 \_\_\_\_\_ 为第一轮刮削的过渡基准。

4. 151 按经济加工, 将车削、刮削、钻削、磨削、铣削、研磨、珩磨的加工精度由高到低组合排列:

4. 152 三种白刚玉 W40、W14 和 W5 磨料标签脱落, 将它们分别倾倒于纸上, 有两种呈散砂状, 一种似面粉聚拢不散。用手指搓捻可辨出一种较粗糙。试确定:

(1) 呈散砂状者粒度 \_\_\_\_\_. (a: 较粗, b: 较细)

(2) W40 为 \_\_\_\_\_; W5 为 \_\_\_\_\_。

4. 153 图 4.9 M7120A 平磨短三瓦双合金动压轴承, 其轴衬为硬度约 HB75 的锡青铜, 需研磨至较高的圆度、圆柱度和表面质量。

(1) 研此轴衬应选用 \_\_\_\_\_。

a: 平板, b: 柱形研磨棒 c: 锥形研磨棒, d: 研磨环。

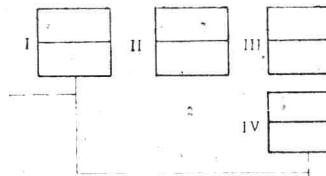


图 4.6

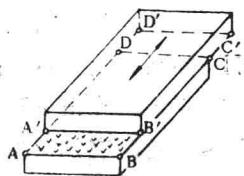


图 4.7

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| I →   | 0, -0.5, -0.5, -1, -1.5, -2 |
| II →  | +1, +0.5, +0.5, 0, -1, -1   |
| III → | 0, +0.5, 0, 0, +0.5, +0.5   |

图 4.8