



信息化普通高等教育
“十二五”规划教材立项项目

21世纪高等学校规划教材

工程制图实践

张克义 张达响 主编
黄伟莉 张兰 副主编

21st Century University
Planned Textbooks



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



工业和信息化部普通高等教育
“十二五”规划教材立项项目

21世纪高等学校规划教材

工程制图实践

张克义 张达响 主编

黄伟莉 张兰 副主编

庄文玮 贺核平 高娟 史冬敏 章国庆 李云青 参编

21st Century University
Planned Textbooks

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

工程制图实践 / 张克义, 张达响主编. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2012. 9
21世纪高等学校规划教材
ISBN 978-7-115-28252-1

I. ①工… II. ①张… ②张… III. ①工程制图—高等
学校—教材 IV. ①TB23

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第172718号

内 容 提 要

本书是为满足工程制图类课程实践教学的需要而编写的,是对工程制图课程的延续和巩固。它以工程制图、计算机绘图、计算机三维实体造型为理论基础,以工程零部件实物、现代工程测绘工具、计算机及最常用的工程设计软件 AutoCAD 2012 为实践平台,指导学生进行工程制图的基础型、提高型、创新型多个层次和多种方式的全面工程素质实践。

本书的基本内容包括计算机绘图基本技能训练、绘制平面图训练、三视图训练、零件图训练、装配图训练、轴测图训练、立体图训练等 7 个实践项目。

本书可作为高等工科院校的机械类、近机类机械制图、工程制图课程的实验教材或补充教材,也可作为工程设计人员的现代工程制图培训教材,还可供其他有关专业教师和工程技术人员参考。

21 世纪高等学校规划教材

工程制图实践

-
- ◆ 主 编 张克义 张达响
副 主 编 黄伟莉 张 兰
责任编辑 潘春燕
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 20.5 2012 年 9 月第 1 版
字数: 537 千字 2012 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-28252-1

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

对“工程制图”基本知识的理解,熟练掌握投影制图的基本理论、基本技能和方法,正确使用计算机及其先进的测绘工具快速进行工程图样的绘制,同时注意培养学生科学研究能力和严肃认真的科学作风,为后续的专业课学习、课程设计、毕业设计以及今后的工作打下良好的基础,以适应新世纪经济建设和社会发展对高素质人才培养的需求。

本书由东华理工大学张克义、张达响担任主编,并作全书的统稿工作;由黄伟莉、张兰担任副主编。

参加本书编写的有:张克义(绪论、第1章)、高娟(第2章)、张达响(第3章)、张兰(第4章)、黄伟莉(第5章)、庄文玮(第6章)、贺核平(第7章)、李云青(第8章)、史冬敏(第9章)、陈志新(第10章)。

由于编者水平有限,时间仓促,书中难免有一些错误与不当之处,恳请广大读者批评指正。

编 者

2012年7月

目 录

第 1 章 工程制图实践概述 1

- 1.1 AutoCAD 简介 1
 - 1.1.1 AutoCAD 应用领域 1
 - 1.1.2 AutoCAD 软件功能 1
- 1.2 AutoCAD 工作界面详解 2
 - 1.2.1 AutoCAD 2012 的启动 2
 - 1.2.2 AutoCAD 2012 的退出 3
 - 1.2.3 AutoCAD 2012 窗口界面 3
- 1.3 设置绘图环境 5
 - 1.3.1 选择绘图单位 5
 - 1.3.2 设置绘图范围 6
 - 1.3.3 设置绘图环境 6
 - 1.3.4 使用 AutoCAD 2012 中文版绘图方法 9
- 1.4 二维坐标类型和输入方法 10
 - 1.4.1 点的输入方式 10
 - 1.4.2 坐标的类型及输入方法 10
- 1.5 图形文件管理 12
 - 1.5.1 创建新文件 12
 - 1.5.2 打开图形文件 13
 - 1.5.3 保存图形文件 14
- 1.6 AutoCAD 常见问题小结 15
- 1.7 上机实践: AutoCAD 绘图基础 16

第 2 章 二维图形绘制与编辑 20

- 2.1 基本绘图工具条 20
 - 2.1.1 点、直线、射线及构造线 20
 - 2.1.2 多线、多段线、正多边形和矩形 27
 - 2.1.3 圆、圆弧、圆环及椭圆、椭圆弧 35
- 2.2 基本编辑命令 46
 - 2.2.1 选择对象 46

- 2.2.2 复制、镜像、偏移对象 47
- 2.2.3 删除与恢复对象 50
- 2.2.4 移动、旋转、阵列对象 51
- 2.2.5 拉伸对象 56
- 2.2.6 修剪与延长对象 58
- 2.2.7 打断与打断于点 61
- 2.2.8 倒角与圆角 62
- 2.2.9 缩放与分解 65
- 2.3 AutoCAD 应用技巧小结 67
- 2.4 上机实践: 绘制平面图 70

第 3 章 文字与编辑 76

- 3.1 文本样式的创建与设置 76
- 3.2 文本的输入与编辑 78
 - 3.2.1 单行文字输入 78
 - 3.2.2 多行文字输入 79
 - 3.2.3 特殊字符输入 81
- 3.3 文本编辑 82
 - 3.3.1 用 DDEDIT 命令编辑文本 82
 - 3.3.2 在对象特性窗口编辑文本 83
- 3.4 上机实践: 文字设置与编辑 85

第 4 章 尺寸标注与编辑 88

- 4.1 尺寸标注的基本要素 88
- 4.2 尺寸标注样式 89
 - 4.2.1 命令格式 89
 - 4.2.2 管理标注样式 90
 - 4.2.3 创建新的标注样式 90
- 4.3 尺寸标注的方法 98
 - 4.3.1 长度尺寸标注 98
 - 4.3.2 直径(半径)尺寸标注 103
 - 4.3.3 角度尺寸标注 104
 - 4.3.4 坐标尺寸标注 105
 - 4.3.5 引线标注 106

4.3.6 快速尺寸标注	107	7.2.1 “图案填充”选项卡	182
4.4 尺寸标注编辑	108	7.2.2 “渐变色”选项卡	184
4.4.1 尺寸的关联性	108	7.3 图块的创建	188
4.4.2 用 DIMEDIT 命令编辑尺寸标注	108	7.3.1 块的概念	188
4.4.3 用 DDEDIT 命令编辑尺寸标注	109	7.3.2 创建块	188
4.4.4 用 DIMTEDIT 命令编辑尺寸标注	110	7.3.3 用块创建文件	189
4.4.5 用 PROPERTIES (对象特性) 命令编辑尺寸标注	110	7.3.4 插入块	190
4.5 标注形位公差	111	7.4 画轴类零件图	192
4.5.1 不带指引线的形位公差标注	111	7.4.1 用正交工具画主视图	192
4.5.2 带指引线的形位公差标注	112	7.4.2 画剖面图	194
4.5.3 “引线设置”对话框	113	7.4.3 画局部放大图	195
4.6 上机实践: 尺寸标注与编辑	126	7.4.4 视图标注	197
第 5 章 平面图实践	131	7.4.5 用偏移、修剪命令画主视图	198
5.1 建立、调用绘图模板	131	7.4.6 标题栏与边框	200
5.2 绘制平面图形	138	7.4.7 标注尺寸	201
5.3 上机实践: 绘制平面图	148	7.4.8 填写技术要求	203
第 6 章 三视图实践	155	7.5 上机实践: 绘制零件图	211
6.1 对象捕捉	155	第 8 章 轴测图实践	216
6.1.1 调出工具条	155	8.1 画正等轴测图	216
6.1.2 捕捉方式	156	8.1.1 画轴测图的基本方法	216
6.1.3 运行中的对象捕捉	159	8.1.2 利用等轴测捕捉画轴测图	217
6.2 “捕捉自”与“临时追踪点”	161	8.2 绘制正等轴测图	218
6.3 捕捉与栅格	163	8.2.1 画平面立体的正等轴测图	218
6.4 图层的管理与使用	164	8.2.2 画曲面立体的正等轴测图	220
6.5 正交模式与极轴追踪	165	8.2.3 画圆角的正等轴测图	221
6.6 对象追踪	168	8.3 注写轴测图文字	222
6.7 三视图绘制方法	169	8.4 在轴测图中标注尺寸	224
6.8 上机实践: 绘制三视图	176	8.5 上机实践: 绘制轴测图	228
第 7 章 零件图实践	180	第 9 章 装配图实践	230
7.1 绘制零件图方法	180	9.1 画图前的准备工作	231
7.1.1 绘制零件图基本知识	180	9.2 定义图块文件	231
7.1.2 零件图绘制方法	181	9.3 拼装法画装配图	233
7.2 图案填充	181	9.4 检查错误、修改插入的零件图	237
		9.5 布置视图、标注尺寸和技术要求	240
		9.6 标注零件序号、填写标题栏和明细表	240
		9.7 画装配图小结	241
		9.8 上机实践: 绘制装配图	241

第 10 章 三维图形实践	244	10.3.4 创建拉伸和旋转实体模型	271
10.1 用户坐标系	244	10.4 实体编辑	280
10.1.1 三维坐标系	245	10.4.1 三维实体的剖切、截面与干涉	280
10.1.2 用户坐标系 UCS	246	10.4.2 三维实体的倒角和圆角	283
10.2 三维视图的显示	252	10.5 综合举例	286
10.2.1 视点设置	252	10.5.1 三角板	286
10.2.2 设置多视口	256	10.5.2 锤子	289
10.2.3 三维动态观察器	258	10.5.3 托架	294
10.2.4 三维图像的消隐	259	10.5.4 广告牌制作	300
10.2.5 三维图像的着色	259	10.6 三维建模方法总结	305
10.2.6 显示效果变量	261	10.7 上机实践: 绘制三维立体图	306
10.3 三维基本形体的创建	261	实践题库	311
10.3.1 创建三维线框模型	261	参考文献	318
10.3.2 三维曲面造型	262		
10.3.3 创建基本实体单元	266		

第 1 章

工程制图实践概述

图样是工程技术部门中用来表达设计意图、指导生产的一项重要文件。工程制图实践的主要目的是培养学生综合运用工程图学的理论、结合实际绘制工程图样的能力，并使其所学知识得到进一步的巩固和深化。通过实践，使学生将所学理论和生产实践结合起来，牢固地掌握工程制图知识，提高绘制工程图样的基本技能。CAD 实验与实践是学习计算机技术在工程绘图领域中的应用课程，其主要任务是结合工程制图教学，实施“甩图板工程”，培养学生计算机绘图能力，为后续专业课程的学习和课程设计、毕业设计以及今后的工作奠定一定的基础。

本章重点介绍 AutoCAD 2012 的一些基本知识，包括绘图环境的设置，坐标的输入，对图形文件操作的常识以及图形文件的管理。

本章学习目标：

- 熟悉 AutoCAD 2012 的工作界面；
- 熟练掌握四大坐标的输入方法；
- 学会操作 AutoCAD 文件；
- 掌握控制文件显示的技巧。

1.1 AutoCAD 简介

1.1.1 AutoCAD 应用领域

Auto CAD 是美国 AutoDesk 公司 1982 年在计算机上开发的绘图软件包，AutoCAD 的版本不断更新，功能逐步增加，现已成为强有力的绘图工具，在国际上广为流传。AutoCAD 广泛应用于建筑、机械、电子、艺术造型及工程管理等领域，是最为流行的计算机绘图软件之一。掌握好 AutoCAD 的关键是实践，通过实践可以掌握各种命令的应用，学习绘图技巧可以提高绘图的速度。

1.1.2 AutoCAD 软件功能

1. 绘图功能

AutoCAD 提供了丰富的基本绘图实体，具有完善的图形绘制功能，绘制的图形由预先定义好的图形元素即实体 (Entity) 所组成，实体通过命令调用和光标定位即可输入所绘制的图形，如点、直线、多边形、圆弧、椭圆、文本、剖面线、尺寸等。

2. 编辑功能

AutoCAD 提供了各种修改手段, 具有强大的图形编辑功能, AutoCAD 可以对图形进行擦除、修改、复制、移动、镜像、断开、修剪、旋转等多种编辑操作。

3. 辅助功能

AutoCAD 为用户提供了大量的绘图工具, 如捕捉、栅格、正交、动态坐标、目标捕捉、缩放、点过滤、用户坐标等辅助绘图工具。

4. 三维功能

AutoCAD 可直接绘制三维图形, 它提供了一个实体造型模块 (AME), 可以生成典型三维实心体、拉伸体、回转体, 对这些实心体进行并、差、交等布尔运算可以构成组合体, 进而可获得剖切轮廓图、渲染图等。

1.2 AutoCAD 工作界面详解

1.2.1 AutoCAD 2012 的启动

方法一: 在 Windows 2000 或 Windows XP 的界面上, 打开 Program 程序组, 用鼠标点中 AutoCAD 2012 启动图标, 双击后 AutoCAD 2012 开始启动。首先, 显示 AutoCAD 2012 的界面, 然后, 自动切换到 AutoCAD 2012 中的应用程序窗口, 如图 1-1 所示。

方法二: 用快捷方式。

直接用鼠标双击 Windows 2000 或 Windows XP 桌面下的 AutoCAD 2012 图标, 从而启动 AutoCAD 2012。



图 1-1 启动

1.2.2 AutoCAD 2012 的退出

1. 工具按钮：单击操作界面右上角的“×”按钮。
2. 菜单：单击下拉菜单【文件】|【退出】。
3. 命令行：QUIT 或 EXIT。
4. 控制按钮：双击标题栏左上角 AutoCAD 2012 注册商标按钮。

1.2.3 AutoCAD 2012 窗口界面

启动了 AutoCAD 2012 后，系统进入如图 1-2 所示的界面，这就是 AutoCAD 2012 的应用程序窗口，是显示、编辑图形的区域。一个完整的 AutoCAD 的显示界面包括标题栏、菜单栏、工具栏、绘图区、命令窗口、状态栏等。

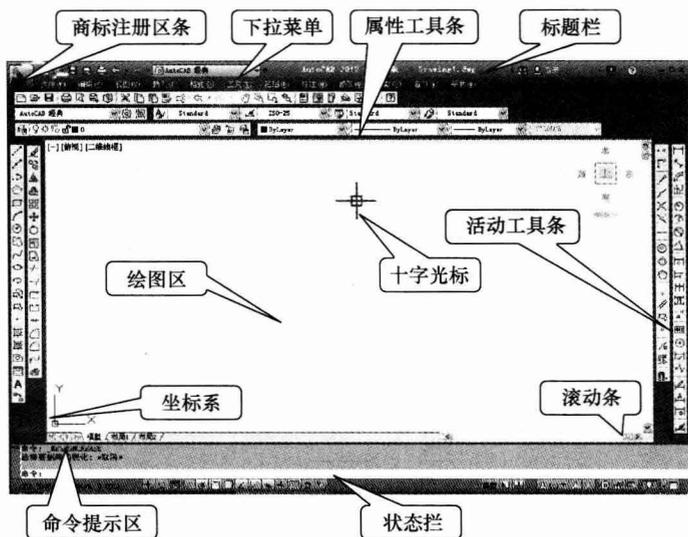


图 1-2 作图窗口

1. 标题栏

AutoCAD 2012 中文版显示界面的最上端是标题栏。在标题栏中，显示了系统当前正在运行的应用程序和用户正在使用的图形文件。默认文件的显示名称为“Drawing1.dwg”。在标题栏的左侧，是标准 Windows 应用程序的控制按钮；在标题栏的右侧有三个按钮，分别是最小化窗口按钮、还原窗口和关闭程序按钮。

2. 绘图区

(1) 作图窗口。在 AutoCAD 2012 界面中间的一个大空白区域是绘图区，也叫视图窗口，相当于图板。它是工作区域的总称，也是十字光标的移动范围，也叫“画面”。

(2) 十字光标。在绘图区域中，将类似光标的十字线称为十字光标，其中，水平线平行于 X 轴，相当于丁字尺；垂直线平行于 Y 轴，相当于三角板；两线交点相当于绘图铅笔的笔尖，所有的绘图命令都要使用它来完成。

(3) 指针。鼠标器移动时的键头符号“↖”用来选择工具条。

(4) 滚动条。在水平、垂直两个方向移动。

方法：单击水平（垂直）滚动条上带箭头的按钮或拖动滑块上下（左右）移动。

(5) 坐标系图标。作图窗口内左下角处有一“L”形图标，可以看到分别代表 X 和 Y 轴方向的箭头。旧版本的 AutoCAD 的 Y 轴的下方还有一个 W 字母，叫做 WS 世界坐标系。

3. 下拉菜单

使用鼠标器的左键可以选择所需要的命令，下拉菜单的表现方法有三种。

- (1) 带有小三角的菜单项，表示它还有子菜单。
- (2) 带有省略号的菜单项，表示它后面将显示一个对话框。
- (3) 后面没有内容的菜单项，表示它直接执行相应的 AutoCAD 2012 命令。

4. 工具栏

工具栏是一组图标型工具按钮的集合，它包含了最常用的 AutoCAD 2012 命令。把光标移动到某个工具按钮稍停片刻，即在该工具按钮一侧显示出相应的工具提示，同时，在状态栏中显示对应的说明和命令名。

- (1) 工具栏的打开。单击下拉菜单项【视图】|【工具栏】选项。
- (2) 工具栏的“固定”、“浮动”与“展开”。

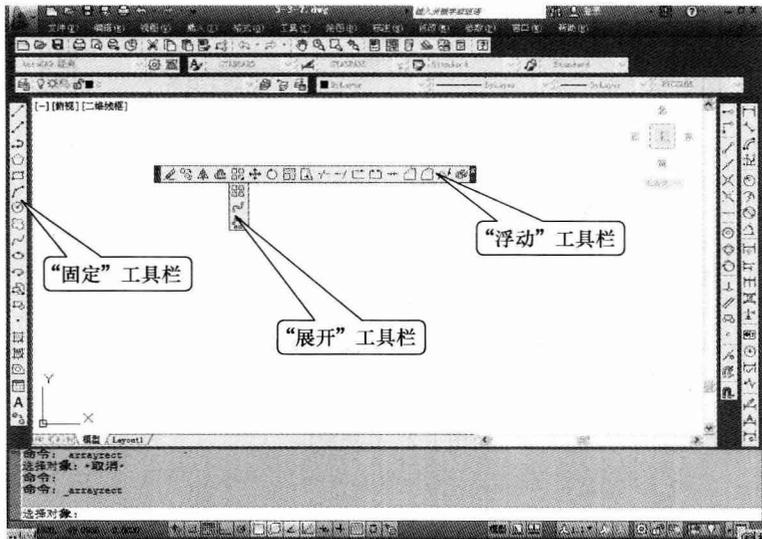


图 1-3 “固定”、“浮动”与“展开”工具栏

工具栏可以在绘图区“浮动”，称为“浮动”工具栏，“浮动”工具栏的上方有该工具栏的标题和关闭按钮，如图 1-3 所示，用鼠标可以拖动“浮动”工具栏至绘图边界，称为“固定”工具栏。在工具栏中，有些按钮是单一型的，有些按钮是嵌套式的。嵌套式按钮的右下角带有一个实心小三角，这就是“展开”工具栏。

5. 状态栏

状态栏也称乒乓开关，用来反映当前的作图状况。

- 内容：
- (1) 当前光标的坐标。
 - (2) 绘图时，是否打开了正交、栅格捕捉、栅格显示等。
 - (3) 当前的作图空间。

6. 命令提示窗口

它也称信息栏,是输入命令和显示命令提示的区域,默认的命令窗口位于绘图区的下方,命令窗口由两部分组成,即命令行和命令历史窗口。该窗口一般保留最后三行所执行的命令或提示信息,大小可以改变。

最常看到的信息栏文字是“命令:”。

7. 屏幕菜单

它位于作图窗口的右边。

(1) 每个子菜单的项都有一“AutoCAD”项,单击该项,AutoCAD 返回到屏幕菜单的根菜单。

(2) 每个子菜单的第二行为“***”项,单击该项,会显示出一个包括对象捕捉和其他常用命令的子菜单。

8. 选择钮

在对话框中,它是用来选取执行动作的按钮,一般由“OK”、“Cancel”、“Help”组成。

1.3 设置绘图环境

在 Auto CAD 中,绘图环境主要指的是绘图窗口的显示颜色、光标颜色和尺寸、默认保存文件的路径以及打开和保存图形文件的格式等。对其设置主要指的是提前设置或选定一系列属性参数。

一个好的绘图环境能使用户有效地提高工作效率。

1.3.1 选择绘图单位

在 Auto CAD 中,可以指定单位的显示格式。对绘图单位最基本的设置一般包括长度单位和角度单位设置。

1. 设置长度单位的格式

基于要绘制图形的大小来确定一个图形单位所代表的实际大小,然后据此创建图形。在 AutoCAD 中,可以用二维坐标的输入格式输入三维坐标,同样包括科学、小数、工程、建筑或分数标记法。

选择下拉菜单【格式】|【单位】命令,打开【图形单位】对话框,如图 1-4 所示。

在【长度】下拉列表中,选择单位类型,在【精度】下拉列表中,选择精度类型,此时,在【输出样例】区域显示了当前精度下的单位格式的样例。

2. 设置角度单位的格式

在【角度】下拉列表中选择角度类型,在【精度】下拉列表中选择精度类型,此时,在【输出样例】区域显示了当前精度下的单位格式的样例。

AutoCAD 在默认情况下是按逆时针方向进行正确角度测量的,如果要调整为顺时针方向,只需勾选【顺时针】复选框即可。单击【方向】按钮,打开如图 1-5 所示的【方向控制】对话框来选择方向。

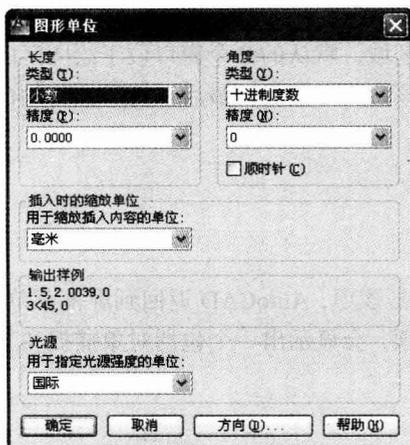


图 1-4 【图形单位】对话框

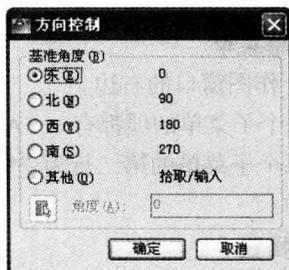


图 1-5 【方向控制】对话框

1.3.2 设置绘图范围

在绘图过程中, 为了避免所绘制的图形超出用户工作区域或图纸的边界, 必须用绘图边界线来标明边界。

设置图形界限的命令是: Limits。

启动该命令有以下两种方式。

- 直接执行 Limits 命令。
- 选择菜单栏中的【格式】|【图形界限】命令。

启动 Limits 命令后, AutoCAD 将给出如图 1-6 所示的提示信息, 此时要求输入左下角的坐标, 如果直接按下回车键, 则默认左下角位置的坐标为 (0, 0)。

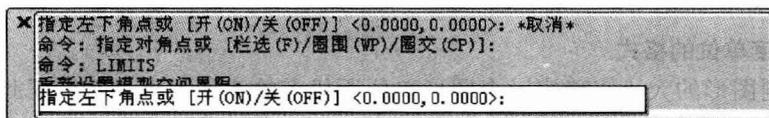


图 1-6 设置边界的命令提示

AutoCAD 继续提示输入右上角位置, 例如输入 (420, 297), 即 A4 的纸张幅面, 同样也可按回车键接受默认值。

1.3.3 设置绘图环境

对于大部分绘图环境的设置, 最直接的方法是使用【选项】对话框。单击鼠标右键, 在快捷菜单中选择【选项】命令, 打开【选项】对话框。

1. 设置命令行字体

选择【显示】选项卡, 单击【字体】按钮, 将打开【命令行窗口字体】对话框, 如图 1-7 所示。在该对话框中, 可以对命令行中的字体、字形、字号进行设置。

2. 设置最近打开的文件数

选择【打开和保存】选项卡, 如图 1-8 所示。在【列出最近所用文件数】文本框中, 输入想要在【文件】菜单列表中显示的文件数, 然后单击【确定】按钮。

在该对话框中，可以设置在各种工作模式下鼠标右键单击的功能，设定后单击【应用并关闭】按钮，此时鼠标右键单击的功能已启动。

4. 捕捉功能的设置

选择【工具】菜单中的【绘图设置】选项，弹出【草图设置】对话框，根据绘图需要进行选择，如图 1-10 所示。在【选项】对话框中的【草图】选项卡中，可以设置捕捉功能、捕捉标记以及捕捉标记颜色，如图 1-11 所示。

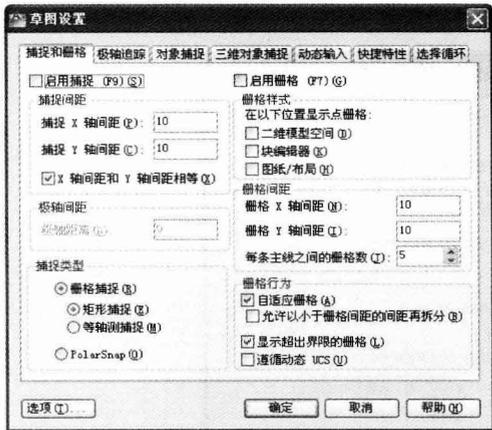


图 1-10 【草图设置】对话框

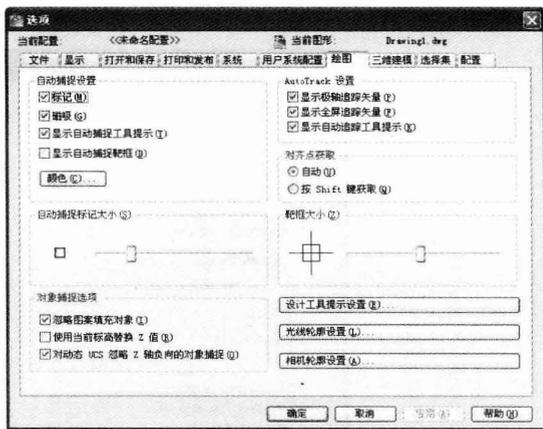


图 1-11 【草图】选项卡

【草图设置】选项卡中的对象捕捉功能提供了 13 种捕捉方式，便于用户对捕捉图形中特殊点的控制，下面分别介绍。

- 端点捕捉：用来捕捉某个实体对象的端点，对象可以是一段弧线或直线，使用捕捉时，将选取框移到选定端点的一侧，单击即可。
- 中点捕捉：用来捕捉某个实体对象的中点，对象可以是一段弧线或直线。
- 圆心捕捉：用来捕捉圆、圆弧、圆环的圆心，选取时，一定要用拾取框选择圆、圆弧、圆环本身，光标就会在锁定圆心处出现。
- 节点捕捉：用来捕捉某个点实体或对象的节点，将光标靠近即可显示出实体的节点。
- 象限点捕捉：用来捕捉圆、圆弧、圆环上周围的四分点，将光标放在指定位置上便可显示。
- 交点捕捉：利用交点捕捉可以捕捉实体空间内的任何一个交点。
- 延伸捕捉：用来捕捉一条已知直线上延长线上的点，利用十字光标可以在延长线上选择出该点。
- 插入点捕捉：用来捕捉插入图块、文本框及其他文件的插入基点。
- 垂足捕捉：可以选择两个对象的垂足，可以是圆弧与直线、直线与直线、直线与实体、实体与实体等。
- 切点捕捉：捕捉圆弧或圆上的一点，使这一点与另外一点或实体相切。
- 最近点捕捉：捕捉直线、圆弧或实体上离光标最近的一点。
- 外观交点捕捉：捕捉两个实体延伸的交点。
- 平行捕捉：捕捉的点与已知点的连线要与一条已知直线平行。

常用的对象捕捉方式如图 1-12 所示。

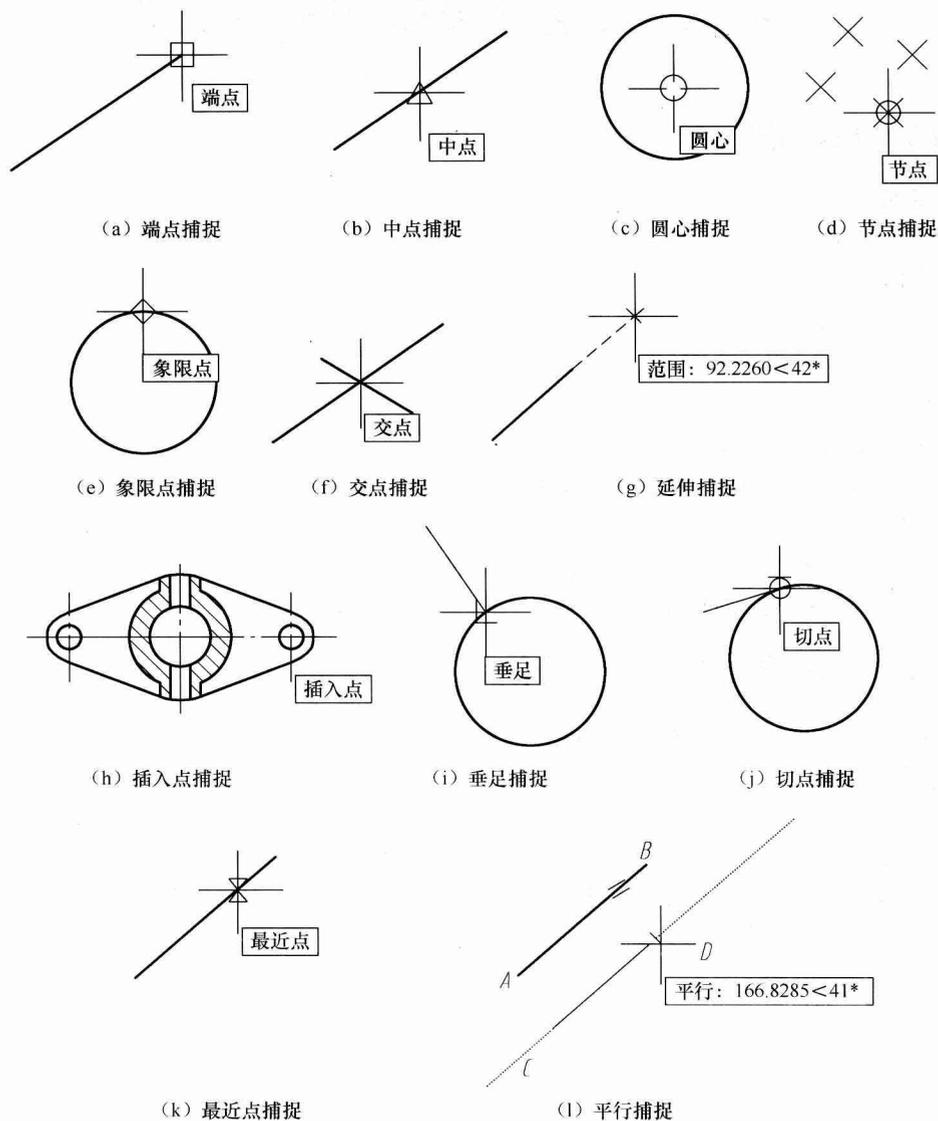


图 1-12 常用对象捕捉方式

1.3.4 使用 AutoCAD 2012 中文版绘图方法

- 方法一：利用下拉菜单绘图
- 方法二：利用工具栏绘图
- 方法三：利用键盘输入绘图
- 方法四：利用屏幕菜单绘图