



实验万用表

曹俊青 编

上海科学技术出版社

实 驗 万 用 电 表

曹 俊 青 編

上海科学技術出版社

內 容 提 要

本书对于万用电表的装制用图解对照的方法作了詳細的介紹，可供实验时的参考。书中介紹三种电路結構不同的万用电表，各有具体的和系統的装配步骤图，对于万用电表的应用零件、工作原理、校驗和修理常識，也有适当的介紹。

本书可供无线电爱好者和广播工作者参考。

实 验 万 用 电 表


曹俊青 編

上海科学技术出版社出版(上海瑞金二路450号)
上海市书刊出版业营业許可証出093号

洪兴印刷厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 787×1092 1/32 印张 4 16/32 插頁 1 排版字数 95,000
(原科技版印 13,500 册 1958 年 3 月第 1 版)
1959 年 3 月新 1 版 1965 年 8 月第 8 次印刷
印数 34,501—54,500

统一书号 15119·632 定价(科四) 0.50 元

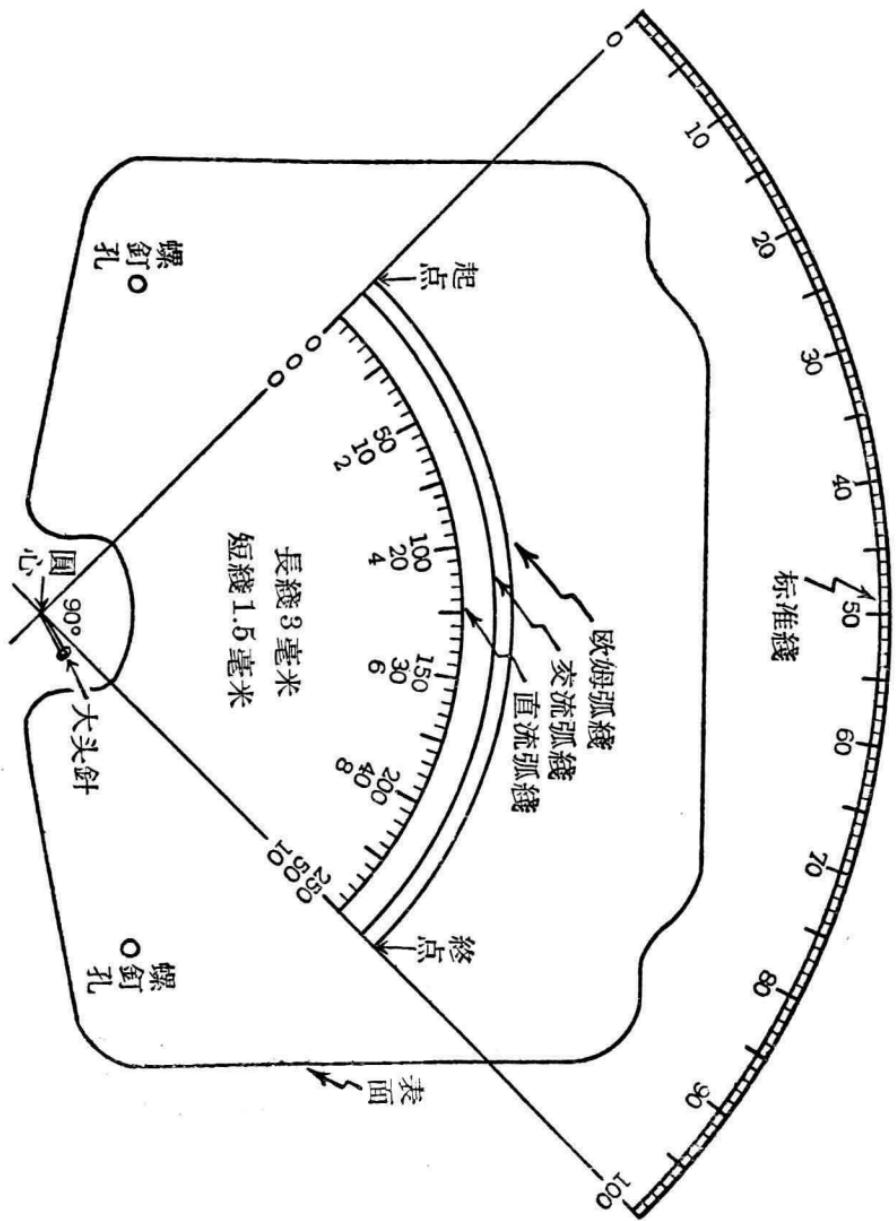

附图 4

前　　言

万用电表是一种可以测量电流、电压及电阻数值的复用表，也是装制和修理各种无线电机或其他电机时必需的一种仪器。万用电表要有相当的准确度，现在市上已有很多型式的现成制品，但自己装配万用电表并不困难，所需费用不多，而制成后的万用电表也都很准确耐用。

本书中共介绍三种电路结构不同的万用电表：前两种是用普通(0~1毫安)表头装制的，其中一种利用变换插口的地位来变换测量的范围；另一种则利用变换开关的接触点来变换测量的范围；第三种是用高灵敏(0~50微安)表头装制的，也利用转换开关来变换测量的范围，但是测量的范围却比前两种更广。这三种万用电表所用的表头和零件，都是市上较易买到的；凡是不容易买到的精确零件如阻值很小及阻值畸零不整的电阻器等，则介绍自制的方法。

本书的第一章，把装制万用电表所需的零件作了详细的说明，对于上述三种万用电表所用的面板和表箱，都注有尺寸，以便读者仿制。第二章是万用电表的工作原理简述。第三、四两章是上述三种万用电表的实验方法，对于每一种电路的结构，都先加以详细的分析，然后再用实体接线图，把装接的顺序一一列出。第五章介绍这些自制的万用电表校验和修理的方法，以及使用万用电表时应该注意的地方，这对于万用电表的维护是非常重要的。

最后，在附录里面，有万用电表表面的繪制方法、零件数值的換用表和常用的計算公式，并附有实例，以供参考。

目 录

前 言

第一章 应用零件的說明	1
第一节 表头	1
第二节 氧化銅整流器	7
第三节 各种开关	11
第四节 电池	13
第五节 电阻器	15
第六节 面板和表箱	18
第七节 其他零件	21
第二章 万用电表的工作原理	23
第一节 怎样扩大直流电流的測量范围	23
第二节 怎样测量直流电压	30
第三节 怎样测量电阻	38
第四节 怎样测量交流电	50
第五节 测量範圍的确定	56
第三章 普通万用电表的實驗	59
第一节 插口換接式万用电表	59
第二节 开关換接式万用电表	70
第四章 高灵敏度万用电表的實驗	80
第一节 电路的分析	84
第二节 装制的順序	90
第五章 万用电表的校驗、使用和修理	95
第一节 万用电表的校驗	95
第二节 使用万用电表时應該注意的地方	100
第三节 万用电表的修理	103

附录	106
(一)	万用电表表面的繪制	106
(二)	表头的內阻不同时,零件数值的換用表	119
(三)	中心点阻值不同时,零件数值的換用表	122
(四)	測量的範圍不同时,零件数值的換用表	123
(五)	万用电表常用的簡單計算公式	127

第一章

应用零件的說明

万用电表中的应用零件不多，但这些零件的品质与万用电表的准确性有很大关系，所以正确认識和购用零件是有重要意义的。

第一节 表 头

万用电表是由一只灵敏的直流电流表加上若干零件所組成的，这只“灵敏的直流电流表”通常称做“表头”。表头的品质直接影响着万用电表的准确性，所以应当很好地了解它的性能和构造。

(一) 表头的性能

万用电表常用的表头，有圓形的，也有方形的。直徑約為51~102 毫米(2~4吋)。表头的左端有一根細長的指針，能够随着通过电流的大小，向右作不同程度的偏轉。指針的下面是一張表面，印有一条（万用电表或有多种測量範圍的表头則有好几条）已經校准好的标度，用来标明通过电流的数值。

在正常情况下，指針未使用时停留在表头的最左端，剛指在“0”的地位，見图 1-1。如果它沒有对准着“0”，就應該用小旋齒旋动表盖中部的螺釘来校准，否則測量的結果就不准确。

凡是表头中通过的电流愈小，而指針偏轉得愈多的，这种表头就愈灵敏。表头的灵敏程度，用灵敏度高、低来表示。一只称作“0~1 毫安”的表头，就是說这只表头在沒有使用以

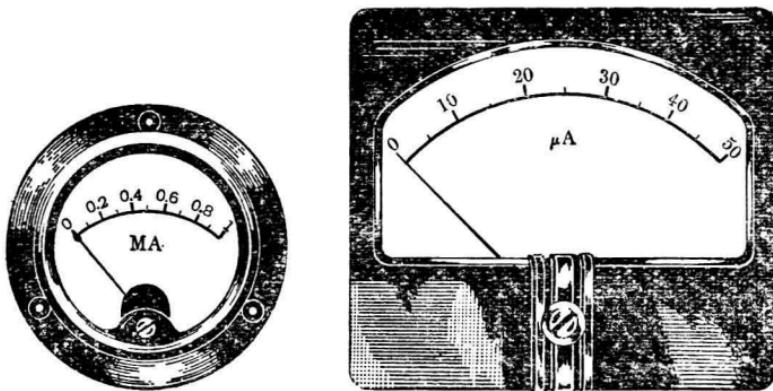


图 1-1 两种表头的外形

前，它的指針始終停留在表面的最左端，指在“0”的地位，当有1毫安的电流通过时，指針便会由“0”轉到最右端，指向“1毫安”的地位。又如一只称作“0~50微安”的表头，只要有50微安（1毫安的二十分之一）的电流通过，就可使它的指針由“0”轉到最右端了。无疑的，0~50微安的表头，它的灵敏度要比0~1毫安的表头高20倍。

指針轉到表面的最右端时，我們叫做“滿标度偏轉”。

指針偏轉的多少，和通过的电流大小成正比。要是通过的电流数值只有滿标度时的一半，那末指針就停留在表面的正中。應該注意的是：0~1毫安的表头，通过的电流不可超过1毫安，否则它的指針就会因揮摆过度而撞弯；如果通过的电流超过得太多，表头内部的綫圈也会因发热过度而燒断。同样的，一只0~50微安的表头，通过的电流不能超过50微安。

表头在使用的时候，正、負也不能接反，接反了指針就会向相反的方向偏轉，亦将使指針受損。表头的背后，有两个接綫柱，上面注有“+”号和“-”号，就是表头的正端和負端，有



的表头只在正端的接綫柱頂上刻一个“+”号，或者在正端的接綫柱上涂上紅色，来代替“+”号。

普通的万用电表采用0~1毫安的表头已經可以胜任了，事实上很多万用电表都是用0~1毫安的表头来装制的，所以用这种表头装制的万用电表叫做普通的万用电表。灵敏度較高的万用电表則需要0~50微安等灵敏度很高的表头来装制，用这种表头装制的万用电表叫做高灵敏度万用电表。

采用高灵敏度的表头装制的万用电表在测量較小的电流时，讀数比較清晰；在测量电压（尤其是低电压）时，因为它分取被测电路里的电流很小，所以测量的結果更为准确。此外，用它来测量电阻的时候，所需要的电池数量也很少。关于这些，我們将在第二章加以說明和比較。

在灵敏度相同的表头中，凡是直徑愈大，讀数也愈清晰，因为表头的直徑愈大，表面上的标度弧綫也愈长；弧綫长了，分格一定愈多；分格多了，讀数当然更清晰了。所以一般用作万用电表的表头，直徑不宜小于76毫米（3吋），而方形的比圓形的更为适用。

我們在购买表头的时候，除了要知道它的灵敏度之外，还应当知道它的內阻，也就是表头內部綫圈的直流电阻。一般0~1毫安的表头，內阻大多在25~105欧之間，其中以27欧的一种最为普遍；0~50微安的表头，內阻有低至500欧以下的，也有高至2,100欧的，而以2,000欧的一种最普遍。表头的灵敏度和內阻阻值是装制万用电表时一切数值的依据，所以非常重要。成品的新表头，这两項数字都是有說明的，初学的讀者最好购买成品的新表头来装制万用电表。至于灵敏度的高低和直徑的大小，则可以根据自己的需要来决定：或者选用0~1毫安的表头；或者选用0~50微安的表头。

(二) 表头的构造

装制万用电表时，免不了要揭开表头的盖来更换表面；即使表头上已经附有“万用电表表面”的，也未必适用或准确，所以我们有必要了解一下表头内部的构造。

图1-2是表头内部的构造简图，当我们把表头上的螺钉旋下，揭开表盖之后，可以看到一块磁性很强的永久磁钢，它的两极相对，并且大多制成圆形。两极的磁场当中有一块圆柱形的软铁，周围留出一圈距离相等的空隙，线圈就装在这个空隙里面。

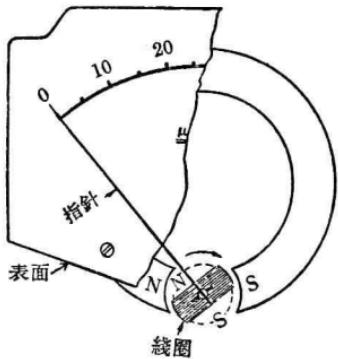


图1-2 表头内部的构造。当电流依照规定的方向通过线圈时，线圈上便产生磁场，和磁极发生“相斥”的作用而转动

线圈是用很细的漆包线在长方形的铝质框架上绕成的，表头的内阻，便是指这只线圈的直流电阻。线圈上下两面的中心各装有金属轴梗，附有两盘弹簧游丝，轴梗的尖端支在宝石轴承内，整个线圈就被准确地架在磁场的正中，所以当它在软铁周围的磁场里转动时，不会和软铁或永久磁钢的两极相碰。

线圈上部附有很轻的铝质指针，指针的尾端套有平衡用的金属环，线圈转动时，指针也就跟着转动。

为什么线圈中通过了电流会转动呢？原因很简单：当电流依照我们规定的方向通过线圈时，线圈就产生了磁场，由于靠永久磁钢的南极（图中的S）一面的磁线方向也是南极，靠北极（图中的N）一面的也是北极，根据“同性相斥”的特性，线圈

便朝着順時針方向(圖中的箭頭)轉動。轉動的多少和通過的電流大小成正比：電流愈大，轉動的範圍也愈大；反之則小。

如果通過線圈的電流方向相反，那末線圈便將朝着反時針方向轉動，為了避免指針作反方向轉動，所以線圈上也就是表頭上要規定正端和負端，以便接到電源的正極和負極上。

不要忘記，線圈上還附有兩盤彈簧游絲，它們的回旋方向是相反的，在正常情況下，它們把線圈固定着使指針指着“0”的地位上，當線圈轉動時，其中一盤游絲被絞緊，另一盤却相反地放鬆了，於是產生了“將線圈拉回原處”的力量。如果線圈的動力和游絲的拉力相等時，線圈便停止轉動，這時我們可以由指針停留的地位，從預先校準好的標度上讀出電流的數值來；而當通過線圈的電流截斷時，游絲就馬上把線圈和指針拉回原處。

這兩盤彈簧游絲還有兩個用處：

(1) 線圈上所用的線是很細的，要是直接引出，很容易折斷，有了兩盤游絲，線圈上的兩個線頭便可就近分別接在兩盤游絲的內端，然后再用較粗的導線從游絲的外端引到表頭的正負兩個接線柱上去。

(2) 上面一盤游絲的外端，連接着一片叉狀的銅片，移動這片銅片時，可以改變線圈和指針在靜止時的地位。如果指針在靜止時並不指在“0”端，可以調整這個銅片來校準，所以這銅片叫做“零點校整器”。我們在講表頭的性能時，曾提到過表蓋中部的一個螺釘，那個螺釘的下部有一個突出的小針，當蓋上表蓋時，小針就嵌在銅片的叉里，因此我們能夠在表蓋外面校整指針的地位。圖1-3就是線圈、指針、游絲及零點校整器的裝置情形。

接下來，我們要講一講那只鋁質線圈框架的作用。

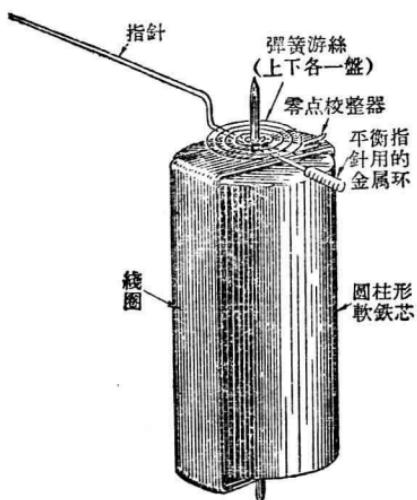


图 1-3 線圈、指針、游絲及零
点校整器的裝置情形

則線圈在轉動後，將因慣性而搖擺不停，我們亦將等待多時才能讀出確數來。

最後，我們還得談談表頭的靈敏度跟構造的關係，以便對表頭的選擇和維護上，有一些概念。

表頭靈敏度的高低，決定於永久磁鋼磁性的強弱、線圈的大小、匝數的多少、指針的長短輕重、寶石軸承的優劣及彈簧游絲的軟硬程度等六個因素。不過一般表頭中所用的磁鋼，總是磁性很強的；線圈的面積雖然愈大愈好，總得適可而止，如果太大，就會使重量增加，反而得不償失；指針總是採用輕而堅韌的金屬薄片製成，以減輕重量；軸承也總是採取上品的；至於彈簧游絲，則總是採用彈性優良的磷銅片繞成，以質地柔軟而能剛好支持線圈和指針為度。所以表頭靈敏度高低的主要因素，大多數還是決定在線圈的匝數上。通常靈敏度高的表頭，匝數都很多，為了顧到線圈的重量和繞線的地位，

線圈是繞在框架上的，線圈轉動時，當然要帶著框架一同轉動。框架的本身既然是鋁質的金屬，在磁場中轉動時，就一定會截割磁線而產生感應電流，同時也產生動力，使自己朝反時針方向轉動，直到線圈停止轉動時，這個作用才停止。

框架的這個作用，就使得線圈在轉到應有的地位時，能夠很快地停止搖擺，讓我們能及早地讀出指數。否

用的綫极細，因此表头的灵敏度愈高，綫圈的內阻就愈大。有时在其他几种因素不够好的限制下，一般也往往增加綫圈的匝数，来增强綫圈的磁场，以提高灵敏度。所以灵敏度相同的表头，也可以有不同的內阻。

从上面这些和灵敏度有关的因素方面，我們当可知：表头的各部分是比較脆弱的，絕對經不起剧烈地震动，买来以后，应当小心地放在盒内，也不要常把表盖打开，以免沾上灰尘，影响它的灵敏度。

第二节 氧化銅整流器

表头是直流电流表，不能用来測量交流电。但如果先把交流电經過整流，使它变为直流电以后，就可以用表头来測量了。

万用电表中常用氧化銅整流器来担任整流工作。氧化銅是一种經過特殊处理的銅片，它的一面是純銅，另一面是一层氧化銅（实际上 是氧化亚銅，习惯上称它为氧化銅）薄膜，如图 1-4。

氧化銅具有“单向导电”的特性，它可以让 电流順利地从銅流向氧化銅，但很难使电流从氧化銅流向銅，即电流从銅流向氧化銅时受到的电阻很小，而从氧化銅流向銅时受到的电阻很大，两者之間阻值之比約为 1:40 或更大。假定正方向（由銅至氧化銅）通过的电流是 1 毫安，那末反方向（由氧化銅至銅）通过的电流是 $1/40$ 毫安。

氧化銅具有这种特性，所以可以用在万用电表中，作为变交流为直流的整流器。这种用氧化銅来担任整流工作的整流器就叫做氧化銅整流器。



图 1-4 氧化銅

常用的氧化銅整流器有全波的和半波的两种。全波整流器由四片氧化銅組成，一般接成“桥式”，它的外形及符号如图 1-5 及 1-6。在使用的时候，我們应当把图中注有“~”号的两焊片分別接在交流电源上，注有“+”号和“-”号的两焊片分接表头的正、負两个接綫柱，如图 1-7。要是所买的氧化銅整流器式样类似图 1-5 左边那一种，那末使用时应当把两个有“+”号的焊片用綫連起来，作为一个正极；并不是任何一个有

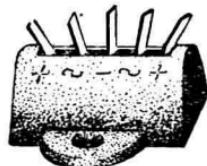


图 1-5 两种全波桥式氧
化銅整流器的外形

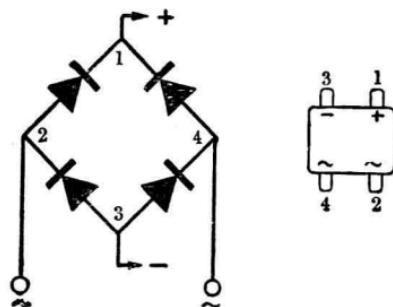


图 1-6 全波桥式氧化銅整
流器的两种符号

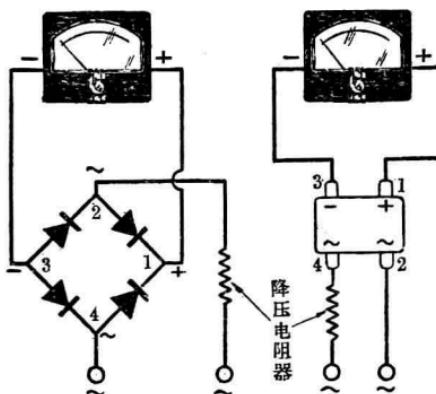


图 1-7 全波桥式氧化銅整流器
和表头的接法

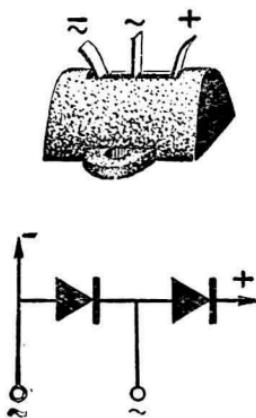


图 1-8 半波氧化銅整
流器的外形及符号

“+”号的焊片都可以单独地作为正极，这是應該注意的。

半波氧化銅整流器是由兩片氧化銅組成的，它的外形及符号如图 1-8。用作半波整流，似乎只需一片氧化銅就可以了，为什么这里却要两片呢？原因是当我们用一片氧化銅接在表头上担任整流工作时，事实上正方向和反方向是都有电流通过的，虽然反方向通过的电流只有正方向的 $1/40$ ，但已經会使表头的指針搖摆不定，不易讀出确数了，所以我们加用一片氧化銅，把它并联在表头及第一片氧化銅之間，如图 1-9，連接的方向，跟第一片氧化銅是相反的，这样一来，绝大部分的反向电流都从第二片氧化銅中通过，就不致影响讀数了。

在万用电表中，通过氧化銅整流器的电流都很小，例如用 1 毫安的表头时，通过的电流最大只有 1 毫安；用 50 微安的表头时，通过的电流最大只有 50 微安，所以氧化銅的体积可以做得很小，一般直徑只有 5 毫米左右，常用的全波桥式氧化銅整流器的体积也不到 $1/2$ 立方厘米。

购买氧化銅整流器的时候，可以用欧姆表中测量中等阻值（一般注着“ $R \times 100$ ”）的一档来测量它，因为氧化銅的阻值会随着通过电流的不同而改变，这一档通过的电流大多在 1 毫安左右，跟我們所用的表头是差不多的。

測量时，先将欧姆表的校驗棒正极接氧化銅整流器我們注有“+”号的焊片，負极接注有“~”号的焊片，这时的阻值一定較小；然后調一个向，就是将欧姆表的負极接氧化銅整流器上注有“+”号的焊片，而正极接注有“~”号的焊片，这时的阻

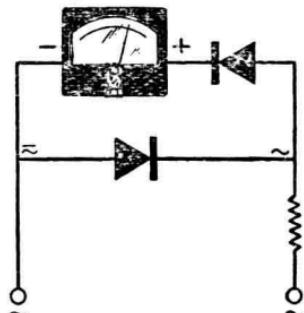


图 1-9 加上了第二片氧化銅后，指針就不会搖摆不定了

值一定很大，只要两者之比在 1:40 以上的都可用，如果比数在 1:40 以下，就不能用了。

上面所讲的，是测量氧化铜整流器中两片氧化铜之间阻值之比的方法；对于其他各片氧化铜，则应按照下面所举的例子逐一测量。目前市售的氧化铜整流器品质都很好，阻值之比一般在 1:40 以上，只有在注有“~”号的两片之间测量时，则无论正反，阻值都差不多，这是应有的现象。各项测得的阻值，应当记录下来，我们在装制高灵敏度的万用表时，这些数值是很有用的。

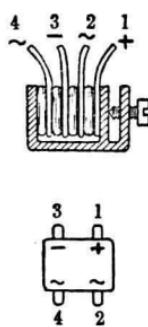


图 1-10 测試時
在焊片上注上
數字

在測試一只全波桥式氧化铜整流器的时候，应将它的四只焊片依次注上 1、2、3、4 四个数字，如图 1-10。現在把它的測試順序和結果举例如下，給初学的讀者作为参考。所应注意的是：一般氧化铜整流器的阻值各不相同，阻值之比亦不尽一样，可能和例子里的数值有很大的出入，这是不足为奇的。

測試的順序	歐姆表正极 所接的焊片	歐姆表負极 所接的焊片	測得的阻值(歐)
1	1(+)	2(~)	500
2	2(~)	1(+)	85,000
3	1(+)	4(~)	500
4	4(~)	1(+)	90,000
5	3(-)	2(~)	90,000
6	2(~)	3(-)	500
7	3(-)	4(~)	85,000
8	4(~)	3(-)	500
9	1(+)	3(-)	1,000
10	3(-)	1(+)	180,000
11	2(~)	4(~)	72,000
12	4(~)	2(~)	75,000