

专业技术学习資料



精密机床修理

李永康 高宏业 王瑞兴 編

乔书臣 張 同 校



國防工业出版社

专业技术学习資料

精 密 机 床 修 理

李永康 高宏业 王瑞兴 编

乔书臣 张同校

江苏工业学院图书馆
藏书章



国防工业出版社

1963·北京

內容簡介

本书前四章叙述了精密机床修理中的共同性技术問題。五至九章分別叙述了2450型及双柱座标镗床、双能分度盘、MM582型万能螺紋磨床、5831型齒輪磨床的修理。第十章叙述了机床光学装置的清洗与調整。最后附有三种精密机床的精度标准。

本书可供机械修理的工程技术人员及高級技工参考。

精密机床修理

李永康 高宏业 王瑞兴 編

乔书臣 張 同 校

*

國防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业許可证出字第 074 号

国防工业出版社印刷厂印刷 內部发行

*

850×1168 1/32 印張 8 1/2 233 千字

1963年12月第一版 1963年12月第一次印刷 印数: 0,001—3,000册

统一书号: N 15034·682 定价: 2.40 元

目 录

序言	5
第一章 导軌及工作台面精度的測量和修复	7
1-1 概述	7
1-2 导軌及工作台面精度的測量	9
1-3 导軌及工作台面的刮研	30
1-4 刮研工艺規程的編制	36
第二章 精密零件的修理与制造	40
2-1 精密零件的材料及热处理	40
2-2 主軸套筒	45
2-3 主軸	57
2-4 絲杠付	63
2-5 蝸輪付	79
第三章 精密滚动軸承的选择与装配	86
3-1 概述	86
3-2 滚动軸承的檢查	87
3-3 滚动軸承的預加負荷	93
3-4 精密滚动軸承的装配	99
第四章 研磨	108
4-1 研磨的作用及原理	108
4-2 研磨材料和研磨液	110
4-3 研磨工具	114
4-4 各种典型精密零件的研磨	114
第五章 2450型座标銑床的修理	123
5-1 机床的結構概述	123
5-2 机床部件的拆卸	124
5-3 机床各导軌及工作台面精度的修复	126
5-4 主軸箱的精度調整	135
5-5 座标精度的分析	138

第六章	双柱座标镗床的修理	142
6-1	双柱座标镗床的结构概述	142
6-2	机床的拆卸	143
6-3	导轨精度的修复	144
6-4	主轴中心线对工作台面垂直度精度的调整	150
6-5	丝杠杆的安装及校正	151
第七章	万能分度盘的修理	157
7-1	2450万能分度盘	157
7-2	分度盘的修理工艺	162
第八章	MM582型万能螺纹磨床的修理	171
8-1	机床各部件的拆卸	173
8-2	机床各导轨及工作台面精度修复工艺	174
8-3	工作台丝杠及校正机构的安装及调整	179
8-4	砂轮主轴箱修理	182
8-5	液压马达的修理	188
8-6	压力阀的调整	190
8-7	机床螺距精度的分析与调整	192
8-8	被磨工件螺纹型面产生波纹的原因及其消除方法	202
第九章	5831型齿轮磨床的修理	205
9-1	机床传动系统概述	205
9-2	机床各导轨及工作台面的精度修复工艺	207
9-3	机床各主要部件的修理和调整	212
9-4	机床传动链精度分析及试磨时的精度调整	222
第十章	机床光学装置的清洗和调整	227
10-1	光学零件的清洗和清洗前的准备工作	228
10-2	2450型座标镗床光学零件清洗、调整和故障消除方法	230
附录一	240
附录二	251
附录三	262
参考文献	272

专业技术学习資料



精密机床修理

李永康 高宏业 王瑞兴 編

乔书臣 張 同 校



國防工業出版社



专业技术学习資料

精 密 机 床 修 理

李永康 高宏业 王瑞兴 编

乔书臣 张同校



國防工业出版社

1963·北京

內容簡介

本書前四章敘述了精密機床修理中的共同性技術問題。五至九章分別敘述了2450型及双柱座標鏜床、双能分度盤、MM582型萬能螺紋磨床、5831型齒輪磨床的修理。第十章敘述了機床光學裝置的清洗與調整。最後附有三種精密機床的精度標準。

本書可供機械修理的工程技術人員及高級技工參考。

精密機床修理

李永康 高宏業 王瑞興 編

喬書臣 張 同 校

*

國防工業出版社出版

北京市書刊出版業營業許可證出字第 074 号

國防工業出版社印刷廠印刷 內部發行

*

850×1168 1/32 印張 8 1/2 233 千字

1963年12月第一版 1963年12月第一次印刷 印數：0,001—3,000 冊

統一書號：N 15034·682 定價：2.40 元

序　　言

随着我国社会主义建設的飞跃发展，历年来，机械工业各部門投入生产使用的精密机床亦日益增多，这些精密机床主要是指：座标镗床、螺紋磨床、齒輪磨床、曲線磨床、高精度絲杠車床、高精度滾齒机床、长度和圓盤刻線机床等。这些高精度机床在生产中都是十分关键的设备，是生产高、精、尖产品重要的物质基础。但这些机床經過使用一定时期后，由于自然磨损及其它原因，会逐渐失去其原有精度。因此，如何修复这些设备并使其恢复原有精度，便成为一个急待解决的问题。

本书是在总结了几年来精密机床修理工作經驗的基础上，并参照原苏联专家吉莫菲也夫編写的座标镗床修理資料，及吸取了有关兄弟单位的經驗編写成的。

本书在內容的編排上，首先是将各类精密机床在修理工作中，带有共同性质的技术問題集中在前四章，进行綜合叙述：如导軌及工作台面精度的測量及修复，精密零件的修理与制造，精密滚动轴承的选择与装配以及研磨等。然后，再以几种国内最常見的精密机床为例，結合其各自的特点，分別介紹其修理方法：如2450型座标镗床、MM582型螺紋磨床等。此外，为了讀者方便，在书后附上了三种精密机床的精度标准。

由上看来，本书的內容也可以作为修理其它类型精密机床的参考資料。

本书由李永康、高宏业、王瑞兴主編，乔书臣、張同校閱，参加編写工作的还有精密机床修理总站的几位有經驗的老技工及技术人員。

由于編者水平所限，懇請讀者對書中不當之處給予批評和指正。

第一章 导轨及工作台面精度的测量和修复

1-1 概述

在精密机床上，各运动部件移动时的不直度和扭曲都会直接影响被加工零件的几何精度和相对位置的精度。由于各运动部件是在基础零件（床身、横梁、滑座等）的导轨上实现移动的，因此，其直线运动的精度，也就直接取决于基础零件导轨表面的加工和安装精度。

例如：在坐标镗床上，当床身导轨在垂直面内有不直度误差时，就会引起工作台在移动过程中产生附加回转。这样，便会影响到在工件上所镗孔的孔距精度，其误差值随工作台回转角、以及机床上用作定位的刻线尺和加工工件之间的高度 h 的大小而变化（见图1-1）。

如当工作台在导轨上移动时，偏转角为 φ ，则其对坐标精度的影响值 Δ 为：

$$\Delta = h \cdot \varphi \quad (1-1)$$

又如：螺纹磨床床身导轨在水平面内有不直度误差时，就会使磨出的工件产生锥度（见图1-2），从而，影响工件的螺距

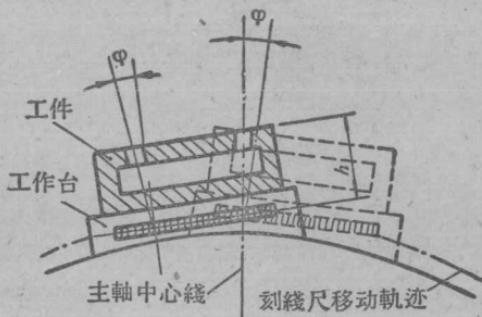


图1-1 坐标镗床导轨不直度对被镗工件的影响。

精度。

当最大锥度为 Δd_{cp} 时，则影响螺距精度的数值 δ_s 为：

$$\delta_s = \pm \frac{\Delta d_{cp}}{2} \times \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \quad (1-2)$$

式中 α —— 螺纹齿型角。

精密机床工作台面一般是用来作为加工工件的定位基面，因此，其精度（平面度、对导轨的平行度等）也会影响零件的加工精度。

例如：当 5831 型齿轮磨床工作台面有跳动时，若以此定位磨齿，则会影响被磨削工件的齿向精度（见图 1-3）。在磨螺旋齿轮时，还会影响齿轮周节累积精度。

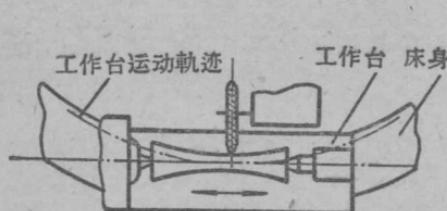


图1-2 螺纹磨床导轨不直度对被磨工件的影响。

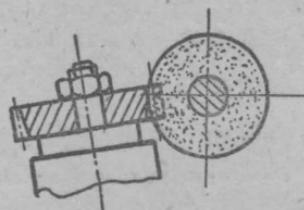


图1-3 工作台面跳动对被磨工件的影响。

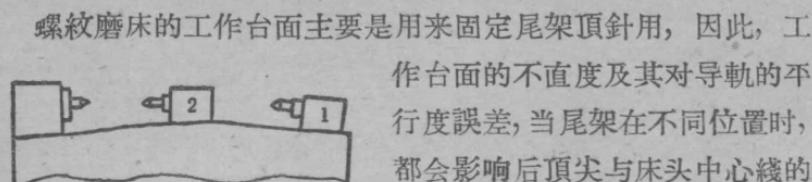


图1-4 工作台面不直度和导轨不平行度误差对加工工件的影响。

当由于前后顶尖不同心，而引起顶尖中心线对导轨不平行误差为 $\delta e_{\text{工件}}$ 时，对工件螺距精度的影响值为：

$$\delta_s e_{\text{工件}} = \delta e_{\text{工件}} \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \quad (1-3)$$

由此可见，机床的工作精度，在一定程度上取决于其基础零件导轨，以及工作台面的加工和安装精度。

1-2 导轨及工作台面精度的测量

导轨的精度，通常以在垂直面和水平面內的不直度、导轨表面的扭曲以及导轨間的平行度来表示。工作台面的精度，通常以平面度和对导轨的平行度来表示。

在修复精密机床导轨及工作台面精度前，应先正确地测定导轨表面及工作台面的形状；这是因为，只有知道了导轨及工作台面的真实形状后，才能正确评价其精度，以及能合理地确定刮研或研磨方法，以便用最少的工作量和最經濟的时间，来恢复导轨及工作台面的精度。

实践證明：在精密机床修理过程中，由于导轨及工作台面在工作磨损后的誤差并不大，一般都在几十微米以下，因此，刮研或研磨工作量也不大；但在刮研过程中用于测量精度所耗費时间，相对說來往往較大。因此，正确地进行导轨和工作台面精度的測量，显得更为重要。

一、导轨不直度的测量

在开始討論导轨不直度精度测量之前，应先对不直度精度的定义，有一个正确的理解。所謂导轨不直度的测量，就是指一个被测量的导轨表面，同垂直于該表面的平面 Π 所形成的交綫（即导轨截面表面的曲綫），对某一理想直綫 $A B$ 的最大座标距离。理想直綫 $A B$ 位于該交綫的同一側，且通过导轨截面表面中最高且最远的二个凸起点 a 、 b （图1-5 a）。

根据这一定义，对于凸或凹的导轨來說，理想直綫 $A B$ 即通过該交綫的二个端点 a 和 b ，此时，不直度誤差按理想直綫 $A B$ 同交綫之間的最大距离（所包容面积內的最大 x 值，見图1-5 b）計算。对于凹凸不平的导轨來說，例如在图1-5 c所示情况下，理想直綫同样应通过位于交綫同側中二个相距最远的凸起点 a 、 b ，此时，不直度誤差为 x_1 值。如果我們取理想直綫通过交綫同

側上任何其它二个相距較近的凸起点如 ac , de , ef 的話, 其不直度誤差值将增加。由于这些直線的位置, 都不是最接近于交線, 故如此所得出的結果, 是沒有实际意义的。

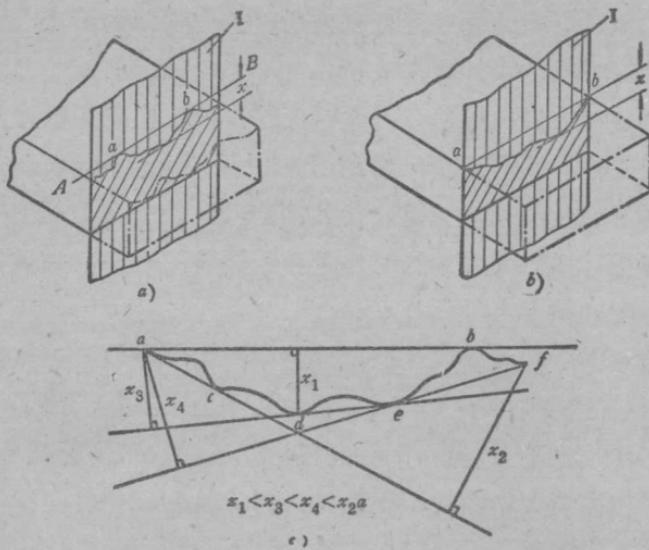


图1-5 导軌的不直度誤差。

精密机床通常采用平面导軌和棱形导軌, 或这二种形状的組合形式 (見图 1-6), 来保証运动部件移动时

在水平面和垂直平面內的平直度。由图 1-6 a 中可見, 当运动部件移动时, 平面导軌 A 和 B 分別保証其垂直面和水平面內的平直度; 因此,

在加工或刮研导軌时, 只要分別測量平面导軌 A 和 B 的不直度即可。在图 1-6 b, c 中的棱形导軌則不同, 其精度不仅会影响到运动部件在其上移动时的垂直面內的平直度, 而且还会影响到水平面內的平直度; 所以, 在加工或刮研

棱形导軌时, 就需要同时測量其在垂直面內和水平面內的不直度。此时也可以看成是, 测量棱形导軌二傾斜面的交線在垂直面內和水平面內的不直度。

图1-6 机床导軌

的組合形式。

此时也可以看成是, 测量棱形导軌二傾斜面的交線在垂直面內和水平面內的不直度。

1) 导轨不直度的测量方法

导轨不直度的测量方法有很多种，但按其测量原理基本上可以分为二类：

a) 线值测量法 线值测量是采用标准平尺的工作表面、张紧的弦线或液体水平面作为理想直线，来直接测量导轨上各段组成面对此理想直线的坐标偏移之距离。属于这类测量方法的有：用标准直尺着色检查法；用标准平尺及千分表测量法；用张紧弦线及读数显微镜测量法和用静液态法等等。

b) 角值测量法 将被测量的导轨划分为若干段，然后测量导轨各段组成面对理想直线的倾斜角值，再通过绘制图表，来确定导轨不直度误差的大小，属于这类测量方法的有水平仪法，准直仪法和自动准直仪法等。

采用以上方法测量导轨不直度时，须先假定（实际情况也是如此）被测导轨的不直度误差曲线是平滑的，没有明显的局部曲折和台阶，如是，在测量导轨时，才可能按导轨各段组成面的位置，来检查导轨的不直度精度。

在普通机床的修理工作中，一般采用标准平尺涂色法来检查导轨的不直度；由于导轨的精度不高，采用这种方法已可满足要求。但其缺点是，不能确切地测量出导轨表面的不直度误差的数值，尤其在测量较长的导轨时，由于平尺的刚度不好，精度亦不高，或因操作时用力不当等，均可使之产生很大的测量误差。因此，测量精密机床导轨在全长上的不直度时，均不采用涂色法检查。不过在刮研导轨时，也常用较短的标准平尺作涂色检查（通常为500~800毫米），此时，只是用它来校验导轨局部表面长度上的不直度。

利用静液态法测量导轨不直度的原理见图1-7。在机床旁边放一个盛水槽1，并调整其水平面与导轨2两端平行。带分厘尺3的测针装在可沿被测导轨移动的垫板4上，然后，在各位置上使测针与水平面接触（可用放大镜或导电的方法确定其开始的接

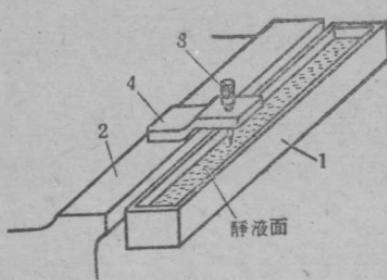


图1-7 静液态测量法。

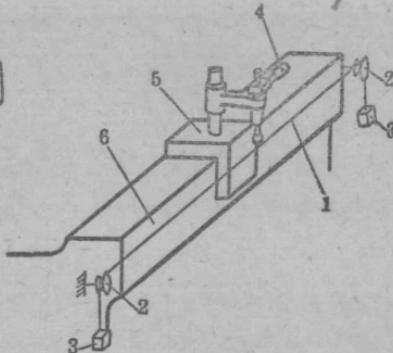


图1-8 张紧弦及读数显微镜法。

触位置), 并用分厘尺 3 进行读数。静液态法只能用来测量导轨在垂直面内的不直度, 其主要缺点是测量精度不高(只能达到 $\pm 0.01 \sim 0.02$ 毫米), 一般只用于对普通精度的机床的长导轨的测量。

利用张紧弦及读数显微镜法, 来测量导轨不直度的原理, 如图 1-8 所示。将钢丝放在被测导轨两端的滑轮架 2 上, 并用重块 3 拉紧。读数显微镜 4 放在可沿被测导轨 6 移动的垫板 5 上, 并依次在导轨全长各位置上进行测读数值。

张紧弦法可用来测量导轨在水平面内的不直度, 但其主要缺点, 同样是测量精度较低 (± 0.01 毫米)。此外, 采用这种方法来测量导轨时, 其测量精度受外界条件的影响很大, 如声音、地板振动、空气流动等都会使弦线摆动, 而影响测量的精度。同时, 过长的弦线, 由于本身重量作用会产生下垂, 使其失去在读数显微镜中像的清晰度。如果重新调整读数显微镜的焦距, 使像清晰时也会影响测量精度。因此, 在精密机床的导轨测量中, 通常不采用这种测量方法的。

利用标准平尺和千分表法测量导轨在水平面内不直度的原理, 如图 1-9 所示。标准直尺放在机床外面的固定支架或地基上, 其工作表面应按导轨的二端位置平行地放置。然后, 将千分表触针触及平尺工作表面, 并使其随垫板在导轨上移动, 依次进行测量。采用这种方法的测量精度, 主要决定于标准平尺和千分表的精度。