


# 机械制图 与计算机绘图

胡建生 主编

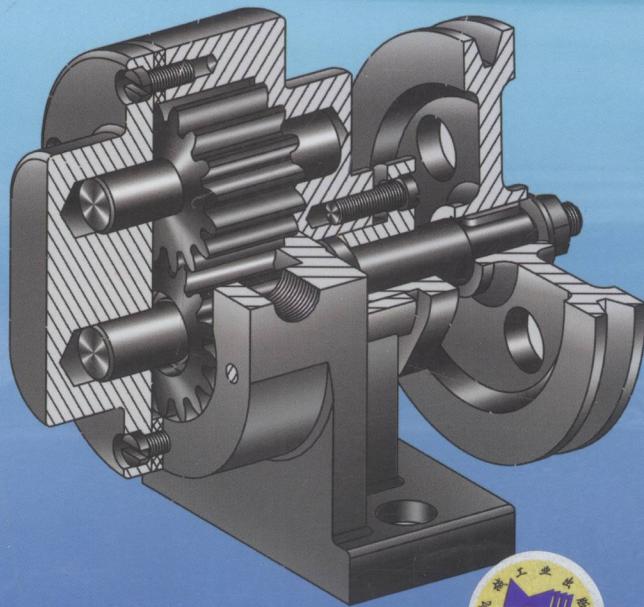

本书提供多媒体课件  
任课教师可免费下载



高职高专示范专业课程改革规划教材

# 机械制图与计算机绘图

胡建生 主编

李卫民 主审



机械工业出版社

本套教材为高职高专示范专业课程改革规划教材，并按照立体化教材建设思路编写而成，配有“机械制图与计算机绘图多媒体课件”。课件中的内容、顺序与纸质教材无缝对接，可实现人机互动，完全可以替代教学模型和挂图。与教材配套的习题集附带标准答案，并将答案链接在课件的相应章节中，便于教师在课堂上讲解。课件和习题答案由机械工业出版社免费提供给任课教师。计算机绘图选择 CAXA 电子图板 2007 软件系统。

本教材按 90~120 学时编写，适用于高职高专院校工科各专业的制图教学，也可供成人教育相关专业使用或参考。

0606  
32

### 图书在版编目(CIP)数据

机械制图与计算机绘图/胡建生主编. —北京：机械工业出版社，2012. 7

高职高专示范专业课程改革规划教材

ISBN 978-7-111-38957-6

I. ①机 II. ①胡 III. ①机械制图—高等职业教育—教材②自动绘图—高等职业教育—教材 IV. ①TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 138187 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：杨民强 责任编辑：杨民强

责任校对：卢惠英 封面设计：路恩中

责任印制：乔 宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 16 印张 · 395 千字

0001—4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-38957-6

定价：38.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务 网络服务

社服中心：(010)88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010)68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010)88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

# 前　　言

为进一步深化职业教育教学改革，体现高职教育特色和课程改革创新思想，以适应高等职业院校学生就业需求为出发点，本书依据高职高专《机械制图教学基本要求》，参考全国《CAD技能等级考评大纲》对制图基础理论的要求，结合高职高专教育的特点，按照立体化教材建设思路编写而成。与本书配套的《机械制图与计算机绘图习题集》同时出版。

本书按90~120学时编写，其中包括20学时的计算机绘图，适用于高职高专院校工科各专业的制图教学，也可供成人教育相关专业使用或参考。

为体现高职教育新的教育理念，促进教学模式改革创新，教材中删除了点、直线、平面等内容，截交线、相贯线等内容不单列章节，而将其内容简化，分解融入到相关章节中，降低了学习难度，使制图教学适应新的教学模式、新的教学要求，同时适应工学结合的人才培养过程。

本书在内容组织和编排方式上具有如下特点：

(1) 将“工业产品类CAD技能一级”技能培训对制图基础理论的要求融入到教材中。通过对本教材的学习，既能满足高职高专《机械制图教学基本要求》，又能基本掌握“工业产品类CAD技能一级”应具备的制图理论知识，以满足高职高专在校学生获得“双证”的需求。

(2) “机械制图与计算机绘图多媒体课件”专门为任课教师而设计，由机械工业出版社免费提供给任课教师使用。课件中的内容、顺序与纸质教材无缝对接，将平面上的“死图”变成立体的“活图”。课件的优点是实现人机互动，完全可以替代教学模型和挂图，彻底摒弃黑板、粉笔等旧的教学模式，提高讲课效率和教学效果。凡选用本书作为教材的教师均可登录机械工业出版社教材服务网 [www.cmpedu.com](http://www.cmpedu.com) 免费下载。如有问题请致信 [ymq010@163.com](mailto:ymq010@163.com)，或致电010-88379735联系营销人员。

(3) 制图教材以“图”为主。本套教材的插图全部用计算机绘制完成，以确保图例正确、清晰，使人一目了然。同时，根据编者的教学体会，对重点、难点等内容，进行必要的图示或文字说明，并采用套红的方式绘制、双色印刷。

(4) 密切跟踪制图国家标准和行业标准的变动情况，删除了不符合新标准的内容。无论是正文还是插图，全部按新国家标准进行编写、绘制，以适应新的需求。

参加教材编写的有：胡建生(编写绪论,第一、二、三、四章及附录)、刘爽(编写第五、六章)、边秀娟(编写第七、八章)、汪正俊(编写第九、十章)。全书由胡建生统稿。

本书由李卫民教授主审，参加审稿的有史彦敏、杜文杰、范梅梅、陈清胜、王亮。参加审稿的各位老师对书稿进行了认真、细致的审查，提出了许多宝贵意见和修改建议，在此表示衷心感谢。

由于我们的水平所限，书中难免仍有错漏之处，欢迎广大读者特别是任课教师提出批评意见和建议，并及时反馈给我们(E-mail:[hjs0416@163.com](mailto:hjs0416@163.com))。

编　者

2012年7月

# 目 录

<b>前言</b>	1
<b>绪论</b>	1
<b>第一章 制图的基本知识和技能</b>	2
第一节 制图国家标准简介	2
第二节 尺寸注法	8
第三节 几何作图	12
第四节 平面图形分析及作图	20
<b>第二章 投影基础</b>	23
第一节 投影法和视图的基本概念	23
第二节 三视图的形成及其对应关系	25
第三节 几何体的投影	28
第四节 几何体的尺寸注法	41
<b>第三章 组合体</b>	43
第一节 组合体的形体分析	43
第二节 组合体三视图的画法	49
第三节 组合体的尺寸注法	52
第四节 看组合体视图的方法	55
<b>第四章 轴测图</b>	66
第一节 轴测图的基本知识	66
第二节 正等轴测图	67
第三节 斜二等轴测图简介	74
<b>第五章 物体的表达方法</b>	78
第一节 视图	78
第二节 剖视图	81
第三节 断面图	94
第四节 局部放大图和简化画法	96
<b>第六章 螺纹、齿轮及常用的标准件</b>	100
第一节 螺纹	100
第二节 螺纹紧固件	106
第三节 齿轮	109
第四节 键联结和销联接	114
第五节 滚动轴承	116
<b>第六节 圆柱螺旋弹簧</b>	119
<b>第七章 零件图</b>	121
第一节 零件图的作用和内容	121
第二节 典型零件的表达方法	122
第三节 零件图的尺寸标注	126
第四节 零件图上技术要求的注写	130
第五节 零件上常见的工艺结构	140
第六节 零件测绘	143
第七节 读零件图	147
<b>第八章 装配图</b>	151
第一节 装配图的表达方法	151
第二节 装配图的尺寸标注、技术要求及零 件编号	154
第三节 装配结构简介	155
第四节 装配体测绘	157
第五节 读装配图和拆画零件图	162
<b>第九章 计算机绘图基本操作</b>	169
第一节 CAXA 电子图板的界面	169
第二节 CAXA 电子图板的基本操作	172
第三节 显示控制	182
第四节 常用的文件操作	183
第五节 简单图形的绘制	186
第六节 抄画平面图形并标注尺寸	192
<b>第十章 计算机绘图实例</b>	201
第一节 补画视图	201
第二节 零件图的绘制	210
第三节 装配图的绘制	230
<b>附录</b>	236
附录 A 螺纹	236
附录 B 常用的标准件	237
附录 C 极限与配合	244
<b>参考文献</b>	251

春·融  
良·平·2015

# 第1章 素描基础与图样表达

## 绪论

本章主要介绍制图的基本知识，包括制图的基本概念、基本原理和方法，以及国家标准。通过本章的学习，使读者初步掌握制图的基本技能，为后续课程的学习打下坚实的基础。

### 一、图样及其在生产中的作用

根据投影原理、制图标准或有关规定，表示工程对象并有必要技术说明的图，称为图样。

图样与文字、语言一样，是人类表达和交流技术思想的重要工具。在现代生产中，无论是机器设备的设计、制造、安装，还是房屋的建造，都要根据图样进行。图样被喻为工程界的共同语言，所有工程技术人员和技术工人都必须学习和掌握这门语言。

“机械制图”是理工科高职高专院校一门必修的技术基础课。“机械制图”是研究机械图样的绘制和识读规律与方法的一门学科，培养学生的空间思维能力。随着科学技术的飞速发展，计算机绘图已在工程技术领域得到普及。对于高职高专工科在校生来说，计算机绘图是必须学习和掌握的一种技能，是学习后续课程和参加工程实践不可缺少的基础。

### 二、本课程的主要任务

本课程的主要任务，是培养学生具有读图和画图的能力，掌握计算机绘图技能。通过本门课程的学习，应基本掌握“工业产品类 CAD 技能一级”对职业技能及相关知识的要求，具备通过“工业产品类 CAD 技能一级”技能鉴定的水平，以提高个人的职业能力。

- 1) 掌握正投影法的基本原理及其应用，培养空间想象能力和思维能力。
- 2) 培养学生具有识读和绘制机械图样的基本能力。
- 3) 学习制图国家标准及其他有关规定，初步具有查阅标准和技术资料的能力。
- 4) 基本掌握计算机绘图的基本知识和技能。
- 5) 培养认真负责的工作态度和一丝不苟的工作作风。

### 三、学习本课程的注意事项

本课程是一门既有理论又注重实践的课程，学习时应注意以下几点：

- 1) 在听课和复习过程中，要重点掌握正投影法的基本理论和基本方法，学习时不能死记硬背。通过循序渐进的练习，不断地提高空间思维能力和表达能力。
- 2) 本课程的特点是实践性较强。只有通过大量的实践，才能不断提高看图与画图的能力，掌握计算机绘图的技巧。
- 3) 机械制图的主要内容需要通过一系列的看图与画图实践才能掌握，因此及时完成规定的练习和作业，是学好本课程的重要环节。
- 4) 在上机操作过程中，要熟记一些常用的命令和快捷键，将鼠标与键盘操作结合起来，不断提高绘图速度。注意比较不同的方法，逐步掌握用计算机快速绘图的技巧。
- 5) 要严格遵守制图国家标准，对常用的标准应该牢记并能熟练地运用。

# 第一章 制图的基本知识和技能

机械图样是表达技术人员的设计意图、交流技术思想、组织和指导生产的重要工具，是现代工业生产中必不可少的技术文件。因此，在设计、绘制和阅读机械图样时，必须严格遵守制图国家标准的各项规定。

## 第一节 制图国家标准简介

为了便于管理和交流，国家质量监督检验检疫总局发布了《技术制图》和《机械制图》等一系列国家标准，对图样的内容、格式、表达方法等都作了统一规定。《技术制图》国家标准是一项基础技术标准，在内容上具有统一性和通用性，它涵盖了机械、电气、建筑等行业，在制图标准体系中处于最高层次。《机械制图》国家标准是机械专业制图标准。它们是图样的绘制与使用的准绳，工程技术人员必须严格遵守其有关规定。

在标准代号 GB/T 4457.4—2002 中，“GB/T”为推荐性国家标准代号，一般简称“国标”。G 是“国家”一词汉语拼音的第一个字母，B 是“标准”一词汉语拼音的第一个字母，T 是“推”字汉语拼音的第一个字母。“4457.4”表示该标准的编号，“2002”表示该标准被批准的年号(标注时可省略)。

提示：国家标准规定，机械图样中的尺寸以毫米为单位时，不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位，则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米，均未标出。

### 一、图纸幅面及格式(GB/T 14689—2008)

#### 1. 图纸幅面

图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成，即 A0 ~ A4。绘制机械图样时，应在表 1-1 中所规定的五种基本幅面中选取。

表 1-1 图纸的基本幅面(摘自 GB/T 14689—2008) (单位:mm)

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
$B \times L$ (短边×长边)	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
e(无装订边的留边宽度)	20			10	
c(有装订边的留边宽度)		10			5
a(装订边的宽度)			25		

幅面代号的几何含义，实际上就是表示对 0 号幅面的裁切次数。如 A1 中的“1”，表示将全张纸(A0 幅面)长边对折、裁切一次所得的幅面，如图 1-1b 所示；A4 中的“4”，表示将全张纸长边对折、裁切四次所得的幅面，如图 1-1e 所示。

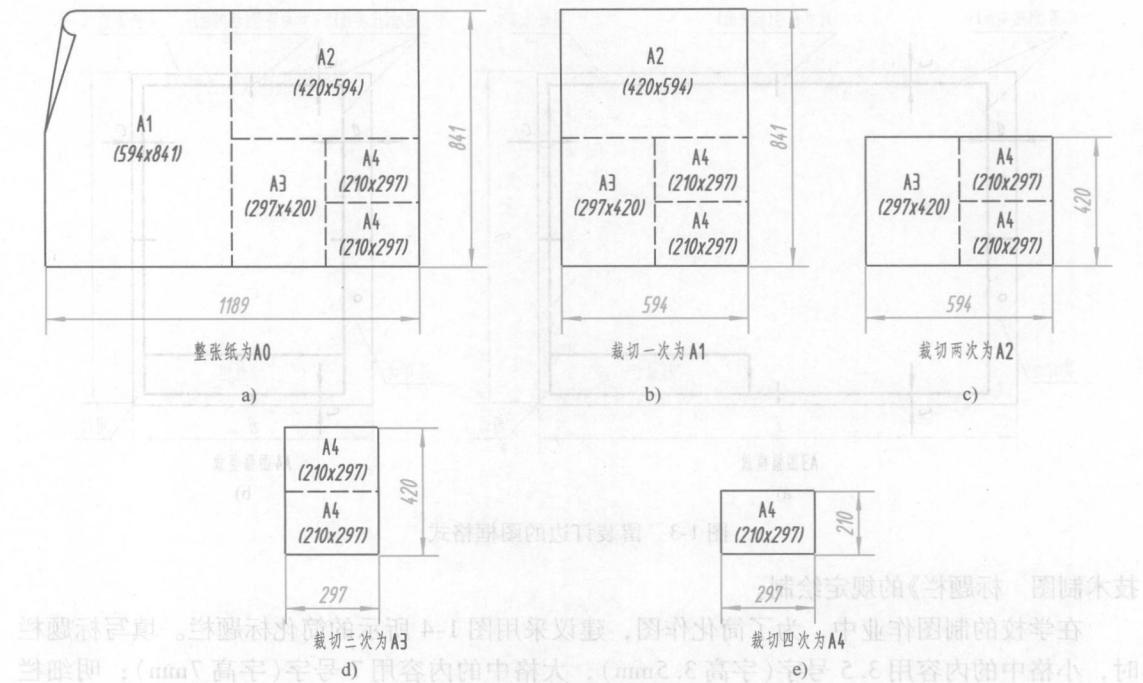


图 1-1 基本幅面的尺寸关系

## 2. 图框格式

在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为不留装订边和留装订边两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。优先采用不留装订边的格式。

不留装订边的图纸，其图框格式如图 1-2 所示。留有装订边的图纸，其图框格式如图 1-3 所示。基本幅面的图框及留边宽度  $a$ 、 $e$ 、 $c$  等，按表 1-1 中的规定绘制。

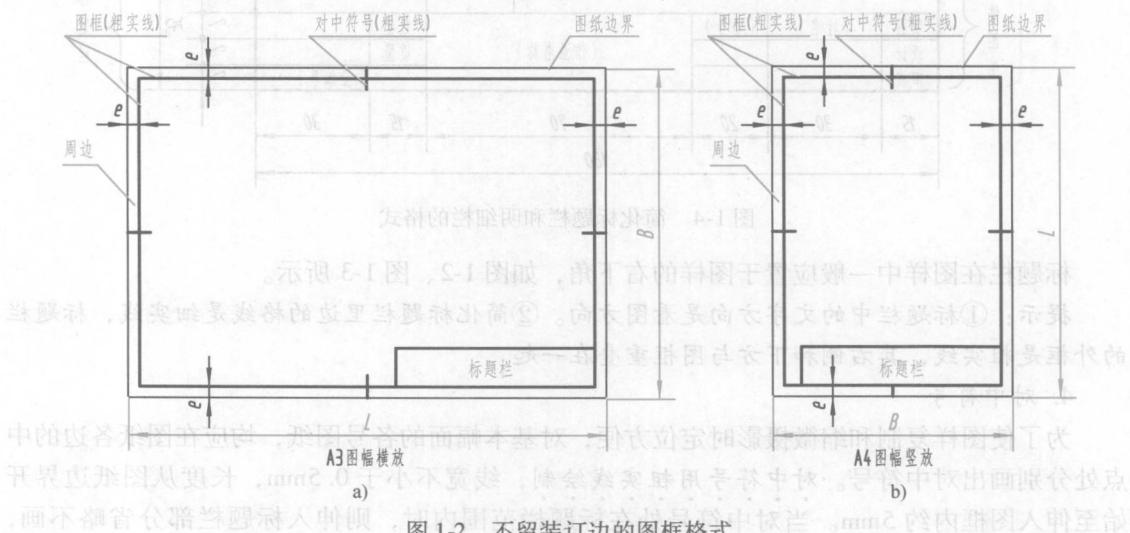


图 1-2 不留装订边的图框格式

## 3. 标题栏及方位

在机械图样中必须画出标题栏。标题栏的内容、格式和尺寸，应按《GB/T 10609.1—2008

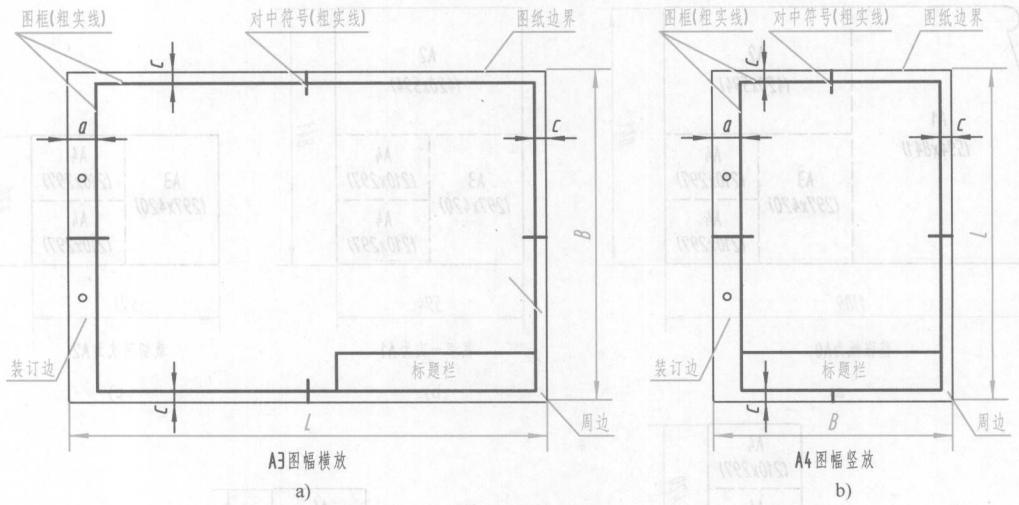


图 1-3 留装订边的图框格式

技术制图《标题栏》的规定绘制。

在学校的制图作业中,为了简化作图,建议采用图 1-4 所示的简化标题栏。填写标题栏时,小格中的内容用 3.5 号字(字高 3.5mm),大格中的内容用 7 号字(字高 7mm);明细栏项目栏中的文字用 7 号字,表中的内容用 3.5 号字。

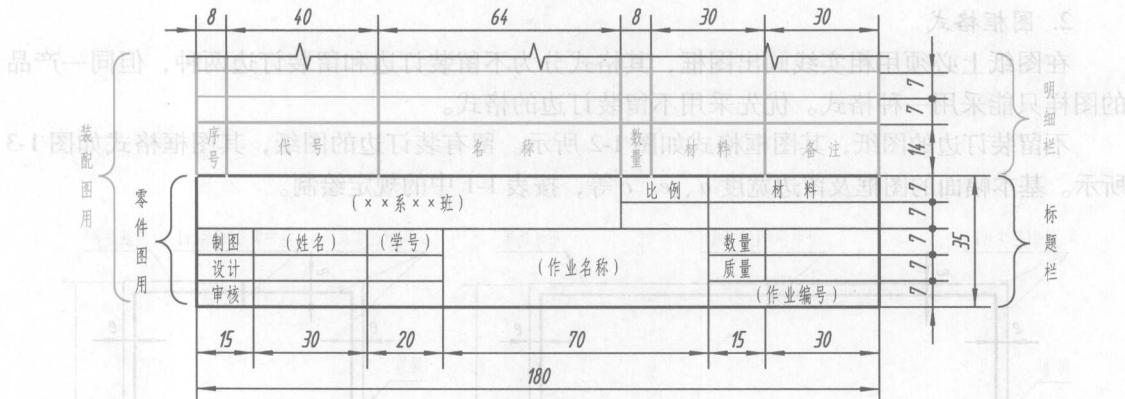


图 1-4 简化标题栏和明细栏的格式

标题栏在图样中一般应置于图样的右下角,如图 1-2、图 1-3 所示。

提示:①标题栏中的文字方向是看图方向。②简化标题栏里边的格线是细实线,标题栏的外框是粗实线,其右侧和下方与图框重叠在一起。

#### 4. 对中符号

为了使图样复制和缩微摄影时定位方便,对基本幅面的各号图纸,均应在图纸各边的中点处分别画出对中符号。对中符号用粗实线绘制,线宽不小于 0.5mm,长度从图纸边界开始至伸入图框内约 5mm。当对中符号处在标题栏范围内时,则伸入标题栏部分省略不画,如图 1-2、图 1-3 所示。

## 二、比例(GB/T 14690—1993)

图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比，称为比例。简单说来，就是“图:物”。

绘制图样时，应由表 1-2 “优先选择系列” 中选取适当的绘图比例。必要时，也允许从表 1-2 “允许选择系列” 中选取。

表 1-2 比例系列(摘自 GB/T 14690—1993)

种 类	定 义	优先选择系列	允许选择系列
原值比例	比值为 1 的比例	1:1	—
放大比例	比值大于 1 的比例	5:1 2:1 $5 \times 10^n:1$ $2 \times 10^n:1$ $1 \times 10^n:1$	4:1 2.5:1 $4 \times 10^n:1$ $2.5 \times 10^n:1$
缩小比例	比值小于 1 的比例	1:2 1:5 1:10 $1:2 \times 10^n$ $1:5 \times 10^n$ $1:1 \times 10^n$	1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 $1:1.5 \times 10^n$ $1:2.5 \times 10^n$ $1:3 \times 10^n$ $1:4 \times 10^n$ $1:6 \times 10^n$

注：n 为正整数。

为了从图样上直接反映出实物的大小，绘图时应尽量采用原值比例。因各种实物的大小与结构千差万别，绘图时，应根据实际需要选取放大比例或缩小比例。绘图比例一般应在标题栏中的“比例”一栏内填写。

图样中所标注的尺寸数值必须是实物的实际大小，与绘制图形所采用的比例无关，如图 1-5 所示。

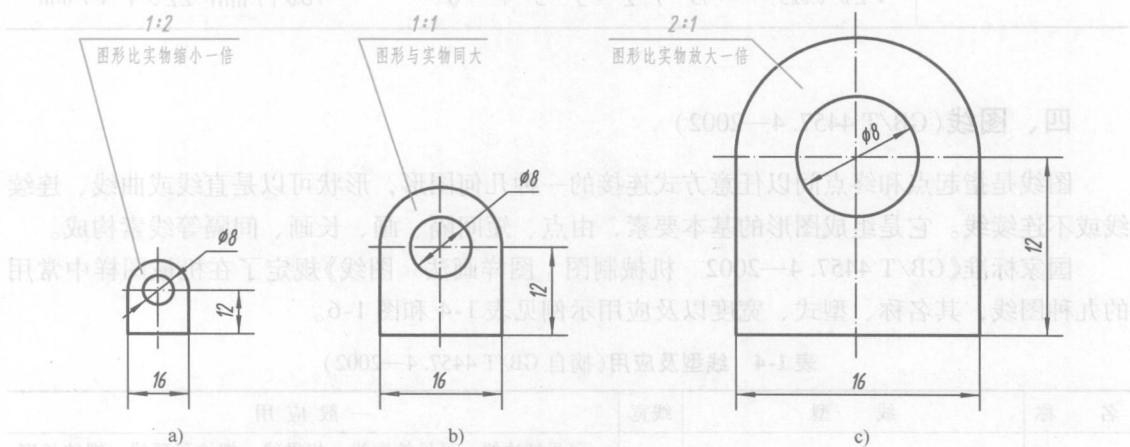


图 1-5 图形比例与尺寸数字

## 三、字体(GB/T 14691—1993)

在图样上除了要用图形来表达零件的结构形状外，还必须用数字及文字等来说明它的大小和技术要求等其他内容。

1) 字体高度代表字体的号数，用 h 表示。字体高度的公称尺寸系列为：1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20。如需要书写更大的字，其字体高度应按  $\sqrt{2}$  的比率递增。

2) 汉字应写成长仿宋体字，并应采用国家正式公布的简化字。汉字的高度 $h$ 应不小于3.5mm，字宽 $= h/\sqrt{2}$ 。

3) 字母和数字分A型和B型。A型字体的笔画宽度 $d = h/14$ ，B型字体的笔画宽度 $d = h/10$ 。在同一张图样上，只允许选用一种型式的字体。

4) 字母和数字可写成斜体和正体。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成 $75^\circ$ 。

汉字、数字和字母的字体示例如表1-3所示。

表1-3 汉字、数字和字母的字体示例

字 体		示 例
长仿宋体	5号	学好机械制图，培养和发展空间想象能力
汉字	3.5号	计算机绘图是工程技术人员必须具备的绘图技能
拉丁字母	大写斜体	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	小写斜体	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
阿拉伯数字	斜体	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
字体应用示例	正体	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		10JS5( $\pm 0.003$ ) M24-6h R8 10 <sup>3</sup> S <sup>1</sup> 5% D <sub>1</sub> T <sub>d</sub> 380kPa m/kg $\varnothing 20^{+0.010}_{-0.023}$ $\varnothing 25^{H6}_{f5}$ 1:2 $\frac{3}{5}$ A 5:1 Ra 6.3 460r/min 220V 1/mm

#### 四、图线(GB/T 4457.4—2002)

图线是指起点和终点间以任意方式连接的一种几何图形，形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。它是组成图形的基本要素，由点、短间隔、画、长画、间隔等线条构成。

国家标准《GB/T 4457.4—2002 机械制图 图样画法 图线》规定了在机械图样中常用的九种图线，其名称、型式、宽度以及应用示例见表1-4和图1-6。

表1-4 线型及应用(摘自GB/T 4457.4—2002)

名 称	线 型	线 宽	一 般 应 用
粗实线		$d$	可见棱边线、可见轮廓线、相贯线、螺纹牙顶线、螺纹长度终止线、齿顶圆(线)、表格图和流程图中的主要表示线、系统结构线(金属结构工程)、模样分型线、剖切符号用线
细实线		$d/2$	过渡线、尺寸线、尺寸界线、指引线和基准线、剖面线、重合断面的轮廓线、短中心线、螺纹牙底线、尺寸线的起止线、表示平面的对角线、零件成形前的弯折线、范围线及分界线、重复要素表示线、锥形结构的基面位置线、叠片结构位置线、辅助线、不连续同一表面连线、成规律分布的相同要素连线、投射线、网格线

(续)

名 称	线 型 表	线 宽	一 般 应 用
细虚线		$d/2$	不可见棱边线、不可见轮廓线
细点画线		$d/2$	轴线、对称中心线、分度圆(线)、孔系分布的中心线、剖切线
波浪线		$d/2$	
双折线		$d/2$	断裂处边界线、视图与剖视图的分界线
粗虚线		$d$	允许表面处理的表示线
粗点画线		$d$	限定范围表示线
细双点画线		$d/2$	相邻辅助零件的轮廓线、可动零件的极限位置的轮廓线、重心线、成形前轮廓线、剖切面前的结构轮廓线、轨迹线、毛坯图中制成品的轮廓线、特定区域线、延伸公差带表示线、工艺用结构的轮廓线、中断线

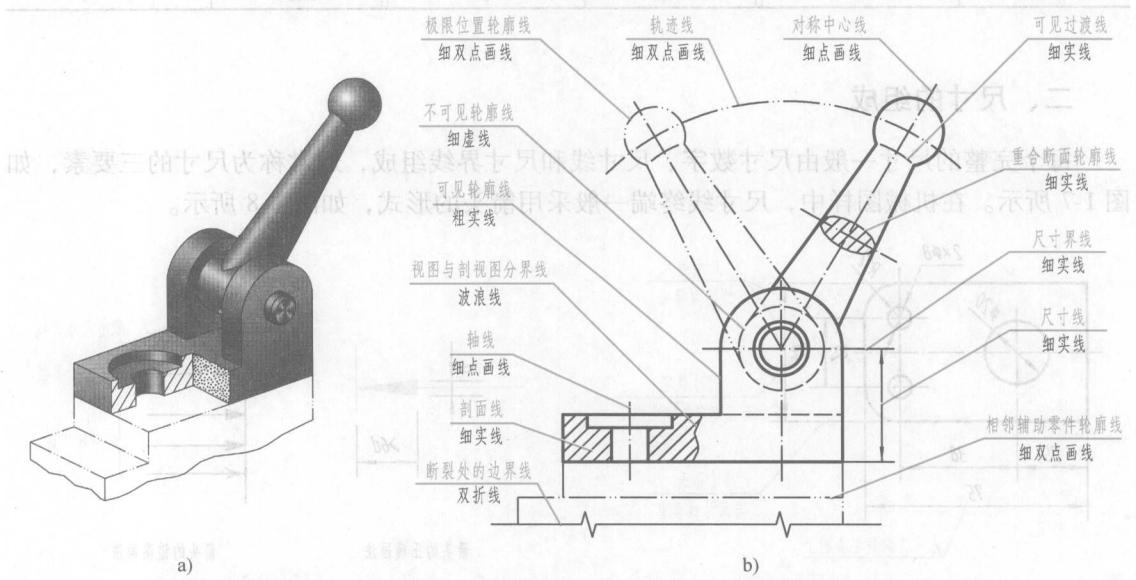


图 1-6 图线的应用示例

在机械图样中采用粗、细两种线宽，它们之间的比例为2:1。当粗实线(粗虚线、粗点画线)的图线宽度为0.7mm时，细实线(波浪线、双折线、细虚线、细点画线、细双点画线)的图线宽度为0.35mm。

在同一图样中，同类图线的宽度应基本一致。细(粗)虚线、细(粗)点画线及细双点画线的线段长度和间隔应各自大致相等。

(续)

## 第二章 尺寸注法

在机械图样中，图形只能表达机件的结构形状，若要表达它的大小，则必须在图形上标注尺寸。尺寸是加工制造机件的主要依据，也是图样中指令性最强的部分。如果尺寸注法错误、不完整或不合理，将给机械加工带来困难，甚至生产出废品而造成经济损失。

### 一、标注尺寸的基本规则(GB/T 4458.4—2003、GB/T 16675.2—1996)

- 1) 零件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形大小及绘图的准确度无关。
- 2) 图样中所标注的尺寸，为该图样所示零件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
- 3) 零件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
- 4) 标注尺寸时，应尽可能使用符号或缩写词。常用的符号和缩写词见表 1-5。

表 1-5 常用的符号和缩写词(摘自 GB/T 4458.4—2003)

名称	符号和缩写词	名称	符号和缩写词	名称	符号和缩写词
直径	$\phi$	厚度	$t$	沉孔或锪平	
半径	$R$	正方形		埋头孔	
球直径	$S\phi$	45°倒角	$C$	均布	EQS
球半径	$SR$	深度		弧长	

### 二、尺寸的组成

每个完整的尺寸一般由尺寸数字、尺寸线和尺寸界线组成，通常称为尺寸的三要素，如图 1-7 所示。在机械图样中，尺寸线终端一般采用箭头的形式，如图 1-8 所示。

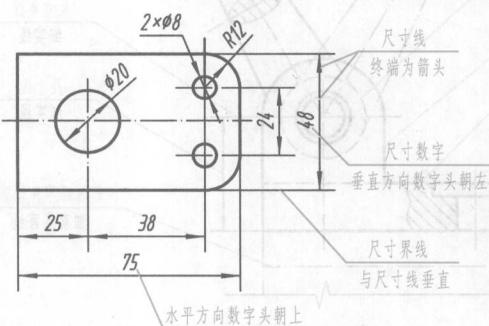


图 1-7 尺寸的标注示例

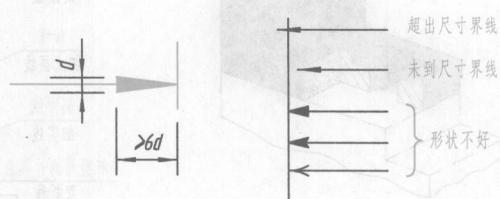


图 1-8 箭头的形式和画法

#### 1. 尺寸数字

尺寸数字表示尺寸度量的大小。线性尺寸的尺寸数字，一般注在尺寸线的上方，如图 1-9a 所示。也允许填写在尺寸线的中断处，如图 1-9b 所示。

线性尺寸的数字方向，一般应按图 1-9c 所示的方向注写，即水平方向字头朝上，竖直方向字头朝左，倾斜方向字头保持朝上的趋势，并尽量避免在图 1-9c 所示 30°范围内标注尺寸。当无法避免时，可按图 1-9d 的形式标注。

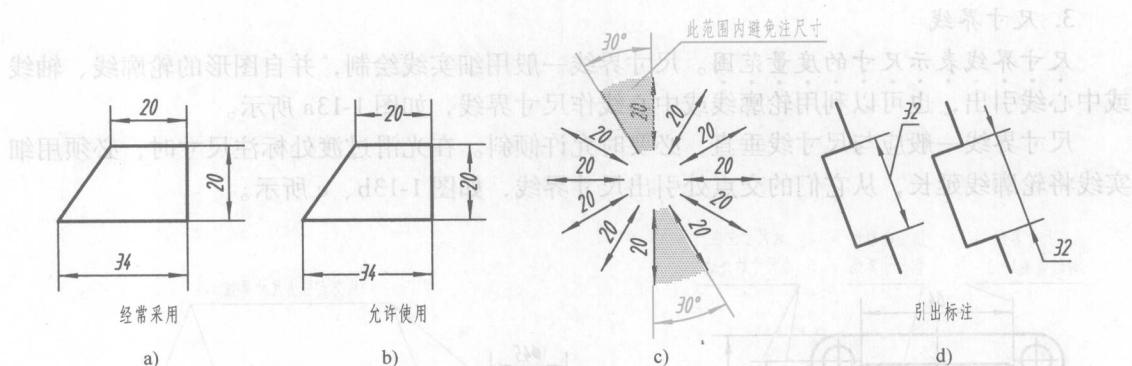


图 1-9 线性尺寸的注写

尺寸数字不可被任何图线所通过，当不可避免时，图线必须断开，如图 1-10 所示。

标注角度的数字，一律水平方向填写，角度的尺寸界线必须沿径向引出。角度的数字一般应写在尺寸线的中断处，如图 1-11a 所示。必要时，允许写在尺寸线的外面或引出标注，如图 1-11b 所示。


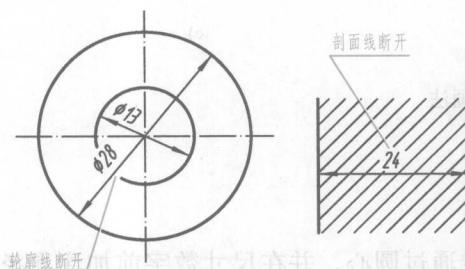


图 1-10 尺寸数字不可被任何图线所通过

图 1-11 角度尺寸的注写

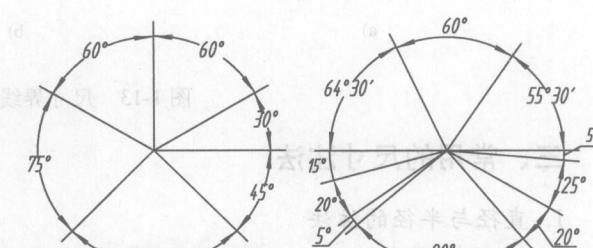

## 2. 尺寸线

尺寸线表示尺寸度量的方向。尺寸线必须用细实线单独画出，不能用其他图线代替，也不得与其他图线重合或画在其延长线上。标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行，如图 1-12a 所示。

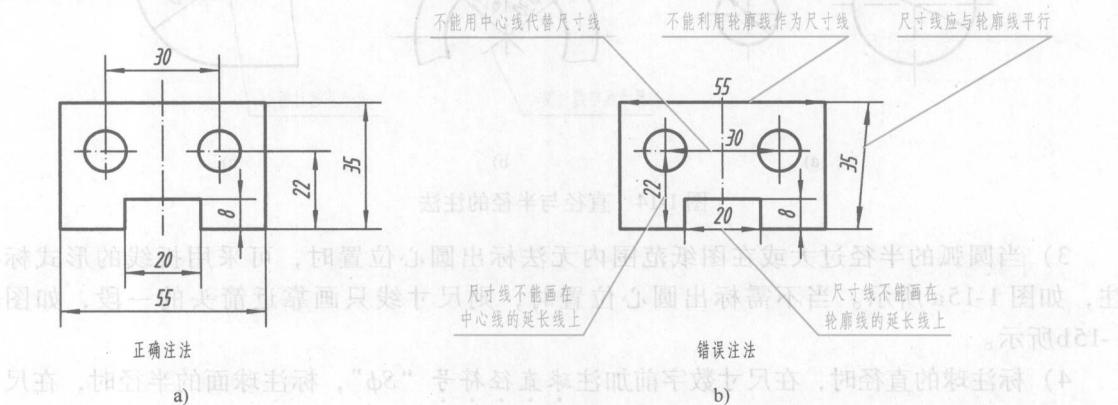


图 1-12 尺寸线的画法

### 3. 尺寸界线

尺寸界线表示尺寸的度量范围。尺寸界线一般用细实线绘制，并自图形的轮廓线、轴线或中心线引出，也可以利用轮廓线或中心线作尺寸界线，如图 1-13a 所示。

尺寸界线一般应与尺寸线垂直，必要时允许倾斜。在光滑过渡处标注尺寸时，必须用细实线将轮廓线延长，从它们的交点处引出尺寸界线，如图 1-13b、c 所示。

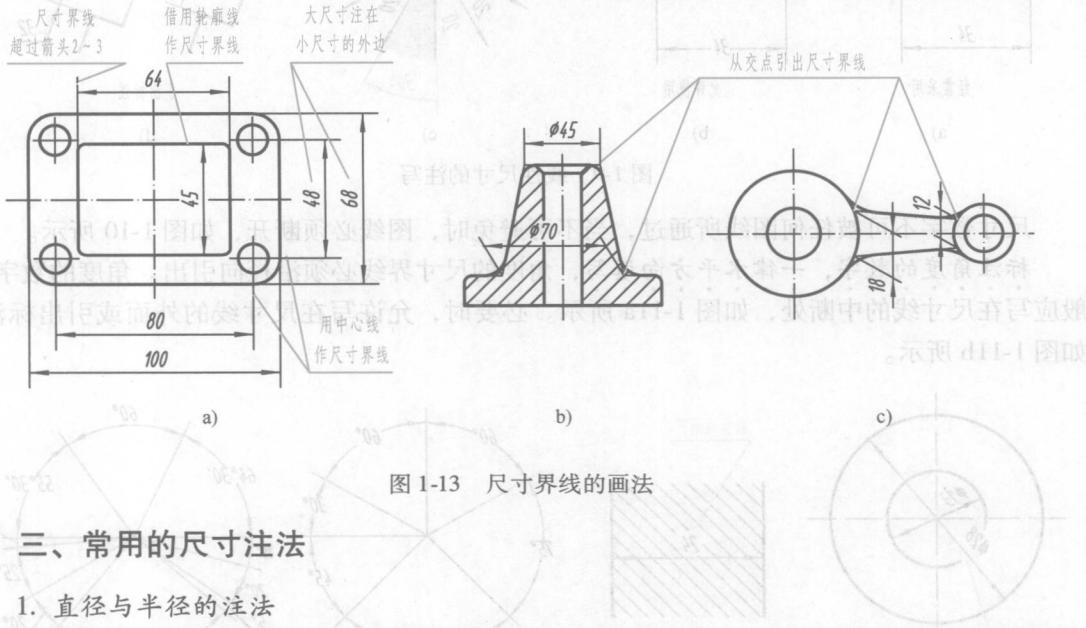


图 1-13 尺寸界线的画法

## 三、常用的尺寸注法

### 1. 直径与半径的注法

1) 标注圆的直径时，以圆周为尺寸界线，尺寸线通过圆心，并在尺寸数字前加注直径符号“ $\phi$ ”，如图 1-14a 所示。标注大于半圆的圆弧直径，其尺寸线应画至略超过圆心，只在尺寸线一端画箭头指向圆弧，如图 1-14b 所示。

2) 标注小于或等于半圆的圆弧半径时，尺寸线应自圆心出发引向圆弧，只画一个箭头，并在尺寸数字前加注半径符号“ $R$ ”，如图 1-14c 所示。



图 1-14 直径与半径的注法

3) 当圆弧的半径过大或在图纸范围内无法标出圆心位置时，可采用折线的形式标注，如图 1-15a 所示。当不需标出圆心位置时，则尺寸线只画靠近箭头的一段，如图 1-15b 所示。

4) 标注球的直径时，在尺寸数字前加注球直径符号“ $S\phi$ ”，标注球面的半径时，在尺寸数字前加注球半径符号“ $SR$ ”，如图 1-15c 所示。

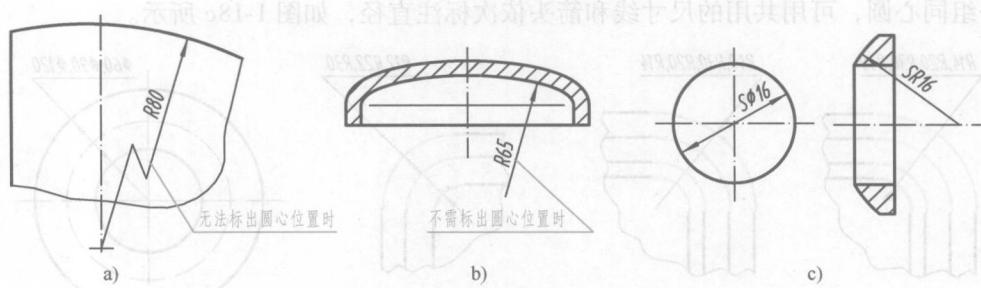


图 1-15 大圆弧和球面的注法

## 2. 小尺寸的注法

标注一连串的小尺寸时，可用小圆点代替箭头，但最外两端箭头仍应画出。当直径或半径尺寸较小时，箭头和数字都可以布置在外面，如图 1-16 所示。

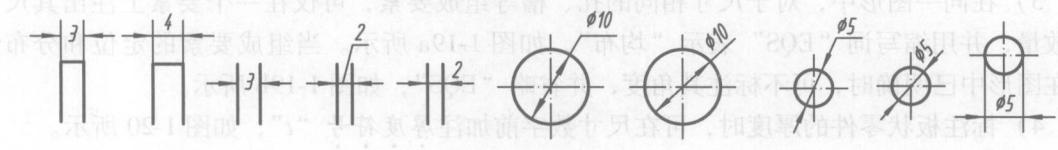


图 1-16 小尺寸的注法

## 四、简化注法

国家标准《GB/T 16675.2—1996 技术制图 简化表示法 第2部分：尺寸注法》规定了尺寸的简化注法，摘录如下。

1) 标注尺寸时，可使用单边箭头，也可采用带箭头的指引线，还可采用不带箭头的指引线，如图 1-17 所示。

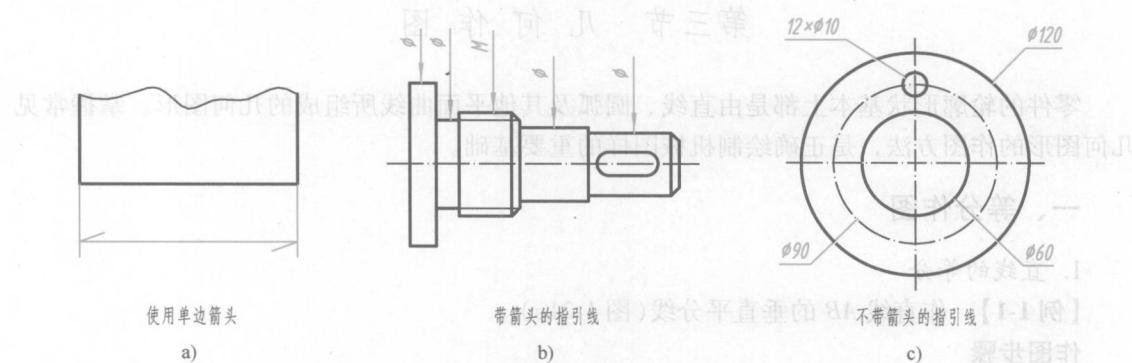


图 1-17 尺寸的简化注法(一)

2) 一组同心圆弧，可用共用的尺寸线和箭头依次标注半径，如图 1-18a 所示。圆心位于一条直线上的多个不同心的圆弧，可用共用的尺寸线和箭头依次标注半径，如图 1-18b 所

示。一组同心圆，可用共用的尺寸线和箭头依次标注直径，如图 1-18c 所示。

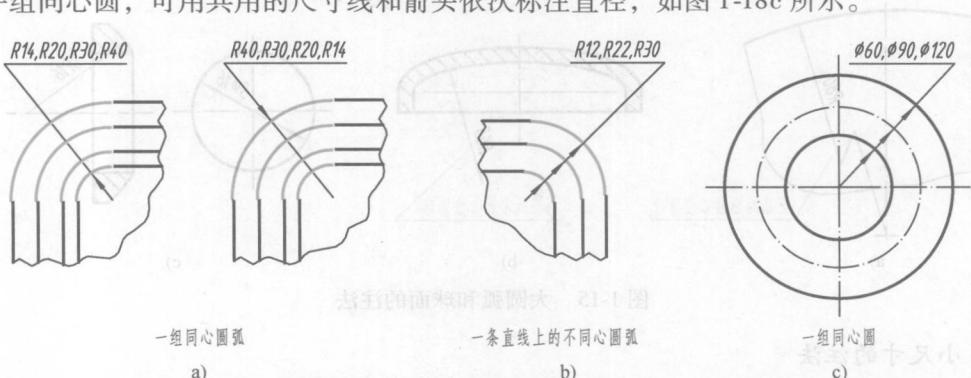


图 1-18 尺寸的简化注法(二)

3) 在同一图形中，对于尺寸相同的孔、槽等组成要素，可仅在一个要素上注出其尺寸和数量，并用缩写词“EQS”表示“均布”，如图 1-19a 所示。当组成要素的定位和分布情况在图形中已明确时，可不标注其角度，并省略“EQS”，如图 1-19b 所示。

4) 标注板状零件的厚度时，可在尺寸数字前加注厚度符号“ $t$ ”，如图 1-20 所示。

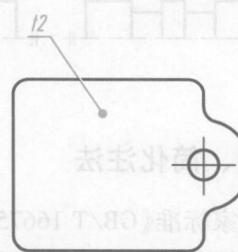
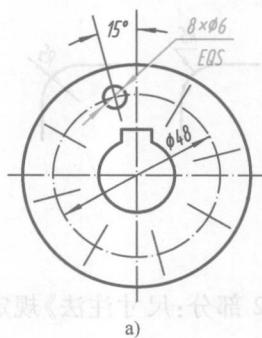


图 1-19 尺寸的简化注法(三) 图 1-20 板状零件的简化注法

### 第三节 几何作图

零件的轮廓形状基本上都是由直线、圆弧及其他平面曲线所组成的几何图形。掌握常见几何图形的作图方法，是正确绘制机械图样的重要基础。

#### 一、等分作图

##### 1. 直线的等分

**【例 1-1】** 作直线 AB 的垂直平分线(图 1-21a)。

作图步骤

① 以直线的端点 A、B 为圆心，取  $R\left(R > \frac{AB}{2}\right)$  为半径，画两圆弧相交于 M 和 N，如图 1-21b、c 所示。