



普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）

# 机械制图与CAD

■ 李高建 李 轩 主编



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）

# 机械制图与CAD

---

主 编 李高建 李 轩  
编 写 刘文玲 赵菲菲  
主 审 山 纶

## 内 容 提 要

本书为普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）。

本书改变了传统的机械制图和 AutoCAD 分离教学的模式，将项目教学法引入实际教学过程中，在讲授制图理论知识的同时，穿插对 AutoCAD 软件的讲解，丰富了机械制图的教学内容，让计算机绘图和经典的机械制图内容有机地融为一体，使教与学变得更直观、更简洁。

本书针对高职高专教学的要求，根据学生的特点，注重理论联系实际，对实用性不大的内容进行了删减，增加了具有实用价值的内容，对实践教学具有指导性和可操作性。全书共分四个学习项目，包括平面图形吊钩的绘制、组合体轴承座三视图的绘制、零件图与装配图的绘制和零部件测绘。

本书可作为高职高专院校公共基础课程“机械 CAD 制图”、“工程 CAD 制图”的教材，也可供相关工程技术人员学习参考。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

机械制图与 CAD / 李高建, 李轩主编. —北京: 中国电力出版社, 2011.7

普通高等教育“十二五”规划教材. 高职高专教育

ISBN 978-7-5123-1982-0

I . ①机… II . ①李… ②李… III . ①机械制图—高等职业教育—教材②机械制图：计算机制图—高等职业教育—教材 IV . ①TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 156999 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

航远印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

\*

2011 年 11 月第一版 2011 年 11 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 15 印张 363 千字

定价 26.50 元

## 敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

# 前 言

为了适应高等职业教育的发展，我们在多年来课程改革实践的基础上，编写了机械制图课程项目式教学教材，旨在以就业为导向，培养学生的实际运用能力，以达到学以致用的目的。

本书包括平面图形吊钩的绘制、组合体轴承座三视图的绘制、零件图与装配图的绘制和零部件测绘四个项目，并将 AutoCAD 2007 的学习贯穿到每个任务中，使制图理论教学和 CAD 的实践操作结合到一起，提高了学生的动手能力，满足了高等职业教育培养高级技术型应用人才的需要。

参加本书编写的人员有淄博职业学院李轩、李高建、赵菲菲和刘文玲。具体分工为：项目一由李轩编写，项目二由李高建编写，项目三由赵菲菲编写，项目四由刘文玲编写，李轩负责统稿和定稿。黑龙江农业工程职业学院山颖教授对本书进行了认真的审阅，并提出了宝贵的意见。在本书编写过程中还得到了我院马飞、张德迪等同行专家的大力支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，书中难免存在不足和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编 者  
2011 年 9 月

# 目 录

## 前言

<b>学习项目一 平面图形吊钩的绘制</b>	1
任务一 国家制图标准的基本规定	1
任务二 常用绘图工具的使用及几何作图	16
任务三 平面图形的尺寸分析及画法	22
任务四 应用 AutoCAD 2007 绘制平面图形	24
<b>学习项目二 组合体轴承座三视图的绘制</b>	51
任务一 点、直线和平面的投影	52
任务二 立体的投影	72
任务三 组合体视图	94
任务四 轴测图	113
任务五 应用 AutoCAD 2007 绘制组合体三视图	124
<b>学习项目三 零件图与装配图的绘制</b>	143
任务一 机件形状的常用表达方法	144
任务二 标准件及常用件	165
任务三 零件图	179
任务四 装配图	202
任务五 AutoCAD 2007 绘制零件图	210
<b>学习项目四 零部件测绘</b>	224
任务一 零件测绘的基础知识	224
任务二 常用测量工具的使用方法	228
<b>参考文献</b>	232

## 学习项目一 平面图形吊钩的绘制

要绘制出图 1 所示的吊钩，需要掌握国家制图标准的相关规定，熟悉常用绘图工具的使用方法和平面几何作图的相关知识，在此基础上进一步了解平面图形的尺寸组成和绘制方法，并借助 AutoCAD 2007 软件完成平面图形的绘制。

现将任务分解如下：

- ↓ 任务一 国家机械制图标准的基本规定
- ↓ 任务二 常用绘图工具的使用及几何作图
- ↓ 任务三 平面图形的尺寸分析及画法
- ↓ 任务四 应用 AutoCAD 2007 绘制平面图形

相关学习重点如下：

- (1) 国家机械制图标准的基本规定。
- (2) 常用绘图工具的正确使用。
- (3) 平面几何作图。
- (4) 平面图形的分析和作图步骤。
- (5) AutoCAD 2007 的基本操作和常用的绘图、编辑命令。

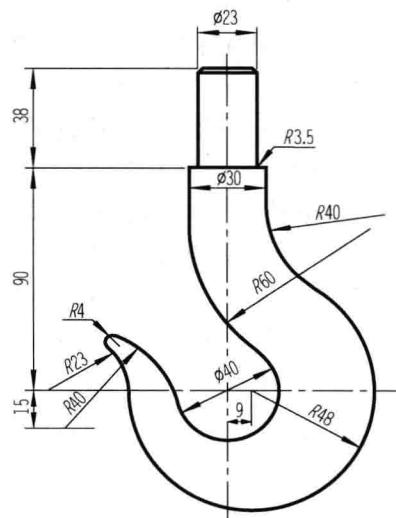


图 1 吊钩

### 任务一 国家制图标准的基本规定



#### 学习要点

- (1) 图纸幅面的选择。
- (2) 比例的选取。
- (3) 文字的书写。
- (4) 图线的绘制。
- (5) 尺寸的标注。



#### 能力目标

- (1) 学会图纸的选择。
- (2) 掌握比例的选取和文字的书写方法。
- (3) 熟练掌握图线的绘制。
- (4) 掌握尺寸标注的方法。

机械制图是机械制造、房屋建筑等工程一个的必须过程。图纸是机械制造、房屋建筑制

造全过程的技术语言，为了便于生产管理、技术管理、技术交流、保证产品的品质，国内及国际上的众多标准组织制定了许多的标准，我国于1959年首次颁布了国家机械制图标准，随着社会经济的发展和对外交流的不断加强，又发布了多次修订的标准。这就要求每一个工程技术人员都必须严格地遵守。

本书主要对标准中有关图纸幅面及格式、比例、字体、图线和尺寸标注的规定作一简单介绍。

### 一、图纸幅面及格式

#### 1. 图纸幅面尺寸

目前我国执行的图纸幅面标准代号为GB/T 14689—2008。其中：

“GB”——国家标准中“国”与“标”的第一个汉语拼音字母的组合。

“T”——“推荐”中推的第一个汉语拼音字母。

“GB/T”——推荐性国家标准。

“14689”——国家标准的编号。

“—”——分隔号。

“2008”——发布该标准的公元年号。

图纸幅面是指图纸宽度与长度组成的图面。绘制图样时，应采用表1-1-1中规定的图纸基本幅面尺寸，尺寸单位为mm。基本幅面代号有A0、A1、A2、A3、A4五种。

**表 1-1-1** 图纸的基本幅面代号及尺寸 (mm)

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
e	20			10	
c		10			5
a			25		

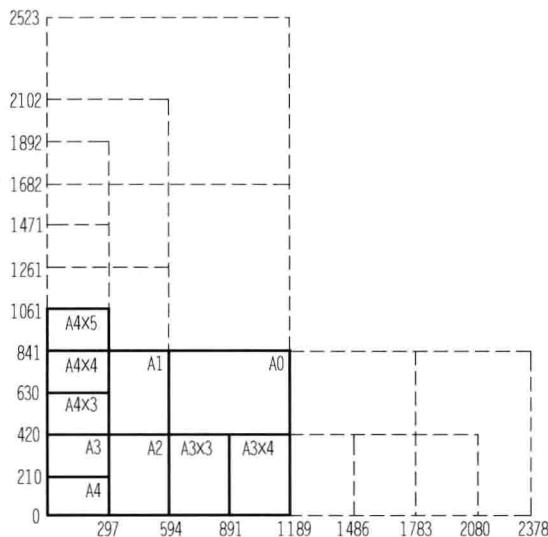


图 1-1-1 图纸加长幅面

栏》中规定的标题栏格式见图1-1-4。

必要时，也可以加长图纸的幅面，但必须按图1-1-1所示的形式加长。其中粗实线所示为第一选择的基本幅面；细实线所示为第二选择的加长幅面；虚线所示为第三选择的加长幅面。

#### 2. 图框格式

在图纸上必须用粗实线画出图框，图样必须绘制在图框内。其格式分为留有装订边和不留装订边两种，而同一种产品的图样只能用一种图框格式，见图1-1-2。

#### 3. 标题栏

每张图纸都必须画出标题栏。标题栏的位置应位于图纸的右下角，其外框线用粗实线绘制，内部格线用细实线绘制，见图1-1-3。

GB/T 10609.1—2008《技术制图 标题

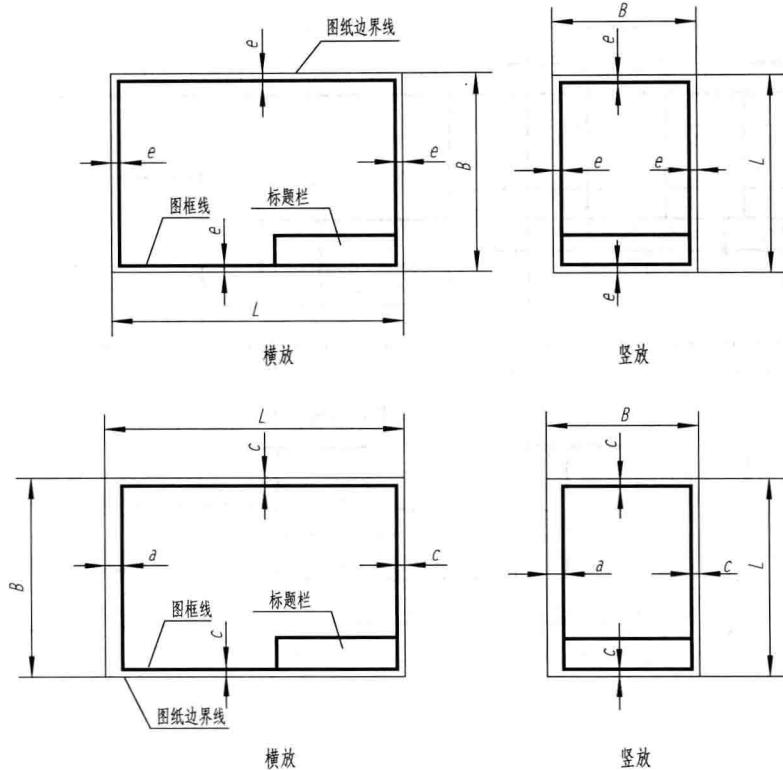


图 1-1-2 图框

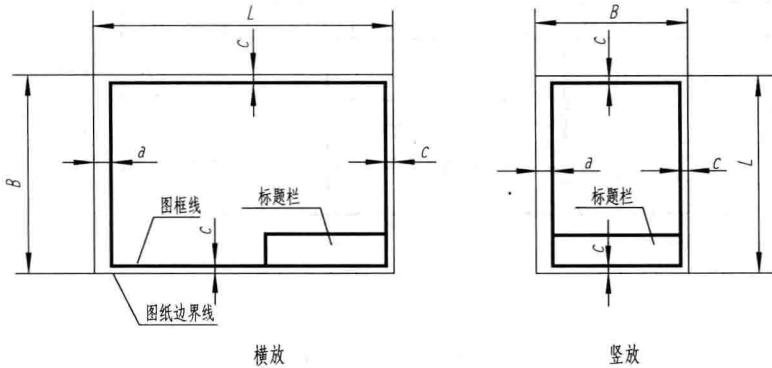


图 1-1-3 标题栏

在一般情况下，看图的方向与看标题栏的方向一致。在学习零件图、装配图之前，一般采用简易标题栏，见图 1-1-5。

## 二、比例

### 1. 比例的定义及比例系列

图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比称为比例。绘制图样时，应尽量采用原值比例。若机件太大或太小需按比例绘制图样时，应由表 1-1-2 规定的第一系列中选取适当比例，必要时允许采用第二系列比例。

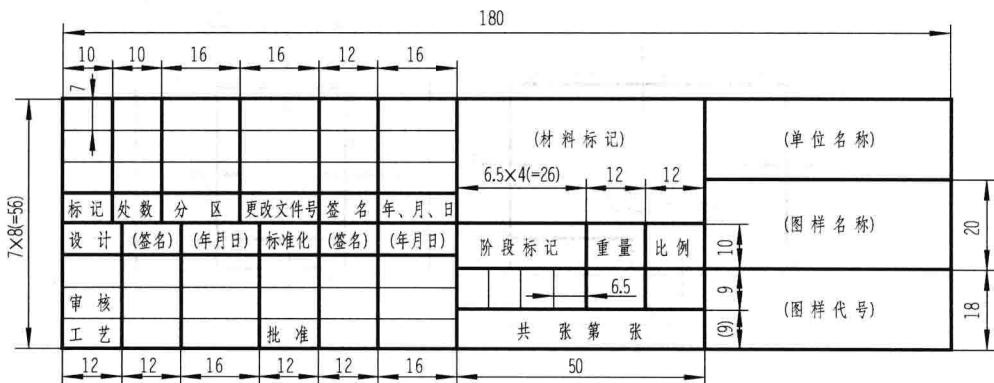


图 1-1-4 国标规定的标题栏

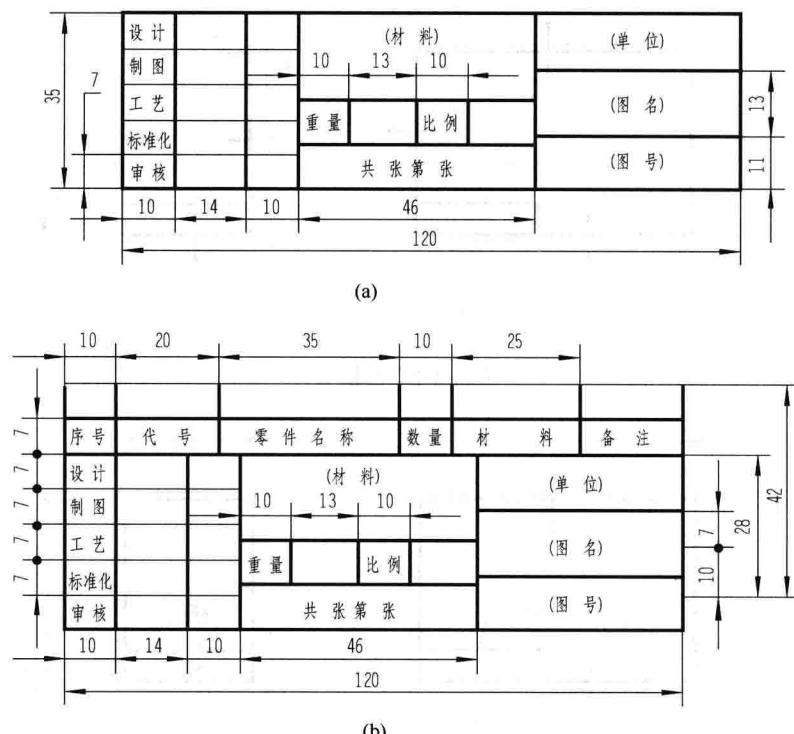


图 1-1-5 简易标题栏

(a) 教学使用的零件图标题栏; (b) 教学使用的装配图标题栏

表 1-1-2

比 例

种 类	比 例					
	第一系列			第二系列		
原值比例	1:1					
缩小比例	1:2 1:5 1:1×10 <sup>n</sup> 1:2×10 <sup>n</sup> 1:5×10 <sup>n</sup>			1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 1:1.5×10 <sup>n</sup> 1:2.5×10 <sup>n</sup> 1:3×10 <sup>n</sup> 1:4×10 <sup>n</sup> 1:6×10 <sup>n</sup>		
放大比例	2:1 5:1 1×10 <sup>n</sup> :1 2×10 <sup>n</sup> :1 5×10 <sup>n</sup> :1			2.5:1 4:1 2.5×10 <sup>n</sup> :1 4×10 <sup>n</sup> :1		

注 n 为正整数。

## 2. 比例的标注方法

比例符号为“：“，表示方法有1:1、1:500、20:1等，一般应标注在标题栏中的比例栏内。无论图形是缩小还是放大画出，在标注尺寸时，都必须标注机件的设计尺寸。具体示例见图1-1-6。

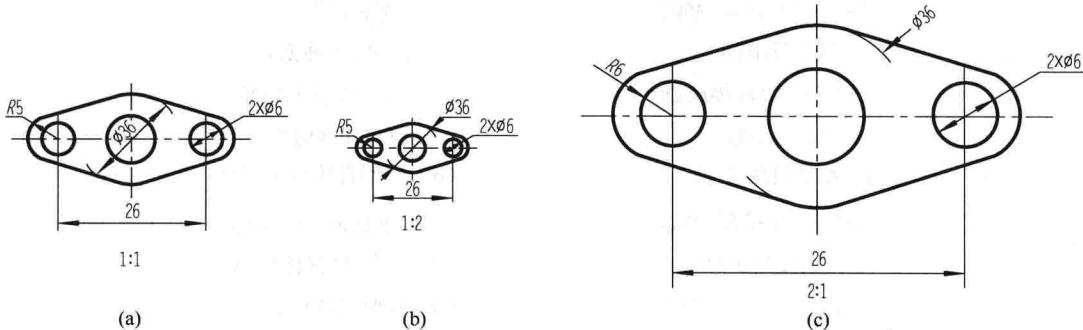


图1-1-6 比例示例

(a) 原值比例; (b) 缩小比例; (c) 放大比例

## 三、字体

图样上除了表达机件形状的图形外，还要用文字和数字说明机件的大小、技术要求和其他内容。在图样中书写字体必须做到字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

### 1. 字体高度

字体的高度（符号为 $h$ ，单位为mm）系列为1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20。字高称为“字号”，如7号字即字高为7mm。若要书写更大的字，则字高应按相应比例递增。

### 2. 汉字

汉字应写成长仿宋体字，并采用中华人民共和国国务院正式公布推行的《汉字方案》中规定的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般为 $h/\sqrt{2}$ ，书写要点是“横平竖直、注意起落、结构均匀、填满方格”。汉字的书写示例如下：

10号字

字体工整笔画清楚间隔均匀排列整齐

7号字

横平竖直注意起落结构均匀填满方格

5号字

技术制图机械电子汽车航空船舶土木建筑矿山井巷港口纺织服装

3.5号字

建筑齿轮端子接线飞行驾驶舱位挖填施工饮水通风闸坝体麻化纤

### 3. 字母和数字

常用字母为拉丁字母，数字为阿拉伯数字。

(1) 字体分为A型(机器书写)、B型(手工书写)。A型字体的笔画宽度为字高的1/14；

B 型字体的笔画宽度为字高的 1/10。在同一图样中只允许选用同一种字体。

(2) 字体分为直体和斜体，斜体字字头向右倾斜，与水平线约成 75°角。

字母与数字的书写示例如下：

*ABCDEFGHIJKLMNO*

*PQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopq*

*rstuvwxyz*

(a) A 型斜体拉丁字母

*ABCDEFGHIJKLMNO*

*abcdefghijklmnopq*

(c) B 型斜体拉丁字母

*1234567890*

*1234567890*

(e) A 型阿拉伯数字

*I II III IV V VI VII*

*VIII IX X XI XII*

*I II III IV V VI VII*

*VII IX X XI XII*

(g) A 型罗马数字

*ABCDEFGHIJKLMNO*

*PQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopq*

*rstuvwxyz*

(b) A 型直体拉丁字母

*ABCDEFGHIJKLMNO*

*abcdefghijklmnopq*

(d) B 型直体拉丁字母

*1234567890*

*1234567890*

(f) B 型阿拉伯数字

*α β γ δ ε η θ λ*

*μ ν ξ π τ φ ψ ω*

*α β γ δ ε η θ λ*

*μ ν ξ π τ φ ψ ω*

(h) A 型希腊字母

#### 四、图线

国家标准中规定了 15 种基本线型、基本线型的变形和图线的组合。

##### 1. 基本线型及应用

绘制机械工程图样时常用的线型、线宽、主要用途见表 1-1-3。

表 1-1-3 机械图的常见图线形式、宽度和主要用途

图线名称	图线形式	图线宽度	一般应用
粗实线	—	$d$	可见轮廓线 可见过渡线
细实线	—	$0.5d$	尺寸线及尺寸界线 剖面线 重合断面的轮廓线 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线 引出线 分界线及范围线 弯折线 辅助线 不连续的同一表面的连线 成规律分布的相同要素的连线
波浪线	~~~~~	$0.5d$	断裂处的边界线 视图和剖视的分界线
双折线	—V—V—	$0.5d$	断裂处的边界线 视图和剖视的分界线
虚线	- - - - -	$0.5d$	不可见轮廓线 不可见过渡线

续表

图线名称	图线形式	图线宽度	一般应用
细点画线	— — — — —	0.5d	轴线 对称中心线 轨迹线 节圆及节线
粗点画线	— — — — —	d	有特殊要求的线或表面的表示线
双点画线	— — — — —	0.5d	相邻辅助零件的轮廓线 极限位置的轮廓线 坯料的轮廓线或毛坯图中制成品的轮廓线 假想投影轮廓线 试验或工艺用结构（成品上不存在）的轮廓线中 断线

图 1-1-7 为图线应用示例。

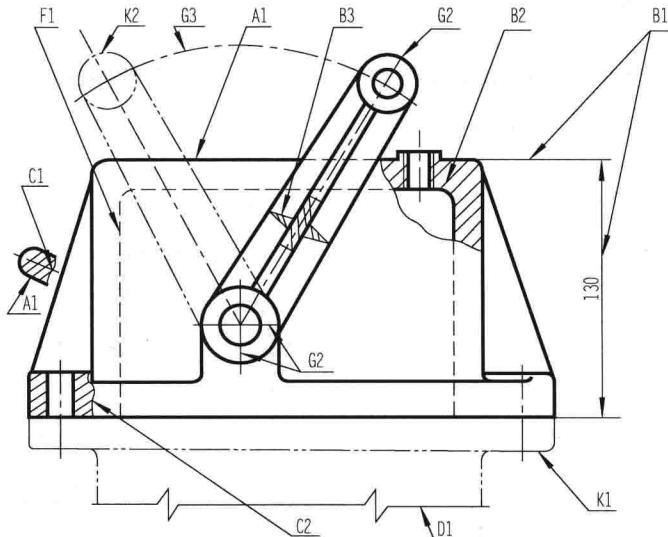


图 1-1-7 图线应用示例

A1—可见轮廓线；B1—尺寸线及尺寸界线；B2—剖面线；B3—重合断面的轮廓线；C1—断裂处的边界线；

C2—视图和剖视的分界线；D1—断裂处的边界线；F1—不可见轮廓线；G2—对称中心线；

G3—轨迹线；K1—相邻辅助零件的轮廓线；K2—极限位置的轮廓线

## 2. 图线宽度

标准规定所有线型的图线宽度 ( $d$ ) 均应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择，即 0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mm，共九种。图线的宽度分为粗线、中粗线、细线，三种线的宽度比例为 4:2:1。在机械图中采用粗细两种线宽，它们之间的比例为 2:1。在同一图样中，同类图线的宽度应一致。机械图样中粗线线宽优先采用 0.5、0.7mm。

## 3. 线素长度

绘图时，各线素的长度应符合表 1-1-4 中的规定。

表 1-1-4

线 素 长 度

线 素	线型 No.	长 度	线 素	线型 No.	长 度
点	04-07, 10-15	$\leq 0.5d$	画	02, 03, 10-15	$12d$
短间隔	02, 04-15	$3d$	长画	04-06, 08, 09	$24d$
短画	08, 09	$6d$	间隔	03	$18d$

#### 4. 图线画法

- (1) 同一图样中，同类型的图线宽度应一致。虚线、点画线及双点画线各自的画长和间隔应尽量一致。
- (2) 点画线、双点画线的首尾应长画，不应画成点，且应超出轮廓线  $2\sim 5\text{mm}$ 。
- (3) 点画线、双点画线中的点是很短的一横，不能画成圆点，且应点线一起绘制。
- (4) 当在较小的圆形中绘制点画线或双点画线有困难时，可用细实线代替。
- (5) 虚线、点画线、双点画线相交时，应是线段相交，当虚线是实线的延长线时，在连接处要离开。
- (6) 当各种线重合时，应按粗实线、虚线、点画线的优先顺序画出。

图线在相切、相交处的画法见图 1-1-8。

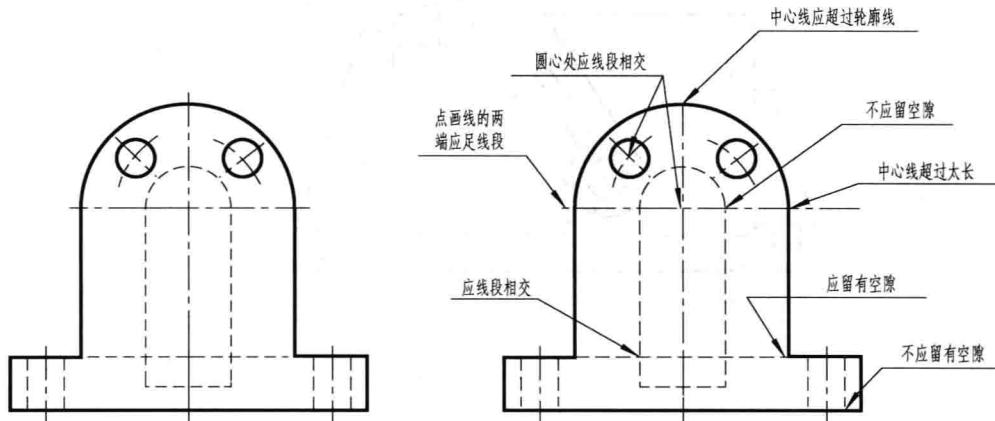


图 1-1-8 图线在相切、相交处画法

#### 五、尺寸标注

图样中的视图只能表示物体的形状，物体各部分的真实大小及相对位置则要靠标注尺寸来确定。

##### 1. 基本规则

- (1) 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
- (2) 图样中的尺寸以  $\text{mm}$  为单位时，不需注明计量单位的代号或名称，如采用其他单位，则必须注明相应的单位代号或名称。
- (3) 图样中所注尺寸是该机件最后完工时的尺寸，否则应另加说明。
- (4) 机件的每一尺寸在图样中一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。

## 2. 尺寸的组成

一个完整的尺寸应由尺寸界线、尺寸线、尺寸箭头和尺寸数字四个要素组成，如图 1-1-9 所示。

(1) 尺寸界线。尺寸界线用来限定尺寸度量的范围。尺寸界线应符合以下规定：

1) 尺寸界线用细实线绘制，并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引出，也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作为尺寸界线。尺寸界线一般要超出尺寸线终端 2~3mm，如图 1-1-10 所示。

2) 尺寸界线一般应与尺寸线垂直，必要时才允许尺寸界线倾斜，见图 1-1-11。

3) 在光滑过渡处标注尺寸时，必须用细实线将轮廓线延长，从它们的交点处引出尺寸界线，见图 1-1-12。

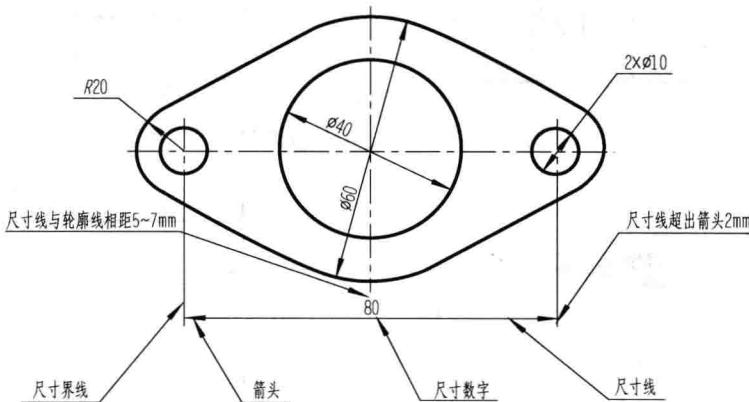


图 1-1-9 尺寸的组成

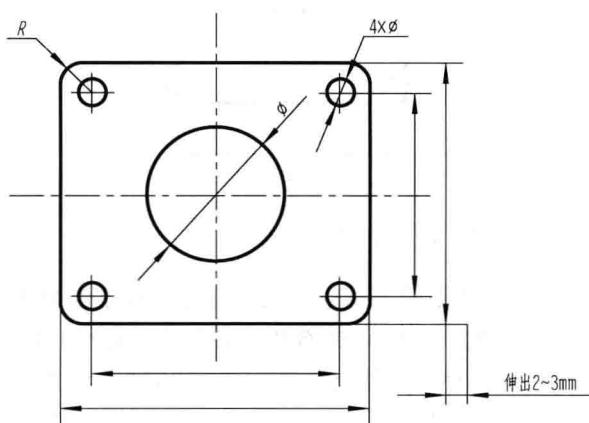


图 1-1-10 尺寸界线

## (2) 尺寸线。

1) 尺寸线用来表示所注尺寸的度量方向。尺寸线用细实线绘制，其终端有箭头和斜线两种形式，见图 1-1-13。

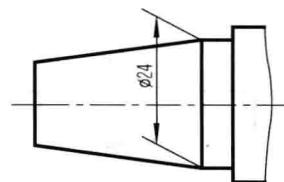


图 1-1-11 尺寸界线与尺寸线倾斜

斜线终端只有在尺寸线与尺寸界线相互垂直时才能使用。斜线终端用细实线绘制，方向以尺寸线为准，逆时针旋转 45°画出。

在同一机件的图样中，一般只能采用一种终端形式。但当采用斜线终端形式时，若图中遇有圆弧的半径尺寸、投影为圆的直径尺寸及尺寸线与尺寸界线成倾斜的尺寸，则这些尺寸线的终端应画成箭头，见图 1-1-14。

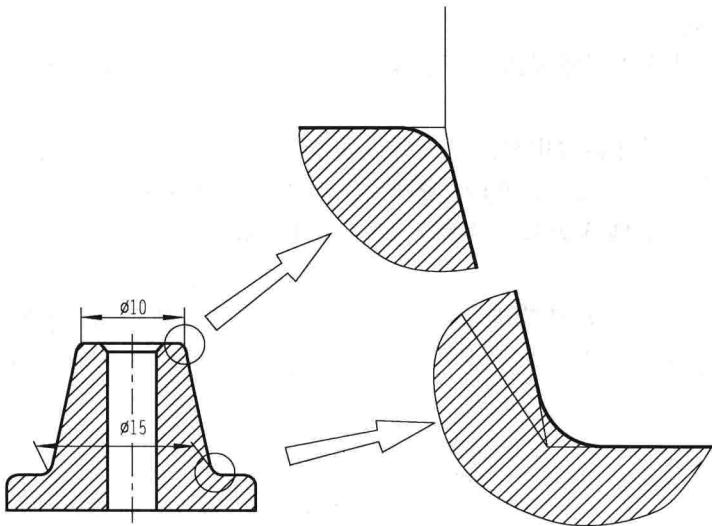


图 1-1-12 光滑过渡处标注尺寸

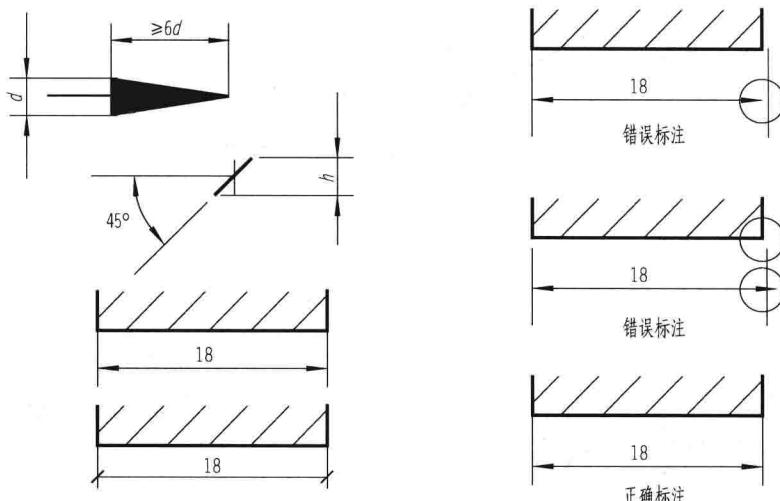
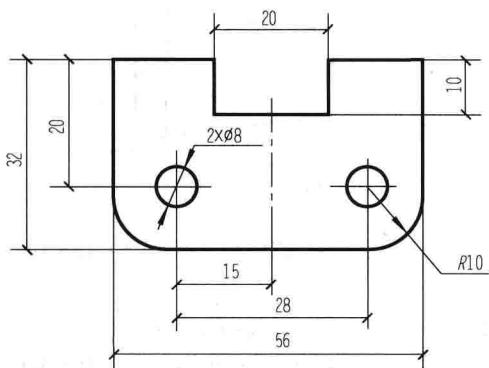
图 1-1-13 尺寸终端 ( $d$  为粗线宽度,  $h$  为尺寸数字高)

图 1-1-14 同一图样中的尺寸终端

当采用箭头终端形式，遇到位置不够画出箭头时，允许用圆点或斜线代替箭头，见图 1-1-15。

2) 标注线性尺寸时，尺寸线应与所标注的线段平行（见图 1-1-16），通常也不得与其他图线重合或画在其延长线上。尺寸线不能用其他图线代替。

3) 标注角度时，尺寸线应画成圆弧，其圆心是该角的顶点，尺寸线的终端应画成箭头，见图 1-1-17。

4) 当对称机件的图形只画出一半或略大于一半时，尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界，

此时仅在尺寸线的一端画出箭头，见图 1-1-18。

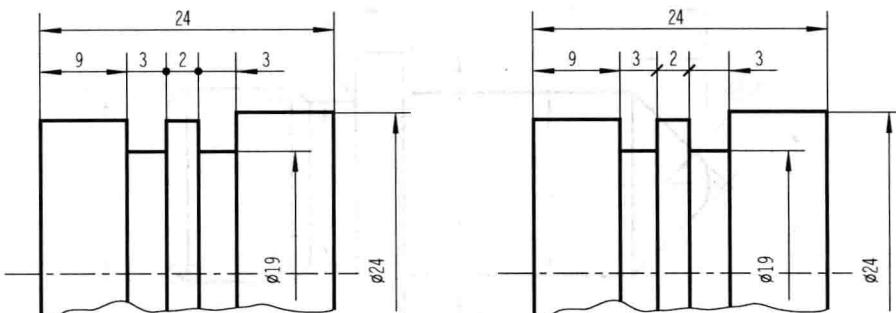


图 1-1-15 圆点或斜线代替箭头

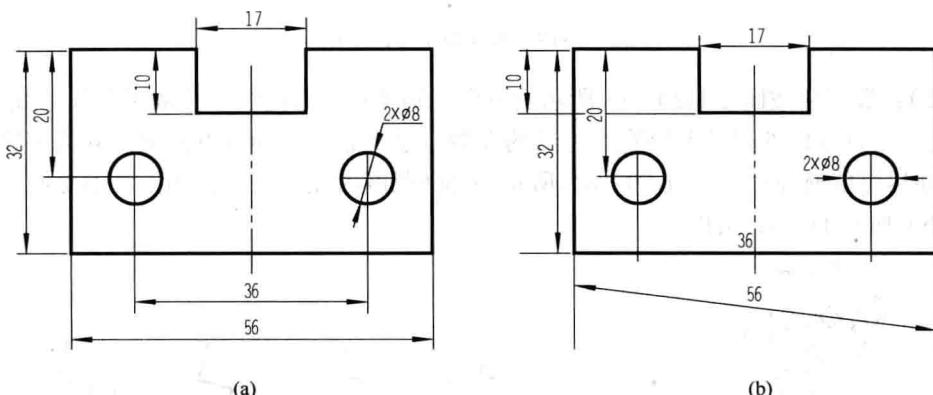


图 1-1-16 线性尺寸标注

(a) 正确; (b) 错误

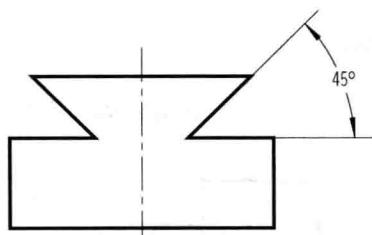


图 1-1-17 角度标注

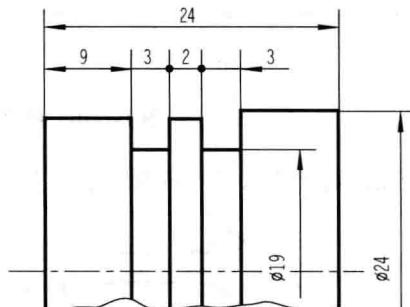


图 1-1-18 对称机件标注尺寸

(3) 尺寸数字。尺寸数字用来表示所注尺寸的数值。尺寸数字的数值表示机件的真实大小，与绘图的比例和绘图精度无关，是图样中指令性最强的部分。因此，要求注写尺寸时一定要认真、仔细，字迹要清楚，使其容易辨认，并应避免可能造成误解的一切因素。一般尺寸数字用斜体字。

注写尺寸数字时应符合下列规定：

- 1) 线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方，也允许注写在尺寸线的中断处。当地方不够时，也可以引出标注，见图 1-1-19。
- 2) 线性尺寸数字的注写方向有两种注写方法。

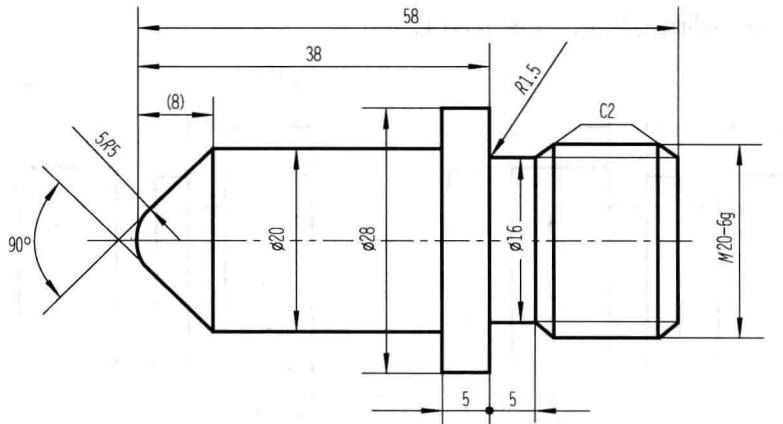


图 1-1-19 尺寸数字标注示例

方法 1：数字应按图 1-1-20 (a) 所示的方向注写（水平方向的尺寸数字在尺寸线的上方，字头朝上；垂直方向的尺寸数字在尺寸线的左侧，字头朝左；倾斜方向的尺寸数字字头趋于朝上），并尽可能避免在图 1-1-20 (a) 所示的 30° 范围内注写尺寸。当无法避免时，可按图 1-1-20 (b) 所示的形式标注。

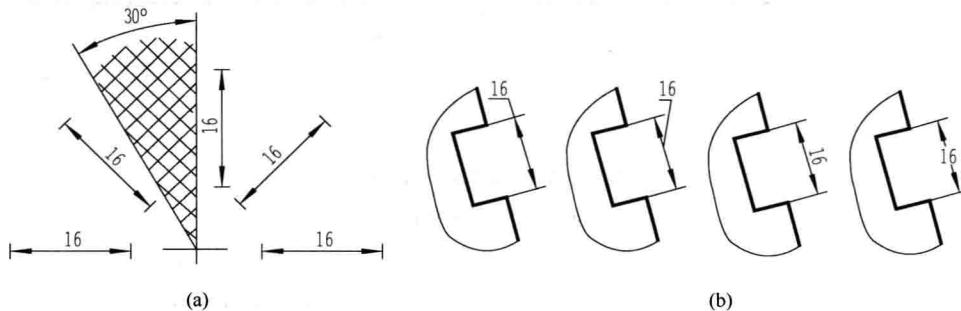


图 1-1-20 线性尺寸的尺寸数字标注示例一

方法 2：对于非水平方向的尺寸，其数字可水平地注写在尺寸线的中断处，如图 1-1-21 所示。

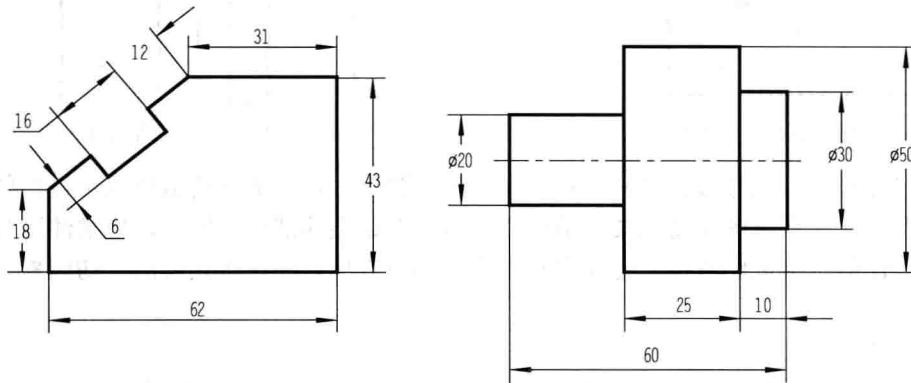


图 1-1-21 非水平方向线性尺寸的尺寸数字标注

一般应采用方法 1 注写；在不致引起误解时，也允许采用方法 2 注写。但在一张图样中，