

冷 挤 压 技 术

[捷]保戈斯拉夫·斯沃鮑特著

上海市电机工业局技术情报站

1960

冷 挤 压 技 术

(一)

教授 保戈斯拉夫·斯沃鮑特
捷克斯洛伐克 維賽琴市 国营十月革命工厂

上海交通大学譯校



(捷克斯洛伐克原文发表时间：1959年7月23日)

冷冲挤的經濟貢獻

教授 保戈斯拉夫·斯沃鮑特
維賽琴市 國營“十月革命”工廠

1. 緒論：新生產方法的經濟貢獻
2. 冷冲挤的經濟貢獻
3. 實現冷冲挤的條件
4. 對保證實現冷冲挤的建議

1. 緒論：新生產方法的經濟貢獻

在評價冷冲挤生产工艺之前，我們先對新的生產方法對生產效率的影響這一問題作一般的討論。這樣，就應當從最新產品，即機器製造產品及其結構為出發點來考慮。如果注意到這一系列產品的話，可以發現它們在很大的程度上由同樣的構件所組成，例如由輪子、小軸、杠杆、肘杆、平板以及其他構件組成。它們之間只是彼此的大小，數量以及組合不同而已。

這並不是困難；但不利的是在於：大多數的另件是具有旋轉形式的；他們的表面或是平面，或是對軸或平面來說是對稱的圓柱形。

為什麼這是不大有利的呢？從發展已延續了幾百萬年的“機械”相比較就可明白這一點。這個“機械”是自然界中活的器官。假如看一下骨骼或肌肉以及其他器官的解剖，能找到旋轉的與對稱部分僅是例外的，儘管這些器官裡有著複雜的機械性能。進行上述的比較是為了把建築工程與機械的結構清楚地區別開來。原因是在於磨床、銑床、刨床以及其他切削加工工藝大大影響機器另件的結構，在這樣加工時工具或是加工材料發生旋轉運動或直線運動。考慮到現代的工藝狀況，目前在革新中的設計人員的守舊在一定程度上也是這方面的原因。使用壓制保溫帽，是工藝影響產品形式並影響生產效率的明顯例子。如果拿現代的電話機和它最初的結構型式相比較作為例子的話，我們將會看到傳統的型式和現在使用的適合人們手握的、美觀的和實用的型式之間的巨大變化。這樣一來，不僅降低了生產費用，而且還提高了全面的生產量。這會引起工藝對結構的相反影響，並使設計師充分運用新工藝所提供之一切可能。這兩個例子不僅從節約生產費用上，而從生產效率上的觀點來看，都能很明顯地表明這些新生產方法的意義。

2. 冷冲挤的經濟貢獻

為了能一致地討論冷冲挤的貢獻，必須從這種方法的工藝和技術結論出發。如前文

所說，在一定方向的压力作用下，冷冲挤塑性变形可以得到所要求的形状。这样，从已叙述的工序过程可以推断：

- (a) 冷冲挤是属于无屑金属加工的一种；
- (b) 冷变形可以提高材料的强度；
- (c) 冷冲挤可使另件具有高质量的表面和准确的尺寸；
- (d) 需要用于冷冲挤的所有机器和工具的产品很多；
- (e) 在冲压车间中，若是小批生产，则可用标准模架，只需更换模具工作部分（刀口）即可。

(e) 在大量生产时，各个工序过程中用特别的自动构件。

从这些主要的技术数据中，可得出冷冲挤生产的经济意义。因为这个方法是属于无屑金属加工的一种，所以在材料消耗方面冷冲挤加工要比其他一切有屑金属加工方法要经济得多。在很多情况下，切屑量要超过原材料量的 50%。冷冲挤生产主要是冲挤从棒料中用机械剪剪下的毛胚。因此，这种加工方法要比用较贵重与稀少的薄板材料压制，在材料消耗上要经济。

冷冲挤保证另件有优质量的表面和相当正确的尺寸，仅在较差的情况下需要再研磨加工。这就意味着冷冲挤制造出的适用的另件的材料废料比热成形和浇铸的要少，因为它们这些加工方法不得不增加很多金属来为以后另件切削加工之用。1954 年在勃尔諾 BYTC 制造出来的成品检验结果提出了可以节约金属的观念。在 49 个企业单位中发现有 688 种另件适合于冷冲挤加工。若采用这种生产方法，就可节约 5—115 吨材料。总的来说，冷冲挤生产在利用材料方面是一种最成功的工艺方法。

在工资开支上目前还不可能达到象材料消耗上这样的成果。在这方面经济或是不经济，要根据另件形状，以及最后的工作量和强度而定。除此，这里自动化水平和新生产工艺与已得到相当发展的老工艺斗争的实际情况也起着作用。譬如，从一些只要在自动机床上压制的另件中不能在工资方面节约什么那么在长型腔，槽口，圆形表面以及成型底部的另件中不仅在材料上，而且在工资上也可大大的节约，例如可用冷冲挤生产的燃烧室上部另件，在里柯维兹城 ЛИАЗ 国家工厂内已用冷冲挤进行生产。这个另件有一个圆型底的型腔。采用冷冲挤后，与以前的生产加工方法相比较，在一年内将可节约 4 万公斤钢和 3 万 4 千 КЧС 工资。在成本消耗方面工具的工作时间起着重大的作用。这些消耗类似深拉延消耗。这仅是冷冲挤生产经济方面节约的一个简短的例子。建设冲压车间投资计划的总额给我们一个冷冲挤生产经济节约的总概念。计划是布拉格设计局所拟定的，年生产 1 亿另件的冲压车间建设费，按此设计是 4 千 3 百万 КЧС。而这笔费用在 2—4 年内就可抵偿，因为节约 1 公斤另件，则是 1~2 КЧС，而一年可节约的材料是 1 万 3 千吨。这些还不是全面的结论，因为还没有包括材料运输费用的降低以及冷冲挤加工对技术革新方面的经济价值，以及这一工艺对工厂机械设备的结构和制成品的结构的回返影响。

这种回返影响的几个方面：

冷冲挤方法能生产可靠，不須装配的一种或各种材料部分混合加工制成的二种或更多零件的配件。在另一方面还有这样的可能！可生产“合金”制成的零件，这种零件是由两种材料制成，而且其中的“合金”材料仅在按用途所需要的部分上采用，其他部分則由质量較差的材料制成。

后一种情况解决的另一种可能性是用冷变形提高材料的强度。可以这样运用：低炭钢代替合金钢，或者是使变形工序有意地这样分置，以便制成零件更牢固。

从零件几何形状来看，冷冲挤对设计者提供了許多可能，因为用任何另外加工方法都很难制出表面质量一样的成品。这点对有各种形状的腔孔和各种腔孔底的零件，有各种凹槽和凸块的零件以及有圆的表面的零件來說特別有关。

这些就是所用的工艺对结构的回返作用的主要方面。

3. 实现冷冲挤的条件

根据上述所引用的材料，冷冲挤对生产效率的下列主要影响是无可爭辯的：

- (a) 材料的根本上的节约；
- (b) 在制品结构上新的改进的可能性；
- (c) 对工厂机器设备结构的影响。

这些影响随着时间将出现在两个阶段中，这两个阶段是互相交替的。

第一阶段，即現在进行着的阶段，是力求用冲挤較节约地来生产零件，这些零件原来是为设计者预定供与冷冲挤不同的另一种生产方式之用。这种情况造成进行最終作业（收尾工序）的必要性，而最終作业会增加工資方面的消耗，結果这些超额消耗将超过材料上所得的节约。从經濟方面来看，这个阶段的冷冲挤由于换用了工艺是一个节约生产費用的方法，可是，在其它生产效率方面并没有带来显著的效果。

设计者們一經有意着手使用冷冲挤技术所提供的可能性时，在生产工艺重行影响制品结构的情况下，在这个工艺发展的另一个阶段中，預期的效果就将显露出来。

这里應該着重指出：問題仅是在适合零件的形式，以便能用冷冲挤的方法生产零件，而在最大限度地运用变形所带有的物理現象，如上面所談的。在两个阶段內都显示出工艺对工厂机器设备的必然影响和必須改变其結構，这些机器結構在目前已不符合那些工业发达国家內的技术水平。

4. 保証实现冷冲挤的建議

为了保証提高冷冲挤生产的有效性应当有計劃地創造条件。在目前这种工艺进展的状况下，可以按上述分两个阶段来推广运用。

任务在于必须：

- (a) 利用专业文献、报告和学习，繼續向生产技术人員和設計师介紹这种工艺；
- (b) 在所有各级专门的机器制造学校中将这种工艺包括入学习內容，并举行附有講

介生产率意义的专业报告；

- (B) 以必要的机器设备供给大量生产的工厂；
- (r) 对于小批生产，设置中心压制协作车间。

只有广泛实现上述建议才可以使冷冲挤有利于我国的经济，这样也才能评价我国工作人员在试验和技术推广方面的工作。又由于实现冷冲挤法要求各专业的协作，若拟订一个可实现的计划是极有利的。它可以保证在第三个五年计划期间最大限度地使用冷冲挤的工艺，同时它也可作为第三个五年计划的一个组成部分。

冷 挤 壓 壓 力 机

И. 洛馬塞 沙卓伏 日假尔城 国营机器制造和铸造工厂

对每台生产机器的基本要求是：以最廉价的方法制造合乎质量的另件。这条经济规则同样也完全适用于造型机。但是选择冷挤压压力机——这就不是一个简单的任务。冷挤压本身也是不简单的事。不必隐瞒，许多损坏的冲头，造型工具，及其他另件都说明长期实验的失败。在各种全国性会议和专家会议的工艺讨论中，工艺师们都要求要高质量的特种工具钢，好的挤压用的材料，适用的润滑剂、剥皮机、机械剪刀机以及用磷酸盐加工的设备（遗憾的是到目前还是很枉然）。

工艺师们尽管他们是在仔细地忠实地进行工作，却常遇到一些失败，并将继续遇到挫折，直到这些缺点彻底地和全面地得到解决为止。

在这方面简单地公布成绩，某种过程的优点以及材料、费用的节约统计，在一定程度上都是不正确的，这些都不能防止今后的困难。在许多我国和外国工作人员自己发表的文章中，经常重复一些人所共知的经验教训，而没有对读者正确的解释为什么这样而不是那样。有时用宣传论证的方式来谈论这些，目的是引起别人的同情。必须把捷克斯洛伐克共和国的大型压力机的缺点列入已有的缺点中。这样我们可以看到工艺师们的成功道路是不容易的，他们能顺利的使工厂代表信服，必需要有比工厂原有的更好的压力机，无疑，要以压力机的缺点来辩护计划的未能完成是不容易的。但是类似的情况确实也发生过。许多工作人员均能在工艺过程中把类似的情况阐明得更清楚。

美国人林金、铅软管（包装漆用）的发明者和生产者（美国专利特许证 № 2252）用手摇纺锤状压力机对他已足够了，这种压力机每小时能制造出几十个软管。但是这是在 1841 年。认为这种生产工具是满意的了。在我们的时代里，用舒列尔（Шуллер）牌和格兰兰牌的卧式压力机制造铝管每分钟能生产 90 个。不久前加拿大公司于西德铝制品厂建立了一条自动线，用来生产直径为 51~76 毫米，长度 50~152 毫米的铝制小型器皿（包装皮），在这自动线上生产可达每分钟 100 个。它按简图 PL 1001 方式工作。自动线是瑞士文克列尔费列尔特工厂制造的。三个工作人员就能在二小时内把它调正好在规定范围内的任何尺寸，以及各种内面和外面的精加工。

这两个极端间的发展过程可以说适用于压力机或有色金属（软金属）冷挤压的进化过程。许多特种结构的压力机制造者都已力求把更好更快、更省生产另件的机器交给生产者。这一切最能证明成形制造某些另件的水压机，曲柄压机以及铰接式压力机的独立工作能力。例如，冲子在成型工序后当滑块在上面的位置时就离开轴线的压力机，至今还

在卡林城奥巴尔(ОБНЛ)国营企业中使用着。这种机器是不复杂的，立式的这种机器可以生产鋁制和錫制的軟管。軟管須用手从冲子上拉下来。由于壁較軟，机械卸料设备是不可用的。另一个例子：如美国布里斯公司生产出一种带有特殊支柱机构的压力机。这种机构能在同毛坯(薄箔)接触时将冲子停止，之后又提高冲子的速度均滑的加工。对包装材料生产方面。鉸接式压力机应用較广。这种压机不仅用于冷冲挤低級的原始毛坯制成薄壁器皿(工作行程約为锤头的行程的2%)，冷冲挤的发明者(德国机械师里別尔格尔德)是在机械連杆压力机上工作的，这个最有决定意义的成型工序方法，在1933年对連杆机械压力机开始了长期的“新发明”的繼續研究。只有巨大的成型力量用于冲挤长的、重的另件，根据現在的世界觀証实了应当使用重型的慢速水压机，甚至在我們現在也是必要的。許多的文献都記載过有关某种压力机的有利性，为了更好的了解各种意見以及合适压力机的构造应当具有那些性能，必須从压力工序行程开始写起。

金属在挤压工序中开始“流动”所須要的压力大大地超过保持金属流动所須的压力。一当冲子接触到材料时就产生了最大载荷，这种载荷可超过保持金属流动所須载荷30%，之最大载荷的强度在一定程度上取决于与半成品相接触的冲子的速度，如果这个速度过小，冲子可能在与材料接触时产生一些时间的停滞，相反，速度若是过大，最大载荷会更强。不論压力对半成品的冲击以及一定时间的停滞都会使鋼的表面硬化。这样，最大载荷也增大，而它正直接影响冲子的使用寿命。由此，須将这一最大载荷限制在最低程度，在这种情况下就可用冲子冲挤出最薄另件。

整个挤压行程可以分为成型阶段即有效“彈性”阶段，这将列举在下列图表中。首先，这里应克服轴承与机器傳动中之間隙，这可以代替过渡到彈性变形阶段 PL 1002, PL 1003, P 1004)。

图表的曲线上升取决于整个曲柄压力机的性能，在上升曲线上出現二个压力波动，这种波动在下降曲線時間內也会重見，这些波动决定于整个机构载荷的提高或降低。当机器整个机构达到一定的預定拉力后，其压力也随冲子的工作行程相应提高。当达到最大压力后，它便开始慢慢地降低到材料流动時間上。冲挤完成过程可由一条、为了减少正个机构中内部应力典型的波动特性曲綫表示。因此从图表中可以知道适用于压力机的二个特性：强度及与锤头全部行程相比，可有多长的工作路綫。压力机的强度必須认为是最重要的使用性能，压力机的工作寿命、效率、所制另件的精确度、挤压用工具的使用寿命等在很大程度上都取决于强度。强度提高則锤头中連杆轴承中、主要的曲柄轴承中的轉軸裝置之弯斜会减少(降低)；轉动齿輪的歪斜减少，結果使在支柱面积上力的分配更均匀，因而磨損最少。效率也会令人滿意，因为强度較小的制件，由于局部特殊压力較高所形成之歪斜产生較高之摩擦。使能量功率的損耗增大。当研究了 LKP 400/900 壓力机工作空間展开图表后，可以看到它与载荷(PL 1005)比較时展开的并不大。这种特殊压力机是沙札娃上日里尔城机器制造工厂制造成的。它有各种不同的吨位及型式。它与所講的万能压力机(LU型)一起制造的。这些压力机在一定的使用中对冷冲挤是最合适的。因为与

锤头的总工作行程比較，它具有較大的工作距离，他們的功率以及偏心輪代替曲柄軸的構造上的決定，保証了傳動機械具有較高強度；每個噸數的工作能力及 LU 系列壓力機的工藝製造都將在 PL 1006、PL 1007、PL 1008 工作圖中說明。譬如 LU 250/800 万能壓力機的工作圖在挤压 CI 中這個壓力機告訴我們：壓力機的工作路程 —— 27 毫米；在這個路線上可以用各自的工作行程在額定挤压壓力下工作。曲線 P 指出用什麼樣最大的力可以在壓力機連續行程中工作，曲線 V 和 Z 指出在曲柄的一定位置時的瞬時工作速度和由於曲柄部分轉角時的位置。图表下指出在利用比壓 200 公斤 / 米² 和 40% 的壓縮量下能夠製造什麼樣的最大沖件，在 № PL 1009 圖中有 LU 250/800 聯合壓力機之草圖。所有這些壓力機，根據勃爾諾 BYTC 學院建議，將改建成採用傳動進給裝置和用側面孔眼減輕進給。因此，壓力機完全能够自動化。

LU 250/800 型壓力機簡述

壓力機的底座是用四個鑄件焊接的封閉式結構的容器（四個鑄件用銜鐵以預先拉緊連結成為一個整體）。锤头的控制用加長叫做砲尾的導軌平面加以改進，借助電力氣動的滑閥的離合器來進行操縱。壓力機裝有平衡裝置，用以消除偏心軸上連杆裝置的沖出載荷，同時設有沖擠工件的裝置。用壓力下的集中潤滑來保証機器潤滑。電氣設備箱中設有控制裝置。壓力機並裝備有工具的冷卻裝置以及安全可靠的良好的快速開關的離合器。在工具的工作位移停止（卡住）時，離合器就使其逆行程。而制動器甚至在冷空氣停止進入時也能使壓力機停止工作。在寧靜狀態下停止轉動。壓力機裝備有雙手按鈕開關設置和能阻止超出扭矩的保險器以及使用壓力機锤頭切斷式的保險器，後者能使壓力機上額定的壓力不超出 25% 以上。壓力機裝置如 PL 1013 草圖所示。在我們工廠里（Всегда 城十月革命工廠）可以看到 KP 1000/1150 型壓力機形式，在布拉格 АЗКГ 工廠也可以看到 KP 400/900 壓力機的運轉情況。

根據克連們哥特瓦爾特 Клеменц Готвалада 汽車工廠工程師 Котика 同志的報導，KP 400 壓力機的使用可保証在 1959 年節約價值 80,000 КЧС 捷幣的 50 噸鋼材以及價值 25,000 КЧС 捷幣的 500 公斤有色金屬，節省工資數將達 40,000 КЧС 捷幣，制成品數亦可節約 40,000 КЧС 捷幣。1960 年預計的節約數字如下：

鋼材 80 噸	價值 130,000 КЧС 捷幣
工資	60,000 КЧС 捷幣
制成品	190,000 КЧС 捷幣

總計到 1960 年底可節約 585,000 КЧС 捷幣压出的零件表明汽車工廠工作的情況良好（見 № PL 1014 圖）。LKP 壓力機的工作能力明顯地示于 PL 1015、PL 1016 工作曲線圖上。LKP 和 LU 壓力機的技術資料如下表：

壓力機類型
最大的壓力

工作位移
錘头的工作行程
每一分鐘內的工作行程数目
導軌孔道
錘头(工作台)的改建
工作台与錘头之間的最小距离
落錘的噛合平面
工作台的噛合表
下頂杆
頂出裝置的允許載荷
過載保險器
壓縮空氣裝置
主電動機
壓力機的總重量

为了大力帮助我国的国民经济，Жедярнад Сазавоу 城的許多机器制造厂和鑄造工厂提供了一系列有发展前途的机組——造型机列提供 1960 年使用的第一类机列就是用冷挤压方法来生产活塞銷，在如万能压制車間类的机列的制造就需要 150 种活塞銷，任务的困难在于主要地涉及冲挤 14220 品質的鋼种。压制車間需按 PL 1011 图上的工作組織来装备(見图)。需要每年生产这样不同尺寸的 1,700,000 个活塞銷就要求制造很多的挤压工具来供多座型 PL 1018 小型活塞銷之用。因此机列可看做是一个具有各种必要的压力加工工具、其他的一个整体工具、傳送装置、工艺規程、运输和按裝設備。上述机列根据經濟利益在年产 1,700,000 个活塞銷条件下，可以节省 395 吨軋制材料，亦即节省軋制材料 35% 左右。在一年中节约的总消耗数大約 1,800,000 KЧС 捷币。当然，如杂費开支的減低、除屑工作的取消，用軋制材料代替进行拉延材料所取得的效果等等的进一步节约，尚不包括在这个估計內。經濟核算是以 306 个劳动日中的 80% 为依据来生产压力机，LU 250 型压力机仅使用 53% 的劳动日来从事生产，LKP 400 型所使用的劳动日約为 41%，上述机列将按装在格拉杰克市生产汽車零件的国营生产企业中。

最后我們可以說，在捷克斯洛伐克共和国終于有了对我国国民经济发展作出貢献的、具有巨大生产力的压力机。我代表我們国营企业的工人們向你們保証：我們工厂的工人愿意帮助或者和大家一起商討有关鋼或有色金屬的冷冲挤的任何問題(完)。

目 录

零件在 LKP 及 LU 型压床上的冷挤压加工.....	1
一、序言.....	1
二、塑性工艺的工作过程.....	1
三、冷挤压加工的优点.....	1
四、冷挤压工艺概况.....	5
1. 在我国(捷)用作一般挤压加工的材料	7
(1) 鋁.....	7
(2) 鉛和錫.....	8
(3) 鎂.....	8
(4) 銅及其合金.....	9
五、鋼的冷挤压.....	9
1. 材料及其处理	9
(1) 棒料校直.....	9
(2) 去外皮.....	9
(3) 将棒料剖成毛胚.....	10
(4) 材料的热处理.....	10
(5) 氧化皮的去除和清理.....	10
(6) 磷化处理.....	10
(7) 潤滑.....	11
2. 冷挤压用鋼材	11
六、材料冷挤压后的强化.....	12
七、压力的計算以及合适压床的选择.....	12
八、LKP 与 LU 系列的挤压用压床.....	14
九、冷挤压模具.....	17
1. 模具工作部分的結構	19
十、結論.....	21
十一、参考书籍目录.....	27
維賽琴市国营十月革命工厂冷挤压的发展情况.....	29
冷挤压典型工艺过程.....	35

零件在 LKP 及 LU 型压床 上的冷挤压加工

(捷) 罗舍克·约可夫

本书内容是对用先进的冷挤压方法制造大批零件的问题作简明介绍。它适用于工厂工艺师在生产过程中采用此种加工方法时作为参考资料之用。

一、序言

在制造各种工业零件时，我国工厂的工艺师经常采用冷挤压方法。冷挤压在制造各种零件时的广泛应用对生产率的提高以及成本的降低提供了可靠的保证。工艺师与技术人员致力于要用冷挤压的方法来代替切削加工或其他制造方式，但常受到没有合适压床所限制。应用不合适的压床就不能保证这种成形方法的成功地采用。由于压床的刚度不够，滑块的行程上以及其他方面的缺点限制了这种方法在实际中的应用。同时也增加了对冷挤压工艺的不信任。工厂的工艺师经过了努力还不能成功地满足这些条件。

本文中所提到的 LKP 系列专用挤压压床以及 LU 系列的万用压床能够满足工厂的要求。这些压床避免了所有的缺点，并能充分利用冷挤压成形的优点。

压床制造者兹加尔工厂为了使工艺师们更容易地选择合适的压床起见，所以出版了本文件以期达到技术交流的目的。本文件不是万能的技术手册，希望读者对本文件提出意见。

沙柴伐上的兹加尔工厂

1958 年 5 月

厂长 法拉姆其塞克·奇护尼

二、塑性工艺的工作过程

塑性加工的工作成就取决于是否真正严格地遵守目前我国对塑性技术的研究以及试验工作中所获得的知识。

零件设计师与工艺师的广泛合作是很必要的。零件经过略微的改变设计就可以改用塑性加工生产零件，这样不但简化了生产过程，而且还提高了生产率。通过对目前生产过程的详细调查，并比较了两种方式（冷挤压加工与有屑加工）的生产成本后，使我们有理由相信冷挤压加工的合理性。在应用冷挤压时某些经济效果不良的主要原因是由于未对冷

挤压加工的工序作出仔細的考慮，这样加工出来的产品反向比旧的加工方法为貴。在拟訂或改变生产規程时，工艺师必須把产品作为整体来考虑。

尽管冷挤压加工的优点是很明显的，但是如果違反生产效果性的主要原則就会造成經濟上的损失。

三、冷挤压加工的优点

1. 提高生产率的可能性。机械压床 LKP 和 LU (見图 14 与 15)。每分钟的行程数为 12 至 57。以每分钟 50 次行程計，則每天八小时即可压制出 2160~13680 个零件。如果在高速压床上装有完备的自动送料与出料装置，那末它的生产率更高于一般压床的 0~2 倍。在把几个冷挤模同时装在压床工作台上工作时，生产率更可进一步的提高。

2. 在成批生产时，单件价格較低。在生产上紧固挤压模很简单快捷、調換它們的工作部分(凸模与凹模——校者注)时亦很简单、挤压前整修材料不需很多时间，可以使用技术水平較差的压床工人，以上一些都是使单件价格降低的基本原因。

3. 节省原材料，并有利于改进产品的质量。冷挤压加工与切削加工相比較，前者可以节约 70% 的材料。在冷挤压加工时，通常材料的利用率在 98% 以上，几乎没有廢料产生。由于冷挤压加工可以使材料的强度提高 (見图 1)，因此我們可以选用质量較差的材料。我們經常可用一般用途的金属来代替昂贵的有色金属。由于应用了冷挤压加工，使这样替代的可能性大大地增加了。

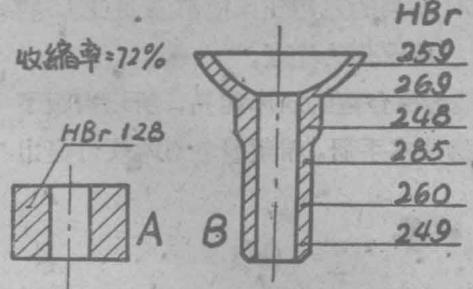


图 1 原材料經冷挤压加工后机械性能提高情况
A—毛胚， B—压制品

4. 挤压制件的底厚与壁厚无关。在用拉延法制造的容器中，压制件的壁厚几乎都与底厚有关(校者注：指底厚与壁厚必须大致相等之意。)如果要得到底厚与壁厚不同的零件，就必须用以后的附加工序来处理，而对挤压制品來說，底厚与壁厚是可以分別选用的。

5. 应用冷挤压加工可以縮减工序。例如在生产有两层壁的容器时原来用深拉延黃銅板的方法制造(見图 2)，这时容器由两个拉延件焊合而成，在改用挤压鋁的方法制造后(見图 3)，工序便可大大縮減。

通过两种生产方式的比較，使我們肯定，用挤压方式能生产 21000 件容器，而在相同時間內用拉延方法仅能生产 1000 件。用冷挤压生产可提高生产率 21 倍。用第一种方式制造需 25 道工序，而用挤压方式仅需 8 道工序。此外，通过工艺的改变可以节省下昂贵的黃銅板而以鋁材来代替。对于这样的任务，鋁是能够胜任的。

6. 工具(挤压模)的价格較廉。由于帶导柱的挤压模架和万能挤压模結構的完整，生产成本便可以减少。万能模架的設計需要考虑到将来能够簡便地拆下已磨損的挤压模作

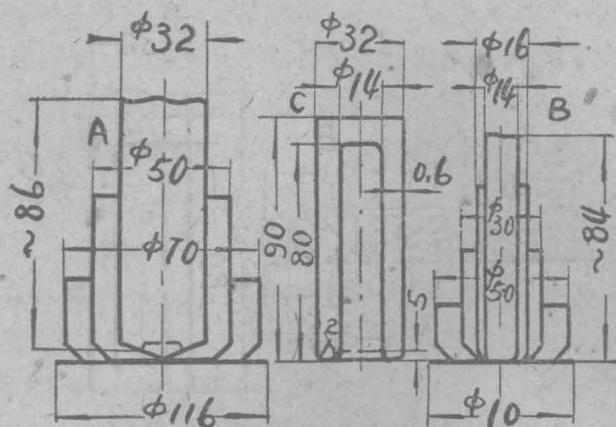


图 2 双层壁容器,先拉延成二个拉延工件,再用铜焊焊成
A—外拉延制作; B—内拉延制作; C—完成的产品。

第一种操作規程——用拉延法(見图 2)

材料: 104,30 公斤黃銅板(1000 件)

工 序	机 床	时 间 (以小时計)
1. 剪成带形料 122×3000 毫米	剪板机	0.8
2. 裁成圆板 φ116 毫米	曲柄压床	0.8
3. 润滑	润滑池	0.1
4. 第一次拉延成 φ70 毫米圆筒	双动压床	1.85
5. 第二次拉延成 φ50 毫米圆筒	双动压床	1.85
6. 退火	电 炉	0.5
7. 酸洗	酸洗池	0.3
8. 润滑	润滑池	0.2
9. 第三次拉延成 φ32 毫米圆筒	双动压床	2.4
10. 第四次拉延(平底)	双动压床	2.4
11. 冲底	曲柄压床	1.85
12. 弯底孔	曲柄压床	1.85
13. 切去多余高度	特种机床	0.6
14. 剪成带形料 36×3000 毫米	剪板机	0.4
15. 裁成圆板 φ70 毫米	曲柄压床	0.6
16. 润滑	润滑池	0.1
17. 第一次拉延成 φ50 毫米圆筒	双动压床	1.85
18. 第二次拉延成 φ30 毫米圆筒	双动压床	1.85
19. 退火	电 炉	0.30
20. 酸洗	酸洗池	0.20
21. 润滑	润滑池	0.20
22. 第三次拉延成 φ16 毫米圆筒	双动压床	2.4
23. 第四次拉延成 φ14 毫米圆筒	双动压床	2.4
24. 切去多余高度	特种机床	0.4
25. 用铜焊将两个拉延件焊接	气 焊	50.0
		总 计 76.2

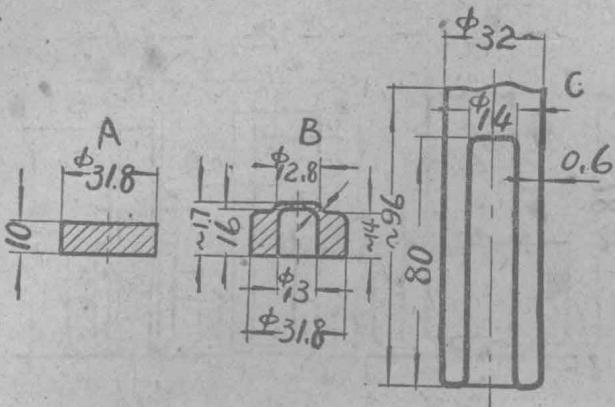


图 3 用冷挤压方法压出的双层壁容器
A—毛胚；B—第一次挤压；C—完成的产品

第二种操作規程——挤压(見图3)

材料：鋁棒 28公(1000 件)

工 序	机 床	时 间 (以小时計)
1. 割下毛胚 $\phi 31.8$ 公厘	六角車床	1.6
2. 潤滑	潤滑池	0.02
3. 挤压	挤压压床	0.55
4. 退火	电 炉	0.05
5. 酸洗	酸洗池	0.06
6. 潤滑	潤滑池	0.02
7. 挤压	挤压压床	0.65
8. 切去多余高度	特种压床	0.6
		总計 3.55 小时

用部分(即指凸模,凹模和退料器)。

7. 挤压制品的精度較高。压制品的尺寸是由挤压模的作用部分所决定的,而作用部分的寿命是决定于能够挤出合格产品的数量。凸模与凹模在挤压时的实际寿命列举在下表之中,此时系挤压一般的鋼材(11370, 12010),挤压模材料用普通工具鋼。挤压模的作用部分寿命在挤压有色金属时极高。

挤 压 方 式	挤 压 工 具 的 寿 命			
	凸 模		凹 模	
	平 均	最 大	平 均	最 大
反 挤 法	5000 到 10000 件	30000 件	10000 到 20000 件	40000 件
正 挤 法	25000 到 30000	40000 件	5000 到 10000 件	25000 件

压制品的公差，如同其他工艺的公差一样，是一个要求和造价（生产成本）的问题。公差是这样决定的：当超过规定公差后，压制品就成为废品。的确，在某些产品中如果公差过于狭小就会引起工序数量的增加，因此便牵涉到经济性方面的问题。

压制品表面质量直接与挤压模作用部分的表面加工有关。将挤压模的作用部分抛光后就能使材料容易顺利地流动，并使压制品的表面质量达到要求。在大多数情况下是0.5~1.8微米。

8. 可以将工序复合。一般我们可以将挤压方式分成两类：A——反向挤压，即所谓杯形挤压，用这种方式挤压时材料的运动（流动）方向与凸模的运动方向相反。B——正向挤压——材料在挤压时其运动方向与凸模运动方向一致。

如将两种挤压方式加以复合则更好，即是第三类挤压，即所谓复合式挤压。这种方式加工时材料以正反两方向运动，同时按照需要可以在挤压件上做成各种肋骨、翼片、法兰和孔等。以上三种挤压方式在图4中予以表示。

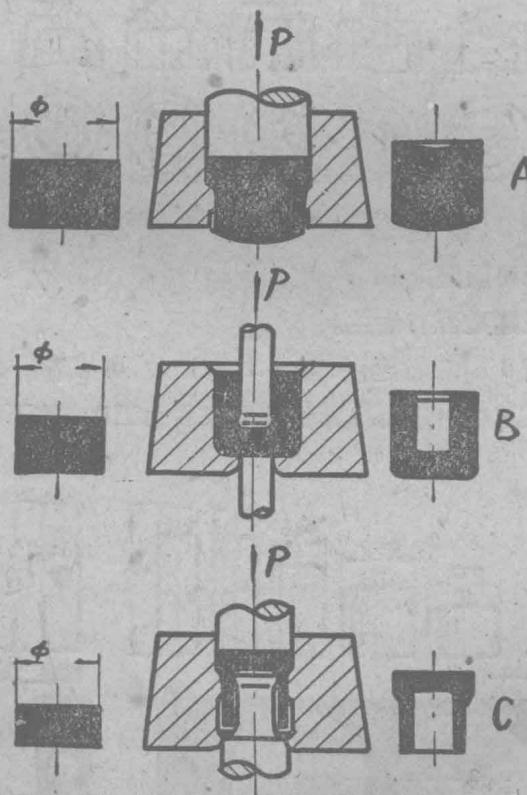


图4 三种挤压方式
A—正向挤压， B—反向挤压， C—复合挤压。

四、冷挤压工艺概况

冷挤压加工法所存在的一定缺点是可以消除的。工艺师把冷挤压加工法应用到零件

制造过程中去之前，除去对整个制造过程进行分析之外尚須进行一系列的經濟分析。这时必須考慮以下各点：

1. 壓制作形状上的限制；
2. 零件长度对其直徑之比的关系；
3. 挤压件尺寸的极限决定于压床的形式及其最大的变形力；
4. 就目前來說，經濟地进行冷压加工仅能适用于較少量的合金；
5. 基本設備的投资額較高，使冷挤压加工仅能用于成批生产之中。

工艺师在考虑把挤压加工应用到生产过程之前尚須考慮以下的一些問題：

1. 通过挤压工艺分析，决定是否要采用挤压加工法；
2. 零件的底以及壁部是否够厚；
3. 在零件底部是否有凸出部分（見图5）；

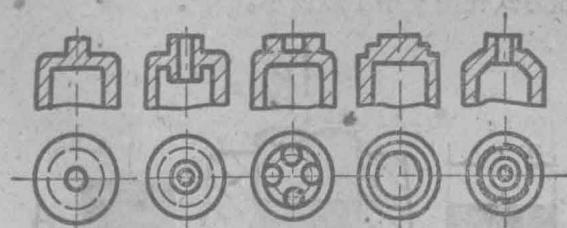


图 5 在底部有各种凸出部分的鋁压制件

4. 零件是否有开槽和肋壁；
5. 产品的底部或上端是否有法兰。

若将冷挤压方法（图 6 B）和拉延法（图 6 A）相比較，可以看出前一种方法能够节约材料，同时也可以减少加工工序。采用拉延法需要很多的工序，这不仅使产品成本提高，而且增加了工具費用。

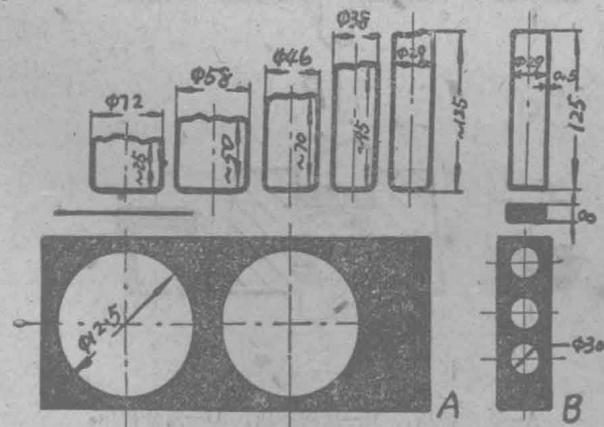


图 6 用冷拉延法与冷挤压方法制造直壁筒形容器的比較

用冷挤压加工出来的零件，其强度高于鑄件，重量却輕于鑄件。在大部分情况下，压制作的质量較鍛件为高，因为鍛件表面质量往往很差。压制作的主要优点是机械性能良好。