



机械工人  
活页学习材料

388

## 蒸汽-空气模锻锤的 构造和使用

李启 鑄 著

机械工业出版社

## 一 蒸汽-空气模锻锤的类型

在模锻生产中，蒸汽-空气模锻锤是现代锻工车间最常用的一种模锻设备，它的类型很多，同时，同一类型的模锻锤在构造上也有一些不同。现在我们只简单的按构造不同来分一下；它可分上汽缸式、下汽缸式、和无砧座式。

### 1 上汽缸式 它又可分为普通锤杆式和粗径锤杆式。

一、普通锤杆式（图1） 这是最常见的一种模锻锤，在锻工车间用得最广。锤的落下部分重量可从500公斤到30吨，最常采用的是1到10吨。本书主要是谈谈这类蒸汽-空气模锻锤。

二、粗径锤杆式（图2） 这种锤常用的落下部分重量是从500公斤到5吨。这种锤在构造上跟普通锤杆式有所不同，不但它的锤杆较粗，同时它没有汽缸底板，汽缸直接装在锤柱上，而锤头跟导轨接触的两边角边都有两个导轨槽。应用粗径锤杆的目的，是为了增加锤杆的坚固性。但这种锤有缺点，就是在拆卸锤杆和锤头时，都要把汽缸拆下。这种锤在锻工车间是不常用的。

2 下汽缸式（图3） 这种锤的汽缸装在底座之中，活塞和锤杆都是在下面位置。因此锤杆承受着拉力，不像上汽缸式的锤杆是受纵向的压力和横向的弯折力，所以锤杆的寿命较长。不过这种锤在锻工车间中还是很少应用的。

3 无砧座式（图4） 这种锤在工作时，上下模同时相向移近而产生锻击作用。由于上下模同时运动，锻击时力量互相平衡，因此就不需要有普通模锻锤那样的砧座，所以这种锤叫做无砧座锤。这种锤在锻击时力量是本身平衡，力量不转到地上，所以就

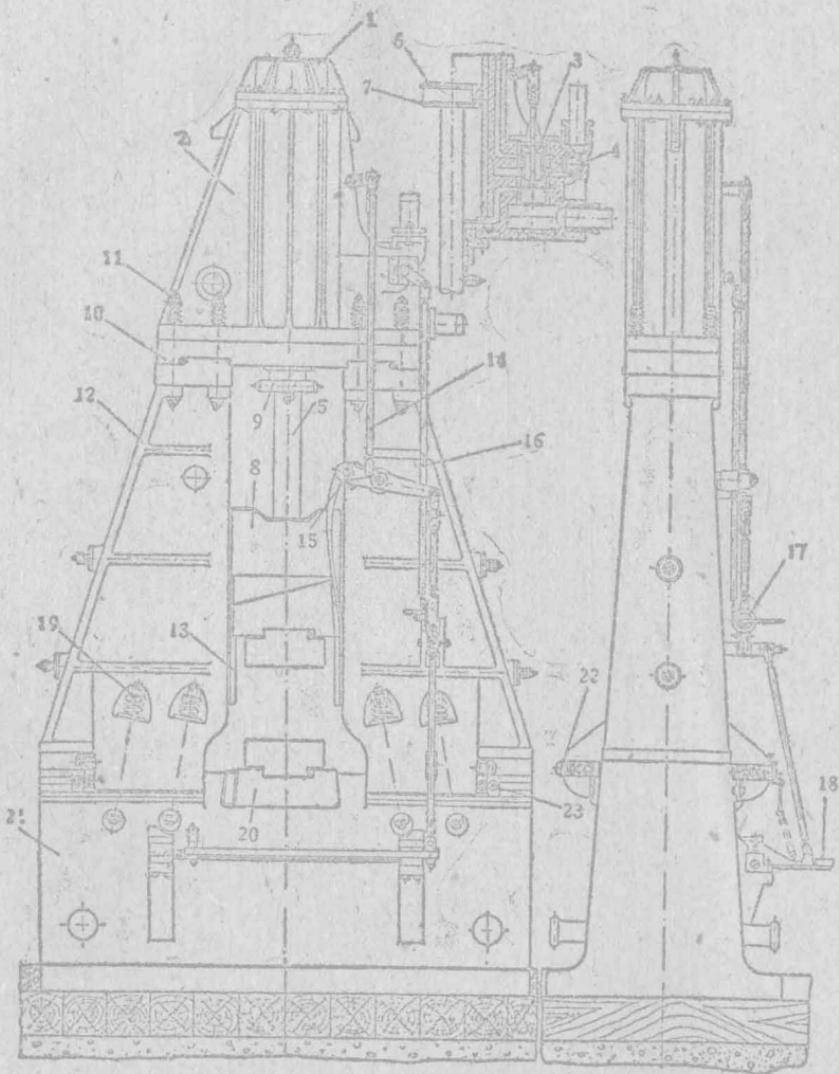


圖1 普通鍛杆式模鍛錘：

1—汽缸蓋；2—汽缸；3—鑄氣閥；4—節氣閥；5—鍛杆；6—活塞；7—活塞環；8—鍛頭；9—填料法蘭；10—汽缸底板；11—汽缸和立柱緊固螺栓；12—鍛柱；13—導軌；14—鑄氣閥拉杆；15—劍形板；16—節氣閥拉杆；17—節氣閥調節器；18—腳踏板；19—立柱和站座緊固螺栓；20—模座；21—砧座。

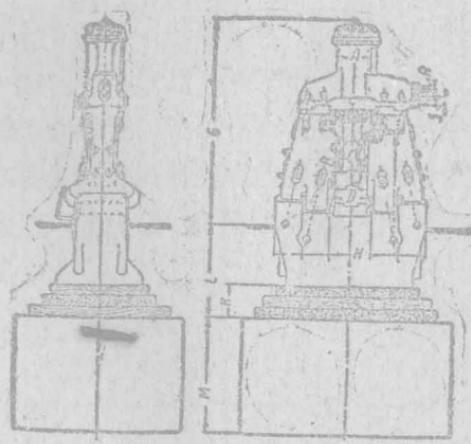


圖2 粗徑錘杆式蒸汽-空氣模鎚錘。

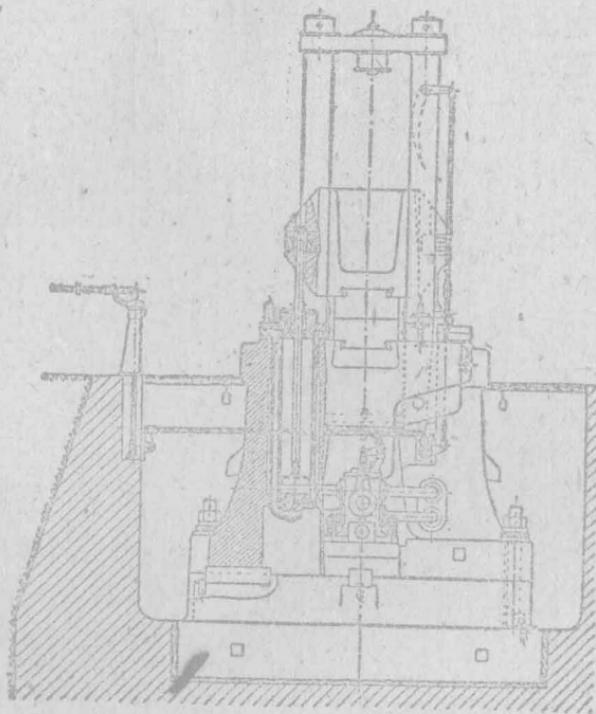


圖3 下汽缸式蒸汽-空氣模鎚錘。

不需要有像普通模锻锤那样大的基础。但它有較大的缺点，工作时下模也上升，进行多模槽模锻有很大困难，最近正設計下模移动很少的无砧座锤，以解决这一缺点。同时由于它不需要砧座，所以可做得能量很大，于是成为大型模锻的良好设备，因此采用无砧座模锻锤锻造大型模锻件是锻造生产發展的一种趋势。

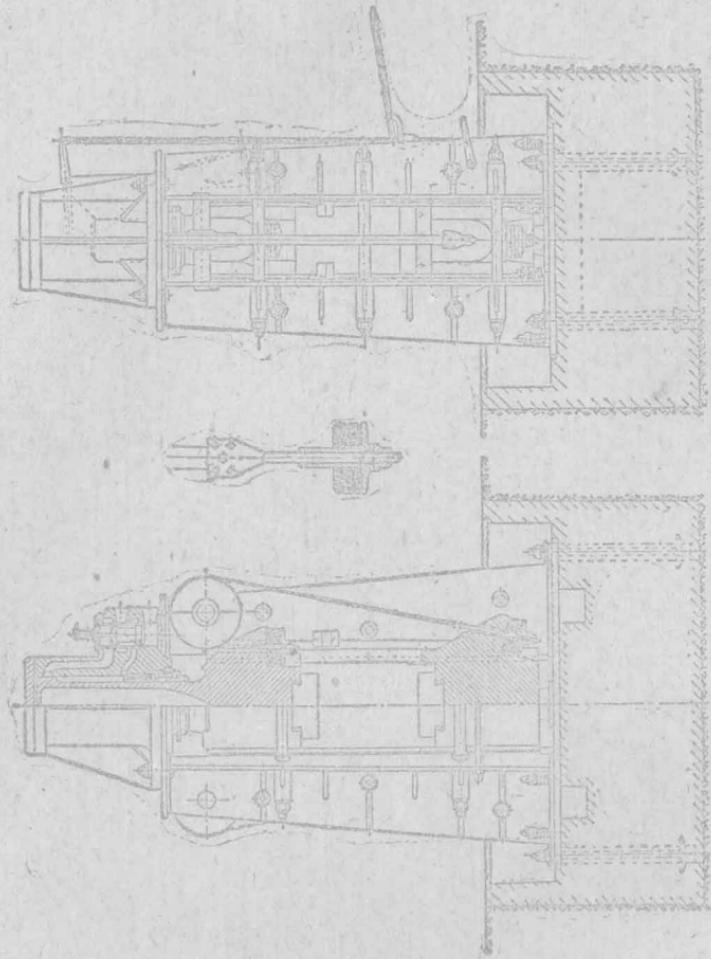


圖4 无砧座式蒸汽-空气模锻锤。

## 二 蒸汽-空气模锻锤的构造和零件

前面簡單談了一下蒸汽-空气模锻锤的类型。現在我們就來談一談蒸汽-空气模锻锤的构造和零件。只有了解蒸汽-空气模锻锤的构造，才能了解它的工作原理。本节主要介紹普通锤杆式的蒸汽-空气模锻锤。

为了便于了解这种锤的各个部件，我們可以分成几部分来研究：1. 基础；2. 砧座；3. 锤柱；4. 落下部分；5. 汽缸；6. 配汽装置和操縱机构。

1. 基础 基础用来支承整个锤的重量，同时还要承受锤在冲击时的负荷，所以锤的基础占地面积很大，基础的形状如圖5。在基础底部比上部要扩大成一梯形，这是为了使土壤单位面积上的负荷减小。基础所用的鋼筋和混凝土重量一般要比落下部分重量大60倍以上。不过基础在施工时，还須根据当地的土壤具体情况来确定，是否要在基础上打樁。

安装设备时，还須要檢查基础上表面的水平度，蒸汽-空气模锻锤的基础凹处上表面水平度，在縱向（依锤的前視为准）要求每公尺長度上不許超过1~1.5公厘；在横向要求每公尺長度上不許超过1.5~2公厘。

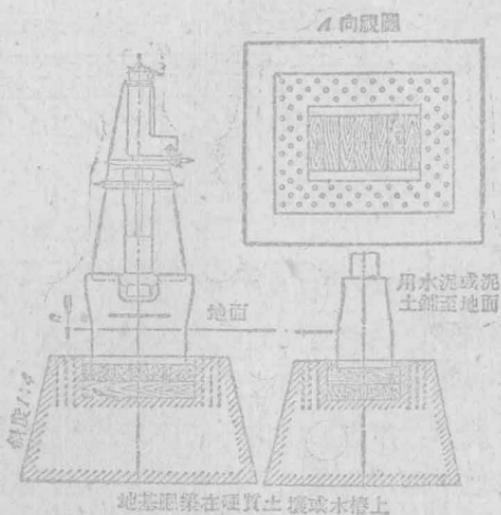


圖5 蒸汽-空气模锻锤的基础。

在基础上部的凹处和砧座之間，須放有橫向和縱向的枕木，枕木并須用螺栓固紧。用枕木是为了錘在冲击时，防止基础面破損，并減輕基础所承受的冲击力。有了枕木，还可以使基础長期工作而不需修理。枕木在安装时上下表面須很平，要求平行度每公尺不超过1公厘，不过在基础表面和砧座下表面的平行度超过要求时，也可用枕木来补偿，使砧座上表面平行度达到要求。

为了防止基础和枕木受凝結水和油的浸湿，在砧座安在枕木上以后，立即敷設防潮層，以免砂土及水、油进入枕木坑中。防潮層的做法是塗一層热瀝青敷一層油毛毡，共敷三層貼在砧座和基础上面，如圖6所示。

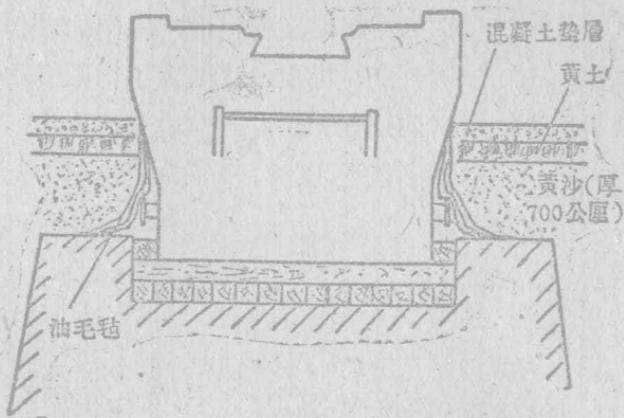


圖6 基础部分的地平。

2 砧座 砧座部分（圖7）有砧座和模座等；現在我們先談談砧座，砧座是錘的底座，它放在枕木的上面。它的功用是來固定模座和錘柱，同时接受錘在冲击时的力量和吸收工作时振动的反跳力，所以砧座作得很重，通常它是落下部分重量的20~25倍。砧座有做成整塊的，也有做成几塊組成再連接在一起（參看表1）。如10吨蒸汽-空气模鍛錘砧座的重量就有240吨。这样重的砧座

在制造上和运输上都是不方便的，所以把它分成三块制造。

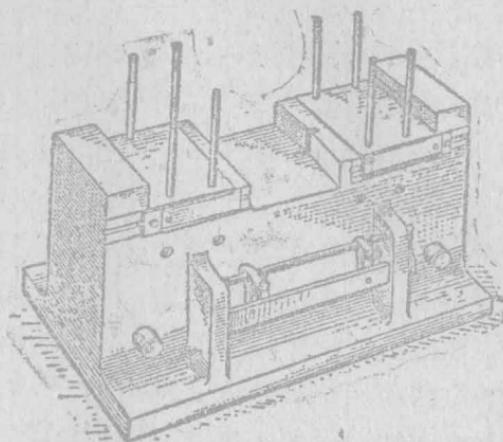


圖 7 蒸汽-空气模锻锤的砧座。

表 1 蒸汽-空气模锻锤的砧座

| 模锤的落下部分重量<br>(吨) | 砧座的组成块数 | 砧座重量同落下部分重量的比例 |
|------------------|---------|----------------|
| <5               | 1       | 約20            |
| 5~10             | 2       | 20~25          |
| 10~17            | 3       | 20~25          |
| 25~35            | 4       | 約20            |

蒸汽-空气模锻锤砧座和自由锻锤的砧座是有些不同的。模锻锤砧座一方面紧固模座，同时两个锤柱都固紧在砧座上，这样就能保证上模对下模重合的最大精确度，使锻件留有最小加工裕量起了一定的作用，而自由锻锤的两锤柱是不同砧座固紧在一起的。

砧座材料的质量，对砧座的使用有很大的影响。砧座用含 C 约 0.25% 的优质钢铸成。如果砧座由几块组成，那末最上面的一块用铸钢件，下面的一块用铸铁件。也有的砧座上部是用厚 150

~250公厘的钢板装配而成，直立的钢板用4~6只横向的紧配螺栓来夹紧，螺钉的直径可达150公厘，如图8所示。

安装砧座时，对砧座的水平度要求很高，因为砧座不平，就直接影响到锤柱和汽缸的水平度，使得锤柱和汽缸

有倾斜的危险。砧座的水平度要求，在左右方向允许偏差，每公尺长度上不超过1公厘；前后方面允许偏差，每公尺长度上不超过1.5公厘。锤在工作时，砧座承受很大的冲击负荷。因此在固定横座的地方和锤柱同砧座接触的地方，磨损是很严重的。同时氧化铁皮常会掉到接触面上，使得磨损更加猛烈。由于砧座这些地方磨损了，就会产生砧座和模座接触面不平和不紧密接触的现象，以及砧座和锤柱接触不均匀的现象。当砧座和模座接触表面的磨损轻微时，可以用风动砂轮或活动刨床把磨损的地方磨平或刨平，如果磨损严重，就得把砧座表面刨去很多，于是砧座凹处加深了。补救的办法是把模座的高度增加，以保持下模应有的高度。对于砧座接触模座的侧面和固定楔的侧面磨损，可以用补焊的方法把磨损的地方修补，然后再刨平，不过在砧座接触模座下平面的地方，不要用补焊的方法修理。如砧座和锤柱接触面磨损，可用胶皮垫垫在这个接触面上来减小磨损。苏联先进的经验已经证明，垫了胶皮垫后，磨损就小了，所用的胶皮垫必须具有

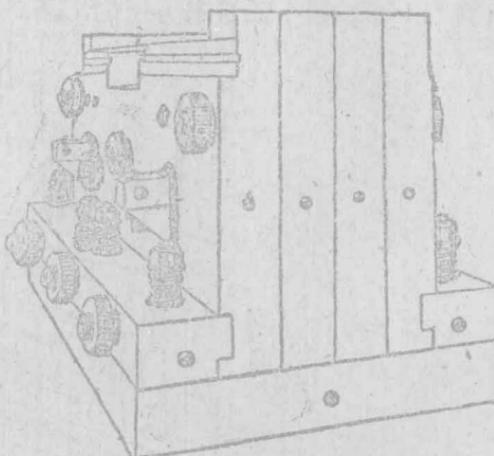


圖8 鋼板裝配的砧座。

5~6 層纖維，寬度按照接觸面的大小。厚度為 10~15 公厘的膠皮運輸帶就可使用。

模座 它是用來固緊下鍛模用的，所以在模座上面做出燕尾槽，用楔和鍵把下鍛模緊固在上面，同時模座側面一面具有  $160^{\circ}$  和  $5^{\circ}$  的角度，另一面打入楔，使模座能固緊在砧座上面，模座的形狀如圖 9 所示。當模座安置在砧座上後，還沒有用楔緊固時，模座和砧座之間的允許間隙不大於  $0.05\sim0.1$  公厘。當用楔固緊後，就不應有間隙，如有間隙就會容易使砧座損壞。下鍛模安置在模座上後，只允許使下模的底面同模座接觸，下模的凸肩部分不能靠在模座上，如靠上的話，鑄造時下模的肩部和燕尾交角的地方容易發生裂紋。模座上表面和下模的凸肩部分的下表面，應當有  $0.5\sim1$  公厘的間隙。

模座的材料，可用鋼號 6、45、50、35XHΦ、40XH 和 50XH。模座在製造時須經過熱處理，硬度須達  $H_B = 270\sim310$  公斤/公厘<sup>2</sup>，在模座下平面硬度最好不要大於  $H_B = 207$ ，因為硬度高容易把砧座磨壞。模座在鍛工作時，模座上緊固下模的燕尾槽最易磨損，尤其是模座和下模下表面接觸的地方，常壓出痕迹，這種痕迹會增加模座和下模的損壞，如痕迹較深，那就須刨一刨。燕尾槽側面磨損後，可用焊接的方法，焊好後再刨一刨。為了減小模座的磨損，可以把圖 9 上有點線的地方進行表面淬火。表面淬火後的硬度應為  $R_c = 40\sim45$ ，但不得超過  $R_c 45$ ，淬火深度 5 公厘，在 5 公厘深度地方最好硬度還能達到  $R_c 28$ 。

固緊模座的楔 楔的作用是把模座緊固在砧座上，使模座在



圖 9 模座。

鍛錘鍛擊時不致离开砧座。为了裝拆方便，楔的長度應該大于模座長度的15~20%。楔的材料一般用含碳量不小于0.5%的鋼制成，楔的热处理硬度为 $H_B=207\sim 208$ ，而在端部的硬度須在 $H_B=302\sim 340$ 。楔不能用太軟的鋼，因为用軟鋼經壓后就会变形，而砧座受到不均匀的負荷。楔两端的硬度更高些，因为楔子在打入砧座和拆下时，都要用冲錘来冲击，如果端部很容易鍛粗，打入和拆下都会發生困难。

**3 錘柱** 在砧座上安有两个支柱，这就是錘柱，如圖10所示。錘柱不但支持汽缸和引导錘头运动，而且还承受錘在工作时發生的冲击載荷，尤其是錘在偏心冲击时，錘柱受力很大，所以錘柱須要很坚固。同时为了防止錘柱从砧座上傾倒，在錘柱下部做成突起部分，如圖11所示，并用拉紧螺栓把錘柱和砧座緊固起来；現在模鍛錘上应用的拉紧螺栓是斜装的螺栓，每一錘柱用四个螺栓(每边两个)，螺栓对垂直方向有 $10^\circ \sim 20^\circ$ 偏角，螺栓中間裝有彈簧，因为当錘打击时，錘柱的底面和砧座之間的接合面会上下跳动，因此螺栓就受到冲击力，安装彈簧就是为了減輕螺栓头部所受的冲击。螺栓倾斜安装是为了改善錘柱的固定和螺栓的

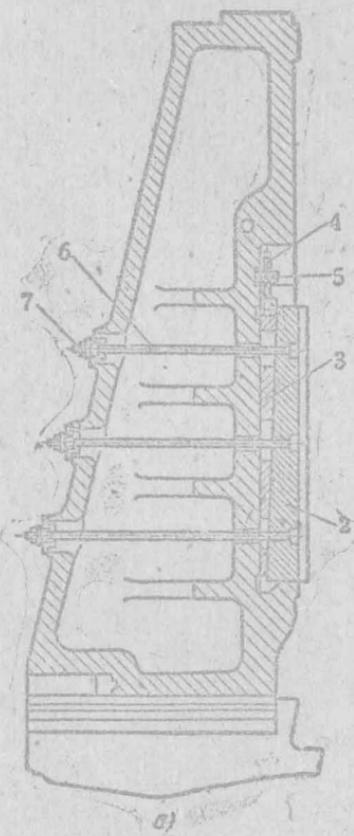


圖10 錘柱。

負荷。在錘柱下部的突起部分同砧座相接觸，由於接觸面會磨損，所以用有兩個橫楔來補償接觸面的磨損，同時也使錘柱能在前後

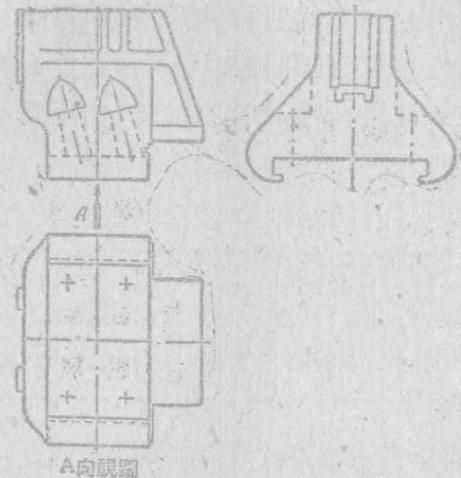


圖11 支柱下面的突起部分。

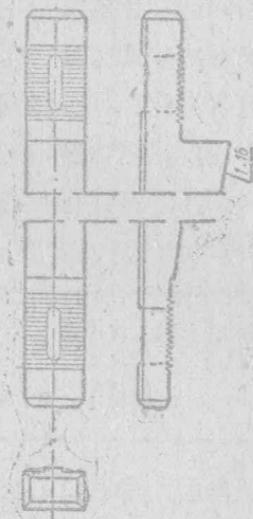


圖12 橫楔。

方向移動，用來調整上下模在前後方向的錯移。橫楔用兩個連有蓋板的螺栓同砧座固緊，蓋板上裝有橫齒，使橫楔聯結堅固可靠，橫楔形狀如圖12所示。在錘柱下部側面同砧座突起部分之間也裝有兩個縱向楔鐵，來補償接觸面的磨損，同時也可使錘柱能左右方向移動，用來調整上下模在左右方向的錯移。縱向楔鐵是用兩個連有蓋板的螺栓緊固在錘柱上的。

錘柱所用的材料是鑄銅，含碳量  $C = 0.3 \sim 0.4\%$ 。錘柱在加工時要求兩錘柱一起加工，這樣兩錘柱才不會有高低，如果兩錘柱不一樣高，就會使汽缸裝得不平，所以在安裝錘柱時還須要檢查兩錘柱上面平面的水平度，一般要求兩錘柱水平度，在每公尺長度上的偏差不可大于1公厘。錘在工作時，除了砧座和錘柱接觸面

磨损时須用胶皮垫来减小它的磨损外，锤柱和汽缸底板接触面磨损时，同样可以垫上胶皮垫，以减少磨损。所用的胶皮垫和垫在砧座同锤柱接触面之間的胶皮垫一样，由于这些地方垫了胶皮垫，不仅对这些地方减少了磨损，同时对锤的別的一些零件使用寿命也显著提高，据苏联烏拉尔車輛厂鍛工車間經驗証明，在锤上采用这胶皮垫后，锤的一些零件寿命平均增加了2~3倍，如下表2数据：

表 2

| 锤的零件名称  | 导轨   | 楔铁 | 汽缸套  | 紧固零件 | 锤杆   | 锤头 | 模座   |
|---------|------|----|------|------|------|----|------|
| 平均寿命的增加 | 2.4倍 | 5倍 | 1.5倍 | 3倍   | 1.5倍 | 2倍 | 1.5倍 |

**导轨** 导轨2(圖10)安在锤柱的导轨槽內，导轨前面有三个突出部分和锤头凹槽相合在一起，导轨后面是一斜面和調整楔铁3(圖10)斜面相重合。导轨的移动用联結在楔铁上面的螺栓4和螺帽5(圖10)来調整导轨用导轨拉紧螺栓6和螺帽7(圖10)紧固在锤柱上。导轨的功用就是保証锤头和锤杆的运动方向和汽缸的軸綫相重合，也就是说锤头在鍛造时不歪斜，也不摆动，这样才能保証上下模在工作时相重合，不致發生錯移現象。导轨前面三个突出部分和锤头凹槽要很好配合，侧面須有一定的間隙，如圖13所示的間隙 $a$ 、 $a_1$ 。間隙 $a$ 、 $a_1$ 的总和是0.45~0.7公厘，



圖 13

如果没有这間隙，锤头在工作时，因鍛件的热量傳到锤头和导轨上，就会使锤头和导轨膨胀而卡住。所以要調整有一定的間隙，調整的方法是調整楔铁上下移动，再把导轨拉紧螺栓固紧。导轨通常用鍛鋼制成，但也有用鑄鐵制

成。用鑄鐵制成的導軌，在錘工作時，如鐵少滑潤時噪音較小，但鑄鐵導軌很容易磨壞或是斷裂，所以一般多用含碳量  $C = 0.45 \sim 0.55\%$  的鋼制成。

**汽缸底板** 它是安置在錘柱的上面，它的形狀如圖 14 所示，而在汽缸底板上安置有汽缸。使用了汽缸底板，這樣就保証了結構的牢固性，使汽缸和錘柱連接成為一個結構，如圖 15。在錘柱上面部分的凸出部分與汽缸底板接觸的側面，須用楔子打緊，以免在聯結處產生間隙。同時用八個帶有緩沖彈簧的雙頭螺栓把汽缸同汽缸底板及錘柱固緊在一起。緊固好後，汽缸在汽缸底板上就不会有縱橫方向的移動，而汽缸底板在錘柱上也就不会有縱橫方向的移動，這樣才能保証在鍛擊時得出精確的鍛件。



圖14 汽缸底板。

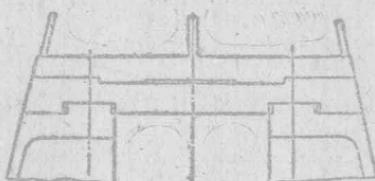


圖15 連接汽缸和錘柱的汽缸底板。

汽缸底板所用的材料是 55 号鑄鋼。汽缸底板在安裝時上表面水平度要保証每公尺偏差不可大于 1 公厘。

**4 落下部分** 落下部分就是模鍛錘的噸位称号部分，我們平時所說的一噸或二噸模鍛錘，就是指它的落下部分的重量大約有一噸或是二噸，當然可大些或小些。模鍛錘的落下部分和自由鍛錘相像，它包括活塞、錘杆、錘頭和上模。現在我們除了上鍛模不在這裡談外，其他部分來分別的談一談。

**錘杆** 它是鍛錘的傳力機構，錘杆兩頭帶有錐度，上端錐度同活塞相聯，下端錐度是安裝在錘頭中，活塞在汽缸中上下運動，

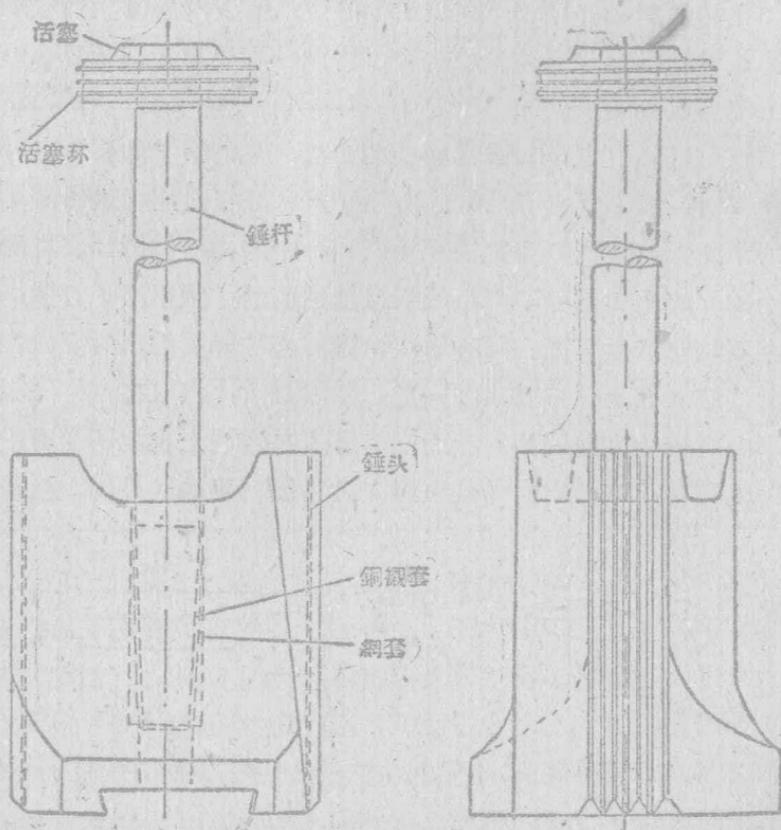


圖16 模鍛錘的落下部分。

它通过锤杆使锤头和上模能上下运动，以进行锻造。锤杆在工作过程中，是承受很大的应力，因此锤杆使用日期比锤的其他零件要短得多，锤杆的平均工作寿命约为500小时，所以为了增加锤杆的寿命，必须要注意锤杆材料的质量和正确的制造工艺规程。锤杆材料常采用的合金钢号是30XH、30X、50X、40XH等。锤杆在制造时须热处理。调质硬度 $H_B = 255 \sim 310$ ，热处理后使得到索氏体的显微组织。同时在制造时须磨锤杆外径或滚压锤杆外

徑，來增加錘杆壽命。

**活塞** 它是靠蒸汽或壓縮空氣推動在汽缸內上下移動，來帶動錘杆和錘頭及上模進行工作的。活塞的直徑要比汽缸內徑小些，汽缸內徑在300~600公厘以內時，活塞直徑要比汽缸內徑小1~2.5公厘，這是為了活塞在汽缸中活動靈活和減小同汽缸內壁的摩擦。活塞是同錘杆的上端錐度部分連接的，活塞同錘杆的連接是用熱套的方法緊固起來；在製造活塞和錘杆錐度部分時，在冷的情況下，把活塞套在錘杆錐度部分時，活塞頂面和錘杆錐度部分端部須有一定距離，這距離一般為10~20公厘，等到進行熱套時把活塞溫度加熱到350~400°C，再把活塞套到錘杆錐度部分，使活塞頂面同錘杆錐度端部齊平，這樣在冷卻後活塞和錘杆就緊密的連接在一起了。活塞的材料，從經驗中證明，如用硬鋼來做，很快地就使汽缸套磨損，如用軟鋼來做，雖然減少汽缸套的磨損，而活塞常呈現下沉現象，就是錘杆錐度端部不同活塞頂面齊平而是跑出來了，或是活塞和錘杆錐度部分松動了。因此必須要用40或45號鋼來做。

**活塞環** 它安在活塞的凹槽中，是用来保證活塞在運動中與汽缸套緊密結合，來免汽缸中的蒸汽或壓縮空氣通過活塞四周上下串動，同時補償在偏心衝擊時所產生的間隙。由於活塞環是做成開口環，它在裝入汽缸前直徑比汽缸內徑大一些，以便在壓入汽缸中後有向外張開的趨勢，使它和汽缸的內壁緊密配合。這樣不但不容易漏氣，同時活塞環和汽缸接觸面小，再加上在汽缸內有潤滑油，所以摩擦力就大大的減小了。雖是這樣，活塞環的磨損还是很利害的，活塞環平均使用日期為1~2月，經過一定日期後，必須更換，因為活塞環磨損後，它和汽缸就不能緊密配合，於是增加蒸汽的消耗量。活塞環的材料是用20~40號鋼制成，最

好用 20 号钢，因为 20 号钢较软，对汽缸套磨损情况会好些。活塞环不能用铸铁来做，因为冲击时，铸铁做成的活塞环会很快的损坏。

**锤头** 它的主要功用是紧固在它下面的上模，它用楔和键同上模紧固在一起。上面锤头孔同锤杆下端锥度部分连接，在锤头孔内安有软材料黄铜或紫铜做的襯套，它的厚度为 1~2 公厘。用铜襯套的目的，就是防止锤杆同锤头孔接触的锥度表面上的破坏，如果不用襯套，这些地方表面就会受到强烈的磨损。产生这种现象的原因，是因为当冲击时，有一些微粒的灰和氧化铁皮粘到锤杆上，如锤杆有向锤头孔下移现象，这些微粒便接触到锤头孔或是锤杆锥度部分，结果就使接触的锥度面上损坏，而缩短了锤杆的使用日期。锤头的材料可用 40、50、35X 号钢锻制，在不能锻造情况下，也可用 35、40、40XH、40XH<sub>2</sub> 铸钢件。锤头在制造时要经过调质，调质的硬度为  $H_B = 250 \sim 280$ 。锤头在工作以前一定要使锤头加热到 60°C 左右，如不加热在燕尾槽的转角处最容易裂开。锤头平常最易磨损的地方，是在燕尾槽的地方。为了减少这些地方的磨损，可以在图 17 上点线部分进行表面淬火，淬火的硬度为  $R_c = 40 \sim 45$ ，但不可大于  $R_c 45$ ，它的深度为 5 公厘，在深度 5 公厘地方最好硬度还有  $R_c 28$ 。如燕尾槽侧面有磨损，可以用补焊的方法修补，然后再刨到原来图纸要求的尺寸。为了减少燕尾槽转角处的裂开，除了在工作前加热 60°C 左右外，还可以把转角

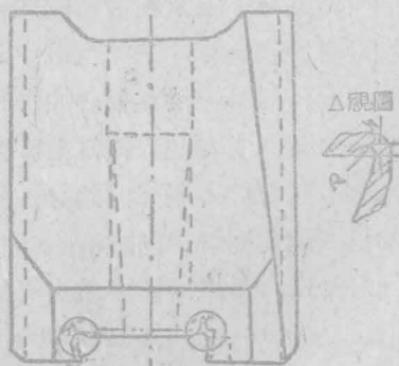


图 17 锤头。