

铁路货车典型故障汇编

(轮对、滚动轴承、车体底架各梁故障)

铁道部运输局装备部 编

中国铁道出版社

铁路货车典型故障汇编

(轮对、滚动轴承、车体底架各梁故障)

铁道部运输局装备部 编

中国铁道出版社

2003 · 北京

内 容 简 介

本书采用图片辅以简要文字说明的形式，介绍了近两年来全路货车检修运用部门发现上报的，在故障类型、危害程度、责任单位和发现单位分布等方面具有代表性的车轮和滚动轴承故障、车体底架各梁故障，以收录的内容分为“轮对与滚动轴承”和“车体底架各梁”两部分，按发现时间先后自然排序。

本书可供铁路货车及零部件设计、制造、检修、运用单位和有关部门的领导、技术人员和职工参阅，本书收录内容既是教育员工树立安全意识、质量意识、危机意识的警醒性材料，也是分析质量问题原因、摸索规律、指导生产的重要依据，同时也可作为货车检修、运用部门职工培训的辅助性资料。

图书在版编目(CIP)数据

轮对、滚动轴承、车体底架各梁故障 / 铁道部运输局装备部编. —北京：中国铁道出版社，2003.9

(铁路货车典型故障汇编)

ISBN 7-113-05512-5

I. 轮... II. 铁... III. ①铁路车辆：货车—故障诊断②铁路车辆：货车—故障修复 IV. U279.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 085250 号

书 名：铁路货车典型故障汇编（轮对、滚动轴承、车体底架各梁故障）

作 者：铁道部运输局装备部

出版发行：中国铁道出版社（100054，北京市宣武区右安门西街8号）

责任编辑：薛淳 韦和春 编辑部电话：路电(021)73137,73139 市电(010)51873137,51873139

封面设计：蔡涛

印 刷：北京精彩雅恒印刷有限公司

开 本：889×1194 横1/16 印张：21.25 字数：672千

版 本：2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷

印 数：1~3500 册

书 号：ISBN 7-113-05512-5/U·1565

定 价：125.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书，如有缺页、倒页、脱页者，请与本社发行部调换。

《铁路货车典型故障汇编》

编辑委员会

主任：杨绍清

副主任：陈伯施 陈雷 王毓民

委员：张志建 程学抠 杨南翔 王士铠
刘松 张进德 余明贵

铁路货车典型故障汇编

(轮对、滚动轴承、车体底架各梁故障)

编辑人员

主 编：杨绍清

副主编：陈 雷 王毓民

主 审：张志建

编 辑：王士铠 余明贵 朱自海 孙 蕾

前　　言

铁路货车是铁路运输的重要装备。随着我国铁路运输发展，特别是上世纪90年代末至本世纪初实施四次大面积提速以来，铁路货车得到迅速发展，整体技术水平上了一个新台阶，基本适应了国民经济建设和人民生活的需要。

目前，我国铁路货车约有60万辆，全部为全钢结构，实现了滚动轴承化，运行速度普遍达到80 km/h，近20%的货车完成了提速改造，最高商业运行速度达到120 km/h，通用货车载重达到60 t及以上，新技术、新配件、新材料得到广泛应用，货车整体水平较上世纪末又有较大提高，缩短了与发达国家的差距，为满足我国铁路货车重载、快捷的要求奠定了基础，为实现铁路跨越式发展，构建先进、高效的国民经济大动脉，提供了可靠的装备保障。但是，由于货车及其零部件设计、制造、检修质量和运用条件等方面的原因，在运用中也出现了一些质量问题，如车体底架各梁裂损，摇枕、侧架裂损，制动梁裂折，滚动轴承保持架破损、滚道、滚子剥离等，有的已酿成行车事故，更令人担忧的是此类故障目前仍未得到有效遏制，对铁路运输安全构成威胁，暴露出货车及主要零部件设计、制造、检修方面仍存在较多隐患。

当前，我国铁路正处在实现跨越式发展的起点上，铁路货车工作肩负着新的历史任务和责任。为便于铁路货车及零部件设计、制造、检修单位客观了解质量现状，清醒认识安全质量的严峻形势，敲响安全质量警钟，科学掌握质量问题分布和发展规律，有针对性地采取对策，提高货车及其零部件源头质量，同时为货车检修、运用部门发现故障提供指导，提高货车安全防范水平，铁道部运输局装备部组织以随机抽样的形式，对近两年来全路货车检修、运用部门发现上报的，在故障类型、危害程度、责任单位和发现单位分布等方面具有代表性的车轮和滚动轴承故障、车体底架各梁故障进行了集中整理，并附录了目前我国铁路货车的保有量和技术结构分析，以及运用货车典型故障分布情况，汇编成册，形成《铁路货车典型故障汇编（轮对、滚动轴承、车体底架各梁故障）》。本书既是铁路货车及零部件设计、制造和检修单位教育员工树立安全意识、质量意识、危机意识的警醒性材料，也是各级领导和技术管理人员分析原因、摸索规律、指导生产的重要依据，同时也可作为货车检修、运用部门职工培训的辅助性资料。

本书由杨绍清主编，陈雷、王毓民副主编，张志建主审，王士铠、余明贵、朱自海、孙蕾编辑。在本书的资料收集、整理和编辑过程中，得到各铁路局的大力支持，胡延明、王增喜、赵国章、薛希党、于丙辰、杨雪明同志参加了资料分类和整理工作，在此表示感谢。

由于编辑内容较多，本书难免有疏漏之处，请广大读者批评指正。

编者

2003年8月


目 录


1 轮对与滚动轴承	1
1.1 轮对	3
1.2 滚动轴承	75
2 车体底架各梁	279
附录 1 铁路货车保有量统计及车型分布图（依据《2002年全路货车清查资料汇编》）	331
附录 2 2002 年至 2003 年上半年列检发现典型故障分析	332

1

轮对与滚动轴承

1.1 轮 对

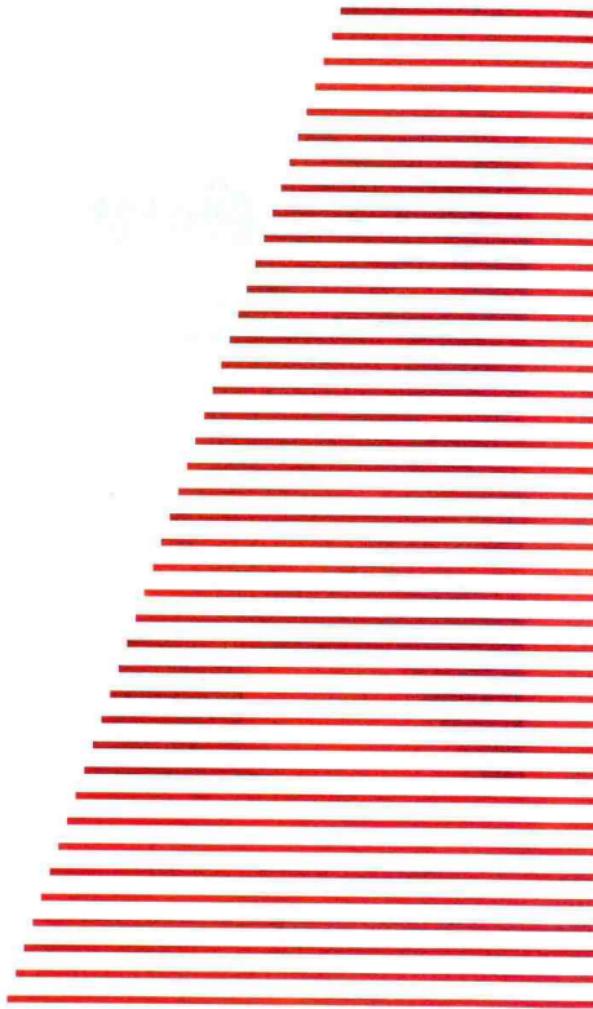


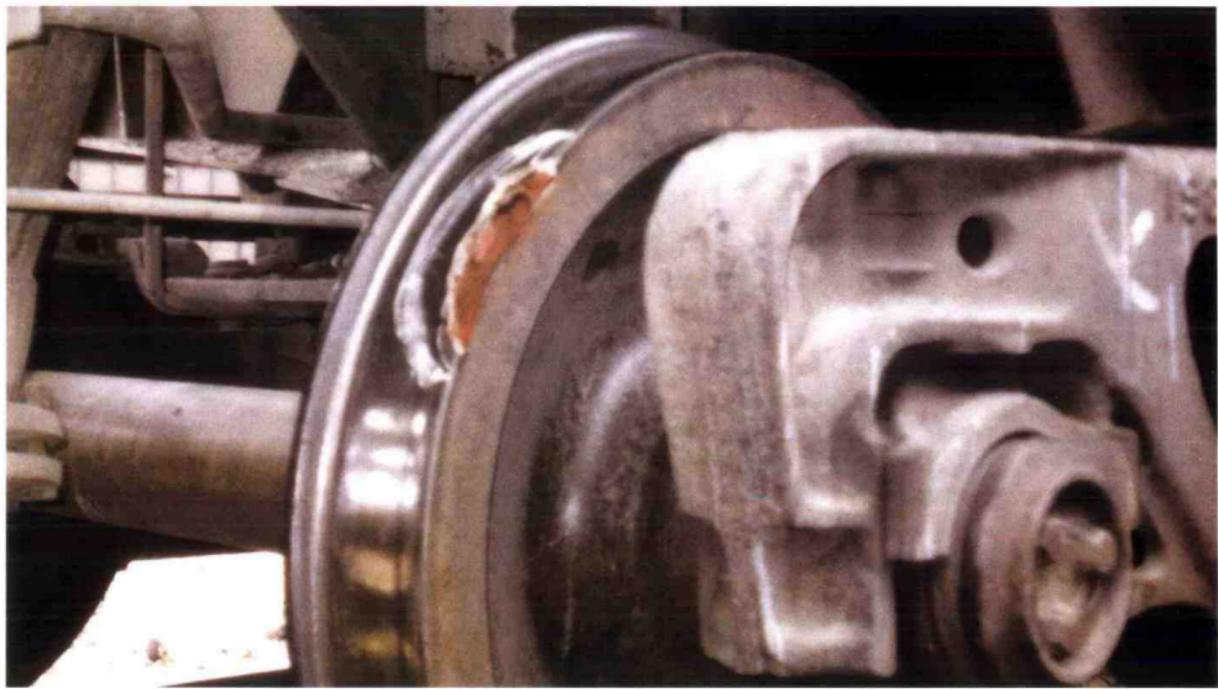

1-1-1

故障简介：

2001年6月20日，哈尔滨铁路局三间房车辆段列检发现U_{60W}8050198三位车轮踏面外侧缺损200 mm × 30 mm × 20 mm。定检标记：97.2 沈厂，01.2 哈牡西，2.26 牡。制造标记：96.12 ④④。

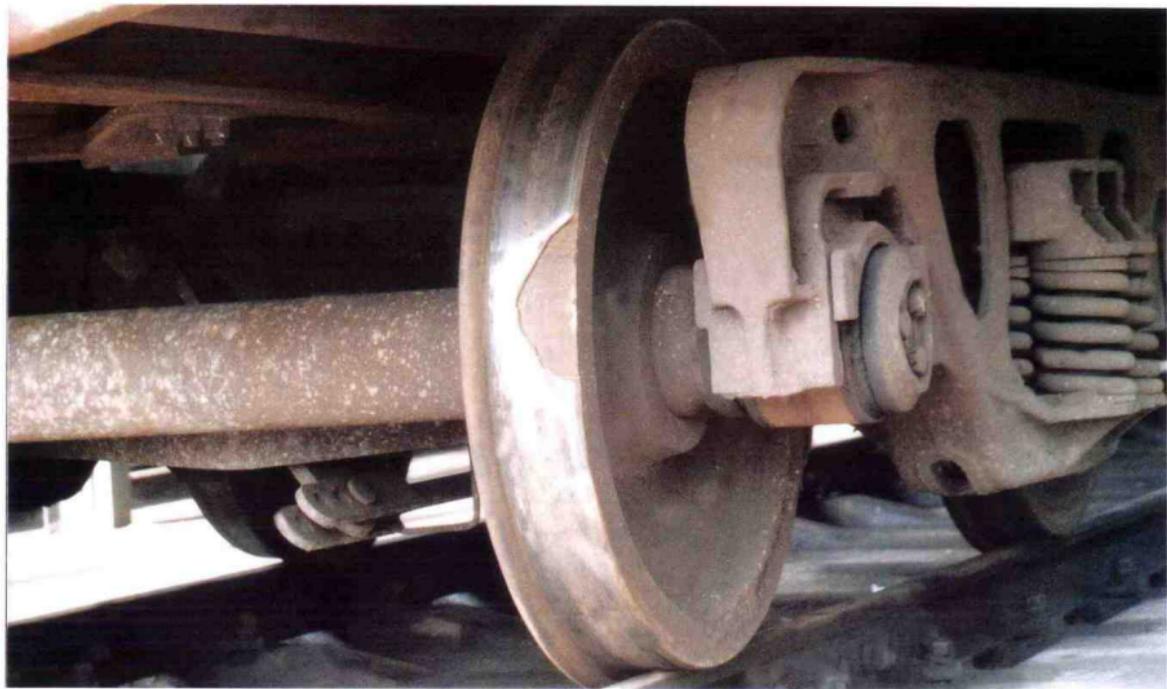

1-1-2

故障简介：

2002年1月5日，广州铁路(集团)公司衡阳车辆段列检发现P62N3328324八位车轮踏面缺损145 mm × 80 mm。定检标记：99.5 齐厂，01.6 成庆，11.7 武南。



1-1-3

故障简介：

2002年1月10日，郑州铁路局郑州北车辆段列检发现C₆₄4895674八位车轮轮辋裂纹170 mm。
定检标记：00.12沈厂，00.12沈厂，12.25莞。制造标记：96.10 □□□。



1-1-4

故障简介：

2002年1月12日，哈尔滨铁路局鹤岗车辆段列检发现C₆₄4851025七位车轮踏面擦伤3 mm。
定检标记：96.11 株厂，01.2 沈大，7.27 芜。



1-1-5

故障简介：


2002年1月26日，郑州铁路局郑州北车辆段列检发现P62N3407360八位车轮踏面外侧缺损110 mm × 70 mm × 9 mm。定检标记：97.10 齐厂，00.8 哈尔，8.19 庆。制造标记：98.2 □□□。



1-1-6

故障简介：

2002年2月1日，济南铁路局青岛车辆段列检发现C_{62A}4509562五位车轮轮辋裂纹210 mm。
定检标记：97.6沈厂，01.10沈大，10.23大。

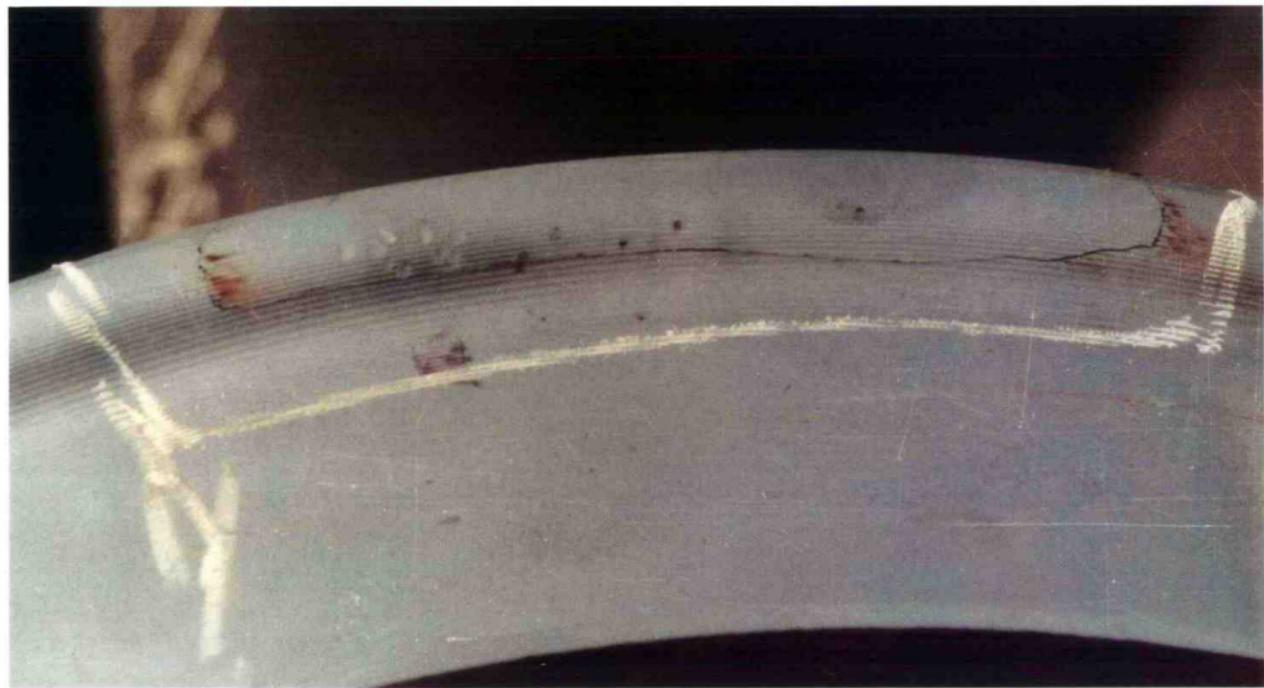

1-1-7

故障简介：

2002年2月2日，郑州铁路局郑州北车辆段列检发现P643420498三位车轮轮缘裂纹185 mm。
定检标记：99.5 齐厂，00.9 沈苏，10.11 浦。制造标记：98.4 □○△。