


高等学校教学用书

工 程 制 图

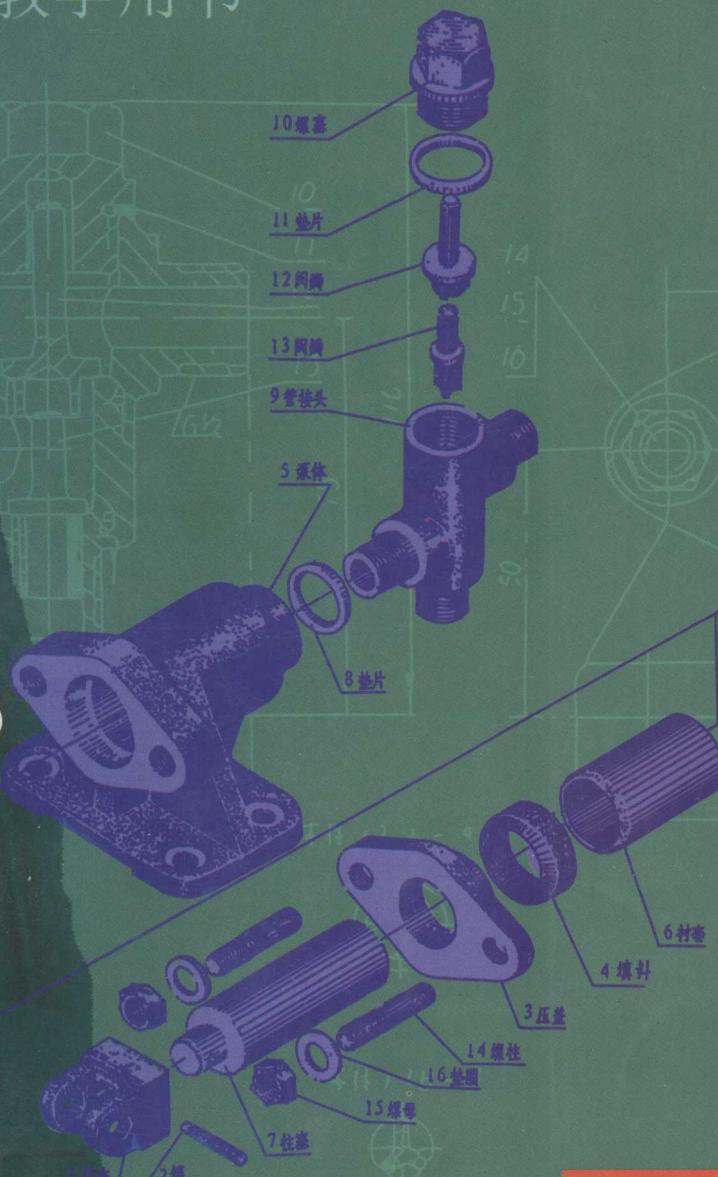

施岳定 主编

及计算机绘图

浙江大学出版社

高等学校教学用书

工程制图及计算机绘图

施岳定 主编

浙江大学出版社

内 容 简 介

本书依据普通高校工程制图教学基本要求和成人高校工程制图教学基本要求,以及工科学生计算机绘图基本能力培养要求而编写。

本书主要内容有:正投影法基础、截切体与相贯体、组合体、机件形状表达方法、零件图、装配图、计算机交互绘图系统、二维图形的计算机绘制、三维图形的计算机绘制、展开图和焊接图等。

本书满足教学改革和更新内容的需要,具有掌握概念、强化应用的特点。适合各类普通高校和成人高校非机械非土建类本、专科各专业学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

工程制图及计算机绘图/施岳定主编.一杭州:浙江大
学出版社,1999.8

高等学校教学用书

ISBN 7-308-02107-6

I . 工… II . 施… III . ①工程制图-高等学校-教材②计
算机制图-高等学校-教材 IV . TB23-43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 21929 号

出版发行 浙江大学出版社
(杭州玉古路 20 号 邮政编码 310027)
(E-mail: zupress @ mail. hz. zj. cn)

责任编辑 徐宝澍
排 版 浙江大学出版社电脑排版中心
印 刷 浙江省煤田地质局制图印刷厂
经 销 浙江省新华书店
开 本 787mm×1092mm 16 开
字 数 20.75 印张 531 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷
印 数 0001—2000
定 价 23.00 元

前　　言

本书根据国家教委 1995 年印发的工程制图教学基本要求和最近制定的成人高等教育工程制图教学基本要求，并充分考虑当前各类高校非机械非土建类本、专科各专业本课程教学改革的需要，以及工科学生应具备计算机绘图基本知识和基本操作能力的要求而编写的。本书适用于普通高校和各类成人高校（函授大学、夜大学、电视大学、职工大学等）非机械非土建类各专业，以及其他少学时专业，同时也可供在职人员计算机绘图培训使用。

本书是浙江大学国家工科基础课程工程制图教学基地系列教材之一。

本教材既可作为工程制图及计算机绘图课程的教材，也可单独作为工程制图课程或计算机绘图课程的教材。

编写本书的指导思想是：立足于改革和创新。依据非机械类及较少学时专业的需要，重点放在投影制图基础以及读图能力的培养上。计算机绘图部分注重绘图操作能力的培养。力求联系实际，精选内容，加强应用，使教材的内容和体系具有科学性、启发性和实用性。同时，力求对学时不同、要求有别的不同专业都能适用。

本书具有以下特点：

- 充分考虑各学校对课程教学改革的要求，更新部分内容，删繁就简，突出基本要求。
- 在保证成人教育与普通高校“大体一致”的前提下，充分考虑了成人教育中“掌握概念、强化应用”的特点。
- 采用了最近几年修订或制定的有关制图新标准。
- 从“体”出发阐述正投影的基本规律，把空间几何元素的投影特性融合在立体的投影作图中，加强了体的投影分析，以加强应用能力的培养。
- 在机件表达方法和机械图中，选用了较多实际图例，具有较强针对性和实用性，并配以大量立体图，有助于阐明问题和方便自学。每章后还附有思考题。
- 满足了工科学生必须具备的计算机绘图基本能力培养的要求。

本书是在浙江大学工程及计算机图学教研室多次编写的《机

机制图》、《画法几何及工程制图》教材和多年来的教学实践基础上,吸收各校同行老师的成功经验,特别是本室许多老教授们的成功经验编写的。在编写过程中,王之煦、周广仁、杨纪生、谭建荣、陆国栋、徐慧萍等老师提出了许多宝贵意见。

参加本书编写的有(以章节先后为序):施岳定(绪论,第一章第一节),黄长林(第一章第二节),王之煦(第二章,第三章,第四节,第五章,第六节,第七章,第八章,第十二章,第十三章),黄长林(第九章,第十章,第十一章),崔培英(第二章,第三章),陈婕(第五章),王之煦(第六章、附录)。本书由施岳定任主编。

本书虽经多次修改,难免存在不足之处,恳请使用本教材的师生和读者批评指正。

编 者

1998年秋于求是园

施岳定,男,1937年生,浙江人,现为浙江大学机械系教授,硕士生导师。

1954年毕业于浙江大学机械系,同年留校任教。

1956年加入中国共产党,1958年被评为校优秀青年教师。

1960年调入浙江大学机械系教研室,主要从事《画法几何》、《工程制图》等课程的教学工作。

1963年获浙江大学优秀教师称号,同年评为讲师。

1965年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为副教授。

1978年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教授。

1982年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为博士生导师。

1985年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者特聘教授。

1988年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

1990年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

1992年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

1994年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

1996年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

1998年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

1999年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2001年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2003年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2005年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2007年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2009年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2011年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2013年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

2015年获浙江大学优秀共产党员称号,同年评为教育部长江学者。

目 录

绪 论	1
第一章 制图的基本知识	3
第一节 制图基本规定	3
第二节 手工绘图工具及其使用	12
第三节 计算机绘图概述	17
第四节 计算机绘图系统	18
第五节 几何作图	21
第六节 绘制平面图形的方法和步骤	25
思考题	28
第二章 正投影法基础	29
第一节 投影法的基本知识	29
第二节 三视图的形成及其投影规律	31
第三节 立体上点、直线、平面的投影分析	32
第四节 基本体及简单叠加体的三视图	44
思考题	52
第三章 截切体和相贯体	53
第一节 截切体的投影	53
第二节 相贯体的投影	62
思考题	69
第四章 组合体	70
第一节 组合体的形体分析	70
第二节 画组合体视图	73
第三节 组合体的尺寸注法	75
第四节 读组合体视图	81
第五节 组合体轴测图的画法	88
思考题	95
第五章 机件形状的表达方法	96
第一节 视图	96
第二节 剖视图	100
第三节 断面图	111
第四节 其他常用的表达方法	113

第五节 表达方法综合应用举例	117
第六节 第三角画法简介	120
思考题	120
第六章 标准件和常用件	122
第一节 螺纹与螺纹紧固件	122
第二节 键	137
第三节 销	139
第四节 齿轮	141
第五节 弹簧	147
第六节 滚动轴承	150
思考题	153
第七章 零件图	154
第一节 零件图概述	154
第二节 零件图的视图选择	156
第三节 零件图的尺寸标注	163
第四节 表面粗糙度	166
第五节 公差与配合	170
第六节 形状和位置公差简介	177
第七节 技术要求与材料	180
第八节 零件结构的工艺性简介	180
第九节 读零件图	183
第十节 零件测绘	185
思考题	188
第八章 装配图	189
第一节 装配图概述	189
第二节 装配图的视图表达	191
第三节 装配图的尺寸标注	195
第四节 装配图的零件序号、明细栏和技术要求	196
第五节 装配结构的合理性简介	197
第六节 由零件图画装配图	198
第七节 读装配图及由装配图拆画零件图	204
思考题	212
第九章 计算机交互绘图系统	213
第一节 计算机交互绘图概述	213
第二节 AutoCAD 基本概念	214
第三节 AutoCAD 其他常用命令	222

第四节 建立绘图环境	225
思考题	230
第十章 计算机绘制二维平面图	231
第一节 绘制基本图元	231
第二节 AutoCAD 图形编辑	236
第三节 AutoCAD 精确绘图	244
第四节 AutoCAD 绘制机械图	246
第五节 AutoCAD 尺寸标注	253
思考题	262
第十一章 计算机绘制三维立体图	263
第一节 等轴绘图	263
第二节 AutoCAD AME 实体造型	266
思考题	274
第十二章 展开图	275
第一节 展开图概述	275
第二节 平面立体的表面展开	276
第三节 可展曲面的展开	277
第四节 不可展曲面的近似展开	281
思考题	283
第十三章 焊接图	284
第一节 焊缝符号及其标注方法	284
第二节 焊接图画法	289
思考题	291
附录	292
一、标题栏和明细栏	292
二、螺纹	293
三、常用的标准件	297
四、常用的机械加工一般规范和零件结构要素	311
五、公差与配合	315
六、常用工程材料	319
七、常用的热处理和表面处理名词解释	323
参考书目	324

绪 论

图样是随着人类历史和技术知识的发展而产生的。从事工程设计和技术工作的科学家、工程师和技师必须把自己脑海中的发明意图和设计思想用图样的形式表达出来,才能够与别人交流,使之变成现实的新产品,以不断提高人们衣、食、住、行的质量和增加新的内容,为人类创造一个更为舒适和理想的工作环境和生活空间。

在工程技术中,按一定的投影方法和有关规定绘制的用于工程技术设计、施工或产品制造的图样称为工程图样。工程图样是表达和交流技术思想的必备工具,是工程界的共同技术语言,也是工程技术部门的一项重要技术文件。因此,掌握这种工程语言,绘制和阅读工程图样是每一个从事工程设计和技术工作的工程技术人员都必须具备的基本能力。

本课程研究绘制和阅读工程图样的基本原理和方法,培养学生的形象思维能力,是一门既有系统理论又有较强实践性的技术基础课,其作用不仅在于培养学生的制图能力,而且在学生对三维形状与相关位置的空间思维能力和形象创造能力的培养上有着不可替代的作用。

当前在工业发达国家,工程图纸都是通过计算机来绘制的。我国的大型土建设计院、能源电力勘测设计部门、机电行业中的大中型企业,现在也都纷纷甩掉图板,采用计算机绘图。可以预见,在不久的将来,计算机绘图将是主要的出图方式。这就要求未来的工程技术人员必须了解计算机绘图的基本原理,掌握计算机绘图的基本操作方法。

本课程主要包括投影制图基础、机械图和计算机绘图等部分。投影制图基础部分学习用正投影法表达空间几何形体的基本原理和方法,训练用仪器和徒手绘图的操作技能,培养绘制和阅读投影图的基本能力,学习机件的各种表达方法以及标注尺寸的基本方法等。机械图部分培养绘制和阅读常见机器或部件的零件图和装配图的基本方法,并以培养读图能力为主。计算机绘图部分学习计算机绘图的基本原理和熟悉计算机绘图支撑系统软件(本书选用了AutoCAD软件)的操作流程。

本课程的主要任务是:

 
1. 学习正投影法的基本原理及其应用。
2. 培养绘制和阅读机械图样的基本能力。
3. 培养对三维形状与相关位置的空间逻辑思维能力和形象思维能力。
4. 培养计算机绘图的基本能力。

在学习中,应坚持理论联系实际。在认真学习投影原理、理解基本概念的基础上,由浅入深地通过一系列的绘图和读图实践,不断地由物画图,由图想物,分析和想象空间形体与图纸上图形之间的对应关系,逐步提高投影作图能力、形体表达能力和空间思维能力。通过完成与本教材配套的习题集相关作业来培养绘图和读图能力;通过上机操作,培养计算机绘图的基本能力。

熟悉和遵守有关制图的国家标准,懂得查阅附录中的标准和有关资料。

由于图样在生产中起着很重要的作用,绘图和读图的差错都会给生产和工作带来损失,所以做作业时,还必须养成耐心细致的工作作风和严肃认真的工作态度。

本课程为学生的绘图和读图以及计算机绘图能力打下一定基础，在后继课程、工作实践中，还要注意学习和提高。



○第一章

制图的基本知识

本章要点 熟悉制图国家标准的一些基本规定和常用制图工具的用法；掌握图线的画法和几何图形的基本作图方法；熟悉尺寸标注的基本规定；了解计算机绘图的初步知识。

第一节 制图基本规定

在现代化的工业生产中，图样是主要的技术资料，为了便于生产和技术交流，对于图样的内容、格式、表达方法以及尺寸注法等都必须作出统一的规定。国家标准《机械制图》是我国颁布的一项重要技术标准，统一规定了有关机械方面的生产和设计部门应该共同遵守的画图规则。

我国国家标准的代号为“GB”，是由“国标”两字的汉语拼音字母的第一个字母“G”和“B”组成，字母后面的两组数字，分别表示标准顺序号和标准批准的年份，例如“GB4458.1—84 机械制图 图样画法”即表示制图标准：图样画法，顺序号4458之1，批准发布年份为1984年。

现在先简要介绍图纸幅面和格式、比例、字体、图线、剖面符号、尺寸注法等近年来新修订的有关制图标准，其余部分将在有关章节中阐述。

一、图纸幅面和格式(GB/T14689—93)^①

1. 图纸幅面尺寸

绘制图样时，应采用表1-1中所规定的图纸基本幅面尺寸。表中的幅面代号意义见图1-1、图1-2。

表1-1 图纸基本幅面尺寸

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
a			25		
c		10		5	
e	20			10	

必要时，也允许选用所规定的加长幅面。这些幅面的尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增

^① 注：GB/T为推荐性国家标准。

加后得出的。

2. 图框格式

在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为不留装订边（如图 1-1 所示）和留有装订边（如图 1-2 所示）两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。

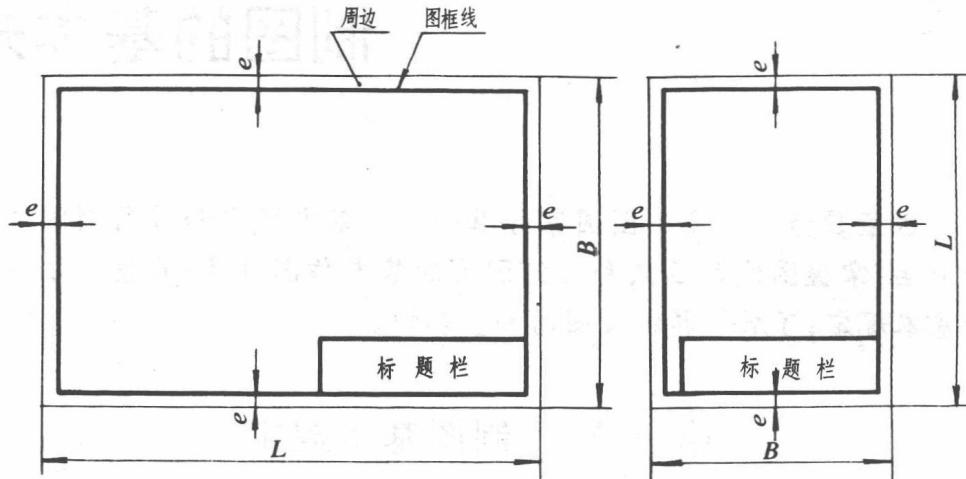


图 1-1 不留装订边的图框格式

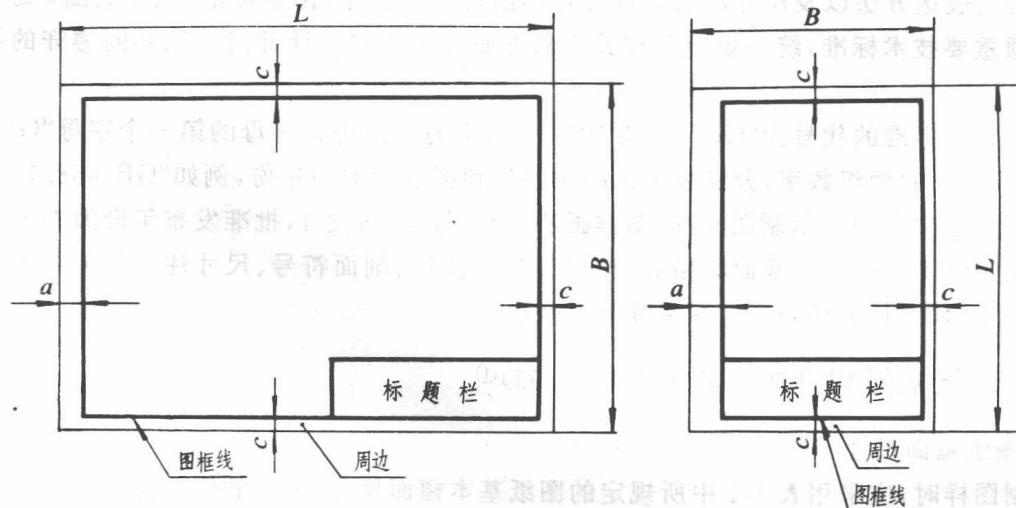


图 1-2 留有装订边的图框格式

二、标题栏(GB 10609.1 — 89)

每张图纸都应有标题栏，标题栏的格式已在国家标准中作了规定（见本书附录一）。它一般配置在图样的右下角。生产实际技术图样的，应按标准格式绘制标题栏。本课程的一般作业、零件图、装配图建议采用图 1-3(a) 和图 1-3(b) 所示的格式。

三、比例(GB/T 14690 — 93)

比例是图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。需要按比例绘制图样时，应由表 1-2 规定的系列中选取适当的比例。必要时，也允许选取表 1-3 中的比例。

15	20	15	20
7	制图 (姓名) (日期)	(零件名称)	比例
7	校核 (姓名) (日期)		数量
(单位名称)	(材料)	(代号)	
45			125

(a) 零件图标题栏

序号	代号	名 称	材 料	数 量	备 注	第 张	张	比 例	净重	(部件代号)
设计	(日期)	制图		数量	共	14	(工厂名称)			(产品代号)
审核		描图								
批准		校对								
11	20	11	11	20	11	170	28			

(b) 装配图标题栏和明细栏

图 1-3 标题栏和明细栏

表 1-2 由规定的系列中选取适当的比例

种 类	比 例		
原值比例	1 : 1		
放大比例	5 : 1	2 : 1	
	$5 \times 10^n : 1$	$2 \times 10^n : 1$	$1 \times 10^n : 1$
缩小比例	1 : 2	1 : 5	1 : 10
	$1 : 2 \times 10^n$	$1 : 5 \times 10^n$	$1 : 1 \times 10^n$

表 1-3 必要时,也允许选取的比例

种 类	比 例				
放大比例	4 : 1	2.5 : 1			
	$4 \times 10^n : 1$	$2.5 \times 10^n : 1$			
缩小比例	1 : 1.5	1 : 2.5	1 : 3	1 : 4	1 : 6
	$1 : 1.5 \times 10^n$	$1 : 2.5 \times 10^n$	1.3×10^n	$1 : 4 \times 10^n$	$1 : 6 \times 10^n$

注:表 1-2、表 1-3 中的 n 为正整数。

比例符号应以“:”表示。比例的表示方法为 1 : 1、1 : 500、20 : 1 等。

比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。必要时,可在视图名称的下方或右侧标注比例,如:

$$\frac{1}{2 : 1} \quad \frac{A \text{ 向}}{1 : 100} \quad \frac{B - B}{2.5 : 1} \quad \text{平面图 } 1 : 100$$

图 1-4 为用不同比例绘制的图形。

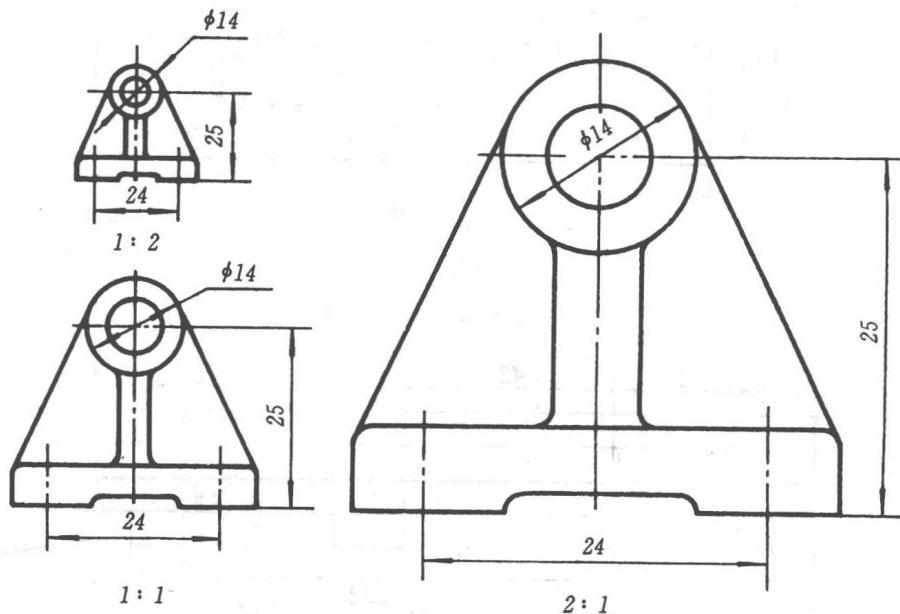


图 1-4 用不同比例绘制的图形

四、字体(GB/T 14691—93)

图样上除了机件图形之外,还需用文字和数字说明物体的大小和技术要求以及其他内容。图样中书写的字体必须做到字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

字体高度(用 h 表示)的公称尺寸系列为:1.8, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20(mm)。字体高度代表字体的号数。

如需要书写更大的字,其字体高度应按 $\sqrt{2}$ 的比率递增。

汉字应写成长仿宋体字,并应采用我国正式推行的简化字。汉字的高度不应小于 3.5mm, 其字宽一般为 $h/\sqrt{2}$ 。书写长仿宋体字的要领是:横平竖直、注意起落、结构均匀、填满方格。

字母和数字分 A 型和 B 型。字体的笔画宽度用 d 表示。 A 型字体的笔画宽度 $d = h/14$, B 型字体的笔画宽度 $d = h/10$ 。

在同一图样上,只允许选用一种型式的字体。

字母和数字可写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成 75°。绘制图样时,一般用 B 型斜体字。

图 1-5 为长仿宋体汉字。图 1-6 为 B 型斜体拉丁字母示例。图 1-7 为 B 型斜体阿拉伯数字与罗马数字示例。

五、图线(GB4457.4—84)

图样中各种图线的名称、型式、代号、宽度以及在图上的应用见表 1-4。图线的宽度分粗、细两种,粗线的宽度 b 应根据图的大小和复杂程度,在 0.5 ~ 2mm 之间选择;细线的宽度约为 $b/3$ 。图线宽度的推荐系列为 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2mm。

10号字

字体工整笔画清楚间隔均匀排列整齐

7号字

横平竖直注意起落结构均匀填满方格

5号字

技术制图机械电子汽车航空船舶土木建筑矿山井坑港口纺织服装

图 1-5 长仿宋体汉字示例



图 1-6 拉丁字母示例

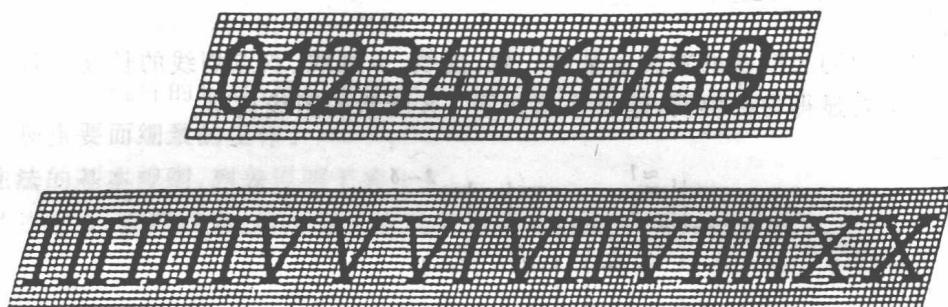


图 1-7 阿拉伯数字与罗马数字示例

表 1-4 图线的名称、型式、代号、宽度及其应用

图线名称	线型及代号	图线宽度	一 般 应 用
粗实线	— A	b	A1 可见轮廓线 A2 可见过渡线
细实线	— B	约 b/3	B1 尺寸线及尺寸界线 B2 剖面线 B3 重合断面的轮廓线 B4 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线(圆) B5 引出线 B6 分界线及范围线 B7 弯折线 B8 辅助线 B9 不连续的同一表面的连线 B10 成规律分布的相同要素的连线

续 表

波浪线		约 $b/3$	C1 断裂处的边界线 C2 视图和剖视的分界线
双折线		约 $b/3$	D1 断裂处的边界线
虚 线		约 $b/3$	F1 不可见轮廓线 F2 不可见过渡线
细点划线		约 $b/3$	G1 轴线 G2 对称中心线 G3 轨迹线 G4 节圆及节线
粗点划线		b	J1 有特殊要求的线或表面的表示线
双点划线		约 $b/3$	K1 相邻辅助零件的轮廓线 K2 极限位置的轮廓线 K3 坯料的轮廓线或毛坯图中制成品的轮廓线 K4 假想投影轮廓线 K5 试验或工艺用结构(成品上不存在)的轮廓线 K6 中断线

同一图样中同类图线的宽度应基本一致。虚线、点划线、双点划线的长度应各自大致相等，一般在图样中要显得匀称协调，建议采用如图 1-8 所示的图线规格。

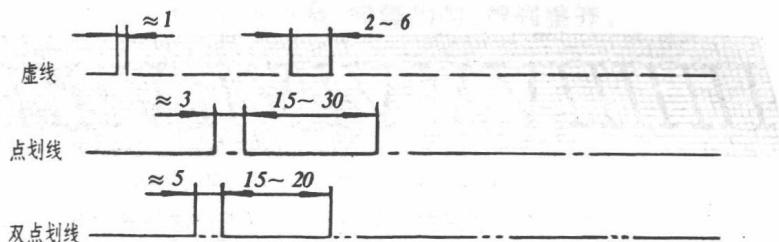


图 1-8 建议采用的图线规格

画点划线和虚线时，还应遵守图 1-9 的画法，在较小的图形上绘制点划线或双点划线有困难时，可用细实线代替。

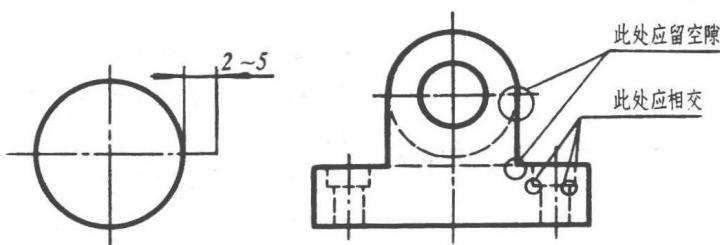


图 1-9 画点划线和虚线应遵守的画法

图线一般应用示例如图 1-10 所示。

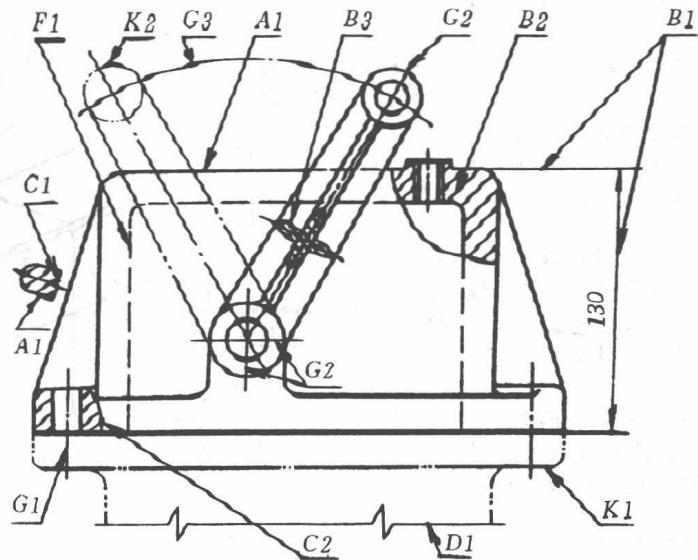


图 1-10 图线应用示例

六、尺寸注法(GB 4458.4—84)

图形只表示出机件的形状,而机件的大小则由图样上标注的尺寸来决定,所以标注尺寸是绘图中的一项重要而细致的工作。

尺寸注法的基本规则,列表说明于表 1-6。

对于尺寸注法,在第四章、第七章的有关章节中将作进一步介绍。

表 1-6 尺寸注法的基本规则

说 明	图 例
<p>1. 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确无关。</p> <p>2. 图样中的尺寸单位为毫米,此时不需注明。</p> <p>3. 机件的每一尺寸,一般只注一次,并注在表示该结构最清晰的图形上。</p> <p>4. 图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。</p>	<p style="text-align: center;"><i>I:1</i></p> <p style="text-align: center;"><i>I:2</i></p>