


電機工人適用

電工學

第八分冊 交流電動機

章 炎 福著

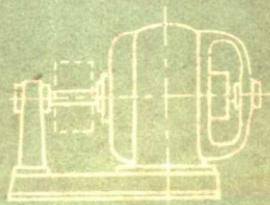

電力工業出版社

內 容 提 要

“电机工人適用电工学”是專为具有高小文化程度的人編寫的，也可供初學电工的讀者學習。全書分十二分冊。第一至第十一分冊的內容包括：电的基本概念、直流电路、磁和电磁、交流电路、直流电机、交流發电机、变压器、交流电动机、量电仪器、整流器和內燃机电气設備等；第十二分冊是“电工學習題詳解”。本書文字通俗，內容淺顯，沒有特別高深的理論和繁雜的計算公式。

第八分冊介紹了同步电动机及各种类型感应电动机和單相电动机的構造特性和运行原理。詳細講述了感应电动机的轉差率、轉矩和轉速的調節，感应电动机和同步电动机的起動方法。書中对各种交流电动机的用途也分別作了介紹。

電 工 學

第八分冊 交流电动机

章 炎 福著

*

385D144

电力工業出版社出版(北京府右街26号)

北京市書刊出版業營業證可証出字第082号

北京市印刷一厂排印 新華書店發行

*

編輯：沈昌培 刘作嬰 校对：王 誠

787×1092 $\frac{1}{2}$ 开本 * 2 $\frac{1}{2}$ 印張 * 41千字

1956年8月北京第1版

1956年8月北京第1次印刷(1—45,106冊)

統一書號：T15036·34 定价(第9类)0.28元

目 錄

交流电动机概說	3
一、交流电动机的原理	3
二、交流电动机的类型	8
第十五章 同步电动机	10
一、同步电动机的構造	10
二、同步电动机的运行原理	12
三、同步电动机旋轉磁場和轉子間的位移	14
四、同步电动机的擺動和穩定	15
五、同步电动机的功率因数和同步电容器	17
第十六章 感应电动机	19
一、感应电动机的構造	19
二、感应电动机的运行原理	23
三、感应电动机的轉差率	24
四、轉子电流頻率和感应电动勢	25
五、感应电动机轉子的感抗、阻抗、电流和功率因数	27
六、感应电动机的轉矩	28
七、感应电动机的起动	33
八、双鼠籠感应电动机和深槽感应电动机	41
九、同步电动机的異步起動法	45
十、感应电动机轉速的調節	49
十一、自整角电动机	56
第十七章 單相电动机	59

一、单相感应电动机的运行原理	59
二、裂相电动机	64
三、电容电动机	66
四、罩极电动机	67
五、推斥电动机	70
六、串激普通电动机	73
七、单相同步电动机	76

交流电动机概說

一、交流电动机的原理

1. 交变磁场和旋转磁场

交流电动机运行的原理大多是利用交变电流的旋转磁场。圖1表示兩個互相垂直的綫圈A和B。當我們把直流电接通綫圈A时，在垂直的方向會產生一个兩極磁場，如圖1甲所示。要是把交流电接通綫圈A，那么在垂直的方向就產生一个來回交变的磁場。當我們把直流电或交流电接通綫圈B时，在水平方向也可產生一个方向一定的或交变的磁場。如果在这兩個綫圈中都接通直流电，因为每一个綫圈都能產生磁場，結果就造成一个傾斜的合成磁場。这合成磁場的方向，決定於兩個綫圈中电流的方向和强度。当綫圈中电流强度相同的时候，那么合成磁場的方向和水平方向成 45° 的斜角，如圖1乙所示。如果綫圈A的电流大於綫圈B的电流，那么合成磁場和垂直方向所成的角度便小於 45° ，因为綫圈A的磁場比綫圈B的强。但是不論这两个綫圈中直流电的强度如何，合成磁場仍具有一个固定的方向，我們可以用磁針來顯示合成磁場分佈的情況。

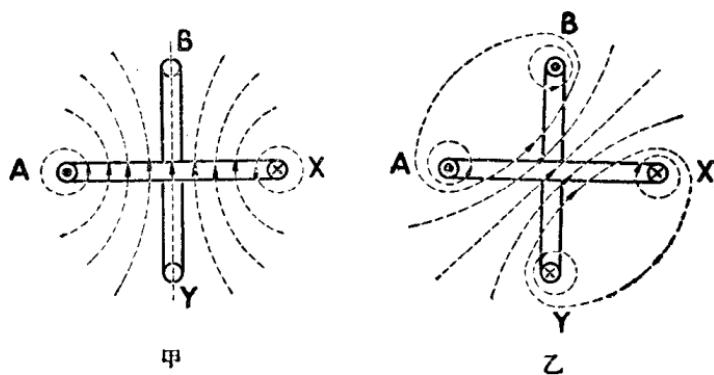


圖 1 兩垂直線圈的磁場

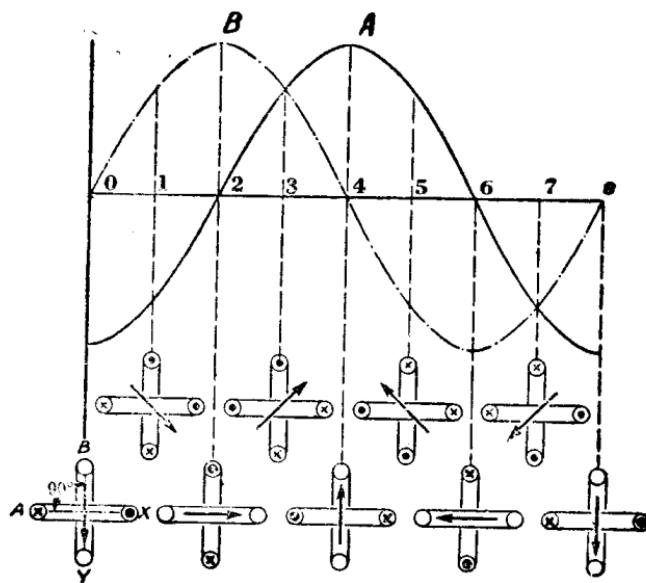


圖 2 兩相交流的旋轉磁場

如果在这兩個線圈中接通兩相的交流電（如圖2上部所示），為了便於明了起見，可假定電流由起端(*A*,*B*)到終端(*X*,*Y*)的方向為正，根據每一個瞬息間電流變動的情況，會隨時改變合成磁場的方向。圖2下部表示在各個不同瞬息間由交變電流所產生的合成磁場。當時間為“0”時，線圈*A-X*的電流是負方向的最大值，線圈*B-Y*的電流為零，這時兩線圈合成磁場的方向如圖2下部對應於“0”處所示。當時間為“1”時，線圈*A-X*和*B-Y*的電流方向相反、大小相等，合成磁場的方向如圖2下部對應於“1”處所示。同樣，在“2”“3”“4”等各瞬間可以產生如圖所示的不同方向的合成磁場。可知兩相交流的合成磁場，能夠不斷地改變著它的方向，造成一個旋轉磁場。如果把*A-X*或*B-Y*任何一線圈的兩端互換，都可以使旋轉磁場的方向相反。

2. 三相交流的旋轉磁場

在實用上除小型的單相電動機外，大多數交流電動機都是三相的。三相交流電動機定子的構造和三相交流發電機完全相同，也是有三組互成 120° 電氣角度的線圈，每一組線圈由三相交流發電機或變壓器的一相繞組來供給電流，定子線圈的接法可以是星形，也可以是三角形，相間的電流各相差 120° 電氣角度。

圖3上部表示三相交流和時間的關係。這裡仍假定電流由起端(*A*,*B*,*C*各線端)到終端(*X*,*Y*,*Z*各線端)的方向為正。由圖可知在任何瞬息間總是有一相(或二相)的電流方

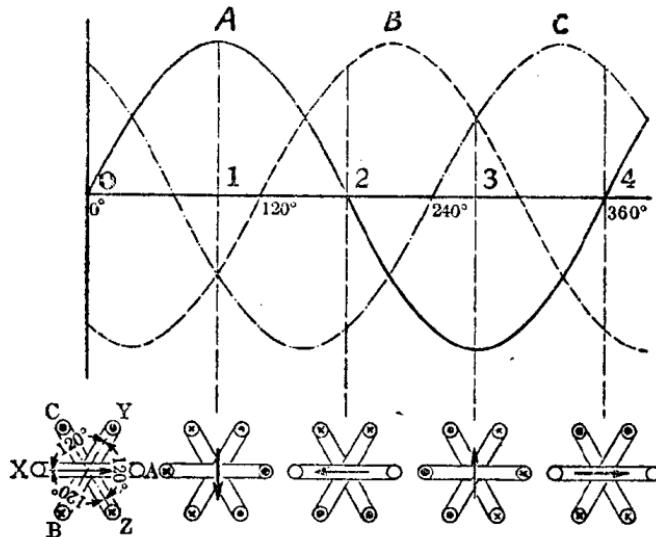



圖 3 三相交流的旋轉磁場

向為正，另二相（或一相）的電流方向為負，並依次作規律性的變換。圖中 0、1、2、3 各點表示各該瞬間線圈中電流通過的情況，圖中下部表示這些瞬間合成磁場的方向。


當時間為“0”時，線圈 $A-X$ 的電流為零 ($i_a=0$)，線圈 $B-Y$ 的電流 (i_b) 為負值，線圈 $C-Z$ 的電流 (i_c) 為正值；這時電流在各線圈中所產生的合成磁場的方向如圖下部對應於“0”處所示。當時間為“1”時，各線圈中都通有電流 (i_a 為正值， i_b, i_c 為負值)，這時合成磁場的方向如圖中下部對應於“1”處所示。同樣，圖中“2”“3”等各點也分別表示其他瞬間合成磁場的方向。因此，和前面所談的二相交流一樣，三相交流也可以產生一方向不斷改變的旋轉

磁場。

以上所談的旋轉磁場(不論二相或三相)都只有兩個磁極，在兩極交流電動機的定子繞組中每一相常含有兩組線圈如圖4甲所示，交變電流每變動一周，合成磁場的兩極也旋轉了一整圈。

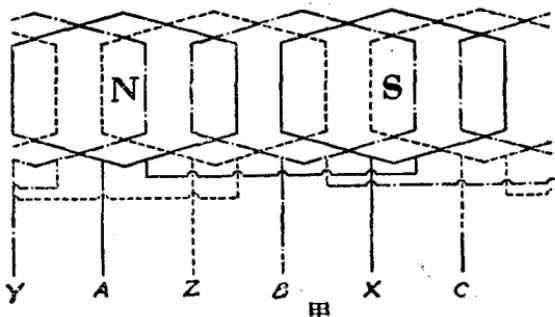

甲、兩極交流電動機定子繞組的接法

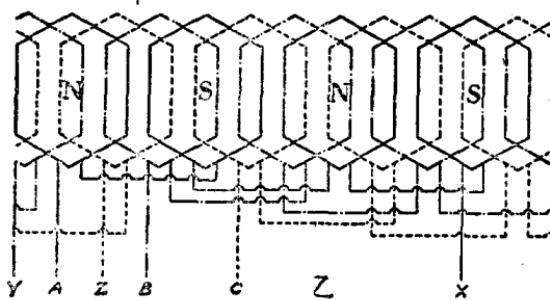

乙、四極交流電動機定子繞組的接法

圖 4

圖4乙表示三相四極交流電動機定子繞組的接法，在圖中每一相繞組各具有四個線圈。根據線圈通電後磁場分佈的情況，可知交變電流每變動一周，旋轉磁場可移動

一对磁極的距离。讀者可按照上述方法画出六極、八極的定子繞組，來進行研究。

假定以50赫的交流電輸入任何電動機，那麼旋轉磁場每秒鐘就能夠移動50對磁極的距離，或每分鐘移動 $50 \times 60 = 3000$ 對磁極的距離。如果電動機只有一對磁極，那麼磁場的轉速是3000轉/分，如果電動機有兩對磁極，那麼旋轉磁場的轉速是1500轉/分。這一個頻率；磁極和轉速的關係，稱為交流電動機的同步速率，在第四分冊“交流電路”和第六分冊“交流發電機”中都已經談過。即：

$$f = \pi n / 60$$

式中 n ——同步速度(以轉/分為單位)；

f ——頻率(以赫為單位)；

p ——磁極對數。

二、交流電動機的類型

交流電動機以相數分，有多相電動機、單相電動機；以運行原理分，有同步電動機、感應電動機(又稱“異步電動機”)。感應電動機的種類又分為：三相鼠籠式感應電動機、線繞式感應電動機、雙鼠籠感應電動機、深槽感應電動機和換極電動機等。單相電動機的種類又分為：串激普用電動機、蔽極電動機、裂相電動機、電容電動機和推斥感應電動機等。

我們在本書第五分冊中已經談過直流電動機的特性和適用的場合，但是在各種交直流電動機中，不論是按照電機的功率，或使用的範圍來說，都是以三相鼠籠式感應電

动机用得最多最廣，因为这种电动机構造簡單結實，沒有滑动的接触，可用於在比較潮湿或具有易燃性气体的地方，一般不需要完全封閉，並且起动方便，不需要特殊的技能。鼠籠式感应电动机的缺点是調節轉速的特性較差，有滯后的功率因数和較小的起动轉矩等。它們適用於比較穩定的負荷；容量由 100 瓦到 100 匹以上。

綫繞式感应电动机具有比鼠籠式感应电动机好的起动特性(起动轉矩大、起动电流小)，在低於同步速率的范围内，可以平穩地調節轉速，但是在降低轉速时电动机的效率也降低，这是因为很大的一部分能量被消耗在变阻器里。適用於升降机、軋鋼机、卷揚机等；容量由几匹到几百匹。綫繞式感应电动机的缺点是構造复雜，起动时不及鼠籠式感应电动机方便。近年來由於特殊形式的鼠籠式感应电动机(例如双鼠籠感应电动机、深槽电动机和換極电动机等)的应用和推廣，對於不需要調節轉速的一般負荷，綫繞式感应电动机已逐漸为鼠籠式感应电动机所代替。

同步电动机的优点是可以由調節激磁电流的强度來改变功率因数，实际上不但可以提高到單位功率因数，甚至还可以得到越前的功率因数。適用於空气压缩机、冷藏机、大型水泵、抽水机、打風机和其他持續平穩的負荷。这种电动机的容量一般在 50 匹以上。

鼠籠式感应电动机的特性一般和直流分激电动机相似，適用的范围也大致相同。直流复激电动机、串激电动机和交直流兩用的串激电动机具有較高的起动轉矩，適用於电車、起重机、升降机、卷揚机、打風机等。这些电动

机的容量可大到 100 瓦以上。

小型的串激普用电动机常具有較高的轉速(1000轉/分到 10 000 轉/分以上)，特別適用於电鑽、电吹風等手提工具；容量一般不超过 1 瓦。

單相交流电动机中以蔽極电动机的構造最为簡單，但是起动轉矩最小，运转特性也較差，常用於負荷很小的風扇中。

裂相电动机和电容电动机的起动轉矩較大，適用於小容量平穩的負荷，如电气水箱、小工作机械等。

推斥感应电动机的起动 轉矩最大，但是構造比較複雜，在电容起动的裂相电动机和电容电动机未發展以前，应用得較多①。除了推斥感应电动机的容量可能大到十多瓦外，單相电动机的容量一般都很小。

以下各章將分別叙述各种交流电动机的構造特点和运行原理等問題。

第十五章 同步电动机

一、同步电动机的構造

同步电动机是三相交流电动机的一种，構造上和同步發电机大致相同。在实用上，为了適合低轉速負荷的需

① 电容起动的裂相电动机和电容电动机过去因受到大容量容电器制造困难的限制，在很長的一段时期內沒有發展。


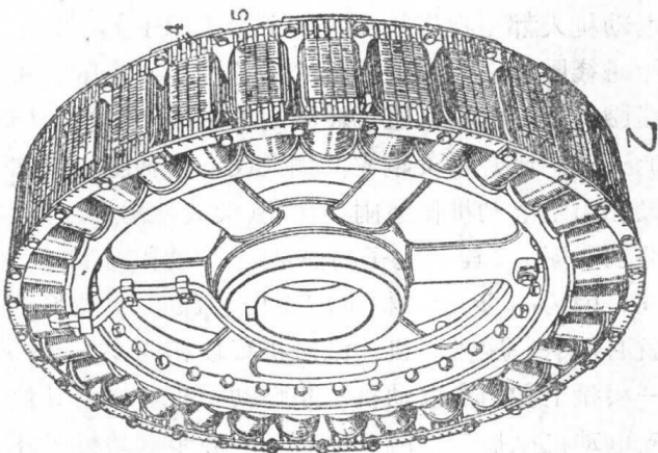


圖5 同步電動機 甲、外形
乙、轉子
1—定子繞組；2—轉子磁場；3—滑環；4—阻尼繞圈；5—阻尼繞圈端接。

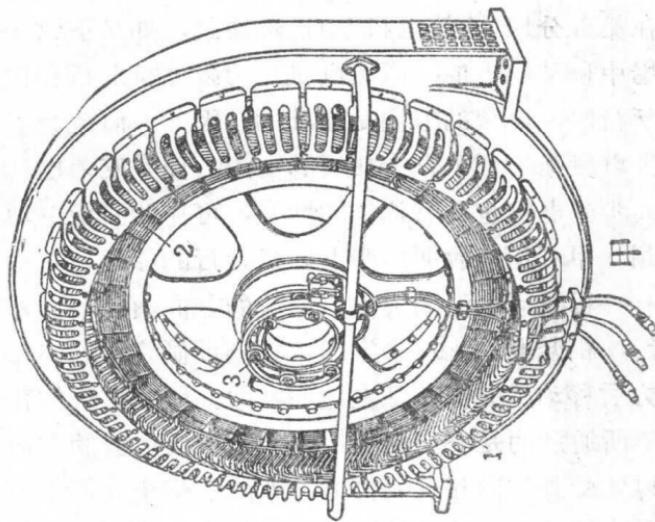

要，同步电动机大都是採用凸極的轉子。在轉子上，除了主要的有激磁綫圈外，在靠近極面的槽子里並嵌有兩端短路的阻尼綫圈。同步电动机阻尼綫圈的电阻，一般地比同步發电机的大些，通常用黃銅或青銅做成。这种阻尼綫圈是具有起動和穩定电动机轉速兩种作用(關於这两种作用，將在后面分別說明)。至於定子的構造，一般和同步發电机完全相同。因为同步电动机也需要用直流电來產生磁场，所以就必須有一座激磁机，激磁机可以和同步电动机联接在同一根軸上和同步电动机一起轉动，也可以由其他較小的感应电动机來拖帶。圖5甲表示一同步电动机的外形，圖5乙表示一同步电动机的轉子。

二、同步电动机的运行原理

我們在第五分册“直流电机”中已經談过，如果不改变導体在磁场中移动的方向，直流电机作为發电机运行和作为电动机运行时，电流的方向是相反的。因此，直流發电机可以由供电綫路中引入方向相反的电流，使它成为电动机。交流同步發电机也具有这样的性質，可作为同步电动机运行。圖6甲可用來說明同步电动机运行的原理。圖中在N極下有一根通有电流的導体，电流的方向由書本向外(面向讀者)，根据电动机左手定則，我們可确定这導体在N極下受力后移动的方向是从左边向右边。假定这導体在固定磁極下所通过的是交变电流，因为下半周电流的方向相反，使導体受到方向相反的推力，因此在整个周期中導体所受的淨力矩为零。这就是同步电动机停着时的情形。

如果电机的磁極由直流电產生固定的磁性，同时在电樞繞組中引入交变电流，並不能使电机轉动，也就是同步电动机並沒有起動的轉矩。

如果能設法把这一根帶电的導体在 N 極下順着作用力的方向向前推動，使它在進入 S 極下的时候恰巧改變电流的方向，那么在 S 極下作用力的方向可保持不变，这就是同步电动机运行时的情形。当導体以每半周一極的速率向前移动时，導体和磁場間就可連續產生方向不变的力矩。

虽然我們在前面說明導体和磁場間相互作用的时候，是假定通有交变电流的導体以每半周一極的速率在固定的磁極下移动；可是实际上，一般同步电动机的構造都是由轉动的磁極在通电的定子繞組下受着方向相反的作用力，因此磁極轉动的速率也必須和电流的变动符合，才能產生連續的轉矩。

同步电动机的运行，也可以假想是由於定子电流的旋轉磁場和轉子磁極間的吸力，如圖 6 乙所示， N_s, S_s 表示

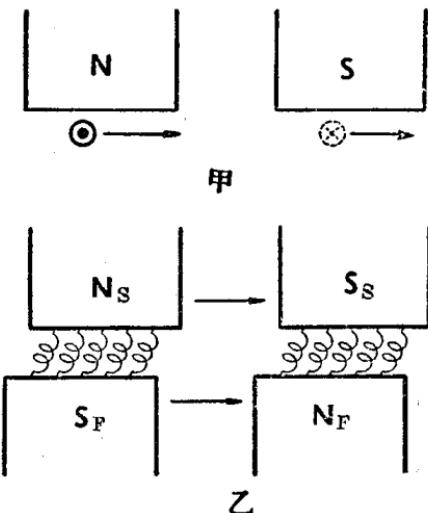


圖 6 同步电动机的运行原理

甲、根据电动机左手定則

乙、根据異性磁極間的吸力

交变电流在定子繞組中所產生的旋轉磁場，當轉子以同步的速率轉動時，這些定子旋轉磁場的磁極和轉子上異性磁極 N_f, S_f 間的吸力，可以使轉子在旋轉磁場中保持同步的轉速。在圖中表示定子磁極和異性轉子磁極間的磁力線，好像是聯接在定子和轉子間有拉緊作用的彈簧。通過這些“彈簧”，定子的旋轉磁場可以把轉子拖帶着一起轉動。

三、同步電動機旋轉磁場和轉子間的位移

增加直流電動機的負荷，會影響電動機的轉速，同時須由供電線路對電樞供給較強的電流，使它產生較大的轉矩。至於增加同步電動機的負荷，会不会影響它的轉速，

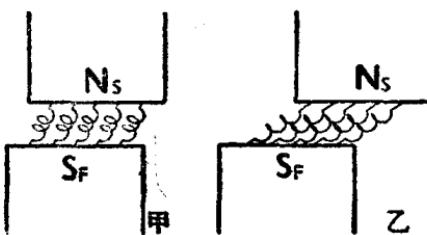


圖 7 旋轉磁場和轉子間的位移

甲、輕負荷時 乙、重負荷時

可以由圖7來說明。我們可假想在定子旋轉磁場和轉子的異性磁極間是聯接着許多彈簧，這些彈簧能使定子的旋轉磁場把轉子拖帶着一起轉動。要是負荷和摩擦、風阻等損耗都很小，那麼磁極間聯接的彈簧只受到很小的一些拉力，旋轉磁場和轉子間的位移很小，如圖7甲所示。可是當負荷增加而反抗着轉子旋轉的時候，結果必然使彈簧拉長，直到彈簧的拉力恰巧等於負荷增加後所需的拉力為止。在這新的平衡位置下又能繼續以同步的速率轉動。彈簧的伸長表示轉子更多地落在定子磁場的後面（位移加大），可是同步電動機在最後並沒有失去它的同步速

率，而只是在一个很短的時間內頓挫了一下，經過短期的一些波动，就可以恢复原有的轉速。这样，在不同的負荷下，定子旋轉磁場和轉子磁場間的相对位置是有些改变的。

四、同步电动机的擺动和穩定

關於同步电动机运行的情形，前面已經談过定子和轉子間的吸力好像是由联接着的彈簧產生的，定子的旋轉磁場把轉子拖帶着一起轉动，並且根据負荷的大小來決定彼此間相对的位置。

假定同步电动机在运行时突然增加(或減少)了負荷，在这瞬息間將影响轉子的速率；並且如上所說，根据負荷的大小來決定轉子和定子間新的位移，在新的平衡关系下繼續以同步的速率旋轉。但是由於轉子和負荷的慣性，当轉子向后或向前偏移时(都是对定子的旋轉磁場來說)並不是立刻進入新的平衡位置，而是在平衡位置的前后發生往复擺动，也就是轉子的速率在同步速率的上下有一些波动。这种現象通常叫做步調的追逐。

要是轉子擺动的角度过大，超过了旋轉磁場和轉子間的吸力范围，很可能滑脫一对磁極，甚至使电动机停止轉动。

利用極面上嵌置的阻尼綫圈，可以在負荷变动时抑制轉子的擺动，使电动机的轉速很快地穩定下來。当轉子和定子的旋轉磁場以同步的速率轉动时，因为阻尼綫圈和旋轉磁場間沒有相對的运动(就是綫圈对磁場的运动速度为