

蘇聯機器製造百科全書

第九卷

第十四章 木 材 切 削

第十五章 木工機器的類型、構造和主要參數

第十六章 木工機床的主要部件

蘇聯機器製造百科全書編輯委員會編



機械工業出版社

目 次

第十四章 木材切削

(曼約斯 Ф. М. Манжос)

| | | | |
|---------------------|----|--------------|----|
| 木材切削的基本知識..... | 1 | 磨削..... | 15 |
| 木材機械加工方法..... | 1 | 切削工具..... | 15 |
| 木材切削基本過程中的主要關係..... | 1 | 鋸..... | 15 |
| 鉋削..... | 4 | 鉋削刀具..... | 19 |
| 銑削..... | 4 | 銑削刀具..... | 23 |
| 鑽削..... | 7 | 鑽頭..... | 24 |
| 鑽孔..... | 11 | 鏈式樣孔刀具..... | 25 |
| 車削..... | 13 | 刀具刃磨用砂輪..... | 25 |
| 剝製..... | 13 | 參考文獻..... | 26 |
| 擴製..... | 14 | 中俄名詞對照表..... | 27 |

第十五章 木工機器的類型、構造和主要參數

(阿法拉賽也夫 П. С. Афанасьев)

| | | | |
|--------------|----|---------------------------|----|
| 概論..... | 1 | 圓棒機..... | 24 |
| 排鋸機..... | 1 | 磨光機..... | 25 |
| 圓鋸機..... | 5 | 聯合機及萬能機..... | 26 |
| 帶鋸機及鏈鋸機..... | 9 | 手提木工機器..... | 27 |
| 鉋木機..... | 10 | 膠合設備..... | 28 |
| 銑床..... | 17 | 膠合板製造用的剝製機及呼吸式單板乾燥壓機..... | 29 |
| 開榫機..... | 19 | 木材運輸設備..... | 33 |
| 鑽床..... | 21 | 輔助設備..... | 35 |
| 榫孔機..... | 22 | 參考文獻..... | 38 |
| 車床..... | 24 | 中俄名詞對照表..... | 39 |

第十六章 木工機床的主要部件

(馬可夫斯基 Н. В. Маковский)

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| 機座..... | 1 | 連接聯軸節..... | 18 |
| 工作台..... | 3 | 皮帶傳動..... | 18 |
| 工作軸..... | 4 | 電力傳動..... | 19 |
| 刀架..... | 5 | 液壓傳動..... | 22 |
| 斷屑器與排屑漏斗..... | 8 | 氣壓傳動..... | 23 |
| 運送機構..... | 9 | 潤滑設備..... | 23 |
| 減速器..... | 15 | 參考文獻..... | 24 |
| 導向及壓緊裝置..... | 15 | 中俄名詞對照表..... | 25 |

第十五章 木工機器的類型、構造和主要參數

概論

木材加工機器不論是根據用途或根據其本身構造都是種類繁多的。如將品目嚴密劃分，這些機器的式樣仍然不下數百種，這些機器將為製材加工企業，或者是機械製造工廠及其他類型工廠的輔助車間所採用。

木工機器可以分成下列的基本類型：

- 1)一般用途的製材和加工機器；如排鋸機、圓鋸機、帶鋸機、刨木機、銑床、開榫機、鑽床、插床、車床、圓棒機、磨光機、聯合機、手提木工機器；膠合設備等；
- 2)專門生產用的木工設備，例如：生產單板、木箱、拼花地板、大車、木桶等的機器；
- 3)木材運輸設備：貯木場的、排鋸附近的、工廠內部的、乾燥室的；
- 4)輔助設備：磨刀機及維護工具用的設備。

排鋸機

排鋸係供原木縱向鋸剖成板材及方材之用。它由

鋸座、曲柄連桿機構、鋸框及進給機構所組成。進給可能是連續式或推動式。

排鋸主要有雙層及單層兩種。第一種生產率很大，在機械化製材廠中採用；第二種生產率小，在臨時製材及輔助性質的工廠中採用。移動式排鋸供短時間的製材工作之用。

特種強大的排鋸用以將重型帶鋸機上鋸出之厚原木剖成板材及方材。

通常排鋸為皮帶傳動。排鋸主要的參數為：a)開檔——鋸框支柱間‘開檔’距離（能通過的原木根端直徑應小於開檔 100~150 公厘）；b)鋸架行程（等於曲軸半徑兩倍）；c)曲軸每分鐘轉數；d)曲軸每轉原木進給量；e)在鋸架內同時能工作的鋸片數；f)傳動功率；g)排鋸重量（跑車除外）。

各種式樣的排鋸的主要參數如表 1 所示。

雙層排鋸用得最為普遍供專業的（非輔助）機械化製材工廠剖原木之用。圖 1 示‘無產者自由’（Пролетарская свобода）廠出品的排鋸，用下列的參數表明其規

表 1

| 排鋸型式 | 功用 | 應用部門 | 參數 | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------|------------|----------------|
| | | | 鋸框開檔 (公厘) | 鋸架行程 (公厘) | 每分鐘 轉數 | 每轉進給 量(公厘) | 鋸片數 | 功率 (馬力) | 重量 (公斤) |
| 雙層排鋸 | | | | | | | | | |
| 特殊寬間隙的（帶鋸機鋸剖方材） | 參加帶鋸機鋸剖方材 | 用帶鋸機的 製材工廠 | 1500 1250 | 400 220 | 200 22 | 20 22 | 50 30 | 300 200 | 30000 25000 |
| 寬間隙的 | 大原木的重型 計劃製材 | 機械化的製 材工廠 | 1050 900 | 600 270 | 250 35 | 30 14 | 16 14 | 120 110 | 12000 11000 |
| 中等間隙的 | 原木剖成方 材及板材 | 機械化的製 材工廠 | 750 600 | 600 320 | 300 320 | 40 | 12 | 100 | 10000 |
| 窄間隙的 | 細原木剖成方 材及板材 | 機械化的製 材工廠 | 500 400 | 600 360 | 340 360 | 45 | 10 | 90 | 9000 |
| 單層排鋸 | | | | | | | | | |
| 固定式 | 原木剖成方 材及板材 | 臨時或輔助 製材工作 | 650 500 | 400 250 | 230 15 | 20 15 | 20 15 | 60 40 | 6000① 4000① |
| 移動式 | 原木剖成方 材及板材 | 短時間的製 材工作 | 550 | 400 | 250 | 20 | 10 | 40 | 6000 |

① 可以用鑄鐵或型鋼鋸接的機座，後者的重量幾乎減輕一半。

格：鋸框開槽為 750 公厘；鋸架行程為 550 公厘；每分鐘轉數為 300；計劃製材的鋸片數為 12 以內；進給為連

② 拆伐木材及小運木材用設備以及非常偏狹的專門企業，除單板外，均不作研討。

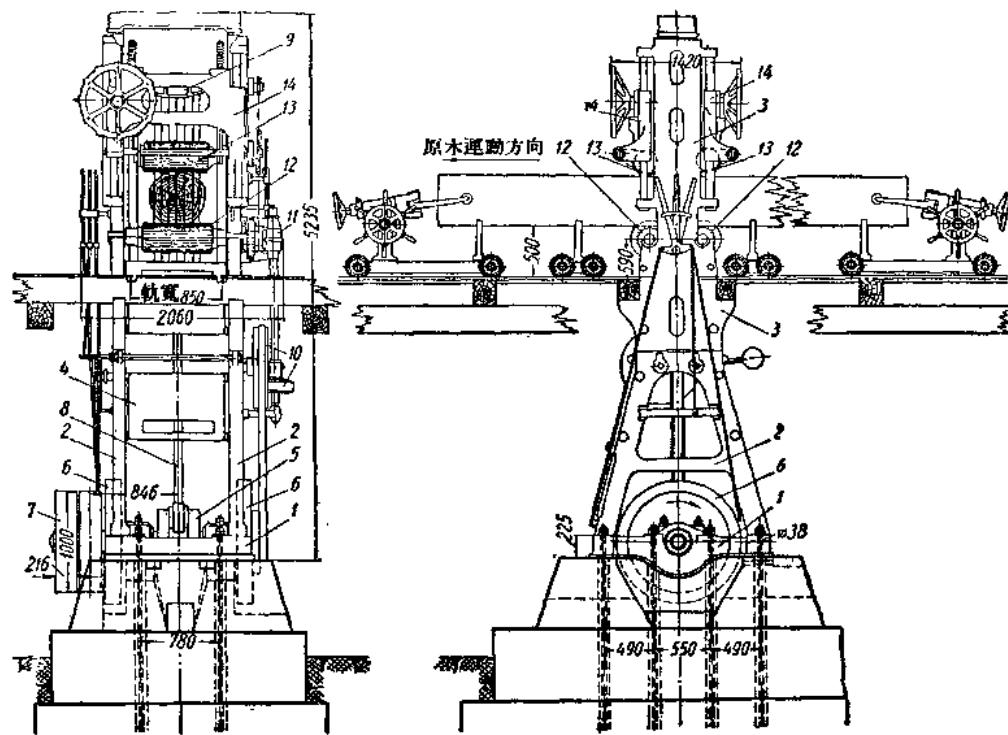


圖 1 PJB75型雙層排鋸機。

續式每一轉由 0 至 30 公厘；需要傳動功率為 90~100 馬力；鑄機重約 9000 公斤。

PJB675型掛鏈機由下列各部分所組成：基礎板1；兩邊支架由下部一半2和上部一半3所組成；四根橫樑4；帶兩個飛輪6及皮帶輪7的曲軸5；連桿8；鏈架9；由聯接離合器部分組成的進料機構10；減速器11；傳動滾筒（一排）—下面的12

及上面的13；手輪閥14將其移動和升起；掛鉗起動和剝動的手柄，以及變換進給量的手柄，均位於同一邊。鋸架安裝在整體的基礎上，裝成兩層，第一層用於傳動，第二層為鋸削過程。

比較新式強大結構的排鋸，其行程為 600 公厘為
了用遠距離控制以升起上面的滾筒可採用氣動、液壓
或電動。

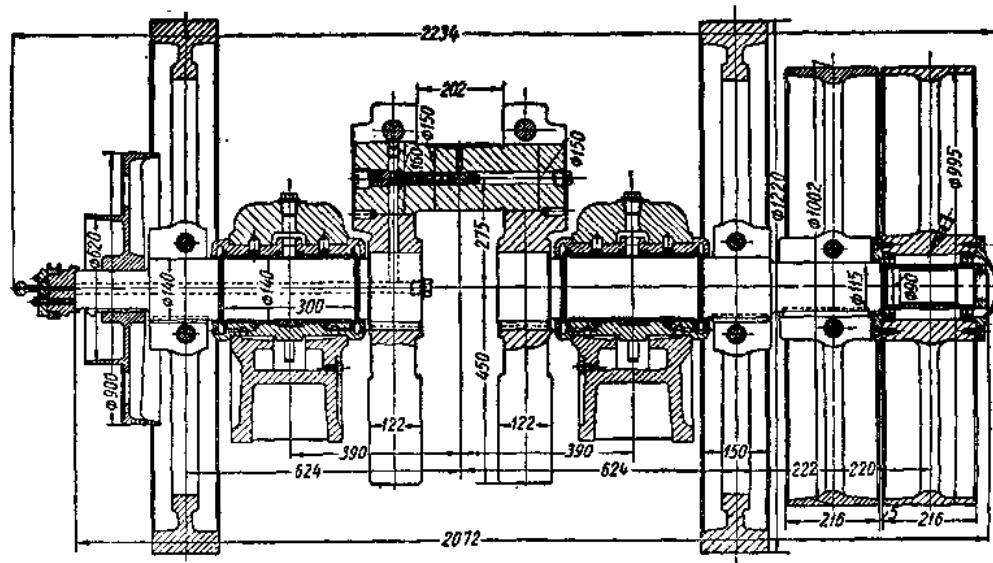


圖 2 PLB75型排鋸機的曲軸。

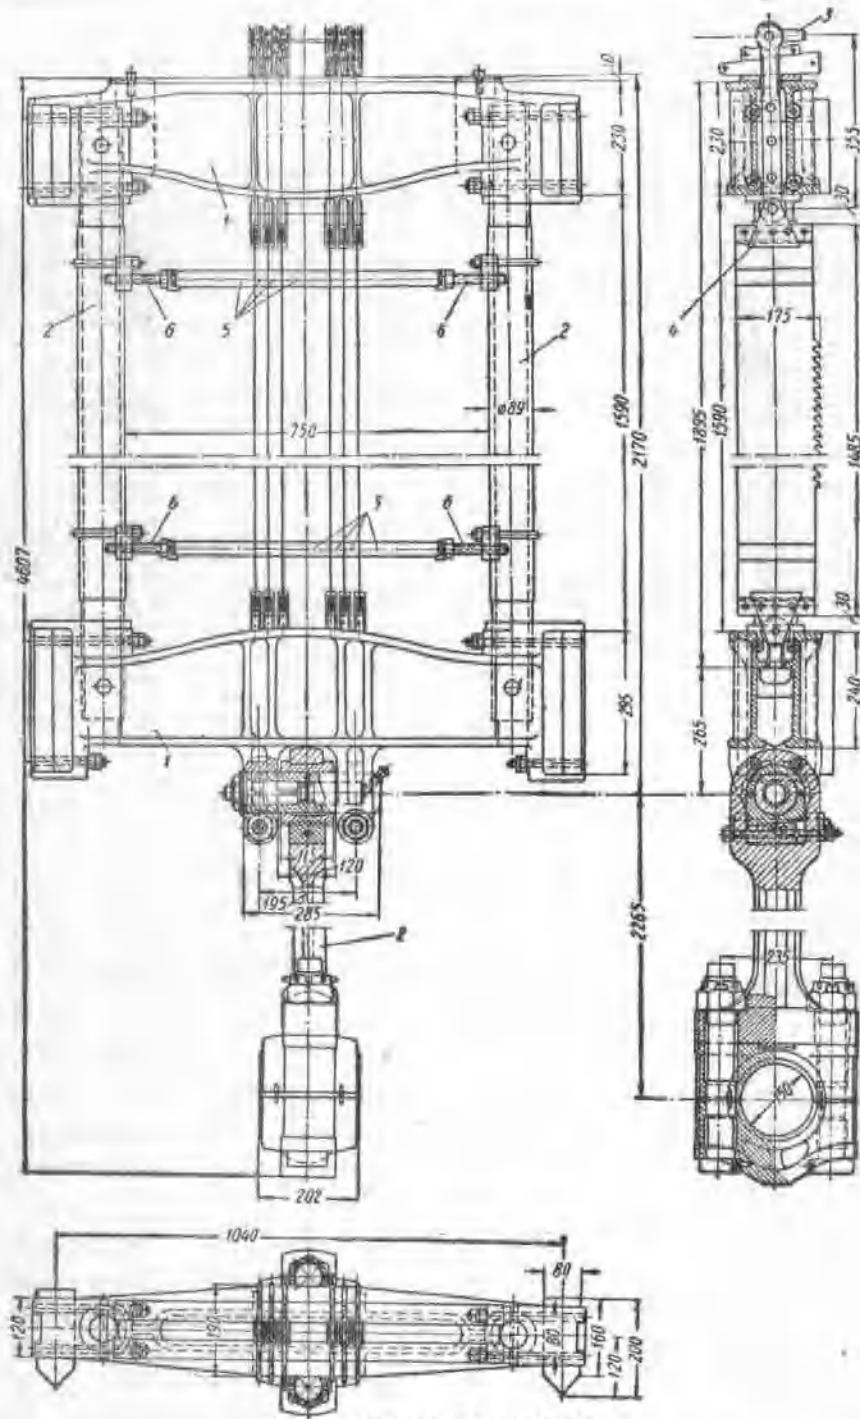


圖 3 RLB75型排錫機帶連桿的鋼架。

圖 2 示構成 FNB 75 型鉛錫機的曲軸部件，上有曲柄軸承、飛輪及皮帶輪。連桿頭端軸承可用巴氏合金的滑動軸瓦或者是滾柱軸承。曲柄軸承用油環潤滑，曲柄用油泵潤滑。

圖 3 示上述排鋸的帶連桿的墨架。墨架的橫樑 1 是由鑄鋼件製成的，支柱 2 是用無縫钢管做成。在設計時應力求減小墨架和連桿的重量，因為當 300 轉/分時，樑上所受之慣性力達 20000 公斤。

用偏心夾頭 3 將鋸拉緊，用彈簧鉤安裝成斜角 4。鋸的側面方向裝成一定的距離，這個距離可以用襯墊

5 隔開，並用螺釘 6 卡緊。

圖 4 所示為 P 65 型單層排鋸機，係‘北方公社社

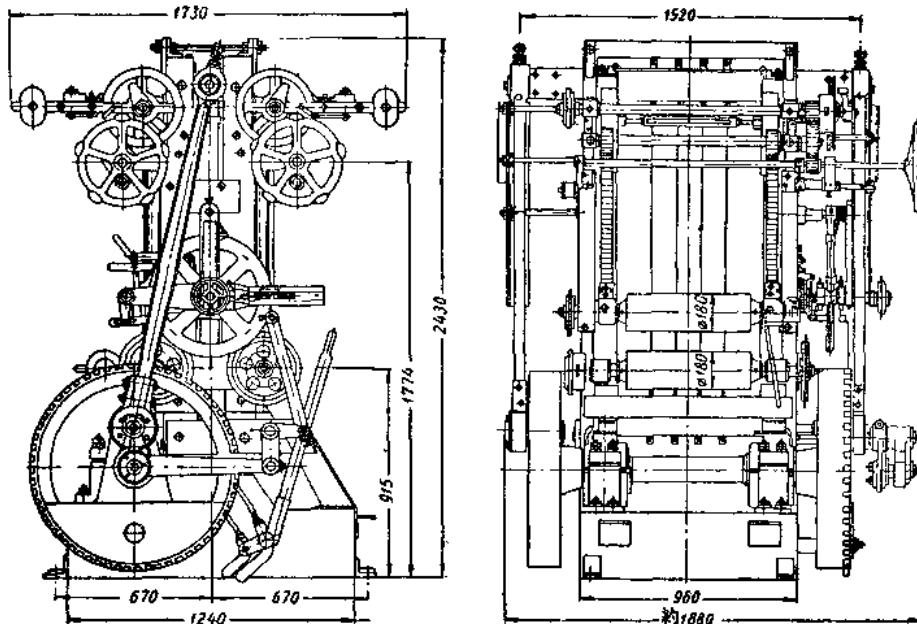


圖 4 P 65 型單層排鋸機。

員’(Северный коммунар)工廠出品，供臨時的或輔助性質的小型製材企業之用。

此種排鋸的參數：開槽為 650 公厘，鋸架行程為 360 公厘；每分鐘轉數為 250；每一行程的進給量為 20 公厘以下；鋸片數為 12；排鋸高度 2430 公厘；主動輪直徑為 900 公厘；傳動功率為 40~50 馬力；鋸接的機座重量為 3200 公斤。排鋸的所有四個滾筒均為驅動。進給是用一個推料器。

關於設計此種排鋸的基本要求為：a) 將其高度儘量降低，特別是下面部分，要避免第一層地板下掘得太深。b) 減輕它的重量。現有排鋸高度能夠減低，是由於鋸架應用了雙連桿驅動並將曲軸放在側邊（側伸式），曲軸從鋸架軸心移開 300 公厘，因此鋸架可在軸的前面通過。重量的得到減輕，則是由於採用了鋸接的機座。

不可為了簡化其結構而將這種鋸架的上滾筒做成不能傳動的，因為這樣生產率就會降低 10~30 %。

排鋸計算時（特別是用曲軸連桿機構）對慣力的估計是極其重要的。

在雙層高速的排鋸內鋸架運動時，所產生的慣力達 16~20 噸。與不超過 1.5~2.5 噸之切削力比較，後者就顯得次要了。

單層低速排鋸慣力相當小，因此切削力在這裏就起很大的作用。

鋸架與鋸的慣力

$$P_a = \frac{Q}{g} \cdot \frac{v_0^2}{R} \left(\cos a + \frac{R}{L} \cos 2a \right),$$

式中 Q —鋸架與鋸的重量（公斤）； $g=9.81$ 公尺/秒²； R —曲軸半徑（公尺）； L —連桿長度（公尺）； $v_0 = \frac{2\pi R n}{60}$ 為曲軸圓周速度。為了要得到完整的作用力圖，通常編製一個表，在這個表內相當於曲軸旋轉角度為 0, 15, 30, 45° 等等列出慣力大小。在同一表中載入了切削力、進給力及導軌的摩擦力，以及運動部分的重量。然後導出沿連桿的、在導軌上的、沿曲軸的及相切的作用力。這些數據為計算強度的原始資料。然後計算：a) 鋸架，即上面及下面的橫樑，支柱，軸頸，側邊夾緊裝置；要注意所受的力，如鋸的張力、切削力、慣力、軸頸上力、側邊夾緊器放開的力；b) 連桿（一個或兩個），即連桿體、軸承、蓋、螺栓這時必須特別考慮橫向慣力；c) 平衡錘（其重量及緊固）；d) 飛輪（其重量及緊固）；e) 皮帶輪（已知直徑時的寬度及結構）；f) 曲軸—一成幾個位置，通常成八個，每過 45° 取一曲柄位置；應注意：連帶有鋸及彈簧鉤的鋸架重量，連桿及平衡錘重量，切削力及皮帶張力；g) 曲軸軸承；h) 基礎

板，單獨的機座零件，導軌及其緊固；地腳螺釘採取由設計而得的結果，但在某些情況下須檢驗作用於上面的慣力(結構重量除外)，拉緊力；n)進給機構零件，其結構應該是用最大可能的安全係數構成，因為有某種力突然發生的可能性，這種力是很難確定的，甚至是完全不可能確定的（例如，當連續進給時原本起始一瞬間壓緊鋸齒，以及由原木推車及進給零件所生的慣力，——當推送料時）。

排鋸推車供排鋸送進原木及剖料時導向之用。雙層排鋸正面採用推車：a)非機械化的推車——僅採用於小型製材廠中；b)用機械化移送的；c)完全機械化的；d)排鋸用門式或T形推車，一個接一個安裝，當前鋸架鋸出方材時，而第二個安裝在後面的與第一個成一

線剖成板材。後面（即雙層排鋸的後面——校者註）採用：a)非機械化的推車；b)用於具有迅速夾緊及放鬆原木的橫桿裝置的推車；c)懸掛式推車。

近時導軌裝置獲得了廣泛的採用，將其安裝在排鋸機上以代替上部的推車。

此種裝置使排鋸工作非常輕便。

單層排鋸祇要求簡單型式的推車。推車的主要參數為：a)原木夾緊鉗的最大分開距離；b)軌寬；c)軌上面墊板高度，在上面堆積原木及方材（表2中上面尺寸指第一列鋸架用，下面尺寸指第二列鋸架用，當剖板材時，為了方材傳送簡便，第二列安裝時應低150公厘）；d)兩種推車（主要的和輔助的）及其機構的總重量。

各種型式的推車及導軌裝置的主要參數如表2所示。

表 2

| 推車及導軌裝置的型式 | 參 數 | | | |
|------------|----------------|--------|-------------|---------|
| | 鉗分開度或刀具間距離（公厘） | 軌寬（公厘） | 軌上面墊板高度（公厘） | 重 量（公斤） |
| 雙層排鋸機 | | | | |
| 非機械化的下部推車 | 900 | 850 | 550~400 | 600 |
| 同上，機械化進給 | 900~1000 | 850 | 550~400 | 825 |
| 同上，完全機械化 | 900 | 850 | 550~400 | 900 |
| 門式及T形推車 | 800 | 1400 | — | 900 |
| 上部推車： | | | | |
| 非機械化的 | 900 | 850 | 550~400 | 600 |
| 快動作的 | 700 | 850 | 550~400 | 510 |
| 懸掛式的 | 700 | 1250 | — | 500 |
| 導軌裝置： | | | | |
| 簡單的 | 100~400 | — | — | 100 |
| 帶傳動滾筒的 | 100~400 | — | — | 500 |
| 單層排鋸機 | | | | |
| 輕便推車 | 550 | 750 | 300 | 250 |

圓鋸機

圓鋸機是供使用圓鋸片鋸割原木、板材、邊條、方材及拼合板之用。圓鋸機主要可分成下列幾類：a)縱剖，b)橫截及b)複合鋸割。送料有下列方法：a)沿台面用人工推送；b)在拖架上用人工推送；c)裝在機械化的推車上；d)使用傳動軸或滾筒；e)縱剖時用履帶（為鈎形環節組成的連續鏈條）；f)橫截用運輸帶（由具有支撐的兩條平行鏈組成）。

橫截鋸同時也採用將鋸送至木料上鋸截。

圓鋸機的主要參數如表3所示。

幾種型式圓鋸機的構造如下所示。

平衡鋸是一種最簡單型式的機床，將原木橫截成對稱塊，如木柴及煤氣發生爐燃料塊等……。

圖5所示為‘基洛夫金屬工廠’出品的LB-3型平衡鋸，有一全部鑄成的機座1，此機座能在裝在軸3上的軸2上搖擺。前端帶有鋸片及皮帶輪的軸4在滾珠軸承內轉動，傳動係由固定在擺動架6上的電動機5所驅動的皮帶。皮帶用螺釘7張緊。鋸片，皮帶輪及皮帶用防護網罩蓋上。鋸的直徑為1000公厘以下，每分鐘轉數為1200，電動機功率為10千瓦。機床重量為530公斤。鋸割的原木最大直徑為400公厘。

吊載鋸係應用在各種企業中，用以橫向鋸截板材、方材及拼合板。

表 3

| 圓鋸機型式 | 用功 | 壓用部門 | 參數 | | | | 重量 (公斤) | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | 木材尺寸 (公厘) | 鋸片直徑 (公厘) | 每分鐘轉數 | 進給速度 (公尺/分) | | | |
| 帶推車的縱割鋸 | 被木板製成方材、板材及枕木 將未裁邊的板材裁去兩邊 | 被木板製成方材、板材及枕木 製材工廠 | 原木直徑 360 250 | 500 150 75 | 1200 650 500 | 1500 1800 2200 | 80~120 90~110 50 | 35 40 20 | 1800 2180~2550 675 |
| 滾筒進料雙頭裁邊機 | 一面鋸邊的板材條邊及板材 | 製材工廠 | 310 | 60 | 450 | 2800 | 30~70 | 10 | 630 |
| 圓筒進料圓鋸機 | 板材及木材接寬時精確鋸割 | 汽車製造、車輛製造、農業機器 製造、傢俱及鐵器零件業 | 400 | 100 | 400 | 3000 | 55 | 15~20 | 2500 |
| 履帶進料裁鋸機 | 由板材鋸成板條 | 汽車製造、傢俱及鐵器零件業 | 450 | 50 | 300 | 3000 | 50 | 8 | 1000 |
| 滾筒進料，邊皮用助式鋸 | 由邊皮鋸成板材 | 製材工廠 | 75 | 300 | 800 | 1200 | 35 | 30 | 1300 |
| 滾筒進料，板材用助式鋸 | 厚板剖成薄板 | 製材工廠 | 75 | 250 | 800 | 2000 | 35 | 20 | 1300 |
| 滾筒進料，短板用助式鋸機 | 厚板剖成薄板 | 製材工廠，木箱業 | 50 | 175 | 500 | 3000 | 45 | 27 | 2500 |
| 縱剖用 | | | | | | | | | |
| 平衡鋸 | 原木鋸成木塊或木柴 | 原木直徑 200 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 530 | |
| 臥式裁鋸 | 板材及板條橫鋸截 | 原木直徑 100 | 100 | 700 | 1500 | 1500 | 7 | 210 | |
| 台式裁鋸 | 板條及木板平鋸截 | 原木直徑 500×50 | 80 | 400 | 1500 | 1500 | 2 | 50 | |
| 吊裁鋸 | 板材及拼合板橫鋸截 | 原木直徑 220×100 | 700 | 1500 | 1500 | 1500 | 5 | 200 | |
| 手進料直線運動裁鋸 | | | | | | | | | |
| 自動進料直線運動裁鋸 | 大量生產的板材及拼合板精 確橫鋸截 | 各項企業 | 500 | 100 | 500 | 3000 | — | 670 | |
| 泡立三齒鋸 | 按木板層長斷頭 | 汽車製造、車輛製造、農業機器 製造、傢俱及鐵器零件業 | 500 | 100 | 500 | 3000 | — | 900 | |
| 連環帶進料雙齒鋸 | 按板材及拼合板長度大量鋸 鐵 | 製材工廠 | 300 | 100 | 500 | 1900 | 5 | 800 | |
| 廢料用裁鋸機 | 長板條及邊皮裁斷或短的 原木鋸成選擇地及木柴 | 長2500 | 80 | 350 | 3000 | 36 | 8 | 2200 | |
| 原木用裁鋸(6尺以下) | 將板材裁斷成需要的長度 (廢料地) | 聯合裁鋸機 | — | — | 1000 | 1000 | 50 | — | |
| 聯合裁鋸機(10~20圓鋸) | | 聯合裁鋸機 | — | 500 | 1500 | 750 | 12 | 100 | |
| 橫裁用 | | | | | | | | | |
| 平衡臺萬能圓鋸機 | 板材及方板縱橫橫鋸截 | 各項企業 | 350 | 120 | 500 | 2500 | 手工 | 3.5 | 500 |
| 帶傾斜軸及跑車萬能圓鋸機 | 板材及方板縱橫橫鋸截 | 各項企業 | 500 | 100 | 500 | 3000 | 手工 | 3.2 | 800 |

圖 6 所示為‘基洛夫金屬工廠’ЦКМ型吊截鋸。傳動為由安裝在生鐵吊架上端的電動機驅動皮帶。鋼軸在滾珠軸承內旋轉。當鋸的直徑為 650 公厘時，用這種截鋸可以鋸截剖面為 500×50 及 220×100 公厘以內的板材及拼合板。電動機功率為 4.5 千瓦。

在設計吊截鋸時，應該把全部注意力集中在：a)回力裝置，它應該祇用最小的力把鋸架回復到原來的位置；b)進料裝置，它應該能保證鋸架在鋸切時能正確地

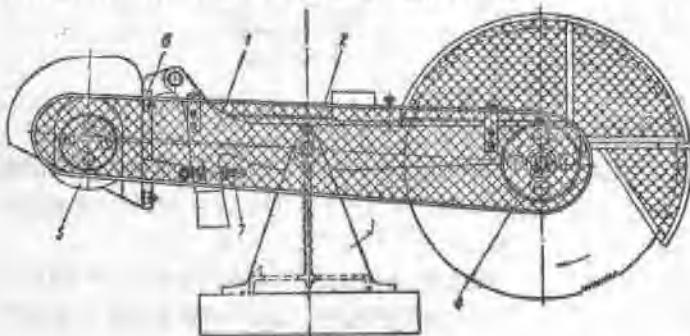


圖 5 ПВ-3型平衡锯机。

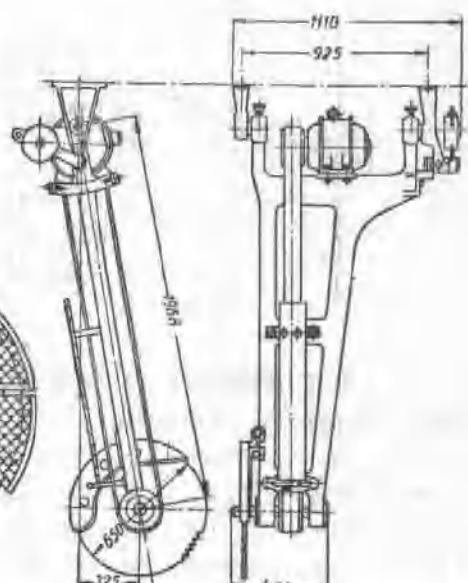


圖 6 ЦКМ-型吊截鋸。

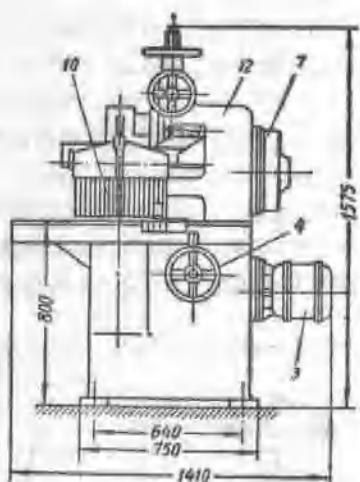



圖 7 ЦДК-3型履帶進料截邊機。

置；c)最後位置固定器的構造；d)軌道的防護等方面。

機床的計算在於尋求回力器最有利的傳動系統，可將鋸架在各個位置中的力轉成表格而計算之，同時應考慮切削力、鋸架重量及回力器負荷重量。

當工作行程時，鋸柄上的力應在 1—2 公斤的範圍內，因為考慮到由切削力所生之反作用力幫助鋸的推進。當空轉行程時，力開始由零增到 5—6 公斤（邊端的位置。）

機器藉吊架支撐在天花板或樑上。如果那裏不能承受負荷，則採用臥式截鋸。比較適宜的有平行運動截鋸，此種截鋸安裝在地板上，具有很寬的直鋸路（500

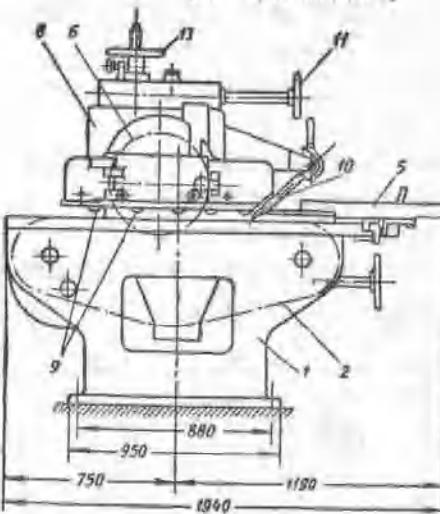

公厘）。

這樣的截鋸可以用液壓傳動，這樣工人的勞力就減輕了很多。

履帶進給截邊機為用於板材、方材及拼合板精確縱剖的最完善的設備，這種拼合板可以不要接頭而做成膠合板。圖 7 所示為 ЗДС 工廠 ЦДК-3 型機床，有下列的參數：鋸片直徑為 400 公厘以內；鋸片每分鐘轉數為 3000；鋸路最大厚度為 100 公厘；加工材料最小長度為 200 公厘；鋸成板材的寬度為 350 公厘以內；進給速度為 55 公尺/分以內；鋸的電動機功率為 10 千瓦；進給的電動機功率為 1.3 千瓦；機床重量為 2500 公斤。

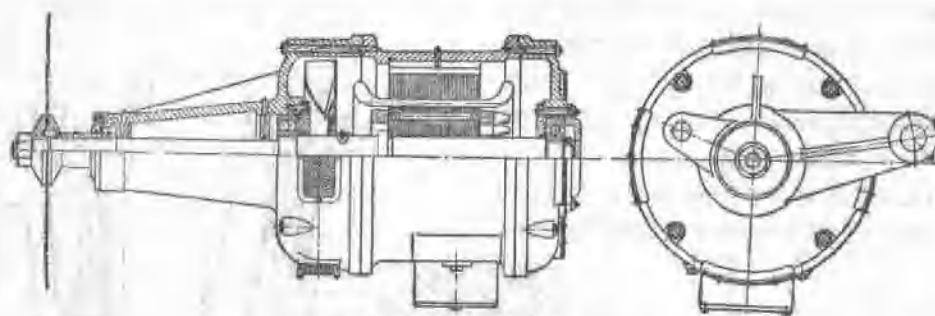


圖 8 JUK-3型齒邊機的解架。

機床上有：全部鑄造的機座 1；安置在下部的進給壓帶 2；帶單獨電動機 3 及調整進給量的手輪4的減速器；導軌 5；位於上部的鋸片 6；比鋸片直接地安裝在電動機的延伸軸上而電動機則嵌入在特殊的殼體 7 中；具有壓緊滾筒 9 及支架 10 的支架 8，這些支架用以阻止木板往回飛出。壓緊滾筒的支架可根據鋸削材料的厚度用手輪 11 重新調整之。鋸架以絞鏈固定於立架 12 上，並且用手輪 13 調節到一定的高度，使鋸齒（與其直徑無關）進入運輸帶平板條的縱向槽溝內為 5~8 公厘。

圖 8 所示為附機內式電動機(由電機工業局供售，有定子與轉子)的鐵架。

鑄造此機床時應該特別注意到鋸軌體、履帶鏈(務必按照導具)及其上導軌的製造精度來

計算時，根據報的運動機所規定的功率

在 ZDC 工廠所引用的試驗指出，厚 120 公厘以內的硬板材，進給速度為 45 公厘/分以下，則切時強度之

功率，達到 18~20 仟瓦。

用於重型的工作條件下(汽車車身製造,鐵路車輛製造等)適宜於採用具有功率16~18千瓦電動機的重型機床,這時進給功率為2~2.5千瓦。

床身零件的校對計算，應根據指示的功能進行。

鋸割用萬能圓鋸機有縱剖、橫截及斜截三種。這些為所有木材加工企業所採用。

圖9所示為‘機械師’(Механик)工廠出品的Л-2M型機床，用電動機帶動皮帶傳動，電動機座裝置在擺動式張緊架上。鋸軸裝置在機座上的滾珠軸承內轉動。機身正前方具有垂直導軌，在導軌內藉助於手輪及升降機構以調節工作台板。帶框的工作台由數部分連接而成，因此台面可以作45°的傾斜，以爲斜截之用。工作台有可移動的導軌支架，用以調節離鋸片所需的距離，爲了縱剖作必要的傾斜。同時台面上具有縱溝，導軌可以在溝內移動，以爲橫截之用。鋸上有防護翼，後面有擋

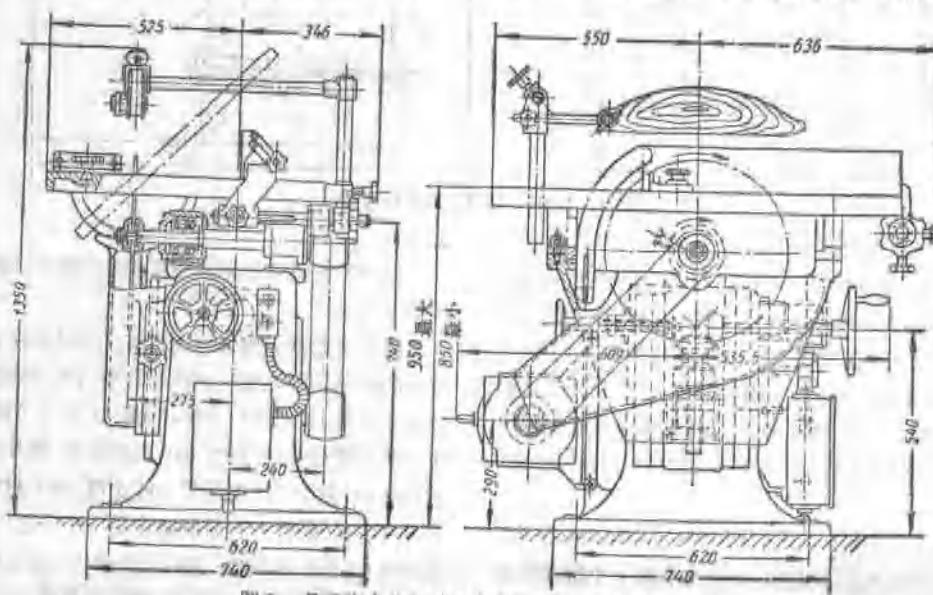


圖 9 具升降台及傾斜工作台的 U-2M型圓锯機

形刀，下面有排屑漏斗，為排除鋸屑之用，圖10所示為這種機床的電氣化型式。這裏用一種特別伸長的滾動機，鋸片就固定在其軸上。這種機床極為結實，操作也非常便利皮帶及電氣化傳動的圓鋸機參數如表4所示。

在設計工作台轉動部分時，應當使扇形軸心通過工作台水平面上鋸槽。

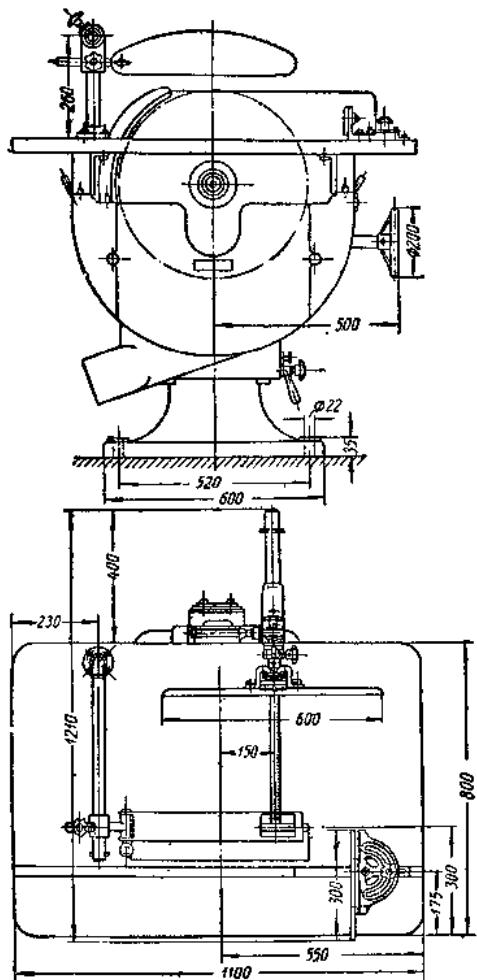


圖10 具可升降及傾斜工作台的U-3型電氣化圓鋸機。

表 4

| 圓鋸機的基本參數 | 機床參數 | |
|------------|------|---------|
| | 皮帶傳動 | 電氣化的 |
| 鋸片直徑(公厘) | 500 | |
| 鋸路高度(公厘) | 120 | |
| 木料最大寬度(公厘) | 400 | 350 |
| 鋸片分鐘轉數 | 2820 | 2880 |
| 電動機功率(仟瓦) | 4~5 | 3.2~4.2 |
| 機床重量(公斤) | 525 | 400 |

計算軸承及機床傳動機構時，應根據電動機規定的功率。

在工作台升降機構上進行升降所必需的力的大小試驗。

帶鋸機及鏽鋸機

帶鋸機供使用帶鋸條作木材直線及曲線鋸割之用；鏽鋸機(線鋸機)供內部封閉曲線之鋸割。

帶鋸機分成三類：原木鋸剖用帶鋸機：a)大直徑(1000公厘以下)原木剖成板材或方材的立式帶鋸，經此以後用特種排鋸機鋸剖成板材，及由貴重材料的方材鋸取薄板或單板用的毛坯的臥式帶鋸；b)稜形厚板剖成薄板的分割帶鋸；c)細木工帶鋸：重型(附有分割裝置鋸剖板材用)，中型(用途最廣泛)及輕型(為台式)。

這些機床的主要參數如表5所示。

圖11所示為‘基洛夫金屬工廠’ЛС-80型細木工帶鋸機。其主要參數為：帶輪直徑為800公厘；鋸路高度為380公厘；輪每分鐘轉數為800；電動機功率為4仟瓦；工作台旋轉角度為40°以內。此機床有全部鑄造的機身1，下帶輪2，電動機3(皮帶傳動)，上帶輪4，附有平衡錘的拉緊裝置5，轉動台6及鋸條用導軌裝置7。

‘基洛夫金屬工廠’所出品的ЛС-100型重型細木工帶鋸機，帶有分段送料裝置，如圖12所示。在這種機床上同時可以將厚板剖成薄板。機床參數：帶輪直徑為1000公厘；除送料夾具外的鋸路最大高度為600公厘，同上，加上夾具為150公厘；工作台的傾角為45°以內；進給速度為10、20及30公尺/分；帶輪每分鐘轉數為750；鋸的電動機功率為5.5仟瓦，進給電動機功率為1.2仟瓦；包括分段夾具的機床重量為1600公斤，不包括夾具為1450公斤。機床的下部主動帶輪直接裝在電動機軸的頭端上。上帶輪有彈簧拉緊裝置。進給使用三角皮帶的單獨電動機。進給速度的變換採用塔輪。鋸帶輪用鋁合金整體鑄造而成。鋸帶有兩個帶支撐滾筒的導軌裝置——一個在工作台上面，一個在下面，上帶輪用防護罩封閉，下帶輪用小門封閉。

計算上帶輪軸時，應考慮輪重及鋸帶兩臂的張力。它應為 $P=2abP$ ，不帶鋸齒的帶寬($a=12\sim200$ 公厘)， b 為鋸帶厚度($b=0.6\sim1.6$ 公厘)； P 為鋸帶張力($P=4\sim6$ 公斤/公厘)。電動機軸，在其上安裝圓鋸片，由下列計算：a)除輪重外的力 P ；b)等於切削力的扭力。此切削力即為根據電動機的功率所求出的扭矩。至於升降裝置及拉緊裝置、導軌裝置及進給機構等按一般方法計算。

表 5

| 帶鋸機及鏈鋸機 型 式 | 功 用 | 應 用 | 參 數 | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 帶輪 直徑 (公厘) | 軌路 高度 (公厘) | 帶寬 (公厘) | 每分鐘 轉數 | 切 割 長 度 R/分 | 功率 (仟瓦) | 重量 (公斤) |
| 剖原木用: 立式 臥式 | 厚原材剖成方材 及板材 | 製材工廠 | 1800 | 1000 | 250 | 475 | 60 | 75 | 14000 |
| | 剖貴重木材 | 膠合板工廠 | 1400 | — | 150 | 500 | 50 | 40 | 4500 |
| 分割式 | 厚板材剖成薄板 | 製材加工聯合工廠絕木 車間 | 1400 | 700 | 150 | 500 | 50 | 40 | 4500 |
| 附有分割裝置或不附 分割裝置的重型木工 帶鋸 | 曲線鋸割或厚板 剖成薄板 | 各種企業 | 1000 | 600 | 50 | 700 | 30 | 6.5 | 1600 |
| 中型木工帶鋸 | 曲線鋸割 | 各種企業 | 700; 800 | 380 | 30 | 800 | 手工 | 2 | 1000 |
| 台式細木工帶鋸 | 曲線鋸割 | 各種企業 | 350 | 100 | 20 | 1300 | 手工 | 0.8 | 200 |
| 鏈鋸(銀鋸) | 依繩曲輪廓作曲 線鋸割 | 汽車製造、飛機製造、車輛 製造、精密工業、傢俱業 | 行程 50 | 50 | 8 | 1000 | 手工 | 1.3 | 500 |

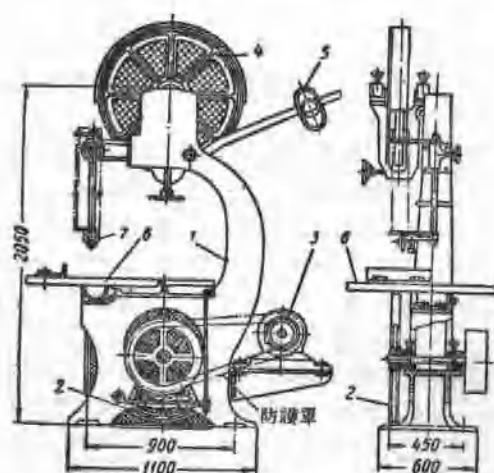


圖11 JC-80型帶鋸機。

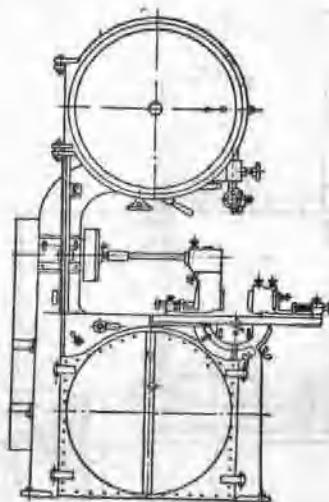


圖12 JC-100型帶鋸機。

鉋木機

鉋木機是用旋轉刀頭，銑刀或用固定裝置的刀具，將木質零件加工成具有光潔性，精確尺寸或需要的形狀。在加工時，將木材送向刀具。

這種機床的主要類別有：a)平鉋機——用於按照平面或成角度的精密鉋削；b)壓鉋機——用於按厚度一面或兩面鉋成需要尺寸；c)多鉋機——用於板材及方材的鉋光及木件使具有必要的輪廓。

所示類別中最後一種機床可以一面具有刀頭（自

動槽鉋），或者四面具有刀頭。

第二種機床裝有四個或多個刀頭而且為了得到光潔表面的材料，往往帶有固定的刀頭（光鉋刀頭）。由下列方法之一進行送料：a)滾筒，b)滾筒及履帶，c)雙排履帶，d)有彈性支撐的鏈式運輸帶。

刮光機屬於一種特殊鉋木機；用在鉋光材料的精緻修飾，在鉋削時將材料送向固定刀具（刮刀）。

各種不同型式鉋木機的主要參數如表6所示。

圖13所示為平鉋機結構——是鉋木機類中一種用途最廣的。'庫爾干' (Курганный) 工廠出品的 СФ

4·3型機床有如下的參數：最大鉋寬為 400 公厘；工作台總長為 2000 公厘；前台長為 1100 公厘；台升降為 9 公厘；刀軸切削部份直徑為 130 公厘；軸每分鐘轉數為 5000；圓周切削速度為 34 公尺/秒；電動機功率為 3.2 千瓦。

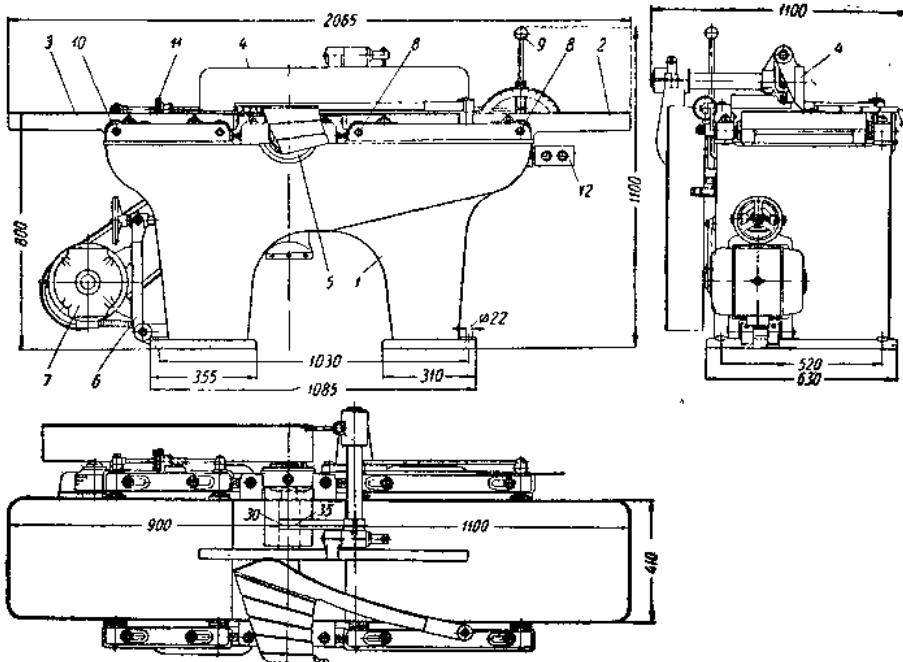


圖13 CΦ4-3型平鉋機。

此機床具有箱形剖面整體生鐵鑄造機座 1，前面 2 及後面 3 兩個工作台、轉動導架 4，雙刀軸 5。傳動是用皮帶的，由安裝在可擺動的拉緊板 6 上的電動機 7 單動之。為了快速調節切削層的厚度，前台安裝在兩個偏心軸 8 上，此軸可用

手柄 9 運轉。後台裝置係藉助於偏心軸 10 及拉桿 11 按高度調節。刀軸狹縫由扇形板自動靠近以掩蓋之。為了在工作時使工人不與工作架相碰，機座前腿加深。機床有操縱按鈕 12。

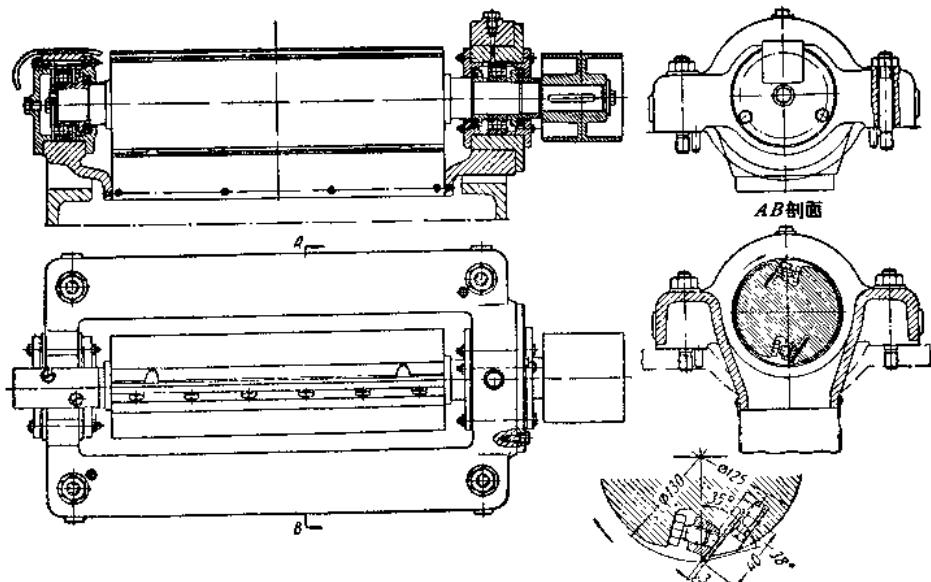


圖14 CΦ4-3型平鉋機的刀軸架。

表 6

| 鉋床型式 | 應用部門 | 參數 | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | 工件尺寸 寬度 (公厘) | 厚度 (公厘) | 刀頭 每分 鐘轉 數 | 工 作 軸 數 | 進給速度 (公尺/分) | 功 率 (仟瓦) |
| 平 鉋 機 | | | | | | | |
| 單面, 手工進給, 200公厘 | 實驗室、傢具及模型業 | 200 | — | 5000 | 1 | — | 1.5 150 |
| 單面, 手工進給, 400公厘 | 各種企業 | 400 | — | 5000 | 1 | — | 3.5 500 |
| 單面, 手工進給, 600公厘 | 各種企業、傢具業 | 600 | — | 5000 | 1 | — | 4.2 900 |
| 單面, 手工進給, 800公厘 | 建築零件及傢具業 | 800 | — | 5000 | 1 | — | 4.8 1100 |
| 兩面(成角度) | 建築零件及傢具業 | 400 | 100 | 5000 | 2 | 24 | 5 2500 |
| 壓 鉋 機 | | | | | | | |
| 單面, 300公厘 | 傢具業, 建築場 | 300 | 120 | 5000 | 1 | 10 | 5 500 |
| 單面, 600公厘 | 各種企業 | 600 | 200 | 5000 | 1 | 24 | 8~12 1050 |
| 單面, 1000公厘 | 建築零件及傢具業 | 1000 | 200 | 5000 | 1 | 24 | 12 2000 |
| 兩面, 600公厘 | 建築零件及傢具業 | 600 | 175 | 3000~6000 | 2 | 24 | 20 2500 |
| 兩面, 1000公厘 | 汽車製造, 車輛製造, 建築零件及傢具業 | 1000 | 175 | 3000~6000 | 2 | 24 | 25 3500 |
| 平鉋-壓鉋機 | 汽車製造, 車輛製造, 建築零件及傢具業 | 1000 | 150 | 3000~6000 | 2 | 24 | 25 6000 |
| 多 鉋 機 | | | | | | | |
| 框鉋(自動摺鉋) | 房屋製造、車輛製造, 建築材料及傢具業 | — | 75 | 3000~6000 | 2 | 30 | 12 3000 |
| 簡單四面鉋 | 建築場, 幫助企業 | 300 | 125 | 3000~4500 | 4 | 20 | 20 2400 |
| 四面摺鉋 | 汽車製造, 車輛製造, 建築零件及傢具業 | 150 | 75 | 3000~6000 | 4 | 35 | 15 2600 |
| 帶料斗的四面摺鉋 | 傢具業 | 150 | 75 | 3000~6000 | 4 | 35 | 15 3000 |
| 帶鉋頭的四面摺鉋 | 平鉋與四面鉋結合 | 150 | 75 | 3000~6000 | 5 | 35 | 18 2800 |
| 中等能量的四面摺鉋 | 汽車製造, 車輛製造, 農業機器 | 250 | 100 | 3000~6000 | 5 | 50 | 35 6000 |
| 中等能量的帶鉋頭的四面摺鉋 | 製造, 船舶製造, 建築零件業 | 250 | 100 | 3000~6000 | 6 | 50 | 40 6000 |
| 強力的四面摺鉋 | 船舶製造, 建築業 | 300 | 175 | 3000~6000 | 4~5 | 50 | 45 6000 |
| 特種強大的機械化進料的間隔式四面鉋 | 大能量的鉋木車間 | 300 | 100 | 6000 | 6 | 80~150 (350以下) | 80~100 及以上 18000 |
| 刮 光 機 | | | | | | | |
| 滾筒進給式 | 建築, 傢具及膠合板業 | 1000~1700 | 100 | 刮刀 | — | 25 | 6~10 4000~6000 |
| 輕製, 鼓進給 | 傢具業, 木箱包裝業 | 3000 | 2~25 | 刮刀 | — | 100 | 2 1000 |

平鉋機上具有比較簡單的結構，在平鉋機上一對工作台沿斜導軌移動。

圖 14 所示為 CΦ4-3 型平鉋機的刀軸架，將軸承連結成一塊，使這個合件的結構，比軸承分別安置的機床為安全。刀軸為整體形，開有兩個裝刀的銑槽。利用楔及夾緊的閉口螺釘將刀緊固於軸上。

在計算平鉋機零件時，通常所給的是電動機的功率，此功率係與類似結構的機床比較而決定。鉋寬 400 公厘，手工進給時，功率達到 3~3.5 仟瓦。根據這個，就可以用普通的方法來計算皮帶輪和皮帶（平的或三角皮帶）。

為了選擇滾珠軸承須先求得支架的反作用。這時

同樣也應考慮可能產生的不平衡力，此力為給出的（通常在軸的圓周上為20克）。工作台升降軸的偏心率及其外徑，由自動制動的條件而定。為了安全，預先安裝了工作台自動下降的補充配重。自動移動防護罩的彈簧，根據將其推動所需之力計算，這個力不應超過1公斤。

壓鉋機應用於所有木工企業。一通常用於拼合板、板材及方材，在經過平鉋機精確地鉋光一面之後，

須成一定的厚度。

圖15所示為3DC工廠出品的CP 6-2型壓鉋機，具有下列的參數：鉋寬為600公厘以內；木料厚為200公厘以內；刀軸直徑為124公厘；刀軸每分鐘轉數為4200公厘；進給速度為8及12公尺/分；刀軸運動機功率為6瓩瓦；進給電動機功率為0.8瓩瓦；機床重量為1100公斤。

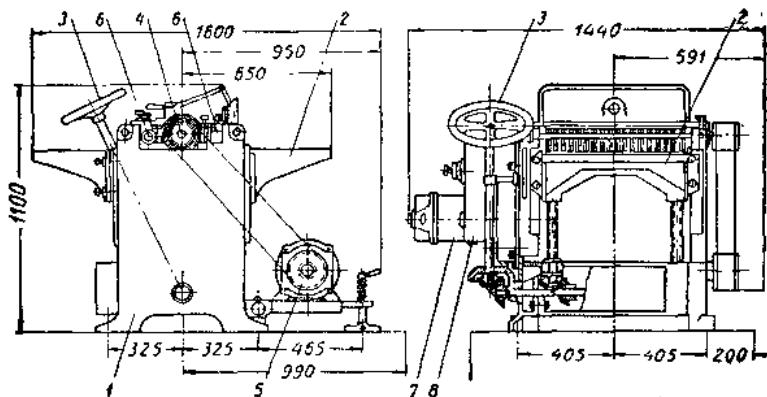


圖15 CP6-2型壓鉋機。

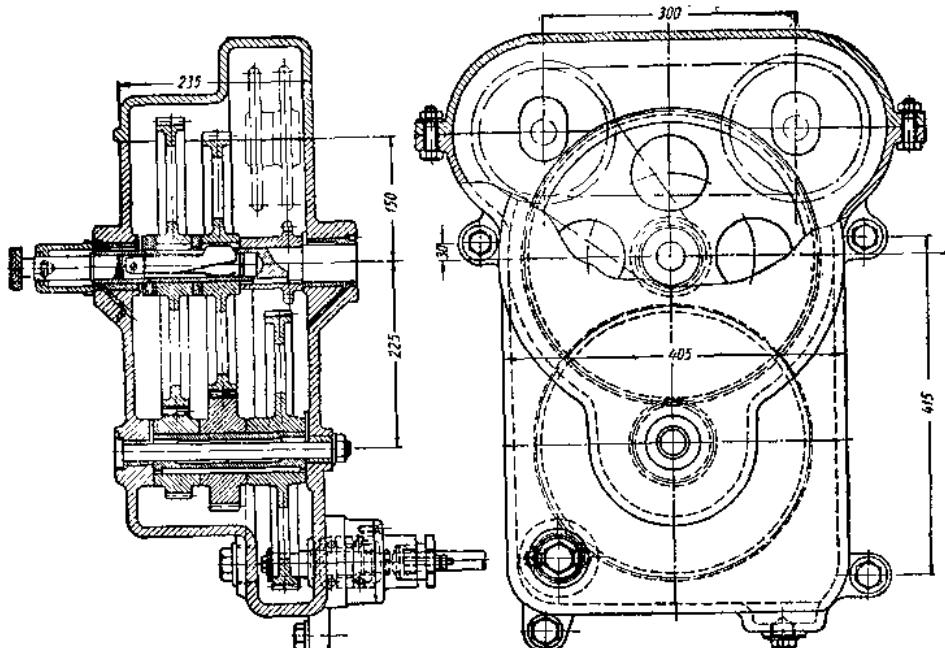


圖16 CP6-2型壓鉋機減速器。

此種機床可以有分離的或整體的機座1。工作台2利用操縱手輪3及升降機構調節至所需要的高度。刀軸位於被鉋光的木料之上，由電動機5之皮帶傳動。軸的上面用頂蓋遮掩，將鉋屑擋住。用兩個頂端滾筒6拚送木料，此兩滾筒用彈簧將板材壓緊。下面有兩個支撐滾筒。頂端滾筒由凸緣電動

機7經過減速器8來進給。進給速度由移動鍵來變換。圖16所示為此種壓鉋機的減速器，但這種情形，進給電動機是放在機座的另一邊。

為了做大量小型的工作，應具有分段滾筒，容許數

件材料同時進行鉋削，其間高度差為 1~2 公厘。

比較改進了的壓鉋機為圖 17 的型式。它具有整體的機座，機座上有隱藏的電動機和減速器，全部由四個滾筒執行進料，其中有一個是分段的。刀軸上的刀具利用特種磨刀器具，直接在機床上進行磨礪。機床的參

數：鉋寬為 600 公厘以內；木料厚度為 150 公厘以內；輪每分鐘轉數為 5000；進給速度為 7.5~20 公尺/分；刀軸電動機功率為 10 千瓦；進給電動機功率為 1.1~2.2 千瓦；機床重量為 2000 公斤。

圖 18 示 ЗДС 工廠生產的 СК-15 型槽鉋機，為各


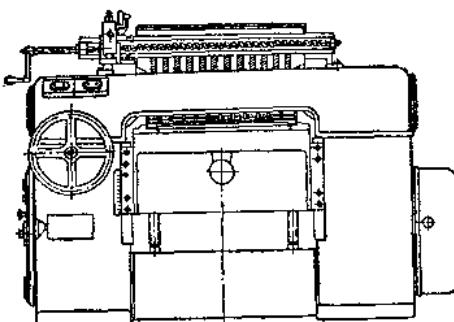


圖 17 CP-6-6型壓鉋機。

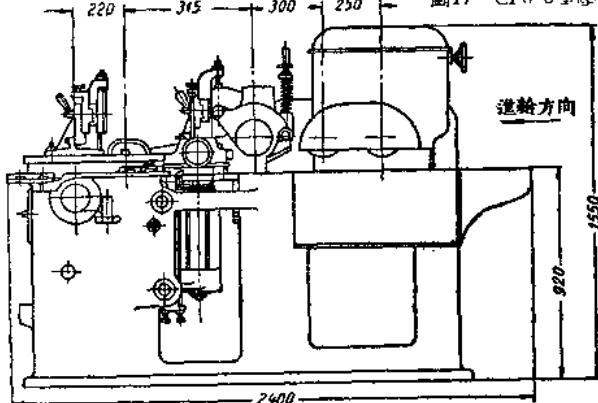

進給方向

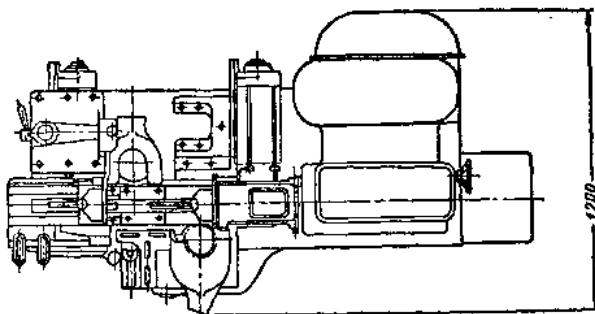


圖 18 CK-15型四面槽鉋機。

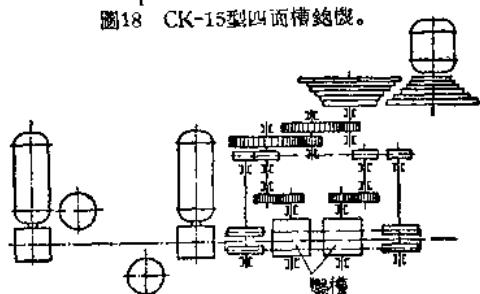


圖 19 CK-15型機床傳動系統圖。

種木材加工企業內採用的板材及橫截面積為 150×75 公厘以內的方材鉋平面及成型鉋削之用。機床參數：料寬——從 40 到 150 公厘；料厚——從 10 到 75 公厘；料最大長度——250 公厘，刀頭為四個；當 50 週/秒時其轉速為 3000 轉/分；進給速度——從 7 到 33.5 公尺/分；電動機功率：上水平刀頭——4.2 千瓦，下水平刀頭——3.2 千瓦，垂直刀頭——2.2 千瓦；進給電動機功率——2 千瓦；機床重量——2700 公斤。

為了短零件大量加工，這種機床適當地採用帶加料斗車的特種自動送料台。零件尺寸的調整利用手輪及活動搬手進行。機座為整體鑄件，進料用履帶運輸器（下面）及傳動滾筒（上面），由包括三角皮帶及塔輪的單獨電動機傳動。刀頭緊固於特殊延長的電動機軸上。

圖 19 所示為機床傳動系統圖。圖 20 所示為其上端刀頭的部件，由下列各件所組成：支柱 1，主刀架 2 繼助於螺旋 3 及活動搬手安裝成一定高度；刀架 4（被送進的木料沿寬度移動），其上安裝末端帶有刀頭 6 及擺動柱罩 7 的特殊電動機 5，並帶有斷屑器 8 及壓緊彈簧 9。

後面裝有平板條 10，用以壓緊由頂端刀頭的下面出來的木料。

圖 21 所示為進給運輸帶；圖 22 所示為帶彈簧壓緊機構的進給滾筒。

滾筒利用手輪及螺絲將其調整到一定

高度。

圖 23 及圖 24 所示為逆斜機構的傳動，下面有傳動滾筒運輸帶，上面滾筒軸附有塔輪，由安裝在擺動板上的電動機用三角皮帶傳動。將電動機用踏板將其升

起，即可將皮帶由一種速度換到另一種速度。

根據所選擇的功率進行機床零件及部件的計算。進給電動機的功率可以採用約為刀頭電動機總功率的 20%。

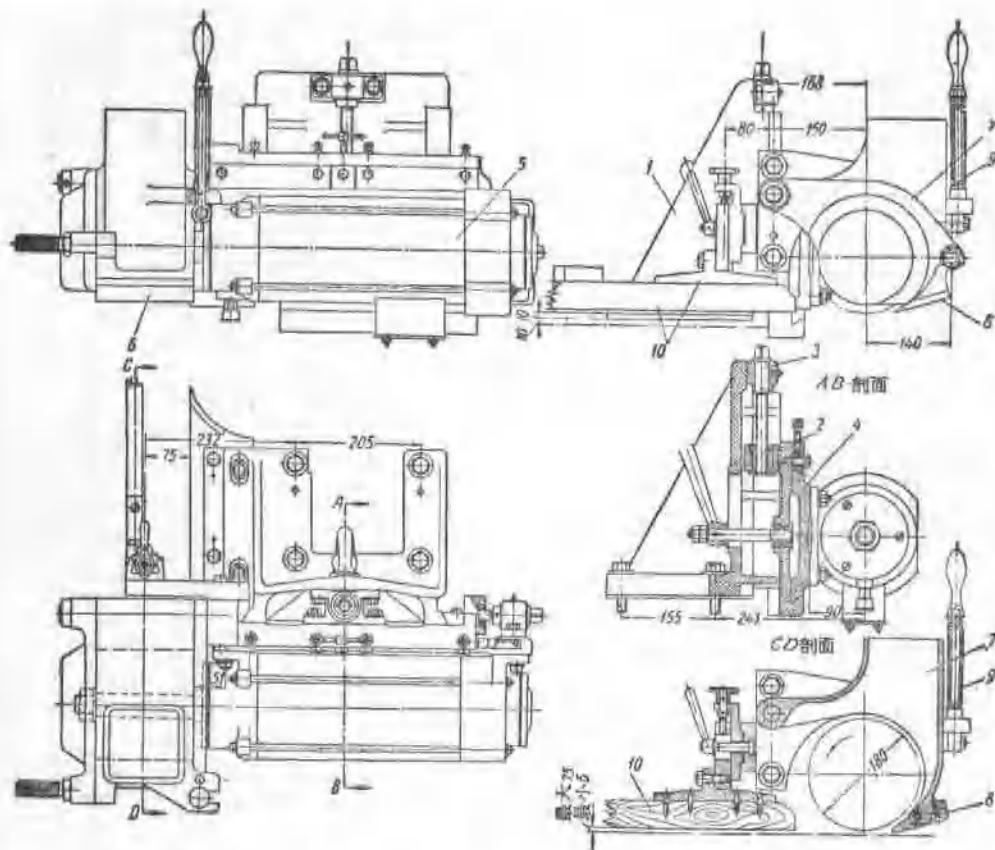


圖 20 CK-15型機床上端刀頭的部件。

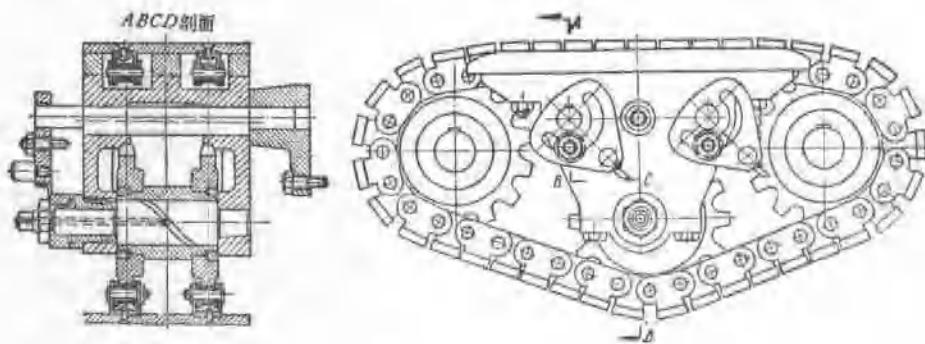


圖 21 CK-15型機床進給齒連軸帶。