

中华人民共和国冶金工业部制訂

---

# 中小型电机維护保管技术規程

(試 行)

中国工业出版社

中华人民共和国冶金工业部制訂

---

# 中小型电机維护保管技术规程

(試 行)

中国工业出版社

中华人民共和国冶金工业部制訂  
中小型电机维护保管技术規程  
(試 行)

冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊編輯室編輯  
(北京灯市口71号)

中国工业出版社出版(北京佳丽路丙10号)

北京市书刊出版业营业登记证字第110号

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

开本787×1092<sup>1/32</sup>·印张1/2·字数8,000

1964年8月北京第一版·1964年8月北京第一次印刷

印数0001—17,310·定价(科五)0.09元

\*  
统一书号: 15165·3407 (冶金-552)

## 目 录

第一章	总 則	1
第二章	技术验收	1
第三章	吊装运输	3
第四章	拆卸抽芯	4
第五章	除锈、防锈	6
第六章	绕组及绝缘干燥	8
第七章	组 装	9
第八章	包 装	10
第九章	仓库条件和放置	11
第十章	定期检查及保养	12

## 第一章 总 则

**第 1 条** 本規程适用于长期庫存的中小型电机維护保管工作。

**第 2 条** 对庫存电机在长期保管中，必須貫彻“預防为主”的方針，应当定期維护，并使保持完好的技术状态。

**第 3 条** 中小型电机原則上指500瓩以下的电动机、发电机及各种机組。但低速的同步电机、直流电机，体积較大，应參照“大型电机維护保管技术規程”（試行）維护。对于計器仪表的分數馬力电机及其他特殊电机，应另行制訂相应規程执行。

**第 4 条** 本規程所指“庫存长期保管”，系指电机出厂六个月以上，并在庫中存放，預計短時間不能出庫安装者。

**第 5 条** 各企业主管设备单位，应組織有关人員学习本規程，并結合具体情况，作出施工工艺，由主任工程师或相应的技术負責人批准后执行。

## 第二章 技术驗收

**第 6 条** 电机在入庫和維护工作中，必須作技术驗收。

**第 7 条** 技术驗收应由设备主管部門，在組織有关人員参加的情况下进行。維护中各工序間的驗收，应由专门的质量检查員进行。

**第 8 条** 为进行技术驗收应制有专用表格。表格內容应說明設備型号、規格、历史情况、技术状况、維护內容、施工质量等。自設備交接开 箱起直至維护完毕，应逐項填写。該表格作为該項設備档案文件保存备查。

**第 9 条** 电机入庫或維护前，应具备各項技术文件，包括裝箱单、产品說明书及出厂合格証等。

**第 10 条** 电机开箱或交接驗收，应包括下列項目：

1. 裝箱及包装情况；
2. 根据裝箱单核对銘牌中的出厂号、容量、規格及零部件备品数量等；
3. 檢查外表有无裂紋、变形、損傷、浸水、锈蝕等情况；
4. 对于一般小型电机，应用手搬动轉子，检查(判断)滾珠軸承情况；
5. 檢查电机繞組、刷架、整流子、滑环，有无受潮、发霉、銅綠情况。測量絕緣电阻值。

**第 11 条** 电机維护及維护完毕的技术驗收，应包括下列項目：

1. 檢查各部份除锈和防锈层涂敷情况；
2. 檢查絕緣复盖漆膜补刷或噴刷情况；
3. 測量繞組絕緣电阻值；
4. 檢查各部件組裝是否正确；
5. 檢查残留病害或缺陷；
6. 檢查零部件备品維护情况，并清点数量；
7. 檢查封閉包装及裝箱情况。

## 目 录

第一章	总 則	1
第二章	技术驗收	1
第三章	吊装运输	3
第四章	拆卸抽芯	4
第五章	除锈、防锈	6
第六章	繞組及絕緣干燥	8
第七章	組 裝	9
第八章	包 装	10
第九章	仓库条件和放置	11
第十章	定期检查及保养	12

**第 19 条** 抽芯时如轉子軸伸太短，可以使用假軸。当用钢管套在軸伸作假軸时，钢管不可太粗，防止滑脱。并应加垫保护，防止卡伤軸表面。

## 第四章 拆卸抽芯

**第 20 条** 检查电机时必須拆卸抽芯，但对成批到货、出厂日期相同的电机，若保管情况較好，或出厂日期未超过一年者，可以作 10~20% 数量的抽芯解体检查。如确认无病害即由主管技术負責人报請主管領導批准，其余部份可不作拆卸抽芯。

**第 21 条** 在拆卸抽芯前，应編制抽芯工艺，并作好下列准备：

1. 充分了解电机构造及拆卸順序；
2. 选择适当的起重工具、抓具、套搬子等；
3. 准备好停放轉子部的木支架或垫块；
4. 准备好盛放螺釘、垫圈、小零件的箱子。

**第 22 条** 拆卸抽芯应在室內操作，工作场所应保持良好清洁的条件，溫度 +5°C 以上，湿度在 75% 以下，不得在尘土飞揚等不良环境下操作。

**第 23 条** 抽芯前应在大小盖、刷架等部位上作好标记，防止錯位。直流电机应取出碳刷，对繞綫型感应电机应将碳刷提起，用绳紮牢或将刷架拆除。

**第 24 条** 拆除軸接手应使用抓具，不得使用手錘直接猛烈敲打。对热压配合或紧密配合的接手，除特殊情况，一般不要拆卸。如必須拆卸时，应采取加热等措施。如有螺絲頂絲等，应先擰松。

**第 25 条** 拆除螺釘时，应采用套搬子（或眼睛搬子），保护螺帽不变形。

**第 26 条** 拆除风扇应注意首先取出銷子或擰松頂絲，然后用抓具或橇棍两边同时撬动取下，防止风扇圓孔断裂损坏；装在电机内部的风扇，不影响大盖拆除和拆芯的可以不拆。

**第 27 条** 拆除大小蓋时如有螺旋頂絲孔，应使用螺釘頂出止口；若无頂絲孔，可用扁鎚打入，使有縫隙，然后使用橇棍两边同时撬动推出，要特別注意两边均衡，并注意保护止口，更不得触碰繞組，防止损坏絕緣。

**第 28 条** 繞線型感应电机滑环和短路裝置在机壳外时，应先拆除短路裝置，然后拆卸大蓋。必須使用抓具抓滑环內套，注意云母絕緣层，并严禁用锤敲打。

**第 29 条** 在拆除两侧端蓋后，方可进行抽芯，遇有风扇、內小蓋大于定子內孔时，要注意拆卸程序和抽芯方向，防止錯誤操作，刮坏繞組絕緣。

**第 30 条** 抽芯可以采用各种方法，使定子轉子相对位移，但应严格注意不准使轉子在定子鐵芯上摩擦抽出，更不准撞碰繞組，或使繞組、整流子挤压受伤。

**第 31 条** 滾珠軸承一般不需要从軸上取下，在必須取下时，应采用 100°C 热机油将滾珠浇燙，然后用抓具抓下，严禁用手锤敲打取出。在操作时，不要损伤絕緣，或将机油濺在繞組上。

**第 32 条** 抽出的轉子应放置在木块或木架上，轉子繞組不能承受压力，凸极式轉子要支承在軸身上，防止损伤絕緣。螺絲等零件要放在箱中，防止丢失，大小蓋要放在指定位置，防止錯乱。

## 第五章 除锈、防锈

**第 33 条** 拆卸抽芯后的电机要清扫除尘、除锈、涂刷相应的油漆、油脂，防止金属锈蚀。

**第 34 条** 电机机壳、底座、轴承座外部有锈时，用砂布或钢丝刷除去，除锈后清扫干净，喷刷或补刷原色漆。

**第 35 条** 电机机壳、底座、轴承座内部有锈时，用砂布或钢丝刷除去，除锈后清扫干净，喷刷或补刷红丹防锈漆。轴承座内涂刷耐油防锈漆。

**第 36 条** 电机轴伸有锈时，用 00\* 砂布除锈，除锈后清扫干净，涂刷防腐层（如酚醛清漆或加缓蚀剂的工业凡士林等），所附锁键同样处理后用浸过蜡的绳索牢。

**第 37 条** 电机轴身有锈时，用 0\* 砂布除尽，清扫干净后喷刷灰瓷漆或清漆（酚醛清漆）。

**第 38 条** 轴承清洗方法可以采用：

1. 用 90~100°C 热机油浸洗或煤油清洗原有废油，用 H-70 航空汽油或其他非乙基汽油洗涤，再用热吹风机吹干，然后涂敷防锈层（适用于铝基润滑脂或加缓蚀剂的工业凡士林涂层）。

2. 用 90~100°C 热机油浸洗，洗后用非乙基汽油洗涤，再用加热至 100~120°C 热凡士林干燥，然后涂除锈层（适用于加缓蚀剂的工业凡士林涂层）。

**第 39 条** 滚动轴承一般微锈黑影，应用细研磨膏加机油转动研磨除锈，使表面达到呈现原来金属光泽即可。轴颈精加工面有锈，采用 000\* 砂布蘸机油或牛皮帆布蘸机油加细研磨膏，用布带顺轴颈圆周缠绕，往复研磨除锈，一般微

锈除至表面呈现原来金属光泽即可。跡锈和锈坑除至坑内黑亮后即可涂油，但需缩短检查周期。如锈坑严重锈蚀表面积大于軸頸总面积3~4%时，应作专题研究处理。

**第40条** 軸承在除锈清洗后，要涂敷防锈油脂，必須在清洗干燥后連續施工。防锈油脂可用：

1. 用油枪压入冷鋁基潤滑油(SYB1408—59)，滚动軸承及压盖內要注滿；

2. 热噴或热灌加緩蝕剂（硬脂酸鋁或其他）的工业凡士林防腐层，油膜一般保持在1.5~2毫米；

3. 滑动軸承可按上述2項操作，但軸瓦要热噴或热灌加緩蝕剂的工业凡士林。

**第41条** 定子外圓鐵芯硅鋼片生锈用鋼絲刷或砂布順疊片圓周方向擦拭。除锈清扫吹灰后，噴刷灰瓷漆(5173\*)或絕緣瀝青漆(5031\*)。

**第42条** 轉子鐵芯表面、定子的硅鋼片內圓、硅鋼片通风沟有锈时，用竹、木刮刀或00\*砂布除锈，清扫吹灰或用布擦拭后噴刷灰瓷漆(5173\*)或絕緣清漆(酚醛清漆)，噴刷漆膜一般在0.1毫米左右，不要太厚。

**第43条** 刷架、刷握、短路裝置有锈时，用00\*砂布除锈，擦拭干淨后涂清漆(酚醛清漆)，有条件时拆下除锈鍍鋅。

**第44条** 整流子(換向器)和銅滑环表面有銅綠、水漬，可用竹、木刮刀或00\*玻璃砂布除去，遇有油垢，可用砂布蘸四氯化碳擦拭除去(禁止涂油或刷漆)。若滑輪是鉄制时可以涂刷清漆或灰瓷漆。

**第45条** 打磨整流子时，应采用木垫块压紧砂布，木垫块应具有被打磨整流子相同的圆弧，但其有微黑色的氧化

膜应予保留无需涂磨。

**第 46 条** 对輪孔內用 00\* 砂布除锈，清洗后外表涂漆，內孔涂刷加緩蝕剂的工业凡士林油脂。

**第 47 条** 大小盖及机壳止口、滑环內套內孔用 00\* 砂布除锈，擦干淨后，涂一层 50\* 机油。

**第 48 条** 电机各部分螺絲有锈时，除锈后可煮油防锈，有条件者可以鍍鋅。

## 第六章 繞組及絕緣干燥

**第 49 条** 电机繞組及 鉄芯用 吹风机、皮老虎 或干燥的、压力不超过 2 公斤/厘米<sup>2</sup> 的壓縮空气吹灰除尘。操作时不得使用金属噴嘴，以防损坏絕緣。繞組絕緣有油垢时用布蘸四氯化碳擦拭。

**第 50 条** 繞組絕緣严格防止生霉。遇有霉点时用砂布沾純度为 70% 的酒精擦拭，注意不要将霉菌沾染其他地方。擦时由外向里，酒精不能太多，擦后要用热风吹干。

**第 51 条** 电机絕緣复盖漆膜有老化現象者，可以噴防油防电弧灰瓷漆（5173\*）或相同性质的瓷漆。噴漆必須在絕緣干燥情况下进行，漆膜厚度一般在 0.1 毫米 左右，不得有漆瘤、皺皮或不匀現象。

**第 52 条** 电机工作电压在 500 伏以下时用 500 伏兆欧表測量繞組絕緣电阻，工作电压在 500 伏以上时用 1000 伏兆欧表測量繞組絕緣电阻，測量时速度要达到規定值，并在指針稳定时讀出数。

**第 53 条** 电机受潮与否可用兆欧表測量，一般低压电机絕緣电阻不应低于 0.5 兆欧。高压电机絕緣电阻不应低于

每1千伏額定电压1兆欧。較大体积的高压电机应測量60秒时的絕緣电阻值，它的吸收比不应小于 $1.3(R_{60}/R_{15} > 1.3)$ 。

**第54条** 电机絕緣一般暫不作干燥处理，但对确系受潮严重，如电机絕緣用兆欧表測量无讀数时，經检查并无接地現象者或虽能測出讀数，但有浸水与严重水跡者，可进行干燥。

**第55条** 电机干燥可以采用各种方法：如干燥烘房、鐵損法、低压通电或热风法等，應該根据具体条件决定，但不論采用那一种方法，都必須制訂操作規程，并严格遵守。

**第56条** 电机干燥中应严格注意控制溫度，繞組用溫度計測量不得超过 $70^{\circ}\text{C}$ ；电机排出热风不超过 $65^{\circ}\text{C}$ 。

**第57条** 电机在干燥过程中应作溫度和絕緣电阻的检查記錄。当絕緣达到較高值并稳定达4小时时，即可认为干燥完毕。

## 第七章 組 裝

**第58条** 經維修过的电机的組裝复原，必須在油脂冷凝和油漆干燥后进行。如有灰尘时应再作一次清扫。

**第59条** 轉子鐵芯装入定子时要注意不要碰撞定子繞組，更不允许轉子在定子鐵芯上摩擦滑入。

**第60条** 組裝时各部位要相符不要錯位，大小蓋及滚动軸承不得用手錘直接敲打，必要时应加垫銅块或木块。

**第61条** 各部位螺釘、彈簧垫圈要按原有規格安好。

**第62条** 軸接手及其附件可以不裝。但必須綁扎在机

座上，防止丢失。机组可以不找中心，但底脚螺钉和垫铁必须按原来情况垫好捧牢。

**第 63 条** 轴承灌涂加缓蚀剂的工业凡士林油脂的电机组装后，要用油枪补加一次油脂，防止油膜破坏。

## 第八章 包 装

**第 64 条** 电机铭牌表面涂一层酚醛清漆（或其它透明漆）；或加缓蚀剂的工业凡士林外贴一层油纸防止氧化腐蚀。固定钉有失落或活动者，要加固补齐，防止丢失。

**第 65 条** 直流机碳刷，要从刷握中取出，用石蜡纸或牛皮纸每个单包后，再总包在刷架上或横夹在刷握上。

**第 66 条** 整流子及滑环表面用牛皮纸或清壳纸，顺圆周包紮后再用绳紮牢。

**第 67 条** 电机必须把大小盖轴承压盖压紧，螺钉捧好，结合缝、螺钉头要补刷同色漆；循环油孔用木塞或盲板堵死，检查孔盖好。

**第 68 条** 轴伸涂漆者无需包装；涂油脂者，用油纸及牛皮纸各一层包紮后，并用绳紮好。

**第 69 条** 构造复杂的特殊电机（如高频机等）应用塑料布密封（内加吸湿剂）后，再行装箱。

**第 70 条** 电机原有装箱者，应保持原有箱件；原无包装、或丢失破損严重而木材无法立时解决者，允许裸体入库。库内周围环境应清洁，无尘土和无其它有害气体。并防止阳光照晒。

**第 71 条** 对未装箱的电机要将各种压盖盖好，各种通风道要用牛皮纸、青壳纸、木板等压好封死，以防尘土鼠虫

入侵。

## 第九章 仓库条件和放置

**第 72 条** 各种中小型电机要求存放于室内仓库，不論南方北方，仓库内的相对湿度均不得大于 75%，以防繞組受潮、发霉、生銅綠。

**第 73 条** 庫內應保持清洁，无尘、无酸碱腐蝕性气体，无爆炸及易燃物，亦不得有鳥鼠昆虫。庫房周围应有排水沟。场地平整清洁。

**第 74 条** 为了达到庫內湿度的要求，必須采取相应的措施：

1. 改善仓库建筑的密封性；
2. 建立溫湿度管理制度，根据室内外溫湿度相互关系，开閉门窗通风或采用机械通风；
3. 严格防止汽水管道漏水、滲水、屋頂漏水、地面滲水及积水；
4. 采用暖气、热风、电炉等加热装置提高室溫，降低湿度；
5. 采用各种吸湿剂如生石灰、氧化鈣、硅胶等，并定期加添或置换。

**第 75 条** 电机存放在仓库内要排列整齐，行与行間应留有通道，底部要垫高 200 毫米。离取暖设备不得小于 1 米，以防受热烘烤。

**第 76 条** 为了提高庫房利用率，小型电机可以叠放，但叠层不要超过三层，裸放电机叠层中間要加木板。

## 第十章 定期检查及保养

**第 77 条** 經過維护的电机在日常保管中要作定期的检查与保养，检查发现不正常情况，要采取相应的措施处理。检查与保养的工作內容要記錄并附入設備卡片內。

**第 78 条** 检查周期一般为半年，如仓库条件較好，油脂又加有緩蝕剂，则可延长为一年，同批維护的电机可以先作 10~20% 数量的抽查，发现問題較多时再作全面检查。

**第 79 条** 检查內容一般应包括：

1. 装箱及包装情况，有否破損及鼠虫害；
2. 吸湿剂是否失效；
3. 絝緣是否受潮发霉及尘土入侵情况；
4. 油脂漆膜是否失效，有否新锈。油脂要送化驗室化驗分析。

**第 80 条** 滑动軸承每半年旋轉 180°，检查軸頸有否锈蝕并加浇同类油脂。