

先进经验丛刊

土法制造滚珠轴承

張家蔚編

机械工业出版社

15·355

11·10

NO. 2152

1958年8月第一版 1958年8月第一次印刷

787×1092¹/₃₂ 字数6千字 印张¹/₂ 0,001—5,500册

机械工业出版社(北京东交民巷27号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市書刊出版业营业

统一書号T15033·1141

許可証出字第008号

定 价 (9) 0.08元

出版者的話

〔农具軸承化〕可以大大提高农具的工作效率，对社会主义建設起着促进的作用。現在全国各地都用手工方法自制土軸承。本文編者最近在各地收集了一些資料，特先編成此書以供各地参考。

本書內容就是介紹用手工制造滾珠軸承的方法，就是報紙上說的土軸承的制造方法。制造軸承的單位各自都有自己的一套方法和一套經驗，这些方法還沒有經過系統的分析和比較研究，所以還不能肯定那一种最好。今后准备再多收集些資料，将这些方法进行分析比較，总结出最好的方法作詳盡的介紹。

任何机器，例如車輛、机床、汽車、飞机等，凡是有旋轉部位的地方就要有軸承。‘軸承’两个字，顧名思义，就是支承旋轉軸的零件。

安裝在各种旋轉机器中的軸承有两种，一种是滚动軸承，一种是滑动軸承。滚动軸承在一般机器中使用时要比滑动軸承的优点多，所以滚动軸承使用的范围是很普遍很广泛的。

滚动軸承包括有很多种类，例如：單列向心球軸承；單列向心滾柱軸承；推力球軸承；滾針軸承等很多种。有些种使用的并不多就不一一列举了，使用最普遍最多的是單列向心球軸承，俗称球軸承，也有叫彈子盤的（圖1）。

一般的球軸承包括有四个主要零件，就是：內套圈、外套圈、球和保持架。球是裝在內外套圈之間，用保持架夾上后，再用鉚釘把保持架鉚合在一起就作成了成品。

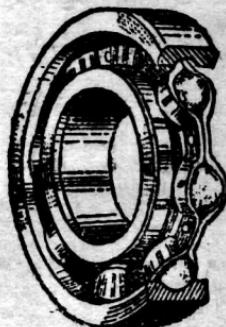


圖 1

現在介紹用手工业办法制造的單列向心球軸承(在本文中以后簡称軸承)，是不用保持架的，所以更为簡單，但是在使用效率和質量上仍然是很好的。現在我国有些省(安徽、河南等)在农村中已經大量的制造这种軸承，把这种軸承安裝在牛車、馬車和农村排灌用的水車上，用来代替以前的鐵軸瓦或木軸瓦。据已經使用的經驗报导，安裝这种軸承后要比原来的省很多力，节省了大量的人力和畜力，表現出很大的优越性。

軸承套圈的制造方法

一、原材料 热鐵棒，俗称元鐵(圖2)。直徑有一吋的或一吋二分的大小不等，按所要

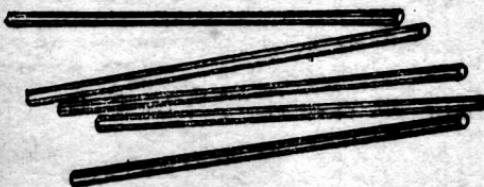


圖 2

制造軸承的大小而定。

二、切料 将鐵棒放在煤爐上加热（煤爐是用風箱送風的），然后取出放在砧子上，用斧形礮刀将鐵棒礮成一塊一塊的坯料。

三、鍛打 将坯料加热燒紅后放在砧子上，一人用手鉗夾住坯料，另一人手持大錘将坯料打成圓餅形。用錐形錘头从圓餅形料中心打入，打成环形，再把环形套在鐵棒上旋轉鍛打，打薄打大，打成軸承套圈的形状。在鍛造过程中需加热几次，因为每鍛打一次后，冷却时就难于繼續鍛打（圖2）。

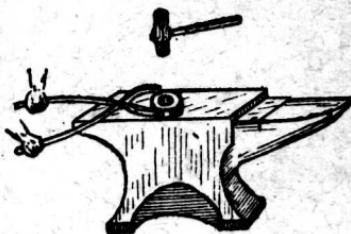


圖 3

四、加工內外

徑 有皮帶車床或木車床的可以用車床車光內外徑和端面。沒有車床的可用手工，将鍛好的套圈夹在老虎鉗上，用銼刀銼光內徑、外徑和两个端面（圖4）。并在內外套圈上用凿子打出

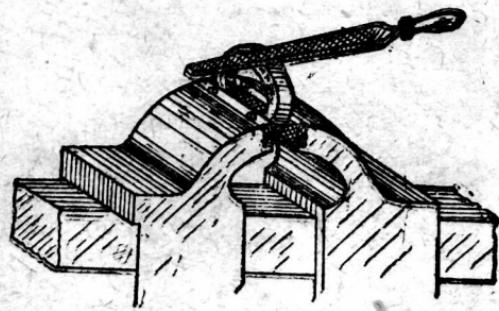


圖 4

裝球缺口。

五、加工滾道 有車床的可以用車床車出滾道。沒有車床時，把套圈夾在老虎鉗上，先用凿子凿出滾道(內套圈)，然後用銹刀把滾道銹光。外套圈的滾道加工較費力，是用特制的工具進行的，這種工具是在橫杆上裝上一個舌狀的刮刀。把外套圈夾在老虎鉗上，雙手持刮刀，挖出外套圈的滾道(圖5)，也有用像銑刀一樣的小圓輪再裝上手搖把，將滾道挖出的(圖6)。

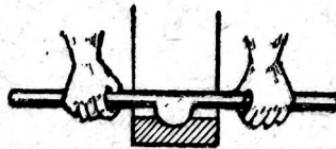


圖 5

六、滲碳淬火

(俗称悶火) 把碳末滲碳剂放在瓦罐底部(也有用鐵罐的，但很少)，把套圈排列在滲碳剂上，再在套圈上放一層滲碳剂，直到蓋住套圈；再放下一層套圈，鋪一層滲碳剂。套圈不能相碰，直到快放滿為止，然后用泥將罐口密封。在罐口上插上

兩根鐵絲作為檢查淬火質量用。然后把瓦罐放入煤爐中，任何形式爐子都可，但需能將瓦罐放入并能在瓦罐周圍填滿焦炭(也有用硬煤或烟煤的)。裝入焦炭后要燒三小時到五小時，時間長短要看罐內盛放套圈數量和套圈大小而定，也看火旺情況而定。燒够時將鐵絲拔出一

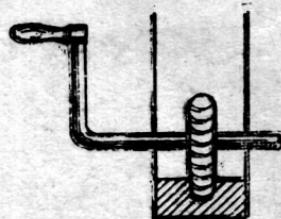
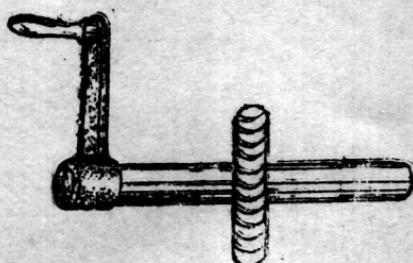


圖 6

根急速放入冷水中，冷却后打斷，檢查斷面看滲碳情況以及結晶情況，若不合要求，滲碳不夠或火大了時（即鐵絲只彎不斷或者結晶粗大），再繼續加熱或者開火。最後將瓦罐取出迅速打開，將套圈浸入水內冷卻即成。此工作對軸承的質量很有影響，需要稍具淬火知識的人來做，並且要經過幾次試驗。

滲碳劑配方大致是木炭粉加上一些牛骨粉，少量火硝和食鹽，以及其他成分。各生產單位都有自己一套經驗，現將幾種典型配方資料摘錄于下：

（1）安徽省界首縣軸承廠：

配方如下：1公升水，4兩氯化鈉（即食鹽），5錢火硝，2錢班毛，加上大量木炭粉，調成糊狀。

（2）河南省商丘專區永城縣薛湖合作鐵工廠：

配方如下：木炭粉50%，牛骨粉30%，火硝12%，食鹽8%，混成粉。

(3) 河南禹县吉城社：

配方如下：木炭粉40%，牛骨粉40%，食盐、碱面各10%，混成粉。

(4) 安徽省阜阳县第一机械厂：

配方如下：食盐10两，火硝4两，面粉4两，班毛2两，加水调成糊状，工件沾上上述药剂，放入装有木炭的渗碳罐中。

(5) 郑州市交通机械修配厂：

配方如下：木炭70%，羊角粉20%，盐10%混合成粉状。

(6) 陕西成阳县农具修配厂：

配方如下：黄血盐钾（又名自来强）40%，牛骨粉25%，木炭末30%，碱面5%。

(7) 天津市：

配方如下：碳酸钠2.5%，碳酸钙1%，牛骨粉1%，木炭适量调和。淬火套圈要八小时，滚珠要十二小时，最高温度920~950℃。

(8) 河南禹县：

配方如下：高锰酸钾2两，铁清花甲1.5

两，小苏打2两，羊角粉2两，木炭10两混合，

另一配方：白生公2两，铁清花甲1.5两。各酸1.5两，小苏打3两。烟火时间要到3~4小时，适当加些大苏打，烟火时间可缩短半小时到一小时。

七、磨光内外径、端面及滚道抛光 磨的办法各地都不同，视设备情况而定，磨外径有的是将工件夹在车床上旋转，用油石或砂布打光；有的是手拿木棒套在套圈上靠在牛皮制砂轮上磨光。这种牛皮砂轮是用牛皮缝成的圆饼形，在外圆面上贴上砂布作成的。内径是用砂布缠在木棒上来磨光的。

套圈滚道的加工是用砂布套在弧形刀头上在车床上磨光（实际上相当于抛光），也有用手拿砂布直接打光的，界首动力机械厂最后还用凡尔砂打光滚道。端面也是用砂布直接磨光的。

这样磨出的轴承外表是很光的，虽然未经磨床磨过，几何精度差些，但是却很光。有些

厂因为轴承是用在牛車上的，車完后就不再抛光。

鋼珠的制造方法

第一种方法：

一、原材料 根据所要制的球的大小，用2分半，3分或四分粗鐵棒或熟鐵絲，切成段料。

二、切料方法 用机械的剪床或平板压力机切断都可。沒有机械时，可以将原材料燒紅后用手工碾断。也可以冷碾成段料。

三、锤打成形 把剪断的小塊段料放在砧子上的球形模子中，用左手持鑿子——鑿子头部也有半圆形球槽——右手持锤，把鑿子头放在砧子上的段料上，用手锤打，需要锤打数次，直到打成圆形为止。一般每人每天可打二、三百个。

四、渗碳淬火 把球放在铁罐內(或瓦罐、土罐皆可，充以渗碳剂，球和球不能相碰，因

此應該放一層球，再放一層滲碳劑，一層一層放，直到放到離罐口不远為止，然後用泥把罐口密封。在罐口上插進一根鐵絲，並將罐埋入焦炭爐之內，罐底四周及罐頂都放有焦炭，這樣約燒三小時到五小時（視火旺及鋼球大小情況而定）。應將鐵絲拔出一根急速放入冷水中，冷卻後打斷，檢查斷面炭滲入深度，若不合要求，再繼續燒，最後將罐取出迅速打開，用鐵篩子將罐內滲碳劑篩掉，迅速將紅熱的鋼球傾入冷水內，即成。

注：滲碳淬火後不再加工，是最簡單的辦法，有的還將球放在粗布上，並放入一些細河沙，用人工用布鞋底將球打磨光，這樣鋼球光度能大大改進。

第二種方法：

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、

} 与上述一、二、三、四工序同。

五、滲碳淬火以后，將鋼球放入六角木桶或鐵桶內（長500～600公厘，直徑250～400公厘），混以河沙及石子，將桶轉動串光鋼球。

六、將鋼球放入另一個六角木桶內，加入鋸末、細串。

七、將鋼球再放入另一個六角木桶內，桶內裝有碎皮或麥夫子，將球最後串光。

第三種方法：

- 一、
二、
三、} 与上述一、二、三工序同。

四、銚球——銚球機類似立式鑽床，可以自制，銚球板分上下兩塊（直徑一般為250～300公厘），板上有數個同心球槽，槽上有人工鑿出的銚紋，一般是下銚板固定，上銚板加壓並旋轉。球放在球槽內進行銚制，可以大大改進球的圓度及精度。這種銚球機可以用人工轉動，或用皮帶帶動，或將銚球板裝在鑽床上使用都可。生產力也大為提高。

(注：有些地方是将球放在石磨內磨削，以提高鋼球圓度)。

五、滲碳淬火——同前。

六、用砂、石串光——同前。

七、用皮革串光——同前。

注：1. 上述两个制球工艺过程都是采用三次串光的办法，但也有用两次串光的办法，甚至仅有一次的。最普遍的串光法是用砂石串光，用革皮串光比較少，而且球光度也較高，更有的仅用皂角水和肥皂水在鐵串桶內串光的。

2. 串桶（圖7）可以用人工搖動或用皮帶帶动。

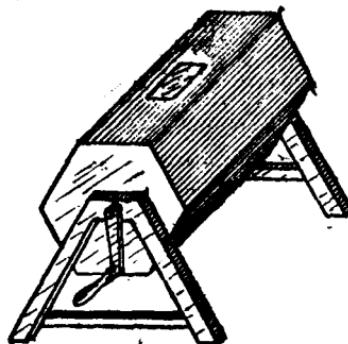


圖 7

3. 串桶串光時間一般为 2~3 小时，最后皮革串光工序時間当然串得越長則鋼球表面光度也越好。

4. 一般串桶四周皆密封，在長度中間上开一小窗口，以便裝卸料用。在串光前，将小窗口封住，在用砂石水串光的滾筒时，小窗口尤其應該注意密封，以防水流出。在加工中間發現桶內很热时，即將小窗口打开，放出熱氣，以防串桶爆裂。

5. 熟鐵盤料及棒料的碾斷成小段，一般皆用碾刀人工锤打碾断，但也有一些农业社及铁木工厂按照手板压力机的构造原理（偏心原理）創制手板式或皮帶帶动式的碾断机，生产率提高到几十倍。

6. 有了上述的碾断机，可以将碾断刀板拆下来，改装成前面所說的压球模，以作压球之用（但需要足够压力）。

軸承的装配

将內套圈放在外套圈內，平放在工作台上，对正內外套圈的整球缺口，将球一个一个由整球缺口放入，直到滾道中完全装滿球为止。

一手持內套，一手旋轉外套，檢查看旋轉是否靈活。然後用凡士林油或其他機器油塗在在外面和溝道內，以防鏽和保持潤滑，最後用油紙包裝即告完成。

使用軸承的效果

解放式水車要用8人，裝上球軸承後只用兩個人，效率還提高1.8倍。

四輪牛車原要用三條或四條牛，現在使用軸承後只用一個畜力就行了。按這樣計算全專區60萬輛車，節省的畜力是相當可觀的。

木制龍骨水車，不用軸承時要四個人，裝上軸承後只要兩個人，效率提高4.5倍，全專區30多萬水車節約人力是很大的。

土軸承的特殊意義，初步意見可以總結如下：

1. 減輕了沉重的體力勞動，提高了工作效率，節省了人力畜力，特別是農忙時，對於保證增產丰收有重要意義。