

全国电机水輪机第三次专业會議

电机水輪机制造专业  
技术革新和技术革命經驗汇編

第三部分 水輪机

第一机械工业部第八局編

内部資料 注意保存



机械工业出版社

电机水輪机制造专业  
技术革新和技术革命經驗汇编

第三部分 水輪机

第一机械工业部第八局编

内部資料 注意保存



机械工业出版社

1960

## 出版者的話

我国目前以机械化、半机械化、自动化、半自动化为中心的技术革新、技术革命运动，正以千军万马，迅雷不及掩耳之势，沿着正确的、科学的、全民的道路深入广泛地发展。这已不是一般的和单项的技术革新，而是带有全面技术改造的性质。电机、水轮机制造专业当然也不例外。

第一机械工业部于今年四月三日至十日在哈尔滨召开了全国电机水轮机第三次专业会议。与会代表来自全国各地，带来了各厂职工创造的丰富经验，内容极有价值。大会决定加以整理刊印出版。

汇编工作是在第八局主持下进行的。全部汇编分成七部分。第一部分总类，主要由第八局及大电机研究所、哈尔滨电机厂编写；第二部分机械化半机械化、自动化半自动化，主要由第八设计院编写；第三部分水轮机、第四部分大型电机、第七部分刃具主要由大电机研究所和哈尔滨电机厂编写；第五部分中小型电机，主要由上海电器科学研究所编写；第六部分工模具，主要由北京电器科学研究院编写。

其中除第五部分中小型电机由上海科学技术出版社出版外，其余均由本社出版。

NO. 内322

1960年5月第一版 1960年5月第一版第一次印刷

787×1092<sup>1/16</sup> 字数 137 千字 印张 5<sup>7/8</sup> 0,001—2,800 册

机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷

北京市书刊出版业营业登记证字第008号 定价(11-9)1.05元

## 前　　言

第三次全国电机、水輪机专业會議于1960年4月3日到10日在哈尔滨举行。會議期間，到会各部門向大会報告了自大跃进以来的巨大成就以及在技术革命和技术革新中，广大职工破除迷信敢想敢說敢干所創造出來的各项經驗。这些事实表明，全国电机、水輪机各个行业，在党的领导下，在总路線的光輝照耀下，取得了史无前例的成就。

我們的水輪機制造工业是解放以后从无到有发展起来的工业，是在党的领导与关怀下成长起来的。特別是大跃进以来，发展更是神速。到目前为止，在全国各大地区均建立了水輪机生产基地，农村用小型水輪机的生产遍布全国各省。这些新建的生产基地，虽然他們在生产中遇到了許多困难，但在党的领导下，依靠广大工人群众，千方百計排除万难，試制成功了各种水輪机设备，既供应了电力发展所需要的设备，同时通过实际的鍛練也壮大了自己，为进一步发展奠定了良好的基础。一些建成較早的工厂中，在已有的技术基础上，勇攀高大精尖新，制成了全套的各种型式的大型水輪机设备，并向具有世界水平的巨型设备迈进。

我国水力資源占据世界首位，水輪机的制造工业有极其廣闊的发展前途。国家对水力发电设备的需要与日俱增，而我国目前水力发电设备的生产能力尚難完全滿足。因之，摆在我們前面的迫切任务是如何以最快的速度，生产出大量的适合我国使用的水輪机设备，最大限度地滿足国民经济高速度发展的需要。

大跃进以来，由于机械制造工业的高速发展；大型鑄鍛设备的生产能力一时难以完全滿足各方面需要，因此和其他产品的生产一样，大部分的毛坯制造成为目前水輪机生产的一大关键。为了解决这个問題，一机部提出了[以焊代鑄、以小拼大]的号召，得到各部門的积极响应。各工厂根据自己的具体条件，依靠广大群众，以厂內三結合的形式进而扩大到厂外三結合的形式，創造各式各样的焊接结构，并經試制成功。經驗表明，鑄焊结构不但能解决当前的毛坯制造关键，而且从它的生产周期短，材料消耗低，产品质量高的許多优点上表明，鑄焊结构是今后水輪机毛坯制造的一个方面。大型水輪机毛坯的制造更是必經之途。綜合各厂的資料，表明大中型水輪机各大部件均已取得較良好的結構形式和焊接方法。获得了成套的初步經驗，希望各工厂取长补短，扩广采用，并在此基础上作进一步研究提高，总结出成套的成熟經驗，如：設計方法，更合理的结构形式，先进的焊接工艺及设备，焊接的机械化和自动化等。

缺乏大型的加工设备也是当前水輪机生产的关键，各水輪機制造工厂并沒有在这个困难面前低头，他們依靠了广大的群众的力量，制造土簡设备，解决了大部的加工問題，如肖山电机厂，湖南水力发电设备厂利用土設備加工了3000瓩水輪机渦壳，天津发电设备厂利用土設備制成15000瓩水輪机的鋼板渦壳，质量上也达到了設計要求，这都是良好的范例。总之，在各方面一定要全面貫彻中央提出的能洋則洋，不能洋則土，土洋并举，由土到洋的方針。

为了加速农业的技术改造，实现农业的机械化与自动化，要求生产出大量的农村用的小型水輪机。目前全国已有不少工厂正在制造或准备制造这种小型水輪机。負責水輪机設計部門应尽快設計出一套适合目前农村电站使用的系列结构，交付各厂使用。各地較有經驗的工厂，应从技术上予以支援，助其尽快掌握，各小型水輪机制造厂亦应貫彻自力更生为主，力爭外援为

輔的原則，在实际鍛練中壯大自己。

要達到生产的跃进，必須革新生产过程，实现机械化与半机械化，并积极走向自动化与半自动化。各水輪机制造厂首先应針對手工劳动最多，体力劳动最繁重的工序，如鑄、焊、鍛、鍛磨等工序实现机械化与自动化。批量較大的零部件金工加工应力爭实现半自动化与自动化。无屑加工是一个新的工艺技术，各厂宜創造条件，大力推行。此次大会上所收集到的机械化和自动化的先进經驗，汇編在本册内，各厂可根据本身的具体条件，推广使用。

为了更好地利用我国丰富的水力資源，必須进一步提高我国水輪机制造工业的科学技术水平。水輪机試驗研究工作較为落后，是当前突出的問題，必須尽快建設現有的試驗研究基地，充实技术力量，使其尽快發揮作用，并逐步筹建新的試驗研究基地。在短期内建立完全适应我国自然条件的水輪机新系列。

近来內要以三峽巨型水輪机为綱，推动全面的試驗研究工作，創造出过流量大，尺寸小，性能优良的新品种，以便最大限度内提高单机容量。研究解决大容量机组的各个工艺关键及高强度的材料，使巨型机组的生产成为可能，并达到大量节约材料。同时要研究出耐磨损材料及防护方法的适应我国大部分河流含砂量較大的特点。

我国西南高原地区有大量的高水头，容量大的电站必須研究出高水头水輪机，为今后大规模开发創造条件。我国平原地区及沿海有大量的低水头水力資源和潮汐資源，要研究和推广貫流式机组。为了节约鋼材，要研究使用陶瓷塑料等代用材料。

調速器，油压设备，自动化元件及其他水輪机輔助设备都是水輪机设备中不可缺少的设备。今后应加速試制，保証成套供应，并加强研究新品种，以滿足新型及巨型水輪机的需要。

要积极进行水輪机的系列化、标准化和通用化工作。中小型水輪机应力爭做到全盤的系列化、标准化和通用化。在大型水輪机方面应逐步积累經驗，首先做到小零件的标准化，达到成批生产的目的。然后逐步达到大部件及装配的系列化与通用化。对于大型水輪机的規格应力求通用化，以便提高生产与电站的建設速度。

这本資料主要是根据各部門交流的資料汇編的，按資料內容分为焊接結構、焊接技术及设备、超音波檢查、金工加工及装配、鑄造等五方面。汇編时仅作了文字上的精簡及修飾。讀者在閱讀及应用时，如有不清楚之处，仍須和原单位联系。由于資料不齐，如試驗研究成果、設計标准化系列化、設計的革新、新材料的使用、鍛磨的机械化、水輪机设备运转經驗等暫付闕如，希望各部門及时总结，以达到广泛的交流。

# 目 次

前言	.....	(3)
<b>I. 焊接结构</b>		
一、水輪发电机組焊接毛坯制造总结	.....	江南造船厂 (7)
二、15000瓩水輪机轉子焊接工艺	.....	天津发电设备厂 (10)
三、15000瓩水輪机轉子焊接装配的技术总结	.....	东北机器制造厂 (12)
四、15000瓩水輪机座环以焊代鑄的技术总结	.....	东北机器制造厂 (15)
五、1360瓩水輪机軸的焊接	.....	蕭山电机厂 (21)
六、制造大型发电设备中采用全焊与鑄焊结构的經驗	.....	哈尔滨电机厂 大电机研究所 (22)
七、水輪机主軸包焊不銹鋼板	.....	天津发电设备厂 (31)
八、不用弯板机和油压机做水輪机渦壳	.....	天津发电设备厂 (32)
<b>II. 焊接技术、设备、切割等</b>		
九、轉桨式水輪机叶片不銹鋼躺板板堆焊	.....	
.....	哈尔滨电机厂 哈尔滨工业大学焊接专业 哈尔滨焊接研究所	(35)
十、不用电焊条焊接金屬的重大技术革新	.....	北京锅炉厂 (40)
十一、自制和改装的电渣焊设备	.....	江南造船厂 (40)
十二、二氧化碳保护气体焊接	.....	江南造船厂 (43)
十三、半自动焊机改成双头	.....	江南造船厂 (47)
十四、氧-乙炔經濟切割法	.....	江南造船厂 (48)
十五、自动多刀气割法	.....	江南造船厂 (51)
十六、空气电弧切割	.....	哈尔滨电机厂 (51)
<b>III. 超音波的檢查</b>		
十七、超音波檢查鑄件的試驗	.....	江南造船厂 (54)
十八、焊縫超音波探伤法	.....	江南造船厂 (54)
<b>IV. 金工加工、装配</b>		
十九、15000瓩水輪机导水机构的装配	.....	天津发电设备厂 (61)
廿、15000瓩水輪机座环加工及渦壳試裝	.....	天津发电设备厂 (64)
廿一、15000瓩水輪机轉子的加工	.....	天津发电设备厂 (67)
廿二、3000瓩水輪机工艺总结	.....	蕭山电机厂 (71)
廿三、大軸钻中心孔工具的設計及使用	.....	天津发电设备厂 (79)
<b>V. 鑄造</b>		
廿四、水輪机轉子鑄鋼改为球墨鑄鐵分体澆鑄的試驗情况	.....	蕭山电机厂 (84)
廿五、导水瓣深孔鑄造試驗总结	.....	哈尔滨电机厂 鑄造研究所 (86)
廿六、座环地坑組芯造型	.....	哈尔滨电机厂 (89)
廿七、72500瓩轉子叶片組芯造型	.....	哈尔滨电机厂 (91)



# 一 水輪发电机組焊接毛坯制造總結

江南造船厂

自全国工农业大跃进以来，电力工业的发展是非常迅速的，但是还不能满足全国工农业发展的需要，因此电力供应日益紧张。目前除迅速增加火力发电设备的生产外，更应大力进行水力发电设备的生产。由于我国有丰富的水力资源及良好的开发条件，因此党中央确定了“水主火从”的电力工业长远建设方针，今后水力发电设备的生产将日益增多。目前妨碍水力发电设备迅速发展的主要因素是铸锻件毛坯供应不足。中央有鉴如此，所以在1959年下半年特提出了用并焊结构代替铸锻结构的新方案，解决毛坯供应的问题。我厂在去年承受试制第一台喀什3000瓩水轮发电机组焊接毛坯制造的任务。这些并焊件包括钢板焊接，铸焊，锻焊等结构。由于领导重视，发动群众，大搞技术革新运动及兄弟厂的帮助，在一个多月的时间内就试制成功我厂以前从未生产过的发电设备。目前我们已开始大量及成批的生产水电设备的并焊毛坯，并且从小型机组发展到中、大型机组的毛坯生产。现将制造的情况及一些技术革新经验作一简要的介绍。

## 1 大量推广与采用先进焊接技术

**电渣焊的应用** 水电设备的毛坯的厚度都比较大，焊缝厚度在40毫米以上的很多，最厚者达100毫米以上。如喀什3000瓩机组的主轴是由50毫米钢板并焊而成，如采用手焊或自动、半自动焊，圆孔的内径小，里面施焊困难，质量难以保证。又如44000瓩机组的座环的70毫米环形钢板的对接缝，如采用一般焊接方法，不但需消耗大量劳动量，并且焊后发生变形，校正工作非常困难，不仅要用大水压机，并且在数米的圆周内难于达到准确，而将影响今后装配的质量。因此决定对40毫米以上钢板的焊接采用焊接尖端技术——电渣焊进行焊接工作。当时电渣焊在我厂还处于试验阶段，正式产品应用较小，技术不够熟练，质量也不稳定。而主轴的焊缝有纵缝，环缝和角环缝三种（如图1-1所示），质量要求高，轴身焊后需精加工，不允许有大的焊接变形，所以在使用上存在着许多困难。这些困难并没有将我们吓倒，在正式焊接之前，进行了多次的试验，得出电渣焊的变形规律（如轴身垂直焊，在对接缝时，上为31，下为28；环焊时，上为29，下为31等），解决电渣焊接的许多技术问题。如轴身二段对接环焊时，由于轴身直径小，不能采用活滑块，内部用铜块，则焊后难取出，将消耗大量的铜。可以用50毫米厚的钢板圈成圆形，垫在里面，外面用活滑块。焊接时为防止裂纹与未焊透，在将焊到接头处需要开始摆动焊丝，直至收口焊好为止。角焊缝更复杂，由于直径小，所加之马，在焊150毫米左右后，即需将第一个马割去，此时很容易发生变形，需要有正确的反变形措施及工艺规程。经过一系列的试焊，质量上达到要求后，应用到正式产品上，质量很满意。

现在水轮发电机组毛坯厚度达40毫米以上的焊缝，都大量采用电渣焊。我们感到电渣焊有

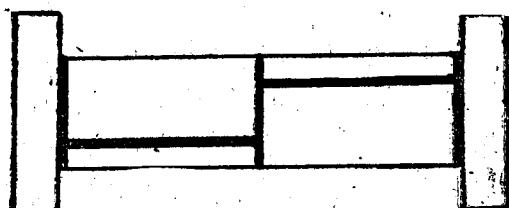


图 1-1

如下优点：焊接速度快，缩短生产周期，焊接变形能达到最小，减少了許多校正压平工时及焊缝的加工工作量，并且保証了产品质量，減輕了劳动强度。在应用电渣焊时須增加一些車加工工作量，如主軸环焊縫同角焊縫在焊前都應該經過加工，环焊縫上，二端都应将其車为同一直徑，并与內滑块紧密結合，避免在焊接时产生焊漏現象。

电渣焊后，金屬内部金相組織发生变化，产生馬氏晶体，故均需經過正火及回火处理，以改善鋼件的金屬組織。

**扩大自动焊接与半自动焊接的工作面** 在水电设备并焊毛坯焊接时，大量采用机械化焊接，将能提高劳动生产率，縮短建造周期，提高焊接质量，減輕手工焊的劳动强度。但由于我厂現有的自动焊与半自动焊机仅能进行俯焊（ $15^{\circ}$  以内），所以要想使产品的大多数焊縫都能处于俯焊位置，适合于进行机械化焊接，其措施有以下几点：

（1）采用分部装配法。如水輪机的座环在制造时以固定水瓣为界，分为上下二部分分别进行装配，焊接。各零件的对接焊縫預先在平台上用自动焊接，再进行零件間的装配，部分仰焊在翻身后都可采用半自动焊接。

（2）使用特制的焊接胎架。轉子的上冠焊縫的角度大，在下面做一胎架，使焊縫成为水平，用自动焊焊接。其他如轉子支架，調速軸等，都采用胎架进行焊接。

（3）对于焊縫深度大的角焊縫，由于半自动焊咀大，伸不进去，可先由手工焊焊二三层，然后再以半自动焊盖面。如座环的固定水瓣与上下环板的焊接，即采用此种焊接方法。

**采用二氧化碳气体保护焊接** 对于厚钢板的部分焊縫，如主軸与法兰的焊接，焊縫深达120毫米，如采用半自动焊，则需焊很多层，敲药粉工作很困难，耗費时间，并且如留有少許药粉，就会影响焊接质量。我厂对于这种这些焊縫，是采用二氧化碳保护焊进行焊接的。軸身轉動，焊咀左右摆动，就可以連續焊接，焊接效率可提高3倍以上，在今后頂蓋等的焊縫中准备推广使用。

目前我厂在制造水电设备并焊毛坯时，采用机械焊接量占全部焊量的75~80%，在今年大躍技术革新运动中，正在研究試制能进行垂直焊的焊机，相信在今后机械化焊接的应用面必将大大扩大，达到全部代替手工焊。

## 2 并焊毛坯，装配，加工的几个特点

**缺乏平台设备，装配工作都在胎架上进行** 并焊毛坯最理想是在坚固的平台上进行装配焊接，这样易于保証其形状的正确。但我厂缺乏这种平台设备，考虑到部件的綫型及装配的工艺，所以每一部件都設計有一个胎架，作为装配时的依据。事实上用胎架进行装配，可提高劳动效率，保証部件质量，是个切实可行的方法。現举轉子及渦壳的装配作为例子：

（1）轉子。轉子是所有并焊毛坯中結構最复杂，制造最困难的部件。我們是采用叶片，上冠，下环分别制造的，叶片为单独鑄造，而上冠与下环可采用鋼板或鑄件并焊。因为轉子的要求高，叶片的綫型复杂，我們設計了一个轉子用装配胎架。胎架的底板用50毫米厚鋼板，用电渣焊并成，表面刨平，底板上垂直地焊几块30毫米厚的模板，在下环的位置开槽，作安装下环时的依据。在胎架上有中心点标记以及上冠下环等外徑的圓周綫。装配是采用反身安装。先将上冠反身吊在底板上，按中心点装对后固定之，然后将下环吊上，对准中心，剛好安装在胎架模板的开槽上，用电焊固定之。按叶片数把胎架上的等分綫引到上冠与下环上，不必重新进行

等分工作。在划线后进行叶片的安装，然后在此胎架上进行俯焊缝的焊接工作。由于胎架坚固，焊接变形非常小。其他部分焊缝可在转子吊出后，另做一个圆圈套在转子上冠上，其外径与下环外径相同，放在迴轉輪上进行半自动焊或手焊。这种装配胎架非常轻便，可以自由吊动，不用时可以吊走。

(2) 涡壳。涡壳是由许多节钢板并焊成的，大多数呈椭圆形，在工地安装时需与座环相接，其本身是从大到小，所以要求焊接后，具有正确的外形。我厂在制造涡壳时是采用内外二种胎架来保证涡壳的线型。每节涡壳内部靠近焊缝边缘有一圆模板，环节安装前先将模板与涡壳点焊好，以保证各节的线型。各节的装配与焊接工作是在胎架上进行的。安装时，将涡壳各节放到胎架上，对准中线。各节接头处的余量线可根据画在平台上的接头线进行切割。焊接时涡壳与胎架利用弹性连接来减少变形。实践证明用胎架进行焊接是可以保证部件的线型的。

**钢板加工改用压模以减少热加工提高效率减轻笨重的体力劳动** 对于具有复杂线型的零件以及较厚钢板的成型都用冷压来成型，如座环的碟形边，转子的上冠，主轴的半圆都是用水压机在模子上进行冷压的。成批生产中，做一个模子是合算的。模子可用球墨铸铁，但对于厚度超过50毫米以上的零件，如采用冷压成形，则需用钢模，以防止模子压碎。制造压模之前，应先将零件的实样放在放样间地板上，以后用木样板钉成零件线型的实样的方箱子，作为浇铸模子的依据。对于钢板较厚而内径小的半圆，在成型时，可分二次压出。压模的下模可以二面利用（如图），以提高利用率，而且压制方便。

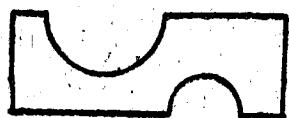


图 1-2

**以小拼大，克服铸造设备不足及技术水平低的困难** 如转子采用整铸，则需要较高的技术水平，而我厂的电炉系59年10月才投入生产，因此就采用单个叶片的铸造方法，总装时与上冠下环装在一起。在目前铸造设备比较少的情况下，能够铸造大型水轮机转子叶片的工厂为数不多，单个铸造叶片的方法是值得推广的。

### 3 制造水轮机过程中的一些改进

**改进法兰的操作工艺与下料，节约了材料，并焊毛坯有許多法兰，如顶盖上导水瓣轴承法兰，座环上的法兰等，都是由较厚钢板制成的。开始时我们多用厚钢板下料，用气割割出法兰。由于一般法兰内径较小，割剩部分的材料使用困难，多为废料。现在改用厚钢板下料成直条，以后加热弯成法兰，可以节约材料三分之二左右。一般法兰的切面的高与厚不超过一倍，厚度在40毫米以上的都可采用此种方法加工。以前圆柱管子在焊后变形时，多加热校正，需用大量乙炔，氧气和劳动力，劳动强度也高，现在都改用油压机进行校形，不但效率高，且质量好，取消了笨重的体力劳动。**

**改进叶片铸造造型工作** 在制造3000瓩水轮机的转子时，叶片的铸造是采用玻璃砂成型的，由于造型的质量不一，影响了叶片的铸造质量。现在用球墨铸铁做上下模，浇铸叶片时，只要将上下模重合，就能铸出叶片。这样不仅省去了造型的工时，并且铸出的叶片形状一致，质量良好，成批生产时更为有利。

从上述生产过程中，说明了在今天电焊技术日益发展及电渣焊已被大量应用的情况下，将

部分水輪發电机組的鑄鍛件改為焊接件在技術上是可能的，質量上有保證而經濟上又是合算的（根據我廠的估計，在成本，工時，材料等方面焊接件都比鑄鍛件更經濟），且適合於我國的生產能力與設備的情況，在今后大量生產大型水輪發电机組，並焊結構的意義就更為顯著。我們認為採用並焊結構有下述的優點：

- (1) 可以分散製造，以小拼大，大大縮短生產週期。
- (2) 鋼板焊接結構較之鑄件強度好，因之厚度可相應減薄，部件的重量減輕。
- (3) 幷焊結構的鋼料較鑄件可節省  $1/4$  左右。
- (4) 焊接結構工序簡單，製造方便，製造工時減少  $1/3$  左右。
- (5) 节約造模用的木材。
- (6) 由於材料省，工時少，整個部件的成本將大大降低。
- (7) 質量較鑄件有保證，不會有鑄造缺陷的產生。
- (8) 廢品率低，焊接有缺陷時，易於修補，不致作廢。
- (9) 生產工序少，可簡化勞動組織，便於生產管理。
- (10) 減少笨重的體力勞動，改善了勞動條件。
- (11) 成批生產時可以組織合理的流水作業線，逐步走向機械化生產，提高勞動生產率。
- (12) 焊接結構的車床加工工作量減少。
- (13) 生產設備簡單，宜於全國各地普遍生產，減少了運輸費用。
- (14) 可以空出一部分鑄鍛設備生產必要的鑄鍛件，以解決鑄鍛設備的不足的困難。

## 二 15000瓩水輪機轉子焊接工藝

天津發電設備廠

### 1. 概述

轉子是水輪機中很重要的一个零件，製造要求高，形状又很复杂，當時考慮到採用整體鑄造因限於天津的鑄鋼技術水平，恐怕不易做好，及焊接轉子一系列的優越性。而採用了鑄焊複合結構的轉子，但這一項先進工藝在國內尚沒有成熟的經驗。另外由於各單件鑄鋼含碳和硫較高，對焊接裝配均帶來了一定困難，但在黨的領導下，終於在製造過程中克服了重重困難，勝利的完成了轉子焊接工作。下面我們就製作過程作一簡單總結和提出一些意見。

### 2. 裝配焊接過程

這台轉子分為上冠、下環和14個葉片單獨鑄出，鑄件原設計為30號鑄鋼。但由於其他原因鑄成了45#鋼。而且含硫亦超過了規定。因此為了防止焊接熱裂縫的產生。在全部焊口表面均預先堆焊低碳鋼過渡層，然后再行並焊。

#### (一) 葉片：

經清理檢查，修補缺陷，磨光表面和泄水邊後進行葉片的劃線，用樣板划出與上冠的相交線，根據劃的線以及考慮上冠、下環和葉片本身的堆焊層厚度切割余量並割出坡口。趁氣割的余熱用Э—42A型(仿蘇УОНЦИ型)焊條在坡口處進行堆焊三層，然後在裝配時根據實樣修磨坡口。

#### (二) 上冠：

粗車後對外錐面加工到圖紙尺寸，並在錐面上車出葉片泄水邊和進水邊的兩定位線，划

出叶片装配位置线，按线考虑焊脚尺寸，进行堆焊低碳钢过渡层。

见图2-1，堆焊厚度9~10毫米。堆焊前用木柴将上冠加热到150°C左右。约堆焊后车加工堆焊表面，堆焊层留下5毫米，重新在堆焊表面划出叶片位置线（图2-1）。

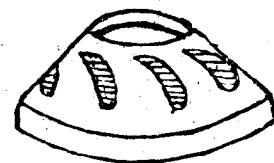


图 2-1

### （三）下环：

粗车后内表面加工到图纸尺寸。

#### 3. 叶片与上冠装焊

叶片是逐个装配后一起焊接。装配的依据是其上所划的叶片位置线，另外配合叶片泄水边样板依次进行装焊。详见图2-2。

在叶片布置方面要考虑到重量的平衡，这对今后转子静平衡带来极大方便。

叶片与上冠表面的焊口间隙必须控制在2~4毫米之间。间隙过大造成较大的变形，过小则不能焊透。叶片的点固采用“Г”形铁。依次装好各个叶片后，进行总的检查和修整。主要检查开口及节距是否符合要求。全部达到要求后，各叶片间搭焊拉条。焊接要注意对称施焊。叶片尖部可挂铅锤，能很灵敏的显示出最大焊接变形值。对称施焊不仅能保证较小的变形。同时亦可防止焊缝发生拉裂。

焊后对进水边，泄水边节距及开口尺寸进行检查。叶片的最大变形仅3~4毫米。焊缝用超声波探伤来发现焊接缺陷。

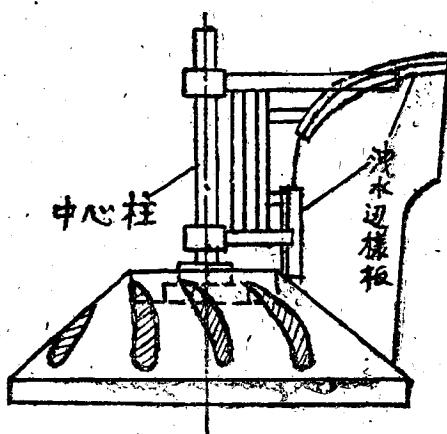


图 2-2

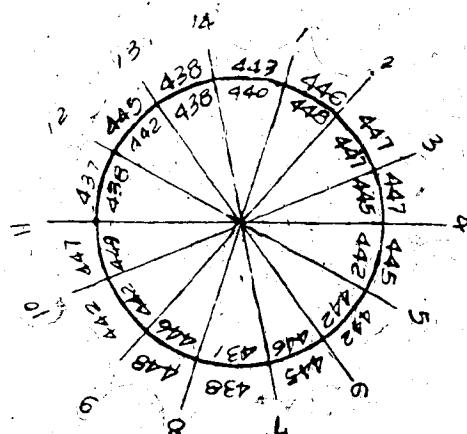


图 2-3

#### 4. 下环与叶片的装焊

上冠与叶片焊后，在立车上加工叶片与下环焊接处，达到原图纸尺寸，然后套入下环，按实物划出叶片位置线。按线用同法在下环上堆焊过渡层后加工堆焊表面，修割叶片坡口。为了保证叶片与下环同心一致，在立车上进行转子套下环及点焊，点焊牢固后将转子放倒。转动转子逐个焊接叶片与下环的焊缝，施焊仍需力求均匀避免修焊。

焊后转子进行总检查，焊接变形记录如下（图2-3）（按转子焊接图I—I截面进行的）。

为了防止跟部焊缝发生裂纹。我们在最初几层焊条均采用Э—42A型焊条。而表面层焊条则用Э—42型焊条。

## 5. 結論

- (一) 鑄焊複合結構的單件鑄鋼質量必須保證，尤其對碳硫的含量必須嚴格控制。否則給  
并焊工作帶來困難，大大增加工作量；
- (二) 叶片幾何形狀要正確，重量出入不能太大；
- (三) 焊接坡口要注意兩邊的均勻性；
- (四) 叶片划線時要兼顧到進水邊及泄水邊的相對位置，否則給裝配工作帶來很大麻煩。

## 三 15000瓩水輪機轉子焊接裝配的技術總結

東北機器製造廠

我廠在試制15000瓩水輪機的過程中，由於車間澆鑄能力薄弱，鋼爐的容量較小，因此對一些較大的零件，不得不採取焊接的方法來代替。其中轉子這一零件，我們就是採用了焊接裝配的方法來代替了原設計的整体鑄造。

到目前為止，我們已用鑄焊方法陸續地生產了4個轉子。就其所經過的實際情況與焊後的效果來看，基本上還是比較穩定與良好的。

有關轉子的焊接，裝配生產過程介紹如下：

### 1. 轉子的形狀

由圖3-1中，可以看出轉子是由三部分組合而成（上冠、葉片、下環）。在原先的整體鑄造結構時，這三者乃是聯成一體。由一次澆鑄而成。但改變成焊接結構後，這三者就各自分開，單獨進行鑄造（見圖3-2），然後，再裝配在一起進行焊接。

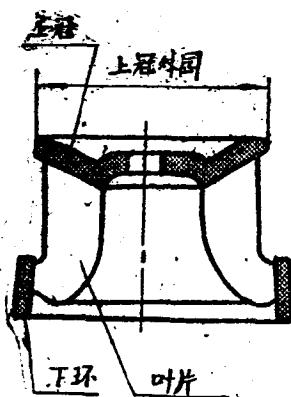


圖 3-1

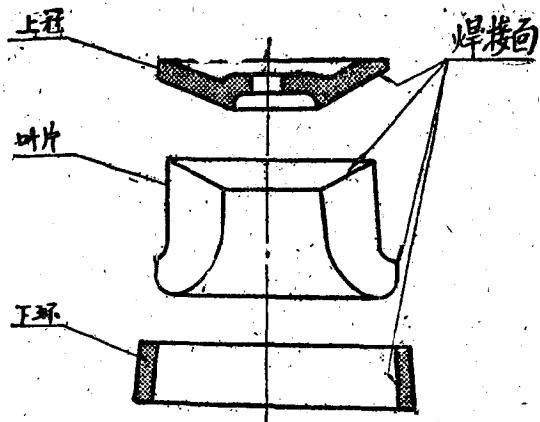


圖 3-2

### 2. 焊前的各項準備工作

(一) 焊接前應將澆鑄出的轉子上冠與下環的非焊接面進行粗加工，各焊接面，則精加工至規定尺寸，以備焊接。

(二) 焊接前，將鑄出的14個用拉筋連在一起的轉子葉片，進行鏟磨坡口。（見圖3-3）

在鏟磨坡口過程中，如發現有鑄造的缺陷（如氣孔，砂眼等），則應鏟掉，加以補焊後，再進行鏟磨，務使坡口的表面光洁完整。

上述這些準備工作完成之後，進行一次全面的尺寸及外觀的檢查，應使其符合圖紙的要求。

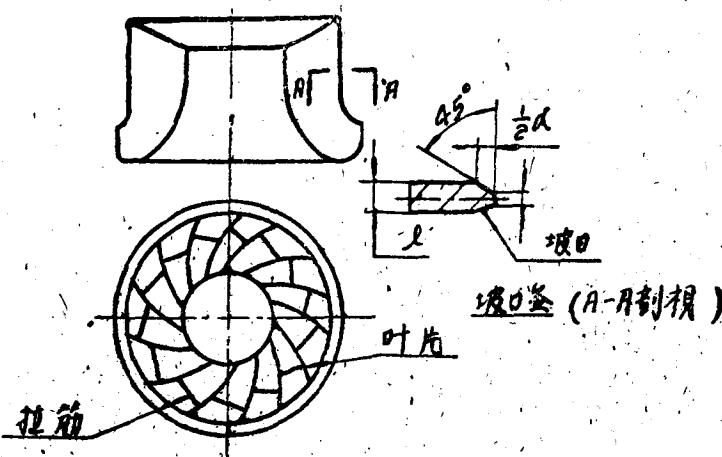


图 3-3

### 3. 装配和焊接

一切准备工作齐全之后，即进行转子的整体装配。先将上冠、下环及叶片找正对合；待位置尺寸均确定后，进行点固，然后开始焊接，详细过程如下：

#### (一) 找正过程

(1) 将上冠放在平台上，按其焊接面上所划的两圆线（即叶片内圆和外圆）找平。将叶片吊上，按上冠上的内、外圆线对正，尽量使叶片的内外圆与上冠的中心保持同心并用弯尺找正叶片灌水边的垂直度。经检查合格后，即进行点固。待点固后，再检查一遍，应符合原来的检查数据（见图3-4）。

(2) 叶片与转子的上冠点固在一起后，再进行转子下环的对合。

如图3-5所示，将下环放置于转子的叶片上，沿其圆周的端面上架以千斤顶。然后按下列三个原则进行找正。

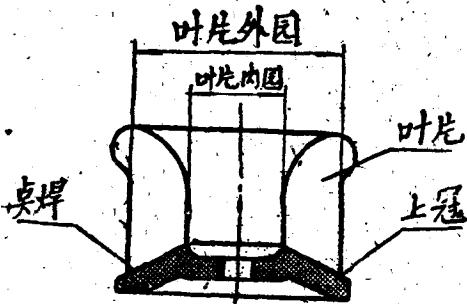


图 3-4

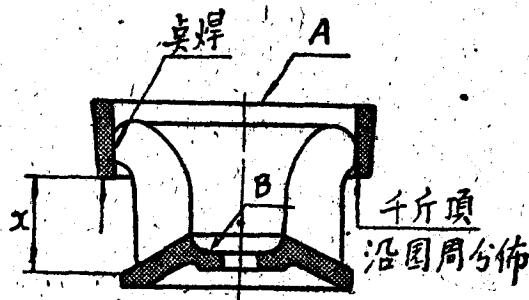


图 3-5

一) 在全圆周上，保持尺寸 $x$ 相等（见图3-5）。

二) 下环的内锥孔中心应尽量与已点固成整体的上冠、叶片的中心同心。

三) 端面(A)与(B)应保持平行(见图3-5)。

找正完毕之后，经检查合格，即进行点固。当点固完后，再进行全面检查一遍，应符合原先的检查数据。

## (二) 整体焊接

轉子經過點焊後，就進行整體的全面焊接，焊接過程如下：

由2人或3人對稱的進行施焊，焊工的焊位及焊接的方向按圖3-6所示進行。

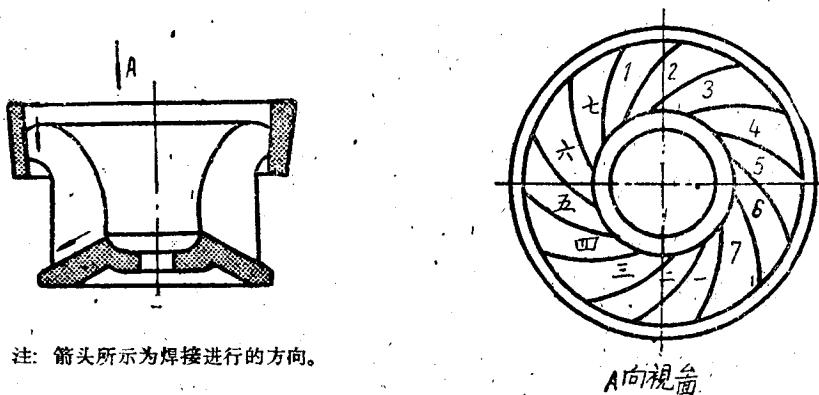


图 3-6

焊接的各項技術數據及控制規範如下：

(1) 焊條為Φ42A，直徑Φ4和Φ5兩種。前者供焊縫的第一層用。

(2) 用GC-500仿蘇型直流電焊機電流為：A=160~200(Φ4焊條用)；

A=200~240(Φ5焊條用)；

(3) 全部焊縫採用K20，焊縫必須飽滿。每焊完一層後，必須嚴格清理熔渣，作詳細檢查。無裂紋後，方可施焊次一層。對有裂紋的焊層，必須鏟去重焊。

(4) 所有焊縫，均應逐層順序的全面進行。不許集中的焊完一處之後再焊另一處。

(5) 焊縫除作表面的外觀檢查外，還要作焊縫的試樣檢查。檢查的項目為下列三項（試樣的工作條件應和零件相同）：

(A) 拉力強度；(B) 抗彎強度；(C) 離冲击強度 $a_k$ 。

### 4. 焊後回火

待轉子全部焊完之後，即將轉子回火，以消除焊接內應力。回火的規範如下：

(1) 加熱溫度為：600~650°C，在此溫度下保溫2~3小時；

(2) 升溫速度為100~150°C/小時。隨爐降溫。待冷至350°C左右取出自然冷卻。

到此為止。轉子的焊接生產過程已全部結束。

### 5. 小結

根據我們已經生產了的三個轉子來看，在其焊接的實際過程中，情況一直是比較穩定的。其中只有一次因為室內溫度的過低（冬天零下15°C左右）造成在焊接過程中發現了裂紋（在靠近焊縫旁的葉片體上）。後來我們就將葉片部分事先用火烤一下（約40~50°C左右）經過這樣子加熱之後，此現象就消除了。

由於轉子在機械加工完後，要作靜平衡的試驗。因此在焊接過程中我們特別嚴格的控制轉子的對正工作，以免以後影響平衡。因此找正的工作量不得不增加。當然如果能採用整體鑄造的轉子，則此缺點就不存在了。

另外要注意的就是14個葉片的鑄造質量，應盡量防止每個葉片表面的鑄造缺陷，保證葉片

間的位置的正确（如果是单独一片一片地鑄造，則就无此誤差的可能，但是增加了对正时的工作量），以免造成以后大量的修理工作。

## 四 15000瓩水輪机座环以焊代鑄的技术总结

东北机器制造厂

座环乃是15000瓩水輪机的一个最大的零件。該零件的原設計是鑄鋼件，靜重量約11吨。由于我厂鑄钢能力的薄弱，炼钢炉容量不够，且任务紧迫，在这样的情况下，我們就决定了采用钢板分体焊接来代替原先的整体铸造。

考虑到钢板与铸钢的特性不同，当我们在改变毛坯方式的同时，相应地也对原设计作了一部分的结构修改（主要是壁厚的减少）。关于这一点，可詳見下面的叙述。

直到目前为止，我厂已陆续的生产試制了4个以焊代鑄的座环。虽然在这过程中，我們已初步的掌握摸索到一些对此一大型的薄壁圓环零件的焊接技术与經驗；但由于我厂对焊接技术水平有限，因此在生产过程中尙未能完全达到稳定的状况，特别是在控制和防止焊接过程中零件变形这一問題上。

下面就是我厂对焊接座环生产过程的总结。

### 1. 座环的结构与形状

图4-1所示乃是原設計的鑄件座环。图4-2是修改后的焊接座环。从图上可以看出它们的显著差别。这就是零件的壁厚要比鑄件的壁厚大大地减薄。除此以外其他一些地方的变动（如图中“M”处）则是为了适应焊接工艺而修改的。

壁厚的变薄是因为考虑到钢板的組織、强度

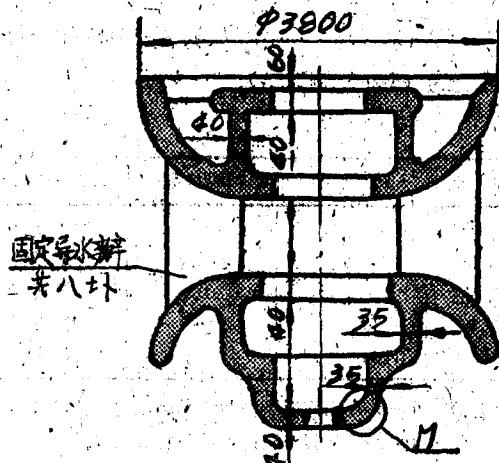


图4-1 鑄造座环。

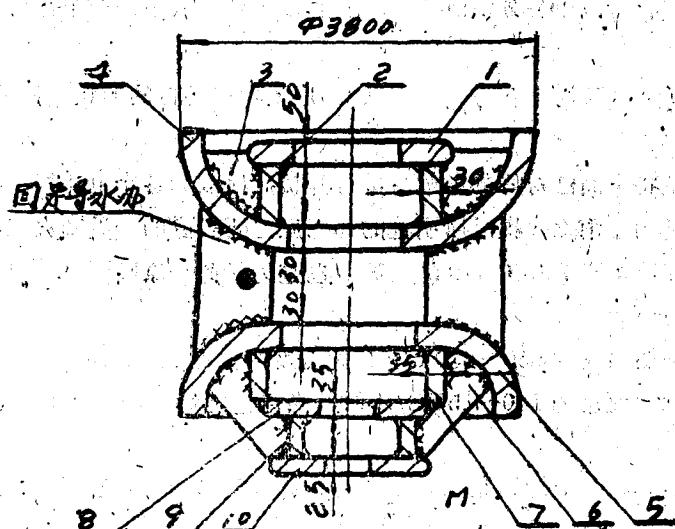


图4-2 焊接座环。

均要比鑄鋼件好，至于變薄的具体數字乃是我們根據經驗而估計出來的。

由圖4-2可知，焊接的座環是由單體(1)～(10)并合而成。其中的(1)～(4)組成了座環的上環，(5)～(10)組成了座環的下環，而上環與下環的中間則是一個鑄鋼的固定導水辦。

## 2. 座環的焊接工藝

座環的焊接是按照表4-1的順序進行。

表 4-1

工序 名 称 内 容			工序 名 称 内 容		
1	下料	將單體(1)～(10)分別下料(見表2)	6	鉚焊	將各單體分別焊成上體與下體
2	鏽工	煨形及并合各單體	7	熱處理	將上環、下環進行焊後回火
3	焊工	焊接各單體	8	鉚焊	將上環、下環與八個固定導水辦焊成一體
4	熱處理	將各單體進行焊後回火	9	熱處理	焊完後進行整體回火
5	鏽工	加工各接縫處的坡口			

## 3. 工序內容之解釋

工序1是下料工序，從表4-2中可以看出，每個單體(1)～(10)本身也都是由數塊鋼板組合而成的(鋼板為Cr.3)。

表 4-2

件 号	鋼板厚度	組成块数	下料作据	件 号	鋼板厚度	組成块数	下料作据
1	60毫米	6	样板	6	20	16	样板
2	30	2或3	划綫	7	35	2或3	划綫
3	20	16	样板	8	45	6	样板
4	30	8	样板	9	25	2或3	划綫
5	30	8	样板	10	38	6	样板

备注：(一) 凡用样板下料的，其加工留量均已包括在样板内。

(二) 凡划綫下料的，均为实际尺寸。

這樣分散下料的目的是为了：(一)可以有效地利用鋼板的剪裁面積；(二)适应車間現有的煨形設備及工具(因为沒有大的焊炉及模子)。

工序2是將所裁下各分散的单块，按照划綫并合成每一个单体(1)～(10)(見圖4-2)以待焊接：

其中(2)、(4)、(5)、(7)、(9)应先弯成各自的形状(按模子和样板)，然后再对合在一起。

工序3是將上面已对好的各单块进行焊接，使成为各个单体“(1)～(10)”。

工序4是为了消除焊接时所引起的局部应力而設置的一道回火工序。

同样道理，工序7和工序9的設置，也是为了此一原因。

回火的規范如下：

(一) 加热溫度为650～680°C，在此溫度內保溫2～3小时。

(二) 升溫速度为140～150°C/小时，降溫是隨爐冷却，待溫度降至350°C时，取出进行自然冷却。

工序5是加工各个待焊处的坡口(按圖紙規定)。8个固定导水办的上下坡口系事先澆鑄出，在对焊之前須用砂輪将坡口表面磨光。