

中华人民共和国森林工业部

森林鐵路綫路維修規則

附：

- 一、巡檢人員工作办法
- 二、軌縫維修条件及标准
- 三、图解曲綫拔道法

农业出版社

中华人民共和国森林工业部
森林铁路线路维修规则

附：一、巡检人员工作办法
二、~~轨道维修质量及标准~~
三、~~起落曲线拨道法~~

农业出版社

中华人民共和国森林工业部
森林铁路线路维修规则

农业出版社出版
北京老键局一号

(北京市期刊出版业营业登记证出字第100号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
农业出版社印刷厂印刷装订

统一书号 15114·378

1957年1月原林业部京型	开本 850×1168毫米
1957年1月初版	六十四分之一
1963年7月新一版	字数 28千字
1963年7月新一版北京第一次印刷	印张 一又十六分之五 插页五
印数 1—5,000 册	定值 (9) 二角三分

目 录

第一章	線路經常維修的任務	1
第二章	線路病害	8
第一節	線路病害原因	8
第二節	路基病害和發生原因	12
第三節	道岔病害和發生原因	13
第三章	預防線路病害	16
第一節	及時預防線路病害的意義	16
第二節	預防路基病害	16
第三節	預防鐵路上部建築病害	20
第四節	預防道岔病害	29
第五節	維修道口	32
第六節	維修線路標志	33
第四章	整治線路病害	34
第五章	線路檢查及評定	48
第一節	線路檢查	48
第二節	評定線路狀態	49
附：	一、巡檢人員工作辦法	50
	二、軌縫維修條件及標準	66
	三、圖解曲線撥道法	72

第一章 線路經常維修的任務

根據“森鐵技術管理規程”第六九條的規定：工務方面主要的業務，為保持線路經常完好狀態。經常維修的主要任務是預防發生不良現象，並保證線路各部分長時期的使用。線路不良及招致不良的原因，應立即消除之。

線路經常維修的任務，就是保證線路狀態的經常完好，使列車在規定的最高速度安全和不間斷的運行。如果將線路維修到優良程度，必須隨時預防線路病害的發生，並消灭已發生的病害。

線路維修工作的基層組織是養路工段，

养路工段的組織分为：綫路維修組及綫路巡檢組（包括看守人員）各設組長一名。

一、綫路維修工作

1. 在每旬头二、三日全养路工段应先作本工段的紧急补修工作。如：更換重傷鋼軌，修理超过容許限度的水平、軌距、突出的坑窪、翻漿處所及材料堆積侵入限界處所等。其余七、八日在維修組長的領導下，按計劃进行預防性的綜合作業。

預防性的綜合作業，在每一公里內，必須按一定的順序，从整正軌縫或調整軌縫開始，安裝及补充不足的和打緊原有的防爬設備，有小坑的地方进行搗固或垫沙，做好綫路水平，更換枕木及磨損的道釘，然后进行直綫或曲綫撥道和改道。

以上工作結束后，整理道床、路基及其他綫路設備的修理。如：清理側溝、截水溝及排水槽、并削平路肩、修好路堤和路堑邊

坡。在邊坡有裂紋的地方用土壤補夯打堅實，凡砌石設備，在開始發生病害時應進行預防，並應修整橋梁護坡、路基護坡、側溝和截水溝坡上的松動石塊。在路塹內如有小的塌坡或落石，應立即清除。

作上述各種工作同時，應更換或修理綫路各種標志及修理道口。此外在沒有巡道員負責的綫路上，打緊浮起道釘，上緊螺絲，打緊防爬器，清扫鋼軌，運走綫路上及橋梁上的垃圾，拔除道床及路肩上的草，並用鐮刀割除側溝里及邊坡的草，每日工作完了後，必須將綫路上散布的或撤下來的材料收集回來，並整齊的放好。當日的工作要進行檢查及作好次日工作的調查。

維修完了的綫路，均應達到優良狀態和整潔的外觀。

在雨季時，遇有必要應在管內最危險地段進行緊急搶修時，于搶修完了後，仍回到

以前临时停工的地段，繼續进行預防性的維修。

为了報告纜路維修进度及質量，維修組長应按旬、工段長应按月、按照規定報告技术管理組。

2.秋季开始以后，纜路維修工作的程序应有所改变。

在冰雪地区为了保护纜路不受雪害，在地冻以前应將防雪棚柱埋好，在地冻以后即行安設防雪棚。

在秋季应清理排水設備，以保持排水通暢，桥涵建筑物，必須作好防寒准备工作。

在道床上冻以前，应特別注意將纜路方向作好撥正工作，修正低接头、三角坑、小坑，以免病害繼續保留到上冻以后，整治困难。

3.在冬季时，纜路維修工作，应按当地具体情况照下列办法适当处理之。

在管轄地段如發現有冻害，應將工段分出一部分人專門負責整治冻害，并應先將曲線、大坡道和兩股鋼軌上的三角形冻害處所，做好順坡工作。另一部分人員，擔任維修防雪棚。

此外應有計劃的抽換傷損鋼軌，更換聯結零件，更換失效的道岔零件，并修理及改正線路和道岔的軌距。

4.春季將要來到的時候，線路維修工作應再有所改變，就是在不放鬆保持線路良好，保証行車安全的狀態下，做好下列工作：挖通側溝、小橋、涵渠的水道，清除道床上所剩余的積雪、垃圾等，更應着重易于翻漿處所，在木橋木樁附近刨開堅冰、撤除防雪棚及防雪棚柱。

此外應檢查線路上部建築，更換傷損鋼軌，魚尾鉸或夾鉸和螺絲，挖開排水槽、疏通路基上的積水，清除鋼軌和聯結零件的油

垢，撤除冻害垫板，捣固枕木，整修接头。

綫路解冻的时候，是养路上最要緊的季节，在这个时期，应进行撥道，修理道床，整修或更換损坏的綫路上各項标志。

在春季时，正綫和站綫的全部螺絲应取下塗油，再行上紧，并將失效的更換。

二、綫路巡檢組之工作

1. 巡道工應經常按照森鐵管理處制定的巡道時間表巡道，應負責及时找出綫路病害，如病害的程度一人能修理，應立即修好，非一人能修好的，應即通知工段長處理。

巡道工發現影响行車的綫路和建築物，其病害又非一人所能修好时，應即按技術管理規程規定的紅色平板信号防护，并設法將現場情況通知工段長。

2. 在冬季时，巡道工應清扫鋼軌接头的雪，如大雪清扫不及时，應通知工段長處理。

在春融时，巡道工应在未設看守工的桥梁上清扫桥上冰雪，其具体工作应按“巡檢人員工作办法”之規定。

三、綫路經常維修工作，由养路工段長領導下的养路工、巡道工和看守工担任。

綫路經常維修工作，應保証作到下列三點：

1.养路工段長、巡道員在所管地段內應有系統的、細致的研究綫路各種特徵和綫路病害發生的真實原因，並隨時去發現可能發生病害的地点，不等病害發生及時進行必要的預防工作，消滅發生病害的一切可能性；

2.如綫路病害已經發生，养路工段長、养路工和巡道工必須立即進行補修，絕不允許病害繼續滋長或擴大。在整治病害的同時，必須找出病害發生的原因，並加以基本消滅，不使病害再度發生；

3.對所管綫路設備、標志式樣及埋設办

法，以及工具、器材的規格等均按標準圖之規定辦理。

第二章 線路病害

第一节 線路病害原因

線路上部建築物、路基和橋涵等的病害，是由于缺乏正常的保養和及時作好預防性工作而造成的。為了能够及時的預防線路病害發生，必須掌握病害的真實原因，要注意在同一地點，常常重複發生同一病害。

線路上部建築病害的主要原因：

一、線路爬行

- 1.不及时調整軌縫；
- 2.防爬設備安裝數量不足或安裝不得法；
- 3.防爬設備松動或失效未加及時修理和更換；
- 4.枕木盒間道碴不足；

5. 枕木兩头道碴不足；
6. 鋼軌与枕木的联結不够好（如道釘浮起，磨損等）；
7. 捣固不均匀及不坚实；
8. 改道时經常好改动一股，而使另一股爬行。

二、 線路坑窪

1. 線路爬行軌縫过大；
2. 鋼軌和联結零件有損傷；
3. 枕木搗固不良及枕木吊板；
4. 軌距与方向不良；
5. 枕木配置不足和間隔不均；
6. 道床养护不好（排水不良及不清潔等）；
7. 路基病害。

三、 線路方向不良

1. 線路爬行；
2. 軌距不良；

3. 曲線不圓順；
4. 線路坑窪不平；
5. 道床尺寸不够，兩端道碴不足；
6. 枕木兩端及枕木盒間道碴不坚实；
7. 鋼軌有損傷。

四、鋼軌及夾鈍、魚尾鈍折斷

1. 線路坑窪；
2. 凸凹接头及接头上、下、左、右不平；
3. 螺絲不緊；
4. 軌縫过大；
5. 枕木間隔过大及搗固不均勻；
6. 夾鈍或魚尾鈍兩塊不同时更換；
7. 鋼軌与配件的类型不一。

五、鋼軌及聯結零件嚴重磨損

1. 曲線外股超高度不合與曲線不圓；
2. 魚尾鈍或夾鈍與鋼軌接觸面不良及螺絲不及时上緊与不塗油；
3. 道釘釘的不好及軌距不合標準；

4. 鋼軌爬行；

5. 接头松軟。

六、枕木严重腐損

1. 不鑽孔就打道釘；

2. 不使用标准型的木片；

3. 枕木削平不良或不及时；

4. 不及时修理枕木；

5. 更換枕木不标准；

6. 維修作業不注意而傷損；

7. 捣固不均匀（軌底松而兩頭硬）；

8. 道床不潔与排水不良。

七、漲軌（跑道）

1. 線路爬行；

2. 軌縫养护得不好（瞎縫或螺絲上得不緊）；

3. 線路上鋼軌有彎，軌向不良；

4. 在瞎縫的地方进行养路工作时不注意，影响了線路的穩定；

5. 修理鋼軌時所鑽螺絲孔直徑過小；
6. 道床寬度不夠；枕木盒內缺少道碴及沒夯實等。

第二节 路基病害和發生原因

一、路基冻害

1. 道床不潔及排水不良；
2. 路肩生雜草及肩部凸起；
3. 道床沉陷；
4. 側溝、排水溝排水不良；
5. 暗溝、洞堵塞；
6. 道床厚度不夠。

二、路基翻漿

1. 道床含有雜質過多；
2. 路基土質不良；
3. 排水設備不完善，排水能力不強；
4. 纔路坑窪不平，搗固不堅實。

三、路基沉陷与滑坡

1. 排水設備不完善及設置的位置不适当；
2. 坡面有裂紋、坑窯、容易存水；
3. 边坡坡度过急；
4. 护坡設備不完善及質量不好；
5. 排水設设备能力不强；
6. 坡面頂部堆积棄土及堆积較沉重的器材等。

四、路基被冲刷

1. 边坡护坡不坚实；
2. 桥涵孔徑不够；
3. 排水設備距路基坡脚过近；
4. 排水設備巩固不够或沒有及时加以巩固；
5. 排水設设备出口处坡度过急。

第三节 道岔病害和發生原因

一、尖軌尖端和豎切部分与基本軌不密貼