

鑄鍛優質高產先進經驗選集

第三冊 鑄 鐵

全國鑄鍛優質高產競賽評比委員會辦公室編



機 械 工 业 出 版 社

鑄鍛優質高產先進經驗選集

第三冊 鑄 鐵

全國鑄鍛優質高產競賽評比委員會辦公室編



機械工業出版社

1959

內容簡介

本書是鑄鐵方面几年來行之有效的先進經驗選集，內容包括：泥型鑄造、濕型鑄造、小廠鑄造大件、脫模澆注、水玻璃型砂造型、快速合箱等幾項先進造型技術；強化沖天爐熔化過程的經驗；鑄造機械化以及球墨鑄鐵等先進經驗；這些經驗都經過生產考驗，證明是獲得優質高產的主要技術措施，各廠可根據本廠具體情況試驗采用。

本書可供各廠鑄造技術工人、技術管理人員以及有關研究人員參考。

NO. 3101

1959年9月第一版 1999年9月第一版第一次印刷

787×1092¹/₁₆ 字數 245 千字 印張 10¹/₄ 0,001—2,000 冊

机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第008號 定價(11) 1.60元

前　　言

在一般机器产品中鑄鍛件的重量占90%左右，因此要使机械制造工业的产量迅速增長和保證机器产品的質量，首先要求鑄鍛生产迅速發展，在質量和数量上都有很快的提高。

为促使鑄鍛生产适应机械工业发展的需要，第一机械工业部、第一机械工会全国委员会会同冶金部、鐵道部、紡織部、化工部在全国范围内开展鑄鍛优质高产竞赛，促使现有生产企业在原有基础上提高质量和产量。要达到这个目的，既要全面开展内部竞赛，大搞群众运动，也要积极采取和推广行之有效的先进經驗，推动鑄鍛生产技术水平的提高。

几年来，尤其在大跃进之后鑄鍛生产中出現了很多好經驗，鑄鍛优质高产竞赛委员会經過研究推荐了26項主要技术組織措施，都是多年来行之有效的先进經驗，各厂如能根据具体条件积极采用，定能收到立竿見影的效果。本选集就是为了这个目的，根据26个主要項目的內容，收集了过去散在各种刊物、書籍和各厂經驗總結文件上的資料以及苏联專家提供的資料，汇編在一起，作为各厂改进鑄鍛生产的主要参考資料。

选集共分四册，第一册是鑄造车间的生产技术管理，收集了有关作业計劃、劳动組織、生产技术准备、大爐型砂的管理制度和工艺守則，技术檢查等的經驗和办法，基本上是許多工厂鑄造生产和第一个五年中从混乱走向有秩序的生产、提高質量、产量的經驗總結。实践表明，热加工工作能出色地完成任务，做出质量好的毛坯的基本条件，首先要要有正規的生产秩序，而这部分資料便是針對整頓鑄造工作的生产秩序提供了必要的資料。應該着重提出的是这部分資料是几年以前的經驗總結，今天客觀形势已有发展，各厂应当根据具体条件作适当的修改补充，不应生搬硬套。

第二、三、四册汇編鑄鍛生产的具体技术經驗，都是在生产上經過考驗、比較成熟的經驗，在很多工厂中已經广泛应用。虽然如此，在选用这些經驗时，仍应細致分析，一定要結合本厂的具体条件。

由于汇編的时间偏促，不能把所有的好經驗都收集到一起，在汇編出版的过程中各厂的許多經驗也来不及一一收集，将在一定时间后繼續收集汇編出版。

目 录

前言 (3)

第一部分 泥型铸造

推广泥型铸造中的几个問題	第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院(7)
6000瓩汽輪机后汽缸上部的泥型铸造	上海汽輪机厂鑄工車間(12)
2500噸水壓机水泵底座的泥型铸造	北京管件厂(14)
部分泥型的沉箱造型	沈阳第一机床厂(19)
12呎龙门刨床床身混合造型	上海五力鑄造厂(21)
劈箱模板造型	無錫机床厂(25)
水玻璃砂在泥型铸造上的应用	武汉鑄造厂 章本民(27)
泥型铸造的半机械化	上海江南鋼鐵厂(29)

第二部分 湿型铸造

湿型铸造	長沙机床厂 藍鏡樞(35)
湿型快干塗料	湘潭電機厂(36)
用水玻璃表面塗刷法铸造大型鑄铁件	武汉重型机床厂 王德臻 童復海(37)
移动式干燥爐	撫順重型机器厂(41)
对“移动式干燥爐”的几点补充	薛令彭(43)
压缩空气火焰噴槍	無錫机床厂 王 樂(45)

第三部分 小厂铸造大件

小冲天爐澆鑄 18吨大鑄件	哈尔滨工业大学鑄工專業 祥泰內燃机厂(47)
利用小设备铸造重 26吨大型龙门刨横梁	昆明机床厂 廖新曜(52)

第四部分 其它几項先进造型方法

疊箱澆注	湘潭電機厂 段傳福(55)
脫箱鐵圈造型	杭州武林鐵工厂 郑 黑(57)
鑄铁件使用化学硬化砂的經驗	沈阳第一机床厂 張紀勤(58)
水玻璃砂压膜壳型铸造	国营望江机器厂(61)
快速合箱	苏联 耶·莫·巴都林著(64)
压力石膏模鑄造型板	天津施拉机制造厂(67)
使用木質單面型板的經驗	沈阳第一机床厂 沈錦薰(73)

第五部分 强化冲天爐熔化過程的經驗

- 改装熱風沖天爐的幾點体会 大連造船公司 顧國鈞 張超(76)
改善沖天爐操作提高鑄件質量的總結 华北綿紗機廠(79)
外熱式熱風爐 上海久大翻砂廠(97)
水冷沖天爐及連續出鐵裝置 天津紡織機械廠(99)
利用生白云石修磨沖天爐的初步總結 北京第一通用機械廠(106)

第六部分 鑄造機械化

- 壓模造型和壓膜造型機 哈爾濱工業大學(110)
漏模造型 天津市機車車輛附件廠(117)
吹砂制芯法 沈陽第一機床廠 沈錦森(120)
簡易鑄鐵件水力清砂設備 上海汽輪機廠(126)
小斤也能搞水力清砂 上海中鋼機器三廠(128)
介紹一種土水力清砂設備 大連工學院鑄工專業機械化小組(130)
用水力分級機選分原砂和再生舊砂 昆明機床廠 秦雙元(133)

第七部分 球墨鑄鐵

- 擴大球墨鑄鐵的應用範圍 上海矿山機器廠(136)
容加鎂處理球墨鑄鐵 大連造船廠(138)
以硅鐵鎂合金作球化劑 滬坊柴油機廠(144)
球墨鑄鐵齒輪鑄造經驗 合肥矿山機器廠(146)
如何獲得良好的球墨鑄鐵曲軸 第一機械工業部汽車局(149)
用低質生鐵生產球墨鑄鐵 天津機車車輛附件廠(153)
爐前用火苗觀察法快速鑒定球墨鑄鐵 清華大學 楊恩賢(155)

第一部分 泥型鑄造

推广泥型鑄造中的幾個問題

第一機械工業部機械製造與工藝科學研究院

一、泥型會議後全國各地的動態和新成就

根據不完全的統計，無錫會議後上海、江蘇、山東、浙江、江西、安徽、遼寧、河北、河南、湖北、湖南、山西、陝西、天津等許多省市先後召開了經驗交流會，這些會議或者是結合土鐵的利用，或者是結合着優質高產比武競賽開的，都很生動、很及時。

為了要完成“六保”任務，通過會議又找到翻番窍門，廣大工人干勁沖天，熱情高漲。例如大連機車車輛製造廠鑄工車間老工人王德濱在無錫開完回廠後，馬上就和小組同志在副風缸上做了試驗，澆成鑄件，質量達到100%；又如濟南冶金矿山機械廠參加的同志回廠後，連夜苦幹，澆成了卷揚機軋子鑄件，這樣的例子是很多很多的。

就目前已經生產或試成準備投入生產的如下：（實際上還不只此）六大設備中如：

礦山與冶煉設備：各種高爐風管（三通、四通、五通、U形管等），高爐風口套，鼓風機外殼，轉子，隔板，鋼錠模平板，鋼錠模，球磨機進出料蓋，軋鋼機支架、軋輥、濬盤、卷揚機軋子等等。

洗煤與排灌設備：閘閥、水泵體、各式水管、交接管、空氣壓縮機氣缸、活塞、柴油機汽缸體、汽缸蓋、缸套、泵輪等等。

電站設備：汽輪機后汽缸上下部底座、電動機外殼、鍋爐擋條等……。

機車車輛方面：軸箱、搖枕、心盤、底板、齒輪等鑄鋼件，鑄鐵件種類很多，就不一一舉出了。

此外，機床零件有車床、剪床、搪床、磨床、沖床、銑床、牛頭刨、龍門刨等的床身；搖臂鑄立柱、各種齒輪、皮帶輪、塔輪、刀架、花盤、變速箱、立車橫梁等等。

其它方面：如大平板、螺旋槳、真空過濾器筒體蓋、造紙機烘缸和蓋子、汽車拖拉機、縫紉機、紡織機等的零件，日用煤爐、鍋、犁、鑄等。

現在看來，泥型鑄造的應用範圍已十分廣泛，最大最長的鑄件有上海汽輪機廠作的大平板，重13噸，長5米，寬2米；永利久大沽廠鑄工車間鑄成重14噸的燒鹼鍋。北京管件廠使用以泥型為主的混合造型作的2500噸水壓機水泵底座，外形尺寸為 $2635 \times 2400 \times 650$ （毫米），毛重8500公斤而形狀複雜，共下芯子53個。最厚的有上海新建鐵廠生產的500公斤空氣錘鐵墩，厚度達830毫米。最薄的有無錫王元吉冶坊的鐵鍋，厚僅0.5~0.8毫米。最小的為廣州華南縫紉機廠的零件5~6克重。複雜的如上海鑄造廠6000瓩汽輪機後汽缸下部，重5噸， 85×900 單級雙進離心泵座，重6.5噸，無錫鑄件廠作的柴油機汽缸蓋，也很複雜。最精密的如廣東作的縫紉機、紡織機零件表面光潔度可達 ∇_3 ，個別可達 $\nabla\nabla_4$ 。

無錫會議後，由於今年更大的躍進以及六保任務的繁重，客觀上促進了泥型鑄造的迅速發

展与提高，創造了許多新的成就，就所知道的有：有色金屬方面如沈阳机床一厂鑄成 255 立米高爐設備上的銅風口的中，小銅套，中套重 120 公斤，小套重 50 公斤，都是中間有水套夾層，壁厚 8 毫米，鑄件要求受 9 个大气压的水压试驗，不允許有滲漏現象。

上海江南机器厂有效的应用泥型做出了重达 50 公斤鋁青銅的機車水泵泵筒套，提高生产效率 3 倍。

鑄鋼方面如：

湘潭江南机器厂用泥型鑄成了下列鑄鋼件：汽輪机泵蓋（毛重 50 公斤），膨脹管法蓋（毛重 90 公斤），軸承蓋（30 公斤），第一級填塊（70 公斤），閥蓋，三种隔板（各 80 公斤混合造型），太原重型机厂用泥型鑄成 3M Δ 型煤气發生爐的鑄鋼鍋輪（1110 公斤），扇形板（520 公斤），鍋輪內圈（1400 公斤），行車滑輪等。

太原矿山机厂用泥型生产軌鋼設備之一的軌道輥子。和平机器厂用泥型生产 31 吨汽錘的缸蓋（重 150 公斤）这些厂使用的泥型寿命达 20~50 次。这些新的成就有力地証明了泥型也适用于鑄鋼和有色金屬。

泥型鑄造机械化各地有許多新的进展将在后面說明。

二、推广泥型鑄造的技术經濟意义

全国泥型鑄造會議的一付对联是：

古為今用，土中出尖，發揚科學技术遺产

一型多鑄，生產翻番，加速社会主义建設

这已經概括地說明了泥型鑄造的經濟技术意义，現在归纳成八大优点，提供研究。

1) 产量大、單位造型面积产量高。如河北唐山鍛鑄厂在不增加造型面积、技工人數的情况下，推广泥型后，在三个月時間內，全車間月产量就增加了 5 倍多，單位面积月产量由 0.27 吨增到 1.42 吨，每个生产工的月产量由 3.27 吨增加到 20.47 吨。

2) 一型可以多鑄，总的工时少。由于省去了椿砂时间及清理方便，大大节省了工时，泥型寿命平均 50~100 次，高的可达 200~300 次；貴州太慈橋鐵工厂鑄管泥型已用了 3000 次以上，北京建都鑄造厂也可用 2000 多次以上。哈尔滨机联厂制 2.7 吨大型烟道閥體不但以 40 天時間完成 140 天的任务，提前完成了任务，而且节约了 49200 工时（与干型比較）。

3) 成品率高；廢品率小。因泥型堅实，表面粒度細、强度高，沒有砂型常产生的一些缺陷（如：夹渣、冲砂、起夹子、塌箱等），又由于泥型烘得很透，减少了气眼、噴火等毛病，所以一般質量較高，如武汉机床厂过去用砂型鑄 M612 万能工具磨床零件时廢品率高达 50%，采用泥型后降到 10% 以下，又如晋西机器厂生产 A09 电机大端蓋过去用砂型合格率只有 70%，采用泥型鑄造后合格率达 98% 以上。

4) 就地取材并且十分节省。用来作泥型的造型材料很广，且多为生产廢料。例如上鋼三厂鑄造 140 个球磨机滾筒体壳，干型所需面砂 140 吨，泥型只需 2 吨，烘型用燃料干型为 9 吨，泥型仅 0.15 吨，又如長沙机床厂每日 60 吨熔化量約需砂数量 80~100 立方米，由于混砂设备每日只能供 50~60 立方米，采用泥型后不足問題解决了。

就型砂供应来看，平时 1 吨鑄件大約要用 1 吨新砂；而且砂源困难、运输紧张、价格高、成本大，以上海为例去年約生产了 30 万吨鑄件，如以用 30 万吨新砂計算，就要 1 万輛車皮，若多

采用一些泥型，就可大量减少用砂；交通运输能力也就可大量节约，在经济上就要合算得多。

5) 烘窑、砂箱、木模以及起重运输设备等减少，相应可以提高机械化程度，减轻劳动强度。

6) 易掌握，相应可减少熟练技工的人数，新生力量易于培养。如无锡铸件厂作6吋风管，原用砂型时由一名技工、一名辅助工，日产一根，改用泥型后，只需2名辅助工，日产16根。

7) 就整个车间而言，劳动条件得到改善，虽然泥型浇铸在出箱和修型时温度较高，不好；但就整个铸造过程来看是改善了，如砂型易患硅肺病等。

8) 成本低，这是测验经济效果的最重要一点，也是直接影响到是否能推广的关键之一。如上海兴昌翻砂厂铸造4吨多重的渣盘，用泥型后铸型成本由干型每付450元，降低到20元，每个泥型成本只有干型的5%（泥型每付成本约2000元，按浇100次计算）。

泥型不但表现了它在当前生产中的优越性，对于基本建设，泥型铸造也发生很大影响。新建的铸工厂和车间，由于采用泥型，可节约大量造型材料，燃料，减少了清理，型砂处理部分，因此减少了生产面积和设备，使基本建设投资减少，速度加快。如一机部第一设计院设计的机床厂铸工车间用50%的泥型，就可节省投资40~50%；第五设计院设计的一个车间采用40%泥型，投资就减去40%以上。

所以说，泥型铸造确实是一项符合多快好省原则的铸造方法，是可能和应该推广的有效工艺。当然，泥型铸造目前还不十全十美，有一些缺点，还待大力改进和提高，现在再谈谈缺点。

三、泥型铸造尚存在的缺点

总的来说泥型铸造的经济意义是很大的，但目前尚存在一定的缺点，这些缺点是要我们铸造工作者共同来研究解决的。

主要缺点有下面两个：

1) 在开箱时操作温度较高，影响工人的劳动条件，在这方面，是否可采用降温措施调整生产组织和适当的机械化来改善。

2) 铸件在高温开箱时，不可避免地在铸件内部存在一些内应力，最好当红热铸件由泥型中取出后，埋入砂中，或放在保温坑内缓冷，重要复杂的铸件可采用退火的方法来解决。

四、泥型所用材料的要求与分类

采用泥型铸造，当然希望一型能尽量多铸，型不易损坏，因此除操作上要适当注意外，对泥型的材料，也有下面几项要求：

1 耐火度：要有好的耐火度，不使型壁砂熔化，发生化学粘砂；能承受一般铸钢及铸铁，浇注的温度（一般碳素铸钢是1350~1550°C，铸铁是1250~1350°C）。

2 高温膨胀系数：高温膨胀系数愈小愈好，以免多次的浇注，冷却过程中因体积变化过多而发生裂纹和变形。

3 强度：泥型要有较高的干强度，不使在浇注或振动时有冲砂或落砂产生，一般5~10公斤/厘米²干强度就可以了。

4 呼气性和透气性：泥型在烘干之后，应具有最低的呼气量，并要求有适当的透气性，以使气体能够顺利的排出。

5. 可塑性：在造型时能得到清晰之轮廓，在起模之后，能保持要求的形状和尺寸。

介绍一下目前国内所用泥（粘）土的种类及其性能：

1. 白泥：耐火度高，膨胀系数较大，各地都有出产，一般都用此作为泥型的主要材料；其耐火度约为 $1300\sim1700^{\circ}\text{C}$ 。

2. 耐火泥：为一般烧制普通耐火砖的主要材料，其可塑性差，强度低，但耐火度高，膨胀系数小。

3. 黄泥：全国各地都有；其耐火度较低，强度较高。

4. 紫泥：产于江苏宜兴一带，可塑性好，强度高，耐火度低于 1580°C ，华东地区普遍用它作为泥型粘结材料。

5. 磁泥：产于江苏无锡一带，含有大量的腐植有机胶，可塑性高，但当干燥后，再湿润或受冻后再化开，其可塑性大减，故此泥在挖出之后，即放在缸内用水泡着备用。

6. 其它耐火材料的性能：

1) 耐火砖屑：即普通的耐火砖屑或修炉换下的废砖屑其体积变化小，耐火度在 $1580\sim1750^{\circ}\text{C}$ 。

2) 缸片屑（缸渣）罐、罐、碗等碎片，经破碎后过筛制成的，其耐火度在 1580°C 以下，受热后体积变化小；价格便宜，也是作泥型的好材料，多在面料中使用。

3) 砂：人造砂、天然砂、旧砂：用砂造型寿命较短，可用于批量小，形状简单的铸件，或用于泥型的背砂，填料中。

4) 石棉：一般在 1000°C 左右，石棉纤维才能消失机械强度，用它加入泥型中，可以防止泥型产生裂纹。

5) 焦炭末：一般有旧焦，发气量低，易碾碎耐火度也高（ 2000°C 以上），但在高温下与空气中之氧接触，容易燃烧，型料中加入焦炭末主要是为了提高其耐火度透气性及强度，因焦炭粒为多角形与粘土混合捣实后，非常坚固，可防止铸型开裂松散。

6) 石墨：常用的有：鳞片状石墨（白铅粉）或粉状石墨（墨铅粉）炭极或坩埚磨成的粉末，石墨具有一定耐火度及导热率高，膨胀系数小，可做涂料能使铸件表面光洁，也用以配砂，增加泥型的耐火度，从性能上看，鳞片状石墨较粉状石墨好，但价格贵。

7) 烟灰：即烟囱中掏出的黑灰或木材熏出的烟灰主要用作涂料，粘结性比铅粉大，耐火度更高，更易使型与型分开，故用作涂料或分型剂。

8) 麻刀、稻草：麻刀即碎麻切成较短的纤维，主要是加固铸型避免开裂，稻草是稻禾的顶端部分，其作用与麻刀同。

9) 稻糠：可以提高泥型透气性，将其烧成灰，可用作面料或分型剂。

10) 水泥：一般在中、大铸件造型时，作粘结材料，也可用作底箱平板等，泥型中用它作背料的粘结材料，以增加寿命。

泥型造型材料的种类及其配方，由于铸件的材料形状批量不同，各厂条件不一，应具体情况来决定，归纳起来可分为以下几种：

1. 适用于批量大的大、中型复杂铸件的型料，其特点是：耐火度高、强度大、高温膨胀系数小。配料由耐火砖屑、废缸片屑、焦炭粉、白泥、紫泥组成。面料粒度细、背料强度大，型中要密插铁钉，寿命较高。

2. 适用于批量不太的中小型简单铸件的塑料，这类铸型要求较低，寿命不需很长，可采用膨胀系数小的，粒度分布均匀的砂（用几种砂混起来，加15%以上的泥配成）。

今年我们还要对泥型材料进行较系统的研究，希望大家因地制宜就地取材，发现优良的泥型材料能及时报导出来或和我们联系。

五、泥型铸造的发展方向

1. 由小到大：目前泥型铸造一般是几十公斤到几百公斤，大件还不够多。混合造型可以铸小件，也可铸大件，应作为今后的方向，特别是今年机械工业要过重、大、精、尖的关，完成六保任务，泥型也需向重大方向发展；如武汉重型机床厂锻锤座最大尺寸 $1500 \times 1500 \times 1340$ 重15.2吨，C534立车工作台 $\Phi 3000 \times 460$ 毛重11.5吨，B215刨床的刨台最大尺寸 $6700 \times 1250 \times 300$ 毛重9.3吨，全部是用泥型铸造的，为由小向大的发展创造了良好的经验；由此完全可以证明泥型铸造也适用于大铸件。

2. 由简单到复杂：“有些人认为泥型铸造只能用于简单小件，形状复杂的而大的零件难以应用。可是机器所要求的零件并不都是简单的。为了充分利用泥型铸造的特点，提高单位面积产量，泥型铸造也应由简单向复杂发展。无锡铸件厂已能铸出汽缸盖这样复杂的零件，武汉重型机床厂B2151刨床的左右立柱约40吨重，就是形状较复杂的，是泥型铸造的一个典型例子。”

3. 由粗到精：铸造工作者最终的目的是要得到表面光滑而尺寸精确的铸件，但实际上与要求是有一段距离的，泥型铸造也不例外，无论铸铁、铸钢，目前铸出的表面光洁度和尺寸精度与砂型铸出的无显著差异。虽然佛山水泵厂能达到6~7级精度，▽~▽▽，表面光洁度，但还不够稳定，因此今后应向精密方面进行研究和提高。

4. 提高泥型的最大浇注次数：泥型最大好处是一型可以多铸，由于第一次造型时间长，如浇注次数很少，就不能发挥应有的效果。目前一般铸铁能浇50~100次，铸钢20~50次，如武汉重型机床厂的元柱，一型浇到100件以上，套筒到140多个，然后才进行大修。今后研究提高泥型寿命是一个重要问题。

5. 由铁到钢：无锡会社后，用泥型浇铸钢件有了一定的发展，已如前述。但较之铸铁件还差得很远。尤其今年要完成“六保”任务，铸钢生产能力同生产任务不相适应，如果推广泥型于铸钢，在提高生产率，节约造型材料和车间造型面积，特别是保证六大设备任务的完成，将起着很大作用。

6. 由手工到机械化：泥型铸造目前主要还靠手工操作，而且出箱和修型劳动条件也不能改善，生产率不能提高，故应逐步使用机械化，应当着重使开箱，起铸件，刷涂料等重要而又在较高温度下进行的工序，首先机械化，这样不但能改善劳动条件，而且开箱及时起铸件平稳的活，型就不易损坏。

上海江南钢铁厂安装了一套半机械化设备，只用了三万二千多元，发挥了显著的效果，改变了落后生产方式的面貌，部分摆脱了繁重的体力劳动，车间单位造型面积产量指标大大提高，如原用反砂技工30名，现改半机械化后只需修理工10名，就能胜任。

沈阳九个厂也正在进行搞机械化。

7. 由慢到快：泥型第一次造型和烘干焙烧的时间还嫌太长。一般需时4~7日，特别是批量小的优点就不显著，因而如何缩短泥型的制型周期，是今后应当研究的重要问题之一。

6000瓩汽輪机后汽缸上部的泥型鑄造

上海汽輪机厂鑄工車間

后汽缸是汽輪机的重要零件之一，它在 85°C , 0.5大气压的情况下工作，所以对铸造上是有一定的要求，不允许有气孔、夹渣、疏松、裂纹、错边等铸造缺陷存在，对铸件需经过3个压力的水压试验，不许有渗漏现象。正因为这样，开始采用泥型铸造造型时，大家都很顾虑，认为要求高，不宜采用，信心不足，但在党支部的支持下，终于打破了汽轮机零件不宜采用泥型铸造的迷信，而获得了成功。

工艺概况

铸件（图1）重1700公斤，一般壁厚为25~30毫米，最厚为法兰65毫米，材料为C421-40。

1. 造型 按照一般的方法，用底盖箱造型，木模为整只实样。考虑到铸件的收缩，在底箱的A处（图2）改用泥芯打出，以保护铸型的良好。

木模的缩尺为0.83%，脱模斜度采用 3° ；对木模的要求是一定的坚固性，要有正确光滑的外表面。

面砂厚度为50~80毫米，为铸件壁厚的2倍以上，最薄不能少于50毫米。余下则为背砂，并有“火砖碎块”（不用焦炭），要求烘得干透，透气性好，在搭砂时分层搭紧，愈硬愈好，但需考虑模子起得出，盖底箱均需打出 $\phi 6$ 毫米气孔每个箱档里打3~4个，插到离铸件30毫米左右。

为了防止取出铸件时，砂型的分裂，分型面口边缘上安放保护铁板一圈（图2），各压铁板皆需用螺栓等拉在箱档上，不使有所位移，各压铁板间的间隙为3~5毫米，靠铸件边应为薄口（2~3毫米），以免铸件局部激硬。同时为了能保护型砂的牢固性，插以5~6吋的长钉，在100平方厘米内插20~30只，陷入型面3~5毫米，而后用较细的泥型铸造砂补平，小圆角处宜加插适当大小的钉子保护。

对浇冒口系统的考虑，主要是如何来保证取出铸件的方便，故在砂型中预置钢管，钢管的大小需比冒口较大。若无大型钢管，不用亦可，只要把砂型修出一个孔眼，里面光滑亦可得到同样的效果。在配箱时把浇冒口棒放入钢管中，四周用水玻璃砂搭紧（冒口部用湿砂亦可），敷以涂料即可，较为方便。

当取出木模插钉修好之后，即上以涂料。我们为了要做得牢一些，先刷上一层薄的泥浆水，略干之后再上涂料（白铅粉100斤，糖浆4斤），上好稍干之后再涂一次涂料（黑铅粉100斤）。

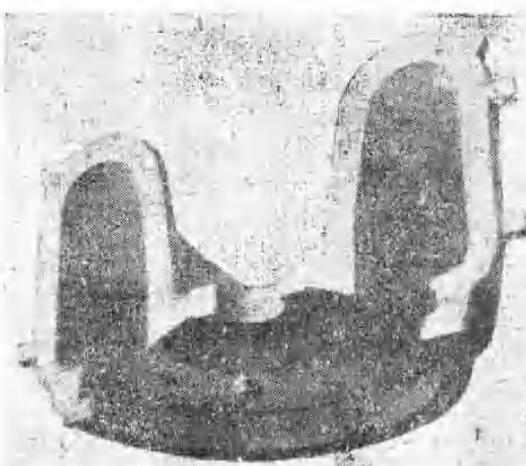


圖 1

陶土 5 斤、糖浆 5 斤、比重为 1.2~1.4。涂料层应均匀，不宜过厚，约在 2~3 毫米，否则砂型表面会有起皮现象。

砂型的烘干，先让它自然干燥 1~2 天，后进入烘房分二次干燥（图 3）。

烘干砂型时上升温度不宜过快，要慢，砂型出窑后再用木炭烧结使红热发白，最后刷上涂料，即可浇注。

当浇了一次之后，发现有裂纹损坏之处，仍宜用缸爿砂来修补，进行局部烘干；不宜用水玻璃砂修补。我们有一段时间为了贪快、怕麻烦，结果是愈用水玻璃砂愈坏。

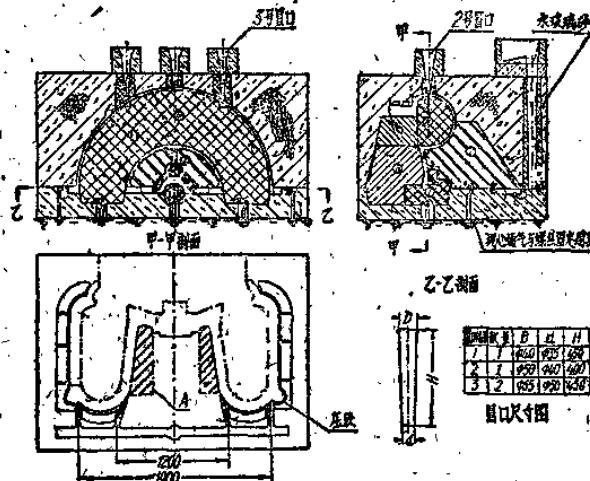


圖 2

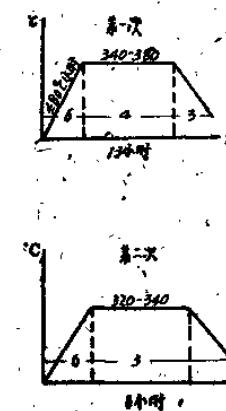


圖 3

在合箱上，要求各方面的间隙愈少愈好，以保证铸型的完好，砂箱的定位是采用定位销及划线，以防止错箱的发生。

对铁水的温度要求略偏低于下限（约 1310°C），三角块的白口深度，约为 4~5 毫米，这样出来的铸件，经加工之后并未发现铸造缺陷。在 18 台浇注过程中，第一台因浇注时间过长（1'45''），结果铸件产生气孔和冷夹而报废了。

在浇注好之后，待铁水凝固即把盖箱松起来，凝固的时间是以古里耶夫公式估计的：

$$\tau = M \cdot \phi \cdot R^2 \text{ (分钟)}$$

浇好后 50 分钟即可把盖底箱分开，待全部冷却至 <300°C 时，即可取出铸件，复以旧砂，让它缓冷。

2. 型砂的成分及性能

缸砂粒度为：通过 8~36 孔的筛子，紫泥为经过 200 孔的筛子过筛。轧制型砂的加料次序为：(1) 缸爿砂；(2) 焦炭粉；(3) 白铅粉；(4) 石棉；(5) 紫泥，干拌 4 分钟，

面砂（重量%比）

缸爿砂	紫泥	焦炭粉	白铅粉	石棉
45	40	10	4	1

性 能

湿透气	湿压强	干剪	水分
40~80	14~16 公斤/□	30~50 公斤/□	7.5~10.5

化学成分

% 名称	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	CaO	耐火度
缸爿砂	63.81	16.89	13.41	微量	<1580°C
紫泥	51.83	23.22	12.22	微量	<1580°C

加水攪拌11分鐘，總耗15分鐘。

背砂則為：天然砂（旧砂）100%；陶土1%；水分5~7%。

3. 效果 該鑄件的泥型一共澆了十八只，因無計劃而停止了，依同志們的估計尚可繼續澆注。在使用過程中，底板箱會作了二只，因第一只底箱的內档收縮處沒有用泥芯，澆了二只後因修補麻煩，而重新再做了一只底板。蓋箱一直使用下來的，所鑄的鑄件，表面光潔度很好，并無變形的情況發現。

因此對經濟效果上來說，有以下幾點收穫：

- (1) 砂箱、工具使用量大大減少了；
- (2) 減少了烘房的負荷，及減少燃料；
- (3) 提高生產率3~5倍以上；
- (4) 工時比較：

	原來	泥型	效果
生產週期	1個月生產5台	1個月生產15~18台	縮短2個月
工時	外模64小時 配箱10小時 清砂8小時 泥芯為64小時	外模修理及配箱為16小時 清砂4小時	減少58小時

對其他如烘窯燃料等的節省，不再作詳細計算，因這些已是很明顯的事了。進窯烘一次估計需用煤600~800公斤，而泥型則只燒一次就可以了，這就可以省煤16噸左右，還減少了車間里的行車使用次數，這樣就使開置工時減少，給生產帶來了莫大好处。

2500噸水壓機水泵底座的泥型鑄造

北京管件廠

一、前 言

我廠三月份即在600毫米到1200毫米的三通、彎頭和井管件上全面推廣使用泥型鑄造，一個多月來在管件方面泥型鑄造已取得了一些成績，我們做的400毫米井管已澆注了61根泥型都很好，4月8日在北京市機電工業局鑄造評比會議上作了介紹。四月中旬，我廠承擔了鑄造四個2500噸水壓機水泵底座的任務，鑄件毛重8.5噸，較複雜，交貨日期緊，四月底要出齊，按原來砂型鑄造是完不成任務的，在這種情況下，在黨支部和車間主任領導鼓舞下，在機械研究所的協助下，我們確定採用以泥型為主的混合鑄型，在召開生產組老工人座談會時，交待了生產任務，提出要解放思想，敢想，敢干，依靠群眾想办法來突破生產關鍵，向“五一”獻禮。下達水泵底座泥型鑄造任務時，有部分人仍然信心不足，有的只好推着干，也有旁觀者態度，要看看到底搞出什么样來，由於黨的支持，事先老師傅技術員研究，進行分工負責，作好準備，經過師傅們半月的艱苦努力，終於在30日完成了四個水泵底座的任務，打開了我廠推廣泥型的廣闊道路，更使我們從實際操作明確了泥型鑄造能做大件複雜件，而且它具有的特點是產量提高、生產周期縮短、工時節省、質量提高、操作上減少勞動強度等等。當然這在我們來

說仅是开始，我們还要繼續向各兄弟厂學習更多更好的先进經驗。現將我厂2500吨水压机水泵底座采用以泥型为主的混合造型鑄造工艺簡單叙述如下。

二、造型工艺

在談造型工艺前，先把生产組中的设备簡單叙述一下：大鑄件組厂房內有10吨天車二架（其中一具是电动的，一具是手动的），熏窑一个長11米，寬4米。造型操作是采用人工搭砂，鐵水由一个五吨冲天爐供給。要在这个车间內鑄造毛重8500公斤、長近3米、寬近2米半的鑄件，是需要在事先周密考慮的。

1. 鑄件概述和分型面的选择：2500吨水压机水泵底座鑄件外形尺寸長2635、寬2400、高650(毫米)，鑄件毛重8500公斤，須用C418—36以上規格鐵水，鑄件厚度40—60毫米，最厚处200毫米，形状較复杂，共有芯子53个，其中最大芯子Φ500毫米左右，最小芯子有Φ50毫米左右，內有加强筋、凹凸面、楔子等，鑄件之重要部分如放曲軸之軸瓦等处都需要加工。

对鑄件的要求，不能产生撓曲、变形、裂紋、縮孔、砂眼、气孔等缺陷，根据鑄件的技术要求，結合我厂具体情况，經研究决定采用如下造型工艺：分型面在底平面上，上箱基本上是平面，鑄件几乎全部都在下箱，加工主要面都放于底箱。鑄件外形如圖1及圖2。

2. 鑄件收縮率、加工裕量和拔模斜度：泥型木模的收縮率与一般砂型相同；但可略較小些，采用1%。加工裕量底面，左右两侧面为10—15毫米，頂面15毫米。

为了在澆鑄后拔出鑄件时不致碰坏鑄型型腔，木模斜度应較普通砂型大些，目前我們采用 $1^{\circ}-5^{\circ}$ 。

澆注后，因鑄件收縮而易破坏型腔或者妨碍鑄件收縮处則應該另下泥芯塊；例如：鑄件在瓦两边眼門处下泥芯，而在木模上应做出芯头来。

由于鑄件較大而复杂，造型檣的硬而且時間長，脫模时很費力，所以應将不易脱模处作成活塊，使脱模时容易而又可保証型腔尺寸正确，还可避免损坏型腔，减少修模时间。

3. 砂箱的选用：砂箱对泥型之使用寿命有很大影响，所以最好是使用專用砂箱，可是我厂由于鑄造任务較繁，因而就采用原有砂箱湊合使用。由于鑄件所需量仅4个，故寿命差些問題不大，共有二砂箱組成，底箱采用了裂皮箱，用螺絲連接成四方，再与一底平箱用卡子連接成整个的底箱；上箱就用一平箱。砂箱外形尺寸：

底箱：長4000，寬3200，高800(毫米)；蓋箱：長3350，寬3200，高300(毫米)。砂箱上沒有鑄出通汽孔，只是靠造型时扎气眼来出气。砂箱有箱擋，用来增加砂箱强度，以保持型砂强度。侧面有四个箱軸与四个箱耳，箱軸用来調运翻轉，箱耳用来装配时固定卡子。

4. 澆注系統：泥型之澆冒口与一般造型一样要注意出渣、擋渣、速度适中、防止冲坏砂型等。另外还需考慮到它是否能便利的由鑄型中拔出而不致损坏型腔。泥型的澆口截面可較一

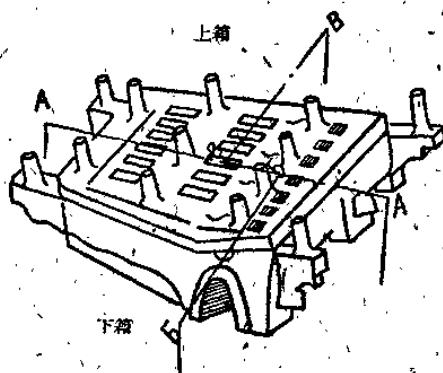


圖1 鑄件外形略圖，澆口4个，出氣口9个。

般干型粗些，因为它坚实，冷却速度快。

我們采用澆冒口是采用活砂搭的，在外澆口与直澆口连接处下了一个澆口芯防止冲砂，澆冒口部分则用一般潮模砂单独搭成，每次澆注后拔鑄件时就任其破坏，修型时再重新搭出，这种方法简便可靠。

鑄件采用同时冷却，四个内澆口分别位于鑄件两头，由两头同时澆注，以便鑄件达到同时冷却。上面有九个冒气口帮助出气。

5. 造型材料配合成分和物理性能：

型砂名称	型砂成分%					调合水分	物理性能		硬砂时间 (分)	粒度
	缸砂	焦炭砖	红砂	白砂	旧砂		湿透气性	湿压 公斤/厘米 ²		
面砂	55	20				25	13	180	1.15	10
背砂	10	18	30	20	20	10	12	50	0.82	10
泥芯芯					95	5	未测			

面砂耐火性达1300°~1350°C左右较好；泥芯砂即采用旧砂加干子土，若旧砂粘度好，则可少加或不加干子土。

6. 泥型涂料配方：

第一次：焦炭面和水。

第二次：鳞片石墨粉40%，黑铅粉50%，耐火粘土6%，糖浆4%（比重1.25~1.3）。

7. 造型操作：

1) 搭砂：由于生产车间内设备简陋，大部分都是手工操作，我們采用搭实成型法。面砂厚度100~200毫米，捣实再放入背砂搭紧实且要均匀。底箱砂共重28吨，由于设备条件限制底箱没有能翻箱搭，采用地坑造型方法，就是把木模窝在砂箱内搭，搭完后则与普通砂箱同，撒上分型砂放上盖箱放好冒气孔与直澆口即可。搭完后于箱壁划好水线在箱面扎上通气孔（Φ20毫米），以孔通为宜，密度距300毫米扎一个，开型后于铸型周围与大身插上钉子（5"~4"大小），钉距为15~20毫米，洋钉必须埋入型内2~3毫米，再用细材料补上。

2) 烘干规范：铸型之干燥过程对型的寿命及铸件质量有极重要的影响，烘烤时一定不要太急，以避免产生裂纹，一定要烤透，否则在澆注时就易喷火。由于厂房设备条件限制，不能



圖 2 2500T 水压机水泵底座外观。

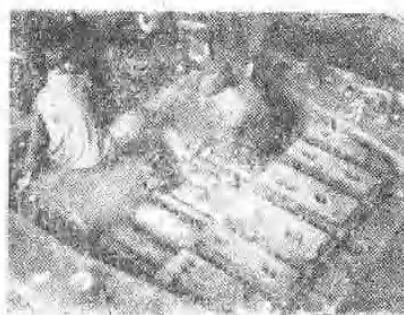


圖 3 下芯情况。