

化工工人技术理论培训教材

电 镀

化学工业部人事教育司
化学工业部教育培训中心 组织编写

化学工业出版社

ISBN 7-5025-1926-2



9 787502 519261 >

ISBN 7-5025-1926-2/G · 532

定 价：8.50 元

化工工人技术理论培训教材

电 镀

化学工业部人事教育司 组织编写
化学工业部教育培训中心

化 学 工 业 出 版 社
· 北 京 ·

(京)新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

电镀/化学工业部人事教育司,化学工业部教育培训中心组织编写. —北京:化学工业出版社,1998
化工工人技术理论培训教材
ISBN 7-5025-1926-2

I . 电… II . ①化… ②化… III . 电镀 IV . TQ153

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 28700 号

化工工人技术理论培训教材

电 镀

化学工业部人事教育司 组织编写
化学工业部教育培训中心

责任编辑:侯玉周

责任校对:洪雅姝

封面设计:于 兵

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

新华书店北京发行所经销

北京市通县京华印刷厂印刷

北京市通县京华印刷厂装订

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 4 5/8 字数 127 千字
1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月北京第 1 次印刷

印 数:1—5000

ISBN 7-5025-1926-2/G · 532

定 价:8.50 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换

前　　言

为了适应化工系统工人技术等级培训的需要,提高工人的技术理论水平和实际操作技能,我们依据《中华人民共和国工人技术等级标准》和《化工系统工人技术理论培训教学计划和教学大纲》的要求,组织有关人员编写了这套培训教材。

在教材编审过程中,遵循了“坚持标准,结合实际,立足现状,着眼发展,体现特点,突出技能,结构合理,内容精炼,深浅适度”的指导思想,以“等级标准”为依据,以“计划和大纲”为蓝图,从有利于教师教学和方便工人自学出发,力求教材内容能适应化工生产技术的发展和现代化生产工人培训的要求。

按照《中华人民共和国工人技术等级标准》规定的化工行业 168 个生产工种的有关内容,在编制教学计划和划定大纲时,在充分理解等级标准的基础上,吸取了国外职业教育的成功经验,对不同工种、不同等级工人围绕技能所要求掌握的技术理论知识进行分析和分解,作为理论教学的基本单位,称之为“单元”。在计划和大纲中,168 个工种按五个专业大类(及公共课)将不同等级的全部理论教学内容分解为 301 个教学单元。为了方便各单位开展培训教学活动,把教学计划中一些联系较为密切的“单元”合在一起,分成 112 册出版。合订后的全套教材包括以下六部分。

无机化工类单元教材共 25 册,《流体力学基础》、《管路的布置与计算》、《物料输送》、《气相非均一系分离》、《液相非均一系分离》、《物料混合》、《固体流态化与应用》、《加热与冷却》、《蒸发》、《结晶》、《浸取与干燥》、《制冷》、《焙烧与工业炉》、《粉碎与筛分》、《电渗析》、《吸附分离》、《离子交换》、《常见的无机化学反应》、《电解及其设备》、《物料衡算与热量衡算》、《合成氨造气》、《合成氨变换》、《合成氨净化》、《合成氨压缩》和《氨的合成》。

有机化工类单元教材共7册:《吸收》、《蒸馏》、《萃取》、《有机化学反应(一)》、《有机化学反应(二)》、《有机化学反应(三)》和《化学反应器》。

化工检修类单元教材共43册:《电镀》、《腐蚀与防护》、《机械传动及零件》、《液压传动与气动》、《金属材料热处理知识》、《机械制造工艺基础》、《化工检修常用机具》、《工程力学基础》、《测量与误差》、《公差与配合》、《化工机器与设备安装》、《化工压力容器》、《展开与放样》、《化工管路安装与维修》、《钳工操作技术》、《装配和修理》、《钢材矫正与成型》、《电工材料及工具》、《焊工操作技术》、《焊接工艺》、《阀门》、《化工用泵》、《风机》、《压缩机》、《化工分析仪表(一)》、《化工分析仪表(二)》、《化工测量仪表》、《电动单元组合仪表》、《化工自动化》、《集散系统》、《仪表维修工识图与制图》、《仪表常见故障分析与处理》、《过程分析仪表》、《化工检修钳工工艺学》、《化工检修铆工工艺学》、《化工检修管工工艺学》、《化工检修焊工工艺学》、《化工防腐橡胶衬里》、《化工防腐金属喷涂》、《化工防腐金属铅焊》、《化工防腐砖板衬里》、《化工防腐塑料》以及《化工防腐玻璃钢》。

化工分析类单元教材6册:《化学分析的一般知识及基本操作》、《化学分析》、《电化学分析》、《仪器分析》、《化验室基本知识》和《有机定量分析》。

橡胶加工类单元教材共11册:《橡胶、配合剂与胶料配方知识》、《再生胶制作机理、工艺及质量检验》、《橡胶加工基本工艺》、《轮胎制造工艺方法》、《力车胎制造工艺方法》、《胶管制造工艺方法》、《胶带制造工艺方法》、《橡胶工业制品制造工艺方法》、《胶鞋制造工艺方法》、《胶乳制品制造工艺方法》和《炭黑制造工艺方法》。

另外还有公共课及管理课类单元教材共20册:《电工常识》、《电工基础》、《电子学一般常识》、《电子技术基础》、《机械识图》、《机械制图》、《化工管路识图》、《工艺流程与装备布置图》、《工厂照明与动力线路》、《电气识图与控制》、《电机基础及维修》、《工厂电气设备》、《工厂电气技术》、《安全与防护》、《三废处理与环境保护》、《化工计量常识》、《计算机应用基础知识》、《化工应用文书写》、《标准化基础知识》和《化工生产管

理知识》。

按照“单元”体系组织编写工人培训教材，尚是一种尝试，由于我们经验不足和教材编审时间的限制，部分教材在体系的合理性、内容的先进性、知识的连贯性和深广度的准确性等方面还不尽如人意，为此建议：

一、各单位在组织教学过程中，应按不同等级的培训对象，根据相应的教学计划和教学大纲的具体要求，以“单元”为单位安排教学。

二、工人技术理论的教学应与操作技能的培训结合起来。技术理论的教学活动除应联系本单位生产实际外，还应联系培训对象的文化基础、工作经历等实际情况，制订相应的教学方案，确定相应的教学内容，以提高教学的针对性和教学效率。

三、在教学过程中发现教材中存在的问题，可及时与我们联系，也可与教材的编者或出版单位联系，使教材中的问题得到及时更正，以利教学。

本套教材的组织编写，得到全国化工职工教育战线各方面同志的积极支持和帮助，在此谨向他们表示感谢。

化学工业部人事教育司
化学工业部教育培训中心

1996年3月

目 录

电镀原理及设备(检 001)	1
第一章 电镀原理	2
第一节 电化学基础	2
第二节 电镀的结晶过程	10
第三节 均镀能力和深镀能力	11
第四节 析氢对电镀过程的影响	14
第五节 减少氢气析出的措施	15
第二章 电镀工艺	17
第一节 镀前处理	17
第二节 挂具	23
第三节 镀锌	24
第四节 镀铜	29
第五节 镀铬	32
第六节 镀镍	37
第三章 镀层性能测试	42
第一节 电镀层外观检查	42
第二节 结合力试验	43
第三节 电镀层厚度的测量	44
第四节 孔隙率的测定	45
第四章 电镀设备	49
第一节 镀前处理设备	49
第二节 电镀固定槽	59
第三节 滚镀设备	65
第四节 刷镀设备	74
第五节 电气设备	84
第五章 电镀的安全与劳动保护	90
表面处理(专 011)	94

第一章 金属的表面处理	95
第一节 黑色金属的表面处理	95
第二节 有色金属的表面处理	114
第三节 金属粘接前的表面处理	119
第二章 非金属的表面处理	122
第一节 木材的表面处理	122
第二节 水泥制品的表面处理	126
第三节 塑料和橡胶制品的表面处理	128
第四节 玻璃和陶瓷的表面处理	133
第三章 表面处理等级标准	134
第一节 国际表面处理的等级标准	134
第二节 国内表面处理的等级标准	134
第三节 国外机械法表面处理标准	138

电镀原理及设备

(检 001)

吉化公司化肥厂 李炳义 主编

吉化公司化肥厂 崔永海 参编
李济衡

吉化公司职教处 姬淑珍 审

第一章 电镀原理

第一节 电化学基础

一、导体

具有大量能够自由移动的带电粒子，容易传导电流的物体叫导体。

凡靠自由电子来传导电流的导体，叫做第一类导体。第一类导体的电阻率都很小，其数值随温度的升高而增大。

凡靠带电离子的移动来传导电流的导体，叫做第二类导体。这类导体包括所有的电解液和熔融电解质。第二类导体的导电能力比第一类导体弱得多，而且其电阻是随温度的升高而变小。

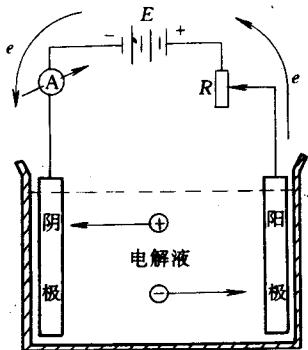


图 1-1 电镀电路示意图

E—一直流电源；R—变阻器；
A—电流表；⊕—阳离子；⊖—阴离子

图 1-1 是一个简单的电镀电路示意图。将直流电源的正、负极，用金属导线连接到镀槽的阳、阴极上，自由电

子由负极通过金属导线流向阴极时，电镀溶液中的阴、阳离子立即发生有规则的移动，阴离子移向阳极，阳离子移向阴极，这种现象称为“电迁移”，见图 1-2。虽然阴、阳离子的迁移方向相反，但它们传导电流的方向是一致的，阴离子在阳极失去电子进行氧化反应；阳离子在阴极获得电子进行还原反应，因此电镀过程是在外界电源的作用下，通过两类导体，在阴、阳两个电极上进行氧化还原反应的过程，可用简式表示如下。


阴极



(金属离子)

(金属原子)

阳极

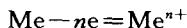

(金属原子) (金属离子)

二、电解质溶液的电导与电导率

电导(G)是表示导体导电性能的物理量。电导(G)是电阻(R)的倒数, $G = \frac{1}{R}$ 。电导的单位是西门子(S)。

导体的电阻愈小, 电导愈大。例如, 强电解质的电导大, 弱电解质的电导小。

电导率(γ)是电阻率(ρ)的倒数, $\gamma = \frac{1}{\rho}$ 。电导率的单位是 $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

电导率与电阻率、电阻的关系如下:

$$\gamma = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{RA}$$

式中 A ——导体截面积;

l ——导体的长度。

电导率表示每边长为 1cm 的 1cm^3 溶液的电导, 它不受导体几何形状的影响, 因此可以用电导率来比较各种电解质溶液的导电能力, 溶液的电导率与溶质的本性、浓度、离解度及温度等有关。

1. 电解质的本性对电导率的影响

电解质溶液是靠离子导电的, 因此其导电性能取决于(1)导电的离子数目;(2)离子的运动速度;(3)离子带电荷的数目。

电离度大的电解质, 在水溶液中电离为离子的数目多, 所以强电解质的电导率比弱电解质的大, 电离度大的电解质的电导率比电离度小的电解质的电导率大。

2. 电解质溶液的浓度对电导率的影响

电解质溶液的浓度对电导率的影响, 同时存在两种相互矛盾的因素。随着浓度的增加, 单位体积内溶液中导电的离子数目增多, 这对增大电导率是有利因素; 但由于浓度增加导致阴、阳离子之间的静电引力增大和电解质电离度的下降, 这对增大电导率是不利因素。当开始增加

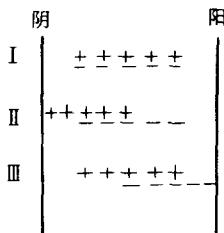


图 1-2 电迁移

I — 未通电; II — 通电时阳离子移向阴极; III — 通电时阴离子移向阳极

浓度时,有利因素占优势,因此电导率随浓度的增加而增大;当浓度增加到不利因素开始占优势时,这时的电导率随浓度的增加反而变小。由于上述原因,所以在电导率和浓度的关系曲线上会出现最大点。

3. 温度对电导率的影响

升高电解质溶液的温度,水化离子的水化作用的程度降低,水化离子的半径减小,同时会降低溶液的粘度,因而,会加快离子运动速度,这些都有利于电导率的增大。

在电镀领域里,为了(1)提高电镀溶液的均镀能力和深镀能力;(2)采用较大的阴极电流密度;(3)降低槽端电压;(4)克服和减小溶液温度的问题等等,总是要通过各种因素设法提高电镀溶液的电导率(即导电性能)。

三、法拉第定律

法拉第定律又称电解定律,包括两个方面。

1. 法拉第第一定律

电解时,在阳极上发生化学变化的物质的量与通过电解质溶液的电量成正比。可用下式表示:

$$m = kQ = kIt$$

式中 m ——电极上反应的物质的量,mg;

Q ——电量,C;

I ——电流强度,A;

t ——时间,s;

k ——电化当量,mg/C 或 mg/(A · s)。

电化当量的物理意义为,当1库仑(C)的电量通过电解质溶液时,电极上所析出的物质的量。

部分元素的电化当量见下表。

元素名称	元素符号	原子量	化合价	电化当量 g/(A · h)	电化当量 mg/(A · s)
汞	Hg	200.61	2	3.742	1.0395
			1	7.484	2.079
铅	Pb	207.22	2	3.865	1.074

续表

元素名称	元素符号	原子量	化合价	电化当量 g/(A · h)	电化当量 mg/(A · s)
硒	Se	79.2	4	0.739	0.205
银	Ag	107.88	1	4.025	1.118
锶	Sr	87.63	2	1.635	0.454
锑	Sb	121.77	5	0.909	0.252
			3	1.514	0.421
磷	P	31.02	5	0.231	0.064
氯	Cl	35.457	1	1.323	0.367
铬	Cr	52.01	6	0.324	0.0898
			3	0.647	0.180
铈	Ce	140.13	3	1.743	0.484
锌	Zn	65.38	2	1.220	0.339
镓	Ga	69.72	3	0.867	0.241
锗	Ge	72.60	4	0.677	0.188
			2	1.354	0.376
钋	Po	210	4	1.958	0.544
铼	Re	186.31	7	0.993	0.276
钛	Ti	47.90	4	0.447	0.124
			3	0.595	0.165
			2	0.894	0.248
铊	Tl	204.39	3	2.550	0.706
			1	7.625	2.118

2. 法拉第第二定律

在各种不同的电解质溶液中,通过相同的电量时,各电极上发生化学变化的物质的量皆为 $n(M/Z)$ 。例如当以 1mol 电子的电量通过硝酸银 AgNO_3 水溶液时,在铂阴极上就有 1mol Ag^+ 还原为金属银,即有 107.868g 银沉积在阴极上;若以同样的电量通过硫酸铜 CuSO_4 水溶液时,则在铂阴极上只有 $1/2\text{mol}$ 的 2 价铜离子 Cu^{2+} 还原为金属铜析出,即有 $63.546/2\text{g}$ 铜沉积在阴极上。这是由于 M/Z 量的银为 107.868g,而 M/Z 量的铜仅为 $63.546/2\text{g}$,析出的物质在通过相同的电量($nmol$ 电子)时皆为 $n(M/Z)$ 。这里 M 为 mol 质量, Z 为化合价或得失电子数。

根据阿伏伽德罗常量 N_0 ($N_0 = 6.0222 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) 和电子电荷 e

($e = 1.6022 \times 10^{-19} C$), 得出 1mol 电子所具有的电量为

$$6.0222 \times 10^{23} \times 1.6022 \times 10^{-19} = 9.6488 \times 10^4 C \cdot mol^{-1}$$

这个量通常近似写作 96500 库仑(C), 以符号 F 表示, 称为法拉第常量。由此可知, 当通过 96500 库仑电量时, 在电极上发生化学变化的物质的量为 1mol。故此法拉第定律可用下式表示:

$$Q = nF$$

式中 Q 为通过的电量, C; n 为物质的 mol 数(指一价的 $\frac{1}{Z}$ 粒子)。

四、电流效率

电解时, 实际析出(或溶解)物质的量与理论计算量之比, 叫做电流效率。用符号 η 来表示:

$$\eta = \frac{m}{I \cdot t \cdot k} \times 100\%$$

式中 m ——实际析出(或溶解)的物质量, g;

I ——通过的电流;

t ——通过电流的时间, h;

k ——电化当量。

对阴极而言, 阴极电流效率(η_k)往往小于 100%, 对阳极而言, 阳极电流效率(η_A)有时小于 100%, 有时大于 100%。这是由于阳极上除了发生电化学溶解以外, 还进行着化学溶解的缘故。

根据电解定律、电化当量、电流效率的公式可以求出电流效率、电镀时间、电镀层的厚度等等。

【例 1】 通过电流 20A, 经 2h 在阴极上析出铬的质量为 1.8g, 求镀铬的阴极电流效率?

$$\text{解: 因为 } \eta_k = \frac{m}{I \cdot t \cdot k} \times 100\%$$

从电化当量表中查得六价铬的电化当量 $k = 0.324 g/(A \cdot h)$

$$\text{所以 } \eta_k = \frac{1.8}{20 \times 2 \times 0.324} \times 100\% = 13.9\%$$

在已知条件下, 镀铬的阴极电流效率为 13.9%。

五、原电池及电动势

1. 原电池

凡能将化学能转变为电能，但放电后不能复原继续使用的装置叫做原电池。它是由两个电极和连接电极的电解质溶液组成的，图 1-3 所示是铜锌原电池的示意图。

用导线将两个电极接通，在锌电极上会进行氧化反应： $Zn - 2e = Zn^{2+}$ ，在铜电极上会进行还原反应： $Cu^{2+} + 2e = Cu$ 。整个电池的总反应是： $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ 。在两个电极上发生化学反应

的同时，自由电子从锌电极流出，经外线路到达铜电极，也即电流通过了外线路，这就是化学能转变为电能的过程。

2. 原电池的电动势

原电池开路时(无电流通过时)两个电极间的电位差叫做原电池的电动势，用符号 E 表示，

$$E = \varphi_+ - \varphi_-$$

式中 E —— 原电池的电动势；

φ_+ 、 φ_- —— 正、负极的电位。

3. 标准电池

标准电池是一个可逆性高的可逆电池，其主要用处是配合电位计，测定另一个电池的电动势。标准电池的示意图见图 1-4。

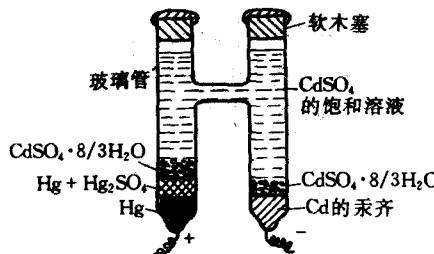


图 1-4 标准电池

六、参比电极


测量某电极的电极电位时,必须选用一个电位数值已知的电极作为辅助电极,将它们组成电池,测出该电池的电动势,从而求出待测电极的电极电位。这个电位数值已知的辅助电极,叫做参比电极。

对参比电极的主要要求是:(1)其电位不能因测量时有少量电流通过而发生变化;(2)稳定性好,随着时间其电位应稳定不变;(3)重现性好;(4)温度系数小;(5)因温度而引起的电位变化速度快,无滞后现象。

基本上满足上述要求的参比电极有氢电极、甘汞电极、氧化汞电极和氯化银电极等等。

七、电极电位

金属与电解质溶液界面之间的电位差叫做金属的电极电位。金属

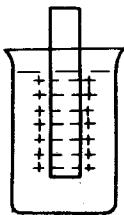

浸在电解质溶液中,在金属和溶液界面上会形成双电层(双电层是由互相吸引而又相对稳定的正、负电荷层构成的,如图 1-5 所示),因此产生了金属和电解质溶液间的电位差,即金属的电极电位。金属浸在只含该金属盐的溶液中达到平衡时所具有的电极电位,叫做该金属的平衡电极电位。当温度为 25℃,金属离子的有效

图 1-5 双电层示意图 浓度是 1mol/L(即活度为 1)时,测得的平衡电极电位,叫做标准电极电位。

金属的电极电位的绝对值无法测量,是以氢的标准电极电位为零,与氢的标准电极电位比较测得的。

将标准电极电位按次序排列的表格叫做“电化序”。电化序反映了金属氧化、还原的能力。对电镀来讲,表中电位越正的金属,如金、银、铜等,越易在阴极上被还原镀出;而电位越负的金属,如铝、镁、钛等,则越不易镀出。

八、电极的极化

1. 极化现象

当电流通过电极时,电极电位偏离其平衡电位数值的现象,叫做电极的极化。使阳极的电极电位偏离其平衡电位数值而变得较正的极化作用,叫做阳极极化作用。使阴极的电极电位偏离其平衡电位数值而变