

14694

# 铆工技术等级考试复习问答

● 主编 聂厚章



中国劳动出版社

# 铆工技术等级考试复习问答

主编 聂厚章

中国劳动出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

铆工技术等级考试复习问答/聂厚章编. —北京: 中国劳动出版社, 1996

ISBN 7-5045-2083-7

I. 铆… II. 聂… III. 铆工-问答-技术等级标准-资格考核-自学参考资料 IV. TG938-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 22528 号

## 铆工技术等级考试复习问答

主编 聂厚章

责任编辑 高永新

中国劳动出版社出版

(100029 北京市惠新东街1号)

煤炭工业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

1996年12月第1版 1997年2月北京第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16印张: 9.25

字数: 226千字 印数: 3000册

定价: 16.00元

---

(凡购买劳动版图书, 如有缺页、倒页、脱页、  
装错者, 出版社发行部给予调换)

## 内容提要

本书是根据国家颁布的《工人技术等级标准》应知应会要求编写的。应知部分按初级工、中级工、高级工的要求，应会部分按二至八级工的要求分别编写。

每一个级别由基础理论知识、专业理论知识、操作技能、工作要求以及模拟试题等部分组成。

书中内容少而精，突出了“三基”（基础理论知识、专业基础知识、基本操作技能）和理论与生产实际相结合的原则。本书是一本工人自学、技工培训与考工定级命题的专业参考书籍。

## 前 言

经国务院批准，由劳动部颁布的《工人考核条例》是我国深化劳动制度改革，加强劳动管理和职业技术培训的一项重要行政法规。它对于实现“先培训后就业，先培训后上岗”和“培训、考核、使用与待遇相结合”的制度，全面提高劳动者素质，推动我国的经济发展有着十分重要的意义。

这本《问答》是按照国家颁布的《工人技术等级标准》应知、应会的要求及劳动部颁布的《职业技能鉴定规范》（考核大纲），结合当前我国生产技术和设备使用等实际情况，采用一问一答的形式编写的。本书分应知、应会两个部分。应知部分，按技术等级初、中、高级工的要求分别编写，每个等级由基础知识问答、专业知识问答和一至二套应知考试模拟试题组成；应会部分，按技术等级2~8级的要求分别编写，每个等级都提出了具体的操作技能和工作实例（即应会试题），以便于工人自学和岗位练兵。本书可作为技术等级培训、考核的依据和工人应考的复习资料。

本书机械制图、机械基础部分由贾崇田编写，金属材料与热处理部分由聂厚章编写，电工基础部分由俞宝林编写。专业理论和实作部分由聂厚章编写。全书由聂厚章主编。章锦湘同志主审。

由于经验和水平有限，书中难免有不足和错误，恳切希望使用单位和个人提出宝贵的意见。

编者

# 目 录

<b>第一部分 初级工</b> .....	(1)
I 初级工应知.....	(1)
一、基础理论知识.....	(1)
(一) 机械制图.....	(1)
(二) 金属材料与热处理.....	(8)
(三) 机械基础.....	(11)
(四) 电工基础.....	(15)
模拟试题.....	(16)
二、专业理论知识.....	(20)
(一) 问答题.....	(20)
(二) 计算题.....	(34)
(三) 作图题.....	(38)
模拟试题(A).....	(42)
模拟试题(B).....	(45)
II 初级工应会(2~3级).....	(49)
一、操作技能.....	(49)
二、工作实例.....	(49)
<b>第二部分 中级工</b> .....	(53)
I 中级工应知.....	(53)
一、基础理论知识.....	(53)
(一) 机械制图.....	(53)
(二) 金属材料与热处理.....	(60)
(三) 机械基础.....	(63)
(四) 电工基础.....	(65)
模拟试题.....	(67)
二、专业理论知识.....	(73)
(一) 问答题.....	(73)
(二) 计算题.....	(81)
(三) 作图题.....	(86)
模拟试题(A).....	(95)
模拟试题(B).....	(97)
II 中级工应会(4~6级).....	(101)
一、操作技能.....	(101)
二、工作实例.....	(101)
<b>第三部分 高级工</b> .....	(104)
I 高级工应知.....	(104)

一、基础理论知识.....	(104)
(一) 机械制图 .....	(104)
(二) 金属材料与热处理 .....	(111)
(三) 机械基础 .....	(112)
(四) 电工基础 .....	(113)
模拟试题.....	(115)
二、专业理论知识.....	(119)
(一) 问答题 .....	(119)
(二) 计算题 .....	(126)
(三) 作图题 .....	(130)
模拟试题 (A) .....	(132)
模拟试题 (B) .....	(135)
Ⅱ 高级工应会 (7~8 级) .....	(138)
一、操作技能.....	(138)
二、工作实例.....	(138)

# 第一部分 初级工

## I 初级工应知

### 一、基础理论知识

#### (一) 机械制图

##### 1. 简述圆弧连接的基本步骤。

**【答】**首先求出连接圆弧的圆心，然后找出连接圆弧与已知线段的切点，最后在两切点之间画出连接圆弧。

##### 2. 什么叫比例？在绘制图样时，怎样应用比例？

**【答】**图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素的线性尺寸之比，称为比例。在绘图时应尽量采用1:1的比例。当机件过大或太小，按1:1绘图有困难时，可采用缩小或放大的比例绘图。同一张图样上的各个视图应采用相同的比例绘图，并在标题栏中统一注明，当某个视图需要采用不同的比例时，应在该视图上另行标注。

##### 3. 什么叫中心投影？什么叫平行投影？什么叫正投影？

**【答】**投影线汇交于一点的投影称为中心投影。投影线相互平行的投影称为平行投影。投影线相互平行且垂直于投影面的投影称为正投影。

##### 4. 三视图之间有什么关系？

**【答】**三视图之间有以下关系：

(1) 尺寸关系：主视图与俯视图长对正；主视图与左视图高平齐；俯视图与左视图宽相等。

(2) 位置关系：俯视图在主视图下方；左视图在主视图右方。

(3) 方位关系：主视图表示形体的上、下、左、右方位；俯视图表示形体的前、后、左、右方位；左视图表示形体的上、下、前、后方位。

##### 5. 简述点的三面投影特性。

**【答】**点的投影仍是点。其三面投影特性是：点的正面投影与水平投影的连线垂直于X轴；点的正面投影与侧面投影的连线垂直于Z轴；点的水平投影到X轴的距离等于侧面投影到Z轴的距离。

##### 6. 简述直线的投影特性。

**【答】**直线相对于投影面的位置不同，其投影特性也不同。当直线平行于投影面时，投影为实长线，具有真实性；当直线垂直于投影面时，投影积聚成一点，具有积聚性；当直线倾斜于投影面时，投影线缩短，具有收缩性。

##### 7. 简述平面的投影特性。

**【答】**平面相对于投影面的位置不同，其投影特性不同。当平面平行于投影面，投影为实形，具有真实性；当平面垂直于投影面，投影积聚成直线，具有积聚性；当平面倾斜于投影面，投影形类似，具有收缩性。

8. 什么叫尺寸基准? 什么叫定形尺寸? 什么叫定位尺寸?

**【答】**标注尺寸的起点称为尺寸基准。确定形体各部分大小的尺寸,称为定形尺寸。确定形体各部分相对位置的尺寸,称为定位尺寸。

9. 什么叫形体分析法?

**【答】**把比较复杂的形体分解成几个较简单的基本体,运用投影规律分析各组成部分的形状或投影,分析各组成部分的相对位置及其表面连接形式。由此进行画图或看图的方法,称为形体分析法。

10. 什么叫基本视图? 什么叫局部视图? 什么叫斜视图? 什么叫旋转视图?

**【答】**机件向基本投影面投影得到的视图,称为基本视图。机件的局部向基本投影面投影得到的视图,称为局部视图。机件向不平行任何基本投影面的平面投影得到的视图,称为斜视图。假想将机件的倾斜部分旋转到与基本投影面平行后,再向该投影面投影得到的视图,称为旋转视图。

11. 什么叫剖视图? 剖视图分哪几种? 剖切方法有哪几种?

**【答】**假想用剖切面剖开机件,将要观察的部分向投影面投影所得到的图形,称为剖视图。剖视图分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三种。剖切方法有单一剖、旋转剖、阶梯剖、复合剖和斜剖等五种。

12. 剖面图与剖视图有什么区别?

**【答】**剖面图与剖视图的区别是:剖面图一般仅画出机件断面的图形;而剖视图还要画出剖切面后可见轮廓的投影。

13. 什么叫局部放大图?

**【答】**将机件的局部结构,用大于原图形的比例画出的图形,称为局部放大图。

14. 一张完整的零件图应包括哪些内容?

**【答】**一张完整的零件图应包括下列内容:一组图形;完整的尺寸;必要的技术要求;标题栏。

15. 一般零件按其结构形状特点,大体可分为哪几类?

**【答】**一般零件按其结构形状特点,大体可分为以下几类:(1)轴套类零件;(2)盘盖类零件;(3)叉架类零件;(4)箱体类零件。

16. 已知点  $A(15, 5, 10)$ 、 $B(5, 0, 15)$ 、 $C(0, 10, 0)$ , 作出点的三面投影。

(已知条件与答案如图 1-1 所示)

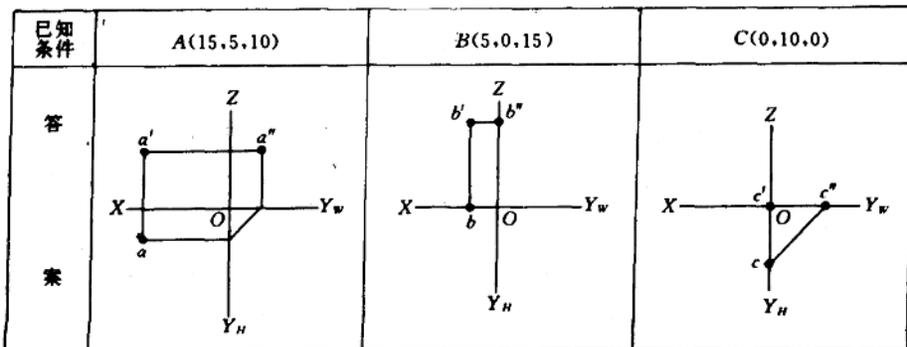


图 1-1

17. 已知直线的两面投影, 求第三面投影。(题图与答案如图 1-2 所示)

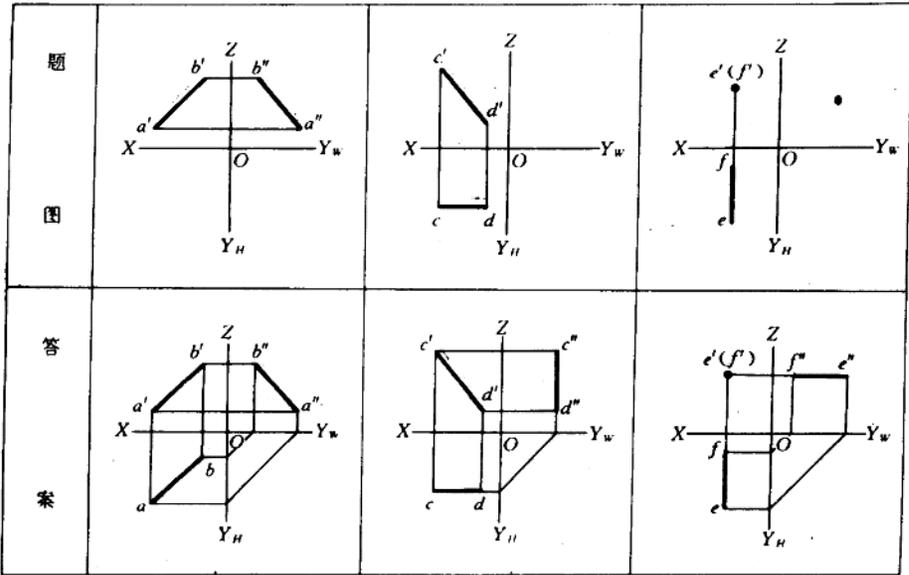


图 1-2

18. 已知平面的两面投影, 求第三面投影。(题图与答案如图 1-3 所示)

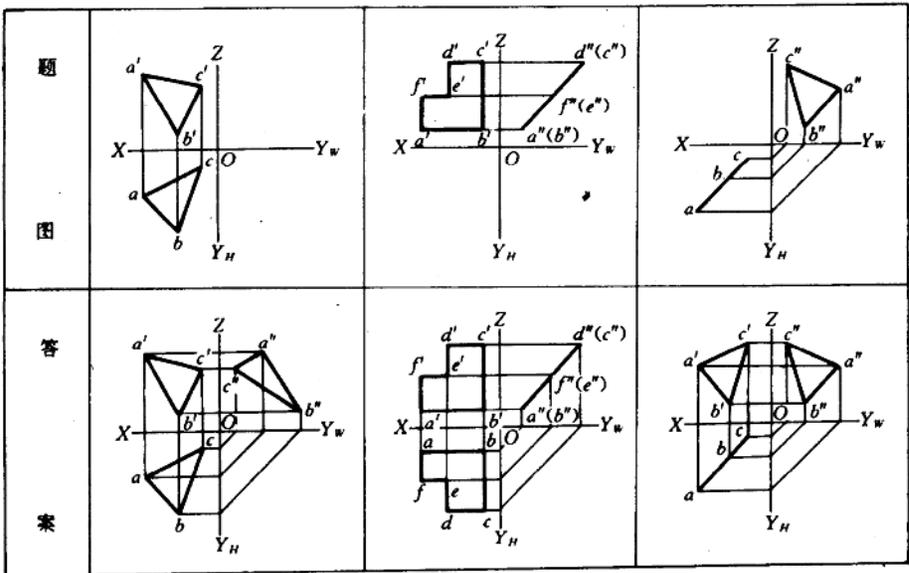


图 1-3

19. 根据立体图，作出三视图。(题图与答案如图 1-4 所示)

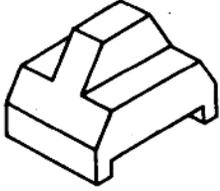
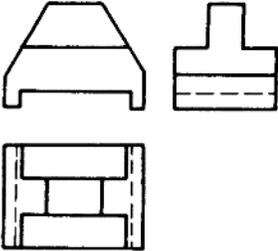
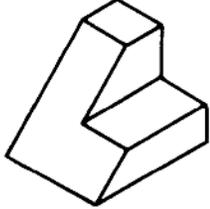
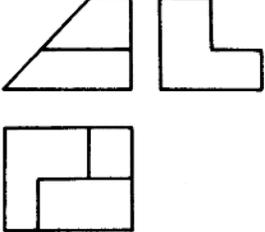
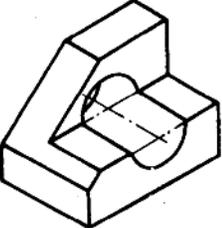
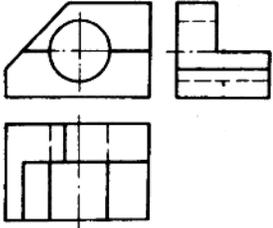
题 图	答 案
	
	
	

图 1-4

20. 根据三视图，作出正等轴测图。(题图与答案如图 1-5 所示)

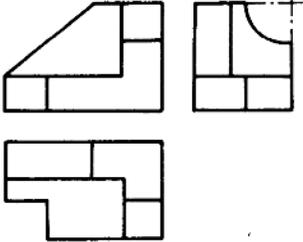
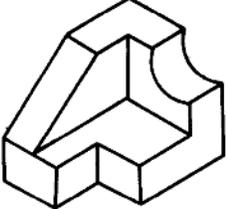
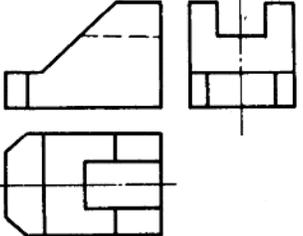
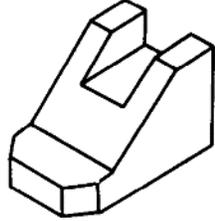
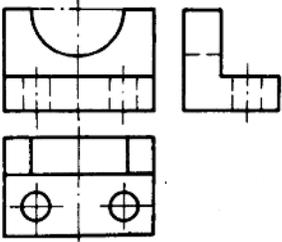
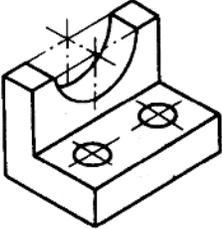
题 图	答 案
	
	
	

图 1-5

21. 已知两视图，补作第三视图。(题图与答案如图 1-6 所示)

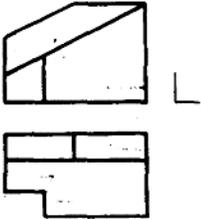
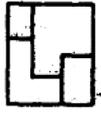
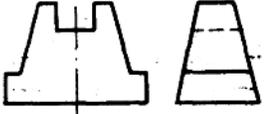
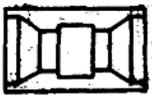
题 图	答 案
	
	
	

图 1-6

22. 补画三视图中的缺线。(题图与答案如图 1-7 所示)

题 图	答 案

图 1-7

23. 将主视图画成全剖视图。(题图与答案如图 1-8 所示)

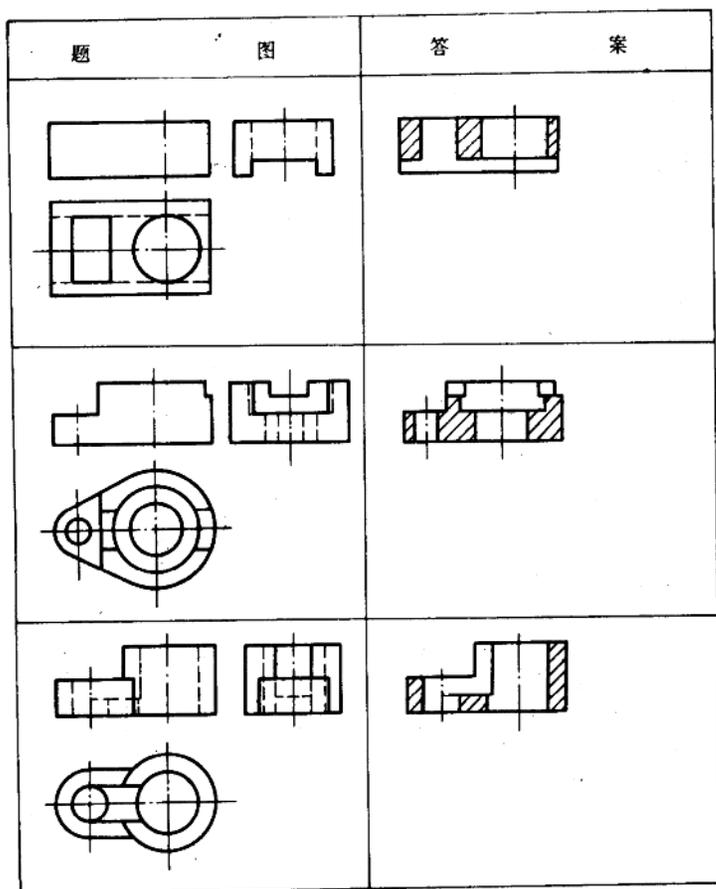


图 1-8

## (二) 金属材料与热处理

1. 金属材料分为几大类?

**【答】**金属材料分为黑色金属材料和非铁金属材料两大类。通常把铁及其合金称为黑色金属。除黑色金属以外的其他金属及其合金称为非铁金属(或称有色金属)。

2. 金属有何特性?

**【答】**金属原子在空间呈有规则的排列,金属具有导电性、导热性、可塑性、高的强度,并具有金属光泽及正的电阻温度系数等特性。

3. 什么叫金属的力学性能?它有哪些指标?

**【答】**金属材料在外力作用下,所表现的抵抗能力,称为金属材料的力学性能。主要包括弹性与刚性、塑性、强度、硬度、韧性及疲劳强度等指标。

4. 说明  $\sigma_e$ 、 $\sigma_s$ 、 $\sigma_b$ 、 $\sigma_{-1}$ 、 $\alpha_K$ 、 $\delta$ 、 $\psi$  等符号的名称及其含义。

**【答】**(1)  $\sigma_e$ ——弹性极限 表示金属材料能保持弹性变形的最大应力。

(2)  $\sigma_s$ ——屈服点 表示金属材料产生屈服现象时的最小应力。

(3)  $\sigma_b$ ——抗拉强度极限 表示金属材料在拉断前所能承受的最大应力。

(4)  $\sigma_{-1}$ ——疲劳极限 表示金属材料在无限多次交变载荷作用下不断裂的最大应力。

(5)  $\alpha_K$ ——冲击韧性 表示金属试样单位面积上所消耗的功。

(6)  $\delta$ ——伸长率 试样拉断后的标距长度的伸长量与原标距长度之比值的百分率。

(7)  $\psi$ ——断面收缩率 试样横截面积的缩减量与原始横截面积之比值的百分率。

5. 什么叫金属的工艺性能？有哪些性能指标？

**【答】**金属材料对各种工艺手段所表现出来的特性，称为工艺性能。它包括可铸性、可锻性、可焊性、切削加工性及热处理性能等。

6. 常用硬度指标有哪些？表示符号及应用范围如何？

**【答】**(1) 布氏硬度（用“HB”表示）适用于测量硬度不高的铸铁、非铁金属、退火钢的半成品或毛坯。

(2) 洛氏硬度（用“HR”表示，其中包括HRA、HRB、HRC）可测定热处理工件、成品件、高硬度或低硬度金属材料及非铁金属。

(3) 维氏硬度（用“HV”表示）适于测量金属的薄镀层、表面渗碳、氮化层的硬度及硬而薄工件的硬度。

7. 常见的金属晶格有哪几种类型？其塑性有何不同？

**【答】**常用的金属晶格有体心立方晶格、面心立方晶格和六方密集晶格三种类型。在其它条件相同的情况下，面心立方晶格的塑性最好，体心立方晶格次之，六方密集晶格最差。

8. 简述金属结晶的一般过程？

**【答】**温度下降时，首先是液态金属中产生晶核，然后以晶核为核心，不断地向液体中长大，同时不断产生新的晶核并长大，直至液态金属完全消失。因此金属的结晶过程是一个不断形核——长大的过程。

9. 碳钢有哪些分类方法？

**【答】**碳钢的分类方法可按钢的含碳量分类；按钢的质量分类；按钢的用途分类和按钢的冶炼方法分类。

10. 普通碳素钢、优质碳素钢和高级优质碳素钢有何区别？

**【答】**主要是根据钢中有害杂质含量多少来区别。如普通碳素钢中含  $S \leq 0.055\%$ ， $P \leq 0.045\%$ ；优质碳素钢中含  $S \leq 0.045\%$ ， $P \leq 0.040\%$ ，高级优质碳素钢中含  $S \leq 0.030\%$ ， $P \leq 0.035\%$ 。

11. 低碳钢、中碳钢和高碳钢是怎样划分的？主要特性和用途如何？

**【答】**含碳量 0.25% 以下的钢，称为低碳钢。其特性是强度、硬度低，塑性、韧性好，适于制作焊接、冲压及渗碳件。含碳量为 0.3%~0.65% 的钢，称为中碳钢。其中含碳量为 0.3%~0.45% 的钢，综合性能好，适于调质零件。含碳量 0.5%~0.65% 的钢，强度、弹性好，适于作高强度结构件或弹性零件。含碳量大于 0.70% 的钢，称为高碳钢。其硬度高、耐磨性好，适于作工具、模具、量具和刀具。

12. 碳素工具钢的含碳量对力学性能有何影响？如何选择？



**【答】**碳素工具钢的含碳量一般为 0.7%~1.4%，随着含碳量的增加，工具钢的耐磨性增

加，韧性降低。因此不同含碳量的工具钢应用于不同的工具。如 T7、T8 用于承受冲击的工具（如冲头），T9、T10、T11 用于承受中等冲击的工具（手工锯条、丝锥、板牙等），T12、T13 用于不受冲击而要求高硬度、高耐磨性的工具（锉刀、刮刀、钻头）。

13. 碳钢的牌号是怎样编制的？

【答】(1) 碳素结构钢 其牌号由代表屈服极限（屈服点）的拼音字母“Q”，屈服极限数值，质量等级符号和脱氧方法符号四个部分按顺序组成。

例：

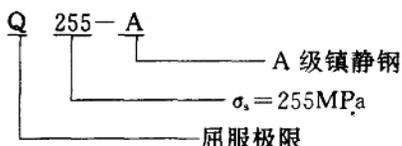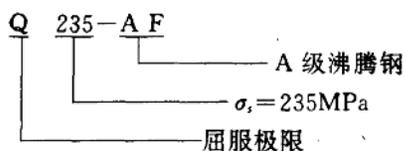

(2) 优质碳素结构钢 其牌号是用两位数字表示的，这两位数字表示钢的平均含碳量的万分之几。含锰量较高的钢在牌号后面标出元素符号“Mn”或汉字“锰”。

例：08 ——表示平均含碳量为 0.08% 的优质碳素结构钢。

45 ——表示平均含碳量为 0.45% 的优质碳素结构钢。

65Mn ——表示平均含碳量为 0.65%，含锰较高的优质碳素结构钢。

若为沸腾钢或为了适用各种专门用途的某些专用钢，则在牌号后面标出规定的符号。

例：10F ——表示平均含碳量为 0.10% 的优质碳素结构沸腾钢。

20g ——表示平均含碳量为 0.20% 的优质碳素结构锅炉专用钢。

(3) 碳素工具钢 其牌号是以汉字“碳”或汉语拼音字母“T”后面标以阿拉伯字母数字表示，其数字表示钢中平均含碳量的千分之几。若为高级优质碳素工具钢，则在牌号后面标以字母“A”或汉字“高”。

例 T8（或碳 8）——表示平均含碳量为 0.8% 的碳素工具钢。

T12A（或碳 12 高）——表示平均含碳量为 1.2% 的高级优质碳素工具钢。

14. 常用的力学性能试验有哪几种？分述其应用特点。

【答】(1) 拉伸试验 可测得衡量材料强度和塑性的好坏，其中包括抗拉强度极限，屈服点、伸长率和断面收缩率。

(2) 冲击韧性试验 可测得衡量材料韧性好坏的冲击初度（冲击韧性）。

(3) 弯曲试验 可检验材料塑性和表面质量，测得弯曲至出现裂纹时的弯曲角度。

(4) 硬度试验 测得表示材料硬度的硬度值。

15. 何谓热处理？一般钢铁热处理工艺分哪几种类型？

【答】热处理是将固态金属或合金，采用适当的方法进行加热、保温和冷却三个阶段，以获得所需要的组织结构与性能的一种工艺方法。一般钢铁热处理工艺分为退火、正火、淬火、回火及表面热处理等几类。加热主要是为热处理改变组织创造条件；保温是使组织、成分均匀化；冷却是为了获得所需要的组织和性能。