

鑽花新工藝 制造



机械工业出版社

麻花鑽制造新工藝

勃蘭階里斯著

傅佑同譯

機械工業出版社

1956

出 版 者 的 話

書中敘述創造和運用制造麻花鑽的高生產率的新工藝方法的情況（由於這新的工作方法曾在 1952 年被授予斯大林獎金）。此外，還介紹了新工藝過程的要點與最有特性的工序，講解了使用的設備和工藝裝置，也說明了新工藝過程的合理性。

麻花鑽是用得很廣的一種刀具，介紹這一先進的經驗，將有助於我國工廠麻花鑽製造技術的提高。

本書讀者對象為與麻花鑽的製造有關係的工程技術人員。

苏联 A. M. Бранделис 著 ‘Новая технология производства спиральных сверл’ (Машгиз 1953 年第一版)

* * *

NO. 1018

1956 年 8 月第一版 1956 年 8 月第一版第一次印刷
787×1092 1/32 字數 64 千字 印張 3 1/16 0.001—7,000 冊
機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版
機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證出字第 008 號 定價(10) 0.48 元

目 次

原序.....	4
創作者和創造工作的主要參加者.....	9
制造麻花鑽的旧工藝過程簡述.....	11
制造麻花鑽的新工藝方法.....	31
制造麻花鑽的新工藝方法的优点和有效性.....	78
用新方法制造出的鑽的構造特点和其質量特点.....	83
在工具生產中塑性变形方法的發展前途.....	92
參考文献.....	97
中俄名詞对照表.....	98

創作者和創造与运用制造麻花鑽的新工藝过程的主要参加者都被授予了1951年的三等斯大林獎金。——原編者

原序

麻花鑽是機械製造業里使用最廣泛的刀具之一。蘇聯工業每年所需要的鑽達几千万个之多。最好在工具製造厂的專門車間里進行鑽的生產。鑽的生產應該是按照大批生產方式的原則組織起來的。有几个工具厂是在流水作業組織的基礎上組織了自己的鑽的生產。

中型，特別是大型鑽在製造时是一种最費材料，製造时最費活的刀具，因此製造鑽每年要耗費几千噸金屬材料，耗費几十万个勞动工时，同时还必須注意到，製造鑽所花費的材料主要是貴重的而且是稀少的高速鋼，所使用的設備是貴重的複雜的專門設備。

因此找出能減少鋼料消耗而且能減輕劳动量的鑽製造工藝的新方法和改善的途徑便具有了特別重大的意義。

假若在每一个鑽上僅僅節約一克的高速鋼，那麼总的節約量便是几万公斤，因此就組成了增加此种必要的刀具產量的額外的物質來源。同时若能只是稍微地減輕了每一个鑽的繁重的加工工作，那麼結果便能造成在這些設備上增大產量的可能性。

隸屬於資本家利益的外國技術力量並不致力於鑽製造工

藝的改善工作，却熱中於創造專門的，甚至是很複雜很貴重的自動與半自動銑床和半自動車床，這些機床只是用來製造鑽的。這種發展道路保證了一個工人看管幾台機床的可能性，因此就創造了從事獲得最大利潤的條件，這本來就是資本主義企業的主要目的。

至於製造鑽時節約金屬的問題並不引起資方的注意和關心，因為從這方面不能獲得像加緊剝削勞動力那樣多的利潤。

因此在改善鑽製造工藝方面，外國的資本主義企業只做過很少的工作。

大家知道，在資本主義的歷史和實踐中，有過表明資本主義制度下技術蓬勃發展的事實，那時資本家表現為先進技術的旗手，生產技術發展方面的革命家。但是大家同樣知道，也有過另一種表明資本主義制度下技術終止發展的事實，那時資本家是表現為新技術發展方面的反動者，並常常轉而使用手工勞動。

怎樣來說明這種驚人的矛盾呢？只有用現代資本主義的基本經濟法則，即用取得最大限度利潤的必要性才能加以說明。當新技術向資本主義預示着最大利潤的時候，資本主義就擁護新技術。當新技術不再預示着最大利潤的時候，資本主義就反對新技術，主張轉而採用手工勞動。】●

在蘇聯情形就完全不是這樣的，在我們這裡多機床看管運動是由工人中最先進的工人所發起而開始並且發展起來的，不僅僅是導向產品數量的增加，同時也使工人的（多機

● 斯大林著：《蘇聯社會主義經濟問題》。人民出版社出版，1952年，35頁。

床看管工) 工資顯著的增長了。在我們的企業里進行生產自動化的主要目的是使工人的勞動減輕，更能够提高他們的技術水平。物質資源的節約和勞動生產率的不斷提高就是社會主義生產組織的性質，也是每個勞動者所關心的事物，因為我們的資源就是全體人民的財產，使用時能夠節約就促使產品數量富裕起來，能更快地滿足社會主義經濟法則的要求，來保證最大限度地滿足整個社會經常增長的物質和文化的需要，這就是社會主義企業生產的目的。

達到這個目的的方法就是——如斯大林同志所指示的——在高度技術的基礎上使社會主義生產不斷地增長和不斷地完善。

因此在我們這裡，以運用新技術來改善生產不受到任何先決條件的限制，而是享有廣闊無邊的範圍。

由我們工業的先進者所發起的，改善麻花鑽製造工藝過程的事蹟就是無數這種例子和證明里的一個。

在鑽製造中努力節約金屬材料和提高勞動生產率的第一步就是用對焊並以銀亮鋼為製造鑽的毛坯。用銀亮鋼製造直柄麻花鑽的毛坯，可以大大地減少加工裕量並且可以取消鑽毛坯的車削加工。結果就能達到節約金屬材料的目的，減輕了這種鑽製造的繁重加工。

採用對焊時鑽是用兩種金屬做成的，尾部是由便宜的低碳鋼制成，高速鋼只用來製造工作部分，此法的採用能保證節約30%以上的高速鋼。在工具廠里運用對焊方法製造帶尾刀具是很普遍的，特別是鑽，這項工作為我們的祖國節約了幾千噸的高速鋼。

與此同時也研究出並運用了減輕製造鑽繁重加工工作的

办法。工藝過程改善得最多的幾個步驟有：廣泛地运用了無心磨削，車床工序與熱處理工序的自動化，車削工序與磨削工序都採用了高速切削的加工用量。

然而這種製造鑽的工藝過程的基礎依然是切削加工，依然是毛坯的原始重量几乎大於成品重量的一倍，依然是約有50%的金屬轉變成切屑了。

蘇聯的技術革新者和合理化建議者的思想不能容許這種情況的存在，也不能滿足已經得到的成就，他們還渴望着找出能更進一步改善麻花鑽製造工藝過程的新方法，他們也尋求着製造鑽時節約金屬與勞動工時的新的可能性。

分析了目前存在的工藝過程，得知最繁重的工序就是銑螺旋溝和刀背的工序。與此同時此工序也是將金屬變成廢物——切屑——最多的工序。因此完全是合乎規律地也是可以理解地，合理化建議者渴望着立即改善工藝過程里的這個部分。

還是在偉大的衛國戰爭以前很久，在一個大型工具製造廠——[銑刀]廠——里就已經採用了預先輾壓方法製造鑽的毛坯，用來製造中等尺寸的與大尺寸的斜柄麻花鑽，先將坯料輾壓成鑽溝與刀背的形狀，然後扭螺旋，最後用銑削的方法銑出鑽的最終形狀。使用這種方法時開始並沒有得到必要的效果，此法曾經叫做扇形輾壓法。這個方法沒有做好，當然那時所使用的各種裝置和設備在結構上具有缺點，雖然達到了節約金屬的目的，同時卻產生了許多廢品。定形輾壓後銑鑽溝時由於溝形和銑刀外形不重合，往往留下許多有輾壓鑽形痕跡的地方，這些地方已經產生了表面脫碳，在熱處理時這些地方就會更多的脫碳，因此就會產生斑點淬

火，这样也就使許多鑽變成廢品；此外扭螺旋以后所得螺距往往与銑床調整的螺距不同，这样就会引起稜帶被切掉的情形或寬度不均匀相等的情况，因此也就造成了產生廢品的原因。

戰爭多多少少停止了这个方法的最后制定和更廣泛的应用在工業中，然而在制造麻花鑽的过程中利用金屬塑性变形的性質的試驗工作却在各个方向里繼續下去，完成了制定兩种更有效的制造方法，特別是在生產率和節約金屬方面有效的方法——制造直柄麻花鑽的横向輾压法和制造斜柄压接尾部的縱向輾压法。同时也完成了並且改進了上面說过的扇形輾压法。

这些工作都是工具厂的工作者在全苏工具科学研究所的协助下完成的，这些工作肯定了苏联在創造新的效率更高的制造麻花鑽的方法里的优先地位，也証明了苏联是世界上技術最先進的國家。

創作者和創造工作的主要參加者

麻花鑽的橫向輾壓與縱向輾壓的新方法的制定，並在「銑刀」工廠的生產實踐中運用都得到了政府的很高的評價，它的創作者和創始工作的最積極的參加者都獲得了 1951 年三等斯大林獎金獲得者的光榮稱號。

榮獲斯大林獎金的創作小組是由下列人員組成的：「銑刀」工廠鑽頭生產準備科主任魯賓，格瑞告魯也維赤，巴哥達切夫；工廠的工段長阿列克山得魯，依萬諾維奇，拉平，工廠的新產品試制車間主任安娜托里，依萬諾維奇，格拉切夫；設計局机床組領導人尼考拉依，格阿魯給也維奇，考托烏索夫；工廠的試驗室主任尼考拉依，菲到勞維奇，飛謝氣克；全蘇工具科學研究院金相組織系助理主任安娜，安湯諾夫娜，巴達也娃；苏联 ГУКМАШ 的主任設計師尼古拉依，阿列克謝也維奇，耶告洛夫。

巴哥達切夫同志和拉平同志是扭制鑽的縱向輾壓法與橫向輾壓法的創造者。

工程師 P.G. 巴哥達切夫自从 1931 年就开始在「銑刀」工廠的鑽制造部分工作，是制造鑽時利用塑性變形法後不再進行銑削加工的最先發起人之一。在从 1938 年開始了的無數次試驗工作中，他們曾經解決了高速鋼塑性變形的主要問題，鑽精确形狀的輾壓，保證不生脫碳層的用工業電流的金屬快速加熱法，用自由扭轉扭制條料的螺旋溝等等。

由巴哥達切夫得到的這些主要問題的解決推動了，用壓力加工法製造鑽的先進的新方法的發展。

巴哥達切夫同志也解決了不用焊接法連接扭制鑽工作部分與尾部的方法，並運用了這個聯接過程。

魯賓，格瑞告魯也維奇，巴哥達切夫在麻花鑽生產中運用新工藝過程的工作里也直接地積極地參加了，就是：在制定扭制鑽的構造與工藝過程的工作里；在特殊的輾壓設備，扭螺旋机床和壓接時的壓力機的設計工作中；在用縱向輾壓，扭螺旋然後壓入尾部的方法製造鑽

的流水生產線與流水生產組織的設計工作中。

工程师阿列克山得魯，依万諾維奇，拉平是用滾壓法制造麻花鑽的創始人，也是鑽滾壓机床的創始人。他从1941年开始在〔銑刀〕工厂工作。拉平直接參加了：制定用滾壓法制造麻花鑽的新工藝方法和运用新方法的工作；設計滾模板的構造；鑽滾壓机床自动化的工作；進行所有的試制工作；工藝過程的改進和調整；用滾壓法生產鑽的工作。

工程师——設計師尼考拉依，格阿魯給也維奇，考托烏索夫是滾壓机床的構造的合制人，直接參加了鑽滾壓机床自动化裝置的設計工作，滾模板与制造滾模板时用的夾具的設計工作，他也參加了滾壓的試驗工作。

尼考拉依，菲到勞維奇，飛謝氣克（〔銑刀〕工厂試驗室的主任）是从特殊科主任的資格參加制定与运用滾壓法的新工藝過程的工作，他進行了技術方面的指導，並且直接參加了滾模板構造的創制工作和鑽滾壓机床的自动化工作；所有滾壓时需要的机床附件的創制和运用的工作；所有的試制工作与調整工藝過程的工作；也參加了用滾壓法出產鑽的生產組織工作。

〔銑刀〕工厂新產品試制車間主任安娜托里，依万諾維奇，格拉切夫是从1931年就开始在工厂工作。在制定和运用以塑性变形法制造鑽的新工藝過程中，他參加了新工藝過程所需全套輔助工具的設計与制造工作；也參加了鑽滾壓机床的自動裝置的制造工作；工段的組織工作与以塑性变形法制造鑽的生產工作。

全苏工具科学研究院的年老的科学工作者安娜，安湯諾夫娜，巴达也娃直接指導了並且完成了科学的研究工作——制定由P18, 9XC与Y12A三种鋼制成的鑽的热处理加工条件，能在用塑性变形法大量生產鑽的情况下应用的加工条件；也參加了在〔銑刀〕工厂实际运用研究結果的工作。

軋鋼工程师尼古拉依，阿列克謝也維奇，耶告洛夫会同巴格达切夫同志一起制定了兩個試驗机床的簡圖——輥壓机与扭螺旋机床，並積極地參加了軋鋼棍外形的制定工作。

制造麻花鑽的旧工藝過程簡述

為了說明新工藝方法帶給麻花鑽製造工藝過程的根本變化，而且為了比較新舊兩種方法，雖然只是大概的說明一下仍然存在的，然而是已經過時了的而且將被代替了的舊方法，那還是很必要的。

一般說，自很久以前就存在着的鑽製造工藝過程是根據鑽的構造，類型，尺寸與所採用的鋼料牌號的不同而有一定的區別。例如在下列各種情況中，麻花鑽的製造工藝過程便有著顯著的區別：直柄麻花鑽和斜柄麻花鑽；由碳鋼或合金鋼制成的整体鑽和由高速鋼制成的焊接結構的；由合金鋼與高速鋼制成的小尺寸（ $0.25\sim0.45$ 公厘）鑽之間的過程便具有顯著的區別；這種小鑽與直徑在0.5公厘以上的鑽在製造方面也有很大的區別。斜柄為莫氏錐度No 1號的鑽里有些尺寸的製造過程也有一些特點。

按照麻花鑽製造工藝過程的不同分類，我們可以分成下列幾類，那就是：

直柄麻花鑽的製造工藝過程

1. 由碳鋼或合金鋼制成的，直徑在 $0.25\sim0.45$ 公厘之間的鑽。
2. 由高速鋼制成的，直徑在 $0.25\sim0.45$ 公厘之間的鑽。
3. 由碳鋼，合金鋼或高速鋼制成的，直徑在 $0.5\sim3$ 公厘之間的鑽。

4. 由碳鋼或合金鋼制成的，直徑在 3~20 公厘的鑽和由高速鋼制成的直徑在 3~10 公厘之間的鑽。

5. 由高速鋼制成的（焊接的），直徑在 10~20 公厘之間的鑽。

斜柄麻花鑽的制造工藝過程

1. 由碳鋼或合金鋼制成的（整体的），直徑為 6 公厘或以上的鑽。

2. 由高速鋼制成的（焊接的），直徑為 8 公厘或以上的鑽。

3. 由高速鋼制成的（压入的），直徑在 6~8 公厘之間的鑽。

下面列舉各組的加工過程並將其重要工序加以簡短的敘述。

直柄麻花鑽的制造工藝過程

1. 直柄麻花鑽，直徑在 0.25~0.45 公厘之間，由碳鋼 Y12A 或合金鋼 9XC 制成。制造這種鑽時有下列幾個工序：

- 1) 將銀亮鋼剪斷成一段段的坯件，或者剪斷成能製造幾個鑽的較短坯件；
- 2) 銑溝；
- 3) 热處理；
- 4) 刀磨鑽的切削部分。

最複雜的工序就是銑溝。此工序是在特殊的半自動銑床上按照下列順序來完成的：夾緊在彈簧卡頭里的鑽毛坯和主軸一起完成直線移動，使坯件進入帶有切口的導套內。在導

套的开口里旋转着装在特殊铣头上的鑽溝铣刀。按照毛坯移入導套部分逐渐增多铣刀便在毛坯上组成了有必要形状的鑽溝。铣床的辅助机构在主轴移动的同时也使夹紧在其上的坯件与主轴一起转动，这样便能按照预定的螺距铣出鑽溝来。铣完一个沟以后，铣刀和铣头一起升高，带弹簧卡头与夹有坯件的铣床主轴便回到原始

位置，并且旋转 180° ，然后又按照上列次序铣制另一个鑽溝。由於直徑在此范围（0.25~0.45公厘）內的鑽構造上並沒有刃背，因此铣头上只装了一把鑽溝铣刀。

为了实现鑽構造上鑽心要从鑽尖到尾部渐渐加厚的要求，在铣溝过程中铣头带着铣刀靠模型板也渐渐升起必要的高度，此高度等於鑽心加厚量的一半。

铣溝以后若產生毛刺則必需增添一个去毛刺的工序，以金属板靠砂輪碎塊輾压鑽便可打去毛刺。

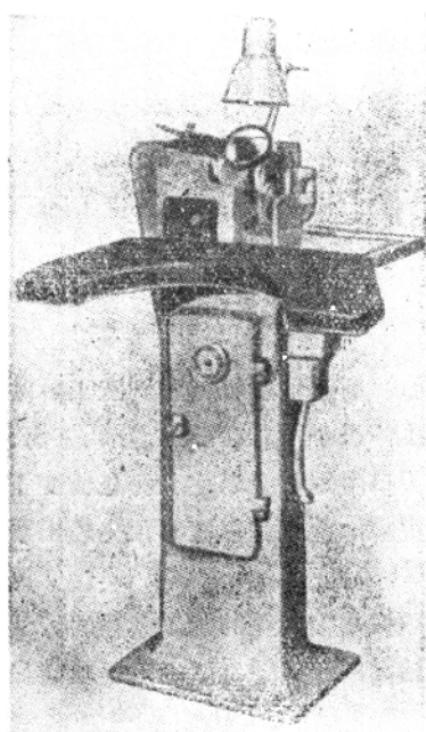


圖 2 [铣刀] 工厂的刃磨小直徑（0.25~1.5公厘）鑽头的磨床。

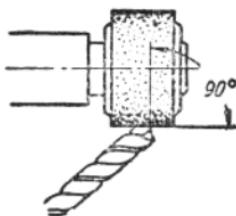


圖 1 鑽头的刃磨簡圖。

刃磨鑽切削部分用手完成，順序將兩個切削刃都磨出來（圖 1）。

刃磨小直徑的鑽可利用〔銑刀〕工廠的机床（圖 2）。為着便於工作机床上裝有放大鏡。

2. 由高速鋼 P9 或 P18 制成的，直徑在 $0.25 \sim 0.45$ 公厘之間的直柄麻花鑽。直徑在这个範圍內的高速鋼鑽的制造工藝過程的主要區別就是，這種鑽的鑽溝並不像 Y12A 或 9XC 的鑽一樣用銑刀銑出，而是在毛坯熱處理後直接用砂輪磨出鑽溝，並且還要磨鑽的外徑。

此時加工順序如下：

- 1) 將銀亮鋼剪斷成一段段的坯件，或剪斷成可以做幾個鑽的坯件。
- 2) 热处理；
- 3) 磨外徑；
- 4) 磨鑽溝；
- 5) 刀磨鑽的切削部分。

小直徑 ($0.25 \sim 0.45$ 公厘) 高速鋼麻花鑽的制造工藝過程的改變是因為，這種鑽的主體很小（若在熱處理前銑溝）在淬火前加熱的高溫下，鑽刀口附近便會熔化。而在改變了的工藝過程中便會避免這種現象，此時是以沒有預先銑出鑽溝的圓柱體進行熱處理。

然而這樣就迫使我們必須採用較複雜的加工溝槽的方法來製造鑽，就是用砂輪磨出鑽溝，因為淬硬了的毛坯無法用其他種方法來加工。

磨溝工序可以在〔銑刀〕工廠的特殊機床上進行。此工序的要點和順序如下。

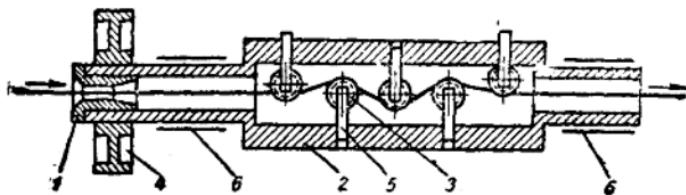


圖 3 銀亮鋼調直机床的工作簡圖：

1—導套；2—外殼；3—滾柱；4—皮帶輪；5—滾柱的支柱；6—軸承。

鑽坯件夾緊在特殊机床的彈簧卡頭里。靠用手轉動絲桿使卡頭完成旋轉運動與直線移動。鑽的自由部分被支持在導向角鐵中，這樣可以防止鑽頭彎曲。帶砂輪的砂輪頭在卡頭上邊降下。先切入毛坯體一定深度以後，砂輪便在沿其反向運動的毛坯上磨出螺旋溝。與銑溝不同的是，此時鑽溝的組成過程是自鑽的工作部分到尾部，而磨溝時則是沿相反的方向進行——就是從尾部到工作部分。這種加工方法可以防止鑽頭彎曲。

除熱處理以外其他工序都和直徑在此範圍內的 Y12A 或 9XC 鑽的製造過程相同。

用來製造小直徑鑽的銀亮鋼不是直條的圓鋼，而是卷成一圈的。這樣在切斷前必須用調直機將銀亮鋼拉直（圖 3）。

調直的原理是這樣的。使鋼絲通過導套與裡面裝有轉動滾柱的圓筒。滾柱的順序位置應能使鋼絲完成「之」字形的曲折運動。鋼絲折曲的大小可以靠調節滾柱的位置來確定。

拉直了的條料漸漸自調直機的圓筒移出，將直的鋼料切成（或剪斷）製造一個鑽的毛坯，或者是一定的長度，然后再切斷成一段段的毛坯。

製造小直徑的鑽時，特別是磨溝與刃磨工序需要工人具有豐富的經驗。這種鑽的製造質量幾乎全靠工人的技術和經

驗來保証。

3. 由 Y12A, 9XC 与高速鋼制成的，直徑在 0.5~3 公厘之間的直柄麻花鑽。尺寸在此範圍內的鑽，雖然用各種不同牌號的鋼制成，但其製造的工藝過程互相之間並沒有很大的區別，只是熱處理工序不同，另外高速鋼鑽還要增加銑扁尾的工序（熱處理前）。

工藝過程的完整順序如下：

- 1) 切出一個鑽頭的毛坯；
- 2) 銑溝；
- 3) 銑扁尾（高速鋼鑽有此工序）；
- 4) 热處理；
- 5) 磨刀背；
- 6) 磨外徑；
- 7) 印字（直徑在 1 公厘以上的鑽）；
- 8) 刀磨鑽的切削部分。

直徑在 0.25~0.45 公厘之間的鑽上沒有刀背與稜帶，而直徑在 0.5~3 公厘之間的鑽却制有刀背和稜帶，刀背和稜帶是在特殊磨床上磨出來的。此工序的進行過程如下。

將鑽放入導套 1 里，導套具有切口與導向柱 2（圖 4）。切口是用來使砂輪 3 能夠接近鑽頭的刀背，導向柱能保證鑽頭完成螺旋運動。導套帶着鑽一起移向砂輪，然後自導套里抽出鑽數次，就能磨出刀背而留下稜帶。此工序要在[銑刀] 工廠的特殊磨床上進行（圖 5）。

4. 由 9XC 或 Y12A 制成的，直徑在 3~20 公厘之間的和直徑在 3~10 公厘之間的高速鋼的直柄麻花鑽。這種鑽的製造工藝過程都是相同的，只有熱處理工序有些區別，而高