


〈冶金譯丛〉

农业用钢

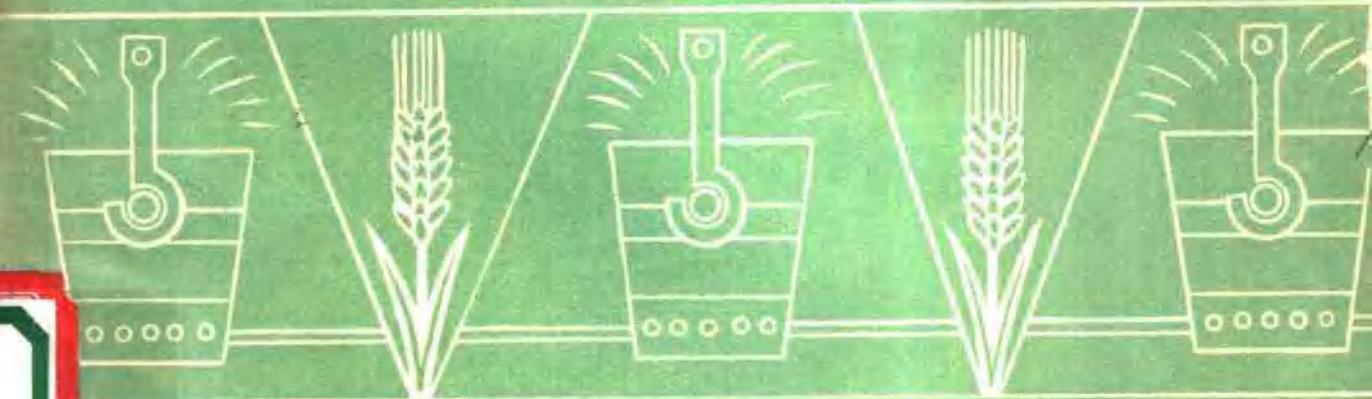

上海市科学技术編譯館

冶金譯丛
农 业 用 钢
冶金譯丛編譯委員會

*

上海市科学技术編譯館出版
(上海南昌路50号)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經
商务印书馆上海厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 6 字数 184,000
1963年12月第1版 1963年12月第1次印刷
印数 1—2,000

編 号 : 6049·148
定 价 : 0.80 元

前　　言

农业现代化的内容非常广泛，包括农业机械化、化学化、电气化和水利化。

在耕作机械上需要大量耐磨损的钢材，用来制造拖拉机的履带板，旋转耕作机的鏟刀等等；在化肥设备中需要各种耐酸、耐碱不锈钢以及耐高温高压的钢材；在制造植物保护设备（包括喷雾器）中需要有价廉物美的防腐蚀钢材，以代替铜或铅；在用来代替木船的钢板船上，必须解决粪便对钢板的腐蚀问题；发电机、电动机的关键性材料则是硅钢片。

农业用钢的特点还在于需要的钢材品种繁多，例如，农业机械需要大量薄板，一台友谊牌联合收割机所用的钢材中，有42%是薄板；化肥设备中需要大量无缝钢管，从直径 14×2 毫米一直到 529×20 毫米的钢管就需55种。至于异形钢材更是名目很多，象在拖拉机上需要大型槽钢，履带板链轨带钢，椭圆形无缝钢管，梯形弹簧钢丝等；联合收割机上需要多种管板钢、曲折钢、T型钢、U型钢等；在机引犁上需要铧犁钢、矮腿工字钢、十字钢等等；在悬挂式机架上需要各种异型钢管，如方形钢管、矩形钢管、三角形钢管等。

农业用钢还是一个没有明确定义的专有名词，范围很广。我们向上海一些有关单位作了实际调查访问，最后确定了选题范围。限于编译者水平，难免还有许多缺点，欢迎广大读者和专家提出宝贵意见和批评。

本辑由上海市冶金工业局钢铁研究所席与澄负责主编

1963年12月

目 录

鋼的選擇問題	1
如何更充分利用新鋼種	9
用于農業設備的延性鑄鐵鑄件	17
如何製造更好的拉制件和冲压件	21
為農業機械製造工業增產冷彎型鋼	30
熱軋經濟型材的生產與應用	33
閥門用材料的選擇標準	38
高溫高壓用閥門材料	44
連接件種類、材料及製造工藝	48
特殊鋼連接件用鋼材生產工藝	56
新的高強度滲碳鋼 17Cr2M—12X2H4A 鋼的代用品	62
德國的新滲氮方法	65
改善 65T 彈簧鋼的機械性能	70
鋼的性能對其冷頂鍛能力的影響	72
熱軋工藝對深拉鋼板性能的影響	75
在橫向螺旋軋制圓形周期斷面鋼材時出現缺陷的原因	80
用 3X13 鋼制作螺旋彈簧	83
X12Φ1 鋼制組合鏟犁刀刃的軋制	87
農業用的新型周期斷面鏟犁扁鋼	90
周期斷面鋼材半鎳靜鋼 Cr5Mo 的生產	92
含碳低於 0.03% 的鎳鎳不銹鋼生產工藝	93

鋼 的 选 擇 問 題

A. V. Francis

选择钢材，一方面要考虑到他的机械性能、物理性能和化学性能，另一方面还要考虑到使用条件，甚至要考虑特殊用途时所需的性质。各国都曾制订了如何使用钢的技术说明书，但我们仍试图将钢的品种及其性能列成表格，这样，可能对应用有所帮助。

一般说来，钢的切削性能、焊接性能或变形性能是选用钢材的决定因素之一。某些材料在应用的时候，往往由于断面的突然改变、存在着空穴或不连续而造成应力集中，当钢的强度和韧性不足时便会变形或断裂。价格也是选择钢种时要考虑的因素，特别是两种或多种钢可供选择时，价格就起着决定

表 1 选择用钢时所需研究的各种性质

从钢的特性来看	
静力强度	抗张强度、抗剪强度、抗扭强度
冲击强度	冲击值
蠕变强度	
疲劳极限	疲劳强度
屈服点	
比例极限	当这种钢没有弹性极限时
塑性	延伸率、断面收缩率
屈强比	弹性极限与强度极限之比
断面收缩率	
硬度	抗嵌入性、抗磨性、抗切断性
耐蚀性	
耐热性	起皮性、强度的降低、韧性
表面性质	外貌、抛光性、清刷性、着色性
热学性能	膨胀率、导热率
电阻	
导磁率	
时效特性	机械性能和尺寸的改变
紧固性	松紧效应
触媒效应	
从钢的产品制造角度来看	
表面性质	热加工、冷加工、冷抛光时的变化、涂刷油漆的性能
变形特性	热加工和冷加工的变形特性（锻、轧、拉丝、挤压、冲剪等）
切削性	可焊性；淬透性
晶粒度	
热处理特性	变形、裂纹

性作用。最后钢的选择又决定于制造过程的特点、切削的难易程度、市场供应条件和成本。

表 1 列举了选择钢材时所需要考虑的各种性质，往往在选用时只需要考虑其中若干性质，但是如果准备用一种钢来代替另一种钢，则必须研究和比较表中所列举的一切性质。下面我们将研究一下特定条件下各种性质的重要性。

一、强度和韧性

对许多产品来说，强度和韧性具有主要的作用。当要求中等强度时，选用热轧的 1020 钢是最经济的；如果同时要求尺寸的准确度和更高的弹性极限，例如制造十字接轴、联杆、螺栓时，则应选用冷轧 1020 钢；如果要求硬的表面而中心具有中等强度，例如制造心轴、活塞销、活塞柱体时，则应选用冷拔和渗碳的 1020 钢。

当含碳量由 0.1% 增加到 1% 时，强度增加而韧性下降；对厚度在 19~32 毫米热轧钢棒，最小断裂强度由 29.9 增至 84.3 公斤/毫米²。对两端极限钢种 1008 和 1095 来说，断裂强度在 30~84 公斤/毫米² 之间；屈服点为 17~46.4 公斤/毫米²；布氏硬度为 86~248；相反地延伸率为 30~10%（标距 50.8 毫米），断面收缩率为 55~25%。含碳量以相同的量增加时，含碳量高时的强度比含碳量低时增加得更多；热处理和冷加工对强度和韧性都有影响，这些问题可参考由炼钢厂提出的实践报告。

二、切削性

当加工过程对切削性要求很高时，必须注意下列各变数：钢种、切削机床、切削速度、走刀速度、切削深度、切削工具以及操作方式；钢种只是其中之一而已。影响钢的切削性的因素是化学成分、晶粒度和金相组织。

当钢内加入若干元素如硫、磷、铅、硒后，切削性便能改善，因为生成的夹杂物折断了卓屑的连续性，

降低了工具的摩擦而且阻止金属聚集在切削工具上。

钢能处于热轧状态、锻造状态、正火状态，在冷加工以后（冷拔或冷轧）、热处理或非热处理以达到一定的韧性或降低压缩率。钢的状态是控制切削性和经济性的因素，特别是选择热轧和冷加工时应作周密的考虑。增加晶粒度可以改善切削性。中等片状的珠光体组织最适于切削加工。此外还有其他许多工艺也可以改善切削性。

三、可 焊 性

焊接构件的性能往往受下列因素所影响：他们是钢种的变化、焊接设备和焊接工艺的变化以及焊工的手艺，而后者往往为大家所忽略。一般地讲，含碳量低的钢容易焊接，焊缝质量高；当含碳量增加时，特别是厚的部分焊接的困难也会增加。

四、厚 度

若产品断面最厚部分不超过20毫米，若使用的温度不是太高或太低，若不要求耐蚀性或特殊的物理性能，则采用碳素钢就完全足够了。至于采用那一级钢，则又应根据使用要求而定，例如对高的要求时有时采用深冲钢。当产品很厚而需要中等的强度和韧性时，例如对300~500毫米厚的锻件，要求抗张强度50公斤/毫米²、屈服点20公斤/毫米²，延伸率20%（标距50毫米）、断面收缩率32%，则仍可以选用碳素钢；至于采用那一级钢，则应决定于热处理后所能达到的机械性能。

厚度很大的钢淬火时，冷却速度自表面向中心逐渐减慢，而硬度和强度也自表面向中心逐渐降低，但并不成直线关系。当含碳量低时（0.12~0.20% C）*，随着厚度增加而抗张强度下降的程度更大，而含碳量为0.40~0.50%，淬火与附带有540°C与650°C的回火时下降程度仍然很大。

五、重 量 的 减 轻

对某些产品，为了减轻重量而不选用碳素钢；减轻产品重量以后可以获得三个主要利益：

- 1) 降低了产品和附件的尺寸；
- 2) 增加了有效负荷；
- 3) 减轻了运输费用。

耐磨性和耐蚀性的提高、低温或高温机械性能的提高、降低修理和置換費用和停工损失，也表示产品寿命的延长。这一切促使人們不选用碳素钢。

六、碳素钢和合金钢

在将各种钢分类以前，首先应区分碳素钢和合金钢的主要特征。在国外市場上碳素钢占90%以上，这些钢中允许含铜量最高达0.40%、锰1.65%、硅0.60%。除了含碳量以外，抗张强度和硬度的提高，是一部分由于磷和锰的作用。磷提高性能的效率与碳相仿，锰的效率较差；但锰与硫结合使用能使钢易于热加工，锰还能改善钢的表面质量，使渗碳时碳容易渗透。含磷量在0.08%以上时，磷使钢晶粒长大而产生不变形性或脆性。增加硫的唯一特点是提高切削性能，但降低了韧性、强度、可焊性和表面质量。铜在0.30%左右能改善耐蚀性，但能使表面质量恶化，当含铜量过高时，会损害热加工性。

在合金钢方面，加入合金元素的目的总在于产生特殊的性能。加入的合金元素可以区分为不形成碳化物和形成碳化物的元素，前者是：

铝、镍、磷、硅、硫；

后者是：

钛、钨、钒、钼、铬。

但是某些元素同时能与碳化物中的碳化合，也能与铁素体化合；这些元素是：

硼、钼、钒、钛。

一般说，一切合金元素都改变了加热和冷却时的转变点，因此，能影响淬火和回火性能，以及冷加工和热处理后金属的质量。

1. 低 合 金 钢

低合金钢的生产数量比普通碳素钢少得多，但是已成为现代化工业必不可少的材料。其中某些是耐高温钢（1,100°C）和热强钢；某些是耐蚀钢和耐酸、耐碱、耐氧化性和耐还原性化学腐蚀的钢，在化学工业、食品工业、医药工业、石油和石油产品工业中都很有意义；某些是耐磨钢，用来制造弹簧、永久磁铁、变压器、电动机，这些是机械工业和电器工业的材料；这些钢在现代工业中的重要性已谈得很多。现在我们来讨论其中主要的几种。

* 原文誤为12~20%C——譯者注

表2 合金元素在钢中的作用

铝	脱氧，阻止晶粒长大；在渗氮时使晶粒容易硬化
钒	增加强度和硬度；降低铁素体晶粒度；形成氮化物而使表面硬化；促使形成奥氏体
硼	增加淬透性，当含碳量低时增加程度最大
碳	增加强度和硬度，降低韧性
铬	增加淬透性、常温和高温强度、耐蚀性、耐氧化性和耐磨性
钴	保持高温时切削刀具的能力；增加硬度
铜	增加耐蚀性和机械性能
锰	抵消硫的危害性；增加淬透性、强度、硬度、耐磨性；加速渗碳时碳的渗透速度
钼	增加淬透性、硬度、常温和高温强度、冲击值和耐蚀性；提高蠕变强度；抵消淬火时发脆的趋向
镍	增加强度、低温冲击韧性；强化钢在热轧和回火后的强度；使高铬钢奥氏体化；改善耐热性和耐蚀性
铌	抑制高铬或镍铬不锈钢的晶间腐蚀
磷	增加强度、硬度、切削性、抗大气腐蚀性、耐磨性和电阻
钛	增加切削性
硒	增加切削性
硅	脱氧；提高抗氧化性；降低硅钢片铁芯损失
硫	增加切削性
钽	与铌和钛相同，稳定碳的作用，抑制耐热钢的晶间腐蚀
钛	脱氧，纯化；形成碳化物的趋向最大（见钼）
钨	硬化和强化钢的常温和高温性能；增加淬透性；在工具钢中形成耐磨的碳化物颗粒
钒	增加强度、韧性、冲击性能和疲劳强度；细化晶粒；形成碳化物、氮化物、氧化物；溶解于铁素体中后，增加淬透性，改善高温强度和硬度；在含碳量低的镍铬钢中造成组织硬化
锆	脱氧，纯化；能与氧、硫、氮化合；形成氮化锆后能降低深冲钢的组织硬化；加入0.10%以上锆能使晶粒细化

(一) 弹簧钢

制造这类钢需要非常专门的技术，但是其化学成分却和普通碳素钢并无显著的区别。这里不允许有所误解，良好的弹簧钢首先必须是“优质钢”，不是任何优良的碳素钢丝或钢带都能看作弹簧钢。这类钢的特点是什么呢？首先需要尺寸的精确度、淬透性、表面光洁度、疲劳强度，以及质地均匀，保证钢材在热处理时仍有同样的性能。

产品的精确度是指允许的公差范围很窄，甚至小于一般冷轧钢材厚度的公差；这类钢先经过热轧，再经过冷轧，所以在生产这类钢时不論在轧制或热处理方面均应特别小心。

表3 合金钢的性能与应用

钢 种	特 性	应 用 范 围
中 钴 钢 (Mn 1.75)	强度高、切削性好	机械制造、农业机械
铬 钢 (Cr 0.95)	强度高、切削性好	弹簧、剪刀片、伐木工具
3.5% 镍 钢 (C 0.30, Ni 3.5)	强韧性	打孔和空气锤部件
钒 钢 (C 0.50, V 0.18)	冲击韧性	曲轴
钼 钢 (C 0.20, Mo 0.68)	耐热性	火车头部件
高 硅 钢 (Si 4%)	电气效率	锅炉钢板、高压蒸气设备
硅 铬 钢 (Si 2, Mn 0.75)	弹性	变压器、电动机、发电机
铬 镍 钢 (Cr 0.6, Ni 1.25)	表面淬火性	汽车及内燃机车弹簧
铬 钨 钢 (Cr 0.95, V 0.18)	强度与硬度	齿轮、活塞销、汽车传动装置、圆轴
铬 钼 钢 (Cr 0.95, Mo 0.27)	疲劳强度、冲击韧性	汽车齿轮、传动十字接头、杠杆装置
镍 钼 钢 (Ni 1.75, Mo 0.35)	疲劳强度	飞机机身及零件
锰 钼 钢 (Mn 1.30, Mo 0.30)	冲击韧性、疲劳强度	滚动轴承、汽车传动齿轮
镍 钼 钢 (Ni 1.75, Cr 0.65, Mo 0.35)	扭转强度	粉碎机部件、汽轮机部件
		柴油机的曲轴

韧性——韧性是由组织和碳化物分布程度所决定的，应该非常好，为此不但要控制碳化物，还需要控制铁素体的晶粒度和分布程度，这些性质都可以由轧制和回火条件得到改善。

在浇注时就将钢锭分类，一般按照晶粒大小分类，有的作为深冲（细晶粒钢），有的作为浅冲用（粗晶粒钢）。弹簧钢的表面决定于轧制方法（热轧或冷轧）。热轧的钢材应该仔细酸洗和清洗，然后在控制气氛下回火，弹簧钢对表面应力非常敏感，所以必须对表面状态仔细检查。而且钢的疲劳强度与钢的质量及作用于金属的内应力或外应力有关，故钢材的外表面必须没有任何缺陷，钢材内部也不应该有裂纹、夹杂、带状组织或白点，其结构应该是均匀的。

各种类型的弹簧钢 按含碳量和含锰量，可以将弹簧钢分为五类：高碳的弹簧钢往往是低锰的，碳1.25~1.32%，锰0.10~0.25%，这种钢的韧性较差，一般用来制造刀、锯、掘土机链以及耐磨的零件。

一种制钟用的弹簧钢含碳 0.98~1.05%，含锰 0.30~0.50%，与 1095 钢相似，往往制成带钢使用（连续轧制），热轧后直接供应或退火后供应，疲劳强度较好、弹性极限也高。

一般常用的弹簧钢含碳 0.7~0.8%，锰 0.50~0.80%，用以制造打字机的小弹簧及汽车用的缓冲弹簧。

含碳量更低的弹簧钢用于制造形状复杂的弹簧，其功能往往较低。

特殊的合金弹簧钢用于特殊的用途上：其中有铬钒钢、硅锰钢、铬硅钢、铬钒钢和铬钼镍钢。当需要很大的抗疲劳性时可选用铬钒钢，它非常耐冲击，可以用于较高的温度，特别适用于飞机引擎的排气阀弹簧。

（二）电磁铁芯用的硅钢

大部分用于变压器、电动机和发电机铁芯的钢都是硅钢片，这些铁芯用硅钢片一张张迭成，彼此互相绝缘，因此电气效率很高、铁芯损失很低。硅钢的电气特性是：导磁率高、电阻较高、磁滞损失小。

硅钢的类型——常用的有三种类型：

1. 低硅钢——含硅 0.5~1.5%，用于电动机及发电机的定子和转子，也用于非连续使用的小型变压器；

2. 中硅钢——含硅 2.5~3.5%，常常用于要求电气效率高的电动机和发电机中；

3. 高硅钢——含硅 3.5~5%，一般用于电气效率要求很高的电动机、电弧变压器及发电机中；但是当含硅量在 5% 时，硅钢就很硬很脆。

最近已经测得影响硅钢主要性能的因素有三个：化学成分、内应力及晶粒取向。从化学成分来看，提高硅能改善磁性，但相反碳、氧、氮、硫有害于磁性，应愈低愈好。内应力的存在能抵消和降低若干种磁性例如导磁率、磁滞损失和矫顽力，因此在制造过程中应设法制成没有加工硬化的成品，为此在轧制以后需要进行退火和缓冷的热处理。晶粒取向对旋转电机用途方面是不合适的，但相反对固定的铁芯（变压器）这是一种有利的特性，由于晶粒择优于轧制方向，在这种情况下可以提高磁性 10~15%，一般电磁硅钢片不用子深冲和冷加工，但需要冲剪，并在使用前需要平整。

在制造变压器等铁芯时，每张硅钢片需要互相绝缘，以降低电流损失和提高电气效率，一般采用绝缘清漆；在制造变压器时所用的绝缘漆不得与油类

发生化学反应。在涂漆以后硅钢片需要在炉内烘干。漆的厚度必须固定，使电气性能保持均匀，厚度过大将降低在一定尺寸的硅钢片的数量比例。另一方面烘干温度应与清漆的化学成分和适应，采用有机清漆时要更加小心，一般只要使溶剂完全挥发就够了，清漆烘干度不足时绝缘能力就差；一般产品可以耐温到 800°C，而硅钢片在装配前进行退火。

（三）耐磨损用的铸钢

在进行钢的磨损寿命试验时，往往遇到很多困难，因为这时经常发生许多附加因素：化学成分、组织、表面状态、甚至还有润滑条件，所以选择耐磨损钢的最根本方法是硬度。实际上单靠硬度是不够的，在选择用钢时必须同时考虑“应用条件”和“制造条件”，这两者都和经济问题有关。“应用条件”包括：允许的变形和磨损程度、使用应力、使用温度和热强性、焊接性能、安全系数；“制造条件”包括：贵重金属的供应问题、铸造性能、热处理要求、车削问题（这方面往往关系到一系列热处理）以及由热处理而产生的表面脱碳、变形和内应力。

如果不牵涉到特殊要求，强度在 40~65 公斤/毫米² 的钢普通也可以用了，选择时有充分把握。常用的铸钢是 48M，一般硬度愈高，铸造方面的困难就愈少；40M 铸钢铸造时比较困难，56M 和 65M 铸钢的浇注性能较好。根据铸钢的机械性能，可以将铸钢分为 4 类，其性能见表 4。

表 4 耐磨损用的铸钢

机 械 性 能	牌 号			
	40M	48M	56M	65M
抗张强度(最小值)公斤/毫米 ²	40	48	56	65
延伸率(最小值)%	25	22	17	12
冲击值(最小值)*	8	6.5	5	3

铸钢一般在退火状态使用，即加热近 950°C 而在空气中冷却（软钢），或加热至 900~925°C 而在炉内冷却到近 500°C（硬钢）。在转变点以下缓慢冷却或一直缓慢冷却到常温可以防止由于内应力而产生的变形。

铸钢，特别是 56M 和 65M 型钢，亦可以表面淬火。为了获得明显的效果，需要强烈地淬火，通常在水中淬火而在 200°C 以下回火；当铸钢件较厚时，

* 原文未注明单位

硬度就不容易均匀，而冲击值和延伸率往往接近于0，这是与锻钢件显然不同的地方。所以在需要的时候，可以采用在初加工后进行表面渗碳、渗氮等操作，特别对40M和48M更为适宜。为了延长零件的使用寿命，可以在使用前或修理时，在零件上镀上硬质材料。

碳钢铸件非常适宜用于一般结构上，可以焊接，对软钢或中硬钢焊接时不需特殊措施，对硬钢只需要回火或退火就够了。他们的价格较低，对于成本由于铸件形状不同不能一概而论；但是如果以铸件平均价格作为100，则切削费用一般占30%。

鎔銻 鎔使得耐磨钢开辟了一个新天地，它有一定的硬化能力，在65M钢中加入1% 鎔就可以提高到C₄类，使抗张强度达到70~85公斤/毫米²而延伸率稍有提高^{*}，退火状态试样的冲击性能仍然很好。C₄钢和65M钢区别很小，惯常用于代替相同强度的碳钢铸件，同时他具有特殊优良的铸造性能，使铸件容易达到良好的致密度。切削能力与碳素钢相比并无区别，成本约为碳素钢的105%。C₄类钢可以淬火，但一般不用；只是在加入0.20~0.30% 鎔后才进行热处理，可以明显地增加热处理钢的性能。这样C₄类钢就成为CD类钢，其退火状态的性能与C₄相近，但热处理后性能更好。

鉬鋼 鉬具有细化晶粒的作用，保证更高的渗透能力和抵抗回火作用，由此产生了下列三种效果：

- 1) 在较高的厚度时使硬度比较均匀；
- 2) 表面淬火层与下一层结合性良好；
- 3) 抗回火性能强。

由于转变温度的变化，含碳0.30%的CD类钢(30CD)应按下列热处理制度处理：

- 1) 在升温速度<150°C/小时下，在950°C进行均匀化退火，并在炉内冷却，至少应冷至400°C；
- 2) 在900°C附近正火，空冷或在850~900°C油淬；
- 3) 根据不同强度或硬度的要求，在不同温度回火，最高不超过680°C。

大形铸件热处理后，强度达90公斤/毫米²，延伸率和冲击韧性仍然良好，使用极限为300~325布氏硬度(100~110K)。表面淬火和250~275°C回火后可以获得淬火层深度4~5毫米而表面布氏硬度达350~400。在冲击力很低时CD类钢强度达到70~90公斤/毫米²已足够，很少超过这个强度，所以这并不是一种耐磨损的钢；常用的钢以热处理达到75~80公斤/毫米²强度和表面淬火到350。切

削加工往往在热处理以后进行，故每次表面淬火后进行校直，其变形程度一般为1/10~1或2毫米。CD类钢成本为碳素钢的110%。可以焊接，但焊接后需要回火，回火程度可能会影响热处理状态。表5为C₄和CD₄类钢的机械性能。

表5 含鉬耐磨損用鑄鋼

机 械 性 能	牌 号	
	C ₄	CD ₄
退火状态	抗張强度(公斤/毫米 ²)	70~75
	延伸率(%)**	10
	冲击值**	3
热处理状态	抗張强度(公斤/毫米 ²)	90~110
	延伸率(%)**	6弱
	冲击值**	3弱
表面淬火后的布氏硬度		350~400

鎔鉬鉬鋼 鎔鉬鉬鋼是优良的耐磨损钢，可以分为下列几个品种：

NCD₄ 含鉬1%，低合金钢；

NCD₈ 含鉬2%，中合金钢；

NCD₁₆ 含鉬4%，高淬硬钢。

NCD₄钢同时含鉬0.50%及鉬0.20~0.30%，后者具有抵消回火脆性的作用。NCD₄的性质与CD₄相近，但鎔有细化晶粒的作用，使钢容易淬火，可以超出CD₄的应用范围。大规模热处理时，惯常使用到100公斤/毫米²强度，布氏硬度300，偶而达到350。

未经热处理的NCD₈钢强度为75~80公斤。含鉬0.75%且含鉬0.20~0.30%。在950°C均匀化退火和900°C正火后，可以在空气中淬火或在850°C油淬，其应用范围一般在布氏硬度250，偶而达到400。经表面淬火后，淬透层深度达5毫米，布氏硬度达450；工件往往在680°以下回火到最低硬度后进行车削加工。车削加工以后，经过水淬或油淬及回火往往产生变形，需要用工具机或在模中校正。这类热处理的钢往往应用于布氏硬度350的工件上和强度为75~85公斤而表面淬火到布氏硬度400~450的工件上。

NCD₁₆钢由于含有大量贵重的元素，具有极高的机械性质、极高的硬度和极高的耐磨损性。这种钢淬火时变形很小，因为它淬火时只需要在平静的和比较低温的空气中冷却。它含有4% 鎔、1% 鎔

* 原文作稍有降低可能有誤——譯者注

** 原文所用单位有誤或未表示——譯者注

和 0.40% 钼，所以价格很贵。这种钢的铸造性能很差，浇注温度和冷却速度范围很窄，但是浇注成功的铸件性能很好。它的转变点很高，加热时转变点约为 800°C，均匀化退火及正火需要在 1,000~1,050°C 进行保温时间都需要很长，由此会造成脱碳 1~2 毫米，这对加工余量要注意。自淬硬钢是解决用于只有磨损的钢的唯一办法，而且淬火以后必须回火，甚至只须在 200~250°C 回火以降低脆性而不损害硬度。NCD₈ 和 NCD₁₆ 特别适用于局部淬火。

上述各种钢的性能如表 6。

表 6 含镍铬钼的耐磨损用铸钢

品 种	NCD ₄	NCD ₈	NCD ₁₆
化 学 成 分	C 0.25~0.30	0.25~0.30	0.30~0.35
	Ni 1	2	4
	Cr 0.50	0.75	1
	Mo 0.20~0.30	0.20~0.30	0.40
机 械 性 能	一般强度(公斤/毫米 ²) 70~100	75~(350 布氏硬度)	90~(400 布氏硬度)
	延伸率%* 12~7	12~4	13~6
	冲击值* 6~1.5	6.5~1.5	7.5~2.5
	偶而布氏硬度 350	400	450
	延伸率%* 2.5	3	4
	冲击值* 低	约 1.5	约 2
	表面淬火硬度(布氏) 375~425	400~450	450~500

* 原文单位有误或未表示——译者注

表 7 高锰钢的化学成分和性能

	一 般 品 种		镍 锰 品 种		
	铸 态	轧 材	铸 态 I	铸 态 II	轧 材
C	1.0~1.4	1.1~1.4	0.34	1.10~1.17	1.1~1.4
Mn	10~14	11~14	12.5	12.5~12.7	10~14
Si	0.2~1	0.2~0.6	0.48	—	0.2~0.6
Ni	—	—	3.46	3.2~3.6	3.25~3.75
屈服点(公斤/毫米 ²)	36~40	35~42	—	—	35~45
强度(公斤/毫米 ²)	70~100	90~100	70~88	77~100	90~110
延伸率(%)	30~65	40~60	45~65	44~70	48~72
断面收缩率*(%)	30~40	35~50	35~45	35~45	40~60
布氏硬度	185~210	170~200	170~180	150~170	165~195

* 原文缺

(二) 镍 钢

最新的某一专利提出一种镍钢，其常温耐磨性大于一般高碳高铬钢，因为镍与碳化合成为碳化镍。这种钢含碳 1.5%、锰 2%、硅 0.5%、铬 0.9%、钼 1%、镍 4%。当工件直径小于 50 毫米时，可以在 850°C 空气中淬火，由于淬火温度低，只需要使用热处理碳素钢或低合金钢的炉子，或者采用碳素钢淬火的盐浴炉。淬火后的钢硬度很高，可以达到洛氏 R_C 65~67 (淬火温度 790~815°C)；当在 840°C 淬火时，硬度只有洛氏 R_C 62~63 度；但若淬火温度提

高到 870°C，硬度为洛氏 R_C 65~66 度。最合适的回火温度为 175°C，回火后硬度为洛氏 R_C 64 度，这时变形最小，韧性最好。这种钢可以使用到 750°C。

2. 高合金钢

在这一节中我们着重叙述耐磨钢和不锈钢。

(一) 耐磨的奥氏体高锰钢

这类钢同时耐磨和耐冲击，其化学成分为：

C	1~1.4%
Mn	10~14%

一般的含锰量为 12~13%，含碳量为 1.15~1.2% (见表 7)。成分中其他元素可以导致不同的机械性能。除了耐磨和耐冲击用途以外，还可以用于金属与金属接触的部件中(滑道、钢轨、用水作润滑剂的轴承)，但是这类钢不适用于高温。为了用于高温，可以选用三种含镍的高锰钢；如果需要更高的强度，还可以加入铬。

高到 870°C，硬度为洛氏 R_C 65~66 度。最合适的回火温度为 175°C，回火后硬度为洛氏 R_C 64 度，这时变形最小，韧性最好。这种钢可以使用到 750°C。

(三) 不锈钢

美国将这类钢分为三种：200 系、300 系和 400 系。200 系含镍低(3.5~7%)、含铬 16~19%、含锰 5~10%，且含氮 0.25%，含碳 0.03~0.15%。200 系的性能见表 8* 和表 9*。

这类钢能耐热和耐化学药剂腐蚀，但不能抵抗

* 原文误为表 4 和表 5 ——译者注

表 8 200 系不锈钢的化学成分

型 号	C	Mn	Si	Cr	Ni	N*
202	0.098	10.08	0.69	17.27	4.07	0.14
204	0.066	9.32	0.64	18.41	5.53	0.24
204 L	0.023	10.40	0.56	17.36	4.97	0.20

* 原文誤为 Nr

表 9 200 系不锈钢的高温性能

温 度	E(公斤/毫米 ²)			强 度 (公斤/毫米 ²)			延 伸 率(%)		
	202	204	204L	202	204	204L	202	204	204L
常温	36	39.3		76	70	70	40	36	35
93	30.5	33.3		67	68	60	36	33	31
200	23	25		60	61	53.5	33	27	25
320	20	22		53.8	60.8	52	28	22	20
425	19	20.3		54.5	55.8	49	22	18	16
540	17.5	18		50.8	49.8	48.2	18	16	14
650	15.7	16.3		38.7	37.5	32.4	10	15	13
760	12.7	15.4		21.6	16.2	22.5	13	12	12
870	10.6	10.5		12	11.8	12	12	10	11

硝酸，为了抵抗后者需要同时有高的含铬量和含镍量。所以 200 系不锈钢可以用以耐醋酸、磷酸和硫酸的腐蚀，甚至耐带盐类空气的腐蚀。

不锈钢耐热钢 在考虑淬透性时，必须考虑低温冲击韧性、抗蠕变强度、回火脆性等。表 10* 介绍不锈钢耐热钢的各种类型和主要元素的成分。可以分为三类：300 系奥氏体铬镍钢，可淬硬性马氏体铬钢如 403、410、414、416Se、420、431、440、440A、440B、440C 等，和不可淬硬性铁素体铬钢如 405、430、430FSe、446 等。

1) 在奥氏体铬镍钢中，含铬量为 16~22%，含镍量 6~22%，最高含碳量为 0.03~0.25%。这些钢一般抗腐蚀性比其他各类好。其组织是奥氏体的，并在退火状态没有磁性。302 型便是 18/8 钢。

在可淬硬性马氏体铬钢中，含铬量自 11.50~17%，镍只是杂质元素，只是在 414 及 431 型钢中含镍量自 1.25~2.50%，最高含碳量为 0.15~1.20%，这种钢带有磁性。

3) 在不可淬硬性铁素体铬钢中，含铬量自 11.50~27%，含碳量自 0.08~0.20%，有磁性，同时有抗腐蚀性和抗氧化性。

表 10 各种不锈钢——主要元素成分及用途

奥氏体铬镍钢	
302	C≤0.15、Cr 17~19、Ni 8~10 建筑物的外表、食品工业的加工工件和包装容器、精炼石油设备、冷冻设备、厨房用品、装瓶机
302B	C≤0.10~0.15、Cr 17~19、Ni 8~10、Si 2~3 退火罩、燃烧喷头、窑炉设备
303	C≤0.15、Cr 17~19、Ni 8~10、P≤0.15、S≥0.15 螺栓、管接头、螺丝、螺帽及需要摩擦最小的材料
304	C≤0.08、Cr 18~20、Ni 8~12 啤酒桶、冷冻机蛇形管、蒸发器、烟雾导管和圆桶、蒸馏管
305	C≤0.12、Cr 17~19、Ni 10~13 咖啡壶盖、反射器、拉丝和冲压设备
308	C≤0.08、Cr 19~21、Ni 10~12 高温设备、工业炉、电焊条芯
309	C≤0.20、Cr 22~24、Ni 12~15 退火箱、干燥器、窑炉支持件、重油喷头、蓄热器、退火炉的浸挂、印染及造纸工厂设备
310	C≤0.25、Cr 24~26、Ni 19~22、Si≤1.50 空气加热器、渗碳箱、燃气轮机设备、热交换器等
316	C≤0.08、Cr 16~18、Ni 10~14、Mo 2~3 化工用品、医药及照相用品、纺织品整理设备、造纸工业的消化器、醃肉缸等
317	C≤0.08、Cr 18~20、Ni 11~15、Mo 3~4 染料工业及医药工业设备
321	C≤0.08、Cr 17~19、Ni 9~12、Ti≤5×O 飞机排气零件、喷气式飞机部件、焊结构件
347	C≤0.08、Cr 17~19、Ni 9~13、Nb 或 Ta≤10×O 化工工业焊接件、耐热用件
可淬硬性马氏体铬钢	
403	C≤0.15、Cr 11.5~13 汽轮机叶片、受力的汽轮机部件
410	C≤0.15、Cr 11.5~13.5 五金杂货、钥匙、灯架、反应堆外壳、精密量具材料、造纸厂打浆杆、石油工业的活塞、石油分馏塔等
414	C≤0.15、Cr 11.5~13.5、Ni 1.25~2.50 打浆杆、十字接头
416	C≤0.15、Cr 12~14、S≥0.15 外部加工的发动机零件、水泵及活塞零件
420	C≥0.15、Cr 12~14 刀片、牙科及手术用刀、弹簧、排气阀座
431	C≤0.20、Cr 15~17、Ni 1.25~2.50 需要高强度和高冲击性能的受力的飞机部件
440A	C 0.60~0.75、Cr 16~18、Mo**≤0.75 手术用具、排气阀
440B	C 0.75~0.95、Cr 16~18、Mo≤0.75

* 原文誤为表 9 — 譯者注

** 原文誤为 Bo — 譯者注

(續 表)

排气閥、軸承	
440C C 0.05~1.20, Cr 16~18, Mo≤0.75	
軸承、排气閥、閥座	
不可淬硬性鐵素件鎳鋼	
405 C≤0.08, Cr 11.5~14.5, Al 10.10~0.30	
工作于 650°C 以下的焊接构件而焊后无法退火者、如換熱器管、石油精炼设备的容器内壁	
430 C≤0.12, Cr 14~18	
汽車裝飾品、螺絲、固定氮工业設備、橡胶和烟草工业用品、蓄热器、热电偶保护套管、电动混和器	
430F C≤0.12, Cr 14~18, S≥0.15	
螺絲、螺栓等	
446 C≤0.20, Cr 23~27, N≤0.25	
金属和玻璃焊合片、退火箱、隔墙、燃烧噴头、玻璃模、搅拌器、X 射线管的进入导管、脱氢设备	

結 論

鋼的选择主要根据前述的各种性能而决定。目前許多鋼已經根据使用部門的要求訂成了标准，所以在本文中只能列举钢厂經常供应的一些主要鋼

种；上述各种实例从选择用鋼方面来看是很有意义的，它提出了鋼的化学成分和相应的物理和机械性能，但是應該指出：

- 1) 热处理能改变鋼的性能；
- 2) 对某种特殊用途的鋼，化学成分仍应有所調整。

最后还應該說明，要精确地选择一种鋼来适应一定的要求，經驗和实践是主要的。根据經驗和实践，才能正确地作出决定。

參 考 文 獻

- [1] Iron Age, 16 Oct. 1958, vol. 182, No. 16.
- [2] Usine nouvelle, No. 53, 31-12-1959.
- [3] Techniques mondiales, Oct. 1959.
- [4] A. S. T. M., normes américaines.
- [5] Normes françaises A. F. N. O. R.
- [6] Usine nouvelle du 25 juin 1959.
[譯自 «La Métallurgie et la Construction Mécanique» 93 (6): 527~539 (1961)]

蔣承蔭 摘譯

(上接第 92 頁)

表 2 鎮靜鋼与半鎮靜鋼机械性能的比較

鋼	試 驗 数	(C+0.25 Mn)	平 均 值		
			σ_0 公斤/毫米 ²	σ_s 公斤/毫米 ²	δ_{10} %
鎮 靜 鋼	154	0.4722	56.26	35.98	19.66
半 鎮 靜 鋼	66	0.4739	54.98	35.65	21.52

0.50~0.80% 計算而加入錳鐵和大約 200 克/噸的鋁。

半鎮靜鋼鋼錠头部平整或略为向上凸起。所有炉号的平均切头率总共只有 1.74%，而切头切尾共为 3.32%。表 2 列出半鎮靜鋼与鎮靜鋼在

(C+0.25 Mn) 平均总值大致相同时机械性能的平均值。

从表 2 可見，半鎮靜鋼的塑性較鎮靜鋼好一些。

[譯自 «Металлургия» 7:20~21(1962)]

潘健武譯 郭光輔校

如何更充分利用新鋼種

在近代的工业发展中，已出現了許多新的材料，例如鉻以及輕金屬等，但作为日常使用的鋼它在許多方面也正在取得重大的进步，而且有可能有更多的进展。

一、发掘鋼的潜力

高强度結構鋼(最低屈伏强度为 40,000 ~ 100,000 磅/吋²)的特点是它比普通碳素結構鋼具有較高的屈伏强度。这种鋼主要有两类：一类是在热軋状态时最低屈伏强度为 45,000 ~ 50,000 磅/吋² 的珠光体結構鋼。这一类称为高强度鋼或高强度低合金鋼，后者遵照美国材料試驗学会(A. S. T. M.) A242, A440 和 A441 或汽車工程师学会(S. A. E.) 950 的規范。这类鋼共有三十多种。第二类是热处理的合金結構鋼，它含有較多的合金元素，最低屈伏强度为 65,000 ~ 110,000 磅/吋²。

高强度鋼(或高强度低合金鋼)的机械性能决定于它們截面的厚度。除去为了因冷加工成形的需要，它們是不热处理的。热处理的合金結構鋼是依靠淬火和回火(或析出硬化)来获得高的机械性能。

1. 鋼材品種

高强度和高强度低合金鋼供应有所有的标准型材——鋼皮、鋼帶、鋼板、型鋼、棒材和特殊型鋼。这些鋼也供应厚度仅 0.028 吋的冷軋鋼皮和鋼帶，以用于如拖車車身等结构以及用于要有良好表面的电鍍零件。热处理的一类有鋼板、棒材、管材供应，有时候还供应鋼皮和鑄件。(最近已有 U. S. S. T-1 鋼的鑄件可用。)

按 A. S. T. M. A7 标准(A. S. T. M. 系美国材料試驗学会之縮写——譯者注)。生产的碳素結構鋼的最低屈伏点为 33,000 磅/吋²，而高强度低合金鋼在厚度小于或等于 3/4 吋时最低屈伏点一般为 50,000 磅/吋²。因此按两者屈伏点的比例算，高强度鋼的抗張工作应力为碳素結構鋼的 11/2 倍。然而，当构件可能发生撓曲时，则許用应力要更改到足

以保証其稳定性。較高的工作应力就有可能降低結構的截面厚度因而就降低了結構的重量。

較高强度的碳鋼——在 1960 年 6 月举行的美国材料試驗学会年会上通过了一种比定名为 A. S. T. M. A7 (屈伏点为 33,000 磅/吋²) 具有較高屈伏点(36,000 磅/吋²) 的軋制碳素結構鋼的規范 A36-60T。这种新的規范使重型結構領域內能进一步的节约。

和 A7 鋼及 A373 鋼(表 1)相比，这新的 A36 設構鋼的最低屈伏点为 36,000 磅/吋²。在同样重量的基础上和 A7 鋼相比，A36 鋼在达到它的屈伏点之前可多承受 10% 的抗張載荷。据报道，A36 鋼焊接性能和 A373 鋼相仿。新的 A36 鋼可供使用的鋼材和 A7 及 A373 的規格相似。新鋼种的强度与价格之比基本上較一般碳素結構鋼為好(表 1)，在用于桥梁、建筑和一般结构时可节省費用。

2. 較好的耐腐蝕性

許多种高强度結構鋼因具有較好的耐大气腐蝕的能力。因此在使用較薄截面时也不致減短使用寿命。使用某些高强度低合金鋼的經驗表明，当采用适当的油漆时其寿命可比普通碳鋼延长 50%。

在完全暴露时，当鋼在厚度上損失千分之一吋时似乎就停止腐蝕了。所形成的鐵鏽是粘着而致密的。

3. 鋼 济 性

由于只用了适量的合金元素，因此高强度鋼的出厂价格只比最便宜的碳素結構鋼高 30%。美国鋼鐵公司結構应用組的工程师們推算出了表 1 所列的数据。他們比較了該厂的高强度鋼和碳鋼的强度与价格之比率，表中所列的这些鋼是这类鋼中的典型。

然而，为了能充分的利用起見，对于高强度鋼的性能和設計之关系的了解就很重要。在許多情况下这就意味着对产品重新設計以利用新式高强度鋼的性能。

表1 以碳钢为准的高强度结构钢的强度与价格的比率

钢的级别	A. S. T. M. 标号	屈伏点 (最小)	每磅价格*	以 A7 碳钢为准的强度与 价格的比率	
				受张力构件, 短柱和梁	长柱
用于桥梁和建筑的碳钢	A7	88,000磅/吋 ²	6.40分	1.00	1.00
用于焊接的碳素结构钢	A373	32,000	6.60	0.94	0.97
改进的碳素结构钢	A36	36,000	6.45	1.08	0.99
高强度钢					
(U. S. S. Man-Ten A440) 钢	A440				
≤3/4吋		50,000	7.4	1.31	0.86
>3/4~11/2吋		46,000	7.4	1.21	0.86
>11/2~4吋		42,000	7.4	1.10	0.86
高强度低合金钢					
(U. S. S. Tri-Ten)	A441				
≤3/4吋		50,000	8.4	1.15	0.76
>3/4~11/2吋		46,000	8.4	1.06	0.76
>11/2~4吋		42,000	8.4	0.97	0.76
高强度低合金钢					
(U. S. S. Cor-Ten)	A242**				
≤1/2吋		50,000	8.7	1.11	0.75
>1/2~11/2吋		47,000	8.7	1.05	0.75
>11/2~3吋		43,000	8.7	0.96	0.75
热处理的合金结构钢					
(U. S. S. T-1)		100,000	15.5	1.25	0.41

* 基本价格加上按不同截面形状大小之额外费用

** 对于一定的厚度

来源：美国钢铁公司

如大厦、桥梁、储油罐、导弹搬运和发射设备，其他如拖拉机、采掘机、农业机械、行军构架、戽斗、压路机、起重机、矿车、灯柱、线路五金、发射塔、电缆卷筒、驳船和空气预热器等。在这些用途中都充分利用了材料的特性。

它们也用作汽车的千斤顶、车身和防震器。正在研究的一种新的防震器材料是将薄的不锈钢皮作为装饰和保护层粘合在高强度钢的防震器柱上。一种具有屈服强度为 100,000 磅/吋² 的热处理的合金结构钢 (U. S. S. T-1) 将用于制造洲际导弹发射基地上储藏液体燃料的受压容器。另一类强度为 110,000 磅/吋² 和布氏硬度为 H_B 500 的高强度结构钢在需要耐磨的地方具有广阔的用途。

三、用铌处理的钢

在半镇静钢中加入 0.01~0.04% 的铌，获得一种高强度钢。铌降低了晶粒度，因此不用提高含碳量就有强化和提高韧性的结果。由于碳及锰含量低，因此焊接性能好。铌似乎也阻止了热影响区的

二、高强度钢的用途

1. 减轻重量

运输设备是应用高强度低合金钢的一个广大部门。铁道部门已经认识到采用高强度钢来减小钢材厚度降低车辆自重增加载货量可大量节省运行费用和增加收入。其他机动设备如卡车、拖车和公共汽车等亦然。一种平板拖车从原来的碳钢结构重新设计或合并使用屈伏点为 50,000 磅/吋² 的高强度低合金钢和屈伏点为 100,000 磅/吋² 的热处理合金结构钢 (U. S. S. T-1) 后降低重量 1,500 磅，这和采用铝所得之结果相同。在桥梁方面也在新的设计概念基础上合并使用高强度钢和屈伏点为 100,000 磅/吋² 的热处理合金结构钢而显著地降低了重量和价格。

2. 多方面用途

高强度钢的用途与日俱增。在大型结构方面，

开裂和延缓了热影响区碳化物的溶解。

正在用一种铌高强度钢来制造分送氧气的小容器(4吋圆,32两重)。这小容器的内壁压力为1,790磅/吋²。这容器是将两个容器用氩气在2,100°F焊成。

四、将来的发展

将来的新钢种在热轧状态时的屈服强度将达60,000或70,000磅/吋²,最后或许达到80,000~90,000磅/吋²。且有良好的成形及焊接性能,以及用焊接制造的结构具有必要的强度和塑性以便经受住在使用时的各种状况。

在热处理合金结构钢方面也发展一种屈服强度为150,000磅/吋²的新钢种,以便用于目前正在用屈服强度为100,000磅/吋²制造的那些结构和容器。并致力于发展具有合适的焊接和成形特性的钢种。

五、碳钢和合金钢的趋向

为了力求保持合理的价格,目前趋向于尽可能用低级的合金钢和碳钢来制造金属产品。手工具工业似乎正在由4140、4150和8650钢转向于1045、5046和4063钢,这是一个极好的例子。

靠了采用感应硬化,汽车制造厂已能够转变到用碳钢如S.A.E.1037和1038制造心轴。在汽车防震器上也趋向于用较便宜的钢。假使这防震器主要是为了装饰,则有许多已用完全镇静的1008、1010、1012和1018钢冲压出来。

残余元素

在碳钢中残余元素的作用正在受到很大的注意。其中一个原因是使用者已在企图利用残余元素对普通碳钢的淬透性的影响。然而,当残余量高时则退火处理和切削加工性将受到影响,而且增加的淬透性可能引起钢在淬火时开裂或者造成过高的心部硬度而使表面硬化的钢变形。因此最终可能用控制淬透性的办法来解决这一问题。在这个方向上的一个步骤是碳钢淬透性带的建立。

六、新的H-钢*

1960年初,美国钢铁协会的标准上增加了三种

H-钢,4520-H、4718-H和6118-H。它们在汽车工业中已被广泛使用。它们全是很好的渗碳级钢。淬透较深的4718-H钢已用于卡车和重型运输工具的高应力差动环齿轮和小齿轮。许多客车的差动齿轮和小齿轮是用4520-H制造的。6118-H钢正用在转向齿轮上。

七、含铅钢更广泛的使用

虽然含铅钢因为改善切削性能而带来了经济上的好处已被普遍地使用着,然而只在最近才被用于重18吨的闭口模锻件。许多用于硬化的齿轮,直径为145吋的圆的锻件或轧材正在用含铅钢来制造。

在疲劳和冲击负荷下是否使用高强度含铅钢还是有争论的。某些钢厂劝告应避免这些用途,特别是如果这种钢是热处理到最高的强度水平上或受到冲击负荷的话。然而,广泛的研究已确定加入铅后在正常使用温度下对机械性能没有实质的影响。经验也表明钢中的铅对焊接性能的损害也没有易切削钢中通常有的高含硫量对它的损害来得厉害。

含铅合金钢

含铅合金钢的用途在增加。例如用5140和4140制造承受低负荷或低压力的汽车零件及水力系统的部件。另一用途是涡轮,因为它的形状是不能挤压出来的。

将铅加到低合金钢如4140、4340和8630中降低了那些已经热处理到齿轮所要求的高硬度的锻件(图1)、轴承表面、转塔的环齿轮和其它易受磨损磨耗的产品的切削加工费用。刀具寿命增进600%以及切削加工时间减少50%以上是相当普遍的。

“切削加工费用改善受到切削加工设备的容量和条件、产品的几何形状以及加工要求的影响”。此外正常切削加工含铅钢能造成极好的表面光洁度。

八、冷挤压的进展

在压力机或多级横锻机上进行棒材或线材的冷挤压正在不断的进展,它淘汰了螺钉的切削加工法。大部分首先用于冷挤压的材料是细晶粒的普通碳钢,一般是退火的成圈的棒材或线材。采用中间退火或消除应力后,许多碳钢和合金钢都能被冷挤

* H-钢系保证具有一定淬透性的钢——译者注

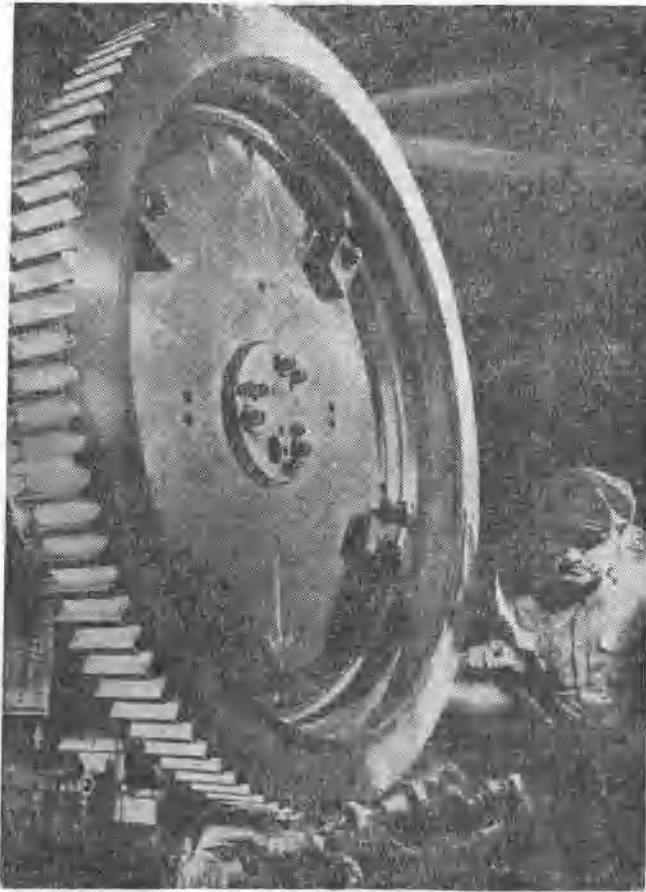


图 1 正在 Thew 采掘机公司的工厂内加工用于采掘机的齿轮，它表明含镍钢在重载工作中的应用在不断增长。它是两只环齿轮之一，用来支持司机室及挖斗

压。典型的如用铝充分脱氧的低硅的 C1008、C1020、C1024 和 C1030。例如 4023、4130、5120、5130、8620 和 8630 也已用来冷挤压。在模锻锻以前稍为预热（用感应方法或其他方法加热到约 250°F）是很有很大助益。工具的设计对于决定所需钢材的质量是一个重要因素。在现在的模具设计中，只要冷挤压时金属是受压，则将趋向于使表面缺陷缩小。因为在冷挤压中棒料和线材的表面质量非常重要，因此钢厂正在努力控制质量。

九、新的镍钢系统

国际镍公司的 Bayonne 研究所正在对一系列含镍 18 ~ 27% 的铁镍合金进行评价。这类钢不经淬火即能进行析出和相变硬化。含碳量保持在 0.05% 以下并且加入钛（1.7%）和钼（0.2%）以得到析出硬化。同时还加入约 0.4% 钨。

在这系列中两种有希望的合金各含 20 和 25% 镍。含 20% 镍的钢自 1,500°F 左右的退火温度空冷下来时，由奥氏体发生相变。在 850 ~ 1,000°F 进行时效。得到屈服强度为 270,000 磅/吋² 和抗拉强度为 280,000 磅/吋² 的强度和 12% 的延伸率。25% 镍的钢能够退火到较低的硬度但是在 850 ~ 950°F 时效之前尚需要在 1,300°F 进行中间处理。采用这样的处理达到 252,000 磅/吋² 的屈服强度和 277,000 磅/吋² 的抗拉强度。

这两种合金都具有很好的冷加工特性。例如，20% 镍钢由退火状态 (R_e 36) 冷加工，在 70% 变形度后仅硬化到 R_c 37。

十、真空处理的钢

真空脱气（钢在空气中冶炼而在真空室中浇铸）特别适用于需要很大钢锭的大型锻件的产品。它正

在用来制造较为纯净无疵的、用于制造硬化轧辊的钢而并不超过大气熔炼的钢的费用。

因为对真空脱气的钢水量实际上没有限制的，它将被广泛地用于增进 H-11、4340 和其他类型的高强度工具钢的质量。按照伯利恒钢铁公司的付总冶金师 Elliott A. Reid 的意见，“并没有期望真空脱气的钢在各方面都比得上质量很高的真空冶炼的钢。然而，由于它的质量已大为改进故目前许多采用真空冶炼钢材的地方均可采用它。它的优点是价格低和产量高”。

更大的钢锭

在真空熔炼中似乎趋向于以大气冶炼的钢作电极用自耗电极熔炼法制造更大的钢锭。已经非常需要直径为 20 或 26 吋，重 5,000~ 约 19,000 磅的钢锭。然而 Allegheny Ludlum 厂即将供应直径为 40~50 吋，重 50,000~60,000 磅的钢锭。

通过自耗电极和真空感应熔炼，已可提供更为纯净的如 52100、8620、6150、9312、A286、Waspaloy 和 300-M 等类钢。大多数还是供飞机和导弹使用。

十一、用于飞机锻件的 4340 钢

S. A. E. 4340 钢（常规的和变型的）仍是飞机起落架的主要材料。由于负荷更大，以及飞机收藏起落架的地方更小，因此趋向于要求抗拉强度为 260,000~280,000 磅/吋²。采用细致的熔炼方法，用电炉生产；具有满意的纯净度且锻件横向断面收缩率达到最小为 6% 和平均为 10% 的 4340 钢。

在起落架上，必须避免易产生应力集中的地方，如工具记号、断面尺寸的急剧改变、锐边和小半径等。可能的话，钢可用油漆或电镀或两者同时使用来防止腐蚀。然而，因为氢脆的危险，所以在海军的

规范中起落架是不允许电镀的。

更高强度的需要

在探求能处理到比 260,000~280,000 磅/吋² 更高强度的超高强度钢，有人认为 H-11 工具钢是最有可能的。它的强度高（可达 280,000~300,000 磅/吋²）而且可保持承受载荷能力一直到约 1,000°F。在目前为了使锻件具有适当的横向延伸性必须采用真空冶炼。对某些零件，例如正在计划的或处于初期生产阶段的大型飞机的起落架，其问题是得到足够大的钢锭以便允许有足够的热加工使得有满意的横向性能。

十二、新的原子能用钢

Jones 和 Laughlin 钢铁公司已发展了一系列用于原子能发电厂部件上的新钢种。这些新钢种的化学成份和标准碳钢不同，它的镍和钛的含量极低。这钢是发展用来帮助解决在核反应堆设备维护中的一个问题是：这是因为热中子和锰的反应而造成的残余放射性阻止了对设备的修理及调整。

其他用途

虽然这钢是专门发展用于原子能工业，但它有很高的冷塑性。它在低温时有着很好的冲击性能。因而将用于冷挤压型材、冷的模锻件、电子零件以及飞机和导弹工业中。

十三、汽车制造厂开始采用镀锌钢皮

汽车车身使用镀锌钢皮将能更好地抵抗腐蚀。在今年少数汽车上有限地使用了差异镀层的钢皮



图 2 用 4340 钢加工成的喷气客机起落架的轴梁。这钢符合于有关横向性能的特殊飞机规范。这一个起落架部件在脱碳极少的氮气中热处理到抗拉强度 260,000~280,000 磅/吋² (R₀ 50~53)