

上海市工业生产比先进比多快好省展览會

重工业技术交流参考资料

# 工 夹 具

上海汽輪機廠等編  
科技卫生出版社

## 目 录

- |                       |                 |    |
|-----------------------|-----------------|----|
| 1. 車床液壓仿型靠模.....      | 上海汽輪機廠編.....    | 1  |
| 2. 不停車特種彈簧夾具.....     | 上海第一紡織機械廠編..    | 11 |
| 3. 階梯式自動退刀架.....      | 公私合營華海礦山機器廠編    | 15 |
| 4. 半自動刨齒輪工具.....      | 上海第一紡織機械廠編..    | 17 |
| 5. 刨床刨圓錐齒輪工具.....     | 公私合營鄭興泰汽車機械製造廠編 | 21 |
| 6. 插螺旋齒的工具.....       | 中國機械工具製造廠編..    | 27 |
| 7. 自動退刀工具.....        | 上海機床廠編.....     | 31 |
| 8. 銑削凸輪用的靠模夾具.....    | 新中動力機廠編.....    | 34 |
| 9. 用牛頭刨床加工螺旋槳打水面...   | 求新造船廠編.....     | 37 |
| 10. 超精磨加工工具.....      | 上海機床廠編.....     | 41 |
| 11. 磨滾刀工具.....        | 上海電機廠編.....     | 45 |
| 12. 磨圓片銑刀工具.....      | 公私合營精業機器廠編      | 47 |
| 13. 車滾盆形工具.....       | 上海船用輔機儀表廠編..    | 49 |
| 14. 搪錐度孔工具.....       | 公私合營力生機器廠編..    | 51 |
| 15. 搪吊卡主體吊環孔圓弧工具..... | 力生機器廠編.....     | 53 |
| 16. 快速打中心孔工具.....     | 上海石油機械配件廠編      | 55 |
| 17. 自動調節長短刻線工具.....   | 公私合營永業鐵廠編....   | 57 |
| 18. 刨六角螺釘工具.....      | 上海電機廠編.....     | 59 |
| 19. 螺母倒角器.....        | 上海鍋爐廠編.....     | 61 |
| 20. 快速打洋鑽眼工具.....     | 公私合營久昌電機製造廠編    | 63 |
| 21. 鉆床走刀自動進退裝置.....   | 上海第一紡織機械廠編..    | 64 |
| 22. 自動打兩端中心孔機...      | 公私合營鄭興泰汽車機械製造廠編 | 67 |
| 23. 快速帶動頂尖.....       | 上海工具廠編.....     | 71 |
| 24. 滾刀刃磨工具.....       | 公私合營恒新機器廠編..    | 82 |
| 25. 車制圓弧形工具.....      | 上海精密醫療器械廠編..    | 84 |

# 1

## 車床液壓仿型靠模

### (一) 液壓仿型的基本原理

在車床上的液壓仿型工作的基本原理，是利用車床的縱向進給及液壓仿型刀架的定向運動所得的合成進給所形成，如圖 1 所示。 $V_L$  是車床的縱向進給速度， $V_C$  是液壓仿型刀架的定向移動速度(按  $45^\circ$  方向運動)，其合成速度為  $V_R$ ，其所得型線升角為  $\beta$ ，其中  $V_C$  的大小由液壓仿型刀架根據樣件所需型線升角  $\beta$  來適應。因此液壓仿型刀架只作一定方向的運動，不作其他任何運動。例如在車制圖 2 的曲線時， $\beta$  角隨時在改變着，因而液壓仿型刀架就以不同的  $V_C$  來適應，結果形成 R 型的曲

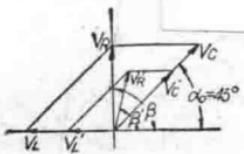


圖 1



圖 2

## (二) 液压仿型刀架在車床上的布局(參見圖 3)

此液压仿型刀架的設計是装于 1A62 車床的橫拖板上(車床中心高为 110 公厘)，用螺釘把固定座 4 固定在机床橫拖板 5 上，也就是在四方刀架对面。它的优点是当加工时仍能保持这台机床的万用性，例如图 4 中的螺釘沉割部分触头无法进到之处，可用四方架来完成，其他象工件的纵向裕量不均及鑄件的澆口等，都可用四方刀架先切削均匀后再进行仿型，油缸体 3 及刀架可于固定座內滑动，样件的安装是由擋

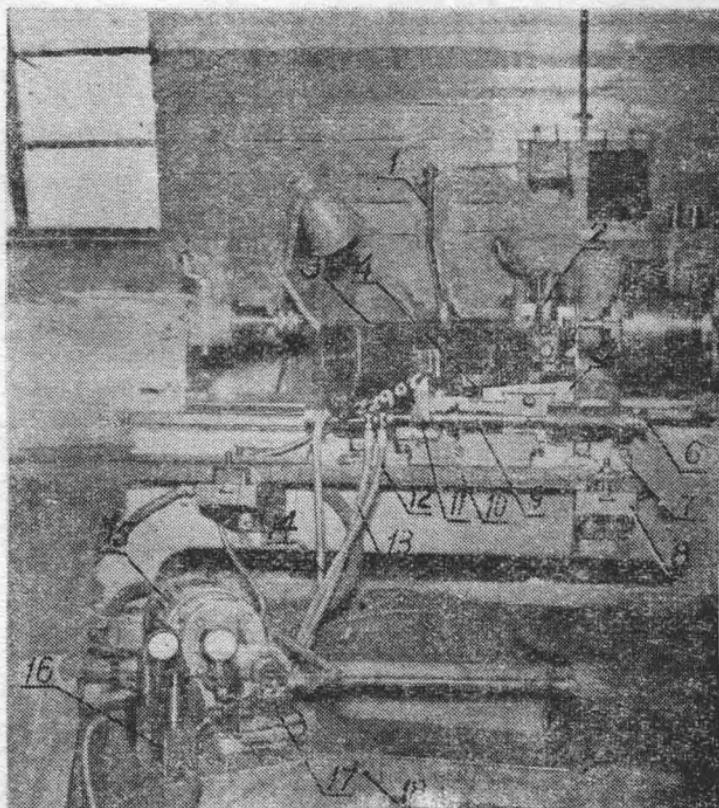


圖 3

架 8 固定于机床上，横梁 10 摆于擋架 8 上，調整座 7 可于橫梁 10 的導軌上作縱向調整，頂針座 6 可于 7 上作橫向調整。樣件 9 頂于頂針座上，11 为触头，12 为进油管，13 为回油管，14 为油缸及滑閥內遺漏油用的管子，18 油箱，17 油泵，16 为溢流閥，15 为馬达，1 为手柄，2 为調整刀架。这种布局的缺点是工人在操作时对樣件仿型情况的觀察比較不方便。油缸与車床中心綫的安装角为  $45^\circ$  (見圖 5)，这种布局有利于車削階級軸类。車刀是反裝在刀夾內，車頭是順轉進行車削。

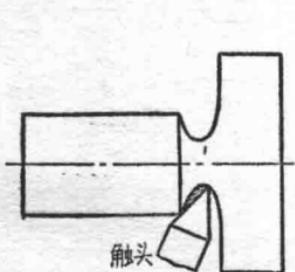


圖 4


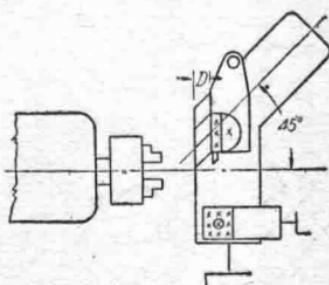


圖 5



### (三) 液压仿型刀架結構動作

如图 6 所示，固定座 27 固定于車床橫拖板上，活塞杆 4 固定在 27 上，活塞 3 固定在活塞杆 4 上。連動拖板 21 和缸体 1 相連，能在固定座 27 的燕尾槽內滑動。在連動拖板 21 上裝有調整刀架 22。控制閥套 5 固定在缸体 1 上。壓力油由油泵經濾油器及溢流閥到進油管，進入控制閥部分，然後一路進入油室 I，另一路經控制口  $\delta$  進入後油室 II，後油室的油壓恒為 24 大氣壓，前油室 I 的油壓隨  $\delta$  開口的大小而改變。當觸頭 10 未觸及工件時，彈簧 7 把控制閥 6 頂出，使  $\delta$  變為零，則  $P_1A_1 > P_2A_2$ ，而使油缸往“+”向移動；當觸頭 10 碰到樣件

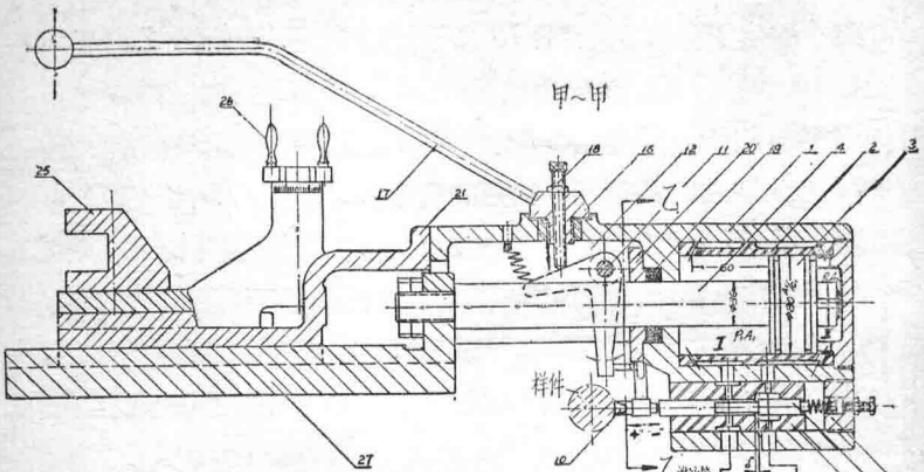


甲~甲



样本

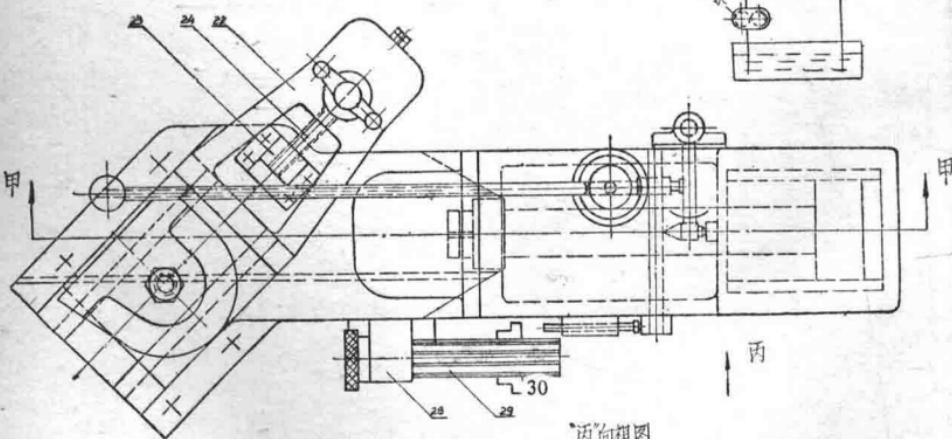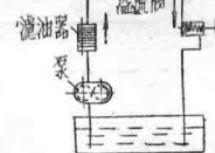

乙~乙

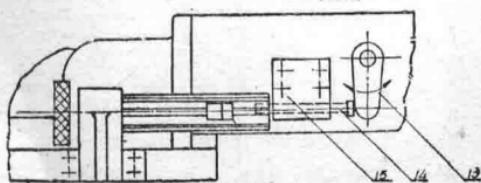

乙~乙

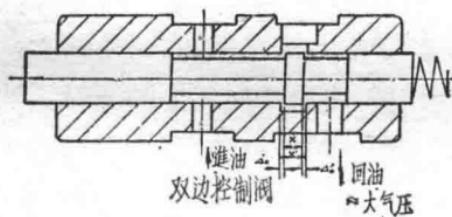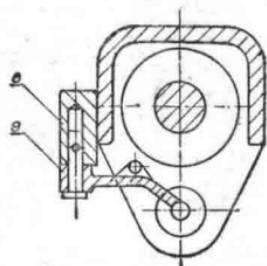

- 1—缸体 2—活塞衬 3—活塞 4—活塞杆 5—控制閥套  
6—控制閥 7—彈簧 8—摆臂座 9—摆臂 10—触头  
11—摆軸 12—杠杆 13—撞臂 14—滑梢 15—滑梢座  
16—螺杆套 17—手柄 18—調整螺釘 19—油封圈 20—  
油封蓋 21—運動拖板 22—調整刀架 23—活令 24—螺  
杆 25—刀夾 26—調整手柄 27—固定座 28—托架  
29—控制轉軸 30—撞块

圖 6

后， $\delta$  断开而使  $P_1$  下降。当  $\delta$  的量足够使前油压  $P_1$  的压力下降到使  $P_1A_1 = P_2A_2$  时，才停止前进，因此这  $\delta$  是自动形成的。当轉动手柄 17，使調整螺釘 18 作往下运动时，杠杆 12 摆动，使触头 10 往“-”向移动，使  $\delta$  的开口量大于平衡位置时的  $\delta$  开口量，使  $P_1$  大降，形成  $P_1A_1 < P_2A_2$  而使油缸往“-”向移动。当手柄 17 反轉，而使 18 往上运动时，杠杆被拉簧拉起，而彈簧 7 又把控制閥 6 顶出，使油缸向前。这就表示当仿型車削时，轉动手柄 17，而使油缸靠向样件。靠到样件后，控制閥自动形成  $\delta$ ，使  $P_1A_1 = P_2A_2$ 。在仿型时，当仿到工件外型凹下时，彈簧立刻把控制閥頂出而使  $\delta$  闭小，同时使  $P_1A_2 > P_2A_2$ ，而使油缸連动刀架进行跟踪。当仿到样件外形凸起时，彈簧 7 受到压缩而样件迫使 6 顶回，使  $\delta$  开大，隨即使  $P_1A_1 < P_2A_2$ ，而后退跟踪。 $\delta$  变动仅几个公厘时，油缸立即跟踪。另外在固定座 27 上，还装有粗切刀控制机构，在控制轉軸 29 上装有 6 只撞块 30，可在轉軸的滑槽內作任意位置的調整。撞臂 13 固定在摆軸 11 上，滑梢座 15 固定在缸体 1 上。滑梢 14 可在 15 内滑动，当油缸体 1 往“+”向移动时，11、13、15 随着移动。当滑梢 14 撞到撞块 30 后，14 就撞着撞臂 13 而摆动 12，使控制閥开到  $\delta$  后停止（此时触头未触到样件）。这样就便利了粗加工时对裕量不均的工件应用，粗切刀控制器粗車各段直徑后，再一次仿型。这样有助于仿型精度。

#### (四) 仿型实例介紹

在加工如图 7 所示的工件时，先順时針轉动手柄 17（如图 6），使調整螺釘 18 往下移动。由于杠杆 12 及摆臂 9 的动作，使控制閥 6 往“-”向移动。此时油缸及刀架后退，直到

极端为止。再装夹工件毛坯，反向轉动手柄 17 使調整螺釘 18 往上移动。彈簧 7 把控制閥 6 頂出，使油缸 1 及刀架往前运动，直到触头碰到 A 部分时，控制閥的开

口量  $\delta$  漸漸開大。此时油缸还在向前运动，直到  $\delta$  开到使前后二油压的总压力平衡为止。再轉動調整手柄 26，使調整刀架向工件方向吃刀。然后进行纵向进給，在圓柱部分 A 上， $\delta$  沒有改变，故油缸体 1 也沒有移动。当触头行到 O 点时，由于触头受到压力而使触头后退。此时  $\delta$  也被开大，使油室 II 的压力大于油室 I 而立即后退。随着纵向速度的連續进行，在 B 部分上，油缸一直是連續后退着，其后退速度的大小由触头根据 B 部分型線  $\beta$  角的大小来适应。当触头行到 P 点时，触头未受到样件的压力，而由彈簧 7 的压力頂于样件上。当触头剛行到 P 点时，油缸也剛跟踪后退到  $\delta$  的平衡开口，使油缸不产生定向移动。同样在 C 部分上，由于控制閥沒有运动而使油缸不作定向移动，直到样件的极端为止（所須注意的是刀架和油缸体連在一起，因此油缸的运动就是刀架的运动）。

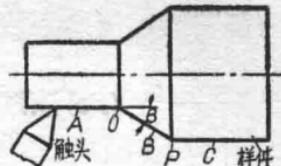


图 7

### (五) 液压仿型刀架在制造上应注意的地方

1. 各連接部分的鑄件退火应作得透彻，不然到装配时，活塞杆与活塞、油缸体及連动拖板，固定座等連接部分，由于垂直接度的变形，而使活塞在油缸衬內卡死。

2. 油缸衬与活塞、控制閥及閥套在研配时須特別小心，以保証滑配間隙，如研得太松了，前后二油室会漏油，而使仿型誤差大。它們在热处理时，应防止变形太多，而使磨削余量不

够。控制閥的控制邊不應倒圓角，應保持尖角以免影響液流。

### (六) 液壓仿型刀架的性能試驗

1. 迟緩試驗：目的為了測出  $\delta$  變動多少後仿型刀架才跟蹤。它的數字可由裝置在油缸體上的儀表讀出。我們發現此刀架由靜到動這段時間內很不靈敏，在動態時比較靈敏，在跟蹤時的慣量也很大，主要由於油缸本身太重，使靜摩擦增大而移動遲鈍；在動態時由於慣量太大，而不易立即停止或改變運動方向。

2. 剛性試驗：目的是觀察液壓刀架在受有  $P_y$  方向力後，後退量的多少，也表示出當切削裕量不均勻時，油缸位置變移量的多少。我們測得剛度為 7.8 公斤/公厘，即切削力改變 7.8 公斤後，油缸變動 1 公厘。這剛性不夠高，其原因是由於開隙  $\delta$  太大的關係。在我們改用雙邊控制閥，並減小  $\Delta_0$  為 0.03 後，剛性大大提高。

3. 流量試驗：目的是測定平衡位置時的環隙量  $\delta$ ，並復核流量公式。我們測得平衡位置時， $\delta$  為 0.09 公厘，並發現蘇聯和捷克的流量公式與我們實驗的不符。附流量公式如下：

苏联 
$$q = \pi d \delta \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (P_1 - P_2)}$$

捷克 
$$q = K \delta^2 (P_1 - P_2)$$

式中： $\delta$  = 開隙量(公分)； $d$  = 控制閥直徑(公分)； $g$  = 重力加速度 = 980 公分/秒<sup>2</sup>； $P_1$  = 進油壓力； $P_2$  = 回油壓力； $K$  = 經驗系數； $\gamma$  = 油的比重，公斤/公分<sup>3</sup>； $q$  = 流量，公分<sup>3</sup>/分。

4. 跟踪速度試驗：目的是測定液壓仿型刀架跟蹤誤差及

最大仿型速度，結果說明在各種速度時還比較穩定，但由於油缸慣量大，而使跟蹤不夠迅速。

5. 實物仿形試驗：發現液壓仿型液壓系統及機械部分，調整刀具磨損等所形成的綜合誤差，量出各段直徑與樣件直徑誤差如圖 8 所示。測得的仿型誤差為 0.08 公厘左右，現改用雙邊控制閥後為±0.03 公厘，仿型誤差減少了。

 


圖 8

### (七) 双边控制閥工作原理

我們以上所介紹的是屬於單邊控制閥，它的控制僅利用滑閥上的一條邊和閥套上的一條邊，所形成的  $\delta$  開隙的大小來控制油缸的跟蹤運動，並且在回油時具有一定的背壓(24 大氣壓)。因此雙邊和單邊的主要區別在於到後油室Ⅱ的油由二個開隙來控制  $\Delta_0$  及  $\Delta_0'$ 。當  $\Delta_0$  關小時， $\Delta_0'$  增大，使後油室Ⅱ的油壓降低，而使油缸前進；當  $\Delta_0$  關大時， $\Delta_0'$  關小，而使後油室油壓增高而後退。為了要保持  $\Delta_0$  及  $\Delta_0'$  一定的值(我們選 0.03 公厘)， $X$  與  $X'$  就應有一定的配合公差，在製造時比單邊控制閥困難些，但對靈敏性、剛性等都比單邊控制閥要高。

### (八) 液壓仿型刀架的優越性

(1) 因為它是在普通機床上僅裝上一套附屬裝置後就能進行仿型加工，且比其他機械靠模的精度要高。

(2) 样件的制造要求比較低，普通可用第一只車准的成品作为样件，或用普通鐵皮作为仿型样板，不須进行热处理。

(3) 当校正第一只样件后，可連續进行加工，同时对工人的劳动技术及劳动强度都大为降低。

### (九) 在使用中存在的問題及今后改进的方向

在机械結構方面由于：

(1) 調整刀架的螺杆 24 (參見圖 6 ) 太細，在受到切削力时容易产生变形。

(2) 油缸体的慣量較大，对跟踪的灵敏性不够要求。

(3) 刀架安装角固定为  $45^{\circ}$  后，只能車制阶级軸类的型綫。在液压系統方面，单边控制閥对液压系統的剛度及灵敏度較差。

針對以上这些缺点，我們准备改粗調整刀架的螺杆；缸体用鋁鑄件来代替鐵鑄件；刀架制成可以回轉以扩大加工范围；控制閥現已改为双边式后，对剛性及灵敏性都大为提高。

### (十) 液压仿型的发展方向


不但液压仿型可用于車床上車制有規則的圓柱体，还可車制不規則的圓柱体如凸輪之类。除了車床上裝置外，还可装于刨床上作为仿型刨，銑床上作仿型銑；及在其他机床等。

# 2

## 不停車特种彈簧夾具

### 改 进 过 程

我厂在加工如图1所示的产品时，最初加工該工件二端平面及头子外元，是用自来軋头夹持加工的。但是用自来軋

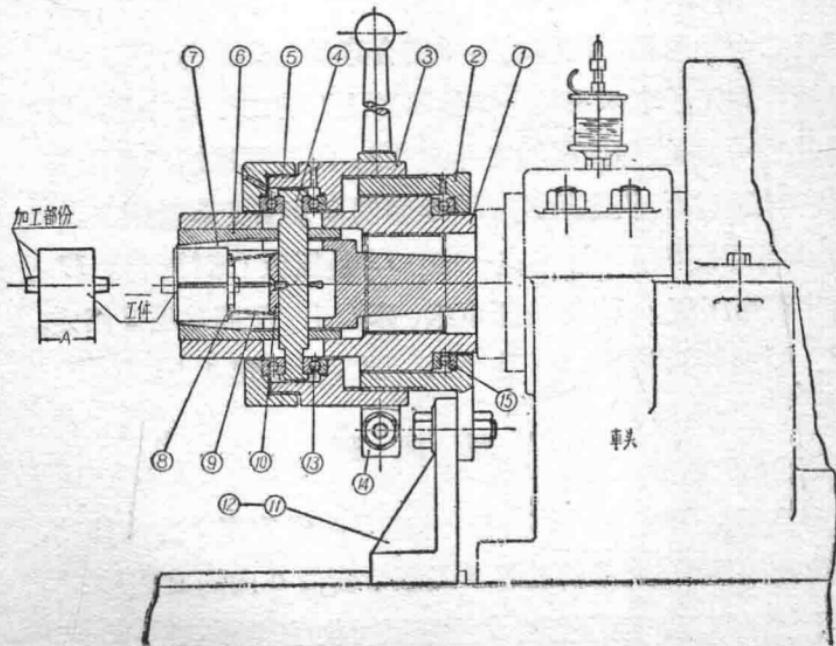

头夹持要停車后再装卸工件，因此輔助時間較長，产量很难提高；另一方面由于切削力大，因此紧夹力也須要大，而用自來軋头产生这样大的紧夹力，工人要用很大的力量来操作，同时二头徑向摆幅不能达到要求。針對这种情况，設計了一只如图 2 所示的特种彈簧夾具，經過制造試用，获得成功，提高了产量 20%左右，并降低了工人劳动强度。

### 特种彈簧夾具的構造

夾具构造如图 2，1 是套筒，旋紧于車床主軸上，与主軸成为一整体，在筒壁开有二个长方形孔。2 是固定座，外圓車有导程为  $\frac{1}{2}$ " 三头順牙螺紋。3 是外壳車有导程为  $\frac{1}{2}$ " 三头順牙的螺紋与固定座 2 螺紋咬合。4 是移动梁(短形截面)穿入套筒 1 之长方孔內，与 1 一起旋轉。5 是培林蓋，使平面培林 13 壓住 4 移动梁。6 是錐形套筒，內錐为  $10^\circ$ ，筒壁开有二个矩形孔，使移动梁 4 密合穿过。7 是彈性漲胎之退拔柄，固定于車床主軸上彈性漲胎上开有二个长方孔，以让移动梁 4 通过(彈性漲胎之外錐  $9^\circ$ )，內孔可根据产品配制。8 是空心垫圈，9 是彈簧，10 是垫圈固定空于移动梁上。8、10 都与彈簧 9 紧配鑲牢在一起。12 是压板(未繪出)。11 是固定脚用压板。12 固定于車床、床面上，使固定座 2 固定。13、15 是平面培林。14 是手柄，固定于外壳 3 上。

### 傳 动 原 理

当手柄順轉(約  $90^\circ$ )时，外壳 3 向固定座 1 方向移动，并迫使平面培林 13 移动梁 4 及錐形套筒 6 向固定座移动。由于錐面作用，錐形套筒 6 迫使漲胎收縮(紧夹工件)，手柄

反轉(約 90°)，則外殼等移動方向與前完全相反，使彈性漲胎恢復原狀(放鬆)，由於彈簧 9 的作用把工件推出。

## 操作方法

在裝入工件時，左手推動手柄逆轉(約 90°)，使彈性漲胎松開，右手將工件稍用力推入彈性漲胎 7 內，然後用左手順轉扳緊手柄，使彈性漲胎夾緊工件，即可進行切削了。在卸工件時，只要用左手逆轉推開手柄，右手就能很便利的取出工件。這樣就能達到不停車裝卸工件順利地進行切削工作的目的了。

## 工具優點

1. 能不停車裝卸工件，操作便利，可以減少很多不必要的輔助時間，在保證質量的條件下提高產量 20%左右。
2. 工人用少量的力量，即可得到很大的緊夾力，改善了勞動條件。
3. 能固定工件的相對位置，因此能正確地控制尺寸 A 對提高產品的質量，也有顯著作用。中心偏差達到 0.001" 長度偏差達到 0.001"。

## 注意事項

1. 彈性漲胎最好用鋼料做，並且淬火後要磨準，但是我廠由於製造條件有限，因此用鑄鐵來做，在使用中情況尚好。
2. 彈性漲胎在製造時，先將毛坯車好再銑樺四條，然後將彈性漲胎外圓用哈夫軋頭緊夾，使它稍收縮(1/32") (在

四条桿內用墊鐵嵌緊)，然後進行車准尺寸。這樣可增加彈性  
漲胎之彈性和增加彈性漲胎與工件之接觸面，使緊夾穩固。

3. 彈簧 9 之彈力要適宜，不能過強與過弱（只需勝過  
工件與彈性漲胎摩擦力）。

# 3

## 階梯式自動退刀架

过去我厂加工一根矿車上的阶级軸需很多工序，化的時間长，車床又要时开时关。刀架改进后，阶梯軸各道肩架能一次加工完成，大大减少工序，降低劳动强度，提高生产效率。

### 自动退刀架的結構

退刀架首先根据加工的零件形状做成相同的样板 7，然后把样板 7 插进自动退刀架 8 槽内，同时装上往返滑动的刀杆 6。刀杆上装好一根肖子 12，作扳手定位之用，和頂块 10 作与样板接触之用。然后再装上彈力彈簧 11，用压缩盘 20 把刀杆压紧在样板上。

然后把整个刀架按装在机床的刀架上固定，再利用机床的横拖板調节刀具与加工零件的接触位置。样板 7 的靠面根据加工零件的位置，再做成固定架 21，靠住样板。样板固定架 21 可在車床导轨的端面作固定面。

切削时，由大拖板沿着导轨前进。样板 7 不动，而頂块 10 沿着样板 7 級数自动退出。这样便成了一次走刀切削。

进行第二次切削时，和普通一样把大拖板向右搖回，样板 7 亦随着刀架向右。然后只要将撥搓手柄 15 往后一扳，刀杆即仍可向前。再把样板 7 推向左去和样板固定架 21 靠住，用横拖板調节切削量，亦又可切削。