

## 前　　言

本輯收集譯文和綜述共 25 篇，着重敘述了在电工和仪器仪表工业中的粉末冶金結構零件、电触头材料和磁性材料的性能及其应用。

第一部分“零件的生产和应用”其 8 篇文章，談到了电工及仪器仪表中常用的粉末冶金材料与零件及其优越性，并作了經濟分析。最后三篇文章闡述了国外最近发展的制造高强度粉末零件的低合金钢材料及其应用实例。

第二部分是电触头材料方面的 6 篇文章。在《国外粉末冶金电触头的現状及其发展趋势》的一篇综述中，概括了世界各国常用电触头的品种及其性能。其余 5 篇中，分别就几种不同类型的电触头材料描述了制造工艺、特性及其应用，其中 COM-8 和 錄还是比較新颖的电触头材料。在电触头的生产技术方面，《电工技术上用的粉末冶金触头材料制造过程的研究》一文，简介了罗马尼亚人民共和国克魯日工艺研究所用高頻加热燒結鈦粉触头的新技术。

第三部分談磁性材料，有 11 篇文章。其中有综合性的概述，也有专論。《燒結鐵的磁性》一文論述应用廉价的海綿鐵粉（即还原鐵粉）燒結鐵磁件的磁性能；另文中談到了轧成片状的鐵粉用于制造迭层磁性材料的优越性；这些資料对目前使用廉价的普通鐵粉頗有参考价值。此外，还談到用还原混合的氧化物方法和电解法来制造坡莫合金粉末，对于粉末冶金軟磁材料的生产亦不无可取之处；至于正在发展中的应用粉末軋制技术制造磁性带材以及微細鐵粉的永磁材料方面的文章亦选譯了一些。

选入本专辑的文章，着重在上述三方面的生产技术和应用，希望能对我国目前在电工和仪器仪表方面进一步扩大应用粉末冶金技术有所裨益。本輯由第一机械工业部机械科学研究院材料研究所仲文治同志主編。由于水平限制，取舍不尽恰当，疏漏之处在所难免。深望讀者惠予指正。



# 目 录

## 零件的生产和应用

粉末冶金零件在电器和电子零件设计上的优点与应用 .....	1
粉末冶金材料在电气工业中的应用 .....	8
仪器制造业粉末冶金零件的制造工段 .....	11
粉末制造的机械零件 .....	16
青铜-石墨的粉末金属板在仪表制造中的应用 .....	22
用粉末冶金法生产低合金钢的一些实验 .....	24
烧结低合金钢的若干新用途 .....	32
烧结低合金钢结构件的机械性质评述 .....	37

## 粉末冶金电触头

国外粉末冶金电触头的现状及其发展趋势 .....	41
现代粉末冶金电触头 .....	52
电工技术上用的粉末冶金触头材料制造过程的研究 .....	58
粉末冶金的双金属触头 .....	64
COM-8 触头 .....	67
铼用作电触头材料 .....	71

## 粉末冶金磁性材料

磁性材料 .....	76
用于音频及超声的逐层片状铁粉材料 .....	82
烧结铁的磁性 .....	88
粉末冶金软磁合金(一) .....	92
粉末冶金软磁材料(二) .....	100
铁-铼粉末轧制带材 .....	108
铁粉带材磁性的研究 .....	112
粉末永磁材料综述 .....	116
粉末永久磁体的磁性 .....	125
粉末冶金用作生产与探索硬磁材料的方法 .....	133
微细铁粉基永久磁体 .....	137

# 粉末冶金零件在电器和电子零件设计上的优点与应用

H. E. Berkman

## 摘要

粉末冶金的定义，在电器和电子零件设计上的应用，并有实用设计上的例证。以例说明粉末冶金制品的性能、优点和设计参数。

## 性 能

粉末冶金是一种用于成形金属零件的方法——为得到一种只具有所需物理性能的材料，将金属粉末压至一定形状和尺寸，然后在低于其主要组分的熔点的高温下烧结，表1列出了影响烧结作业的因素。

表1 影响烧结作业的因素

A. 材料的因素	压形压力 晶体结构 扩散系数 熔点 密度	压形温度 压形持续时间 压形速率 压形气氛
B. 颗粒的因素	制造的方法 颗粒形状 颗粒表面条件 颗粒尺寸	D. 烧结的因素 烧结温度 烧结时间 烧结气氛 加热速度 冷却速度
C. 压形的因素		

烧结的金属粉末压件的性能凭借于金属粉末的类别及制造方法、颗粒尺寸和形状，也依靠压形条件和烧结作业的因素变化。图1为温度对玻的烧结的影响。表2和表3指出了几种粉末金属材料的性能。

用粉末冶金来使各种金属材料组合是其特点之一，因而使得粉末冶金技术颇为重要，它可以制造

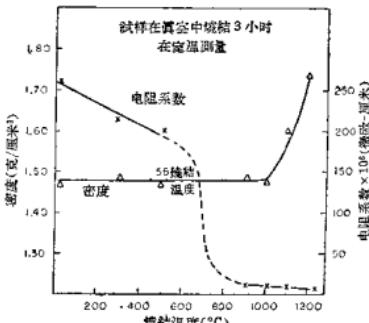


图1 烧结温度对玻的密度和电阻系数的影响

任何其他冶金方法所不能制取的材料。多元金属系的固态反应的结果能形成固溶合金或金属互化物。但有几种金属的组合，它们并不形成固溶体或金属互化物，可是仍能要求组合这些金属以得到一种仍保留其各组元金属的主要特性的材料。例如，銻与鈷的组合在电工上很需要，而这两种金属并不相互扩散。其中，鈷的重要性是由于其高的抗磨性，而銻则是一种极好的导体。将銻粉与銅粉混合、压形并烧结，结果得到一种复合材料，其中銻与銅的粉末颗粒借鉤连和机械压力(如粘附)结合在一起。粉末颗粒

表2 几种粉末冶金材料的性能

性 能	鋅 合 金	銻 合 金	鎳 合 金	黃 銅		
				77.91% Cu	10.18% Ni	1.75% Pb
抗拉强度(磅/吋²)	43,000~48,000	30,000~45,000	30,000~33,000	26,000~36,000	28,000~34,000	
抗剪强度(磅/吋²)	31,000~38,000	19,000~28,000	20,000	—	—	
延伸率(%)	7~10	2~9	1~8	10~27	10~15	
硬 度	82~91 Rh	50~80 Rh	60~62 Rh	50~76 Rh	78~81 Rh	

表3 代表性的黃銅粉末的成分和性能

化 学 组 成			
Cu	78.5	76.8~79.3	77~80
Ni	无	1.2~1.7	2.1~2.6
Pb	1.5	1.1~1.7	1.1~1.7
P	无	1.8~1.8	1.4~1.9
Fe	无	无	0.25~0.50
Zn	余量	余量	余量

性 能			
抗 拉 强 度 (磅/吋 <sup>2</sup> )	30,500	43,000~ 48,000	40,000~ 45,000
延 伸 率 (%)	20	26~32	16~23
布 氏 硬 度	43	63~70	70~80
燒結密 度 (克/厘米 <sup>3</sup> )	7.9	7.80~8.00	7.80~7.95
收 缩 率 (%)	1.2	2.65	2.3

的表面晶体的晶格缺陷在这里参与了决定性的作用，因它们将容许一种金属的原子，以填隙杂质原子的形式移到另一金属的晶格中。这种形式的复合材料保留了锡与铜的某些特性，用于制造电触头十分良好，这里好的导电性和耐磨损二者都是所企求的。

粉末冶金技术的应用是一种达到均匀一致且具有相当高的纯度和不致在合金中引入可移去的杂质的方法，粉末方法自动地保证了成分的控制，达到为一般熔化和锻造技术所难以实现的程度。金属粉末在合理价格下提供具有相当高的纯度的原材料。烧结是一个能避免杂质混入和对合金能起到一些净化作用的工序。烧结材料所固有的孔隙有益于阻止不正常的晶粒长大，如是，可容许有利地使用在高温的最后退火。其中，大多数的孔隙在作业过程中消除。

少量的残余孔隙必须任其存在，如果完全消除掉将会导致不正常的晶粒长大；因为是空的孔隙并不产生任何固溶效应。孔隙更象是夹杂物，但却是可消除的夹杂物。因而，可以料想最终残留的孔隙比数量相同并且大小、形状和分布相似的固体夹杂物，其损害要少一些。

### 磁 性 能

在高频方面，铁粉芯的应用已有很久的历史，包括用于无线电的中频变压器铁芯，用于无线电接收机电磁调谐的磁芯，用于天线及无线电测向器的感

应器以及用于电话滤波线圈的环形线圈铁芯。密致铁的磁性非线性产生畸变，而铁粉芯则近乎线性，而且粉末铁还降低了涡流损耗。

铁芯的直流磁性能，曾经由西屋电气公司对于每一退火处理测试过其平均性能。饱和磁通密度高至15~16千高斯范围内。最大磁导率高至40,000到125,000之间，且具有从0.25到0.05奥斯特的低矫顽力和有在90%与96%之间的相当大的矫顽性对磁饱和之比，这些均随退火条件而异。对于任何一组退火条件来说，这些性能是均匀一致的。

这些特性是粉末制品具有高纯度和均一性的标志，而由于具备这些条件，此种材料才能可靠地进行晶粒定向处理。

当温度增加，其定向程度和最大磁导率的一般增高和矫顽力的随之降低，指出在较高的退火温度是有利的。这样，在退火温度约为1150~1250°C时很容易获得95%或更高的定向，超过100,000的最大磁导率和0.1奥斯特或更小的矫顽力。

### 可控制的密度

粉末冶金有三个特性，使其在金属加工成形技术上形成了独特的地位：首先，它提供了一个经济方法，可以获得用其他方法难以实现的结构形状，其次它提供了用另外的方法所不能做到的一种结合材料的方法，还有，它在金工上引入了一个具有重大意义的第四个因素——可控制的密度或可控制的孔隙度。

这个冶金上的第四因素，由于从它所能得到的独特性能，曾经借此引入了许多新的应用：例如具有保持大量润滑油能力的自润滑或含油轴承只能用粉末冶金法制得，在粉末冶金的零件中浸渗以其他金属或非金属材料已经创造出一种金属结构，具有通常技术所不可能达到的复杂物理性能。在同一个粉末零件上能在其某一部位上硬而坚实，而在另一部位上则柔软和多孔。现在已可能“定制”不同的性质以迎合不同应用的物理要求。

在普通的金属作业中，常不希望有孔隙，因为孔隙是不可控制的。在粉末冶金中，孔隙能全部去除，能应用到任何程度，或在特殊应用上作为主要性质。

孔隙度可控制的优点还頗有益地应用到那些意想不到的地方。如计时机构的齿轮便是一个例子。粉末零件的固有的表面孔隙使其比冲压的齿轮工作得更平稳和延长使用寿命。

制造结构零件所广泛采用的金属粉末是：铁、

銅、黃銅、青銅、鎳-鉻、合金鋼和不銹鋼。在所有情況下，粉末壓制件的孔隙度是事先借粉末顆粒大小、潤滑劑、壓制壓力和燒結條件的選擇來預定的。極大的孔隙度（如用于制過濾器的）采用品級嚴密控制的噴霧球狀粉末來制取。自潤滑軸承大致是理論密度的75%。結構的和機械上的粉末冶金零件其密度範圍約從50%到95%以上。

自潤滑軸承是評價可控制孔隙度的典型實例。現在它在粉末冶金中應用最廣泛，是最簡單的實際應用。浸油處理現在已發展到用于不同形狀和尺寸的許多結構零件，如同應用于平常的青銅和其他的軸承材料。

通常的粉末冶金軸承能貯存體積的10~40%的油，其優點是軸承轉動時發熱而油膨脹溢出，增加了潤滑作用，反之，當冷卻時油則重新被吸回軸承儲備待用。

可控制的孔隙度可借浸滲金屬的技術來達到物理性能和機械性能的精密控制。以鎳或黃銅來浸滲高孔隙度的燒結鐵的結構零件，有二點益處：較高的強度和硬度以及均勻的密度（特別是對於具有不均勻的或很厚截面的零件）。

### 電阻系數

燒結陶瓷——金屬材料的電阻系數取決於許多可控制的變數，並不遵守其他電阻材料所遵循的規律。由於含有半導體、半導體和絕緣體的複合材料，其電阻來自顆粒之間的接觸和單個顆粒本身的電阻。它們的電阻率是在毫歐·厘米範圍內，因而可列為半導體。可是，它們的溫度系數可為正的、負的或為零，或有隨溫度變化的溫度系數。而通常的半導體在室溫下溫度系數是負的。

### 輻射效應在粉末冶金制品中

任何金屬粉末顆粒的特點是表面積與其質量（或體積）之比很大。因為表面晶格常常與體內晶格不相同，那麼對顆粒的結構來說就成為一個重要特點：表面晶格顯出了大量的點缺陷如象晶格空位、位錯、或其他的不完整性，所以人們可以把這些表面晶格當作高度失序的。曾經證明過，材料中的核能輻射效應與其結構的無序程度密切有關，晶格中有較高程度失序的材料比晶格有序的材料更能抵抗輻射。

當在變動於5~50噸/吋<sup>2</sup>的壓力下進行模壓時，在金屬粉末中的晶格畸變將進一步發展，而且在金屬粉末顆粒相互接觸之處，其晶格畸變更大得多。

在粉末冶金的下道工序——燒結時，晶格重新排列至一定程度，但很少能達到有序結構。但是，在燒結之後進行一些熱處理，其晶格結構可以轉變到有序的。從粉末冶金工作中所導致的無序晶格可使得一種材料對於輻射損害的抵抗力更大，因而用粉末冶金作為一個加工輻射屏蔽的方法，是顯然有利的。

## 應用

用粉末冶金法製造的零件，可以在一些日常器具和機械中獲得應用（圖2和圖3），如洗衣機、商業機械、電剃刀、照明裝置、攜帶式電動工具、工業鉗扣和計時器。粉末冶金齒輪幾乎包括了每種形式和尺寸，如正齒輪、傘齒輪、平面內齒輪、組合齒輪、扇形齒輪、斷續齒輪和斜齒輪；這種齒輪具有各種形式和形狀的單個的或多个的孔，如錐孔、平底孔、帶鍵的孔、帶鍵槽的孔、花鍵孔、方形孔和偏心孔等。粉末冶金的凸輪亦有多种形式，如平面凸輪、徑向凸輪、箱式凸輪、圓柱凸輪、多面凸輪、偏心凸輪以及凸輪和齒輪的組合件。

凸輪 凸輪表面用一般的金屬加工方法難於製造，機械加工的化費極其昂貴。而且特殊的耐磨及表面的要求也是要考慮的問題。凸輪的生產常常是更趨向於採用粉末冶金技術，因為可以滿足複雜形狀、強度、硬度、抗摩損和緊密公差的要求。

一個用鐵粉製造的，用在連續式表面照明裝置中的暗門中的四凸角凸輪，它與Geneva凸輪的操作相似。對於這種凸輪所以選擇粉末冶金法作為加

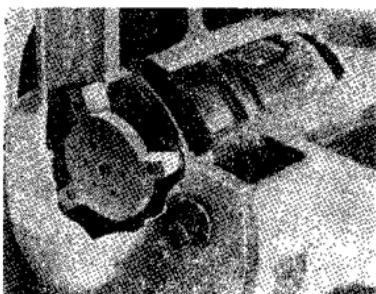


圖2 鐵粉製造的星形輪（Spider）已應用在通用電氣公司出品的空氣調節設備中的高速密封壓縮機上。零件用作放氣閥的導承和蓋板以及支撐閥門片組件，它符合高機械強度和抗疲勞的嚴格要求

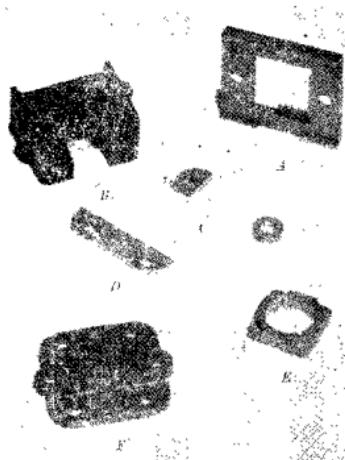


图3 用粉末冶金技术所制的，用子波脱-开特尔  
机械公司出品的携式电动工具上的零件

A—高密度的铁粉末金属的传动座 (drive block);  
B—浸漆油的合金粉末金属的叶片支托座板 (blade-holder saddle); C, D—浸漆油的青铜粉末金属的传动机构上下护圈；E—浸漆油的青铜粉末金属叶片支托护圈  
F—浸漆油的青铜粉末金属叶片支托护圈

工方法，是由于其成本极低——节省约 70%。它与小齿轮整体地制造出来，这种凸轮的另一优点是其自润滑性。

用于商业机械的一个箱式平面组合凸轮也用铁粉制造。这个双动作的凸轮用切割加工制造不划算，要得到必需的公差精度，粉末冶金法是唯一的方法。此凸轮除径向运动外，它每一转还产生二次平行于轴的举升动作，其垂直公差应保持在 0.001 英寸。

恩特伍特电动打字机上的擦板凸轮将一冲头嵌入的运动传递到钢印杆。以前，这些凸轮的制造要经过冲孔落料和割削以及开平底孔和电镀。粉末冶金法免除了这些加工工序，而仍能保持公差到 0.0005 英寸，废品可忽略不计，并且节省了 60%。

**轴承** 用一种新型的铁基成分（主要是铁粉）所制成的轴承与相当的多孔性青铜的相比较，其成本要低得多（见图 4）。其原因是组成材料的费用减少到四分之一。在实际运转条件下，经过广泛的试验指出铁基轴承运行情况与多孔青铜的相等。当没有腐蚀的情况下和机械强度要求并不严格时，它们能有利地运行（见表 4）。

其高的含油量保证了这种轴承可以充分供油，使得许多设备在其使用期限内有其自润滑性能。比起青铜轴承，它能经受长时期的高温，铁基轴承虽然它能与青铜轴承在高速运转下性能相匹敌，但在中等至重负荷范围内用于较低的转速最有效。

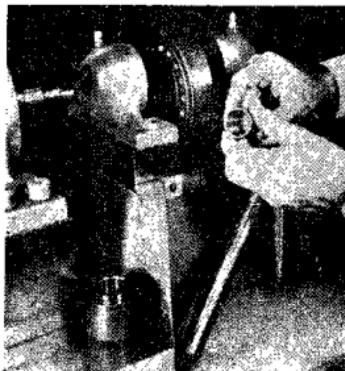


图4 在重载荷下运转若干小时后的铁基轴承，显示其内表面的少量磨损。转轴仍是原来的轴光面

表4 铁基轴承与多孔性青铜的物理  
性能的比较

性 能	铁基轴承	多孔青铜 轴承
孔隙度，油的容积百分率	18~23	18~23
抗拉强度 (磅/吋 <sup>2</sup> )	10,000	18,000
抗压屈服点 (磅/吋 <sup>2</sup> )	9,500	20,000
硬度	Rb-85	Re-65
比重	6.1~6.5	6.4~6.7

**电容器** 在钽阳极是用具有一定纯度及一定粒度的金属粉末制成，以使制品能获得一精确控制的孔隙度，而给出所需的金属表面积。

**电触头** 粉末冶金可用于以金属混合物（或金属与非金属的混合物）制造所要求成分的电触头，它们不是真合金，如同钨-钼、铜-钨、镍-钨、银-钼、银-石墨和银-二氧化钛。粉末金属使许多组成成为可能，可以期望能结合高电导与抗电弧蚀，或者要具备不粘合或不熔焊的性质。

**电动机零件** 用于转子、平衡锤和惯性零件的高密度材料（如钨-钼-镍）是用在小体积内需要很高的密度时。钨是一种很理想的材料，在所有金属中它有着最高的密度。可添加其他金属改进切削性能。

**开关** 考察了用于特种旋转开关的烧结材料并观察了其抗腐蚀性。一种 Cu-Ni-Si 合金具有堪与当前应用的镀锡铅青铜相媲美的抗腐蚀性能。这种材料用在某些海军设备上开关中的定位装置，因此，这些材料，必须符合于严格的抗腐蚀性能的要求。研究的结果指出，在高湿度和标准盐雾试验中，铁基烧结材料比以前所用的铝青铜硬模部件抗腐蚀性较差。而在经济上，烧结材料优越于铸件，因此，宁愿选择这种有色金属烧结材料。

**电子管** 粉末金属块坯早已用来加工成制品，为电灯泡和电子管的制造家们所采用。这方面有代表性的制品是灯丝、栅极丝及通过硬质玻璃的玻璃-金属密封材料。铂用于灯泡中灯丝的心轴，也用作灯泡和电子管中的栅线。

**齿轮** 有了新技术，改进的粉末、烧结炉和压机，粉末冶金很快地变成一种适用于低得多的生产成本下制造具有精密公差、高强度和耐腐蚀性的重负荷结构零件的方法。粉末冶金齿轮在多种应用中，在很高的要求下工作，如洗衣机、商业机械、电刷刀等。

粉末冶金在设计上的主要优点在于零件的整体制造，当用别的方法加工时，这种零件就必须制成为2个或多个分开的部件，整体制造就可以得到强度较高、运行平稳和生产费用较低的结果。

由于切屑损耗所产生的成本高的问题是霍威公司的工程师们在制造用于可变空气电容器上的三个黄铜48齿节距齿轮中所特别关心的。虽然从块材切削做出这种齿轮能大量生产，但是仍转为采用粉末冶金法。工具和压模的初始投资对所需产量（约每种20,000）来说是低的，而且能免除切削损耗，这种黄铜齿轮可以在节省25%的情况下生产。整形后，齿轮的尺寸精度（+0.000~ -0.002 齿数节距公差）与机械加工的零件相同。

有几种形式的齿轮可以最经济地采用粉末冶金和机械加工的综合加工法来生产，即采用以粉末冶金法制成的尺寸正确的毛坯来切割出齿形，同从整块金属材料用机械切削加工出全部齿轮来相比，可以节约甚多。每一毛坯的均一性意味着减少了装配及检查的时间及废品最少。

高强度齿轮可用粉末冶金渗的技术来制造。通用电气公司的自动洗衣机中原来进行机械加工的珠光体钢制齿轮的齿轮组件，已用四个高碳和以铜浸渗的铁粉制得（85,000磅/吋<sup>2</sup>的抗拉强度）来代替。

在精密齿轮中，欲得到极高的强度，可采用电解铁粉用多次压制和烧结来达到极高的密度。渗碳至

深度0.035吋，能得到抗拉强度140,000磅/吋<sup>2</sup>，这种材料用于制造用在小型电动机上的和商业机械上的I类精密的细节距正齿轮。

用于控制空气调节器风门的两个特殊电动机采用了压制的金属齿轮（图5）直接压制到轴的滚纹上。下面的数据指出，在粉末压制金属齿轮中比在标准的齿轮和铝毂中需要较大的转矩来使得从其轴的配合处扭开。

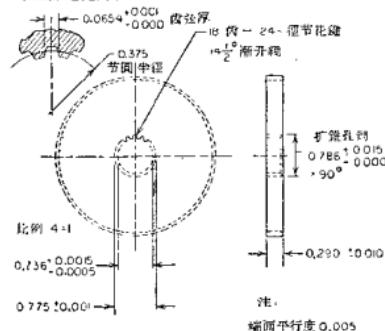


图5 用于电动机轴的特殊齿轮设计

#### 齿轮参数：

96齿，32齿节

$1.498^{+0.000}_{-0.003}$  节圆半径

$1.5292^{+0.0010}_{-0.0040}$  顶圆半径

$1.4584^{+0.0010}_{-0.0050}$  根圆半径

0.0708 全齿深

#### 组 合 坐标轴的转矩（英-英寸）

标准齿轮 \*1 75

标准齿轮 \*2 100

压制-金属齿轮 \*1 160

压制-金属齿轮 \*2 156

用粉末冶金法制的齿轮经得起磨损寿命试验的条件和同轴的紧密结合，同以前用标准齿轮一样。有时压制的金属齿轮在非常条件下，显得更好一些。

## 粉末冶金方法的一些设计应用

**断路器辅助开关的黄铜曲柄** 黄铜曲柄是用于安装在 I-T-E\* 电路断路器上的辅助开关中的一个零件。曲柄在方形轴的轴头上工作而这些轴头必须

\* I-T-E 乃美国某公司名。——译者注

完全配合于曲柄的几个不同点的孔道中。用黄铜块切削加工到所需的尺寸，价格昂贵而且其装配孔尚需钻出，用黄铜粉末烧结能得到如图所示的形状和尺寸，而不需切削加工，并且免除了钻孔的工序。从制造商取到这些曲柄后仅需在安装前镀镍。

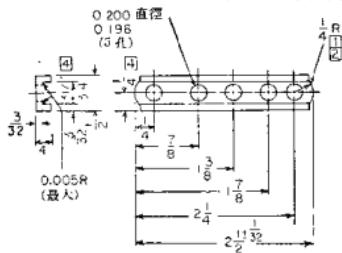
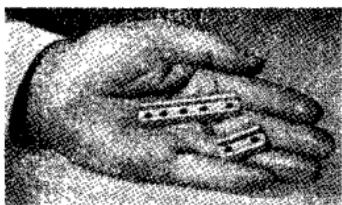


图 6 辅助开关的黄铜曲柄\*

电话机的调速器零件 如图 7 所示的三个零件，装配后作为调速器，在西方电/公司为贝尔系统制造的电话机中控制其中新设计的拨号盘的转动速度。虽然其形状要比复杂的工具，但结果比其

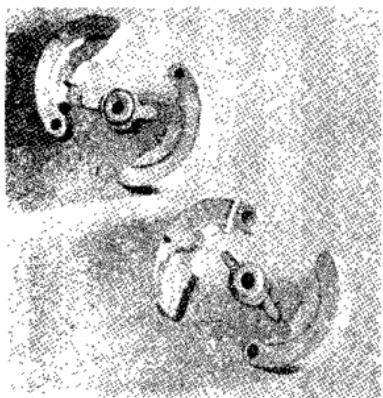


图 7 电话机的调速零件

他加工方法仍节省得多，因为生产出完工光整的零件不再需要辅助工序。每套工具每小时 1000 件的生产速度，使更为经济。

雷达引入线法兰 用于从雷达天线连接引入线的法兰(图 8)具有特别的要求：

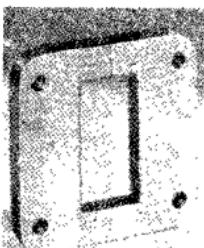


图 8 雷达引入线法兰

矩形孔的长度尺寸必须正好是其短的尺寸的两倍。如用烧结，这种零件能从黄铜粉末大量地和精确地生产出来而没有切削损耗。其中四个孔和矩形孔是中空的。光整要求仅用极微的去毛边已足够。以前的生产方法将一块板材拉削和钻孔，就慢得多，而且还需要较长的光整时间。

飞机的回转仪夹 在粉末冶金方法中，零件的尺寸能控制到如何精确呢？可以从图 9 所示的基尔福特飞机回转仪夹(Kearfott aircraft gyro clamp)来说明。尺寸“A”的极限是  $0.125^{+0.005}$  时。测量了 50 个样品，给出其尺寸范围为  $0.125 \sim 0.1266$  时——即在规定的公差内变动很小。尺寸“B”，规定为  $0.145^{+0.005}$  时，用同一批样品；实际上测得为  $0.1463 \sim 0.1455$  时——即比控制的限度更为紧密。尺寸“C”，测量结果为  $0.0911 \sim 0.0946$  时，这可与蓝图规定的限度  $0.093 \pm 0.003$  时相比。应用镍-烧结来制造这个零件，能节省 88% 的费用。以前的用黄铜加工的方法有六道工序。

换能器 用粉末冶金法来制造磁致伸缩换能器和圆片式机械滤波器的共振元件时，可以精密控制机械 Q 值和热弹性系数(见图 10)。

机械滤波器必须经受环境条件和电气试验。对于在军事上和商业上两方面的应用，滤波器必须制成能通过相等于或超过实际使用条件所规定的考验。为了保持在代表性的的工作温度 -40 到 +85°C 范围中的狭窄的带通公差，滤波器共振元件必须具

\* 原文图 6 及图 9 位置有误，现已改正。——译者注

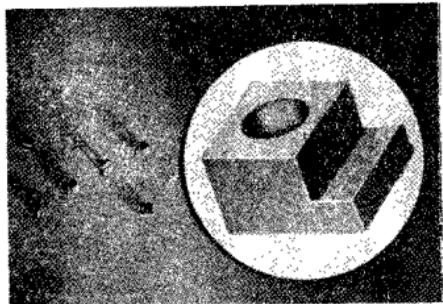


图 9 飞机回转仪架

有高度的温度稳定性，它们还必须具有达 +6000 的机械  $Q$  值(即低阻尼的)，以减少插入损失。

柯林无线电公司最近的发展系应用粉末冶金技术来制造共振器元件。用变化共振频率来达到平衡条件的方法来调整这种零件的频率的温度系数已成为可能。均一性的准确控制用一般的液体冶金是不可能的。期望于粉末冶金法的另一个特点是要更精密的控制化学组成。

用于频带较宽的机械滤波器换能器的合金必须有优良的磁致伸缩特性和低的温度漂移，对于宽带滤波器还需要具有低的机械  $Q$  值。这种合金是用精炼的电解金属制成，电解金属在保护气氛中于感应电炉中熔化、铸造、延轧和拉成丝。这种材料现在采用粉末冶金法制造，将烧结金属块经延轧再拉成丝。


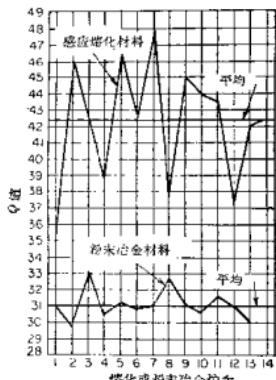


图 10 粉末冶金和感应加热熔化的换能器材料的  $Q$  值变化

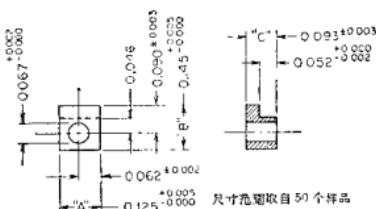

用粉末冶金方法生产的换能器丝更为均匀一致，比用感应加热熔炼的材料具有更低的  $Q$  值。

大量的共振器元件将用于机械中频带通滤波器。在许多的设计中，有三种类型最为普遍。其一，应用一组平板借两极金属线结合在一起，另一类型，把一个圆柱形加工成交替的凹槽和凸缘。第三类，是采用一组圆片，在其中心或在其圆周(或二者都有)用结合棒连接在一起(图 11)。

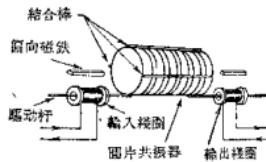


图 11 6-圆片式机械中频滤波器

借一端的输入磁致伸缩换能器将电能转换为机械能，再借一组用长向结合棒结合在一起的圆片共振器来进行过滤，然后，从另一端以同一方式回复为电能。滤波器是一双向的网络。滤波器的中心频率取决于圆片尺寸。

制造中的经济性和特有的伸缩性的精密控制是从过去通用的圆片制造方法转变为粉末冶金方法时所期望做到的。现在，大量的工时花费在从 Ni-Span C 棒切割成圆片，以及花费在将其心磨削和研磨至一定厚度。如果采用粉末冶金法来制造圆片，这些工序大部分可以免除。

(译文节译自《Electrical Manufacturing》  
1960 年, 第 65 卷, 第 3 期, 139~147 页。  
张孟瑞校)

# 粉末冶金材料在电气工业中的应用

H. Ф. Вязников

C. С. Ермаков

用粉末冶金法可以制取为其他已有方法所难于制得或完全不可能制得的电工材料及合金。例如，互不相溶的金属所制成的各种合金：銻-鎢、銀-鎢等，以及金属与非金属所制成的各种合金：銻-石墨、銀-氧化鈦等，这些合金在电气和无线电技术中得到广泛的应用。

用粉末冶金法还可以制得成分精确的低阻抗和高阻抗合金等。

## 粉末冶金材料在电气和电真空工业中的应用

粉末冶金材料应用于电气和电真空工业中制造白熾灯和应用于X光管、阴极射线管、整流器和放大器、振荡管、二极整流管和充气整流管中等。

例如，用粉末冶金法所制取的鎢来制造普通照明电灯的熒热絲。此外，鎢还应用于制造X光管、电子管、发射整流管的阴极等。通常，为此目的是采用鎢与1~2% 氧化钆的合金。此合金能經受高温，并具有优良的发射性能。

电真空器件在不要求高的工作温度时，制造元件可采用鉬。鉬是較輕的金属，比起鎢来具有較高的塑性，因而用鉬可以制得更薄的鉬片、更細的鉬絲和成型的零件。

鉬在电气和电真空工业中主要应用于制造灯絲，以及支撑熒热絲和在水銀整流器、石英灯和水銀灯等中連結玻璃或者石英与金属用的鉬和环。

用鉬还能制造发射电子管的栅极、无线电接收设备的螺旋形栅极、阳极和屏极等。

但是，所有这些金属是很貴重的，并且难以加工。因此，为了制造电真空工业中的元件，經常采用极纯的鉬和鉻基金。

较多采用氟基法的純鉬粉，而较少采用电解法的純鉻粉。这些鉬粉用于制作各种器件的电极、电子管阳极，以及X光管的某些元件和离子器件的电极等。

經常采用的不是純鉬本身，而是它与鎳、鉬、鉻

和銅的合金。

例如，鉻与鎳、鉬的合金(22% 鉻，58% 鎳和20% 鉬)在500~800°C时的强度接近于纯鉬的强度，但它較易加工，因此完全可能用来代替鉬制造电真空器件的耐热电器附件。

制取这种合金的原材料是氟基法鎌粉和氟基法鉬粉，以及用氧化物还原所获得的鉬粉。以适当比例准备好的混合料在3~4吨/厘米<sup>2</sup>的压力下压制、燒結，然后进行长时间的扩散退火。

此合金用来制造电子管的栅极、氧化物阴极的支撑网及其他元件。

鉻-鎳合金的研究表明了，用粉末冶金法可以制得线膨胀系数接近于玻璃的鉻-鎳合金。例如，含45%鎳(其余为鉻)的鉻-鎳合金，它是在46公斤/毫米<sup>2</sup>的压力下压制，并在1,350°C时进行3小时燒結的(在3~5%剩余孔隙度的情况下)。这种合金在20~500°C的温度范围内具有平均线膨胀系数为7.73~7.86×10<sup>-6</sup>，而玻璃的线膨胀系数为5.77~8.9×10<sup>-6</sup>。

线膨胀系数等于玻璃线膨胀系数的这种合金可用于焊接无线电真空管和电子管的玻璃。由于玻璃的种类和它的膨胀系数不同，为了焊接玻璃，还采用鉻与鎳、鉬的合金(23~27% Ni、17~30% Co、其余为鉻)和鉻与鉬、鉬的合金(5~20% Mo、1% Cu、其余为鉻)。

这些合金成功地应用于制造焊接到玻璃和陶瓷上的引入电极，以及焊接到玻璃上的其他真空器件的元件。

把输入电极焊接到玻璃时，玻璃对电极金属的润湿性很重要，因为优良的润湿性能保证得到良好的真空密封。但是纯金属表面很难被液体玻璃所润湿，所以为了改善密封，在输入端表面上采用金属氧化物薄膜的中间层。金属氧化物溶解于玻璃中，在过渡区内形成介电玻璃，它能很好地与基体玻璃、电极材料焊接在一起。

固体吸气剂对真空技术具有重大的意义，它有强烈吸附气体的能力。

为了制造吸气剂，采用鉬、鉻、鉬、钛及稀土的中

問合金，即所謂“米什合金”\*。这些材料能溶解比金属本身体积大几百倍的气体。

吸气剂或者制成密闭片和膜的形式，或者呈复面层形式。复面层是将金属(吸气剂)的粉末涂在电极材料上，并进行真空中烧结。吸气剂经常是用蒸发型法制得的。在这种情况下，用高频电流加热该金属的下层(通常是稀土金属)而使其蒸发。

金属蒸气在冷却时冷凝，并在整个低温带沉积，特别是在灯壁上沉积，而形成所谓吸气表面。这样所获得的大表面能吸附残留气体。

## 制电热元件用的粉末冶金材料

在工业中广泛应用各种材料的电加热法，这给生产工艺带来了很大的变化。在工厂实践中电炉的应用提高了技术水平，大大改善了所制造零件的质量等。粉末冶金材料在发展电加热元件中起了很大的作用。

为了制造高温电炉的加热器采用难熔金属，特别是采用钼。

钼在这方面的推广，是由于在高温下具有高强度、优良的导电性以及钼丝单位表面上极高的单位负荷。例如，镍钼丝的最大负荷可达5瓦特/厘米<sup>2</sup>，半导体(硅合金)的最大负荷是23瓦特/厘米<sup>2</sup>而钼的最大负荷则大于80瓦特/厘米<sup>2</sup>。

钼具有较高的阻抗，它只用作在极高温度情况下(达3,000°C)工作的高温设备的加热元件。

钼和钨加热器的最大缺点是它们在高温下的易氧化性。因此，这种金属所做的加热器只能在真空中或在保护气体(氩气、分解的氮气等)中工作。

除难熔金属外，还用粉末冶金法制造特种抗氧化性合金，这些合金同样广泛应用于制造加热元件。它们是铁-铬-镍、铁-铝、铁-钼和铁-铂-镍，以及含有5~10% 钼的其他合金。

近来，用粉末冶金法曾制成能经受1,100°C的碳化物-钛加热元件，能经受1,300°C的碳化物-硅加热元件和能经受1,600~1,700°C的碳化物-氧化物加热元件。

## 电触头材料

高压在工业上的应用提出了制造相应的接触装置的必要性，这些接触装置要能够顺利地多次切断达几十万伏特的电压和几万安培电流强度的电流。

为了满足这些要求，接触装置必须用难熔材料制造。这种材料应具有高导热性和高导电性，高电触稳定性以及在高温和冲击负荷的条件下具有高强度和很小的粘结和粘合趋势等。

只有用粉末冶金法才可能制取具备这些综合性能的电触头材料。

粉末冶金电触头材料，按其成分是由高导电性金属(例如钼、银等)与具有高强度金属(例如钨)所组成的极合金。发电机的电刷和某些仪器是采用钼-石墨或银-石墨粉末烧结材料，在这些制品中石墨是润滑剂。

钨具有高硬度和高温强度，此外它产生火花的趋势很小且具有高的抗龟裂性能，所以它是很好的电触头材料。但是，由于钨在高温下极易氧化及其导热、导电性低，所以很少应用纯钨。因此，广泛应用的是含30~70% 钨的钼-钨合金和银-钨合金。在这些合金中钨是保证硬度、强度和抗电触性能的，而钼或银则是保证导电性和导热性的。

在下表中列举了一些最广泛应用的电触头材料的化学成分和性能。

制造钼-钨和银-钨触头材料时，采用高的压制压力(高于15吨/厘米<sup>2</sup>)。钼-钨材料在1,100°C，而银-钨在1,000°C的氩气介质中进行3~4小时烧结。

制造钼-钨和银-钨触头材料时还常采用钼或银浸渗用粗盐粒钨粉烧结成的骨架。

用浸渗法制造触头材料能保证获得较好的性能，此外，还能加速制造过程和降低成本，因为在浸渗法中不必制备铜粉或银粉。

钼在1,200°C，而银在1,100°C进行浸渗。浸渗法的主要缺点是无法计算浸渗金属的精确量。经常采用碳化钨作为硬质和强度的基体，它在形成电弧时对电触头是特别稳定的。在碳化钨触头材料中采用钼、钛、铂、钽、铱做粘结剂。碳化钨接触器在电报继电器上的应用，使发送速度从每分钟140个符号提高到700个符号。碳化钨-钨触头材料还应用于制备真空转换开关。

钼-氧化钛、钛-钨、银-钼、银-镍合金应用于制造巨大切断接触器。其中银和氧化钛的配合占据显著的地位。这些“合金”是一些在高负荷条件下(电压达500伏特电流为几百安培)最耐磨的和最抗焊接的材料。

\* 米什合金(мисхиметалл)有时也称硅合金。——译者注

**粉末冶金触头材料的化学成分和性能**

材 料	化 学 成 分 (%)	布 氏 硬 度 H <sub>B</sub>	密 度 (克/厘米 <sup>3</sup> )	相 对 导 电 率 (以 银 镍 铜 为 100 %)	压 缩 强 度 极 限 (公 斤 / 毫 米 <sup>2</sup> )	应 用 范 围
钨	W 100	350	14~17	30~35	150~250	点火器和交流电 的整流器
铜-钨	W 30~70 Cu 70~30	70~100	10~13	85~95	80~140	接触焊接
钨-银-镍	Ag 85~15 W 13~88 Ni 2	50~100	10~14	80~95	65~130	熄弧器
银-氧化镉	Ag 85~88 CdO 12~15	50~56	9.6~9.7	64~75	—	高负荷条件下的 接触器
铜-石墨	Ag 92 石墨 8	28~30	7~8	54~60	25~30	仪表的触头
铜-石墨	Cu 92~23 石墨 8~75	—	—	—	—	发电机和电动机 的电刷

用含 15% 氧化镉的银(OK15)所做成的接触器具有高的导电性、高的耐磨性、可塑性和良好的机械加工性能。

银-石墨接触器具有高的导电性和抗焊合性。为了制造这种材料采用纯银粉和胶态石墨粉。

铜-石墨搭配的合金具有良好接触和抗磨性，在制造发电机和电动机的电刷中得到广泛的应用。

石墨在滚动时能阻碍金属颗粒与转子换向器的粘附和粘结，降低磨擦系数和磨损系数以及阻碍铜的氧化。

(姜永玉, 周子年译自《Применение изделий порошковой металлургии в промышленности》166~171页。孙茂平校)

# 仪器制造业粉末冶金零件的制造工段

В. Н. Клименко И. Д. Радомысльский 等

由轧材制造的仪器零件，要花费很多机床工时。制造这一类零件时，金属的利用率一般只有20~50%，这是由于仪器零件的外形尺寸不大，形状复杂。用高效率的粉末冶金法制造仪器零件，能节省大量金属和减少劳动工时。

在乌克兰科学院粉末冶金和特种合金研究所的参加下在里沃夫地区建立了一个仪表制造业粉末冶金零件的生产工段。这一工段约生产30多种结构的和耐磨的粉末冶金零件。

## 工段的设备

在粉末金属零件工段中配备了所有的加工工序——混合料的制备、压制和烧结等设备。

配料采用非标准结构的混料机，它是由一根轴，轴上焊接螺纹杆，杆上装有六个滚筒所组成。电力传动装置经过减速器以每分钟2转的速度带动此轴。

零件的压制，在工段里装备有二台非标准型液压机，一台有可移动的工作台，压力为30吨，另一台压力为50吨，具有上压柱和独立的顶出器。对于需要较大压制压力的零件（这类零件不多），是利用主要用来压制塑料的200吨压机来进行压制。

零件的烧结或者用黄铜浸渗，是在ПЭИ-214A型铂丝电炉中进行。这类电炉在生产时，常由于铂丝烧坏而不能使用，以致常常不能可靠地工作。

为了保证炉子能正常地工作，在炉子结构方面

作了一系列改进。经炉膛和炉衬中通入保护气体的平行供给代替了依次供给。此时炉衬中保护气体的消耗便大于炉膛中的消耗，这是为了保护铂丝加热器，以免烧结时分离出来的含碳产物接触铂丝。

在装料室和卸料室提升之前，转向与氮气瓶隔离的单独管道中送风，这样就可避免工作炉膛中因保护气体的压力下降而吸入空气的可能性。

为了降低保护气体的消耗，减小了喷嘴和改变了安全阀的结构。因为在炉子工作时主要炉管加热到超过容许范围，故在炉子的装料管上设置了附加的冷却器。

不论是烧结用，还是供给于炉中，都用分解氨作保护气氛。为了分解氨气，建立了专门的装置，如图1所示。液态氨由氨瓶汽化后，进入废气加热交换器（预热器），然后到分解炉。氨气在分解炉的两个蛇形管中，经过灼热的铁屑（触媒）被加热而分解成氢气和氩气。由分解炉所获得的保护气体进入废气加热器的蛇形管，然后在装有20%硫酸溶液的瓶内通过，在硫酸溶液里，吸收了不完全分解时所剩下的氨气。

继之，保护气体要通过装有硅胶的干燥瓶，然后再进入炉内。为了保证ПЭИ-214A型炉内充有足够的分解氨保护气体，以确保运转过程中工作的安全和烧结炉气氛的稳定，而常常备有二套装置。

经验指出，气体在炉子工作最佳状况下（表1），

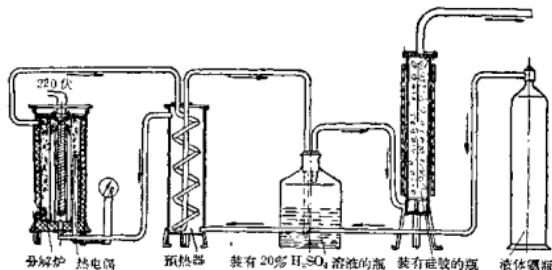


图1 制取分解氨的装置示意图

表1 ЦЭП-214A型电炉保护气体的通入状况

工作方式	送风*	烧结	无负载旋转**
通入炉膛中的消耗 (升/小时)	800	300	200
通入炉衬中的消耗 (升/小时)	1,500	600	200

译者注：\* 送风——烧结炉在启动加热后达到烧结温度阶段，即应通入保护气体。

\*\* 无负载旋转——烧结炉仍继续加热，但无工作进行烧结时。

一个容量为40升的液氮瓶能够使用60~70工作小时。

分解氮是一种良好的廉价保护气。在工段条件下，一立方米分解氮气的成本为40戈比。

## 零件的用途和工艺过程

工段已掌握了三类粉末冶金零件的生产：铁粉中加入5% 铜的结构零件，用黄铜浸渗法制得的铁-黄铜合金结构零件和含铜5% 和石墨3% 的铁粉耐磨衬套。

采用乌克兰科学院粉末冶金和特种合金研究所试验工厂制造的牌号为АИЖМ-А或牌号为AM的铁粉作为上述所有成份的主要组分。

铁-5% 铜的结构零件 这种粉末冶金零件主要用来代替低碳钢、低合金钢和硬铝零件。这些零件在仪表部件里常受到一定负载。例如制动件、调节部件、支垫件和定中心的衬套、垫圈、支持盘和掣子等。

粉末金属零件的强度和一般金属零件不应有很大差异。它们应有良好的可加工性，因为这些零件中的大多数在以后要进行机械加工（如钻侧孔，切螺纹和1级、2级精度的表面加工）。

用铁加5% 铜粗粉所制的零件，其制造工艺由下面三个主要工序组成：

- 1) 配料；
- 2) 零件的压制；
- 3) 零件的烧结。

将原材料——铁粉95% 和铜粉5% 配料，在钢筒内进行混合。加入铜粉是为了得到强度较高的合金，和改善它的可加工性。此外，加入5% 铜实际上可完全消除烧结时的收缩。

为了加速混合过程，炉料中添加有1.5% 的50% 甘油乙醇溶液。采用这种添加剂代替以前所用的机

油是出于如下观点：因机油在烧结过程中挥发所生炭黑将污染炉膛，并且炭黑碰着钼丝会使其损坏，而且留下的零件中的油焦化产品会促使生成片状珠光体，这就大大恶化了零件的可加工性。

甘油在烧结过程中也容易挥发，但挥发的气态产物从炉中经过炉门火焰同保护气体一起除去。甘油乙醇溶液同机油一样，大大减轻了零件的压制过程和增加了压制工具的寿命。

在搅拌20~30分钟以后，才能获得足够均匀的混合物，将这样制备的混合料送去压制。零件的压制在液压机上用钢制压模进行。

在设计压模时，曾考虑到压制设备的可能性。30吨液压机没有顶出器，要用结构简单的手工操作压模。在压制高度方向上有几个台阶的零件时，如用手动压模，其压制过程很复杂。例如，压制三个台阶的衬套，要装填三次称量的粉末（图2），每一份倒入后，依次放入凸模5、6、7，然后再进行压制。

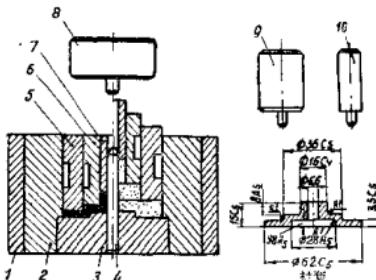


图2 三个台阶衬套的手动压模

压制好的毛坯从压模和凸模中取出，是靠零件8、9、10，可是为了使毛坯从凸模5、6中推出，要把凸模挂在专门夹具的环槽中，然后吊起。

对于在50吨液压机上进行压制的这些零件，其固定压模的设计，依靠浮动的凹模，有两个独立的位置。零件从压模中压出是靠压机工作台上的顶出器。图3所示为压制阿维西特的固定压模。

所有的压模规定压制到定位器以下。粉末称量一般保证有13~16% 的孔隙度。

为了使压制好的毛坯零件具有所需的强度，要进行热处理——烧结。为此，将这些零件分几层安置在钢制的舟形皿中。如分解氮没有完全干燥，则零件从炉中移到冷却器时，零件表面要发生氧化。为了避免这一现象，舟形皿中用氧化铝( $Al_2O_3$ )填

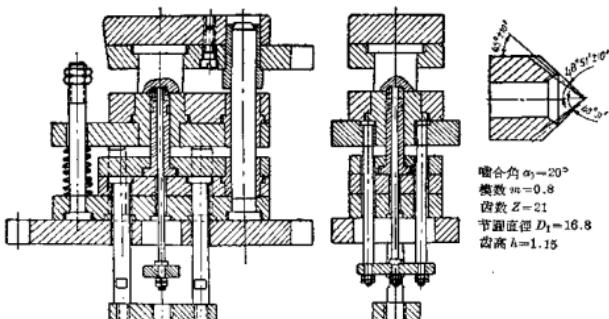


图 3 圆锥内轴的固定压模

充，然后将它装入 ПОП-214A 型电炉中，再自动地推入到炉子的工作带，再依次进入冷却室。舟形皿的推动周期是这样选择的，要使舟形皿在温度为 1,120~1,150°C 的炉子工作带中能经过 2.5 小时加热。在舟形皿的长度为 220 毫米时，其推动周期为 40 分钟\*。

烧结好的零件，如有必要可再进行机械加工（钻孔、切螺纹等），然后，为了保证零件有必需的抗腐蚀性能，零件还应处理。为了防腐蚀可以采用电镀的办法，但是对于有这样孔隙度的零件电镀工艺是十分复杂的，因为必须采取措施防止因电解液进入孔隙而发生内部腐蚀。

因此，为了对这些零件进行电镀，必需先用酚醛塑料或其它树脂浸渍，然后清理，只有在这种情况下，才能进行电镀。

我们曾采用一种简易的和便宜的防腐蚀方法，就是将多孔的零件进行表面氧化发蓝处理。将零件在空<sup>4</sup>中加热到 350~450°C，然后在油中冷却 1 小时。经过这样处理的零件在相对湿度为 98% 和温度为 55°C 的“热带”室中经过 48 小时试验后，没有发现腐蚀的痕迹。

这是由于经过热发蓝处理后，不仅在零件的表面，而且在零件内部小孔的表面形成了保护的氧化物薄膜。光以油的氧化物薄膜的饱和，给予零件以高的保护特性。经过这样处理以后，零件再送去装配。

**铁-黄铜成份的结构零件** 用铁-黄铜合金制造的零件用以代替合金钢零件，黄铜和青铜零件。这主要是指一些要求有高的强度特性和耐磨性能或者要进行扩口的零件。属于这一类的零件有圆锥齿轮、轮毂、联接的盖板和一些衬套等等。

在用这种成份制造零件时，也有基本的工艺过程（混料、压制和烧结），仅仅在具体工艺参数（压制压力、烧结温度）上有些不同。但是在工艺方面也有些差异，乃是由于零件系用浸渗法制成的。

将铁 95% 和铜 5% 的配料放在钢制滚筒中进行混合。按照前述材料同样的条件进行。在此情况下，在混合物中加入铜，是用来改善黄铜在铁粉压制件中的浸渗。

为了得到 20~22% 的孔隙度，零件毛坯在 1~5 吨/厘米<sup>2</sup> 压力下压制。这种毛坯的浸渗是利用在加工黄铜 JC59-1 零件时所获得的黄铜切屑废料。

黄铜切屑先放在压模中压成必需形状的压块，压制压力为 2~2.5 吨/厘米<sup>2</sup>。

将压制好的铁-黄铜毛坯排列在舟形皿中，上面放置没浸渗的黄铜压块。黄铜压块最好放在以后要进行机械加工的表面上，而且最好放在零件的凹处，以避免熔化黄铜的流出。在浸渗小零件时，将零件埋入氧化铝 ( $Al_2O_3$ ) 中以防止黄铜压块在舟形皿推动时移动。此时必须注意在压制物和黄铜压块之间不要有异物落入。大零件在浸渗时，黄铜压块应放在凹处。

将装好的舟形皿装在炉口，推入温度为 1,000~1,020°C 的工作区，推动周期 20 分钟，以保证在所需的温度中有 1 小时左右的保温。

浸渗的零件，如有必要可送去进行机械加工，然后再进行保护或装饰性镀层。铁-黄铜零件可以顺利地进行任意电镀，因为这种合金实际上没有孔隙度。应当指出，很多种电镀工艺可大大简化，因为它

\* 烧结舟形皿推动周期应按炉子工作带的长度计算。——译者注

表2 粉末金属零件与金属零件成本的比較

零件名称	金属零件 的材料	金属零件每百只 的成本 (卢布)	粉末金属零件 每百只的成本 (卢布)	成本的降低	
				卢布	(%)
衬套	黄铜	55.80	13.09	42.71	77
背轮	2X13号钢	11.32	5.32	6.00	53
衬套	青铜	10.36	3.88	6.48	63
滑轮	青铜	15.82	4.93	10.89	69
衬套	2X13号钢	8.79	6.29	2.50	29
滑轮	2X18号钢	11.07	5.30	5.87	53
衬套	青铜	19.61	9.04	10.57	78
滑轮	黄铜	41.46	15.10	26.36	64
衬套	2X13号钢	8.89	4.18	4.71	53
调环	10号钢	1.00	0.82	0.18	18
衬套	青铜	8.61	2.89	5.72	66
衬套	20号钢	1.14	0.86	0.28	25
衬套	青铜	9.67	4.34	5.33	55
衬套	20号钢	12.18	8.64	3.54	29
衬套	硬铝	19.70	8.96	10.74	55
衬套	青铜	10.36	3.88	6.48	63
衬套	2X13号钢	15.00	11.09	3.91	26
衬套	硬铝	15.74	8.22	7.52	49
衬套	10号钢	26.93	11.99	15.00	56
衬套	10号钢	26.93	14.89	12.04	45
盖板	A12号钢	3.27	2.53	0.74	23
衬套	2X13号钢	23.17	19.00	14.17	43



图4 该工段生产的一些粉末金属零件

不必再对零件进行中间镀铜。

铁—黄铜零件也能够用热发蓝法进行保护，这种工艺在上面已叙述过。

**耐磨零件** 添加铜的铁石墨耐磨零件主要用来代替黄铜和青铜轴承。

它们的制造工艺如下：铁粉(92%)、铜粉(5%)和鳞片状石墨(3%)在钢制滚筒中混合，并加入1.5%甘油的乙醇溶液。混料时间为2小时。

混合料送至压制，轴承在3~4吨/厘米<sup>2</sup>压力下进行模压，所得孔隙度为20~25%。

压制的零件就在上述那个炉中，于1,020~1,050°C烧结2小时以便能得到铁素体-珠光体结构。

烧结的零件，在必要时可进行机械加工，然后再进行防腐蚀保护——热发蓝处理。热发蓝处理的结果（在油中冷却），零件的孔隙被油所填满，于是靠轴承的自动润滑而保证了很好的工作性能和防腐性能。

按照上述三种工艺，现在已经制造了30余种仪表零件，这些零件中的一部分示于图4中。

## 工段的技术-经济指标

1961年初，这一工段已试制成功22种粉末金

属零件。

这些零件用粉末冶金法制造的经济效果，列于表2中。

从表2可以看出，用粉末冶金法生产零件，其成本可降低23~78%。这一工段每年能节省五万七千卢布。成本大大地降低是由于下面二个主要因素：

- (1) 廉价的铁粉代替了高价的有色金属；
- (2) 生产劳动量大大降低而劳动生产率提高了。

采用铁铜基粉末金属材料能保证节省86.1吨金属，其中青铜11吨、黄铜17.2吨、硬铝6.6吨、2×13号钢18.6吨、10~20号钢32.7吨。

粉末冶金工艺可简化和缩短零件的生产周期。粉末冶金工段的劳动生产率同零件的机械加工相比較，提高了60%。

建立粉末冶金工段能节省26台金属切削机床，它为早先生产这些零件时所占用的机床总数的70%。

应当指出，建立这样一个工段所化经费不大，約需6万6千卢布。粉末冶金工段能保证在这机构建立后的二个月中，用它大量的节省所获得的积累来全部偿还建立时所用的投资。

(朱幼君译自《Перспектива металлургии》1962年，第1期，80~87页。曹瑞校)