

有色金属合金文集

第 1 輯

冶金工业出版社

25.7
2.9/
13/

有色金屬合金文集

第 1 輯

2 K5.26/1

冶金出版社

有色金属合金文集 第1辑

— * —

冶金工业出版社出版 (北京市灯市口甲45号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 093 号

冶金工业出版社印刷厂印 新华書店发行

— * —

1959年8月第一版

1959年8月 北京第一次印刷

印数 4,010 册

开本850×1168 • 1/32 • 100,000字 • 印张 $\frac{4}{32}$ •

— * —

统一書号 15062 · 1714 定价 0.55元

出版者的話

几年来我国的有色冶金工业已經在生产建設和科学研究等各个方面取得了許多成就。为了及时总结和交流这些經驗並且随时介紹国外的先进技術，我社决定按照各个专业，有选择地汇集国内外有关生产建設和科学研的專題論文，以文集的形式分輯出版，以便讀者能根据各自的专业来选讀所需的資料。

我們把有色冶金专业的国内外論文分成下列四种文集出版：

1. 重金属文集
2. 輕金属文集
3. 稀有金属文集
4. 有色金属合金文集

在这一本有色金属合金文集第一集中，主要是選擇了我社以前出版的有色金属譯丛1953年各期的国外有关文章十一篇，並补充了三篇未发表过的譯文。

目 录

关于設計有色金屬加工厂时采用鋼鐵厂工作經驗的問題…	1
棒材、管材和型材挤压力的計算……………	13
利用紫銅管以摩擦压力不变法 (И.Л. 別尔林公式)	
进行挤压力計算的实验核对……………	27
用工业频率电流感应加热鎳錠、鉢錠及黃銅錠……………	32
鉻、鋨、鈦及鉻在挤压过程中的某些特点……………	41
用“游动式”頂头拉伸管材时某些比例的确定……………	53
对鋁合金管材无頂头拉伸的研究……………	65
軋制箔材时軋輶所受压力的确定……………	78
电子管敷氧化物阴极芯用的鎳錫、鎳鈣与鎳銻合金……………	90
用紅外綫干燥硬質合金制品……………	102
新的耐热材料……………	108
含有少量輔助 (渗碳) 金屬的硬質合金……………	114
用工业合金蒸餾法分离金屬……………	120
真空感应熔炼……………	126

01409

关于設計有色金屬加工廠時采用鋼 鐵廠工作經驗的問題

Г. 斯莫良諾夫 B. 謝多夫 T. 伊万諾夫

有色金屬及其合金的压力加工（轧制、挤压、拉制等工序）与用同样工艺方法来进行的鋼加工之間的主要区别在于其生产规模不同。

在設計和建設新的和改建原有的有色金屬加工厂时，也应考慮到鋼鐵厂的各项工作經驗。

本文中列举了某些鋼鐵厂的技术資料，在設計有色金屬加工厂时参考这些技术資料是有一定意义的。

熔融金屬的真空處理

在有色金屬加工过程中，鑄造质量对成品率有很大影响。由于鑄錠时产生了一些气泡，致使大量金屬不能进入加工工艺流程而还得返回浇鑄车间，“第聶伯爾特殊鋼”厂用真空装置进行了液体金屬的处理工作以及在真空条件下或中性气氛（氢或氮）下进行液体金屬的浇鑄工作。

該真空装置就是一个带有可卸式頂蓋（扣在橡胶圈上）的鋼制圓筒箱。頂蓋上設有窺孔，真空箱內衬以耐火材料，有抽氣泵与其相连大型抽气泵在5分鐘之內就可使真空箱中造成1~5公厘水銀柱的剩余压力。真空处理过程約延續10分鐘。

真空過程結束后，将鑄桶自真空箱中取出，送往特設裝置進行澆鑄。澆鑄裝置由底盤和可卸式真空箱（抽除該箱中的空气）組成。用这种真空处理法可获得很密实的金屬。在有色冶金中，虽不能完全采用耐热鋼真空处理和澆鑄所用的裝置結構，但应以适当的方式設法改变这种裝置結構，使之适用于有色金屬加工過程。

离心浇鑄

尼科波尔城南方制管厂不久前有一个用特制浇鑄机、进行钢管离心浇鑄的試驗車間投入了生产。浇鑄用环绕水平軸綫旋轉的鑄模进行；借电动桥式吊車将金属注入模中。

应当說明，用此种方法可制得管壁相当厚的钢管，因此，用难以穿孔的有色金属合金制取空心管坯（此管坯用来挤压管材）时也可采用离心浇鑄法。这样就可減少用高級牌号合金鋼所制价格昂贵的挤压工具的消耗。

旋转式环形加热爐

尼科波尔南方制管厂以及其他一些黑色冶金制管厂均采用环形加热爐来加热荒管穿孔前的管坯。此种加热爐与目前有色金属加工厂軋管机所安設的加热爐相比，具有許多优点。大家知道，采用电气感应加热爐来加热管坯是最合理的。然而，在某些情况下，例如工厂不能得到足夠数量的电能，因而不得不利用重油和煤气来作为燃料时，那么就应当承認，环形加热爐在圓錠加热方面是一种較好的加热爐。与推进式加热爐、鏈式加热爐和斜底式加热爐相比，环形加热爐具有以下諸优点：由于鋼錠不沿爐底滑动，故可获得具有优质表面的鋼錠；在将底盘自出鍛面送到进鍛面时以及爐的传送带空轉时均无热损失。

氧化皮的水力清洗

“查波罗什钢厂”的薄板車間，为了清洗軋鋼机所軋軋件的表面，除設有鋼屑清除器外，还安装了用压水清除氧化皮的水力装置。

在70~80个大气压下通过安設在各个主管道上的特殊噴咀将水噴射到所軋軋件的上下两面。为了清除軋件上下两面的氧化皮，沿軋机作业綫路設有11根主水管。

安装在各个主水管上的噴咀的噴口尺寸，宽为1.2公厘，长

为13公厘。制造噴咀用的材料为X12、X12M或X18号鋼。在距噴咀平面300公厘处的噴流扇形宽度为175公厘。所有主水管均安設在与輶道滾子平行的水平面上。噴咀迎着所軋的軋件进程并与之成 8° 坡角安装在主水管上。噴咀噴口的长軸与軋制方向成 75° 。用于水力清除氧化皮的主水管是借助旗型开关器或光电繼电器自动地进行开与关。当全部軋件均已通过主水管后，水力清除氧化皮的动作便停止。

在軋制过程中用水力清洗热軋件上氧化皮的方法极为有效力。如能将水压提高到95~100个大压时，清洗质量还能进一步提高（根据国外刊載的資料）。由于紫銅及其他一些金屬和合金在加热时錠表面上生成一层厚而十分坚硬的氧化皮，所以在其热軋过程中最好采用水力清洗法除掉軋件上的氧化皮。目前，均采用鋼刷机或用白樺树枝拍打的方法来清除錠表面的氧化皮；这些方法效果都不太好。

酸 洗 裝 置

新莫斯科鐵皮軋制厂备有数个良好的酸洗装置用以酸洗金屬。每个酸洗装置罩有一个涂瀝青的木罩內并备有排气通风装置。每个酸洗装置均由排成一行的4个槽子組成，其中两个为酸洗槽，两个为水洗槽。槽的上方設有迴路式单軌吊車線路的直線段；悬吊在滾子上的酸洗筐（就是帶挡棒的底板）便沿着上述单軌吊車線路移动。直接位于槽上方的这一段单軌吊車線路設有杠杆联动机构，借助这一机构可使单軌吊車成垂直方向往返移动。往下运动时，即装有鋼板的酸洗筐入槽后，吊車做搖摆运动；往上运动时，即酸洗筐由槽中提起并位于槽上方时，单軌吊車的移动部分便与它的非移动部分处于同一水平上。在单軌吊車移动段的上方有一个带两个月牙形下垂凸出部的特制滑架。該滑架能沿着单軌吊車線路在槽上方前后移动。它的移动距离等于邻近槽間距离。

当吊有酸洗筐的单軌吊車的移动段升到上部位置时，滑架便

用月牙形的凸出部夹住酸洗筐并将其向前推进一段距离，这样，从最后一个槽（水洗槽）出来的酸洗筐便由酸洗装置中运出，同时将新的酸洗筐运入酸洗装置的第一个酸洗槽的上方。酸洗筐在每个槽中的停留时间为3~4分钟，每分钟能做30次摆动。每1筐的装料量为800公斤。酸洗机的示意图见图1。

上述的酸洗装置可用来酸洗各种有色金属合金的板材。

冷軋管用輥式軋机

在尼科波尔南方制管厂安設有数台鋼管冷軋輥式軋机，但这些軋机在生产有色金属管材过程中还未得到应用。在这种軋机可軋得直径相当大（达15~30公厘）的壁厚0.1公厘以下的管材，还可用来軋制有色金属合金的薄壁管材，特別用来軋制鉻合金或一些难以加工的合金（如鍍青銅）管材。

钢管的热拉及热态矫直

尼科波尔南方制管厂正在进行热拉钢管的試驗工作。在拉模前方安設有感应加热器；管坯通过加热器便得到了加热，然后管坯在600°—700°下进入拉模孔，与冷拉过程的变形情况相比，这样做能提高变形度。采用此种方法可以減径形式拉伸管材，即无頂头拉伸，在这种拉伸过程中仅是管材的直径減小而管壁則无变化。应当指出，某些尺寸的鉻合金管材可用热拉法制得。

薄壁鋼管是在热态下用拉伸的办法进行矫直。由于此法的生产能力低，故于大批生产鋼管的情况下不宜采用。然而，在某些情况下，例如当須制得具有很准确直角的管材时，就可以采用此种矫直法；矫直过程应这样进行：将两个夹具夹在管材两端，然后将电流通入管内；管材逐渐变热而伸长，这时有一个夹具向后移动，但不松开管材。切断电流后，管材便开始冷却而且长度減縮，其結果便使得管材在两个夹具之間张紧而得到矫直，同时，为了避免拉断现象（可能在很大張力下冷却管材时产生拉断），可将一个夹具稍往原来的位置上移动。

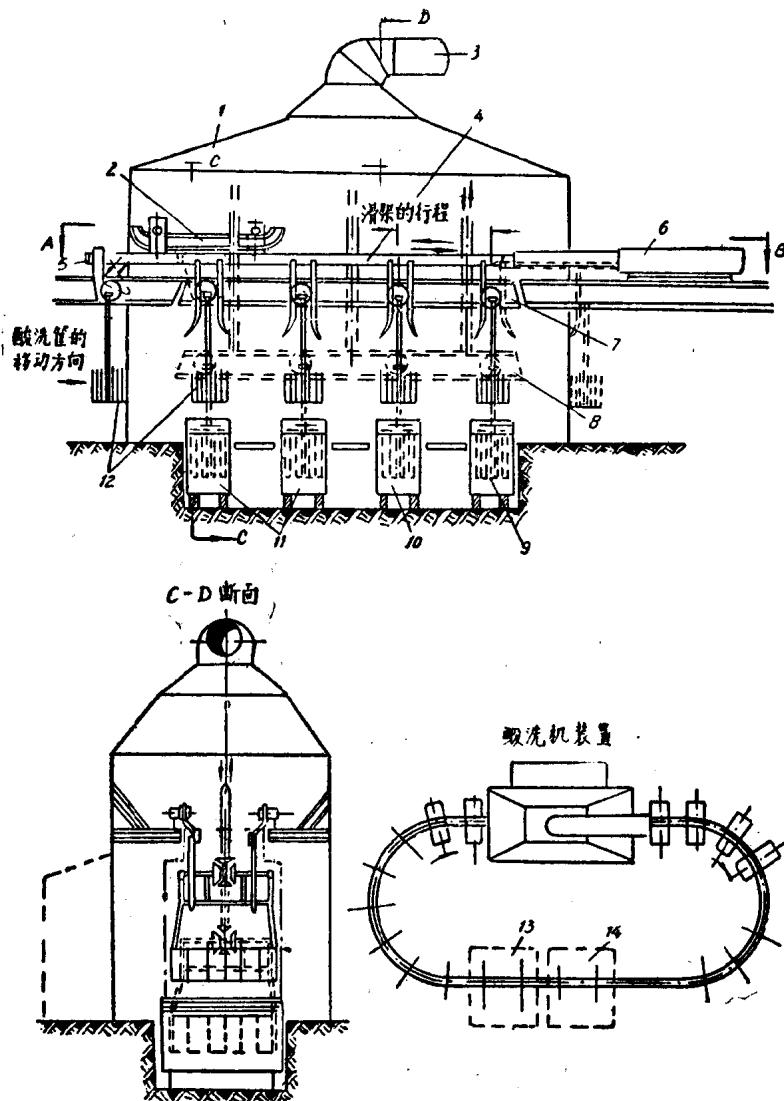


图 1 新莫斯科铁皮轧制厂的酸洗机示意图

1—漆漆着的木制抽气罩；2—移动滑架的支持导向轨道；3—排气通风装置；4—带有月牙凸出部的移动滑架；5—摆动式夹具；6—汽缸；7—处于上方的吊有酸洗筐的单轨吊车移动段；8—处于下方的吊有酸洗筐的单轨吊车移动段；9—热水洗槽；10—冷水洗槽；11—酸洗槽；12—装有铁皮的酸洗筐；13—装筐地点；14—卸筐地点

注：示意图中未示出杠杆联动系统和单轨吊车的摆动机构的传动装置。

三机架連續式轧机（串联式）

“查波罗什钢厂”安有一台三机架轧机用以冷轧钢材。该轧机的工作辊直径490公厘，支辊直径1240公厘，辊身长1680公厘。

该轧机所轧的构件为经酸洗的热轧条材，这种的材经表面涂油后卷成宽710—1500公厘的端卷。构件厚度根据钢号和热轧条材所需厚度而波动于2—4公厘之间。条材的成品厚度为0.8—3公厘之下。第一机架压下量为25—43%；第二机架—16—26%；第三机架—4—10%。该轧机的总压下量为28—61%。

上述轧机由三台顺序放置的由辊式机架及辅助设备组成：计有辊式斜坡送料传送带，翻料台，由磁式条材直头机，锥形卷机，辊式挤压导板，筒形卷取机和卸卷机。每一机架的工作辊由一个功率为1500马力的直流电动机（电动机的调节转数为每分钟600转）带动运转，制造轧辊用的材料为可锻造的铬钼钒钢。工作辊是整个锻造而成的，辊身表面经过淬火，支辊的辊身是嵌入的，轧辊辊身的表面硬度为96—100（萧氏）。

轧制速度：给料速度为0.5公尺/秒；最大工作速度达3.28公尺/秒。压下螺栓的转动速度为8.08公厘/分。轧辊的冷却和条材表面的润滑均由闭路循环系统完成。从每台机架前方将乳浊液加至轧辊上。在开始轧制而预热轧辊时，轧辊中央部分不给乳浊液。在轧制过程中沿整个轧辊全长均给乳浊液。所有的支辊均为筒形。第一机架上方工作辊的凸度根据条材宽度而定：条材宽度为1300—1500公厘时，凸度为0.25公厘；条材宽度为710—1000公厘时，凸度为0.4公厘。下部辊为筒形。第二机架和第三机架上部工作辊的凸度为0.15公厘，第一机架和第二机架轧辊辊身是经过磨光的，而第三机架的工作辊辊身则表面带有槽纹。轧辊磨光后在喷光机上用钢砂喷出槽纹。

轧制时条材的张力保持在下列范围内：在第一机架以后为10—12；在第二机架以后为15—18和在第三机架以后为18—20公斤/公厘²。

在轧制过程中，条材厚度用飞测电感测微计在轧机出料面进行测量。

捷洛夫和阿尔吉莫夫有色金属加工厂安设有三机架串连式轧机（ $375/1250 \times 1000$ 公厘），该轧机的出料速度为 2.5 公尺/秒。但是这些轧机的操作还未能完全掌握。

应当指出，在目前条件下，上面所列举的轧制速度还不是最高的。在国外此种轧机的轧制速度已超过上述轧制速度一倍或一倍以上。

小型轧机的冷却装置

为了制得有色金属及其合金的优点挤压品（管材、棒材和型材）起见，在这些制品挤压后马上很好地进行清理、冷却和运输，是具有很大意义的。在卧式水压机后面安设各种不同类型的冷却装置均可达到这一目的。

采用 Ф. Э. 捷尔任斯基钢铁厂（位于第聶伯尔捷尔任斯克市）在 280 公厘小型轧机后面安装的那种冷却装置，就可满足上述所提出的各项要求。

在冷却装置上可放置长达 25—30 公尺的型材（角钢、丁字钢和 3—8 号槽钢）。冷却装置由大量的与所冷却型材成垂直状态放置的锯齿状钢棒组成。相邻钢棒的间距约为 500 公厘。每根钢棒就是一个槽沟形的长条带，条带两边隔一定间距切有一些大的锯齿；钢棒可按其本身轴线向左右两方转动一定的角度（约 80—90°）。

为了沿冷却装置移动型材，所有锯齿形的钢棒必须同时翻动。这时，横放在钢棒上的型材沿倾斜的锯齿滑动并由一个锯齿移动到下一个锯齿上。钢棒每转动一次（即转动一个齿），型材也逐渐地沿着冷却装置（即沿钢棒长向）往前移动。冷却装置的操作示意图见图 2。

大型机架的翻钢机

为了减轻轧钢工的工作和使生产普通型材（圆钢、方钢和矩

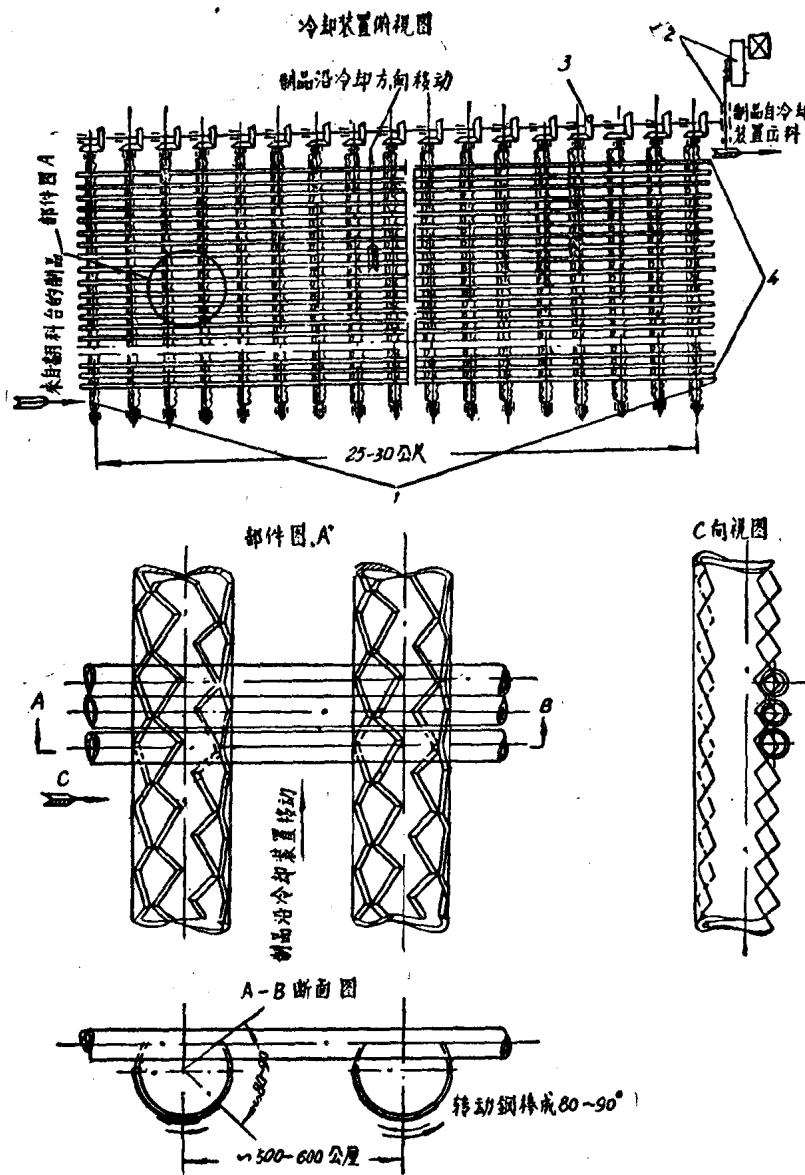


图 2 Φ.3. 捷尔任斯基钢铁厂（位于第聶伯尔捷尔任斯克市）的小型轧钢机用冷却装置的示意图

1—冷却装置的锯齿状钢棒；2—带有曲柄和齿条的传动装置；3—带齿轮的主轴；4—沿冷却装置移动的制品部件图A是制品沿冷却装置有次序移动的情况

形角鋼等) 的大型軋鋼機的開坯機架中央機架操作機械化起見，在黑色和有色冶金中，均採用各種不同類型的翻鋼機來保證鋼棒在下一個孔型之前正確地翻轉以便將其喂入軋輥。

查波羅什市“第聶伯爾特殊鋼廠”為上述軋機所安裝的萬能翻鋼機的結構有一定的參考價值。

上面所提到的翻鋼機是安裝在第二架二輥可逆小型開坯機《325》的前方。

翻鋼機就是一對置於兩條互相平行的懸臂軸上的異型輥子，而且兩輥可以靠近或離開。這一對輥子備有自己傳動裝置，成為一獨立部件被安裝在距機架4—6公尺處，並可與軋輥線軸平行地往後前移動。除此之外，由兩個輥子組成的這一部件可停放在任何地方並且可環繞其本身線軸作90°的轉動。

這翻鋼機的全部傳動機構均裝在軋機的輥道下方。在輥道水平面上僅有一對翻鋼機的輥子，用它們完成下列各工序：

- 1) 夾住由第一機架或由第二機架的某一孔型出來的軋件(通常是橢圓體)；
- 2) 將軋件沿機架推向下一個孔型；
- 3) 將緊緊夾住的軋件按其本身線軸同時轉動90°(圖3)；
- 4) 開動主輥道，將軋件送入相應的孔型內(通常送入方形孔型)。

用移送機將軋件由第一機架轉送到安裝有萬能翻鋼機的第二機架。“第聶伯爾特殊鋼廠”的《325》型小型軋機也裝置有一台翻鋼機，它的類型雖與上述的翻鋼機相同，但其結構則更為簡單。這個翻鋼機安裝在開坯和精軋作業線路之間，它能將橢圓體在送入精軋線路第一機架的方形孔型之前轉動90°。開坯機架獲得的橢圓體沿溜槽運送。與上述翻鋼機相比，這種翻鋼機的結構簡單；不需要使翻鋼機的全部部件沿軋輥線軸移動。兩種翻鋼機的操作均很準確且可以不間斷地進行。在生產重有色金屬和合金的中型和小型普通型材的有色冶金工業中所用的大型軋機的機械化工作中可採用這些萬能輥式翻鋼機。

示意图上是軋件由椭圓孔型（位置 I）轉成 90° 后送入方形孔型（位置 II）的情况，示意图上未繪出位于軋机輥道下方的翻鋼机的传动装置。

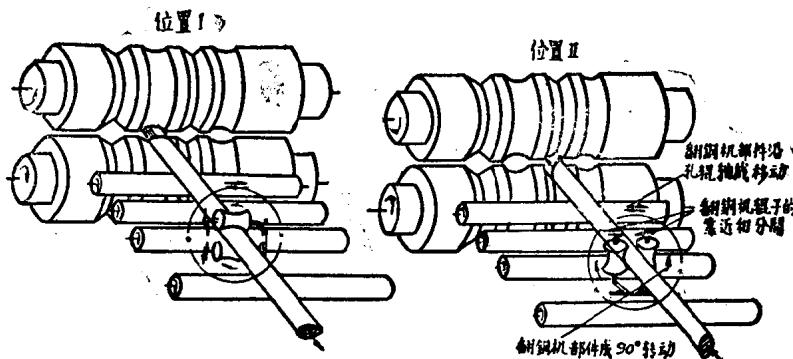


图 3 “第聂伯尔特殊钢”厂《825》小型初轧机旁安装的万能輥式翻鋼机的示意图

鉄皮連續式电解鍍錫設備的部件

在用带式軋制法来生产带鋼和钢板时，愈来愈感到有必要制造高生产能力的連續式电解鍍錫设备。以便使基本工序和辅助工序形成一个稳定且均衡的生产过程。这些设备是根据把带鋼逐次在一系列的机械上拉制的原理而操作。

目前正在设计使酸洗或其他精整工序与带鋼的热处理过程结合在一起的这种设备。应指出，使带鋼通过全部連續式设备的拉伸部件的结构配置、輥子结构、在接头处带鋼活套的储备装置、接头切除部位等等在技术上就是十分复杂的。

連續式设备的稳定操作，特别是当以高速（每秒约数公尺）拉过带材的情况下，是取决于能否正确地从结构方面去解决上述的问题。在黑色冶金中，在许多情况下已成功地采用了某些連續设备来精制带鋼。

下面我們簡短地叙述一下1956年在“查波罗什鋼”厂投入生产的一台鉄板連續式电解鍍錫设备。

在这一设备上进行镀锌的铁皮厚为0.22和0.25公厘，宽为300—350公厘。带钢的最大拉制速度为1.0—1.2公尺/秒。

这种电解镀锌设备就是许多机械和机构依次安装起来的一个整体机组；各种机械的排列顺序如下：双筒式卸带装置（图4），钢刀式剪断机，辊式电焊机，造成带钢活套储备用的辊式送入蓄带器（图5），脱脂槽，酸洗槽，带有冷热水的刷洗机，两个电

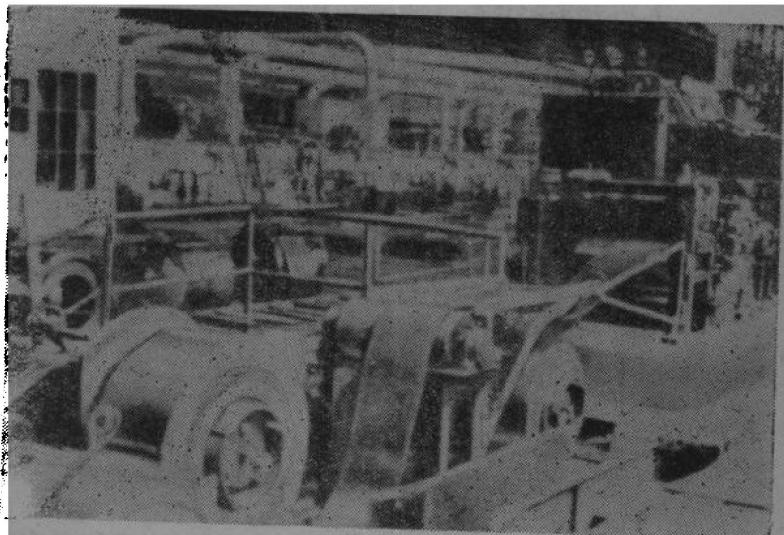


图4 双筒式卸带装置和电焊机

解镀锌槽，熔锡装置，钝化装置，利用热空气的干燥装置，出口蓄带器，钢刀式剪断机和卷带装置。

在每个机械之间设有拉紧装置，拉紧装置能使带钢在操作过程中保持必要的固定张力，以保证带钢均匀而正确的通过该装置的各个部件。每一拉紧装置均由三个位于一个平面上的外包橡胶的钢辊（三个钢辊系上下排列在同一平面上）组成。带钢通过拉紧装置便在上辊和中辊上绕成活套，这样，带钢就不能脱离开运动滚轴而移动。

整个电解镀锌装置的长度约为70公尺（其中包括由卸带装置最初段开始到酸洗槽为止的34公尺）。按蓄带器计算时该装置的

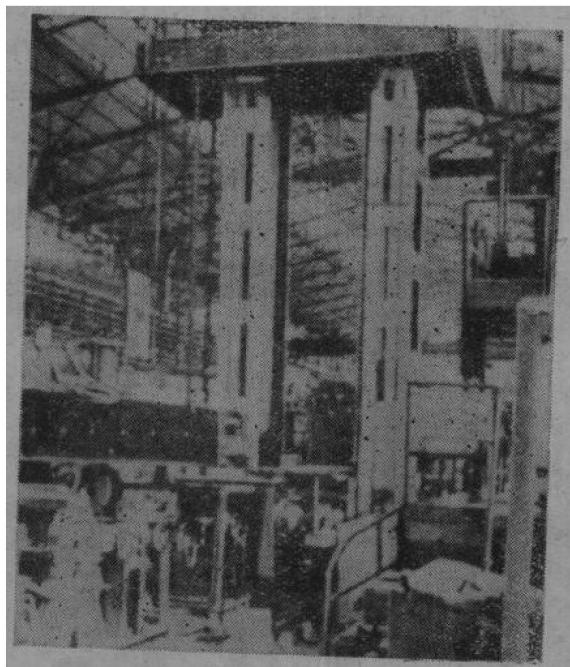


图 5 造成带鋼活套備备用的輥式入口蓄帶器，自左方可
看清楚輥式電焊機；右面的是帶有卸帶裝置的操縱盤

最大高度（从车间地面算起）为 6.5 公尺，地面下的最大深度为 3.3 公尺。

鑑于带鋼和有色金屬帶材所用連續式拉緊設備的許多部件結構配置相似，所以，在上述裝置設計結構方面所獲得的經驗可以在有色冶金中加以應用。

注：根据本文的性质，本文中有些技术名词，沿用了钢铁工业方面的译法。

——译者注

译自苏联“有色金属”1958年第4期