

# 光滑量规 使用尺寸手册


〔苏〕 Н·Г·赫拉姆佐夫、В·П·黎阿宾著

机械工业出版社

光滑量規使用尺寸手册

[苏] Н·Г·赫拉姆佐夫、В·П·黎阿宾著

第一机械工业部技术司譯

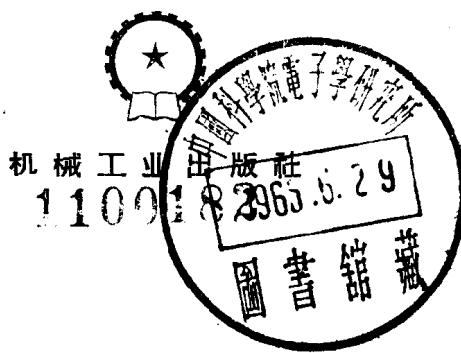

本手册介紹尺寸为0.1~500公厘的、用于檢查苏联通用标准所規定的一切精度和配合的直徑尺寸和直線尺寸的光滑量規和校对量規的使用尺寸。这些尺寸完全是根据規定零件与量規尺寸公差的現行标准計算的。此外，还扼要地介紹了一些有关量規制造、使用、檢查、翻新、修理方面的常識。

本书的讀者对象为工具設計、技术検査科、工厂工具車間的工程技术人員。

本书这次重印，刪去第7~8頁。

Н·Г·Храмцов, В·П·Лябин

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ КАЛИБРОВ СПРАВОЧНИК  
МАШГИЗ 1953

(根据苏联國立机器製造科技書籍出版社一九五三年第一版譯出)

\* \* \*

光滑量規使用尺寸手册

[苏]Н. Г. 赫拉姆佐夫、В. П. 黎阿宾著

第一机械工业部技术司譯

\*

机械工业出版社出版 (北京苏州胡同141号)

(北京市书刊出版业营业登记证字第117号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本787×1092<sup>1</sup>/32·印張11<sup>3</sup>/16·插頁2·字数 233千字

1956年8月北京第一版·1965年4月北京第二次印刷

印数 8,001—13,300·定价(科六)2.00元

\*

统一书号: 15033·109 (879)

# 目 次

- 直徑从 0.1 到 500 公厘的軸与孔用光滑量規及校对量規的使用尺寸表說明 ..... 9

## 第一篇

### 由 1 到 500 公厘範圍內一般用途標準直徑的軸用与 孔用光滑量規及校对量規的使用尺寸

1. 2 級精度軸用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 17  
配合: Г<sub>Р</sub>, П<sub>Р</sub>, П<sub>Л</sub>, Г, Т, Н, П, С=В, Д, Х,  
Л, Ш ..... 17
2. 3 級精度軸用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 86  
配合: П<sub>Р13</sub>, П<sub>Р23</sub>, П<sub>Р33</sub>, С<sub>3</sub>=В<sub>3</sub>, Х<sub>3</sub>, Ш<sub>3</sub> ..... 86
3. 4 級精度軸用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 119  
配合: П<sub>Р4</sub>, С<sub>4</sub>=В<sub>4</sub>, Х<sub>4</sub>, Л<sub>4</sub>, Ш<sub>4</sub> ..... 119
4. 5 級精度軸用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 150  
配合: С<sub>5</sub>=В<sub>5</sub>, Х<sub>5</sub> ..... 150
5. 7 級精度 В<sub>7</sub> 軸用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 164
6. 2 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 172  
配合: Т, Н, С=А, Х ..... 172
7. 3 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 196  
配合: С<sub>3</sub>=А<sub>3</sub>, Х<sub>3</sub>, Ш<sub>3</sub> ..... 196
8. 4 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 214  
配合: С<sub>4</sub>=А<sub>4</sub> ..... 214
9. 5 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 220  
配合: С<sub>5</sub>=А<sub>5</sub> ..... 220
10. 7 級精度 А<sub>7</sub> 孔用量規及校对量規的使用尺寸 ..... 226

## 第二篇

尺寸由 1 到 500 公厘軸与孔用量規及校对量規的

使用尺寸簡表 (按照每一直徑組中的一个  
尺寸編成)

1.	1 級精度軸用量規的使用尺寸.....	235
	配合: $\Gamma_1, T_1, H_1, \Pi_1, C_1=B_1, D_1$ .....	235
2.	2a 級精度軸用量規及校对量規的使用尺寸.....	240
	配合: $\Gamma_{2a}, T_{2a}, H_{2a}, \Pi_{2a}, C_{2a}=B_{2a}$ .....	240
3.	3a 級精度軸用量規及校对量規的使用尺寸.....	244
	配合: $C_{3a}=B_{3a}$ .....	244
4.	8 級精度 $B_8$ 軸用量規及校对量規的使用尺寸.....	246
5.	9 級精度 $B_9$ 軸用量規及校对量規的使用尺寸.....	246
6.	1 級精度孔用量規的使用尺寸.....	248
	配合: $\Gamma_1, T_1, H_1, \Pi_1, C_1=A_1, D_1$ .....	248
7.	2 級精度孔用量規及校对量規使用尺寸.....	253
	配合: $\Gamma_p, \Pi_p, \Pi_d, \Gamma, \Pi, D, L, \text{III}$ .....	253
8.	2a 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸.....	262
	配合: $\Gamma_{2a}, T_{2a}, H_{2a}, \Pi_{2a}, C_{2a}=A_{2a}$ .....	262
9.	3a 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸.....	267
	配合: $C_{3a}=A_{3a}$ .....	267
10.	4 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸 .....	268
	配合: $X_4, \Pi_4, \text{III}_4$ .....	268
11.	5 級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸 .....	270
	配合: $X_5$ .....	270
12.	8 級精度 $A_8$ 孔用量規及校对量規的使用尺寸 .....	272
13.	9 級精度 $A_9$ 孔用量規及校对量規的使用尺寸 .....	273

## 第三篇

尺寸由 0.1 到 1 公厘孔用量規的使用尺寸簡表

(按照每一直徑組中的一个尺寸編成)

表格的說明 .....	277
1. 1 級精度孔用量規的使用尺寸.....	279
配合: $\Pi_{p3_1}$ , $\Pi_{p2_1}$ , $H_1$ , $\Pi_1$ , $C_1=A_1$ , $\Delta_1$ , $X_1$ , $\Lambda_1$ .....	279
2. 2 級精度孔用量規的使用尺寸.....	282
配合: $\Pi_{p4}$ , $\Pi_{p3}$ , $\Pi_{p2}$ , $H$ , $\Pi$ , $C=A$ , $\Delta$ , $X$ , $\Lambda$ , $\Sigma_1$ ....	282
3. 2a 級精度孔用量規的使用尺寸.....	285
配合: $\Pi_{p2a}$ , $H_{2a}$ , $\Pi_{2a}$ , $C_{2a}=A_{2a}$ , $X_{2a}$ , $\Lambda_{2a}$ , $\Sigma_{12a}$ ...	285
4. 3 級精度孔用量規的使用尺寸.....	288
配合: $\Pi_{p4_3}$ , $\Pi_{p3_3}$ , $H_3$ , $\Pi_3$ , $C_3=A_3$ , $X_3$ , $\Lambda_3$ , $\Sigma_{13}$ ...	288
5. 3a 級精度孔用量規的使用尺寸 .....	290
配合: $H_{3a}$ , $\Pi_{3a}$ , $C_{3a}=A_{3a}$ , $\Lambda_{3a}$ , $\Sigma_{13a}$ , $\Sigma_{23a}$ .....	290
6. 4 級精度孔用量規的使用尺寸 .....	293
配合: $H_4$ , $\Pi_4$ , $C_4=A_4$ , $\Sigma_{14}$ , $\Sigma_{24}$ , $\Sigma_{34}$ .....	293
7. 5 級精度孔用量規的使用尺寸.....	295
配合: $C_5=A_5$ , $\Sigma_{25}$ .....	295
8. 6 級精度孔用量規的使用尺寸.....	295
配合: $C_6=A_6$ .....	295
9. 簡表 40~129 所未規定的名義直徑用光滑量規及校对 量規的使用尺寸的計算 .....	296

#### 第四篇

### 尺寸由 1 到 500 公厘階梯深度与高度用量規及校对量規 的使用尺寸簡表(按其每一組中的一个名義尺寸編成)

表格的說明 .....	301
1. 4 級精度階梯深度与高度用量規及校对量規的使用 尺寸.....	306
其偏差按照 [孔] 型 $A_4=C_4$ , $X_4$ , $\Lambda_4$ , $\Sigma_4$ .....	306
2. 4 級精度階梯深度及高度用量規及校对量規的使用 尺寸.....	310
偏差按 [軸] 型 $B_4=C_4$ , $X_4$ , $\Lambda_4$ , $\Sigma_4$ .....	310

3 . 5 級精度階梯深度及高度用量規及校對量規的使用尺寸	314
偏差按 [孔] 型 $A_5 = C_5, X_5$	314
4 . 5 級精度階梯深度與高度用量規及校對量規的使用尺寸	
偏差按 [軸] 型 $C_5 = B_5, X_5$	316
5 . 7 級精度 $A_7, B_7$ 階梯深度與高度用量規及校對量規的使用尺寸	318
6 . 8 級精度 $A_8, B_8$ 階梯深度與高度用量規及校對量規的使用尺寸	320
7 . 9 級精度 $A_9, B_9$ 階梯深度與高度用量規及校對量規的使用尺寸	322
8 . 簡表 132~149 所未規定的階梯深度與高度用的量規及校對量規使用尺寸的計算	324

## 第五篇

### 在製造與使用過程中對光滑量規所提出的基本要求

一般要求	329
光滑量規的翻新與修理	357
中俄名詞對照表	361

原

书

缺

页

原

书

缺

页

# 直徑从0.1到500公厘的軸與孔用 光滑量規及校對量規的 使用尺寸表說明

量規及校對量規的使用尺寸，系根據圖1～5所列的量規及校對量規的公差帶位置圖及符合於現行標準的制件及量規用的偏差表計算而得。

量規的符號：

P<sup>◎</sup>—ПР——通過式工作量規。

P<sup>◎</sup>—НЕ——不通過式工作量規。

П—ПР——通過式驗收量規。

П—НЕ——不通過式驗收量規。

КРП——製造通過式工作卡規時檢查用的校對量規（按通過式使用）。

КНЕ——製造不通過式工作卡規與驗收卡規時檢查用的校對量規（按通過式使用）。

КИ——在所有級精度制件用通過式工作塞規及卡規的使用過程中，檢查這些量規的完全磨損用的校對量規；以及在用於4級與更粗級精度制件的通過式驗收塞規及卡規的製造過程中，檢查這些量規用的校對量規（在此兩種情況下，都按不通過式使用）。

КП——在4級及更粗級精度制件用的通過式工作塞規與卡規的使用過程中，檢查這些量規的不完全磨損用的校對量規；以及在上述精度的通過式驗收塞規與卡規的製造過程

● 在表示工作量規時，可以不註字母P。

110018 圖書館藏

中，檢查它們用的校對量規（此种校對量規在用來檢查工作量規的磨損時，系按不通過式使用；而在用來製造驗收量規時，應按通過式使用）。

軸用與孔用量規及校對量規的使用尺寸表，按照工業上對各種名義直徑，精度等級、配合及其制度<sup>●</sup>的常用的程度可分為兩類。

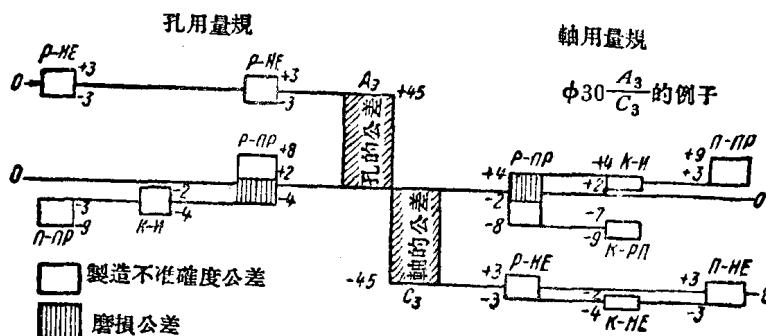


圖 1 1~3 級精度 (OCT-1201) 制件用光滑界限量規的公差帶位置圖。

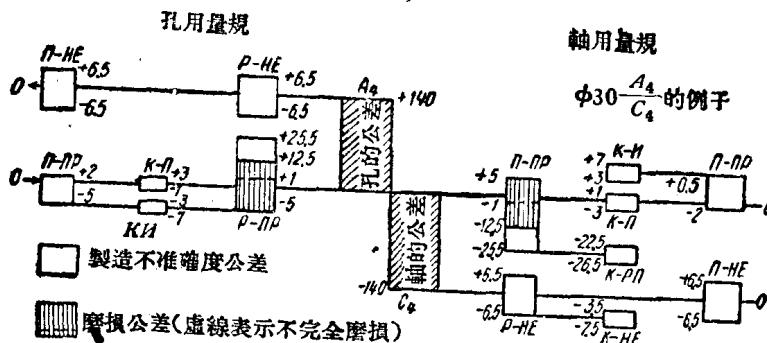


圖 2 4 級精度 (OCT-1220) 制件用光滑界限量規的公差帶位置圖。

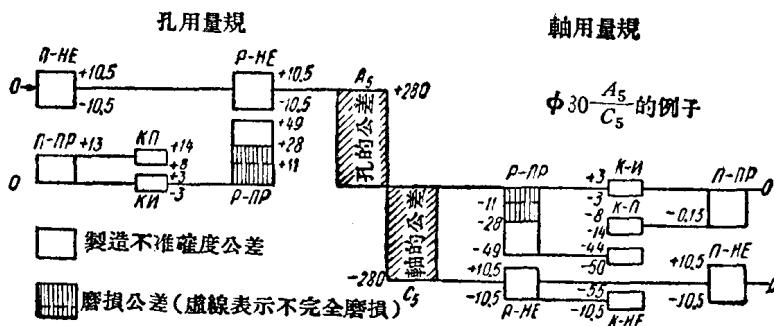


圖 3 5~7級精度 (OCT-1219) 制件用光滑界限量規的公差帶位置圖。

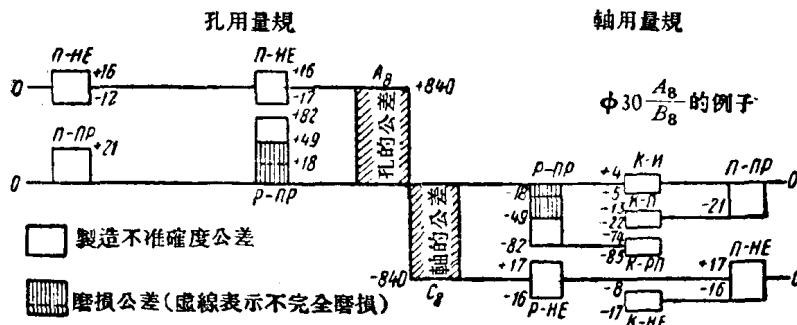


圖 4 8、9級精度 (OCT-1221) 制件用光滑界限量規的公差帶位置圖。

按照这样的考虑，列入第一类的，为：

- 1) 2、3、4 及 5 级精度基孔制各种配合的轴用与孔用以及 7 级精度轴用与孔用的量规及校对量规的使用尺寸表；
- 2) 2 级精度的 T、H、C、D 与 X 配合及 3 级精度的各种配合，基轴制孔用量规及校对量规的使用尺寸表。

这一类工业上较广泛应用的精度等级与配合的表中，使用尺寸系按照 OCT/BKC6270 所规定一般用途的各种名义直径计算的（参阅表 1）。

● 系指基轴制与基孔制而言。——译者

表1 一般用途的标准直徑（公厘）

(按照  $\frac{\text{OCT}}{\text{BKC}} 6270$ )

1	3	9	17	25	38	52	72	92	125	165	210	290	370	450
1, 2	3, 5	10	18	26	40	55	75	95	130	170	220	300	380	460
1, 5	4	11	19	28	42	58	78	98	135	175	230	310	390	470
1, 8	4, 5	12	20	30	44	60	80	100	140	180	240	320	400	480
2	5	13	21	32	45	62	82	105	145	185	250	330	410	490
2, 2	6	14	22	34	46	65	85	110	150	190	260	340	420	500
2, 5	7	15	23	35	48	68	88	115	155	195	270	350	430	
2, 8	8	16	24	36	50	70	90	120	160	200	280	360	440	

註 本書表中数字間的小数点仍按原書一律用  $\text{L}$ ,  $\text{l}$ 。——編者。

列入第二类的，为：

1) 1 級、2<sub>a</sub> 級与 3<sub>a</sub> 級精度，各种配合的基孔制及基軸制的軸用与孔用，以及 8 級与 9 級精度軸用与孔用量規及校对量規的使用尺寸表。

2) 2 級精度  $\Gamma_p$ 、 $\Pi_p$ 、 $\Pi_{\text{II}}$ 、 $\Gamma$ 、 $\Pi$ 、 $\Lambda$  与  $\text{H}$  配合，以及 4 級与 5 級精度各种配合的基軸制孔用量規及校对量規的使用尺寸表。

3) 按照 ГОСТ 3047-47 的規定，直徑从 0.1 到 1 公厘基軸制及基孔制各种配合与各級精度孔用量規及校对量規的使用尺寸表。

在这一类工业上较少应用的精度等級与配合的（縮減了的）表中，只計算出为公差与配合标准所規定的从 1 到 500 公厘尺寸的 12 种基本直徑組中的每一組的一个（最小的）名义直徑的使用尺寸，以及为公差与配合标准所規定的小於 1 公厘尺寸的 3 种直徑組的每一直徑組中一个（最小的）名义直徑的使用尺寸●。

- 在必需求出每組的其他名义直徑用 量規及校对 量規的 使用尺寸时，根据表中所列的数据以及第 296~297 頁中所举的簡單公式与計算实例能很容易地算出那些使用尺寸的数值。

表中所列各种直徑的 1 級精度制件以及直徑 80 公厘以下的 2 級与 3 級精度制件用量規及校对量規的使用尺寸，根据有关标准的推荐，准确度达 0.5 公忽。

對於直徑超过 80 公厘的 2 級与 3 級精度制件以及 4 級与更粗級精度的各种尺寸制件，所給的量規使用尺寸，其准确度达 1 公忽；並且在 OCT 建議偏差的准确度在 0.5 公忽的情况下，取近似的一公忽，進上或捨去，以減小公差为准（對於量規的上界限尺寸应捨去尾数，對於其下界限尺寸应進上——譯者）。

为了縮減表的容量与便於利用起見，量規与校对量規的使用尺寸，在表中对於每一种量規，給出一个主要界限尺寸与一个偏差。同时，主要界限尺寸的性質与偏差符号系視量規的类型及其加工过程的方向而定。即是：

1) 對於卡規及校对卡規，表中列出最小的界限尺寸与帶正号的偏差（公差）；

2) 對於塞規及校对塞規，表中列出最大的界限尺寸与帶負号的偏差（公差）；

表中列出制件（軸与孔）的偏差值与正負号，以供在量規的圖样上編定标号及在金屬量規上标记量規时使用。

为了減少量規的制造与使用上的生產費用以及減少直徑尺寸制件用的附件起見，設計師应尽量在圖样上只採用下面表 1、表 2 与表 3 中所示的所謂标准直徑。其中表 1 与表 2 系根据 OCT/BKC 6270 編成，供尺寸从 1 到 500 公厘用；表 3 系根据“苏联机器制造百科全書”第三卷編成，供尺寸从 0.1 到 1 公厘用。

尺寸从 0.1 到 1 公厘的标准直徑，OCT 現在尚未加以

規定。在選擇直徑時最好先利用基本系列，而在基本系列中最好利用黑體字所示的尺寸。

表 2 特种用途的标准直徑（公厘）

(按照  $\frac{\text{OCT}}{\text{BKC}}$  6270)

直徑	用途	直徑	用途	直徑	用途	直徑	用途	直徑	用途
1.4	C	4.2	A	9.5	A	27	C	56	C
1.7	C	4.8	A	10.5	A	29	A	64	C
2.3	C	5.5	C, A	11.5	A	33	C	76	C
2.6	C	6.5	A	12.5	A	37	B	215	B
3.2	A	7.5	A	13.5	A	39	C	225	B
3.8	A	8.5	A	14.5	A	47	B	—	—

A—精密机械；B—滾珠軸承（外徑）；C—公制螺紋。

表 3 尺寸从 0.1 到 1 公厘範圍用的标准直徑

(苏联机器制造百科全书第三卷)

基本系列	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30
	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	—
輔助系列	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.32	0.38	0.42	0.48
	0.52	0.58	0.65	0.75	0.85	0.95	—	—	—	—	—

## 第一篇

由 1 到 500 公厘範圍內  
一般用途標準直徑的軸用與孔用光滑量規  
及校對量規的使用尺寸

