

高等学校交流講义

隨動系統

SUIDONG XITONG

陈 堂 編

人民教育出版社

高等学校交流講义



隨動系統

SUIDONG XITONG

陳 堂 編

人民教育出版社

本书叙述了随动系統的基本理論。設計原理和計算的基础；比較詳細地介紹了各種常用的隨動系統實用線路，還對近代發展很快的而又帶有典型性的系統進行了分析；此外，還對隨動系統中常用的主要元件的學理應用。選擇作了一般介紹，對用實驗方法研究隨動系統的問題也有所提及。

本书可供高等学校“隨動系統”課程教學時使用，也可供有關研究，設計和工程技術人員參考。

仓促編寫，還有不少缺點，讀者如有意見請徑寄宣武門內承恩寺人民教育出版社轉致作者。

隨動系統

陳 堂 編

人民教育出版社出版 高等學校數學用書編輯部

北京市書刊出版業營業登記證字第2號

京華印書局印刷

新华书店科技发行所发行

各地新华书店經售

統一書號 15010·1036 开本 850×1168 1/16 印張 11 1/4 檢頁 7

字數 276,000 印數 0001—4,000 定價 (7) 元 1.50

1961年7月第1版 1961年7月北京第1次印刷

目 录

第一章 緒論	1
1-1. 隨動系統的定義和應用範圍	1
1-2. 隨動系統發展簡史	2
1-3. 應用舉例	5
第二章 隨動系統的基本原理	13
2-1. 隨動系統的結構和工作原理	13
2-2. 最簡單的隨動系統	18
2-3. 比例控制系統	36
2-4. 微分控制系統	36
2-5. 微分積分控制系統	53
第三章 隨動系統的實用線路	77
3-1. 自整角機	77
3-2. 測量角差的自整角機線路	78
3-3. 双速的角差測量系統	82
3-4. 双速系統中的假零點	83
3-5. 精計和粗計線路的信號選擇	85
3-6. 干整流器選擇器	87
3-7. 氖燈選擇器	90
3-8. 具有電子管和繼電器的選擇器	91
3-9. 隨動系統中的檢相整流線路	92
3-10. 具有電機放大機的系統	99
3-11. 具有磁放大器的系統	101
3-12. 電氣液壓系統	103
第四章 隨動系統設計的一般方法	111
4-1. 轉移函數	111
4-2. 系統的穩態誤差	114
4-3. 开周幅相特性	122
4-4. 乃奎斯脫穩定判據	123
4-5. 根據開周轉移函數的解析運算式對系統進行綜合	133
4-6. 利用閉周系統的頻率響應特性對系統進行綜合	134
4-7. 利用對數頻率特性對系統進行綜合	179
4-8. 利用期望對數幅頻特性進行綜合	215

第五章 交流隨動系統	265
5-1. 交流隨動系統的特點	265
5-2. 對交流校正網絡的要求	266
5-3. 交流校正網絡的實際線路及其設計	268
5-4. 交流隨動系統的實用線路	275
5-5. 結束語	279
第六章 快速隨動系統	281
6-1. 快速隨動系統的概念	281
6-2. 確定快速過程的形狀	281
6-3. 快速隨動系統的建立	292
6-4. 举例	296
第七章 隨動系統中功率元件的選擇	300
7-1. 前言	300
7-2. 負載特性	300
7-3. 負載要求的轉矩、轉速和功率	301
7-4. 決定功率元件的轉矩、轉速和額定功率	305
7-5. 使電動機獲得最小均方根轉矩的電動機-負載的齒輪傳速比	308
7-6. 齒輪對的傳速比對總慣量的影響	309
第八章 研究隨動系統的實驗方法	314
8-1. 前言	314
8-2. 利用超低頻設備決定系統(或元件)的動特性	314
8-3. 根據過渡過程的示波圖決定系統的參數	318
第九章 緊電器隨動系統	322
9-1. 一般緊電器隨動系統	322
9-2. 線性化緊電器隨動系統	349
9-3. 最佳緊電器隨動系統	358

第一章 緒論

1-1. 隨動系統的定義和應用範圍

隨動系統乃是自動調整系統的一種類型，因為我們都知道按照控制作用的特點，可以把具有一个被調整量的自動調整系統分成三類，即：

- (1) 恒值調整系統，其中控制作用為恒值；
- (2) 程序調整系統，其中控制作用為給定的時間函數；
- (3) 隨動系統，其中控制作用的變化特點決定於這一系統外發生的過程，並且這種過程事先不能準確地決定。

隨動系統或跟隨系統這個名稱的起源，乃是由於最初把它用來放大機械功率。例如在一個大的兵艦上，大炮的瞄準如果靠人力來直接操作是不可能的，因為炮筒和炮塔可能重達几百噸。這時要求有一個功率放大的自動裝置，利用它操縱者只要轉動手輪，於是炮筒就跟隨動手輪而轉動，它的位置和手輪位置相一致，這就是一個跟隨系統，炮筒跟隨着手輪而運動。同樣的例子，還有象雷達站的天線控制。當然現在不應該把它理解得如此狹義，而最根本的是在這樣的系統里輸出量跟隨著任意的輸入量作變化。目前，隨動系統在各個部門都獲得了相當廣泛的應用，例如象機械製造業中的仿型銑床就是一個例子，銑頭跟隨著模型的曲線形狀運動。大型螺絲車床的進刀和主軸的轉速之間保持著一定的關係，這樣就代替了製造困難而昂貴的走刀螺絲杆。在冶金工業中，在焊接有縫鋼管時，焊頭自動對準焊縫就是應用著隨動系統。在輕工業中，造紙機的卷筒間要求保持著嚴格的同步，否則就將造成廢品和工作中斷。儀表製造業中，各種記錄式儀表很多也是應用隨

动系統的。在軍事上，隨動系統更是獲得廣泛的應用，除了前面已經提到過的炮塔的控制、雷達站天線的控制以外，還有象導彈的制導（後者就是要使導彈自動跟隨着目標飛行）等等都是屬於隨動系統的應用。可以舉出的隨動系統應用例子是很多的，我們這裡不可能一一加以列舉，總之隨動系統已經成為現代各個工業部門、國防部門和尖端科學技術領域中不可缺少的有力工具，它是實現自動化的基礎。

1-2. 隨動系統發展簡史

隨動系統既然是自動調整系統的一種類型，因此，它的理論發展和自動調整理論的發展是不可分割的。關於自動調整理論的發展，讀者在學習自動調整理論課程時已經清楚了，因此不再贅述。我們在這裡將十分簡要地介紹一下隨動系統技術應用的發展歷史。

隨動系統的發展從十九世紀的下半葉就開始了。在 1877—1880 年，俄國電氣工程師 A. II. 达維道夫在俄國海軍中進行了許多炮火控制系統的研究工作，創造了根據目標距離自動校正大炮仰角的隨動系統。隨動系統此時已經發明，但是並沒有得到廣泛的應用；原因是借助隨動系統來實現炮火自動瞄準的問題，對當時來說要求有較高的技術水平，而特別是要求有較高的電工技術水平。在 1882 年 H. II. 薩哈洛夫曾經製成了機電式的仿型裝置，它可說是現代仿型機床的雛型。1884 年，俄國工程師 II. 宋古洛夫提出了一種兩部並行工作機器的同步旋轉系統，其中一部機器的轉速追隨著另一部機器的變化。1898 年，現代噴氣技術創始人，俄國偉大學者 K. G. 齊奧爾科夫斯基提出了世界上第一個飛行器的自動控制系統——自動駕駛系統，它用來使飛艇在水平方向上穩定飛行。這種原始的自動駕駛系統中，已經包含了現代火箭

控制系统中的主要原理和元件。在第一次世界大战后，由于电工技术和工业的进一步发展，生产过程自动控制与自动化的問題，开始被重視和发展起来。冶金工业的发展提出了轧鋼机工作过程自动化的任务，在其中要求应用随动系統来准确規定轧鋼机压下装置的位置。为了在轧鋼机工作时实现规定的轧制程序，应用一种程序裝置来控制上述压下装置的随动系統。同样在造纸、电缆、化工等工业部門中，提出了借助随动系統来解决多电机拖动間轉速的协调、配合問題。在水利建筑、水閘閘門移动和巨型的起重設備中，也提出了应用随动系統来解决速度同步配合的問題。在机器制造工业中，由于加工复杂形状工件的要求，需要应用由随动系統来实现的仿型机床。因此創造出各种各样的随动系統。

第二次世界大战时期，也是随动系統得到飞速发展的一个重要时期。由于发展軍事技术的需要，尤其是由于雷达的应用、炮火射击的稳定、魚雷制导等等的需要，各国都大力研究高质量的随动系統。用統計方法研究随动系統在外界干扰作用下的理論得到了发展。在第二次大战后，原属国防机密的随动系統技术与理論，更广泛地应用到工业方面来。現在，几乎在任何一种形式和用途的現代自动控制設備中，随动系統总是它的基本組成环节之一，它能以高准确度实现着某些参数的复現与跟随的任务。

由于控制論这門新技术科学的开始发展和逐步形成，随动系統获得了更重大的意义。我們知道，控制論是研究关于如何构成由机械和电气元件組成的系統，它能預先估計各种可能方案，以实现有目的性动作的一門科学。要构成这种控制論系統，必須应用大量随动系統，即应用大量的反馈环节。生物器官中的各种控制过程大多也是按随动(跟随)作用原理来实现的。控制論中那些直接应用來解决工程技术問題的部分和方法可以称为“工程控制論”；而所謂“工程控制論”中的相当部分实际上就是随动系統理

論。“工程控制論”与隨动系統理論的差別，主要在于前者包含的範圍較广，并且是一門技术科学，而隨动系統理論，則主要是建立在調整理論基础上的一种技术实践的方法与工具。

近来，由于自动控制理論和方法越益普遍应用到各种不同的領域中去，隨动系統在其型式、构成原理以及实现它的技术工具方面均有很大的发展。主要方面，例如可以举出所謂：具有非綫性校正环节的隨动系統、最佳隨动系統、脉冲与数字隨动系統、具有磁放大器和半导体的无接触和无电子管隨动系統、自整定(自适应或自調正)的隨动系統等等。

在苏联，自動調整理論和隨动系統的实践，在偉大的十月社会主义革命之后，由于实现工业化和头三个五年計劃的要求，得到了非常迅速的发展。有許多高等工业学校和科研机关从事有关調整理論和隨动系統的研究和发展工作，并于 1939 年建立了苏联自动学与远动学研究所。

第二次世界大战时期，苏联处在卫国战争的困难年代里，苏联学者并沒有停止工作。相反正由于卫国战争的需要，这段时期里苏联学者在自動調整和隨动系統方面完成了許多重要的工作。在战后几个五年計劃和进一步建設共产主义的发展国民經濟七年計劃(1959—1965)的需要与促进下，最近十几年来苏联在自动控制理論与实践方面取得了极大的发展与成就。苏联在控制热核反应問題中的杰出成績、世界上最大原子能发电站的首先投入生产、世界上第一艘原子破冰船“列寧号”的建成、第一批人造地球卫星和太阳系行星的发射成功等等，均証实和标志着苏联在自动学和远动学包括隨动系統方面，已在世界科学技术的这一領域中，占有遙遙領先的地位。

在半封建半殖民地的旧中国，生产力得不到发展，近代的科学技术因而也非常落后。同样，在自动控制和隨动系統方面很少有

人研究。只有在1949年我国取得了具有伟大世界意义的革命胜利以后，我們才从此粉碎了封建主义的枷鎖、掙脫了帝国主义的鉄鏈，建設了光明燦爛的社会主义社会。从解放以来，我国进行了伟大的社会主义革命和社会主义建設，取得了社会主义革命的决定性胜利和社会主义建設的輝煌成就，特别是在党中央和毛澤东同志提出“鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义”的总路綫之后，我国社会主义建設事业更以空前的速度向前跃进。同样，我国的科学技术事業在十分貧乏落后的基礎上，經過十多年来努力和苏联以及其他社会主义兄弟国家的帮助，也取得了极大的发展。在自动控制和隨动系統科学技术領域內，总的情况也是如此。

但是总的說來，我国的科学技术还是比較落后的。目前我們又处在世界上科学技术突飞猛进的时代，所以我們必須尽快地掌握最新科学技术，以便迅速赶上世界先进水平，使它能更好地为我國社会主义的建設服务。

1-3. 应用举例

1. 6441A型半自動仿型銑床的隨動系統

半自動仿型銑床是用来加工那些空間形状复杂、不能或者很难在万用銑床上加工的金屬部件的。在6441A型半自動仿型銑床上，加工是按1:1的模件进行的。在机床的一个立架上固定待加工的工件，而在另一个立架上固定模件。靠模指沿着模件移动，銑头則沿着工件重复靠模指的运动。

在沿着模件加工过程中，待加工的工件和模件的运动方向与刀具的移动方向是互相垂直的。工件和模件的运动連續向着同一方向（水平方向），这种运动叫作**标定进給**。銑头的运动重复着靠模指的运动，所以叫它作**隨動进給**。

隨動进給是沿垂直方向进行的，因此可以随着剖面輪廓或者

随着铣头与靠模指之间的差异改变方向(向上或向下)。这里它就是利用了一个随动系统。

图 1-1 所示为工件与铣头的运动图。

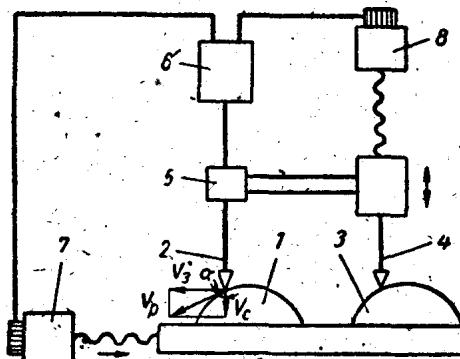


图 1-1

- 1—样件(模块); 2—靠模指; 3—待加工的工件; 4—铣头;
5—感受元件; 6—大器; 7—标定进給(水平进給)电动机;
8—随动进給(垂直进給)电动机。

标定进給是由另外一个自动調整系統所产生，它受到随动系統跟隨速度的控制，这里我們不准备研究它。

以下我們比較詳細地研究一下半自動仿型铣床的随动系統線路。随动系统的簡化線路如图 1-2 所示。

靠模指 2 和差接变压器 3 的衔铁相联，它可以沿着模块的剖面曲綫滑动。当铣头和靠模指的位置准确对应时，衔铁位于两铁心的中間位置，差接变压器两个副繞組中的电压相等而相位相反，因而供电給系統輸入級的变压器 4 的总电压等于零。这时沿电机放大器(Θ MY)7 的控制繞組 5 和 6 流过的电流大小相等，符号相反，电机放大器电刷所輸出的电压等于零，因而电动机 B 不动。

現在假設靠模指沿模块剖面滑动时提高了 δ 这样一个大小。这也就是說，在铣头和靠模指位置之間出現了等于 δ 的差值。衔铁随着靠模指升高，衔铁与上铁心之間的空气隙減小而衔铁与下

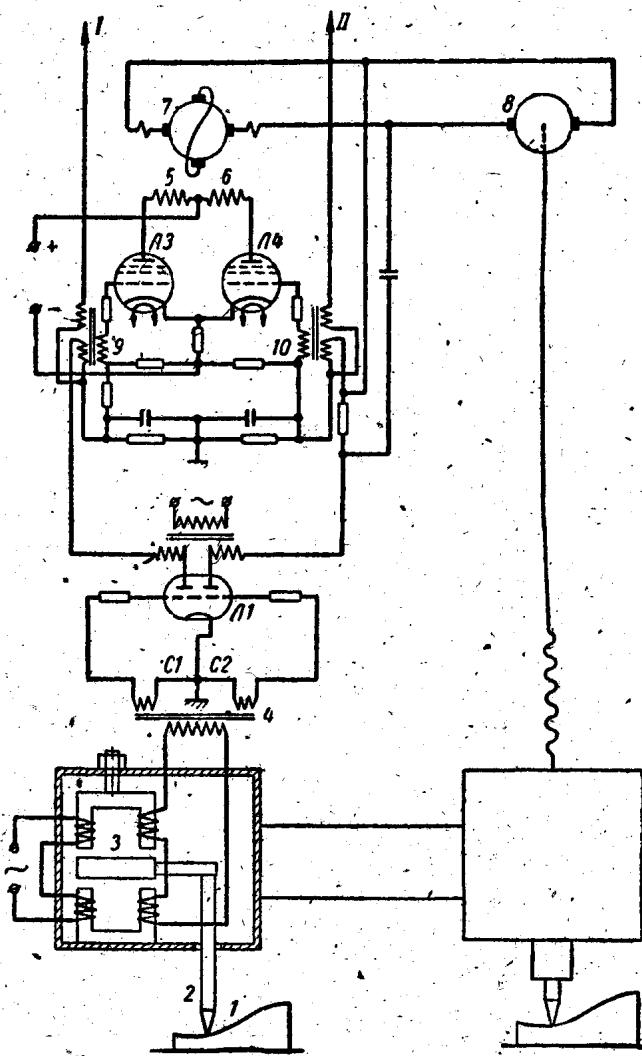


图 1-2

鐵心之間的空隙增大；差接變壓器上繞組的電動勢增加而下繞組的電動勢減小。兩電動勢差的絕對值（供電給變壓器 4）差不多正比於偏移 s ，而它的相位要看銜鐵靠近那個鐵心（上鐵心還是下鐵心），也就是說決定於 s 的符號。

這時在雙三極管 J_1 的某一半邊（即誤差電壓和它陽極電壓同相的那半邊）的陽極電路中陽極電流增加，另一半邊陽極電流減小。

如果線路中不包括校正裝置，那末陽極電流的差就和偏移 s 成正比。由於有了校正裝置，陽極電流差就成了偏移 s 和它的導數 $\frac{ds}{dt}$ 的某一函數。在這一章里不可能詳盡地研究陽極電流差與 s 的關係，只能一般地說明： s 导數的引入是靠了微分變壓器 9 和 10 的幫助。採取這種措施使我們有可能提高系統的穩定性和準確度。

加在電子管 J_3 和 J_4 棚極上的電壓，是和電子管 J_1 的陽極電流差成正比的，也就是說，和 s 及其導數有關。電機放大器的控制繞組接到電子管 J_3 和 J_4 的陽極電路上。繞組是相反聯接的，電機放大器所產生的電動勢與電子管 J_3 和 J_4 的陽極電流差成正比。這樣一來，由放大機加到電動機 8 上的電壓將是 s 及其導數的函數。電動機旋轉，使銑頭追隨著靠模指運動。差接變壓器 3 的鐵心裝在一個殼體上，殼體隨著銑頭同時運動。因此，鐵心力求移到對銜鐵對稱的位置上。當達成對稱時，系統就停止運動。這樣一來，銑頭就隨時都跟隨著模件剖面的輪廓而運動，以保持銑頭的位置和輪廓曲線相符合。

2. СПР-584 型雷達站的隨動系統

СПР-584 型陸用可移雷達站在厘米波段工作的。當被偵測的目標進入一定的區域之內時，雷達站從靜止狀態換接到自動追隨目標狀態。這時隨動系統可以保證天線軸與目標方向連續地尋求一致，因而能以差不多 0.06° 的準確度決定目標的角坐標。

雷达站的天线振子装在抛物面形反射器内，连续旋转，而在旋转时发射轴与抛物面轴之间差 1.25° ，因而射线描出一个圆锥来。图 1-3 所示为圆锥和射线的截面。如果目标位于圆锥中心 A（在抛物面轴上），那末当射线旋转时，它均匀地受射线照射，因而反射信号的幅值是恒定的（曲线 A）。当目标偏离中心时，射线射中强度开始周期性地变化。比如说目标位于 B 点，而射线中心位于点 1，那末射中的射线最少；而当射线移到点 2 时射中射线最多。

这样一来，当目标离开抛物面轴时，反射脉冲的幅值将以射线旋转频率差不多按正弦规律变化；包络线的幅值这时将和目标从抛物面轴的偏移成正比（曲线 B）。当目标移向距 B 点为 α 角的 C 点时，包络线的相角差也是 α 角（曲线 C）。

目标与某些与抛物面有关的固定轴之间的相对位置可以用向量 OL 表示；这个向量 OL 的模与信号的包络线幅值成正比，它的幅角 α 等于这条包络线对某一固定位置来说的相角。

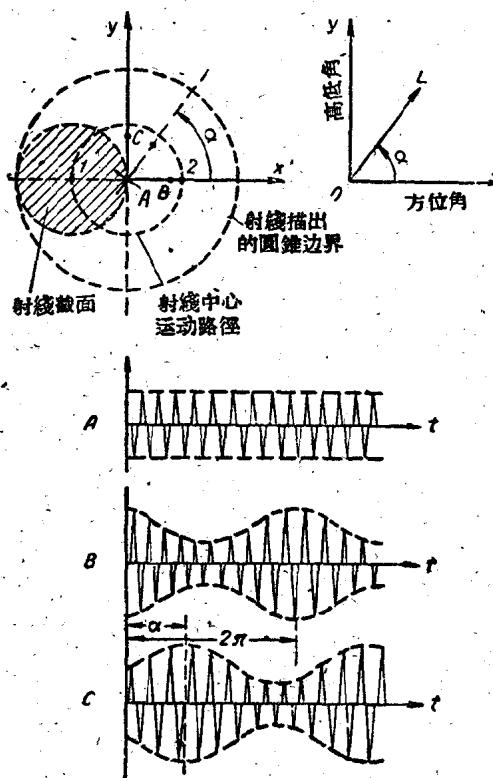


图 1-3

隨動系統應該沿着下面這兩個坐標來校正拋物面軸的偏移：方位角(X 軸)和高低角(Y 軸)。因此，誤差信號(包絡線向量)可以分解成沿這兩個軸的投影，並且設法產生兩個和這兩個投影成正比的電壓。每一個電壓都加在它自己的隨動系統輸入端，而天線是用兩個電動機來旋轉的。

把向量 OL 分解成沿 OX 軸和 OY 軸的兩個分量是利用所謂參考電壓發生器來進行的。這個發生器具有兩個互相垂直的繞組，與天線振子同步旋轉，產生兩個頻率與信號頻率相同而相位互差 90° 的交變電壓。這兩個電壓再變成矩形脈衝，每一個都和誤差信號一起同時加在它自己的隨動系統上。

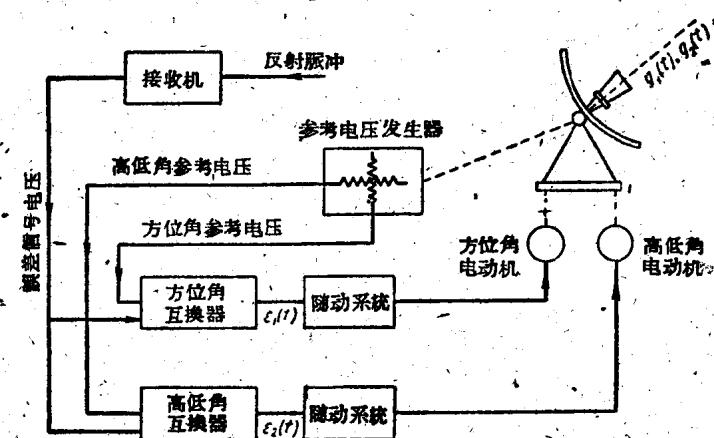


图 1-4

這些脈衝和誤差信號相互作用，使得一個隨動系統(方位角互換器)第一級產生的電壓和 $OL \cos \alpha$ 成正比，而另一隨動系統第一級產生的電壓和 $OL \sin \alpha$ 成正比，其中 OL 是誤差信號的幅值， α 是其相角。第一個電壓正比於目標方位角和天線軸方位角的偏差，而第二個電壓正比於目標高低角和天線軸高低角的偏差。

控制天線的線路結構圖如圖 1-4 所示。我們現在來比較仔細

地研究其中一个随动系統——高低角随动系統的線路。在这个隨動系統中，控制作用 $g(t)$ 乃是目标的高低角，控制对象就是天綫；控制对象的坐标 $x(t)$ 是天綫的高低角；这个坐标值与参考电压发生器发出的高低角的参考电压一起加到高低角互換器上。高低角互換器输出端上产生的电压就是高低角的誤差信号

$$\varepsilon(t) = g(t) - x(t).$$

隨動系統的簡化電路圖與結構圖如圖 1-5 所示。由高低角互換器輸出端引出的經整流后的电压加在一个紋波濾波器上。這個濾波器的輸出端电压 $U_r(t)$ ——較平的直流电压——與拋物面反射器軸和目標方向高低角的差成正比。這個电压加在一个供電給電機放大機(9MY)控制繞組的推挽放大器上。這兩個繞組的磁化安匝的差和 $\varepsilon(t)$ 成正比。在電機放大器電刷兩端引起电压 $U_{9,my}$ ，這個电压加在直流電動機的電刷上。當反射器軸和目標方向一致時，誤差信号和 $\varepsilon(t)$ 都等於零， $U_{9,my} = 0$ ，因而電動機不轉動。當 $\varepsilon(t)$ 出現時，電動機開始旋轉，轉速與 $U_{9,my}$ 成正比，通過減速器使天綫旋轉，減少 $\varepsilon(t)$ （也就是說使天綫向目標方向移動）。

上述線路具有很高的靈敏度，當角度差只是一分的幾分之一時就會動作。系統在有這樣高的靈敏度時如果沒有校正裝置，就將會不穩定。為了使系統穩定，除了上述串聯校正裝置而外，還應用速度反饋。速度反饋電橋可以產生與電動機角速度成正比的電壓 U_s ，這個電壓通過特殊電路，變成反饋電壓；電路輸出端的分壓器使我們可以從這個電壓中取得我們所必需的那一部分，也就是說，確定所需的反饋系數。反饋電壓加在供電給電機放大器的推挽放大器的柵極上，它和誤差電壓 $\varepsilon(t)$ 相對聯接。當電動機的轉速變化太快時，反饋可以削弱電壓 $\varepsilon(t)$ 的作用，而當變化較慢時它便不起作用。由於系統上接有反饋，所以當參數選擇得當時，系統可以做到穩定，並且使調整過程具有所需的品質。

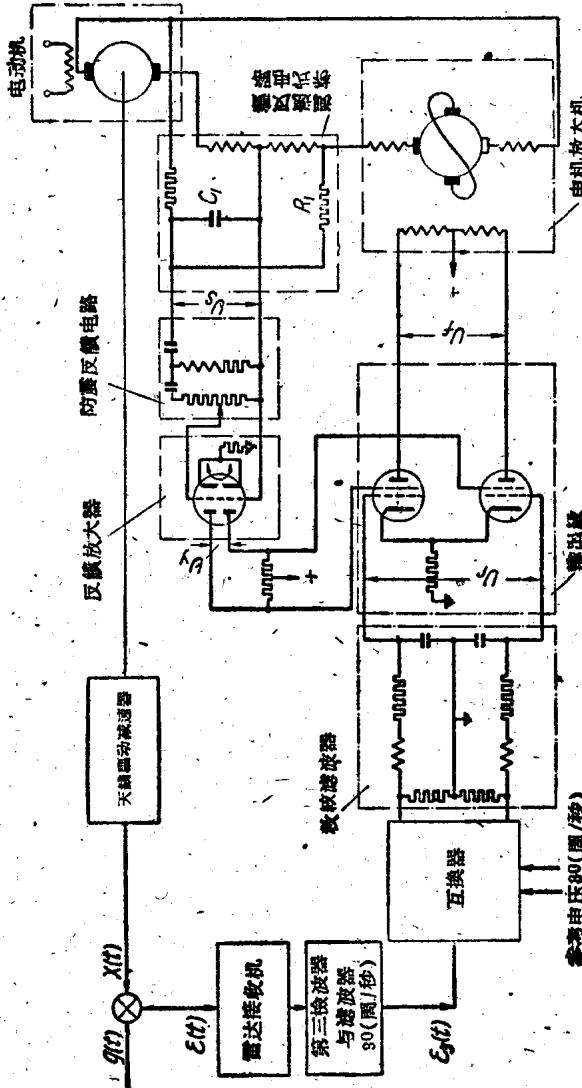


图 1-5