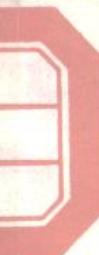


# 机床結構工艺性

A·C·达維道夫斯基著



机械工业出版社



# 机 床 結 构 工 藝 性

A. C. 达維道夫斯基著

顧唯明、賴曾美譯

黃惠榮等校



机械工业出版社

## 內容介紹

本書介紹了蘇聯近年來在修改機床設計方面的一些經驗，書中以一般常見的機床作為實例，對結構工藝性作了較詳細的闡述和批判的分析了不合理的原因，對今后改進設計也提供了較具體的意見。

本書共分為七章，分別敘述了機器結構工藝性的基礎、機床的傳動系統和結構、裝配工藝對機床結構的要求、金屬節約和機器結構的工藝性、零件結構的工藝性、結構的技術經驗分析。

本書對我國目前大鬧技術革命、修改產品設計將有很大幫助。

本書可供工程師、設計師及工藝人員閱讀。

D110 / 55-16

NO. 2541

1959年4月第一版 1959年4月第一版第一次印刷

787×1092<sup>1/25</sup> 字數 254千字 印張 129<sup>9/25</sup> 0,001—8,150冊

機械工業出版社(北京車牀門外百萬莊)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證出字第008號 定價(11)1.95元

# 目 次

序言	6
第一章 机器结构工艺性的基础	9
第二章 工艺性及机床的总布局	16
第一节 部件的连接联系	16
第二节 部件的运动联系	30
1. 轴及轴套的传动	30
2. 杆杠及螺母传动	33
3. 齿轮副传动	39
4. 挠性传动联系	43
第三节 比较分析和推荐有关机器总布局的举例	43
第三章 机床的传动系统和结构	61
第一节 机床传动系统与用途的适应性	61
第二节 传动链的长度	64
第三节 传动系统结构构成的简化	67
第四节 用比较简单的机构代替复杂的机构	68
第五节 机床机构的结构	87
1. 机床设计时机构及零件的通用化	87
2. 拉紧皮带的装置	91
3. 门的结构	94
4. 导杆固定的方法	98
5. 转换杠杆及摆叉	98
6. 用沿导杆滑动的滑套转换机构	101
7. 轴的轴向定位	103
第四章 装配工艺对机床结构的要求	107
第一节 机器分成装配单元	107
第二节 装配基面的组成	115
第三节 装配的方便性	123

第四节 拆卸的方便性 .....	127
第五节 减少装配时修配工序的工作量 .....	130
第六节 减少装配时机械工序的数目 .....	139
第七节 某些类型机构装配的要求 .....	143
1. 锥齿轮装配特点对结构的要求 .....	143
2. 蜗杆传动的装配特点对结构的要求 .....	149
3. 链连接 .....	151
4. 单独部件的润滑系统 .....	155
5. 滑动轴承润滑油的供给 .....	156
第八节 简化机械加工 .....	158
第九节 机床外观及喷漆对机床结构的要求 .....	159
<b>第五章 金属节约和机器结构的工艺性 .....</b>	<b>167</b>
第一节 减轻机器的浮重 .....	168
1. 采用和机器功用相适应的结构来减轻机器的重量 .....	168
2. 采用短的传动链来减少机器重量 .....	174
3. 采用最少数量的零件来减轻机器重量 .....	174
4. 应用有正常必需的安全系数的零件来减轻机器重量 .....	177
第二节 应用价廉的和非稀有金属 .....	179
第三节 减少废料-(提高金属利用系数) .....	184
<b>第六章 零件结构的工艺性 .....</b>	<b>189</b>
第一节 零件制造的技术条件和结构工艺性 .....	190
第二节 对于机床铸造零件结构的工艺要求 .....	197
1. 设计铸造零件的基本准则 .....	197
2. 铸造零件的结构元件 .....	199
第三节 对于锻造的及模锻的机床零件结构的工艺要求 .....	214
1. 对自由锻造零件的要求 .....	214
2. 对模锻件的要求 .....	216
第四节 对热处理的机床零件结构的工艺要求 .....	220
1. 对高频淬火(T. B. 4)零件结构的基本要求 .....	221
2. 对在火焰炉中全部淬火零件结构的基本要求 .....	230
3. 对在盐槽中进行局部淬火零件结构的基本要求 .....	230

4. 对进行化学热处理零件結構的基本要求 .....	231
第五节 机械加工对零件結構的要求 .....	231
1. 一般要求 .....	231
2. 对典型零件結構的要求 .....	233
第六节 零件結構元件的工艺性 .....	279
1. 外圓柱表面 .....	279
2. 內表面 .....	281
3. 平面 .....	285
4. 槽和鍵槽 .....	286
第七节 零件、配合、螺紋和其他結構元件的工艺性 及通用化 .....	287
第七章 結構的技术經濟分析 .....	293
附录 .....	295

# 机 床 結 构 工 藝 性

A. C. 达維道夫斯基著

顧唯明、賴曾美譯

黃惠榮等校



机械工业出版社

## 內容介紹

本書介紹了蘇聯近年來在修改機床設計方面的一些經驗，書中以一般常見的機床作為實例，對結構工藝性作了較詳細的闡述和批判的分析了不合理的原因，對今后改進設計也提供了較具體的意見。

本書共分為七章，分別敘述了機器結構工藝性的基礎、機床的傳動系統和結構、裝配工藝對機床結構的要求、金屬節約和機器結構的工藝性、零件結構的工藝性、結構的技術經驗分析。

本書對我國目前大鬧技術革命、修改產品設計將有很大幫助。

本書可供工程師、設計師及工藝人員閱讀。

D110 / 55-16

NO. 2541

1959年4月第一版 1959年4月第一版第一次印刷

787×1092<sup>1/25</sup> 字數 254千字 印張 129<sup>9/25</sup> 0,001—8,150冊

機械工業出版社(北京車牀門外百萬莊)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證出字第008號 定價(11)1.95元

# 目 次

序言	6
第一章 机器结构工艺性的基础	9
第二章 工艺性及机床的总布局	16
第一节 部件的连接联系	16
第二节 部件的运动联系	30
1. 轴及轴套的传动	30
2. 杆杠及螺母传动	33
3. 齿轮副传动	39
4. 挠性传动联系	43
第三节 比较分析和推荐有关机器总布局的举例	43
第三章 机床的传动系统和结构	61
第一节 机床传动系统与用途的适应性	61
第二节 传动链的长度	64
第三节 传动系统结构构成的简化	67
第四节 用比较简单的机构代替复杂的机构	68
第五节 机床机构的结构	87
1. 机床设计时机构及零件的通用化	87
2. 拉紧皮带的装置	91
3. 门的结构	94
4. 导杆固定的方法	98
5. 转换杠杆及摆叉	98
6. 用沿导杆滑动的滑套转换机构	101
7. 轴的轴向定位	103
第四章 装配工艺对机床结构的要求	107
第一节 机器分成装配单元	107
第二节 装配基面的组成	115
第三节 装配的方便性	123

第四节 拆卸的方便性 .....	127
第五节 减少装配时修配工序的工作量 .....	130
第六节 减少装配时机械工序的数目 .....	139
第七节 某些类型机构装配的要求 .....	143
1. 锥齿轮装配特点对结构的要求 .....	143
2. 蝶杆传动的装配特点对结构的要求 .....	149
3. 链连接 .....	151
4. 单独部件的润滑系统 .....	155
5. 滑动轴承润滑油的供给 .....	156
第八节 简化机械加工 .....	158
第九节 机床外观及喷漆对机床结构的要求 .....	159
<b>第五章 金属节约和机器结构的工艺性 .....</b>	<b>167</b>
第一节 减轻机器的浮重 .....	168
1. 采用和机器功用相适应的结构来减轻机器的重量 .....	168
2. 采用短的传动链来减少机器重量 .....	174
3. 采用最少数量的零件来减轻机器重量 .....	174
4. 应用有正常必需的安全系数的零件来减轻机器重量 .....	177
第二节 应用价廉的和非稀有金属 .....	179
第三节 减少废料-(提高金属利用系数) .....	184
<b>第六章 零件结构的工艺性 .....</b>	<b>189</b>
第一节 零件制造的技术条件和结构工艺性 .....	190
第二节 对于机床铸造零件结构的工艺要求 .....	197
1. 设计铸造零件的基本准则 .....	197
2. 铸造零件的结构元件 .....	199
第三节 对于锻造的及模锻的机床零件结构的工艺要求 .....	214
1. 对自由锻造零件的要求 .....	214
2. 对模锻件的要求 .....	216
第四节 对热处理的机床零件结构的工艺要求 .....	220
1. 对高频淬火(T. B. 4)零件结构的基本要求 .....	221
2. 对在火焰炉中全部淬火零件结构的基本要求 .....	230
3. 对在盐槽中进行局部淬火零件结构的基本要求 .....	230

4. 对进行化学热处理零件結構的基本要求 .....	231
第五节 机械加工对零件結構的要求 .....	231
1. 一般要求 .....	231
2. 对典型零件結構的要求 .....	233
第六节 零件結構元件的工艺性 .....	279
1. 外圓柱表面 .....	279
2. 內表面 .....	281
3. 平面 .....	285
4. 槽和鍵槽 .....	286
第七节 零件、配合、螺紋和其他結構元件的工艺性 及通用化 .....	287
第七章 結構的技术經濟分析 .....	293
附录 .....	295

## 序 言

苏联共产党十九次代表大会关于苏联发展国民经济第五个五年计划的指示中指出，必须进一步提高工业生产，首先是以机器制造业的生产来作为整个苏联国民经济部门的新的强大的技术改进的基础。

五年之内机器制造及金属加工产品的生产应该增加到两倍左右。

同时，党的十九次代表大会号召在所有的经济建设部门，必须贯彻节约精神，提高企业赢利，寻求及利用生产内部的潜力，最大限度地利用现有的生产能力，系统地改善生产方法和降低生产成本等。

创造机器的工艺性结构是强大的潜力，它可以在很大的程度上降低成本以及在现有的生产面积上大大地增加产品的产量，并且还能大量节约金属。

机器工艺性结构的创造有着巨大的国民经济意义，因为这可以最合理地利用我国机器制造的材料及劳力资源。因此根据汽车工厂工人的倡议在各个机器制造企业中建立的节约金属的综合组，从分析结构工艺性来从事自己的工作并不是偶然的。

机器的工艺性改进，能够最好地利用制造该机构的企业生产能力、降低成本及增加产量。

可惜，结构的工艺性问题，在设计新机器的时候并没有引起应有的注意。

全苏机床与工具工业生产组织研究所（Оргстанкинпром）工艺性研究局多年来的工作经验指出，仅仅依靠结构工艺性的改善就可以降低机床制造的劳动量，并且，在改善质量及减少金属消耗的同时，还可以增加15~25%的产量。

例如，1H531型立式車床結構工艺性的改善，就降低了23%的机床制造劳动量，减少金属消耗达16%（每台机器节约505公斤），减少了195件基本件。

基輔机床厂出产的六軸自動車床，經過改变設計结构就降低了它的制造劳动量达22%。

在高尔基銑床制造厂中，由于改善了升降台式銑床的工艺性就可以順利地組織机床流水生产。

在紅色无产者工厂中，为了要大大地增加生产中已經完全掌握了的ДИП-200螺絲車床的产量，并組織它的流水生产，对这种机床的构造曾进行了巨大的修改，因为它原先不能滿足流水生产的要求。

目前，結構工艺性的工作已經在所有的机器制造部門中广泛地展开，但是它們的范围和內容彼此常有很大的差別。

編写本書的目的是为了使各方面的工程技术工作者，广泛熟習机床制造业所采用的結構工艺性方面的工作方法。

本書的第二、三、四章及第六章的§1是由П·Ф·杜那也夫写成，而第一、五、六、七各章及四章的§9是由А·С·达雜道夫斯基写成的。



# 第一章 机器結構工艺性的基础

“结构工艺性”一詞是 1937~1939 年間在苏联首先出現的。术语“结构剛性”或者“结构强度”是說明结构要适合于剛性或强度的某些条件，与此相似，“结构工艺性”一詞是說明在一定的生产規模及生产条件下，机器结构要适合于最有利的机器制造工艺过程的要求。

在設計任何一种机器的时候，在苏联設計師面前都有着两个基本任务。

第一个任务是創造完全符合于所規定的使用要求的机器结构。

第二个任务就是要在解决第一个任务的同时，使得机器的结构在生产准备上及制造上都是經濟而簡單的。

只有当設計者自己对于机器制造工艺具有明晰的概念，并从大量的结构方案中，采取那个同时符合于使用要求和工艺要求的方案的情况下，才能創造出各方面都是合理的机器结构。

因而設計者在設計某种机器的时候，應該知道机器是在怎样的产量之下制造的。在知道了机器应制造的数量以后，設計師或参加到机器設計中的工艺师要拟定机器的制造工艺，再从此选择机器及零件的最合适的结构。

为了举例說明这些原則，今举出可以用各种方法来制造的保护盖的加工簡圖。

从圖 1 曲綫可以看出，加工方案的选择是取决于零件的生产規模。每个零件制造价格曲綫的交点，决定了各种加工方法的应用范围。

因此，生产規模决定了制造工艺。研究簡圖上所示的各种工艺方案不难看出，甚至在这种最簡單的情况下，保护盖的结构形

状也要随所选择的加工方案而变化。例如，当保护盖是在轉塔車床上加工时（圖1—P），宜于把盖一端外表面的直徑减少，这样就可以在鑽孔車外圓的同时进行車倒棱及开始切断零件，把加工时间縮减到最小限度。

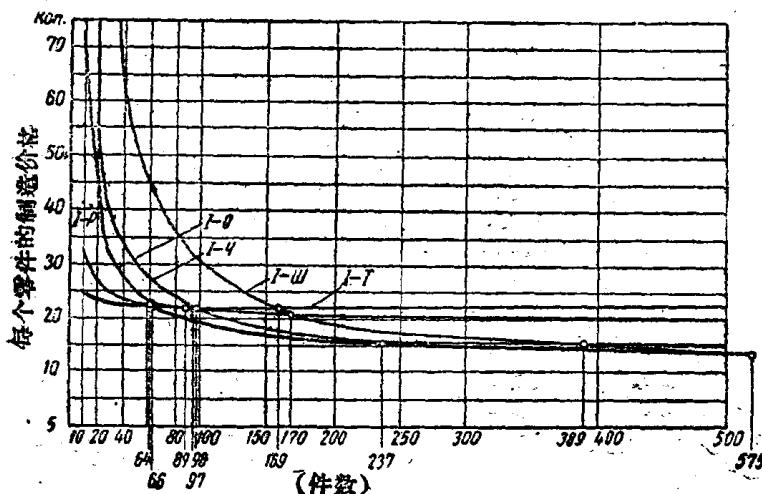


圖1 在各种加工方法下單件制造价格和生产規模的关系圖：

- 符号說明 I-T—在車床上加工；
- I-P—在轉塔車床上加工；
- I-O—在單軸自動車床上加工；
- I-Q—在四軸自動車床上加工；
- I-III—在六軸自動車床上加工。

在自动机床上制造保护盖时，鑽孔工序及車外圓工序應該在两个工位或者更多的工位上来完成，那么就宜于把盖的内外表面做成阶梯面。

因此，工艺影响着构造形状。

很显然，在大量生产的时候，保护盖的最合理的制造方法應該是用薄板冷冲及拉伸，这就要求这个零件的結構有更大的改变。

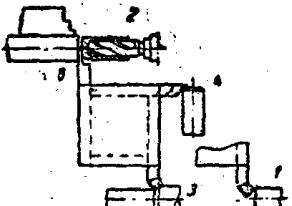
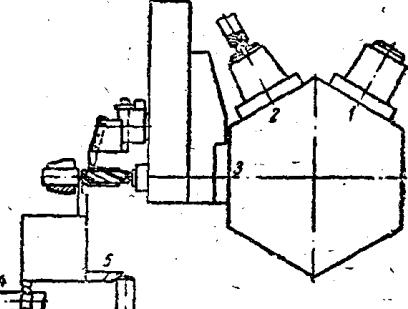
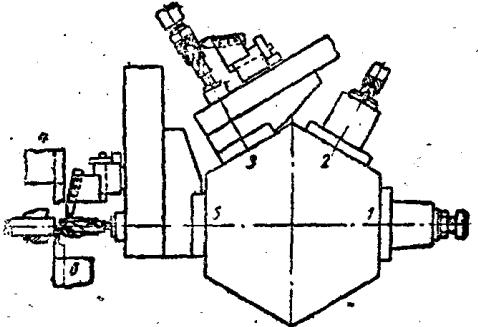
在机床使用性能相同的情况下，制造机床的成本是最終評价任何机床结构工艺性的准繩。

可惜，对于評定各种机器的結構工艺性，还没有拟訂出一个客观的技术指标，虽然曾有許多人作过嘗試。

某些人曾經提議采用專門的、完全由圖紙資料来决定而不考虑生产条件的指数（цифровые измерители）来評定結構的工艺性。

在机床制造业中，Л·А·葛列澤尔建議采用如下的指标：

簡圖 1 和所采取的工艺过程相适应的构造的加工簡圖

簡圖	工 序 名 称
	<p>在車床上加工(I-T)</p> <p>推出材料及夾緊</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 切割端面</li> <li>2. 鑽孔</li> <li>3. 加工外徑</li> <li>4. 車倒棱</li> <li>5. 切斷零件</li> </ol>
	<p>在轉塔車床上加工(I-P)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 送料到定程及夾緊</li> <li>2. 定心及切割端面</li> <li>3. 鑽孔及車外圓</li> <li>4. 加工軸頭</li> <li>5. 車倒棱</li> <li>6. 鈍化尖銳邊緣</li> <li>7. 切斷零件</li> </ol>
	<p>在單軸自動車床上加工(I-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 送料到定程及夾緊</li> <li>2. 定心及切端面</li> <li>3. 鑽孔及加工外圓到 <math>I = 30.5</math></li> <li>4. 加工軸頭及倒棱</li> <li>5. 鑽孔及加工外圓到 <math>I = 60.5</math></li> <li>6. 切斷零件</li> </ol>