

前　　言

伟大领袖毛主席指出：“农业的根本出路在于机械化”。为了适应我国农业机械化事业迅猛发展的需要，我们于一九七四年九月在湖南长沙交流了教育革命经验，并在深入实际、学习调查的基础上拟订了本书的编写提纲，由湖南省农业机械化学校、安徽省合肥农业机械学校、河北省廊坊地区农业机械化学校、广西壮族自治区农业机械化学校和四川省农业机械化学校依据提纲，分工写出初稿。

一九七五年三月，在四川省农业机械局的关怀和支持下，我们在四川组织了对本书初稿的“三结合”会审工作，邀请了有关工厂、学校的工人、干部、技术人员和教员，参加会审。参加审稿的同志认真学习了毛主席关于理论问题的重要指示，在提高认识的基础上，对本书初稿进行了反复的讨论修改，汲取了工人师傅、技术人员和教员特别是工人师傅的宝贵实践经验。通过“三结合”会审，使本书在初稿基础上内容得到充实，质量有所提高。我们谨借本书出版的机会，向他们表示深切的谢意。

本书系中等农业机械学校农机修理专业使用的教材，也可供专、县农机修造厂青年工人自学使用。

参加本书会审的厂、校，除原编写学校外，还有四川手扶拖拉机厂、四川省彭县第二农业机械修造厂、四川省南充地区农机修理厂、四川省乐山地区汽车运输公司大修厂、四川省乐至县农机修造厂、四川省绵阳地区第二机械厂、四川省遂宁县农机修造

厂、四川省绵阳地区遂宁轴瓦厂、西南农学院、湖北省荆州地区农业机械学校、广东省佛山地区农业机械化学校、山东省农业机械化学校、江苏省南京农业机械化学校、四川省涪陵地区农业机械学校、四川省南充地区水利电力学校、四川省凉山五·七共产主义大学、四川省绵阳地区水利电力学校。

毛主席教导我们：“教材要彻底改革”。《金属工艺基础》是一门综合性的工艺课程，包括内容较多，涉及面较宽。由于我们思想和业务水平不高，实践经验不足，加之编写时间匆促，缺点错误一定不少，恳切希望读者提出宝贵意见。

《金属工艺基础》协作编写组

1975年4月

目 录

第一篇 金属材料及热处理

第 一 章 金属的机械性能	(1)
第一节 强 度	(1)
第二节 塑 性	(3)
第三节 硬 度	(4)
第四节 疲劳强度	(6)
第五节 冲击韧性	(7)
第 二 章 铁碳合金	(8)
第一节 碳素钢	(8)
第二节 碳素钢的组织	(15)
第三节 铁碳合金状态图 (Fe—Fe ₃ C状态图)	(25)
第 三 章 钢的热处理	(35)
第一节 钢的退火与正火	(37)
第二节 钢的淬火与回火	(45)
第三节 钢的表面热处理	(63)
第四节 合金钢	(72)
第五节 热处理缺陷及其防止	(90)
第六节 热处理常用的加热设备	(93)
第 四 章 机器零件的选材及农机修理工艺中的热 处理	(98)
第一节 机器零件材料的选用	(98)
第二节 农机修理工艺中的热处理	(103)

第二篇 热加工基础

第 五 章 铸铁、有色金属及其铸造	(106)
第一节 造型材料	(107)

第二节	手工造型	(112)
第三节	浇注系统	(122)
第四节	铸铁及其熔炼	(125)
第五节	有色金属及其熔炼特点	(143)
第六节	铸件的缺陷分析及防止	(159)
第六章	金属的焊接与气割	(164)
第一节	手工电弧焊	(165)
第二节	接触焊	(183)
第三节	金属的气焊与切割	(185)
第四节	常用金属材料的焊接	(200)
第五节	焊接缺陷及焊缝质量的分析与检查	(210)
第六节	钎 焊	(218)
第七章	锻造	(221)
第一节	锻造的基本原理	(221)
第二节	金属的加热及加热设备	(225)
第三节	锻造工作	(230)

第三篇 金属切削加工

第八章	金属切削的基本知识	(245)
第一节	金属切削机床概述	(245)
第二节	刀具材料	(251)
第三节	金属切削的基本概念	(254)
第四节	车刀几何参数的选择及刃磨	(264)
第九章	钳工工作	(278)
第一节	常用量具的结构和使用	(278)
第二节	钳工工作	(291)
第十章	车削加工	(328)
第一节	C620 型普通车床	(328)
第二节	车床的主要工作	(340)
第十一章	刨削加工	(371)
第一节	刨削及刨刀	(371)

第二节	刨床工作	(379)
第十二章	铣削加工	(388)
第一节	铣 床	(388)
第二节	铣削与铣刀	(395)
第三节	万能分度头及其工作	(405)
第四节	齿轮的铣削加工	(415)
附：	展成法加工齿轮简介	(424)
第十三章	磨削加工	(428)
第一节	磨床工作	(429)
第二节	砂 轮	(434)
第十四章	机械加工工艺基本知识	(443)
第一节	基本概念	(443)
第二节	工艺路线的制定	(452)
附表 I	汉语拼音字母读音	(462)
附表 II	外文字母读音	(463)
附表 III	元素周期表	(464)
附表 IV	洛氏硬度 HRC 与其它硬度及强度换算表 （试行）	(465)
附表 V	农机修理常用磨具参考表	(467)

第一篇 金属材料及热处理

第一章 金属的机械性能

在拖拉机和其它农业机械的制造和修理中，大量地使用各种金属材料。为了正确合理地使用材料，对其性能的了解是十分必要的。金属材料的性能包括机械性能和物理、化学性能。一般结构零件，常以机械性能作为选材的依据。所谓机械性能是指金属材料受到外力作用时所表现出来的特性，如强度、塑性、硬度等。

第一节 强 度

强度是指材料在外力作用下，抵抗变形和破坏的能力。常用来衡量金属强度的指标有屈服强度 (σ_s) 和抗拉强度 (σ_b)。

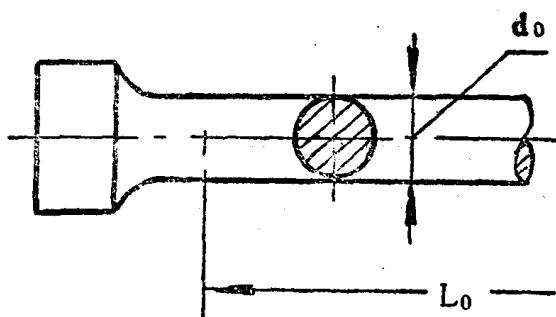


图 1—1 拉伸试样

金属的屈服强度和抗拉强度是通过把材料做成标准试样，在材料试验机上进行拉伸试验测得的。常用的拉伸试样如图 1—1 所示。图中 d_0 为原

始直径， L_0 为计算长度。试样长度是标准化了的：长试样 $L_0=10d_0$ ，短试样 $L_0=5d_0$ 。

试验时，随着载荷的缓慢增加，试样的长度也逐渐增长，即产生变形。在整个试验中，把外加载荷与试样的相应变形，画在以变形量 ΔL 为横坐标、载荷 P 为纵坐标的图上，所连成的曲线即为拉伸曲线。该图叫拉伸图（图1—2）。

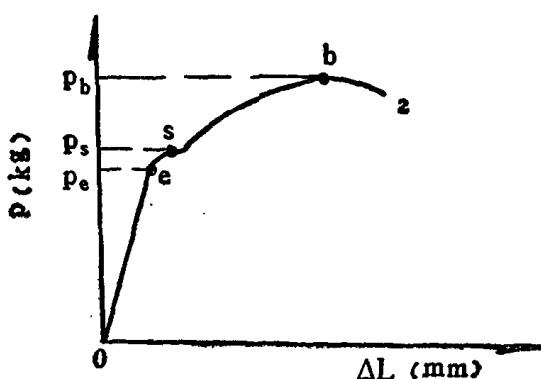


图1—2 拉伸曲线图(低碳钢)

从拉伸图中可以看出，当载荷超过 P_e 时，试样开始产生塑性变形，即外力取消后也不能恢复原状的变形。载荷继续增加至 P_s 时，图上出现水平线段，即载荷不变而变形仍在继续，此种现象称为屈服。这时的应力（单位面积上的内力）即称为屈服强度。

$$\text{屈服强度 } \sigma_s = \frac{P_s}{F} \text{ 公斤/毫米}^2$$

式中： P_s —屈服时的载荷（公斤）；

F —试样的原始横截面积（毫米 2 ）。

有些金属的拉伸曲线，没有显著的水平线段。这些材料的屈服强度，通常是以其产生塑性变形为试样计算长度0.2%时的应力计算，用 $\sigma_{0.2}$ 表示。

载荷继续增加，试样继续变形，直至 b 点。这时试样出现局

部变细的缩颈现象（如图 1—3）。由于试样横截面逐渐缩小，故载荷逐渐下降，至 Z 点试样被拉断。所以 P_b 是试

样拉断前所能承受的最大载荷，与之相应的应力称抗拉强度。

$$\text{抗拉强度 } \sigma_b = \frac{P_b}{F} \text{ 公斤/毫米}^2$$

式中： P_b —试样所能承受的最大载荷（公斤）；

F —试样原始横截面积（毫米²）。

屈服强度和抗拉强度是金属材料机械性能的重要指标，是一般零件设计、选材时的重要依据。

第二节 塑 性

塑性是指金属材料受力后产生永久变形但仍不破坏的能力。

衡量金属材料塑性的指标为延伸率 (δ) 和断面收缩率 (ψ)。

一、延 伸 率

延伸率是指试样拉断后的伸长量与原始长度的比值，用百分率表示。

$$\text{延伸率 } \delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%$$

式中： L_1 —试样拉断后的长度；

L_0 —试样原始长度。

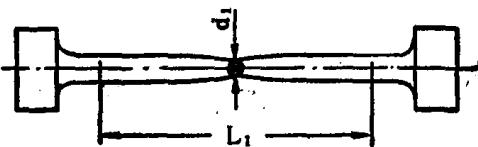


图 1—3 缩颈示意图

长试样的延伸率用 δ_{10} 表示；短试样的延伸率用 δ_5 表示。

二、断面收缩率

断面收缩率是指试样拉断后的断口面积的缩减量与原截面积之比值。用百分率表示。

$$\text{断面收缩率 } \psi = \frac{F_0 - F_1}{F_0} \times 100\%$$

式中： F_0 —试样原始横截面积；

F_1 —试样断口处的断面积。

塑性也是金属材料机械性能的一个重要指标，它会影响零件的加工方法。如塑性良好的低碳钢材料，可进行压力加工；而铸铁塑性差，就不能采用这种方法。

第三节 硬 度

硬度就是金属材料抵抗硬的物体压入表面的能力。

常用的硬度指标有：布氏硬度（HB）、洛氏硬度（HRC、HRB、HRA）和维氏硬度（HV）等。下面介绍在生产中最常用的布氏和洛氏硬度。

一、布 氏 硬 度

用载荷为P的压力，把直径为D的淬火钢球压入被测金属材料的表面（图1—4），并保持一定时间后除去载荷。根据所用载荷大小及测得凹痕直径d来计算压痕球面积F上的平均压力，

用它来表示硬度值。

$$HB = \frac{P}{F} \text{ 公斤/毫米}^2$$

在实际应用中，布氏硬度是不标注单位的，也不经过计算，只须用带刻度的放大镜测出压痕直径，从有关资料中即可查出相应的布氏硬度值。

由于布氏硬度测得的压痕面积较大，故准确度较高，但它是用淬火钢球做压头，只能测量硬度不高的材料。布氏硬度常用来测量退火、正火及高温回火后的零件或铸铁件。

根据实践，布氏硬度与抗拉强度之间有一定的近似关系：低碳钢 $\sigma_b = 0.36HB$ ，高碳钢 $\sigma_b = 0.34HB$ ，调质合金钢 $\sigma_b = 0.325HB$ 。

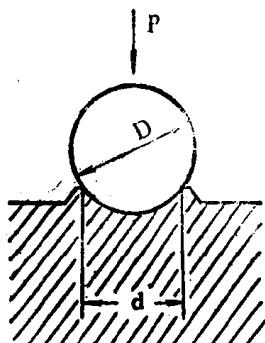


图1—4 布氏硬度试验原理示意图

二、洛 氏 硬 度

洛氏硬度试验的压头为顶角 120° 的金刚石圆锥体或直径为1.588毫米($\frac{1}{16}''$)的淬火钢球。试验时，以一定的载荷把压头压入被测金属表面(图1—5)，以压痕的深度来判定金属材料的硬度。压痕越深，硬度越低；反之，硬度越高。实际测定时，金属材料的硬度值可直接在刻度盘上读出。

根据所加载荷及试验材料本身硬度不同，洛氏硬度可分为A、B、C三级。淬硬钢多用C级，其硬度值用HRC表示，如

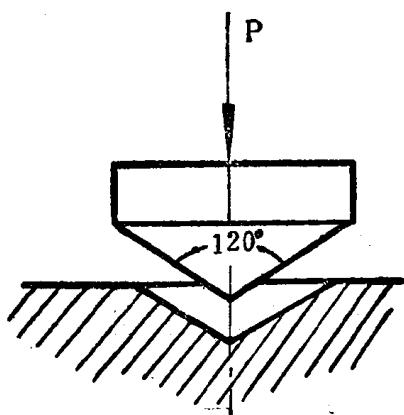


图 1—5 洛氏硬度试验原理示意图

HRC62；铜合金及中、低碳钢多采用B级，其硬度值用HRB表示，如HRB85；硬度极高或硬而薄的材料、硬质合金等，多采用A级，其硬度值用HRA表示，如HRA80。

由于硬度的测量方法简便、迅速、经济，同时又能反映与强度的关系，所以在零件的技术要求中常标注硬度要求。

各种硬度及强度换算和对照见附表Ⅳ。

下面介绍一种在暂缺硬度计或零件某些部位（如螺纹和孔的内表面等）不便用硬度计测量的情况下，用锉刀检验硬度的经验：选用七、八成新的中齿平锉，用一定压力压在零件上，并慢慢地向前推动，若开始锉动时有明显的阻力，并有较多的铁屑锉下，说明材料硬度不高，约在HRC35~40左右；若感不到有明显的阻力，锉刀有些打滑，继续向前推动时，只有少量铁屑被锉下，说明材料硬度较高，约在HRC40~50左右；若锉刀在零件表面打滑，没有铁屑落下，说明硬度很高，约在HRC50以上。

用锉刀测量硬度是凭手的感觉和经验来判断的，所得硬度值仅是大概的。但只要多实践，也能判断得比较准确。

第四节 疲劳强度

拖拉机中的许多零件，如曲轴、齿轮、弹簧等是在交变载荷

(载荷的大小或方向呈周期性的变化)作用下工作的。在这种受力状态下工作的零件，断裂时的应力远低于该材料的抗拉强度，甚至低于屈服强度，这种现象称为金属的疲劳。金属的疲劳现象是不允许存在的，因此，在交变载荷作用下工作的零件，必须保证在无数次交变载荷(钢常以 10^7 为基数)作用下仍不会断裂，这时的最大应力值称为疲劳强度，用 σ_{-1} 表示。

提高材料的疲劳强度，可通过改善零件结构形状，避免应力集中，提高表面光洁度和进行表面热处理等来实现。

第五节 冲击韧性

许多机器零件，如柴油机的活塞连杆之间，是在冲击载荷条件下工作的。冲击载荷的破坏能力比静载荷大得多。因此，在这种载荷下工作的零件，要求材料具有抵抗冲击载荷而不被破坏的能力，这就是冲击韧性，用 a_k 表示。

冲击韧性的单位是公斤·米/厘米²，它表示冲断试样时，在试样单位横截面积上所消耗的能量，其值的大小，表示材料冲击韧性的高低。

冲击韧性的测定是在冲击试验机上进行的。

第二章 铁 碳 合 金

铁碳合金是以铁和碳两种元素为主所构成的合金，即通常所见的钢和铸铁。由于钢铁的价格较低，工艺性能好，因而在农业机械制造和修理中得到广泛的应用。本章简要介绍碳素钢的分类、编号和用途，并研究铁碳合金中成分、组织结构与性能之间的关系。

第一节 碳 素 钢

碳素钢是含碳量小于 2 % 的铁碳合金，其中还含有少量硅、锰、硫、磷等杂质。除了碳素钢外，为了改善钢的某些性能，常在冶炼时有目的地加入一定量的合金元素（如锰、硅、钼、钒、铬、镍、钨等），这类钢称合金钢。

一、碳素钢的分类

碳素钢可按含碳量、质量和用途进行分类。

（一）按钢中含碳量分类

1. 低碳钢 含碳量在 0.25 % 以下的钢，它的强度较低，塑性和可焊性好，在农机制造中多用来制造冲压件、受力不大的零件以及渗碳零件等。

2. 中碳钢 含碳量在0.25~0.6%之间的钢,这类钢具有较高的强度,而塑性和可焊性稍差,但热处理后机械性能可显著提高,常用于制造螺栓、齿轮、轴类等结构零件。

3. 高碳钢 含碳量大于0.6%的钢,这类钢的强度、硬度高,但塑性和可焊性差,热处理后有很高的硬度和耐磨性,经常用来制造各种工具、刀具、模具及一些易磨损零件等。

(二) 按钢的质量分类

根据钢中有害杂质磷、硫^[1]含量多少来区分,有普通碳素钢、优质碳素钢和高级优质碳素钢。

1. 普通碳素钢 钢中硫、磷含量分别不大于0.055%和0.045%。

2. 优质碳素钢 钢中硫、磷含量分别不大于0.045%和0.040%。

3. 高级优质碳素钢 钢中硫、磷含量分别不大于0.030%和0.035%。

(三) 按钢的用途分类

1. 碳素结构钢 用于制造各种工程结构件(如桥梁、船舶、建筑等)和机器零件(如齿轮、曲轴、凸轮轴、连杆等)。

2. 碳素工具钢 主要用于制造各种工具、刃具、量具、模具等。

(1)磷在钢中能全部溶于铁素体内,因而提高了钢的强度和硬度,降低了塑性和韧性,尤其在室温下脆性急剧增大,这种现象称“冷脆性”。

硫在钢中以FeS形式存在,它又与Fe形成易熔共晶体,沿晶界处分布。当钢在高温时(800°~1200°C),由于晶界处共晶体熔化,使钢的晶格间失去应有的强固联结,受到冲击时造成破坏,这种现象称“热脆性”。

所以称磷、硫为有害杂质,但在易切削钢中,为了提高切削加工性能,允许适量提高磷、硫含量。

表2—1 甲类及特类普通

钢 号		机 械 性 能						
甲类钢	特类钢	屈服强度 $\sigma_s >$ (公斤/毫米 ²)			抗拉强度 σ_b (公斤/毫米 ²)	延伸率 % \geq δ_5 δ_{10}		
		按 尺 寸 分 组						
		1 组	2 组	3 组				
A1 A1F					32~40	33 28		
A2 A2F	C2 C2F	22	20	19	34~42	31 26		
A3	C3	24	23	22	38~40 41~43 44~47	27 23 26 22 25 21		
A3F	C3F	24	22	21	38~40 41~43 44~47	27 23 26 22 25 21		
A4	C4				42~44	25 21		
A4F	C4F	26	25	24	45~48 49~52	24 20 23 19		
A5	C5	28	27	26	50~53 54~57 58~62	21 17 20 16 19 15		
A6	—	31	30	30	60~63 64~67 68~72	16 13 15 12 14 11		
A7	—	—	—	—	70~74 ≥ 75	11 9 10 8		

注 1. 屈服强度 σ_s 按钢材尺寸分组见下表:

σ_s , 组别	棒料直径或型钢和异形钢 厚度(毫米)	钢板厚度 (毫米)
1 组	<40	<15 $4 \sim 20$
2 组	$>40 \sim 100$	$>15 \sim 20$ $>20 \sim 40$
3 组	$>100 \sim 250$	>20 $>40 \sim 60$

碳 素 钢 的 机 械 性 能

180°冷弯试验	应 用 举 例
$d = \text{弯心直径}$ $a = \text{试样厚度}$	
$d = 0$	塑性高及焊接性好的低碳钢。适宜于应力不大但需要很大韧性的零件。如拉杆、铆钉、螺栓、短轴、心轴、垫圈等，农业机械中的拉杆、轮子等冲压零件及焊接件
$d = 0.5a$	具有良好的韧性与锻造性能，能很好地冲压与焊接。用于制造普通质量的零件，如拉杆、车钩、气缸、齿轮、螺栓、螺母、连杆、轮轴、农业机械中的支架、杠杆、搅动的螺旋叶片、机架、曲轴等及焊接件
$d = 2a$	金属结构件、转轴、心轴、拉杆、吊钩、摇杆、螺栓、键及其它强度要求不高的零件。焊接性尚可。在农业机械制造中一般不采用
$d = 3a$	中碳钢，塑性良好焊接性尚可，切削加工性能良好。用于转轴、心轴、销轴、链轮、刹车杆、螺栓、螺母、垫圈、连杆、齿轮、键、农业机械中联合收割机及其他机器的机架、护刃器梁、耙齿、播种机的开沟器架等强度要求较高的零件
—	高强度钢，焊接性较差，切削加工性能良好。用于转轴、心轴、啮合和摩擦离合器、刹车钢带、键、农业机械的机架、犁辕、曲柄、定位销、前小犁柱、培土犁铧、脱粒凹板等强度要求高的零件
—	高强度钢，焊接性差。用于转轴、心轴、主轴、啮合和摩擦离合器、键、刹车钢带以及受强烈磨损的零件。农业机械制造中一般不采用

2. 各钢号的涂色规定

0号钢—红色+绿色
1号钢—白色+黑色
2号钢—黄色
3号钢—红色

4号钢—黑色
5号钢—绿色
6号钢—蓝色
7号钢—红色+棕色

除此以外，还有按炼钢方法、脱氧程度来分类，由于在农机修理工作中应用不多，这里不作介绍。

二、碳素钢的编号和用途

碳素钢的种类很多，为了便于选择和使用，国家规定了统一的表示方法。我国钢的编号是根据 1963 年 12 月批准的国家标准“GB221—63”《钢铁产品牌号表示方法》来表示的。

(一) 普通碳素结构钢

按照所保证的条件，可分为下述三类：

1. 甲类钢（或 A 类钢） 按机械性能供应的钢。

甲类钢分为 0—7 级，钢号以“甲”字或“A”字加上顺序数字表示。例如甲0、甲1、甲2、……甲7 或 A0、A1、A2……A7。

甲类钢的机械性能及用途见表 2—1。

2. 乙类钢（或 B 类钢） 按化学成分供应的钢。

乙类钢也分为 0—7 级，其钢号以“乙”字或“B”字加上顺序数字表示。例如乙0、乙1、乙2……乙7 或 B0、B1、B2……B7。

乙类钢的化学成分要求见表 2—2。

这类钢一般都要经过热加工后使用。为了正确制定热加工工艺，以保证零件的机械性能，就必须提供钢的化学成分。

乙类钢在农业机械上也有较广泛应用。如我国生产的犁壁，一般采用 B2 钢板冲压成形，表面经渗碳淬火处理后使用。B2F 等冷轧薄板，经实践证明，可以大量代替优质碳素钢（08）板，用来制造一般要求的冲压件。