



苏联印刷工业的工艺规程

四版印刷

译自苏联文化部印刷工业管理总局全  
苏印刷工业技术科学研究所编印的工  
艺规程第六种

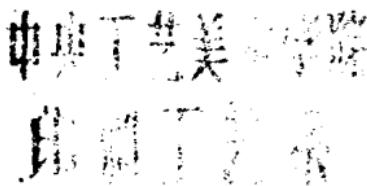

印刷技术研究所

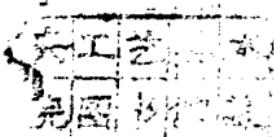

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
ГЛАВПОЛИГРАФПРОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИНСТРУКЦИИ  
ПО ГЛУБОКОЙ  
ПЕЧАТИ

МОСКВА

1957

苏联印刷工业的工艺规程  
凹版印刷

---

编印者：全苏印刷工业技术科学研究所  
译者：北京编译室  
出版者：北京印刷技术研究所  
折印者：煤炭工业出版社印刷厂

---

1961年1月初版印 001—500

(002) ￥0.65

## 出版者言

本規程是全苏印刷工业技术科学研究所根据印刷工业管理总局的指示編印的。現在譯出的，是整套工艺規程中的第六部份关于凹版制版和印刷等工序。

工艺規程的制訂和貫彻执行，对于生产技术和产品質量的提高，是有很大作用的。刘少奇同志在八大政治报告中要求“一切企业都要訂出合理的产品标准和工艺規程。”我們对于如何制訂完善的工作規程，还毫无經驗，向苏联的先进經驗学习，取苏联的現行規程作参考是非常必要的。全套工艺規程的其它部份将絡續譯出。

# 目 录

前 言 .....	1
制作单色凹版用的阴图片和阳图片 .....	2
工艺过程 .....	2
对原稿的技术要求 .....	4
摄影原稿的准备 .....	5
使用的材料和对材料的技术要求 .....	5
工作溶液 .....	6
车间条件 .....	8
摄制单色凹印阴图片和阳图片的工艺过程 .....	17
对中间色调和线条阴图片与阳图片的质量 要求 .....	25
用分色照相制作三色凹版用的阴图片和 阳图片 .....	28
工艺过程 .....	28
对原稿的技术要求 .....	30
照相原稿的准备 .....	31
使用的材料和对材料的技术要求 .....	31
工作溶液 .....	33

車間条件	33
用分色方法摄制三色凹版的阴图片和阳图片的 工艺过程	33
对分色阴图片和阳图片的质量要求及检查方法	42
凹版用阴图片和阳图片的修整	46
工艺过程	46
在修整前对单色和三色凹版的阴图片和 阳图片质量的要求	47
使用材料和工具以及对它们的要求	47
工作溶液	49
車間条件	51
修整单色或三色复制品的中间色调和线条的 阴图片和阳图片工艺规程	52
对单色和三色复制品的中间色调与线条的 阴图片和阳图片修版质量的要求和检查方法	62
阴图片和阳图片的保管	65
凹版阳图片的拼版	67
工艺过程	68
在多色复制时阳图片拼版的特殊性	69
对单色和多色复制品的划样和阳图片质量的 技术要求	71

使用材料和对其技术要求	72
工作溶液	74
车间条件	77
制作阳图片拼版的工艺过程	78
在多色复制品时，阳图片的拼版特征	83
对晒版底板质量的要求和检查方法	87
底版的保管	89
<b>凹版印版辊筒的电镀和电镀层表面的 加工</b>	<b>90</b>
工艺过程	90
使用材料和对它们的技术要求	92
工作溶液和膏剂	94
车间条件	99
工艺过程	99
对镀铜层的底层质量和电解液的技术要求及 检查方法	111
<b>制作凹版印版用的碳素纸晒图</b>	<b>115</b>
工艺过程	115
使用的材料、设备和对它们的技术要求	116
工作溶液	118
车间条件	119

敏化和干燥碳素紙的工艺过程.....	120
对敏化碳素紙質量的技术要求和检查方法.....	127
敏化碳素紙的保管.....	127
<b>在碳素紙上晒阳图片和網線.....</b>	<b>128</b>
工艺过程.....	128
对晒版底版和敏化碳素紙的技术要求.....	129
使用材料及其技术要求.....	129
设备和装置以及对其技术要求.....	129
車間条件.....	131
阳图底版和网线玻璃的晒版工艺过程 .....	131
对晒制的碳素紙的質量的技术要求和 检查方法.....	140
碳素晒紙的儲藏.....	140
<b>往印版輥筒上过轉碳素晒紙及其显影.....</b>	<b>142</b>
工艺过程.....	142
使用半制品、材料和装置及对它们的技术 要求.....	142
工作溶液.....	144
車間条件.....	145
<b>往印版輥筒筒面过轉碳素晒紙工艺过程，     显影和碳素晒紙的干燥.....</b>	<b>146</b>

对碳素图影的質量要求及其检查方法.....	153
在銅层面上过轉碳素图象后的保管.....	154
<b>凹版印版的腐蝕.....</b>	<b>156</b>
工艺过程.....	156
对印版輶筒上过轉的碳素晒紙的技术要求.....	157
使用材料、设备及对其技术要求.....	157
工作溶液.....	158
車間条件.....	161
腐蝕印版的工艺过程.....	162
对制成印版的技术要求和检查方法.....	172
印版成品的保管.....	174
<b>凹版的試印.....</b>	<b>175</b>
工艺过程.....	176
对印版的技术要求.....	178
主要材料和设备以及对它們的技术要求.....	178
工作溶液.....	182
車間条件.....	183
試印的工艺过程准备工序.....	183
对試印印张的技术要求和检查方法.....	197
印版的保管.....	199
<b>凹版印刷.....</b>	<b>200</b>

工艺过程.....	201
对印版和对試印样的技术要求.....	203
主要材料和设备以及对它们的要求.....	203
工作溶液.....	203
车间条件.....	203
印刷的工艺过程.....	204
对制成品质量的技术要求和检查方法.....	212
印刷产品的保管.....	214
 附录一、准备复制图片、书籍杂志插图、 宣传画和其他图形产品的原稿 (技术条件46—56)* .....	2.5
附录二、色标的制造技术.....	225
附录三、多色复制品用的胶膜滤光片 的技术规格.....	229
附录四、测定阴图底片和阳图片光密度 用的梯尺.....	231
附录五、分析硫酸铜电解液.....	233
附录六、镀镍用的电解液的分析.....	238
附录七、铬电解液的分析 .....	244
附录八、腐蚀溶液的分析 .....	250

## 前　　言

本書所載工艺規程，即規定凹版印刷時制作阴底片、阳底片和印刷版的过程，同时还規定在凹版印刷机上的印刷过程。

規程是供印刷业工程师和技术人員、直接領導工艺过程和检查該過程的工程师技术人員参考之用。但是它也能对技术熟練的工作者作为实际参考之用。

印刷厂厂长和总工程师都必須經常注意检查执行这些規程的情况。

合理化建議和能根据規程提高工艺过程的一切技术改革，都必須提交厂长和总工程师审核。

改变本規程所規定的工艺过程，必須經厂长的許可，同时只有当这种改变不能降低質量，不提高产品成本，以及不能引起改变整个批准的技术規范时，方可变更。

车间条件必須符合“苏印刷业装备和维护規程”所載的要求。

# 制作單色凹版用的陰圖片 和陽圖片

## 總 則

1. 本規程規定制作單色凹版用的陰圖片和陽圖片的工藝過程。

2. 本規程規定制作中間色調陽圖片的过程方法有二：接触法和投影法。必須把接触法作为主要方法；因为投影方法，只有当工厂沒有翻片机，或需用摄影设备把原稿放大两倍或縮小二分之一，而能取得規定的复制比例时，方可使用投影法。

## 一 工艺过程

### 甲  原图片的拍摄

1. 把原稿固定在原稿板上。
2. 把照相机毛玻璃上的图象調整到需要的尺寸和清晰度（即对光）。

3. 把装好感光片的暗匣装上照相机。
4. 曝光。
5. 暗匣从照相机上卸下，并从暗匣取出感光片。
6. 显影。
7. 冲洗。
8. 定影。
9. 冲洗。
10. 检查阴图片质量（干燥前）。
11. 晾干。
12. 检查阴图片质量（干燥后）。

#### 乙 用接触法翻制阳图片

1. 把阴图片和感光片装入翻片机或翻片框。
2. 曝光。
3. 把感光片和阴图片从翻片机或翻片框内取出。
4. 显影。
5. 冲洗。
6. 定影。
7. 冲洗。
8. 检查阳图片的质量（干燥前）。
9. 晾干。

10. 檢查陽圖片質量（干燥後）。

### 丙 用投影法攝制陽圖片

1. 把陰圖片固定在拍陽圖片的原稿架上。
2. 在照相機上調整到一定尺寸和清晰度（即對光）。
3. 把裝好感光片的暗匣裝上照相機。
4. 曝光。
5. 暗匣從照相機上卸下，並取出感光片。
6. 显影。
7. 冲洗。
8. 定影。
9. 冲洗。
10. 檢查陽圖片的質量（干燥前）。
11. 晾干。
12. 檢查陽圖片的質量（干燥後）。

### 二 對原稿的技術要求

對書籍、雜志印件和彩色圖畫印件用的單色原稿的要求，必須符合 TY 第 46~56（參看附錄 1）。

### 三 摄影原稿的准备

原稿在摄影时，必须附上灰色梯尺，灰色梯尺具有以下9个等级的光密度：0.0；0.2；0.3；0.5；0.8；1.0；1.2；1.4；1.6（以铜版纸的光密度作为0度）。

### 四 使用的材料和对材料的技术要求

1. 照相用的軟片ФТ-10, ФТ-11, ФТ-20, ФТ-30, ФТ-31。
2. 米吐尔 ГОСТ 24—40。
3. 苯二酚 ГОСТ 2549—44。
4. 亚硫酸钠(干的) ГССТ 195—41。
5. 溴化钾 ГОСТ 4160—48。
6. 碳酸钠 ГОСТ 83—41。
7. 硫代硫酸钠 ГОСТ 244—41。
8. 氯化镁 ГОСТ 3773—47。
9. 硫酸 ГОСТ 4204—48。
10. 粘带 ТУ МХII 3410—52。
11. 工艺用明胶 ГОСТ 4821—49。
12. 甘油 ГОСТ 6823—54。

## 五 工作溶液

### 1. 显影用的溶液

#### 中間色調用的第一号显影剂

米吐尔	.....	5g
亚硫酸鈉(干的)	.....	40g
苯二酚	.....	6g
氢氧化鉀	.....	40g
溴化鉀	.....	3g
水	.....	1000 ml 以下

#### 线条用的第二号显影剂——QT-2

米吐尔	.....	5g
苯二酚	.....	6g
亚硫酸鈉(干的)	.....	40g
氢氧化鉀	.....	40g
溴化鉀	.....	6g
水	.....	1000 ml 以下

調制。把所有藥品按配方所列的次序和数量，順序地在1000毫升热水中溶解。溶解后通过棉花过滤。

## 2. 定影用的溶液

硫代硫酸鈉 ..... 200g

氯化銻 ..... 100g

水 ..... 1000ml

制調。把硫代硫酸鈉和氯化銻按規定的数量，順序地溶解在1000毫升热水里。溶解后通过棉花过滤。

## 3. 在玻璃上粘牢軟片用的膠水

明胶(风干的) ..... 90g

甘油 ..... 160ml

水 ..... 1000ml

調制。把明胶按規定数量浸在冷水里30分鐘，然后溶解在50—60°的溫水里，再把甘油加入到胶溶液里。

附註：1. 在各大工厂的化驗室，都作材料質量的检查和配制工作溶液。材料的检验，是根据 ГОСТ (国家标准)和技术条件所规定的方法进行的。

每批照相軟片的感光指标，摄影工作者在确定曝光的时间时，可作为参考依据。

工厂化驗室对每批硬片和軟片在本規程所規定的显影剂中检验制定显影时间反差系数值之间的关系之曲綫图。摄影工作者可根据这一曲綫图，規定攝影时间。

2.由化驗室送往車間的溶液，必須粘有標籤注明溶液的  
名稱、制作日期和負責人簽字。

3.所有工作溶液，都必須經常加以更換或往裏面加料  
(为了避免溶液陳舊)。更換溶液的期限，應根據車間的工作條件，用化驗的方法來規定。

## 六 車間條件

### 甲 對厂房的一般要求

1.照相車間，必須由以下房間組成：

a.照相室。

b.處理底片暗室。

c.用接觸法翻制陰圖片的暗室。

d.沖洗、修整和檢查濕的陰圖片及陽圖片質量用的亮室。

e.陰圖片和陽圖片的晾干室。

f.儲藏照相片的車間庫房。

附註：處理底片用的暗室數目，決定於同時使用的照相機數目。最好每一台照相機有它單獨的暗室。

2.照相車間的房間不應是走廊式。

3.各房間的位置最好如下：

a.照相車間的暗室，應位於照相室與沖洗和修整底片的亮室之間，並應當設有兩個出口：一方面通照