

鋼的气体渗碳

Г. И. 卜高金-阿列克謝也夫
Г. В. 席姆斯柯夫 编著

机械工业出版社

76.173
105

钢的气体渗碳

Г. И. 卜高金-阿列克謝也夫 编著
Г. В. 席姆斯柯夫
王东升译

(1954.6)
81551781

机械工业出版社

1954.6.25

内 容 提 要

本书叙述了碳在铁中扩散的一般规律性，以及钢用人工制造的气体混合物和天然气体渗碳的过程的本质。

讨论了渗碳过程的几个主要因素（温度、持续时间、气流速度）对渗碳层深度和扩散层内的碳浓度的影响。

引用了各种文献关于在工厂条件下气体渗碳的规范、渗碳钢的组织和性能的一些主要意见。

本书读者对象为机器制造工厂中从事热处理工作的工程技术人员，也可供高等学校中有关专业的师生参考。

苏联Г. И. Погодин-алексеев, Г. В. Земсков著‘Газовая цементация стали’(Машгиз 1957年第一版)

NO. 3235

1960年4月第一版 1960年4月第一版第一次印刷

787×1092 $\frac{1}{32}$ 字数 91 千字 印张 4 $\frac{1}{2}$ 0,001—4,800册

机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市书刊出版业营业登记证出字第008号 定价(11-8)0.77元

引言 鋼表面强化的方法

苏共第二十次代表大会关于 1956~1960 年发展苏联国民经济的第六个五年计划的指示规定，机器制造发展的高速度是苏联国民经济各个部门的强大技术进步的基础[1]。

五年计划规定要使工艺过程日臻完善，改进生产组织以及应用可以缩短生产周期，降低成本和提高产品产量及质量的最先进的生产方法。

从苏共第二十次代表大会向机器制造工业所提出的这些任务来看，热处理的作用将急剧地增大。热处理是用来使零件获得技术条件所要求的物理-机械性能和其他的性能，它是机器零件制造工艺过程中的重要工序之一。

很多机器零件在使用过程中同时承受冲击负荷和磨损，例如，齿轮，活塞销，凸轮以及其他零件。这类零件应该在内层保持足够的韧性和强度的条件下，使表面层具有很高的硬度和耐磨性。

含碳量为 0.40% 及 0.40% 以上的淬火结构钢是满足不了这样的要求的，因为它虽然具有很高的硬度，可是冲击韧性太低。正常化状态的碳钢虽然抗变向的冲击负载性能高，然而其强度较低，硬度也不高。在这种情况下不可能保证所要求的性能：高的硬度，强度和韧性。

为了在同一个零件上达到这些综合性能，必须进行表面强化。

强化可以用高频电流加热、接触电加热，在电解液中加

热或氯-乙炔气体火焰加热的表面淬火法和用化学热处理的方法：渗碳，氮化，氰化和渗金属等来进行。此外，强化还可以用电镀方法进行，在零件的工作表面上镀上一层耐磨性良好的金属，例如铬。但是这种方法在表面的准备工作上很费时间，并且只能用于有限的几种零件。

喷丸强化是机器零件表面强化的有效方法。在汽车工业中喷丸强化运用得特别广泛。弹簧、板簧、齿轮、轴、切削工具、模子等都要经过喷丸强化。在喷丸强化的情况下受到交变应力作用的机器零件的持久极限大大提高。

利用高频电流感应加热的表面强化是以不改变钢化学成分、而由于局部热处理的结果在零件的不同区域得到不同的性能为基础的。这种方法具有下列优点：过程时间短（淬火加热的速度要以几秒甚至几分之一秒来计算），零件表面可以局部淬火，过程可以自动化，减少热处理设备占用的生产面积和改善劳动条件[2]。

由于上述的优点，利用高频电流淬火是目前机器零件表面强化最先进和最有效方法，在苏联工业中已经得到广泛的推广。但是为了应用这种强化方法就需要贵重的专门设备。此外，高频淬火并不能应用于一切零件：在外形复杂的零件淬火时很难得到沿整个表面的均匀淬火层。在某些情况下由于在零件使用时对其金属性能提出的特殊要求，将用高频淬火的中碳钢来代替低碳钢制造零件是不适宜的[3]。

接触电加热的淬火由于生产率低（过程的时间长），并且必需功率强大的电气设备，所以没有得到应用。

在电解液中的淬火只应用于零件端部的强化上；这种方法还处于开拓阶段。

利用气体火焰加热的淬火在苏联沒有得到广泛的应用，主要是由于很难使过程自动化，表面层不可避免的会强烈过热，淬火后表面层的硬度不均匀（有回火区域）以及生产率低等原因。火焰淬火适用于巨大外形尺寸的零件（齿环、軸等）；国外实践的经验指出这种强化方法在今后有着更广泛应用的可能性。

为了使表面硬度，耐磨性，耐疲劳强度和防腐蚀稳定性达到高指标而进行的合金钢的氮化是相当长的过程，为了得到不大的氮化层深度就需要花费大量的时间（0.50~0.60毫米需30~40小时）。一般采用含铝，钼，铬和其他元素的特种合金钢来进行氮化。氮化主要是用来提高内燃机气缸套内表面、某些齿轮、测量工具等的耐磨性。

零件表面同时被碳和氮饱和的在液体介质中的氮化和钢的其他化学热处理方法比较起来，为了得到一定深度的强化层所需要的时间是较少的[4；5]，然而它具有很多严重的缺点，这些缺点中首先是氮化盐价格昂贵而且有毒性。因此把氮化槽直接安装在生产线上是不可能，通常在热处理车间中分出一个单独隔离的有着良好通风的工段来。为了得到规定的氮化深度必须随时保持槽内氮化盐和活性剂的浓度在一定的范围内。所有这些使在液体介质中的氮化过程的进行在相当大程度上复杂起来。

在气体介质（由渗碳气体和氨组成）中进行的气体氮化（碳氮共渗）是钢的化学热处理的有效方法。它具有重大的优点——表面层质量高而成本低，并可用来得到不同深度的氮化层[6]。在气体介质中的氮会加速钢被碳饱和的过程；在气体混合物中加入20~25%的氨，过程就可加速20~30%。

在气体氯化的情况下不必应用有毒的氯化盐，并且比較容易实现过程的自动化。这种方法在苏联的机器制造厂中广泛地运用着。

为了造成表面耐磨层的目的而采用渗金属的方法在工业中还没有得到推广，这是由于在高温下过程的持续时间还相当长的缘故。

在固体和气体渗碳剂中的渗碳是机器零件表面强化最简单和普遍的方法。

在固体渗碳剂中的渗碳，尽管应用得很广泛，而且也很简便，但具有严重的缺点（过程的持续时间长，生产率低，劳动繁重，成本较高而且不卫生），所以逐渐被气体渗碳所代替。

为了加速钢在固体渗剂中渗碳的过程，曾经进行过许多研究，其中一部分已经运用于生产。加速钢被碳饱和的过程可以用提高温度[7，8]、在相应于零件外形的特殊渗碳箱中快速加热零件到渗碳温度（用这种方法可使渗碳过程缩短25%以上）[9]等方法来达到。

在苏联由于气体工业的发展和巨大的气体矿的开采，钢在气体介质中的渗碳将得到日益广泛的应用。

和固体渗碳比较起来，气体渗碳是更完善的方法，它具有很多重大的优点。这些优点中首先是生产率和经济性都很高，占用的面积小，卫生，能使过程完全机械化，并且可以在机械加工车间的一般流水线上进行渗碳。

在其他条件都相同时，要得到同样深度的渗碳层，气体渗碳的持续时间和固体渗碳比较起来，就短得多。这是因为，在渗碳过程中没有低导热性的渗碳剂的缘故，这种渗碳剂会

大大地減緩零件的加熱速度。

此外，在气体渗碳的情况下，可以把零件从渗碳炉中取出直接淬火，这样就使热处理的整个周期时间縮短。采用零件在渗碳炉内附加保温的办法可保証过共析成分层《消散》的可能性；因此，可以得到碳浓度从零件表面向心部均匀減少，和渗碳区域与非渗碳区域之間牢固的結合。

除了在固体和气体渗碳剂中渗碳外，鋼表面被碳的饱和可以在盛有盐（ NaCl , KCl , NaOH , Na_2CO_3 ）的盐槽和含碳物质（木炭粉末，碳化鈣，碳化硅〔10〕）中进行。当15号鋼在含 SiC 和氯化氮（活性剂）的液体盐槽中渗碳时，在两小时内即得到深度为0.9毫米的渗碳层〔11〕。

和气体渗碳比較起来，在液体介质中渗碳的缺点是盐槽中的碳会很快地消耗掉，这就需要时常把它換新；它在車間的一般流水线上机械化的前途是比较小的。

利用碳酸鈉，碳酸鋇，氯化鋇等熔盐电解的渗碳方法，由于零件在液体槽中悬挂时发生的一些困难、实现必要接触的困难和零件腐蚀等原因，故在工业上沒有得到应用。

目 录

引言 鋼表面強化的方法	5,
第一章 碳在鐵中扩散的規律性	10
第一节 扩散和自扩散的基本概念.....	10
第二节 碳在鐵中扩散的物理原理.....	14
第三节 碳在鋼中扩散過程的規律性.....	21
第二章 鋼的气体渗碳	29
第一节 气体渗碳.....	29
第二节 气体渗碳剂.....	30
第三节 Fe-CO-CO ₂ 系的平衡.....	36
第四节 Fe-CH ₄ -H ₂ 系的平衡.....	38
第三章 鋼用人工制造气体渗碳剂的渗碳	44
第一节 鋼用丙烷-丁烷混合物的渗碳.....	44
第二节 用煤油热分解和製化結果得到的气体进行鋼的渗碳.....	47
第三节 鋼用油和其他含碳液体分解形成的气体产物进行渗碳.....	51
第四节 鋼用照明气体和其他气体的渗碳.....	59
第四章 鋼用天然气体的渗碳	62
第一节 天然气体的成分和特性.....	62
第二节 鋼用薩拉托夫和达沙伐气体的渗碳.....	66
第三节 渗碳过程的温度和持續時間对渗碳层深度和碳浓度的影响.....	70
第四节 气体的消耗量和压力对渗碳层深度和碳浓度的影响.....	80
第五章 鋼气体渗碳的实践	94
第一节 渗碳工艺.....	94
第二节 气体渗碳用的炉子.....	97
第三节 渗碳用的鋼种.....	106
第四节 鋼渗碳后的淬火和回火.....	109
第六章 渗碳鋼的組織和性能	115
第一节 渗碳深度的檢驗.....	115
第二节 渗碳层的組織.....	119
第三节 渗碳鋼的性能.....	123

第七章 鋼滲碳的強化	129
第一节 鋼滲碳的強化方法	129
第二节 用高頻電流加熱時鋼的滲碳	133
參考文獻	140

76.173
105

钢的气体渗碳

Г. И. 卜高金-阿列克謝也夫 编著
Г. В. 席姆斯柯夫
王东升译

(1954.6)
81531781

机械工业出版社

内 容 提 要

本书叙述了碳在铁中扩散的一般规律性，以及钢用人工制造的气体混合物和天然气体渗碳的过程的本质。

讨论了渗碳过程的几个主要因素（温度、持续时间、气流速度）对渗碳层深度和扩散层内的碳浓度的影响。

引用了各种文献关于在工厂条件下气体渗碳的规范、渗碳钢的组织和性能的一些主要意见。

本书读者对象为机器制造工厂中从事热处理工作的工程技术人员，也可供高等学校中有关专业的师生参考。

苏联Г. И. Погодин-алексеев, Г. В. Земсков著‘Газовая цементация стали’(Машгиз 1957年第一版)

NO. 3235

1960年4月第一版 1960年4月第一版第一次印刷

787×1092 $\frac{1}{32}$ 字数 91 千字 印张 4 $\frac{1}{2}$ 0,001—4,800册

机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市书刊出版业营业登记证出字第008号 定价(11-8)0.77元

目 录

引言 鋼表面強化的方法	5,
第一章 碳在鐵中扩散的規律性	10
第一节 扩散和自扩散的基本概念.....	10
第二节 碳在鐵中扩散的物理原理.....	14
第三节 碳在鋼中扩散過程的規律性.....	21
第二章 鋼的气体渗碳	29
第一节 气体渗碳.....	29
第二节 气体渗碳剂.....	30
第三节 Fe-CO-CO ₂ 系的平衡.....	36
第四节 Fe-CH ₄ -H ₂ 系的平衡.....	38
第三章 鋼用人工制造气体渗碳剂的渗碳	44
第一节 鋼用丙烷-丁烷混合物的渗碳.....	44
第二节 用煤油热分解和製化結果得到的气体进行鋼的渗碳.....	47
第三节 鋼用油和其他含碳液体分解形成的气体产物进行渗碳.....	51
第四节 鋼用照明气体和其他气体的渗碳.....	59
第四章 鋼用天然气体的渗碳	62
第一节 天然气体的成分和特性.....	62
第二节 鋼用薩拉托夫和达沙伐气体的渗碳.....	66
第三节 渗碳过程的温度和持續時間对渗碳层深度和碳浓度的影响.....	70
第四节 气体的消耗量和压力对渗碳层深度和碳浓度的影响.....	80
第五章 鋼气体渗碳的实践	94
第一节 渗碳工艺.....	94
第二节 气体渗碳用的炉子.....	97
第三节 渗碳用的鋼种.....	106
第四节 鋼渗碳后的淬火和回火.....	109
第六章 渗碳鋼的組織和性能	115
第一节 渗碳深度的檢驗.....	115
第二节 渗碳层的組織.....	119
第三节 渗碳鋼的性能.....	123

第七章 鋼滲碳的強化	129
第一节 鋼滲碳的強化方法	129
第二节 用高頻電流加熱時鋼的滲碳	133
參考文獻	140

引言 鋼表面强化的方法

苏共第二十次代表大会关于 1956~1960 年发展苏联国民经济的第六个五年计划的指示规定，机器制造发展的高速度是苏联国民经济各个部门的强大技术进步的基础[1]。

五年计划规定要使工艺过程日臻完善，改进生产组织以及应用可以缩短生产周期，降低成本和提高产品产量及质量的最先进的生产方法。

从苏共第二十次代表大会向机器制造工业所提出的这些任务来看，热处理的作用将急剧地增大。热处理是用来使零件获得技术条件所要求的物理-机械性能和其他的性能，它是机器零件制造工艺过程中的重要工序之一。

很多机器零件在使用过程中同时承受冲击负荷和磨损，例如，齿轮，活塞销，凸轮以及其他零件。这类零件应该在内层保持足够的韧性和强度的条件下，使表面层具有很高的硬度和耐磨性。

含碳量为 0.40% 及 0.40% 以上的淬火结构钢是满足不了这样的要求的，因为它虽然具有很高的硬度，可是冲击韧性太低。正常化状态的碳钢虽然抗变向的冲击负载性能高，然而其强度较低，硬度也不高。在这种情况下不可能保证所要求的性能：高的硬度，强度和韧性。

为了在同一个零件上达到这些综合性能，必须进行表面强化。

强化可以用高频电流加热、接触电加热，在电解液中加

热或氯-乙炔气体火焰加热的表面淬火法和用化学热处理的方法：渗碳，氮化，氰化和渗金属等来进行。此外，强化还可以用电镀方法进行，在零件的工作表面上镀上一层耐磨性良好的金属，例如铬。但是这种方法在表面的准备工作上很费时间，并且只能用于有限的几种零件。

喷丸强化是机器零件表面强化的有效方法。在汽车工业中喷丸强化运用得特别广泛。弹簧、板簧、齿轮、轴、切削工具、模子等都要经过喷丸强化。在喷丸强化的情况下受到交变应力作用的机器零件的持久极限大大提高。

利用高频电流感应加热的表面强化是以不改变钢化学成分、而由于局部热处理的结果在零件的不同区域得到不同的性能为基础的。这种方法具有下列优点：过程时间短（淬火加热的速度要以几秒甚至几分之一秒来计算），零件表面可以局部淬火，过程可以自动化，减少热处理设备占用的生产面积和改善劳动条件[2]。

由于上述的优点，利用高频电流淬火是目前机器零件表面强化最先进和最有效方法，在苏联工业中已经得到广泛的推广。但是为了应用这种强化方法就需要贵重的专门设备。此外，高频淬火并不能应用于一切零件：在外形复杂的零件淬火时很难得到沿整个表面的均匀淬火层。在某些情况下由于在零件使用时对其金属性能提出的特殊要求，将用高频淬火的中碳钢来代替低碳钢制造零件是不适宜的[3]。

接触电加热的淬火由于生产率低（过程的时间长），并且必需功率强大的电气设备，所以没有得到应用。

在电解液中的淬火只应用于零件端部的强化上；这种方法还处于开拓阶段。

利用气体火焰加热的淬火在苏联沒有得到广泛的应用，主要是由于很难使过程自动化，表面层不可避免的会强烈过热，淬火后表面层的硬度不均匀（有回火区域）以及生产率低等原因。火焰淬火适用于巨大外形尺寸的零件（齿环、軸等）；国外实践的经验指出这种强化方法在今后有着更广泛应用的可能性。

为了使表面硬度，耐磨性，耐疲劳强度和防腐蚀稳定性达到高指标而进行的合金钢的氮化是相当长的过程，为了得到不大的氮化层深度就需要花费大量的时间（0.50~0.60毫米需30~40小时）。一般采用含铝，钼，铬和其他元素的特种合金钢来进行氮化。氮化主要是用来提高内燃机气缸套内表面、某些齿轮、测量工具等的耐磨性。

零件表面同时被碳和氮饱和的在液体介质中的氮化和钢的其他化学热处理方法比较起来，为了得到一定深度的强化层所需要的时间是较少的[4；5]，然而它具有很多严重的缺点，这些缺点中首先是氮化盐价格昂贵而且有毒性。因此把氮化槽直接安装在生产线上是不可能，通常在热处理车间中分出一个单独隔离的有着良好通风的工段来。为了得到规定的氮化深度必须随时保持槽内氮化盐和活性剂的浓度在一定的范围内。所有这些使在液体介质中的氮化过程的进行在相当大程度上复杂起来。

在气体介质（由渗碳气体和氨组成）中进行的气体氮化（碳氮共渗）是钢的化学热处理的有效方法。它具有重大的优点——表面层质量高而成本低，并可用来得到不同深度的氮化层[6]。在气体介质中的氮会加速钢被碳饱和的过程；在气体混合物中加入20~25%的氨，过程就可加速20~30%。