

中等专业学校試用教科书

# 电工仪表設計

哈尔滨电工学院中专部电工仪表教研室編

只限学校内部使用

中国工业出版社

73.16  
196.2

中等专业学校試用教科书



# 电工仪表設計

哈尔滨电工学院中专部电工仪表教研室編

中国工业出版社

本书是按中等专业学校「电工仪表設計」課程的数学大綱编写而成。

本书共分为十二章，前四章討論了电工仪表的一般理論基礎和公用元件的結構與計算，并且闡明了电工仪表的一般設計問題。第五章到第十二章讲授了各种型式仪表的結構和計算。其中包括：磁電式、附變換器磁電式、電動式、電磁式、感應式、靜電式和流比表的諸型式仪表。而对張絲和懸絲以及流比表一章作了較為詳細的介紹。

本书可供中等专业学校「电工仪表制造」专业的学生作教科书，也可作为仪表制造工厂和有关电磁計量的工程技术人员的参考书。

## 电 工 仪 表 设 计

哈尔滨电工学院中专部电工仪表教研室編

中国工业出版社出版（北京佟麟閣路丙10号）

（北京市书刊出版事业許可証出字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本 787×1092 1/16 · 印张 17 1/2 · 字数 400,000

1961年8月北京第一版 · 1961年8月北京第一次印刷

印数 0001—2,537 · 定价 (9-4) 1.60 元

统一书号：15165·378 (-机-54)

## 前　　言

本书是根据 1959 年修訂的「电工仪表設計」課程的教学大綱編寫的。本书教學時數為 100—120 小時，各校在使用時可根據具體情況加以增刪。

「电工仪表設計」是电工仪表制造专业的主要专业課程之一，它是在「电工仪表和測量」課程的基礎上進行講授的。

本书在論述电工仪表的一般理論問題時，把重點放在标度尺特性、准确度和灵敏度的關係以及阻尼時間的計算方面；在公用元件的結構和計算部分，較多地介紹了光指示系統、張絲結構和永久磁鐵三方面的內容；在講述各種儀表的結構、計算和設計時，相應地介紹了它們的新型結構和發展趨向。

本书是在哈尔滨电工学院中专部过去几年中使用的「电工仪表設計」讲义的基础上整理出来的。在整理过程中，根据各方面的意見，在流比表一章中增加了一些內容，这是因为流比表的应用日益广泛的緣故。

編寫本書時參考了有關的蘇聯和其他國家的書籍和期刊，適當地反映了我國儀表廠的經驗，並且吸取了兄弟學校的經驗和對本課程提供的寶貴意見。在取材和編寫方法方面，編者盡力圖結合我國具體情況和照顧學生水平，但由於能力所限和時間短促，對几年前寫成的讲义還來不及作更大的变动，因此一定會有某些缺点和錯誤，希讀者不吝指正。

編　　者

1961 年 4 月

## 緒論

人們在認識世界和改造世界的历史过程中，已积累了极为丰富的知識，揭露了无数事物的本质，这都是通过各种測量的方法而得到的。这一切成就告訴我們：离开了对它們在數量关系方面的研究，是不可能的。[任何质量都表現为一定的数量，沒有数量也就沒有质量①。]要知道数量，就需要測量。

測量，特別是电工測量，已广泛使用在國民經濟當中，这是由于目前电能已成为现代工业、现代农业和现代交通运输的主要动力来源的缘故。在电能的生产、輸送、分配、控制和应用的过程中，离不开各种电工仪表。

要进行科学的研究，是离不开測量仪表的，其中电工仪表占有比較重要的地位。无数事实证明，在研究过程中所用的測量仪表愈是完善和精确，则对事物的現象和規律也就研究得愈是深刻、彻底和准确。

另一方面，科学上的新成就也反过来促进了測量仪表的发展。例如，由于研究原子結構方面的成就，使仪表制造者有可能利用核磁諧振的現象构成准确度高、装置简单和使用方便的測磁仪表。

利用电工仪表进行測量具有准确度高、反应灵敏、动作迅速和測量方便等一系列优点，因此利用电的方法来測量温度、压力、湿度、速度和加速度等非电量的測量技术和相应的測量仪表的研究工作，近來也发展得非常迅速，从而形成了一門新兴的測量技术分支。

电工仪表建立在电工技术的基础上，因此，电工技术发展史也就是电工測量技术和电工仪表的发展史。根据可靠的考古材料，磁針、人造磁铁、地磁偏角、磁屏蔽等，都是在我国最早发现和应用的。早在12世紀初年，我国已将磁針应用于航海方面。磁針，实质上就是一个最早的測量方向的仪表，它利用的原理和现代以磁和磁相互作用的仪表相类似。只是由于我国在历史上长期处于落后的封建制度下，生产力得不到发展，因而使我国科学事业长期处于停滞状态。

在电工仪表的发展上，罗蒙諾索夫(М. В. Ломоносов)及其同事黎赫曼(Г. В. Рихман)等最先提出現代直讀仪表的理論，他們在1751年首先提出了带标度尺的驗电器，即已利用了二个力矩相互作用的原理，其中一个力矩为被測量的函数，另一个为仪表活动部分位置的函数。

解放前，由于国民党的反动統治，我国的工业是极端落后的，全国几乎没有一个完整的仪表工厂。解放后，在党的正确领导下，我国的國民經濟获得了迅速的恢复和发展，对各种型式电工仪表的需要量日益增大，这就为电工仪表制造工业的发展創造了空前有利的条件。在总路綫的光輝照耀下，从1958年大跃进以来根据党的指示，采用了一整套两条腿走路的方針，并实行了因陋就簡、因地制宜的办法，仪表厂在全国各地如雨后春笋般地建

① 毛澤东选集第四卷 143頁。

立起来了。近三年来，经过了轰轰烈烈的群众性的技术革命和技术革新运动，我国电工仪表制造工业的面貌已大为改观，产品数量有了巨大的增长，产品质量有了显著的提高。尽管如此，由于我国过去的工业基础很差，而各部门对电工仪表提出的要求很多，因此，电工仪表在产品数量、品种、规格和质量方面，还是不能满足各方面的需要。

\* \* \*

一般說來，凡是用來測量電量和磁量的儀表均可稱為電工儀表，但本課程所研究的以電氣機械類儀表為限。本課程是研究這類儀表的理論、結構、計算和設計等問題的一門功課。通過這門功課的學習，不但要掌握電工儀表共同性的理論問題，研究它們產生誤差的一般規律，學會組成儀表所用的公用元件的計算方法，還要分別對磁電式、電磁式、電動式、鐵磁電動式、感應式、靜電式等儀表以及流比表，整流式儀表和熱電式儀表的結構，標度尺特性，聯接線路，誤差計算和設計等特殊問題，進行詳細的研究。

為了便於今後的學習，這裡大致介紹一下電工儀表的發展趨向和目前達到的水平。

1. 磁電式儀表：這種儀表要用永久磁鐵，常用的永久磁鐵是含鎳的。鎳是一種貴重金屬，因此，節約用鎳量具有很大的意義。為此，從結構方面，目前採用內磁機構或動磁機構來代替外磁機構。採用內磁機構，可使磁鐵重量減輕十倍左右，因為它的磁能利用率可達80%左右。這種內磁式儀表尺寸小，防外磁影響的能力也較強。動磁式儀表不用載流動圈，因而結構牢靠。其次，在開關板儀表中，採用鐵淦氧磁鐵和鐵鋁炭磁鐵代替含鎳磁鐵也有很大的意義。

因為磁系統的穩定性可達0.02%，因而就可以把磁電式儀表的準確度提高至0.05級。

磁電式機構很容易製成全偏轉角為 $240^{\circ}$ 以至 $360^{\circ}$ 的廣角度儀表，這樣可以顯著地減小儀表的外形尺寸。

2. 電磁式儀表：這種儀表結構簡單，價格低廉，結構牢靠，因此，如何擴大其應用範圍是考慮問題的出發點。現在，它正向着提高準確度和靈敏度以及擴大頻率範圍的方向發展。由於採用了高導磁低矯頑力的坡莫合金，在準確度方面已有不少國家達到0.2級，個別工廠已達0.1級。在頻率範圍方面，1.0級儀表可用于1000赫茲以下的電路，2.5級儀表可用于8500赫茲以下的電路。在靈敏度方面，有的國家已製成1毫安的儀表。

3. 電動式儀表：這種儀表的結構較複雜，成本較高，但由於它在交流測量方面可達最高的準確度，因此它在精密儀表的行列中占有重要位置。目前，它正向高準確度、高靈敏度和寬頻率範圍的方向發展。在頻率範圍方面，伏特表达1000~1500赫茲，瓦特表达5000赫茲，毫安表达10000~15000赫茲。在準確度方面，目前已達0.1級，正向0.05級發展。

在電動式儀表中，採用特殊的光學系統後，可把0.2級的儀表標度尺長縮短至150毫米，因而外形尺寸減小不少。

4. 鐵磁電動式儀表：這種機構在準確度、靈敏度和頻率範圍方面的潛力尚未充分發揮，若採用恒導磁率低損耗的軟磁粉末材料，可提高其靈敏度和準確度，擴大其頻率應用範圍，有的工廠採用了一種特殊的內勵磁機構，已生產出1.0級的攜帶型瓦特表。

5. 靜電式儀表：近年來朝著提高準確度等級和擴大量限的方向發展。目前，有的國家已把靜電式儀表的準確度提高至0.5級和0.2級。用它構成伏特表可以不用附加電阻，因

此，扩大静电式机构的应用范围对节约电阻材料来说，有很大的意义。又因为静电式机构几乎不消耗功率，它在低功率高电阻电路的测量方面，具有宽广的前途。

6. 瓦时计：瓦时计的产量很大，应用面也广，延长使用寿命、提高过载能力和减少维修检修工作是它的发展方向。采用磁力悬挂式结构在消除磨损延长寿命方面，效果很好。

总之，为了多快好省地发展电工仪表制造工业，以适应整个国民经济的需要，应该把电工仪表设计得：1) 材料消耗少；2) 外形尺寸小；3) 重量轻；4) 功率消耗小；5) 通用性强；6) 寿命长；7) 价格低廉；8) 精致美观；9) 使用方便。

# 目 次

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 前言 .....                             | 3   |
| 緒論 .....                             | 6   |
| <b>第一章 电工仪表的一般理論</b> .....           | 9   |
| 1— 1 测量机构和测量电路.....                  | 9   |
| 1— 2 稳定偏轉.....                       | 9   |
| 1— 3 定位力矩.....                       | 10  |
| 1— 4 标度尺特性.....                      | 11  |
| 1— 5 摩擦力矩.....                       | 13  |
| 1— 6 品质系数.....                       | 15  |
| 1— 7 仪表对顛簸和振动的稳定性.....               | 16  |
| 1— 8 活动部分的运动.....                    | 18  |
| 1— 9 阻尼时间.....                       | 20  |
| <b>第二章 电工仪表的誤差</b> .....             | 24  |
| 2— 1 基本誤差和附加誤差.....                  | 24  |
| 2— 2 摩擦誤差.....                       | 24  |
| 2— 3 倾側誤差.....                       | 25  |
| 2— 4 不完全平衡誤差.....                    | 26  |
| 2— 5 标度尺的刻度和放置不准<br>确的誤差.....        | 28  |
| 2— 6 調整不准确的誤差.....                   | 28  |
| 2— 7 游絲殘余变形的誤差.....                  | 29  |
| 2— 8 論數誤差.....                       | 29  |
| 2— 9 外界因素影响概論.....                   | 31  |
| 2— 10 溫度的影响.....                     | 31  |
| 2— 11 頻率和波形的影响.....                  | 33  |
| 2— 12 外界磁場的影响.....                   | 33  |
| 2— 13 外界電場的影响.....                   | 35  |
| <b>第三章 电工仪表公用元件的結<br/>構和計算</b> ..... | 37  |
| 3— 1 外壳.....                         | 37  |
| 3— 2 指示器和标度尺.....                    | 42  |
| 3— 3 游絲.....                         | 47  |
| 3— 4 悬絲和張絲.....                      | 49  |
| 3— 5 矩形張絲的計算.....                    | 54  |
| 3— 6 平衡錘的計算.....                     | 55  |
| 3— 7 阻尼器.....                        | 56  |
| 3— 8 永久磁鐵.....                       | 62  |
| 3— 9 分流器.....                        | 70  |
| 3— 10 附加电阻.....                      | 74  |
| 3— 11 轉換装置.....                      | 80  |
| <b>第四章 电工仪表設計的一般問題</b> .....         | 82  |
| 4— 1 技术任务的編制.....                    | 82  |
| 4— 2 仪表基本尺寸的决定.....                  | 84  |
| 4— 3 最大品質系數.....                     | 85  |
| 4— 4 在若干具体情况下获得最<br>大品質系数的条件.....    | 88  |
| 4— 5 計算测量电路的基本前提.....                | 90  |
| <b>第五章 磁电式仪表</b> .....               | 92  |
| 5— 1 测量机构的结构.....                    | 92  |
| 5— 2 磁电式机构的計算.....                   | 98  |
| 5— 3 伏特表和安培表的簡單电路.....               | 99  |
| 5— 4 溫度补偿方法.....                     | 102 |
| 5— 5 串联溫度补偿电路的計算.....                | 106 |
| 5— 6 串并联溫度补偿电路的<br>計算.....           | 109 |
| 5— 7 多量限仪表的測量电路.....                 | 113 |
| 5— 8 磁电式欧姆表.....                     | 116 |
| 5— 9 磁电式檢流計.....                     | 123 |
| 5— 10 磁电式振动子.....                    | 127 |
| 5— 11 磁电式諧振檢流計.....                  | 129 |
| <b>第六章 附交換器的磁电式仪表</b> .....          | 132 |
| A. 热电式仪表 .....                       | 132 |
| 6— 1 热变换器的装置和結構.....                 | 132 |
| 6— 2 热电式仪表的測量机构和<br>电路.....          | 135 |
| 6— 3 热电式仪表的誤差.....                   | 137 |
| B. 整流式仪表 .....                       | 138 |
| 6— 4 整流器的特性和結構.....                  | 138 |
| 6— 5 整流式仪表的电路.....                   | 140 |
| 6— 6 整流式仪表的誤差.....                   | 141 |
| 6— 7 振動式整流器及其应用.....                 | 145 |
| <b>第七章 电动式仪表</b> .....               | 147 |
| 7— 1 基本特性和运用范围.....                  | 147 |
| 7— 2 测量机构的结构.....                    | 147 |
| 7— 3 轉动力矩.....                       | 151 |
| 7— 4 标度尺特性.....                      | 152 |

|             |                   |     |
|-------------|-------------------|-----|
| 7—5         | 电动式瓦特表的内部联接       |     |
|             | 电路和誤差             | 154 |
| 7—6         | 三相瓦特表             | 159 |
| 7—7         | 瓦特表的計算            | 161 |
| 7—8         | 电动式伏特表的内部联接       |     |
|             | 电路和誤差             | 162 |
| 7—9         | 伏特表的計算            | 164 |
| 7—10        | 电动式安培表内部联接电       |     |
|             | 路和誤差              | 166 |
| 7—11        | 安培表的計算            | 168 |
| <b>第八章</b>  | <b>铁磁电动式仪表</b>    | 171 |
| 8—1         | 测量机构的结构           | 171 |
| 8—2         | 轉动力矩和标度尺特性        | 172 |
| 8—3         | 铁磁电动式仪表的内部联       |     |
|             | 接线路和誤差            | 174 |
| 8—4         | 铁磁电动式仪表的計算        | 177 |
| <b>第九章</b>  | <b>电磁式仪表</b>      | 179 |
| 9—1         | 测量机构的结构           | 179 |
| 9—2         | 轉动力矩和标度尺特性        | 183 |
| 9—3         | 内部联接线路            | 185 |
| 9—4         | 电磁式仪表的誤差          | 186 |
| 9—5         | 电磁式仪表的計算          | 187 |
| <b>第十章</b>  | <b>感应式仪表</b>      | 191 |
| A.          | <b>单磁通感应式仪表</b>   | 191 |
| 10—1        | 概論                | 191 |
| 10—2        | 测量机构的原理和结构        | 191 |
| 10—3        | 轉动力矩和标度尺特性        | 192 |
| 10—4        | 单磁通式仪表的誤差         | 195 |
| B.          | <b>多磁通感应式仪表</b>   | 196 |
| 10—5        | 感应式瓦时計主要零件的       |     |
|             | 结构                | 196 |
| 10—6        | 感应式瓦时計的力矩         | 199 |
| 10—7        | 瓦时計的負載曲線和誤差       | 203 |
| C.          | <b>瓦时計测量机构的計算</b> | 207 |
| 10—8        | 驅动元件的計算           | 207 |
| 10—9        | 轉动力矩和反作用力矩的       |     |
|             | 計算                | 212 |
| <b>第十一章</b> | <b>靜電式仪表</b>      | 215 |
| 11—1        | 测量机构的基本特性和结构      | 215 |
| 11—2        | 联接线路和保护方法         | 217 |
| 11—3        | 轉动力矩和标度尺特性        | 218 |
| <b>第十二章</b> | <b>流比表</b>        | 222 |
| A.          | <b>普通特性和理論</b>    | 222 |
| 12—1        | 作用原理和应用范围         | 222 |
| 12—2        | 理論                | 224 |
| 12—3        | 量限                | 227 |
| 12—4        | 变乘数曲線的計算          | 229 |
| 12—5        | 誤差                | 230 |
| B.          | <b>磁电式流比表</b>     | 231 |
| 12—6        | 结构                | 231 |
| 12—7        | 計算                | 233 |
| 12—8        | 磁电式欧姆表            | 234 |
| 12—9        | 磁电式赫茨表            | 235 |
| 12—10       | 磁电式相位表            | 237 |
| C.          | <b>电动式流比表</b>     | 239 |
| 12—11       | 装置原理和基本型式         | 239 |
| 12—12       | 结构                | 239 |
| 12—13       | 电动式流比表的理論和計算      | 240 |
| 12—14       | 具有变化空气隙的铁磁电       |     |
|             | 动式流比表             | 242 |
| 12—15       | 具有两个共軸動圈的铁        |     |
|             | 磁电动式流比表           | 242 |
| 12—16       | 铁磁电动式补偿流比表        | 243 |
| 12—17       | П.Б.烏薩金式流比表       | 244 |
| 12—18       | 电动式万用相位表          | 246 |
| 12—19       | 电动式复用相位表—赫茨       |     |
|             | 表                 | 247 |
| 12—20       | 电动式赫茨表            | 248 |
| 12—21       | 电动式法拉表            | 249 |
| 12—22       | 铁磁电动式三相相位表        | 251 |
| 12—23       | 铁磁电动式赫茨表          | 252 |
| 12—24       | 铁磁电动式法拉表          | 254 |
| D.          | <b>电磁式流比表</b>     | 256 |
| 12—25       | 装置原理和结构           | 256 |
| 12—26       | 理論                | 257 |
| 12—27       | 計算                | 260 |
|             | <b>附录</b>         | 262 |
|             | <b>参考文献</b>       | 276 |

73.16  
196.2

中等专业学校試用教科书



# 电工仪表設計

哈尔滨电工学院中专部电工仪表教研室編

中国工业出版社



本书是按中等专业学校「电工仪表設計」課程的教學大綱編寫而成。

本书共分为十二章，前四章討論了电工仪表的一般理論基礎和公用元件的結構與計算，并且闡明了电工仪表的一般設計問題。第五章到第十二章讲授了各种型式仪表的結構和計算。其中包括：磁電式、附變換器磁電式、電動式、電磁式、感應式、靜電式和流比表的諸型式仪表。而对張絲和懸絲以及流比表一章作了較為詳細的介紹。

本书可供中等专业学校「电工仪表制造」专业的学生作教科书，也可作为仪表制造工厂和有关电磁计量的工程技术人员的参考书。

## 电 工 仪 表 设 计

哈尔滨电工学院中专部电工仪表教研室编

中国工业出版社出版（北京佟麟閣路丙10号）

（北京市书刊出版事业許可証出字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本 787×1092 1/16 · 印张 17 1/2 · 字数 400,000

1961年8月北京第一版 · 1961年8月北京第一次印刷

印数 0001—2,537 · 定价 (9-4) 1.60 元

统一书号：15165·378 (-机-54)

## 前　　言

本书是根据 1959 年修訂的「电工仪表設計」課程的教学大綱編寫的。本书教學時數為 100—120 小時，各校在使用時可根據具體情況加以增刪。

「电工仪表設計」是电工仪表制造专业的主要专业課程之一，它是在「电工仪表和測量」課程的基礎上進行講授的。

本书在論述电工仪表的一般理論問題時，把重點放在标度尺特性、准确度和灵敏度的關係以及阻尼時間的計算方面；在公用元件的結構和計算部分，較多地介紹了光指示系統、張絲結構和永久磁鐵三方面的內容；在講述各種儀表的結構、計算和設計時，相應地介紹了它們的新型結構和發展趨向。

本书是在哈尔滨电工学院中专部过去几年中使用的「电工仪表設計」讲义的基础上整理出来的。在整理过程中，根据各方面的意見，在流比表一章中增加了一些內容，这是因为流比表的应用日益广泛的緣故。

編寫本書時參考了有關的蘇聯和其他國家的書籍和期刊，適當地反映了我國儀表廠的經驗，並且吸取了兄弟學校的經驗和對本課程提供的寶貴意見。在取材和編寫方法方面，編者盡力圖結合我國具體情況和照顧學生水平，但由於能力所限和時間短促，對几年前寫成的讲义還來不及作更大的变动，因此一定會有某些缺点和錯誤，希讀者不吝指正。

編　　者

1961 年 4 月

# 目 次

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 前言 .....                             | 3   |
| 緒論 .....                             | 6   |
| <b>第一章 电工仪表的一般理論</b> .....           | 9   |
| 1—1 测量机构和测量电路.....                   | 9   |
| 1—2 稳定偏轉.....                        | 9   |
| 1—3 定位力矩.....                        | 10  |
| 1—4 标度尺特性.....                       | 11  |
| 1—5 摩擦力矩.....                        | 13  |
| 1—6 品质系数.....                        | 15  |
| 1—7 仪表对顛簸和振动的稳定性.....                | 16  |
| 1—8 活动部分的运动.....                     | 18  |
| 1—9 阻尼时间.....                        | 20  |
| <b>第二章 电工仪表的誤差</b> .....             | 24  |
| 2—1 基本誤差和附加誤差.....                   | 24  |
| 2—2 摩擦誤差.....                        | 24  |
| 2—3 倾側誤差.....                        | 25  |
| 2—4 不完全平衡誤差.....                     | 26  |
| 2—5 标度尺的刻度和放置不准<br>确的誤差.....         | 28  |
| 2—6 調整不准确的誤差.....                    | 28  |
| 2—7 游絲殘余变形的誤差.....                   | 29  |
| 2—8 論數誤差.....                        | 29  |
| 2—9 外界因素影响概論.....                    | 31  |
| 2—10 溫度的影响.....                      | 31  |
| 2—11 頻率和波形的影响.....                   | 33  |
| 2—12 外界磁場的影响.....                    | 33  |
| 2—13 外界電場的影响.....                    | 35  |
| <b>第三章 电工仪表公用元件的結<br/>構和計算</b> ..... | 37  |
| 3—1 外壳.....                          | 37  |
| 3—2 指示器和标度尺.....                     | 42  |
| 3—3 游絲.....                          | 47  |
| 3—4 悬絲和張絲.....                       | 49  |
| 3—5 矩形張絲的計算.....                     | 54  |
| 3—6 平衡錘的計算.....                      | 55  |
| 3—7 阻尼器.....                         | 56  |
| 3—8 永久磁鐵.....                        | 62  |
| 3—9 分流器.....                         | 70  |
| 3—10 附加电阻.....                       | 74  |
| 3—11 轉換装置.....                       | 80  |
| <b>第四章 电工仪表設計的一般問題</b> .....         | 82  |
| 4—1 技术任务的編制.....                     | 82  |
| 4—2 仪表基本尺寸的决定.....                   | 84  |
| 4—3 最大品質系數.....                      | 85  |
| 4—4 在若干具体情况下获得最<br>大品質系数的条件.....     | 88  |
| 4—5 計算测量电路的基本前提.....                 | 90  |
| <b>第五章 磁电式仪表</b> .....               | 92  |
| 5—1 测量机构的结构.....                     | 92  |
| 5—2 磁电式机构的計算.....                    | 98  |
| 5—3 伏特表和安培表的簡單电路.....                | 99  |
| 5—4 溫度补偿方法.....                      | 102 |
| 5—5 串联溫度补偿电路的計算.....                 | 106 |
| 5—6 串并联溫度补偿电路的<br>計算.....            | 109 |
| 5—7 多量限仪表的測量电路.....                  | 113 |
| 5—8 磁电式歐姆表.....                      | 116 |
| 5—9 磁电式檢流計.....                      | 123 |
| 5—10 磁电式振动子.....                     | 127 |
| 5—11 磁电式諧振檢流計.....                   | 129 |
| <b>第六章 附交換器的磁电式仪表</b> .....          | 132 |
| A. 热电式仪表 .....                       | 132 |
| 6—1 热变换器的装置和結構.....                  | 132 |
| 6—2 热电式仪表的測量机构和<br>电路.....           | 135 |
| 6—3 热电式仪表的誤差.....                    | 137 |
| B. 整流式仪表 .....                       | 138 |
| 6—4 整流器的特性和結構.....                   | 138 |
| 6—5 整流式仪表的电路.....                    | 140 |
| 6—6 整流式仪表的誤差.....                    | 141 |
| 6—7 振動式整流器及其应用.....                  | 145 |
| <b>第七章 电动式仪表</b> .....               | 147 |
| 7—1 基本特性和运用范围.....                   | 147 |
| 7—2 测量机构的结构.....                     | 147 |
| 7—3 轉动力矩.....                        | 151 |
| 7—4 标度尺特性.....                       | 152 |

|             |                   |     |
|-------------|-------------------|-----|
| 7—5         | 电动式瓦特表的内部联接       |     |
|             | 电路和誤差             | 154 |
| 7—6         | 三相瓦特表             | 159 |
| 7—7         | 瓦特表的計算            | 161 |
| 7—8         | 电动式伏特表的内部联接       |     |
|             | 电路和誤差             | 162 |
| 7—9         | 伏特表的計算            | 164 |
| 7—10        | 电动式安培表内部联接电       |     |
|             | 路和誤差              | 166 |
| 7—11        | 安培表的計算            | 168 |
| <b>第八章</b>  | <b>铁磁电动式仪表</b>    | 171 |
| 8—1         | 测量机构的结构           | 171 |
| 8—2         | 轉动力矩和标度尺特性        | 172 |
| 8—3         | 铁磁电动式仪表的内部联       |     |
|             | 接線路和誤差            | 174 |
| 8—4         | 铁磁电动式仪表的計算        | 177 |
| <b>第九章</b>  | <b>电磁式仪表</b>      | 179 |
| 9—1         | 测量机构的结构           | 179 |
| 9—2         | 轉动力矩和标度尺特性        | 183 |
| 9—3         | 内部联接線路            | 185 |
| 9—4         | 电磁式仪表的誤差          | 186 |
| 9—5         | 电磁式仪表的計算          | 187 |
| <b>第十章</b>  | <b>感应式仪表</b>      | 191 |
| A.          | <b>单磁通感应式仪表</b>   | 191 |
| 10—1        | 概論                | 191 |
| 10—2        | 测量机构的原理和结构        | 191 |
| 10—3        | 轉动力矩和标度尺特性        | 192 |
| 10—4        | 单磁通式仪表的誤差         | 195 |
| B.          | <b>多磁通感应式仪表</b>   | 196 |
| 10—5        | 感应式瓦时計主要零件的       |     |
|             | 结构                | 196 |
| 10—6        | 感应式瓦时計的力矩         | 199 |
| 10—7        | 瓦时計的負載曲線和誤差       | 203 |
| C.          | <b>瓦时計测量机构的計算</b> | 207 |
| 10—8        | 驅动元件的計算           | 207 |
| 10—9        | 轉动力矩和反作用力矩的       |     |
|             | 計算                | 212 |
| <b>第十一章</b> | <b>靜電式仪表</b>      | 215 |
| 11—1        | 测量机构的基本特性和结构      | 215 |
| 11—2        | 联接線路和保护方法         | 217 |
| 11—3        | 轉动力矩和标度尺特性        | 218 |
| <b>第十二章</b> | <b>流比表</b>        | 222 |
| A.          | <b>普通特性和理論</b>    | 222 |
| 12—1        | 作用原理和应用范围         | 222 |
| 12—2        | 理論                | 224 |
| 12—3        | 量限                | 227 |
| 12—4        | 变乘数曲線的計算          | 229 |
| 12—5        | 誤差                | 230 |
| B.          | <b>磁电式流比表</b>     | 231 |
| 12—6        | 結構                | 231 |
| 12—7        | 計算                | 233 |
| 12—8        | 磁电式欧姆表            | 234 |
| 12—9        | 磁电式赫茨表            | 235 |
| 12—10       | 磁电式相位表            | 237 |
| C.          | <b>电动式流比表</b>     | 239 |
| 12—11       | 装置原理和基本型式         | 239 |
| 12—12       | 結構                | 239 |
| 12—13       | 电动式流比表的理論和計算      | 240 |
| 12—14       | 具有变化空气隙的铁磁电       |     |
|             | 动式流比表             | 242 |
| 12—15       | 具有两个共軸動圈的铁        |     |
|             | 磁电动式流比表           | 242 |
| 12—16       | 铁磁电动式补偿流比表        | 243 |
| 12—17       | П.Б.烏薩金式流比表       | 244 |
| 12—18       | 电动式万用相位表          | 246 |
| 12—19       | 电动式复用相位表—赫茨       |     |
|             | 表                 | 247 |
| 12—20       | 电动式赫茨表            | 248 |
| 12—21       | 电动式法拉表            | 249 |
| 12—22       | 铁磁电动式三相相位表        | 251 |
| 12—23       | 铁磁电动式赫茨表          | 252 |
| 12—24       | 铁磁电动式法拉表          | 254 |
| D.          | <b>电磁式流比表</b>     | 256 |
| 12—25       | 装置原理和结构           | 256 |
| 12—26       | 理論                | 257 |
| 12—27       | 計算                | 260 |
|             | <b>附录</b>         | 262 |
|             | <b>参考文献</b>       | 276 |

## 緒論

人們在認識世界和改造世界的历史过程中，已积累了极为丰富的知識，揭露了无数事物的本质，这都是通过各种測量的方法而得到的。这一切成就告訴我們：离开了对它們在數量关系方面的研究，是不可能的。[任何质量都表現为一定的数量，沒有数量也就沒有质量①。]要知道数量，就需要測量。

測量，特別是电工測量，已广泛使用在國民經濟當中，这是由于目前电能已成为现代工业、现代农业和现代交通运输的主要动力来源的缘故。在电能的生产、輸送、分配、控制和应用的过程中，离不开各种电工仪表。

要进行科学的研究，是离不开測量仪表的，其中电工仪表占有比較重要的地位。无数事实证明，在研究过程中所用的測量仪表愈是完善和精确，则对事物的現象和規律也就研究得愈是深刻、彻底和准确。

另一方面，科学上的新成就也反过来促进了測量仪表的发展。例如，由于研究原子結構方面的成就，使仪表制造者有可能利用核磁諧振的現象构成准确度高、装置简单和使用方便的測磁仪表。

利用电工仪表进行測量具有准确度高、反应灵敏、动作迅速和測量方便等一系列优点，因此利用电的方法来測量温度、压力、湿度、速度和加速度等非电量的測量技术和相应的測量仪表的研究工作，近來也发展得非常迅速，从而形成了一門新兴的測量技术分支。

电工仪表建立在电工技术的基础上，因此，电工技术发展史也就是电工測量技术和电工仪表的发展史。根据可靠的考古材料，磁針、人造磁铁、地磁偏角、磁屏蔽等，都是在我国最早发现和应用的。早在12世紀初年，我国已将磁針应用于航海方面。磁針，实质上就是一个最早的測量方向的仪表，它利用的原理和现代以磁和磁相互作用的仪表相类似。只是由于我国在历史上长期处于落后的封建制度下，生产力得不到发展，因而使我国科学事业长期处于停滞状态。

在电工仪表的发展上，罗蒙諾索夫(М. В. Ломоносов)及其同事黎赫曼(Г. В. Рихман)等最先提出現代直讀仪表的理論，他們在1751年首先提出了帶标度尺的驗电器，即已利用了二个力矩相互作用的原理，其中一个力矩为被測量的函数，另一个为仪表活动部分位置的函数。

解放前，由于国民党的反动統治，我国的工业是极端落后的，全国几乎没有一个完整的仪表工厂。解放后，在党的正确领导下，我国的國民經濟获得了迅速的恢复和发展，对各种型式电工仪表的需要量日益增大，这就为电工仪表制造工业的发展創造了空前有利的条件。在总路綫的光輝照耀下，从1958年大跃进以来根据党的指示，采用了一整套两条腿走路的方針，并实行了因陋就簡、因地制宜的办法，仪表厂在全国各地如雨后春笋般地建

① 毛澤东选集第四卷 143頁。

立起来了。近三年来，经过了轰轰烈烈的群众性的技术革命和技术革新运动，我国电工仪表制造工业的面貌已大为改观，产品数量有了巨大的增长，产品质量有了显著的提高。尽管如此，由于我国过去的工业基础很差，而各部门对电工仪表提出的要求很多，因此，电工仪表在产品数量、品种、规格和质量方面，还是不能满足各方面的需要。

\* \* \*

一般說來，凡是用來測量電量和磁量的儀表均可稱為電工儀表，但本課程所研究的以電氣機械類儀表為限。本課程是研究這類儀表的理論、結構、計算和設計等問題的一門功課。通過這門功課的學習，不但要掌握電工儀表共同性的理論問題，研究它們產生誤差的一般規律，學會組成儀表所用的公用元件的計算方法，還要分別對磁電式、電磁式、電動式、鐵磁電動式、感應式、靜電式等儀表以及流比表，整流式儀表和熱電式儀表的結構，標度尺特性，聯接線路，誤差計算和設計等特殊問題，進行詳細的研究。

為了便於今後的學習，這裡大致介紹一下電工儀表的發展趨向和目前達到的水平。

1. 磁電式儀表：這種儀表要用永久磁鐵，常用的永久磁鐵是含鎳的。鎳是一種貴重金屬，因此，節約用鎳量具有很大的意義。為此，從結構方面，目前採用內磁機構或動磁機構來代替外磁機構。採用內磁機構，可使磁鐵重量減輕十倍左右，因為它的磁能利用率可達80%左右。這種內磁式儀表尺寸小，防外磁影響的能力也較強。動磁式儀表不用載流動圈，因而結構牢靠。其次，在開關板儀表中，採用鐵淦氧磁鐵和鐵鋁炭磁鐵代替含鎳磁鐵也有很大的意義。

因為磁系統的穩定性可達0.02%，因而就可以把磁電式儀表的準確度提高至0.05級。

磁電式機構很容易製成全偏轉角為 $240^{\circ}$ 以至 $360^{\circ}$ 的廣角度儀表，這樣可以顯著地減小儀表的外形尺寸。

2. 電磁式儀表：這種儀表結構簡單，價格低廉，結構牢靠，因此，如何擴大其應用範圍是考慮問題的出發點。現在，它正向着提高準確度和靈敏度以及擴大頻率範圍的方向發展。由於採用了高導磁低矯頑力的坡莫合金，在準確度方面已有不少國家達到0.2級，個別工廠已達0.1級。在頻率範圍方面，1.0級儀表可用于1000赫茲以下的電路，2.5級儀表可用于8500赫茲以下的電路。在靈敏度方面，有的國家已製成1毫安的儀表。

3. 電動式儀表：這種儀表的結構較複雜，成本較高，但由於它在交流測量方面可達最高的準確度，因此它在精密儀表的行列中占有重要位置。目前，它正向高準確度、高靈敏度和寬頻率範圍的方向發展。在頻率範圍方面，伏特表达1000~1500赫茲，瓦特表达5000赫茲，毫安表达10000~15000赫茲。在準確度方面，目前已達0.1級，正向0.05級發展。

在電動式儀表中，採用特殊的光學系統後，可把0.2級的儀表標度尺長縮短至150毫米，因而外形尺寸減小不少。

4. 鐵磁電動式儀表：這種機構在準確度、靈敏度和頻率範圍方面的潛力尚未充分發揮，若採用恒導磁率低損耗的軟磁粉末材料，可提高其靈敏度和準確度，擴大其頻率應用範圍，有的工廠採用了一種特殊的內勵磁機構，已生產出1.0級的攜帶型瓦特表。

5. 靜電式儀表：近年來朝著提高準確度等級和擴大量限的方向發展。目前，有的國家已把靜電式儀表的準確度提高至0.5級和0.2級。用它構成伏特表可以不用附加電阻，因

此，扩大静电式机构的应用范围对节约电阻材料来说，有很大的意义。又因为静电式机构几乎不消耗功率，它在低功率高电阻电路的测量方面，具有宽广的前途。

6. 瓦时计：瓦时计的产量很大，应用面也广，延长使用寿命、提高过载能力和减少维修检修工作是它的发展方向。采用磁力悬挂式结构在消除磨损延长寿命方面，效果很好。

总之，为了多快好省地发展电工仪表制造工业，以适应整个国民经济的需要，应该把电工仪表设计得：1) 材料消耗少；2) 外形尺寸小；3) 重量轻；4) 功率消耗小；5) 通用性强；6) 寿命长；7) 价格低廉；8) 精致美观；9) 使用方便。