

金相磨片的电解抛光 和电解侵蚀

И. Я. 波比洛夫 著

И. П. 扎依采娃 譯

冶金工业出版社

金相磨片的电解抛光

75.1

303
3

金相磨片的电解抛光 和电解浸蝕

Л. Я. 波比洛夫 著
Л. П. 扎依采娃

郝肩燧譯

冶金工业出版社

Л.Н.Попилов, Л.П.Зайцева
ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАНИЕ и ЭЛЕКТРОТРАВЛЕНИЕ
МЕТАМОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ
Металлургиздат (Москва 1955)
金相磨片的电解抛光和电解浸蝕

郝启燧譯

— * —

冶金工业出版社出版 (北京市灯市口甲45号)
北京市書刊出版業營業許可證出字第093号
冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

— * —

1959年8月 第一版
1959年8月 北京第一次印刷
印数 4,010 册

開本850×1168 · 1/32 · 220,000 字 · 印張9 $\frac{28}{32}$ ·

— * —

統一書號 15062 · 1716 · 定价 1.20 元

本書系統地介紹用電解拋光和電解浸蝕方法制備金相磨片的新技術，材料極其豐富。

本書的讀者對象為工廠和研究機構的電化學試驗室和金相試驗室的工作人員，而對高等學校電化學和金相專業的大學生，以及從事用其它物理方法研究金屬的專家，亦有所裨益。

序　　言

高級優質金屬和合金产量的不断增长与性能的不断改善，以及新品种特种抗氧化合金、耐热合金、耐酸合金等的陆续炼成，于是要求金属学家精通和发展研究金属和合金性能的新方法，借以能更充分、更深刻地了解它们的性能。

解决这一問題需要克服相当大的困难，首先，因为这些合金对于普通浸蚀剂作用的安定性提高了；其次，用机械加工方法制备磨片表面时，会使磨片表层金属的结构或多或少地产生一些变化。

由于上述情况，不仅难于采用那些完善的新研究方法，如偏振光、电子显微镜检查、发色紫外綫显微鏡检查之类，而且又不能充分利用最通行的研究方法——显微組織分析法。尽管研究試驗金属的新方法（物理方法、物理机械方法和物理化学方法等）已有广泛发展，而显微組織分析法直到现在仍然是主要研究方法之一。

因此，快速而不改变金属结构的制备金相磨片的方法，特别是电解抛光和电化学浸蚀，就具有特殊的意义。

早在 1909 年，俄国就发明了金属的电解抛光法 [1, 2]，但是，直到现在才在工业上获得广泛的应用，这方法的主要优点是：技术简单；对金属表面没有不良作用；可以大大加速那些不易用机械方法抛光的金属和合金的抛光操作过程。

不过，这些方法在理論上的研究还不够，实际应用方面的报导也极不一致，局部地还有抵触。

本書綜合和系統地整理了文献中已有的关于金相磨片电解抛光和电解浸蚀問題的資料，并介紹了著者的实际經驗。

关于一般准备磨片方法的实质和技术問題，本書中沒有贅述，因为它们在专门文献 [3—14] 中已經有了詳尽的說明。本

書也沒有涉及非金屬夾雜的電化學顯露問題，以及用電解拋光法
準備各種物理機械研究和物理化學研究的試樣的問題。

本書的前一部分是將資料根據工藝特徵加以分類和系統化。
而後一部分則是按照磨片材料的特點編寫。著者從許多可能的處
理資料的方案中，選擇了這種比較切合適用的一種。

Г. Т. 巴赫瓦洛夫同志中肯的批評，在頗大程度上幫助消除了
本書的許多缺陷，著者謹此致謝。

目 录

序 言

第一章 金相磨片的制备方法 1

 1. 制备金相磨片的基本方法 1

 2. 金属和合金显微组织的显露 6

第二章 电解抛光和电解浸蚀的原理 13

 3. 电解抛光和电解浸蚀过程的近代概念 13

 4. 影响电解抛光和电解浸蚀过程的主要因素 24

 5. 经过电解抛光和电解浸蚀的金属表面的性质和特点 45

第三章 金相磨片电解抛光和电解浸蚀用的设备和工艺方法 73

 6. 设备和辅助工具 73

 7. 电解抛光用的电解液 103

 8. 电解浸蚀所用的电解液 149

第四章 黑色金属磨片的电解抛光 156

 9. 显微磨片制备的技术 156

 10. 铁和碳素钢的抛光 159

 11. 铸铁的抛光 175

 12. 合金钢的抛光 181

第五章 有色重金属磨片的电解抛光 194

 13. 铜的抛光 196

 14. 黄铜和青铜的抛光 197

 15. 其它有色金属和合金的电解抛光 202

第六章 轻金属及合金的磨片的制备 219

 16. 铝及其合金的抛光 221

 17. 镁的抛光 234

 18. 其它轻金属的抛光 236

第七章 稀有金属和贵金属及其合金的磨片的电解抛光 238

 19. 银和金的抛光 238

 20. 钽及其合金的抛光 241

 21. 其它稀有金属的抛光 244

第八章 黑色金屬磨片的电解浸蝕	247
22. 碳素鋼和鑄鐵的浸蝕	249
23. 合金鋼的浸蝕	249
24. 高合金鋼內碳化物和 σ -相的浸蝕顯露	261
第九章 有色重金屬及其合金的磨片的电解浸蝕	281
25. 銅及其合金的浸蝕	281
26. 鎳及其合金的浸蝕	283
27. 其它金屬的浸蝕	285
第十章 輕金屬及其合金的磨片的电解浸蝕	286
28. 鋁及其合金的浸蝕	286
29. 鎂及其合金的浸蝕	288
30. 其它輕合金的浸蝕	288
第十一章 电解拋光和电解浸蝕的特殊用途	289
31. 拋光和浸蝕供電子顯微鏡研究用的磨片	289
32. 拋光和浸蝕供紫外線顯微鏡研究用和偏振光研究用的磨片	293
33. 变形的金屬和合金中錯動綫的顯露	294
34. 蝕象和晶間腐蝕傾向的顯露	297
35. 电解拋光和电解浸蝕的其它特殊用途	302
参考文献	303

第一章 金相磨片的制备方法^①

1. 制备金相磨片的基本方法

在研究金属组织时，需要从铸锭、铸件、锻件或零件上切取试样，制备粗视磨片和显微磨片。

粗视磨片是指用来研究粗视组织的试样，粗视组织即肉眼或低倍（5~10倍）放大可见的组织。粗视磨片的大小可被研究对象的尺寸大小而异。大的铸件、锻件等通常是在不同部位沿不同方向（纵向和横向）切取几个试样。

用来研究粗视组织的试样，先用砂轮和砂纸磨光，然后再用专门的试剂浸蚀，借以清晰地显露出金属缺陷（裂纹、气孔、疏松等）以及金属的粗视组织（粒度大小、金属的均匀性、有无纤维状组织等）。

显微磨片是指用于高倍（50~1200倍）放大下研究组织的试样。显微磨片的大小也常由被研究的零件或半制品的尺寸大小来决定；不过，最常见的还是采用下述标准试样：即直径10~15公厘、高10~15公厘的圆柱试样或10×20×20公厘的矩形试样。

当制备镍、钛之类的磨片时，要把试样安在特殊的夹具上，再进行磨光和抛光。常常是把小的试样嵌在金属环内，再浇灌易熔合金把它镶嵌牢。

只有在试样的镜面非常平整，能将光线完全反射的情况下，才可能借反射光得到清晰的像。磨得不好的磨片，表面残留有粗糙不平之处，因而投射到表面上的光线，只有部分被反射回来，通过物镜和目镜而达到观察者的眼睛，所以看到的像是一明暗不

① 金相磨片的制备方法詳載于參考文献[3~12]中。

均的圓影。

此外，实际工作經驗證明，不正确的研磨常常使金屬組織大为改变；因此，經過实践考驗，可以适用于制备磨片的方法是有限的，其中有：

- 1) 用砂紙机械磨光，繼之再用絨布拋光；
- 2) 加 ГОИ 研磨膏进行化学一机械研磨，繼之再用絨布拋光。

机械磨光和拋光。作金相研究用的試样表面需要依序进行一系列加工。首先，将試样表面用鎚刀鉗到差不多平整（仅适于軟質金屬），或者在砂輪上磨到将近平整。对于黑色金屬試样用硬度为 Cr1 和 Cr2 的砂輪，对于硬質合金用硬質为 CM 1 和 CM 2 的砂輪，对于有色金屬或輕金屬合金用硬度为 M 2 和 M 3 的砂輪。

磨削时磨料粒的銳楞把金屬微粒切下，当速度大的时候会发生大量的热，因此，在磨削时應該用水冷却試样，否則金屬組織将因受热而剧烈变化。

粗磨之后，用砂紙磨光試样表面：在玻璃板上用手工打磨、或者在旋轉輪上用机械打磨都行。磨光时依序由粗到細更換不同粒度的砂紙。通常先用 80 号砂紙，接着換用 100~200 号砂紙，最后用 240~320 号砂紙。

为要使磨片表面打磨得好，所以在每次更換砂紙号码时必須也改变試样的运动方向，使它垂直于前一次的运动方向。而且，每次打磨应进行到把原先砂紙留下的綫痕完全去掉，并且完全蓋上新的砂紙磨痕时为止。

用最細的砂紙磨光后，在流动水中清洗試样，然后用絨布拋光到綫痕和打磨痕迹完全去掉为止。拋光一般不超过4~5分鐘。

拋光时，将絨布蘸飽調上极細的氧化鋁或氧化鉻粉末的水漿；也可以用氧化鐵（紅粉）、氧化鎂和其它材料，但用之者較少。磨片拋光后，再用流动水清洗并迅速干燥之。

当制备軟質金屬和合金（如鋁、銅、鎂、錫及其合金）的磨片时，砂紙上要涂一层石蜡或石蜡的煤油溶液。用絨布抛光的操作与前同。

用机械方法制备显微磨片，虽然是金相研究实践中采用得最广泛的方法，但是，它同时也有着許多根本性的缺点，主要为：机械磨制工作繁重費时；砂紙和抛光絨布消耗量很大；在磨片的抛光表面上会产生变形冷硬层，它会改变金属組織的真实面貌 [38~40] 。

在作金属的特种研究时，如电子显微鏡检查、微观硬度的試驗等，絕不允许在磨片的抛光面上有冷硬层存在；因为产生变化的金属层妨碍金属和合金组织显露的清晰性，而显露純金属组织时尤其困难。

化学—机械研磨。И. В. 格列边希柯夫院士提出和設計的化学—机械研磨法跟前述方法有原則上的不同。最常采用的研磨材料是 ГОИ 研磨膏，其中除磨料外，还加有与被加工金属表面能起化学作用的表面活化物质 [15] 。研磨膏与作用于金属表面，生成极薄的硫化物或氧化物薄膜；当試样在研磨器上运动时，则此薄膜被从試样表面凸起处刮下而填在凹处。交替地氧化和从試样凸起部分刮下薄膜，最終乃将試样表面整平——也就是磨光了。

进行化学—机械研磨时需要磨石和三块玻璃板，即三个研磨器，每种研磨膏分別用一块。

磨片的制备可归納为下述操作：

- 1) 用刚玉砂輪或金刚砂輪将磨片表面磨平；
- 2) 分別在三个研磨器上，依次用不同等級的研磨膏（粗、中、細）进行研磨；
- 3) 用絨布抛光使成鏡面。

研磨可在玻璃板上用手工进行，也可在磨床上进行机械研磨。手工研磨时，用几滴煤油把玻璃板潤湿，然后涂上均匀的一

层研磨膏，将試样依着一个方向来磨。当換中等研磨膏时（換另一块研磨器），把磨的方向改变 90 度，磨到粗研磨膏留下的綫痕消失为止。在第三个研磨器上用細研磨膏来磨，再把磨的方向改变 90 度，磨到中等研磨膏所留的綫痕磨掉为止。

用絨布抛光时，通常使用氧化鋁或氧化鎂，有时也可用特別細的研磨膏。

使用研磨膏研磨的主要优点为：

- 1) 磨光边缘不会被磨塌；
- 2) 可以在大型制件上做出磨片而不必将它损坏。

除 ГОИ 研磨膏外，还可用鉻鋁研磨膏和其他研磨膏。

疏松材料的試样的制备。在制备疏松材料試样及带有易崩落夹杂物的材料的試样时，在最后抛光前，应将試样加热到 70~80 °C，浸入熔化的石蜡中，待冷却后，用棉花把多余的石蜡拭去，最后用絨布将試样抛光。

此方法可用来制备灰鑄鐵和可鍛鑄鐵以及其它疏松合金的試样。

易氧化合金磨片的制备。含硷金属或硷土金属合金的磨片，由于其表面很快会被氧化和水化，所以用一般方法制备是不可能的。

按照 A.B. 保奥姆的办法，为了防止氧化，在用磨石将試样表面打光后，立即用 ГОИ 研磨膏和松节油磨光和抛光。在抛光快結束前，用松节油将砂輪冲湿，然后迅速用棉花在磨片表面涂上胶液（在 10 毫升乙醚中含 0.1~0.2 克香柏油或加拿大胶的溶液）。乙醚挥发后，在磨片上留下一层极薄的透明胶膜，它并不妨碍显微組織的研究。

在有必要进行再浸蝕时，可以用乙醚将磨片潤湿，然后并擦淨。

金属陶瓷硬質合金磨片的制备。制备硬質合金磨片的方法与普通制备磨片方法的主要不同之点，即是采用金刚石粉和碳化硼

作磨料。

按 И.Н. 夏伯罗夫的意见，制备磨片的工序如下：

- 1) 用金刚砂輪磨平表面；
- 2) 在鑄鐵板上用煤油和碳化硼粉（粒度 5~15 公忽）研磨；
- 3) 用旋轉鑄鐵盤 ($n = 800$ 轉/分) 加酒精和金刚石粉研磨两次：第一次金刚石粉粒度为 3~5 公忽，第二次为 1~3 公忽；
- 4) 用旋轉木輪以金刚石粉油浆抛光，金刚石粉粒度为 1~2 公忽；
- 5) 用細毡以金刚石粉最后抛光，金刚石粉粒度为 1 公忽。

金刚石粉油浆可以用下述成分的溶液代替：5~7 毫升 20% 的苛性鉀溶液，5~7 毫升 20% 的赤血盐溶液，40 克 試剂氧化鋁，900 毫升蒸餾水。

制备磨片的电解法①。电解抛光乃是在特定条件下进行的金属阳极溶解过程，它能获得平滑光亮的抛光表面。

电解抛光时，将經過机械磨削的試样浸入电解槽中作为阳极于給定规范（电流密度和电解液溫度）下保持一定時間，然后取出、清洗并干燥之。

磨片的电解抛光表面的质量决定于：电解液的成分和本性、电解液溫度、电流密度、抛光时间、被抛光金属的成分和质量等因素。

电解抛光的主要优点是：在磨片表面沒有会改变金属原来組織面貌的变形层，因为在阳极溶解时已把以前加工所造成的变形金属层剥蝕掉了，所以磨片表面完全沒有机械变形和热变形；在机械粗加工之后，可能直接制取合于金相分析用的表面，于是大大加速磨片的制备过程，同时免除細砂紙、研磨膏和絨布的消耗。

在电解显蝕抛光时，有許多机会，在显现金属或合金的显微組織的同时，还清晰地显露出粗視組織，这就有可能把这两种金

① 制备磨片的电解法在文献 [16~29] 中有过詳細叙述。

相分析方法结合起来。抛光所需的时间不受抛光表面的大小和形状的影响。

然而，电解抛光除了具有上述优点外，也存在一些本质上的缺陷，如：对化学成分不均匀和微观偏析敏感，非金属夹杂过腐蚀非常急速，对金属的机械加工和热处理的情况（铸造、辗轧、热处理等）敏感性很高等。电解抛光对化学成分不均匀、微观偏析敏感和对金属状态敏感，一般说来不能算是这种方法的缺点，因为电解抛光的这个特点，正可以利用来详细研究机械抛光所不能显露的组织。

必须分别根据金属和合金的类型，根据其化学成分和热处理情况来校准抛光规范，也是此方法的缺点。

必须指出，不能认为电解抛光是可以完全代替机械制备磨片的方法；恰恰相反，应该强调，将这种方法结合运用，互相验证、互相补充，这样不仅是合理的，而且是必要的。在金相研究上可以采用电解抛光的范围示于表1。

2. 金属和合金显微组织的显露

保证清晰地显露出金属显微组织的处理工序，是制备金相磨片工作中最重要的工序。

抛光良好的表面将投射于其上的光线完全反射，因此，表面已经抛光的金属或合金的组织，不专门加以显露是不可能观察到的。只有当合金中含有不同颜色的相，如：铜中的氧化亚铜，铁和铁硫合金中的硫化锰和硫化亚铁，或者具有硬度显著不同的相而于机械抛光时形成凹凸的情况下，才可能直接在抛光之后就辨认出合金组织。

除上述者外，所有其余情况，为了显现组织都必须采用被称做浸蚀的处理，浸蚀是用来增大不同的组元之间的光学上差异。浸蚀的作用是使不同的组元形成对光线不同的反射，或者在相与相之间显现鲜明的界限。

表 1

各种金相磨片制备方法的使用范围

用 途	机 械 抛 光 下 述 工 序			精 磨 后 再 作 下 述 工 序			粗 磨 后 再 作 下 述 工 序			电 解 先 机 械 抛 光 不 准 光 经 备		
	化 学 浸 蝕	电 抛	电 解 漫 蝕	化 学 浸 蝕	电 抛	电 解 显 微 光	化 学 漫 蝕	电 抛	电 解 显 微 光	再 电 作 解 化 学 或 电 解 显 微 光	电 抛	
大批检验的显微组织研究……	+	+	+	○	+	○	-	+	+	+	+	
导轨材(板、带)的显微组织分析……	+	+	+	○	+	○	-	+	+	+	+	
显露金属和合金中晶粒边界……	○	+	+	○	+	○	-	○	+	+	+	
详细研究单个组织复杂的磨片的显微组织……	+	+	+	-	○	-	-	○	○	+	+	
显露微观偏析……	○	+	+	-	○	-	-	○	+	+	+	
检查热处理质量……	+	+	+	+	+	+	-	○	○	+	+	
非金属夹杂的定性和定量评定……	+	+	+	○	+	○	-	○	+	+	+	
测定碳化物偏析的系数……	+	+	+	○	+	○	-	○	+	+	+	
显露结构和状态的局部缺陷……	○	+	+	○	+	○	-	○	+	+	+	

代号: + — 广泛应用。

○ — 有限制地采用。

- — 不采用。

单相合金则于浸蚀时得到各个晶粒的清晰轮廓。

通常在浸蚀时, 合金的各组元发生选择溶解或选择着色现象, 而此两者往往又同时作用。

用浸蚀法显露组织的质量取决于许多因素, 其中主要的是金属的化学本性和浸蚀剂的物理化学性质。此外, 试样表面的机械加工状况, 组织基元的分散程度, 浸蚀剂或磨片的温度, 浸蚀时间浸蚀过程中浸蚀剂的搅拌情况等对浸蚀结果均有影响。

已知的各种显露金属和合金组织的浸蚀①方法有:

- ① 当初, 溶剂浸蚀是显露磨片抛光表面组织的基本方法时, 术语《浸蚀》就用于金相学的实践中。现在, 这一术语具有更为广泛的意义, 它还泛指所有显露组织的方法。

- 1) 化学溶剂浸蝕法;
- 2) 表面氧化法;
- 3) 真空侵蝕法;
- 4) 凸凹抛光法;
- 5) 显蝕抛光法;
- 6) 磁力法;
- 7) 电解法;
- 8) 非金屬夾雜的显露。

化学溶剂浸蝕❶。在对显微磨片表面个别部分能作选择溶解的液体介质中浸蝕，乃是金相分析实践中最普遍采用的方法之一。

溶剂浸蝕的根据是金属中各个部分由于其化学成分或物理结构不同而具有不同的溶解速度的现象。

被浸蝕剂淹蓋的金相磨片表面可以看作是多电极的电池，它是由許多自身連接在一起的微观电极——阳极和阴极构成的。金属中具有最負性电极电位的組元起微观阳极的作用，它溶解于电液一浸蝕剂中，而在磨片表面形成凹陷。

电极电位比較正性的組元——阴极——不受浸蝕破坏，它只是把微观阳极溶解时释出的电子传递給电液中的阳离子。于是，浸蝕的结果就形成可借以鑑別合金显微組織的凹凸表面。

溶剂浸蝕法用以显露晶粒边界，晶粒差異，成分不均匀，枝晶结构，以及合金中的不同組元。

当浸蝕純金属或单相合金时，晶粒边界剧烈地溶解而形成凹陷，由于散射光綫的缘故，从显微鏡来观察，它显得暗黑。在晶界聚积着各种杂质，更促使晶粒边界强烈地凹蝕。

純金属的晶粒，虽然化学成分相同，但因为在制备磨片过程中，晶粒系沿不同的结晶面被切断，所以在晶向上是不同的。由于晶体是各向異性的，故在試剂作用下晶粒在不同截面上的溶解

❶ 化学溶剂浸蝕詳載于参考文献〔3~12〕中。

程度将是不一样的。腐蚀较重的晶粒，因为反射光线较少，所以在显微镜下观察时显得较暗。

如在合金中有两个或几个电极电位值不相等的相，则在浸蚀之后，每种相的晶粒就受到程度不同的腐蚀，因而在显微镜下就被清晰地辨别出来。在浸蚀时晶粒产生不同的着色，这可能是因为：在各个晶粒截面的表面上形成的薄膜厚度不一，它们使晶粒表面具有不同的色调。

为了显露出金属和合金的显微组织，最常采用酸、碱和氧化剂的弱溶液。一般系将浸蚀剂溶在酒精中，它们的水溶液比较少用；因为酒精溶液能保证浸渍良好和使磨片表面较缓慢而均匀地溶蚀，同时还能减少浸蚀和干燥过程中磨片被氧化的危险。

对于铁和铁合金采用硝酸、苦味酸和盐酸作为浸蚀剂。对于钢也可用20~30%的氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液，或者在这两种溶液中加2%的苦味酸。对于铝和轻金属合金采用氢氟酸、硫酸、盐酸等。

浸蚀铜和铜基合金（青铜和黄铜）的试剂，最适用的是氨溶液和氯化铁的盐酸溶液。

氨水内必须含有氧化剂，才能溶解铜，通常是加过氧化氢。

真空浸蚀法。A.A. 巴依科夫和 H.T. 古德佐夫研究出的磨片真空浸蚀法，是研究合金在高温状态时组织结构的最完善的准备方法。

A. A. 巴依科夫将钢的磨片在真空中加热，借残余空气的氧化作用而浸蚀，然后，观察冷却了的磨片组织，因为试样完全冷却后表面上仍保持着加热时的原貌，故他用此方法测出了在浸蚀温度时钢的状态。运用这种实验，A. A. 巴依科夫第一个证明：奥氏体是碳在铁中的固溶体，并具有多面体结构。

真空浸蚀后，试样的抛光表面上的组织就清晰可见，这想必是由于晶界的金属选择蒸发的结果。浸蚀时，整个金属面上皆有蒸发，但晶粒边界上最为强烈。