


冶金工业部科技情报产品标准研究所编

# 铌和钽的 冶金分析


中国工业出版社

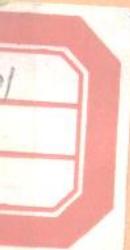

76.31  
6-9

# 镍和钼的冶金分析

冶金工业部科技情报产品标准研究所编

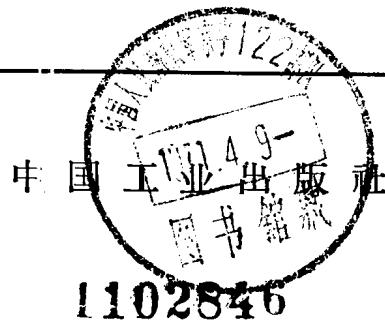

本书是《铌和钽的冶金分析》的修订版。叙述了金属铌、金属钽、铌和钽的氧化物、铌、钽矿物和某些中间产品的分析方法。对金属铌、钽及它们的氧化物，除介绍化学分析法外，还介绍了光谱分析法和极谱分析法。

本书可供从事铌、钽分析工作人员以及大专院校分析化学教学参考之用。

## 铌和钽的冶金分析

冶金工业部 科技情报 研究所编

凭 証 发 行

\*

冶金工业部 科技情报 研究所书刊组编辑  
产品标准

中国工业出版社出版

新华书店发行

中国工业出版社第四印刷厂印刷

1971年2月第一版 1971年2月第一次印刷

15165·4899(冶金-721) 每册 0.55 元

# 毛主席语录

政治工作是一切經濟工作的生命线。

要认真总结经验。

无产阶级文化大革命是使我国社会生产力发展的一个强大的推动力。

我们一定要有无产阶级的雄心壮志，敢于走前人没有走过的道路，敢于攀登前人没有攀登过的高峰。

## 修訂版前言

在伟大领袖毛主席“中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平”的光辉指示照耀下，我国的原子能、半导体、电子技术及空间技术等现代科学技术正在迅速地发展。随着这些现代科学技术的发展，对稀有金属及半导体材料的分析工作提出了更高的要求。

为适应稀有金属及半导体材料工业发展的需要，于1966年我们编写并由科学出版社出版了《铌和钽的冶金分析》、《锂和铍的冶金分析》、《钛的冶金分析》、《锆和铪的冶金分析》、《稀有金属合金和有色金属合金的分析》和《半导体材料的分析》六种书。自这套书出版以来，稀有金属工业战线上广大革命工人和革命技术人员提出了许多宝贵意见，并要求重印其中已售缺的书。为了满足冶金工业战线广大冶金分析工作者的要求，我们遵照毛主席关于“要认真总结经验”的伟大教导，对这套书进行了修订。在修订过程中，对叛徒、内奸、工贼刘少奇及其冶金工业系统的代理人竭力鼓吹的“洋奴哲学”、“爬行主义”等修正主义黑货进行了彻底批判，删去了书中受刘贼推行的反革命修正主义科技路线流毒影响的部分内容，补充了稀有金属工业战线上广大革命工人在毛主席“独立自主、自力更生”伟大方针指引下，在稀有金属及半导体材料分析方面积累的丰富经验。修订后仍分六册出版。其中《锂和铍的冶金分析》、《稀有金属合金和有色金属合金的分析》、《半导体材料和高纯金属的分析》（原版名为《半导体材料的分析》）增补了三分之一的内容。其他三本的某些章、节也进行了修改和补充。书中所介绍的分析方法，使用的试剂、仪器和材料，都是从立足国内出发的。

由于我们活学活用毛主席著作不够，水平有限，书中会存在不少缺点错误，希望同志们提出批评指正。

编者 1970年11月

## 目 录

第一章 钨、钼矿石的分析	1
§ 1—1 钨、钼的测定	1
I. 纸上色层法测定钨、 钼含量	1
II. 纸上色层法测定钨、 钼分量	3
III. 钼的比色测定	6
IV. 钨的比色测定	7
V. 丹宁水解法测定钨、 钼含量	8
§ 1—2 硅的测定	10
§ 1—3 铁的测定	11
§ 1—4 锰的测定	14
I. 容量法	14
II. 比色法	15
§ 1—5 钛的测定	16
§ 1—6 钙的测定	18
§ 1—7 镁的测定	20
§ 1—8 钼的测定	21
§ 1—9 钨的测定	23
§ 1—10 铝的测定	24
§ 1—11 铬的测定	25
§ 1—12 磷的测定	26
§ 1—13 锡的测定	28
§ 1—14 钽的测定	29
I. 比色法	29
II. 容量法	32
§ 1—15 稀土与钍的测定	34
I. 容量法	34
II. 比色法	38
III. 重量法	41
第二章 氟钨酸钾及氟钼酸钾的分析	44
§ 2—1 硅的测定	44
§ 2—2 铁的测定	45
§ 2—3 镍的测定	47
§ 2—4 铜的测定	48
§ 2—5 钼的测定	49
§ 2—6 钨的测定	51
§ 2—7 氟钨酸钾中钨的 测定或氟钼酸钾 中钼的测定	52
§ 2—8 氟钨酸钾及其母 液中氟的测定	53

第三章 钨钼金属及其氧化物的化学分析	55
§ 3—1 钨中钼的测定	55
I. 焦性没食子酸比色法	55
II. 丁基罗丹明B比色法	56
§ 3—2 钼中钨的测定	58
I. 硫氰酸盐直接比色法	58
II. 萃取—硫氰酸盐比色法	60
§ 3—3 硅的测定	61
§ 3—4 铁的测定	63
I. 邻菲绕啉比色法	63
II. 硫氰酸盐比色法	65
§ 3—5 镍的测定	66
I. 萃取—丁二酮肟比色法	66
II. 丁二酮肟直接比色法	68
§ 3—6 铜的测定	70
§ 3—7 钛的测定	72
§ 3—8 锰的测定	73
I. 酸溶—高锰酸根比色法	73
II. 熔融—高锰酸根比色法	75
§ 3—9 钼的测定	76
I. 硫氰酸盐比色法	76
II. 二硫酚比色法	78
§ 3—10 钨的测定	80
I. 硫氰酸盐比色法	80
II. 二硫酚比色法	81
III. 钼的测定	83
IV. 钼的测定	84
V. 钼的测定	85
VI. 铅的测定	86
VII. 铜、铅、镉、镍和锌的极谱测定	88
VIII. 磷的测定	90
I. 碱熔—钼蓝比色法	90
II. 酸溶—钼蓝比色法	91
IX. 砷的测定	93
X. 氟的测定	97
XI. 氯的测定	98
XII. 硫的测定	100
I. 燃烧比色法	100
II. 燃烧容量法	103
XIII. 氢和氧的测定	
(真空熔化微压法)	105
XIV. 氧的测定 (直	
流碳电弧气相	
色谱法)	108
XV. 氮的测定	111
XVI. 碳的测定	115
I. 一氧化碳容量法	115
II. 氢氧化钡容量法	118



第四章 金属及氧化物的光谱分析	121
§ 4—1 五氧化二鉨中杂质的光谱测定	121
§ 4—2 五氧化二鉨中 锰、锡、铅、锑和砷的光谱测定	128
§ 4—3 高纯鉨中易挥发元素的蒸发法光谱测定	125
§ 4—4 五氧化二鉨中杂质的光谱测定	126
第五章 硫酸焙烧—草酸浸取流程中鉬、鉨及其杂质分析	134
§ 5—1 鉬、鉨的测定	134
I. 纸上色层法测定鉬、鉨含量	134
II. 纸上色层法测定鉬、鉨分量	136
§ 5—2 铁的测定	137
§ 5—3 锰的测定	139
§ 5—4 钛的测定	140
§ 5—5 磷的测定	141
§ 5—6 钨的测定	143
§ 5—7 铝的测定	144
I. 容量法	144
II. 比色法	146
§ 5—8 硅的测定	148
I. 酸溶比色法	148
II. 容量法	149
§ 5—9 锇的测定	151
I. 容量法	151
II. 比色法	152
§ 5—10 钙和镁的测定	153
§ 5—11 草酸鉬、鉨溶液中硫酸酸度的测定	155
附录 鉬、鉨的氢氟酸溶液及有机溶液中游离氢氟酸和游离硫酸的测定	158

# 第一章 鋨、鉑矿石的分析

## § 1—1 鋨、鉑的測定

### I. 紙上色层法測定鋨、鉑含量

#### 方法要点

纸上色层分离，是根据鋨、鉑在色层纸上，以甲基异丁基酮—丁酮—氢氟酸—硝酸作展开剂，在这种条件下，鋨、鉑的  $R_f$  值大于杂质的  $R_f$  值，利用它們  $R_f$  值的不同，将鋨、鉑与杂质分离，裁下鋨、鉑色层带，灰化灼烧称重。

#### 試剂与仪器

(1) 展开剂：甲基异丁基酮：丁酮：氢氟酸：硝酸 = 60:20:15:5。

(2) 氨水：二级或三级。

(3) 丹宁：二级，2%水溶液。

(4) 色层纸：杭州新华造纸厂出品，中速大张定性滤纸，裁成长20厘米，宽20厘米备用。

(5) 色层箱：塑料制成，长方形或圆筒形，色层箱要带有密闭的盖。

(6) 中和器：大的玻璃干燥器，将浓氨水放在干燥器下部，上部充满氯气。使用时将色层纸放在干燥器筛板上，盖好盖即可。

(7) 喷雾器：用塑料奶瓶制成，从奶瓶盖上插入两根长短不同细嘴玻璃管，其中之一为弯管，两根玻璃管嘴相接近，瓶内盛丹宁液，手挤奶瓶使丹宁液喷射成雾。

(8) 切纸刀：市场上用来切相片的刀。

(9) 坩埚：瓷坩埚；铂金坩埚。

(10) 塑料移液管：自制。用塑料管拉制成细颈细嘴的移液管，一端套上橡皮乳头，将石蜡板扣一凹处，以玻璃移液管取一定量的水放于石蜡板的光滑凹处，然后用塑料移液管吸上，在管颈上划上一刻度，以此进行校正，或用天平称水重校正移液管刻度。

### 分析步骤

称矿样 0.1 克放于铂金坩埚中，加 1 毫升氢氟酸和 1 毫升硝酸，摇匀，在砂浴上加热分解，蒸至近干取下，稍冷，再加 1 毫升氢氟酸和 1 毫升硝酸，这样重复进行三次，最后一次蒸至近干后，稍冷，加 1 毫升氢氟酸，微热取下后，用塑料管将分解好的试样涂在色层纸的一端，涂的宽度为 1~2 厘米，带长即为色层纸的宽，带的边沿距离色层纸的下端 2~2.5 厘米，烤干后，将色层纸卷成圆筒状，上端用大头针别住后，放入盛有展开剂的色层箱内，盖紧箱盖，进行色层，约 70~90 分钟后，取出色层纸，烤干，放在盛有浓氨水的中和器内，中和纸上残存的酸，5~10 分钟后取出，待氨逸去后，打开纸筒，用喷雾器向色层纸上喷洒 2% 丹宁溶液，这时纸上呈现出一条桔黄色的铌钽色带，烤干后剪下色带放入瓷坩埚中进行灰化，在 900℃ 马弗炉中灼烧 15~20 分钟后，取出稍冷，放在干燥器中，冷至室温，称重。根据  $(Nb + Ta)_2O_5$  的重量求出试样中铌、钽含量。计算：

$$(Nb + Ta)_2O_5\% = \frac{A - B}{W} \times 100$$

式中 A——铌钽氧化物的重量，克；

W——称取试样的重量，克；

B——空白值，克。

## 备注

- (1) 如遇到试样不好分解时，就反复分解几次。
- (2) 展开剂液面与色层带的边沿应有一定的距离。
- (3) 涂试样时涂的越窄越好，涂的要均匀，否则色层时拖尾。
- (4) 最后测得的结果减去相同面积纸条的灰分。
- (5) 试样中铌、钽氧化物含量大于1%克时可用此法。
- (6) 铌、钽含量少于1%克时用比色法分别测定铌、钽。

(7) 氢氟酸介质，草酸、硫酸、盐酸、过氯酸、铵盐等介质，可以直接取样涂在色层纸上，按上述方法测定铌、钽。如草酸、硫酸，……铵盐浓度大时需处理：用塑料移液管取样1毫升于铂金坩埚中，将坩埚放在砂浴上蒸干至冒烟，破坏有机物，然后稍冷，再加1毫升氢氟酸微热，将处理好的试样，涂在色层纸上，以下步骤按本方法测定。

(8) 含铁量高的盐酸溶液，硝酸—盐酸溶液，则取1毫升试液涂在纸上，烤干后放入中和器中和10~15分钟，取出后，在涂样品处再涂上一层氢氟酸酸化，再烤干后，放入色层箱中色层，以下步骤按上述方法。

(9) 高纯铌、钽氢氟酸介质，可取1毫升试液直接涂在色层纸上，烤干后，直接剪下，灼烧，冷却，称重，不需色层。

## II. 纸上色层法测定铌、钽分量

### 方法要点

纸上色层分离铌、钽及其伴生元素，是根据铌、钽在适当的展开剂中，在涂有 $2/3$ 硝酸铵的色层纸上的 $Rf$ 值不同，钽的 $Rf$ 值为0.9，铌的 $Rf$ 值为0.6，而其它杂质的 $Rf$ 值接近于零。当

展开剂载着銻、鉭在纸上扩散时，鉭扩散最快，銻在中间，其它杂质停在原处不动，或仅移动一小段距离，从而使銻、鉭与其它杂质分离，然后将丹宁液喷洒在色层纸上，分别剪下鉭、銻的色带，灰化，灼烧，称重，即得出鉭、銻的分量。

## 試剂与仪器

- (1) 展开剂：甲基异丁基酮：氢氟酸：硝酸 = 88:8:4 或 91:5:4 或 90:6:4。
- (2) 氢氟酸；硝酸；氨水都是二级品或者三级品。
- (3) 丹宁：2% 水溶液，二级品。
- (4) 硝酸铵：二级品，5% 水溶液。
- (5) 色层箱：用塑料板制成。
- (6) 色层盘。
- (7) 喷雾器。
- (8) 中和器：大约干燥器，将浓氨水放在干燥器的下部，上部充满氯气，使用时将色层纸放在干燥器筛板上，盖好盖即可。
- (9) 杭州新华造纸厂出品的中速大张定性滤纸，裁成长22厘米、宽20厘米，浸上5% 硝酸铵溶液。浸有硝酸铵的面积占整个色层纸的 2/3，烘干后备用。
- (10) 自制 1 毫升塑料移液管（校正过）。
- (11) 切纸刀。

## 分析步骤

称取矿样 0.1 克放在铂金坩埚中，加 1 毫升氢氟酸和 1 毫升硝酸，摇匀，在砂浴上分解样品，蒸至近干，取下稍冷，再加 1 毫升氢氟酸和 1 毫升硝酸，摇匀，在沙浴上进行分解，这样反复进行三次即可，最后一次蒸至近干后，取下稍冷，加 1 毫升氢氟酸微热，取下，用塑料移液管将分解好的试样涂在色层纸的一端

沒有用硝酸铵浸过的部分，边涂样边烤干，最后用1毫升丁酮或1毫升蒸馏水洗坩埚，将洗液都涂在色层纸上烤干后，将色层纸卷成圆筒形，上端用大头针别住，然后垂直放入盛有展开剂的色层箱内，盖紧箱盖，色层约70~90分钟后，取出烤干，放入中和器中和多余的酸，中和10~15分钟后，打开色层纸，用喷雾器向色层纸上喷洒2%丹宁溶液，这时纸上呈现出二条桔黄色的钽、铌色带，烤干后，剪下色带，分别放入瓷坩埚中，进行灰化灼烧，冷却，称重。根据  $Ta_2O_5$  和  $Nb_2O_5$  的重量求出试样  $Ta_2O_5$  和  $Nb_2O_5$  的百分含量。

按下式计算：

$$Ta_2O_5\% = \frac{A - B}{W} \times 100$$

$$Nb_2O_5\% = \frac{A_1 - B}{W} \times 100$$

式中  $A$ ——五氧化二钽的重量，克；

$A_1$ ——五氧化二铌的重量，克；

$B$ ——空白值，克；

$W$ ——称取试样的重量，克。

## 备注

(1) 参见铌、钽含量备注(1);(3);(4);(5);(6)。

(2) 涂样时一定要涂在没有硝酸铵的色层纸上，要和硝酸铵相距1厘米。

(3) 展开剂放到色层箱的液层厚度约为1厘米。

(4) 展开剂根据地区温度不同所配的比例也不一样，例如华南某地用甲基异丁基酮：氢氟酸：硝酸=88:8:4，西北某地用91:5:4，华北某地用90:6:4的比例。

## III. 鉭的比色測定

### 方法要点

在酸性草酸铵介质中，鉭与焦性沒食子酸形成黃色络合物，可用于比色测定鉭，在此条件下銨生成无色络合物，不影响鉭的测定，而钛、钨存在均有显著影响，故在比色前用纸上色层法预先分离。

### 試劑

- (1) 焦硫酸钾：二级品。
- (2) 草酸铵：二级品，4%水溶液。
- (3) 磷酸：二级品，1:3。
- (4) 焦性沒食子酸：二级品，25%水溶液，新鲜配制。
- (5) 鉭标准溶液：取0.1克金属鉭（纯度为99.9%）置于瓷坩埚中，在800℃灼烧成氧化物，加入4克焦硫酸钾，在喷灯上熔融至透明，冷却后以4%草酸铵溶液浸出，移入500毫升容量瓶中，用4%草酸铵溶液稀释至刻度，摇匀，此溶液1毫升相当于0.2毫克鉭。使用时配成1毫升相当于0.2毫克的五氧化二鉭。

### 分析步驟

将上述测定銨、鉭含量或銨、鉭分量得到的銨、鉭氧化物（见§1—1，I，II）用2～3克焦硫酸钾熔融至透明，冷却用4%草酸铵溶液浸出，加热使熔块全部溶解，冷却后移入50毫升容量瓶中，以4%草酸铵溶液稀释至刻度，摇匀。吸取部分试液（取的量视鉭的含量而定），放入25毫升比色管中，加入2.5毫升(1:3)磷酸，再加入5毫升25%焦性沒食子酸溶液，以4%草酸铵溶液稀释至刻度，摇匀，与标准色阶比较。

**标准色阶的配制：**取一系列25毫升比色管，分别加入含0.00, 0.02, 0.04, 0.08, 0.12, ……0.4毫克五氧化二鉨的标准溶液，按上述步骤显色。

### **备注**

- (1) 用焦硫酸钾熔融时，要不断摇动，火焰温度要逐渐升高，避免飞溅。
- (2) 焦性没食子酸需新配制，否则易氧化使颜色加深，影响比色测定。

## **IV. 钨的比色测定**

### **方法要点**

在碱性草酸铵介质中，钨与焦性没食子酸形成黄色络合物，可用比色测定钨，在此条件下，钼生成无色络合物，不影响钨的测定，钛钨对测定有影响，用纸色层法预先分离钛、钨等杂质。

### **試剂**

- (1) 焦硫酸钾：二级品。
- (2) 草酸铵：二级品，4%水溶液。
- (3) 无水亚硫酸钠—焦性没食子酸混合液：将10克无水亚硫酸钠及4克焦性没食子酸溶于100毫升水中。
- (4) 钨标准溶液：称取0.1435克纯五氧化二钨置于瓷坩埚中，用5克焦硫酸钾熔融，将熔块用500毫升1.0M酒石酸溶液浸出，在不断搅拌下煮沸，熔块全部溶解后，移入1升容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，每毫升相当于0.1毫克钨。使用时配成1毫升相当于0.2毫克五氧化二钨。

## 分析步骤

从上述比色测定钼时制备好的试样溶液中，吸取整分部分溶液(所取量视铌含量而定)置于25毫升比色管中，加入7.5毫升无水亚硫酸钠—焦性没食子酸混合液，用4%草酸铵溶液稀释至刻度，摇匀，与标准色阶比较。

标准色阶的配制：取一系列25毫升比色管，加入0.00, 0.02, 0.04, 0.08, ……0.3毫克五氧化二铌的标准溶液，按上述步骤显色。

## V. 丹宁水解法测定铌、钼含量

### 方法要点

本方法系采用碱分解矿石以除去其中的钨、锡、锆、铝等大部分杂质，然后在一定酸度下，利用丹宁水解法使铌、钼沉淀而与钛、铁、锆、稀土元素分离，重复两次，可得到纯的铌钼氧化物。

### 试剂

- (1) 过氧化钠：二级品。
- (2) 饱和氯化钠溶液：30%溶液。
- (3) 氯化钠洗液：氢氧化钠碱化过的5%的氯化钠溶液。
- (4) 盐酸：二级品。
- (5) 丹宁：二级品。
- (6) 抗坏血酸：二级品。
- (7) 乙二胺四乙酸二钠：二级品。
- (8) 焦硫酸钾：二级品。
- (9) 硫酸：二级品。
- (10) 氢氟酸：二级品，40%溶液。

(11) 滤纸浆。

(12) 丹宁洗液：5%盐酸—0.5%丹宁。

## 分析步骤

称取矿样0.2克于30毫升的铁坩埚中，加入6克过氧化钠，用玻璃棒混匀，熔融后，浸出于预先准备好的100毫升半饱和氯化钠溶液中，洗净坩埚，加入少许固体过氧化钠，于电炉上加热煮沸，取下冷却，用中等密度滤纸过滤，用氯化钠洗液洗涤8~10次，把沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加入盐酸使其全部溶解，再过量8毫升，在电炉上加热使烧杯底部铁屑全部溶解为止。取下，加0.2克抗坏血酸及1克乙二胺四乙酸二钠及水100毫升，煮沸，取下，加入丹宁1.5克，再煮沸，取下冷却2至4小时，过滤，用丹宁洗液洗涤8次以上，将沉淀连同滤纸放入铂金坩埚中，灰化至白，用10几滴水湿润沉淀，加硫酸8~10滴，加氢氟酸3~5毫升，在砂浴上加热至硫酸烟冒完。加4~6克焦硫酸钾熔融至红色透明为止，冷却，将熔块倒入烧杯中，洗净坩埚，于烧杯中加8毫升盐酸，在电炉上加热煮沸，使熔块溶解，再加入90毫升水煮沸，取下，加入丹宁1.0~1.5克，煮沸，冷却一小时，过滤，用丹宁洗液洗涤10次以上，将沉淀连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中灰化后，放入900℃马弗炉中灼烧30~40分钟，取出冷却15~20分钟，称重。

## 备注

(1) 在熔融矿样时要不断的摇动，熔至红色透明3~5分钟，使底部不再有颗粒为止。

(2) 碱熔块浸出后煮沸，因沉淀很多，极易跳动，须不断搅拌。

(3) 过滤时因碱性太强，须在滤纸下再添一层滤纸角。

(4) 灰化时因沉淀较多，不易灰化完全，注意不要损坏