

## 内 容 提 要

本书是苏联专家、技术科学博士阿尔·谢·普罗尼柯夫教授1956~1957年在交通大学写的内容。

本书阐述了自动机床及自动化理论、设计及使用方面的問題。书中反映了苏联自动机床制造业的先进经验，論述了自动机床制造工业方面的一些共同問題。工作机的生产率、最适宜切削用量的选择、自动机床及自动化工位数的选择、自动机床的结构、凸輪、夹紧机构及其它机构的设计問題等。此外，还扼要地介绍了阿尔·谢·普罗尼柯夫本人在机床寿命和机件磨损以及凸輪计算方面的研究工作。

本书适合高等工业学校机械制造工艺、机床及刀具专业学生作为教材之用，也可供机器制造厂工程技术人员参考。

本书譯文由郑兆益、胡葆序、顏子平、張策、張致祥等五位同志譯出。清芬譯文并由馮玉柱同志作了文字上的修飾。

## 自动机床及自动线

АВТОМАТЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ

原著者 [苏联] А. С. ПРОНИКОВ

譯 者 沈长鈞 朱立三

\*

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版营业登记证093号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

商务印书馆上海厂印刷

\*

开本850×1168 1/32 印张12 插页3 字数302,000

1960年1月第1版 1960年1月第1次印刷

精裝 1—120  
印数 平装 1—4 500

统一书号：15119·1388

定 价：(十四)2.10 元

# 目 录

作者自序	
序 言	
緒 論 .....	1

## 第一部分 自动机床

<b>第 一 章 工作机的生产率原理.....</b>	11
1. Г. А. 沙烏勉 (Г. А. Шаумян) 教授的生产率定律.....	11
2. 自动机床制造的基本問題.....	20
<b>第 二 章 工艺过程-自动机床的設計基础 .....</b>	29
1. 工序集中的原則.....	29
2. 自动机床的主要型式.....	34
<b>第 三 章 自动机床上的加工用量.....</b>	48
1. 考虑到刀具方面损失的机床和自动机床的生产率.....	48
2. 最适宜的加工用量.....	56
<b>第 四 章 机床及自动机床的寿命.....</b>	62
<b>第 五 章 自动机床的运动学和結構.....</b>	75
1. 自动机床的分类.....	75
2. 自动机床上的螺紋切削.....	91
3. 自动机床的結構.....	97
4. 齿接合器的計算 .....	112
<b>第 六 章 自动机床的凸輪机构 .....</b>	116
1. 凸輪机构的类型 .....	116
2. 凸輪机构的运动計算 .....	121
3. 凸輪机构的机械效率 .....	130
4. 确定凸輪机构的最适宜的压力角 .....	134
5. 凸輪輪廓的繪制 .....	142
<b>第 七 章 自动机床的送料(裝料)机构 .....</b>	150
1. 卷料及棒料送料机构 .....	150
2. 料仓送料 .....	154
3. 料斗送料 .....	158

4. 应用振动来装料和运送单件的毛坯 .....	169
<b>第八章 毛坯夹紧机构 .....</b>	<b>173</b>
1. 弹簧夹头夹紧机构的结构 .....	173
2. 夹紧机构的计算 .....	176
<b>第九章 自动机床的轉位及定位机构 .....</b>	<b>186</b>
1. 轉位及定位机构的类型 .....	186
2. 馬氏机构的計算 .....	189
<b>第十章 自动机床的調整 .....</b>	<b>195</b>
1. 自动机床調整的一般原則 .....	195
2. 成形纵切自动机床的調整 .....	198
3. 轉塔自动机床的調整 .....	203
4. 多軸自动机床的調整 .....	216

## 第二部分 自 动 線

<b>第十一章 自动線的类型 .....</b>	<b>224</b>
1. 自动線及其結構 .....	224
2. 在通用設備基础上建立起来的自動線 .....	232
3. 由組合机床构成的自動線 .....	254
4. 綜合自動線、自動車間及自動工厂 .....	266
5. 連續自動線 .....	285
<b>第十二章 自动線的生产率 .....</b>	<b>288</b>
1. 自动線生产率的确定 .....	288
2. 自动線中的工位及工段数 .....	292
3. 自动线上工艺过程的特点和加工用量 .....	298
<b>第十三章 自动線的專門机构 .....</b>	<b>303</b>
1. 零件的运输机构 .....	303
2. 料仓及料斗裝置 .....	327
3. 零件的夹紧及定位机构 .....	333
4. 操纵机构 .....	341
<b>第十四章 檢驗自动化 .....</b>	<b>345</b>
1. 自动線中的檢驗 .....	345
2. 自动化中所采用的檢驗尺寸的方法 .....	349
3. 工件自動檢驗机 .....	355
<b>参考文献 .....</b>	<b>369</b>

## 緒論

使生产过程自动化和創造高生产率的自动机床，是現代机床制造业发展的基本趋向之一。当我們要生产一种新型号机床的时候，那么工程师和生产者所提出的第一个問題就是：“机床自动化的程度怎样？机床能不能在沒有人操作的情况下完成基本的生产作业？”

这样的一些問題的提出并不是偶然的，因为只有使生产自动化，才有可能保証从不大的生产面积上大量地制造出各种产品。

在社会主义社会里，自动化还具有特別的意义，因为这可使人們从繁重的体力劳动中解放出来，使他們成为机器的主人，成为生产的指揮者。

因此，“自动机床”課程在培养机床工程师的教学大綱中应占有特別的地位。在学习所有与机床有关的課目中，該課程是最后的一部分。要知道現代的自动机床是最复杂的机床，在这类机床上采用了所有科学和技术上的最新成就。

在“自动机床”課程里将研究自动机床的設計、計算和使用的問題。

此外，很多将研究的自动机床的規律性和結構特点，不仅适合于切削加工用的自动机床，而且还适合于各种其他用途的自動机，如冲压、装配、包装、檢驗以及其他等等自動机。这是由于各种自動机在計算方法上，在基本机构的設計上以及在运动学上，是具有很多共同之点的。

“自动机床”課程是以在苏联 (Г. А. 沙烏勉教授的学派) 創立的工作机生产率原理为基础的。这一原理可以解决合理地使用自动机

的問題，可以解决設計自動机和選擇其結構的問題，以及創造高生產率的机器、自動綫、自動車間和自動工厂的問題，并可以科学地总结生产革新者的經驗。

在闡明工作机的生产率的理論之前必需講一下“工作机”和“自動机”的概念，以及生产过程自动化在社会主义工业中所起的作用。

为了确定作为生产資料的机器的作用，必需从生产关系出发，也就是从生产資料和工具是属于誰的这一点出发。

在资本主义社会里机器是属于剥削阶级的，是剥削工人阶级的工具。

在社会主义社会里，则机器就是利用自然力为社会創造财富的工具。它減輕工人的劳动，并提高他們的劳动生产率。

可以給机器下怎样的科学的定义呢？一些怎样的特点可以把机器和生产工具区分开来呢？馬克思就曾对于这些問題給予很大的注意。

假如以馬克思所表示的为根据，那么就可得到如下的解釋。首先我們應該把机器分为两类：第一类是原动机，这一类机器是用来改变能量的；第二类是用作工具的机器，或者如馬克思所称的工作机，这一类机器是用来实现某一种适当的工作的。

对于工作机可以用下列定义來說明：那些可以用来改变劳动对象的形状、性質、状态和位置的机器，称为工作机。因此，“工作机”的概念就包括：金属切削机床，加工金属的压力机，把已加工好的机件装配起来的装配机和檢驗机，紡織机，食品工业的机器如包糖机，以及包装机等。

工作机由那一些部分組成呢？一般的工作机是由三个主要部分組成（图1）：

- (1) 原动机构；
- (2) 傳动机构；
- (3) 执行机构。

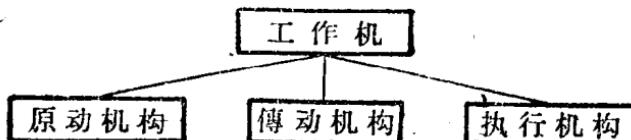


图 1

这些部分中的那一个是最基本的呢？

**原动机** 虽然提供了整个机器机构的运动，但是对于机器所完成的职能的特性而言不是基本的。

馬克思着重指出，获得运动的方式，即原动机这样的特征，还不能确定“机器”的概念。馬克思写道：“当一个发明者向世界正式宣布已經出現了織布机时，那么这个发明者一个字也沒有提到說，他的机器不过是用一个驅子来拖动的。虽然他沒有指出机器上的原动机，而这也沒有原則性的意義，主要的在于，对要加工的某种織物要完成怎样的运动，而不在于用怎样的方法来驅动机器。”

**傳动机构** 只是为了輸送或傳递原动机所产生的能量給执行机构时才需要的，以便使后者能完成工作机所应做的必需的工作。所以每一个工作机的基础和主要部分，就是执行机构。

执行机构是由若干单独的專門机构所組成，这些專門机构各用以完成一部分任务。每一台工作机的完善程度，首先决定于执行机构的完善程度。

机床的專門机构就是刀架、主軸、夾緊机构、毛坯送进机构等等。

当开始出現更完善的工作机的时候，就产生这样的問題：怎样来建造这些新的机器呢？以什么作为工艺过程的基础、以什么作为加工那些材料的执行机构运动的基础呢？

从前曾有过这样的見解，就是加工某一材料的工艺过程，是以觀察了工人用手完成的运动作为基础而得到的。在設計机床时，就應該試圖把这些运动用机动来完成。

这种見解是不正确的，假如朝这条道路走就不能創造出完善的

工作机来。例如，怎样可以创造出用展成法工作的齿轮加工机床呢？作为这些机床的基础的不是人手的运动，而是一定的机械的和工艺的原理。因此在设计机器中，作为它的基础的是力学的原理和在加工所要求的形状时所应该完成的基本运动。马克思指出，只有随着车床的出现，才能够得到圆柱形和其他的形状，而这个加工过程并不决定于工人的技巧、经验或手艺。机构本身不依赖于工人，而自己完成这种工艺过程。这样，机器自己完成工艺过程的这一事实，就可以成为工作机及其基本器官——执行机构的特点。

随着工作机以及这些工作机执行机构的发展，同时开始出现了自动的工作机，它们现在在工业中占据愈来愈多的地位。

什么是自动机呢？假如你观察一下非自动的工作机的工作，例如车床，那么不管这机器怎样完善，仍只有部分与工艺过程有关的行程是由机器（机床）完成的。其他所谓辅助或空行程部分，则将是工人自己来完成。这些空行程（接通速度、安装零件、引进刀架等等），对于准备完成一定工艺过程的条件基本上是需要的。

定义：自动机是这样一种工作机，它具有一些专门机构，用来完成工作行程和空行程，使操作工人只需要担负检查工作。

这样一来，自动机完全把人从参加实现工艺过程中解放出来，而工作的操作者只要校正这个过程。

除了自动机外，还广泛地采用了半自动机。所谓半自动机就是这样的工作机，它按一个自动的循环工作，但为了使循环再次进行，这时就需要工人进行操作。

我们简单地研究一下自动的工作机的专门机构（图2）。

自动机的执行机构，由下列专门机构组成：1) 实现工作行程的专门机构；2) 实现空行程的专门机构，操纵用的专门机构也属于这类机构。

普通的非自动的工作机上，只有工作行程专门机构是必不可少的。这就是用于直接完成加工过程的专门机构。完成空行程的专门

机构以及操纵用的专门机构，在非自动的工作机上照例是没有的。

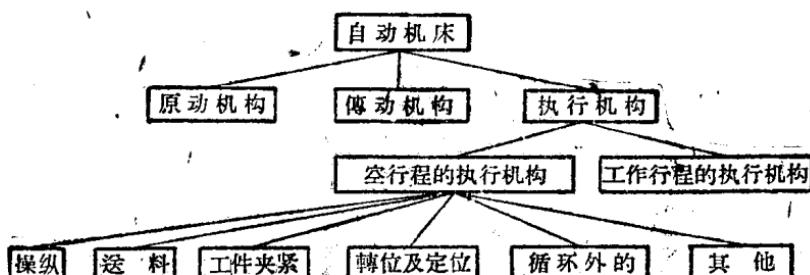


图 2

操纵用的专门机构，是作为自动工作机特征的基本机构之一，它可以建立在机械的、液压的或综合的基础上。

建立在机械基础上的各式自动机都有分配轴，分配轴上装有凸轮，这些凸轮把必需的运动传递给机器的工作机构。例如图3所示为使用得最广泛的转塔自动机床的立体图，世界上所有工业先进的国家都制造这种型式的自动机床，而在中华人民共和国南京机床厂也生产它。这种机床的传动系统如下：

电动机2通过变速箱3，将运动传递给主轴1。除此以外，还有专门的运动链传动分配轴4。在这个轴上装有一些凸轮，这些凸轮操纵着循环过程中的主要运动及调动各专门机构：接通主轴离合器，操纵转塔的回转，移动刀架，送进及夹紧棒料等等。

这样一来，自动机床的机构，不仅完成工作运动，而且也完成空行程运动。

下列是空行程的典型机构：1) 装料或送料机构，这种机构用来装送半制品，也就是装送在该工艺过程中被加工的零件；2) 被加工工件的夹紧机构，它在加工时夹紧材料；3) 转位与定位机构，这类机构的存在就是多刀或多轴自动机床的特点，它们把刀具或把工件引向加工位置。这类机构转动转塔或工作台，并把毛坯或刀具在该位

置上定位；4) 刀具或毛坯的引进及退出机构；5) 循环以外的机构，即不在循环期内工作，而是周期性工作的机构，例如清除切屑的机构，定期潤滑的机构；6) 在加工过程中檢驗毛坯的檢驗机构，以及許多其他机构。

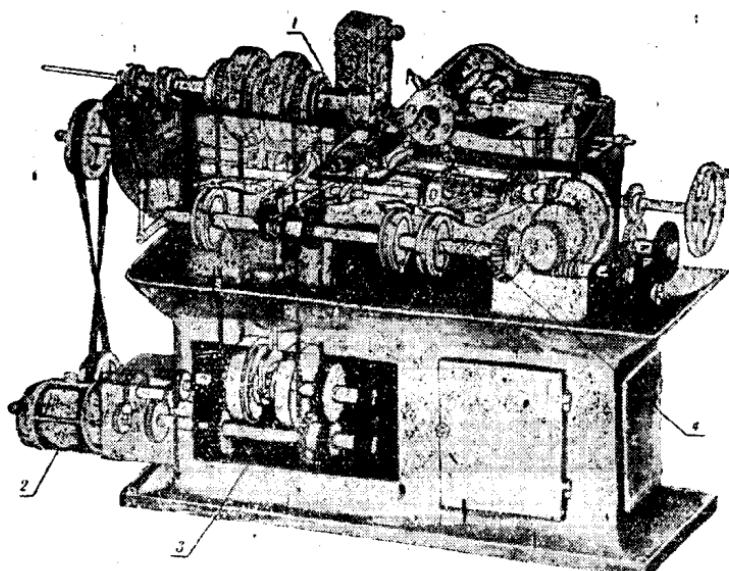


图 3

假如你看一下各种用途的自动机床，则照例可以看到所有这些主要机构的存在。因此，这些专门机构的設計和計算的方法及自動机的設計和計算的方法，整个說来对各种各样用途的自动机都有很多共同之点。

談到自动机床，必須指出它在資本主义及社会主义条件下的不同用途。

在資本主义条件下自动机床的出現是由这种条件决定的，就是在工业中采用自动机床是否有利于資本家获取更大利潤。因此，在資本主义条件下除自动机床以外，还使用一种会損害工人的机器，在那里工人实际上完全成为机器的附属品。可以拿瑞士的机床“巴列依”(Boxen)作为例子，这个机床生产率高，在資本主义企业中采用

非常有利。但是用什么方法来达到这个高的生产率呢？这个高生产率是这样获得的：在机床前面有一个箍圈，工人把它扣在自己的腰上。此外，机床有一个用脚和手来操纵机床的踏板，箍圈和手柄是用来移动刀架和变更速度的。在这里生产率是依靠系在这机床上的工人的极度疲憊而达到的。当然，尽管这些机床的生产率很高，社会主义工业是不会走向生产这种机床的。

在资本主义条件下，自动机床的推广增加了失业者的队伍，因此自动机床的出現并没有改善广大人民和工人阶级的物质福利。

在社会主义工业中自动机床起着另外的作用。自动机床服务于高尚的目的——它首先減輕工人的劳动和消灭脑力劳动与体力劳动之間的对立。假如你看一下我們現代的自动机床、自动綫和自動車間，那么在那里很难看出工人和工程技术人员間的差別。的确，工人作用只在于控制工艺过程和調整这个过程，这样來工人便成为生产的管理者了。在我們苏联特別注意对劳动有害的这种生产過程的自动化，此外也特別注意在体力方面是沉重的生产過程的自动化。因此在我們那里化学工业中广泛地采用了自动化，从劳动保护的观点看，这是非常重要的。在我們那里把繁重的、工人很难靠体力完成的工作实行着自动化，也即把工人从繁重的体力劳动中解放出来提到首要的地位。

在苏联极为注意各种型式自动机床的生产，以及生产過程自动化的問題。

我們生产所有主要型式的金属切削的自动机床和半自动机床，既有通用的也有专用的。自动机床最大的用户，是大量及大批生产的工厂，如制造汽車、拖拉机、轴承、钟表以及金属制品（螺絲、螺母）的工厂等。

机床自动綫也获得很大发展，而在最近几年中創立了一系列的自動車間，在这些車間中全部工作循环都是自动化的。

当研討后面各个章节的时候，我們将会熟悉各种型式的自动机

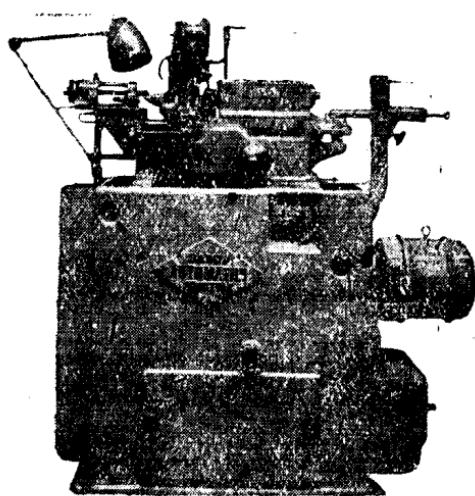


图 4

毫米，主軸轉數範圍  $1,475 \sim 10,000$  轉/分鐘，機床生產率  $0.365 \sim 29.7$  件/分鐘，電動機功率 1.2 瓩。圖 5 所示為加工卷料的 1106 型自動機床，該機床上用直徑在 8 毫米以內的金屬絲作原料加工零件。

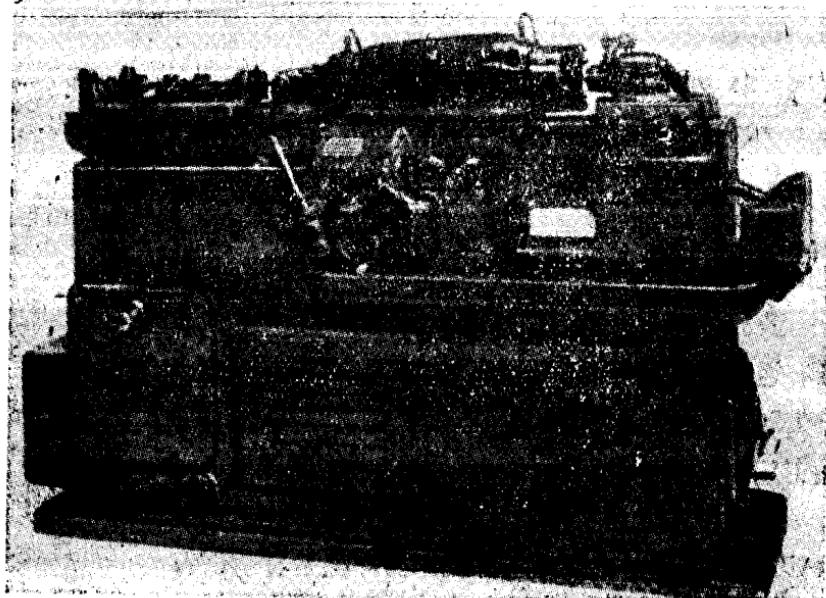


图 5

金属丝是从卷料展开的，因此主轴不转而是刀头旋转。在这种自动机床上一般是加工外形简单的零件。在苏联还生产多轴的自动机床和半自动机床，在这类机床上同时有数个零件进行加工。图 6 所示为 1240-6 型多轴自动机床。

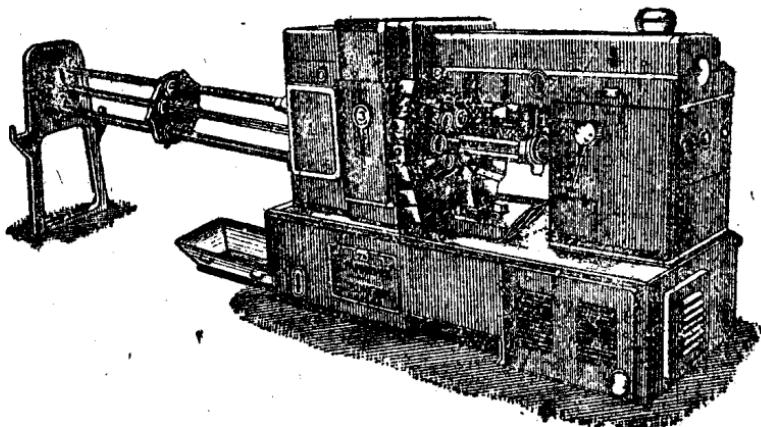


图 6

在苏联，在生产中应用自动线的数目日益增长。

例如图 7 所示，为一条由组合机床组成的自动线的外貌图。该自动线由 88 台机床组成，用于加工发动机头。

自動車間及自動工厂的建立是自动化的高级形式，在这种車間及工厂中实现了工艺过程的綜合自动化。苏联第一个在世界上建立了具有金属切削设备的自动工厂——生产汽車活塞的工厂。

不久以前，生产轴承的自動車間投入生产了。在这个車間中所有車削加工、磨削加工、热处理、检验、装配以及包装等作业，都完全自动化了。

苏联自动机制造业广泛的发展，是与科学的发展以及培养科学研究人员、工程师、干部的发展紧密连系着的。

专门的机床科学研究院 ӘНИМС 解决了很多重要的自动机制造的问题。在莫斯科鮑曼高等工业学校 (МВТУ им. БАУМАНА)，不仅

培养自动机制造方面的工程师，而且也建立了自动机、自动綫的設計和使用的科学基础。

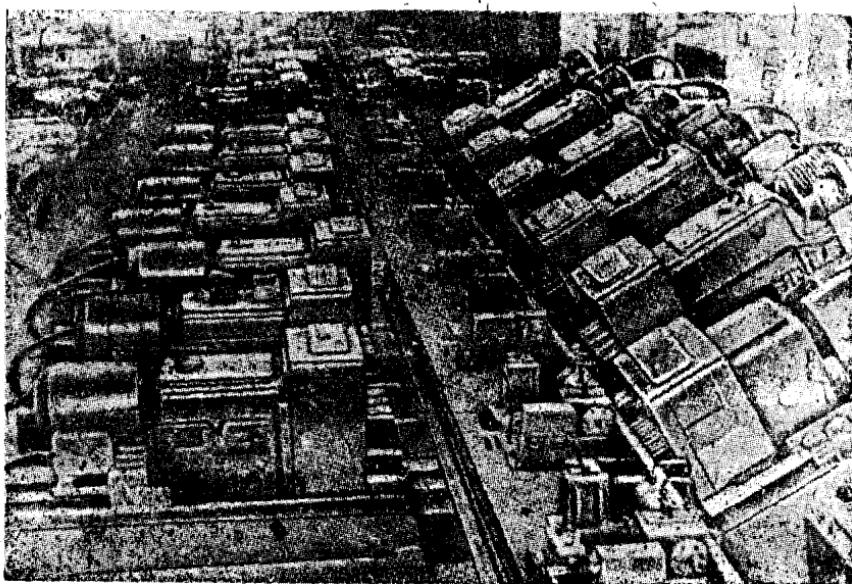


图 7 由組合机床組成的自動綫

很多科学研究院及学校致力于研究生产过程自动化的问题。

在发展自己的工业有着巨大成就的中国面前，也摆着发展自动机制造业和培养自己的这方面的工程师和科学干部的巨大任务。

# 第一部分 自动机床

## 第一章 工作机的生产率原理

### 1. Г. А. 沙烏勉(Г. А. Шаумян)教授的生产率定律

机床和其他任何工作机一样，其生产率就是它的基本特性。

当設計新的机器和运用現有設備时，設計人員和生产人員的主要力量，照例是用在力求机器或机床达到高度的生产率上。

当然，机床首先应完成它应做的工作，也就是在机床上应保証制造出一定形状的和质量(精度、表面光洁度等)合乎需要的零件。

可是在这样的机床創造或設計好以后，对它的基本評价将是回答一个問題——該机床将能保証制造多少数量的产品？要知道现在有着大量的各种各样的机床，能够保証制造几乎所有种类的机械制造或其他部門所需要的零件。虽然如此，随时仍一直出現着式样和型号都完全新颖的机床，而其结构发展的基本动力，就是为爭取高生产率而斗争。

怎样从同样的工厂面积得到更多的产品，怎样使生产过程自动化，怎样长时期保証机床可靠的工作——这就是在生产中及在設計部門中所必需首先去解决的一些問題。

工作机(机床)的生产率，應該怎样理解以及應該以怎样的单位来衡量呢？

前文曾确定，加工任何零件，均要耗費掉工作行程和空行程，因此可写成：

$$T = t_{\text{工作}} + t_{\text{空程}}$$

式中  $T$ ——一个工件(或材料的一部分)进行全部加工所需的时间；  
 $t_{\text{工作}}$ ——工作行程的时间，亦即直接耗費在加工零件上的时间。

在机床上这就是切削时间；

$t_{\text{空程}}$ ——空行程的时间，在机床上这就是在引进或退出刀具、送料、变换速度等等的时间。

那么工作机(机床)的生产率  $Q$ ，可以用制造一个工件的时间的倒数值表示之：

$$Q = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_{\text{工作}} + t_{\text{空程}}} \quad (1)$$

单位時間內被加工产品的数量，就是工作机的生产率。机床生产率的度量单位，通常为单位時間內的件数——件/分钟。对于其他工作机以及某些机床，生产率可用米/分钟、公斤/分钟、升/分钟等表示之。

必須指出，在某些书中，特別是金属切削方面的，至今还可以遇到这样的生产率的定义，即認為生产率是单位時間內除掉的切屑的公斤数，認為机床能除掉的切屑愈多，则它生产得愈多，而也就愈好。这种对机床生产率的看法，我們認為是不正确的。这样只可以估計功率，但不是机床的生产率。

的确，假如設計一台新的机床，在該机床上依靠了較先进的工艺过程将除去較少的切屑，可是将生产更多的零件，那么按照“切屑”生产率的概念，这样的机床将是較坏的，这完全清楚，事实上恰恰相反。由公式(1)可見，无论是否工作行程或空行程，都影响着机床的生产率。

假如有这样一个理想的机器，在它那里沒有空行程( $t_{\text{空程}}=0$ )，那么它的生产率等于：

$$Q_{\text{理想}} = \frac{1}{t_{\text{工作}}} = K \text{ 件/分钟} \quad (2)$$

$K$  值就称为工作机的工艺生产率。它表明了这种只在連續地切削加工零件、无空行程的情况下才有的机床生产率。

假如公式(1)中的分子和分母各除以  $t_{\text{工作}}$  則得：

$$Q = \frac{K}{K \cdot t_{\text{空程}} + 1} \quad (3)$$

数值

$$\eta = \frac{1}{K \cdot t_{\text{空程}} + 1} \quad (4)$$

称之为生产率系数。

由公式可见，生产率系数表明实际的机床生产率与工艺（理想的）生产率之比：

$$\eta = \frac{Q}{K}$$

因此机器的生产率为：

$$Q = K \cdot \eta \quad (5)$$

可能提出一个问题，为什么要把较简单的生产率公式(1)改为较复杂的用  $K$  及  $\eta$  表示的形式呢？

为了解决更复杂的提高机器生产率的问题，例如选择切削用量以及自动机床上的工位数目等等，这些都是必要的。从生产率公式分出工艺生产率  $K$  和系数  $\eta$ ，这样我们就能分析，如何依靠切削用量和如何依靠空行程来改变生产率。

例：假设在机床上加工小轴，长为 100 毫米，走刀量  $s=0.1$  毫米/薄，则对于其车削就需要：

$$\eta = \frac{100}{0.1} = 1000 \text{ 转}$$

假如机床主轴每分钟 1000 转，那么

$$t_{\text{工作}} = 1 \text{ 分钟}$$

则

$$K = 1 \text{ 件/分钟}$$

假设空行程要耗费一半时间，

即

$$\eta = 0.5$$

那么

$$Q = 1 \times 0.5 = 0.5 \text{ 件/分钟}$$

设依靠增加切削用量，使  $K$  增加到 10 倍，

即

$$K = 10 \text{ 件/分钟}$$

则生产率  $Q$  将等于什么呢?

$$\eta = \frac{1}{10 \times 1 + 1} = \frac{1}{11} = 0.091$$

(此处我们仍取了以前的空行程时间  $t_{\text{空程}} = 1$  分钟)

$$Q = 10 \times 0.09 = 0.9 \text{ 件/分钟}$$

这样可见,生产率的增长不是 10 倍,而总共只 1.8 倍。显然,再

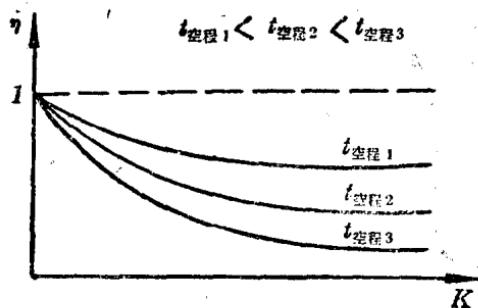


图 8 具有不同  $t_{\text{空程}}$  值的工作机的生产率系数曲线

继续增加  $K$  值将不再有大的意义,因为生产率的主要的后备将在于缩短空行程,这个很低的  $\eta = 0.09$  的生产率系数的值说明了这一点。由此例可见,系数  $\eta$  不仅决定于  $t_{\text{空程}}$ ,而且还决定于  $K$ 。在图 8 中表明当  $t_{\text{空程}}$  等于不同的常数值时,生产率系数  $\eta$  依  $K$  为转移的特性。因此,工艺生产率  $K$  的提高,一方面增加生产率,另一方面减少了系数  $\eta$ 。

工艺生产率  $K$  的提高(例如依靠切削用量),怎样影响总的生产率  $Q$  呢?

在图 9 上指出了这个相互关系,这是公式(4)的图解。只有对于

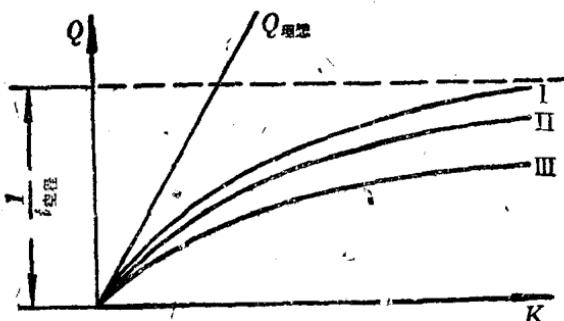


图 9 具有不同  $t_{\text{空程}}$  值的工作机生产率曲线