

工人岗位技能培训系列教材

# 机修钳工技能

徐英祥 主编



航空工业出版社

(京)新登字161号

## 内 容 简 介

本书阐述的机修钳工技能，是根据航空工业《工人技术等级标准》(机修钳工)应知应会的要求，以技能培训为主线并贯穿必要的理论知识，借鉴国际劳工组织开发的模块式(MES)教材的形式编写的，即以代表本岗位技能要求的典型零件为模块，再根据模块选配学习单元。适合立足本职，定向学习，岗位成才的要求，是开展工人岗位技能培训的适用教材。

本书是机修钳工的岗位技能培训教材，技能内容图文结合，便于自学和施教。本书也可作为机修钳工技术人员的参考书和技校、大专院校学生的技能培训参考教材。

## 图书在版编目(CIP)数据

机修钳工技能/徐英祥主编. —北京：航空工业出版社，  
1995.1  
工人岗位技能培训系列教材  
ISBN 7-80046-758-9  
I . 机… II . 徐… III . 机械工程 - 维修 - 钳工 - 教材 IV .  
①TH17②TG9

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第08342号

航空工业出版社出版发行  
(北京市安定门外小关东里14号 100029)  
北京地质印刷厂印刷 全国各地新华书店经售  
1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷  
开本：787×1092 1/16 印张：15.25 插页：2 字数：384千字  
印数：1—7000 定价：11.00元

## 前　　言

为落实国务院关于“搞好职工培训，不断提高职工队伍素质”的指示精神，适应工人岗位培训的需要，在总结航空工业多年来工人培训的实践，借鉴国际劳工组织开发的职业技能模块（MES）教学法的基础上，我们组织编写了包括车工、钳工、铣工、钣金工、磨工、冲压工、表面处理工、焊工等十几个专业工种和工人岗位通用知识在内的新型教材。计划从1991年至1994年陆续出版。

这套教材的内容及其深广度，以《工人技术等级标准》为依据，以操作技能为主，将本工种各技术等级、不同岗位的要求，用若干个典型零件来体现，这种典型零件即为模块，而完成模块技能要求所需的基础技能训练内容称为学习单元。因此，这套教材既是工人技能培训教材，同时也是技能考核标准的具体化。当某个工人需要培训或考核时，根据技术等级和需要加工的零件（或工艺）类型，可以很快找到所应掌握的学习单元和考核要求。本教材的内容大多是由一些老工人、技师和多年在生产第一线工作的技术人员提供的操作技能技巧实例，加上通俗易懂的文字和大量的图示图解，无论采取集中培训形式还是工人自学，都较其他类型教材容易掌握。

本书由沈阳黎明发动机公司培训中心组织编写，由徐英祥、高庆珍、陈曾族同志编写，徐英祥同志主编。在组织编写过程中，李广同、金世勋等同志作了大量工作。上海飞机制造厂程谟功、徐岚，西安航空发动机公司潘立信，哈尔滨飞机制造公司栾忠胜，哈尔滨东安发动机制造公司姜余炜，南方动力机械公司杨太和等同志集体审定。在教材编审过程中，部教育司、有关工厂、航空工业出版社等单位给予了大力支持和帮助，在此表示感谢！

在教材编写过程中，我们坚决地按照岗位培训“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，努力处理好专业理论与操作技能、典型与一般以及各技术等级之间的关系，希望能成为一套适合岗位培训并受广大工人欢迎的新型教材。但由于时间仓促，水平有限，缺点错误在所难免，请广大工人同志和各位读者提出宝贵意见，使该套教材日臻完善。

工人岗位技能培训系列教材编委会

1991年6月

## 目 录

导论.....	( 1 )
第 1 学习单元 机床修理常用的检测方法.....	( 1 )
第 2 学习单元 机床零件的刮削修复法.....	( 16 )
第 3 学习单元 机床零件的研磨修复法.....	( 30 )
第 4 学习单元 机床零件的焊、镀、涂修复法.....	( 37 )
第 5 学习单元 机床零件的粘接修复法.....	( 44 )
第 6 学习单元 齿轮（蜗轮）和丝杠螺母机构的装配调整.....	( 54 )
第 7 学习单元 轴承的装配与调整.....	( 65 )
第 8 学习单元 机床导轨种类与修补法.....	( 80 )
第 9 学习单元 直线导轨副和环形导轨副修复法.....	( 87 )
第10学习单元 机床滚动导轨副和滚动体的修复法.....	( 95 )
第11学习单元 机床主轴部件的拆卸与修理.....	( 102 )
第12学习单元 加工中心机床主轴部件结构与调整两例.....	( 112 )
第13学习单元 数控机床回转运动部件的调整.....	( 117 )
第14学习单元 数控机床自动换刀装置的安装与调整.....	( 129 )
第15学习单元 车床主传动修前检查与装配调整.....	( 141 )
第16学习单元 车床进给传动结构及调整.....	( 151 )
第17学习单元 数控机床进给传动系统及定位精度.....	( 162 )
第18学习单元 数控机床位置检测器的安装与调整.....	( 172 )
第19学习单元 机床液压系统的修理与调整.....	( 188 )
第20学习单元 普通机床的修理与检查.....	( 217 )
第21学习单元 数控机床安装与调试.....	( 229 )
参考资料.....	( 240 )

# 导 论

机修钳工岗位技能主要表现为六个方面的技能，即机床零件的检测和零件修复技能；组件、部件的装配和调试技能；机床试车、精度检测技能；机床故障分析的技能，机床的中修、大修的技能以及掌握先进设备的安装、调试及验收的技能。

本教材编写中，紧扣了机修钳工岗位技能的内涵和要求，既注意了操作技能水平的提高，又注重了生产现场修理经验的传授，并将专业理论和操作技能、技巧融为一体，建立了较为系统的机修钳工岗位技能培训模块和学习单元（详见机修钳工岗位技能培训模块及学习单元划分）。所编制的21个学习单元基本上满足了机修钳工各层次模块的训练内容和要求。

随着科学技术的不断发展，数控机床设备的应用越来越广泛，本教材在编写中适当的引进了先进设备的装配、调试和安装的内容，为机修钳工迎接未来数控机床修理提供基础能力。

## 第1学习单元

### 机床修理常用的检测方法

普通机床几何精度的恢复和检测是修理工作的主要内容。因此，应用较先进的适合实际需要的检测量具量仪，掌握正确的测量方法是机床修理中的重要一关。

#### 一、机床导轨精度的检测方法

机床部件的运动精度，主要取决于床身、立柱、横梁、滑座等基础零件导轨的表面形状和位置精度。对导轨精度的检测，主要是对导轨的直线度、导轨间的平行度和导轨间的垂直度的检测等。

##### （一）导轨直线度的常用检测方法

###### 1. 平尺研点法

通常用精度不低于被测件精度，长度最好不短于被测导轨长度的标准平尺（一般不超过2m），放在涂有很薄的一层红丹粉的被测导轨面上进行研点。然后取下平尺，观察导轨面上研点的分布情况和数量，如果研点在导轨全长上分布均匀，并达到显点要求，则表示导轨的直线度已达到所用平尺的相应精度等级。

此种方法不能测出导轨直线度误差的绝对值。另外，测量精度受平尺精度直接影响，测前，最好利用三块平尺互刮原理校整测量用平尺。

###### 2. 平尺拉表法

用平尺拉表法测量，可以分别检测导轨在垂直平面内和水平面内直线度误差。如图 1-1 所示，测量前，把平尺安放在被测导轨附近，平尺 1 工作表面要根据测量需要放置。然后把千分表 2 固定在测量垫铁 3 上，使表头触及平尺工作表面上。测量时，首先调整平尺，使千分表 2 在平尺 1 两端表面的读数值相等。接着，每隔一定距离移动一次垫铁并记录千分表读数。千分表读数的最大差值就是被测导轨的直线度误差。

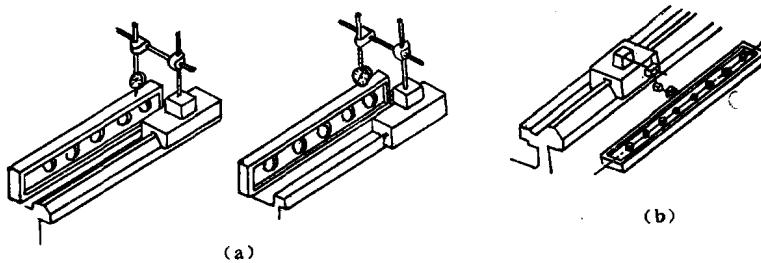


图 1-1 平尺拉表法测量直线度

(a) 在垂直面内的直线度 (b) 在水平面内的直线度

### 3. 量块测量法

量块测量法主要用于测量导轨的直线度，测量方法如图 1-2 所示，将标准平尺 1 放在被测导轨平面上，然后在距离平尺两端各  $\frac{2}{9}L$  处，用两个等高垫铁支承在平尺下面。然后用量块测量导轨，每隔一段距离测量一次导轨相对平尺工作面的距离值，其中最大差值就是被测导轨的直线度误差。

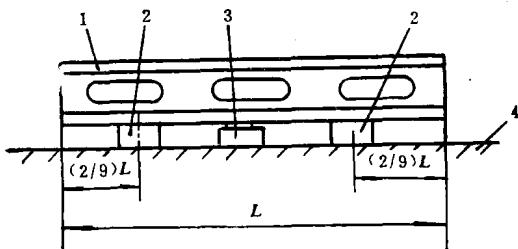


图 1-2 量块测量导轨直线度

1—平尺；2—等高垫铁；3—量块；4—被测工件

斜角、机床导轨的平面度和直线度、机床安装的水平位置和垂直位置等。

普通水平仪有条式和框式两种如图 1-3 所示，由主体 1、主水准器 2 和横向水准器 3 等部分组成。框式水平仪主体的四个外侧面经过精加工，是测量用的表面。水平仪的主要部件是水准器。水准器是内壁磨成所需要的曲率并带有刻度的玻璃管，管内装有乙醚和酒精（不装满），没有液体的部分形成一个气泡。由于密度的关系，气泡始终停在玻璃管的最高点。当水平仪在水平位置，气泡就处于玻璃管的中间；当水平仪倾斜一个角度时，气泡便偏离中间一定位置。机床修理中常用水平仪的精度（即分度值）为 4 秒，以倾角的斜率  $0.02\text{mm}/1000\text{mm}$  表示，当气泡移动一格，1m 内的高度差为  $0.02\text{ mm}$  或表示倾角  $\alpha$  为 4 秒。水平仪读数的几何意义如图 1-4 所示，将精度为  $0.02\text{mm}/1000\text{mm}$ ，规格为  $200\text{ mm} \times 200\text{mm}$  的水平仪放置在长  $1000\text{mm}$  的平尺表面上，则

$$\operatorname{tg}\alpha = \delta_H/L \quad (\text{或 } \delta_H = L \cdot \operatorname{tg}\alpha)$$

当角度很小时，弧度与其正切值非常近似，查表可知  $\operatorname{tg}4'' = 0.00002$ ，所以，

$$\delta_H = L \cdot \operatorname{tg}\alpha = 1000 \times 0.00002 = 0.02\text{mm}.$$

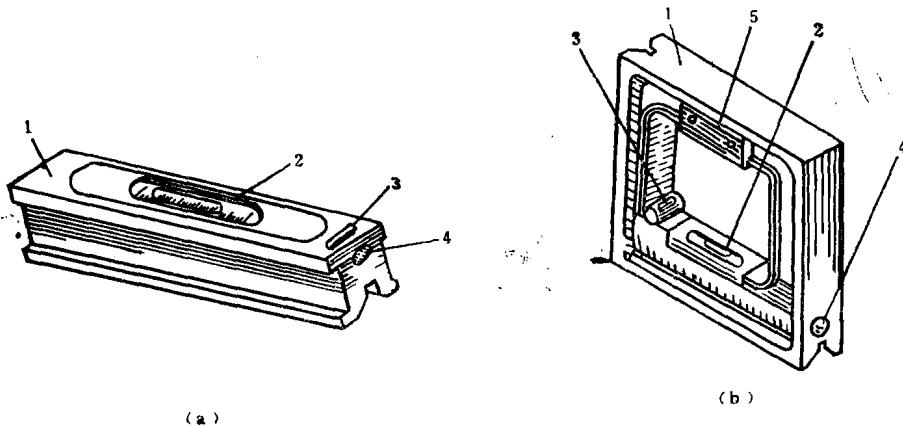


图 1-3 水平仪  
 (a) 条式水平仪 (b) 框式水平仪  
 1—主体；2—主水准器；3—横向水准器；4—调零装置；5—手把

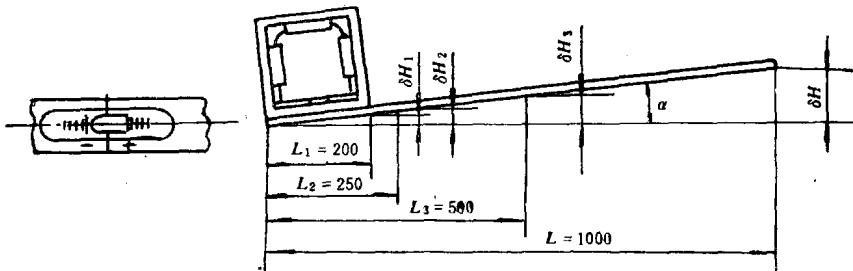


图 1-4 水平仪读数的几何意义

由此可知，水平仪气泡每移一格为 $0.02\text{mm}/1000\text{mm}$ ，既表示变动了4秒角值，又表明其正切值为 $0.02\text{mm}/1000\text{mm}$ 。用水平仪直接测量时，按相似三角形的比例关系，可以求出距离左端任一相应距离处的高度差值，即：

$$\text{离左端 } 200 \text{ mm, } \delta H_1 = 0.02 \times \frac{200}{1000} = 0.004 \text{ mm}$$

$$\text{离左端 } 500 \text{ mm, } \delta H_3 = 0.02 \times \frac{500}{1000} = 0.01 \text{ mm}$$

上述 $\delta H_1$ 与 $\delta H_3$ 的计算数值虽然相差了两倍，可是在水平仪上的示值都是一格，即 $0.02\text{mm}/1000\text{mm}$ 。从中说明水平仪测量的是角度误差值，同时也证明水平仪测量导轨直线度时，与水平仪所采用专用垫铁长度有密切关系。

水平仪的读数方法分绝对读数法和相对读数法。绝对读数法是指水泡在水平仪的中间位置时读作“0”，偏向起端时读“-”，偏离起端时，读“+”。相对读数法是将水平仪在起端测量位置总是读作零位，读数零位不一定和水平仪示值零位重合。测量中，气泡相对零位的位置的移动方向与测量位移方向相同，读作“+”，反之读作“-”。

水平仪的示值零位误差不得超过分度值的四分之一。水平仪示值零位误差的校验方法如图1-5所示，首先将水平仪和平板的工作面用汽油和脱脂棉擦洗干净，把水平仪放在平板上。按气泡的一端边缘读数，然后将水平仪调转 $180^\circ$ 放在原来位置再观察读数，两次读

数之差的一半，即为水平仪示值零位误差。

#### 光学合象水平仪工作原理和使用方法

光学合象水平仪利用光学零件将气泡复合放大以及杠杆传动机构等，提高了读数灵敏度。如图 1-6 所示，光学合象水平仪主要由水准器、微动螺杆、杠杆和光学合象棱镜等部分组成。水准器安装在杠杆架的底板上，它的水平位置可用旋钮通过微动螺杆与杠杆系统进行调整。水准器内的气泡圆弧，分别用三个不同方向位置的棱镜反射至观察窗放大观察（分成两半合象）。当水平仪在水平位置时，气泡 A、B 就重合，见图 1-6(b)；当水平仪

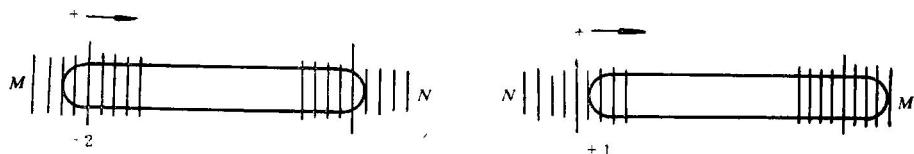


图 1-5 示值零位误差的校验  
(a) 转位前气泡的位置 (b) 转位后气泡的位置

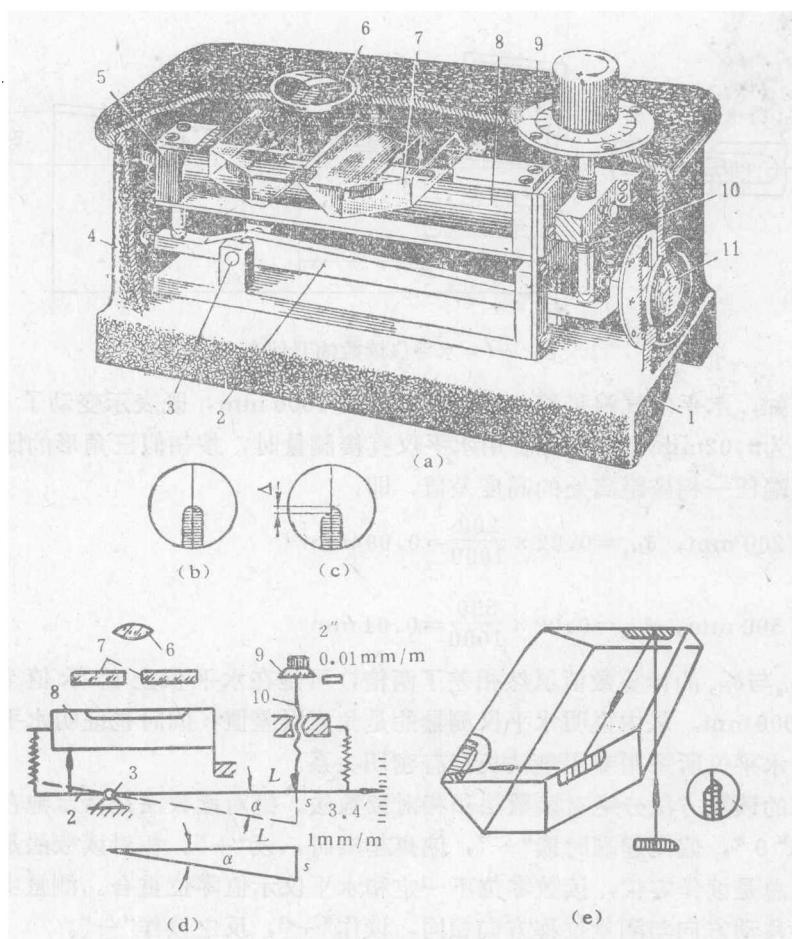


图 1-6 合象水平仪的结构和原理

(a) 结构图 (b) 气泡重合 (c) 气泡不重合 (d) 原理图 (e) 光学合象棱镜  
1—基座；2—杠杆；3—转轴；4—罩壳；5—镜框；6—目镜；7—对称棱镜；8—主水准器外壳；9—微动螺杆  
上的度盘；10—微动螺杆；11—观察粗刻尺的放大镜

不在水平位置时，气泡 A、B 就不重合，差  $\Delta$ ，见图 1-6(c)。

使用方法 使用分度值为  $0.01\text{mm}/1000\text{mm}$  的光学合象水平仪时，将水平仪放在被测表面上，眼睛看观察窗，用手转动微分盘的旋钮，直到两半气泡 A、B 重合为止，然后从刻度杆 11 上（见图 1-6），读取  $\text{mm}/\text{m}$  数，从刻度盘 9 上读数取  $0.01\text{mm}/\text{m}$  数（每一格表示在  $1\text{m}$  长度内的高度差为  $0.01\text{mm}$ ）。

## (2) 水平仪测量法典型实例

现测平面导轨长  $1500\text{mm}$ ，刮削前使用精度为  $0.02\text{mm}/1000\text{mm}$  的水平仪，垫铁长度为  $250\text{mm}$ ，测量导轨在垂直平面内的直线度误差。

### 测量步骤及方法

#### ① 导轨初步校平

将被测的导轨置于可调整的支承垫铁上，置水平仪于导轨的两端或中间位置，初步校平导轨，其目的是便于观察水平仪的格数。

#### ② 分段测量

分段测量的基本方法是对导轨只作等节距有限点测量。如图 1-7 所示，将被测导轨分成

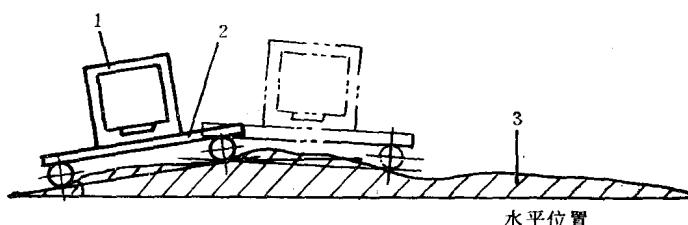


图 1-7 等节距有限点测量导轨

等距的若干档后，用水平仪借助专用垫铁，使支承点首尾相接，沿测量方向移动，分别测量出各档相对于水平仪上所选定的零位（相对测量基准）的倾斜角，并换算成相邻间的高度差。测得的各档读数如下：

位置： 1、 2、 3、 4、 5、 6

格数： +2、 +1.5、 +0.5、 -0.5、 0、 -2.5

角值： $(+\frac{0.04}{1000})$ 、 $(+\frac{0.03}{1000})$ 、 $(+\frac{0.01}{1000})$ 、 $(-\frac{0.01}{1000})$ 、 $0$ 、 $(-\frac{0.05}{1000})$  ( $\text{角值} = \frac{0.02}{1000} \times \text{格数}$ )

线值： $+0.01$ 、 $+0.0075$ 、 $+0.0025$ 、 $-0.0025$ 、 $0$ 、 $-0.0125$  ( $\text{线值} = \text{角值} \times 250$ )

#### ③ 画直线度误差曲线并计算

根据上述测量结果，把各测量点的误差值标在坐标图上，通常以  $x$  轴代表水平仪垫铁的间距方向（导轨长度），比例可选  $1:10$ 。 $y$  轴表示导轨误差方向（各测量点相对于测量基准的误差），把这些点连起来，称之为“直线度误差曲线”。由于这曲线可以反映机床移动部件运动轨迹的情况，

又称为“运动曲线”（见图 1-8）。将曲线首尾两点相连，该曲线在连线的上方，是凸形，找

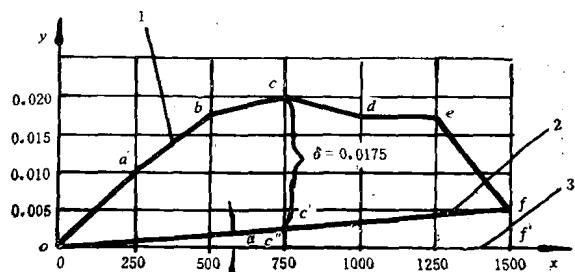


图 1-8 车床导轨在垂直平面内的直线度误差曲线

1—误差曲线；2—两端点连线；3—测量基准

出曲线与直线之间的最大坐标值为0.0175 mm，即为导轨在全长上的直线度误差。其计算方法如下：

根据相似三角形的原理， $\triangle fof'$ 与 $\triangle c'oc''$ 相似得：

$$\frac{y'}{750} = \frac{0.005}{1500} \quad \text{即 } y' = 0.0025 \text{ mm} \quad (y' = c'c'')$$

直线度误差 $\delta = cc'' - y' = 0.02 - 0.0025 = 0.0175 \text{ mm}$ 。

用列表计算法求导轨直线度误差的步骤如下：

① 将测得的每段气泡移动格数列入表中，求出代数平均值，见表1-1。

表 1-1 列表计算导轨直线度误差

气泡移动格数( $\Delta y$ )	+ 2	+ 1.5	+ 0.5	- 0.5	0	- 2.5
算术平均值( $c$ )		$c = \frac{2 + 1.5 + 0.5 - 0.5 + 0 - 2.5}{6} = \frac{1}{6} = 0.1666$				
相对偏差 $\Delta y - c$	+ 1.8334	+ 1.3334	+ 0.3334	- 0.6666	- 0.1666	- 2.6666
累积误差	↓ ↗ ↓ ↗ ↓ ↗ ↓ ↗ ↓ ↗ ↓					
	1.8334	3.1668	3.5002	2.8336	2.6669	0.0003

② 求得各段相对偏差（见表1-1）。各段相对偏差等于水平仪气泡移动格数减去代数平均值。

③ 计算每段的累积误差（各段的累积误差值等于上段累积误差加本段的相对偏差）。最后把最大累积误差换算成线性值：

$$3.5002 \times \frac{0.02}{1000} \times 250 = 0.0175 \text{ mm}$$

几点说明：

a. 用水平仪测量单导轨的直线度误差时，为了减少磨损保持测量精度并使计算方便，应将水平仪放在专用垫铁（见图1-9）上进行测量，垫铁底面的两个支承面间的距离 $L_1$ ，如用精度为0.02mm/1000mm的水平仪，则取200、250或500 mm。测量长度在4m以下的导轨时，可选用200~250mm的垫铁，超过4m长的导轨，应选用长度500 mm的垫铁。

b. 按机床精度标准规定，用水平仪检测直线度误差的计算方法，有角值法和坐标值法两种。角值法（也称水平仪读数法）用水平仪倾斜角的正切值来度量导轨直线度误差，其误差值用0.02/1000、0.03/1000等表示；线值法（也称坐标法）则是以运动曲线的纵坐标值（微米）来计算导轨直线度误差，误差值用1m长度上0.02mm、全行程0.04~0.06mm等表示。注意：0.02/1000和1 m 长度上 0.02 的误差数值不一定相等。如图 1-10 所示，1 m 长度内直线度误差为 0.01mm；角值误差 0.02 mm/1000 mm。可见 角值法和线值法（坐标法）的误差值是不同的。应当按机床精度标准的规定来选择直线度误差的计算方法。

c. 直线度误差是相对理想直线而确定的，这理想直线就是评定基准。评定基准主要采用以下两种：

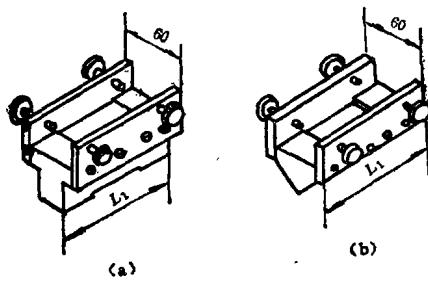


图 1-9 水平仪垫铁  
(a) 平面导轨用垫铁 (b) V形导轨用垫铁

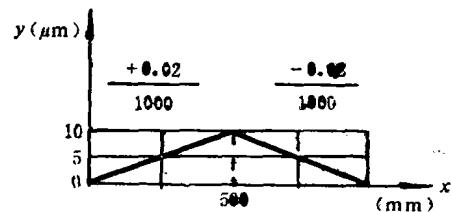


图 1-10 角值误差和线值误差比较

测量记录(格): +1, +1, -1, -1  
角值误差:  $\left[ (+0.02/1000) - (-0.02/1000) \right] \div 2 = 0.02/1000$   
线值误差: 1m 内(或全长内) 直线度误差 0.01mm

- (a) 以两端连线为评定基准;
- (b) 以可使最大直线度误差为最小的理想直线, 作为评定基准。称之为符合“最小条件”。

## 5. 光学平直仪检测法

### (1) 光学平直仪原理及其使用方法

光学平直仪是根据自准直光管原理制成的, 其原理图见图1-11, 光源射出的光线, 通过滤光片和刻有十字形透光十字线分划板, 形成十字象, 再经过棱镜3、平镜1、平镜2

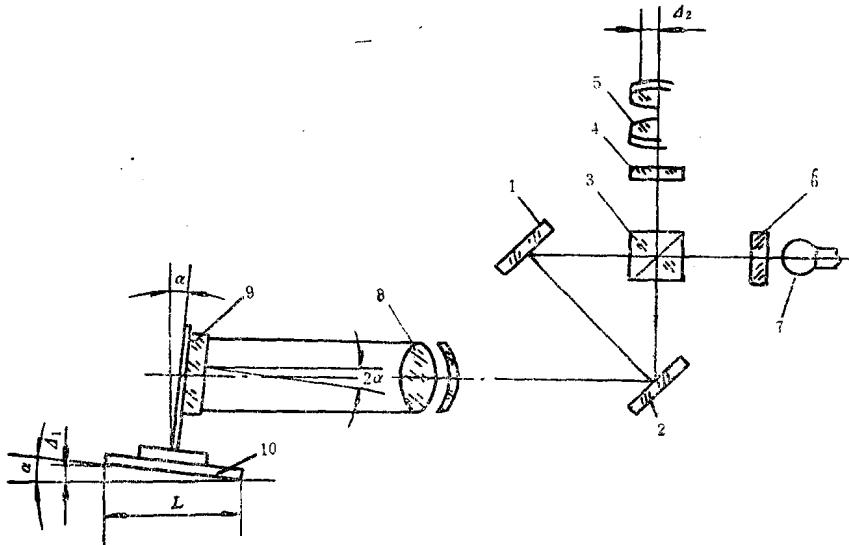


图 1-11 光学平直仪原理图

1—平镜 1; 2—平镜 2; 3—棱镜; 4—分划板; 5—目镜; 6—十字线分划板; 7—光源; 8—物镜; 9—反光镜;  
10—垫板

和物镜8后, 变成平行光束射到反光镜上, 游动的反光镜的镀银(或镀铬)表面将入射的光线按原路反射到分划板上。如果被测表面的直线度误差为 $\Delta_1$ , 而使游动的反光镜偏转 $\alpha$ 角, 那么回到分划板的十字象就不重合, 而相差一个 $\Delta_2$ 的大小, 见图1-12(b), 可通过调节测微手轮, 使目镜中视场基准线与十字象对正, 测微手轮的调整量就是 $\Delta_2$ 的大小。

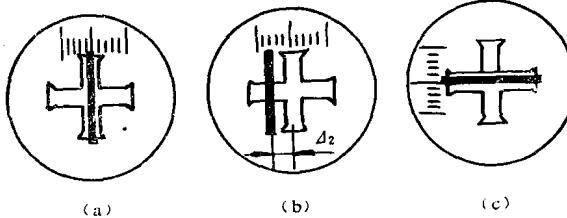


图 1-12 目镜观察视场图

(a)、(b)为测量导轨在垂直面内的直线度误差情况  
(c) 将目镜旋转 90°后测量导轨在水平面内的直线度误差时，十字象重合情况

光学平直仪具有使用方便，精度高（ $\pm 1.5'' \sim \pm 5''$ ）和测距大等优点。

### (2) 用光学平直仪检测V型导轨实例

用光学平直仪检测 V型导轨直线度方法如图1-13所示。将光学平直仪主体和反光镜分别置于被测导轨的两端，垫上 V型垫铁，随后移动反光镜垫铁，使其接近光学平直仪主体，左右转动反光镜，同时观察目镜，直至反射回来的亮“十字象”位于视场中心为止。然后将反光镜垫铁移至原位，再观察“十字象”是否仍在视场中。否则需重新调整光学平直仪主体和反光镜（可用薄纸片垫塞），调整好以后，光学平直仪主体不许移动。此时将反光镜垫铁移至导轨的起始测量位置，转动手轮，使目镜中的准线在亮十字象中间，记下手轮刻度的数值，直至测完导轨全长。根据记下的数值，便可用作图法或计算法求出导轨的直线度误差。

现用分度值为  $0.005\text{mm}/1000\text{mm}$  的光学平直仪，测量长  $1400\text{ mm}$  的 V型导轨。反光镜垫铁长度为  $200\text{mm}$ ，测量的读数值列入表1-2中。

表 1-2 光学平直仪测量一览表

(mm)

测量位置	0~200	200~400	400~600	600~800	800~1000	1000~1200	1200~1400
读 数 值	+ 0.0012	+ 0.004	+ 0.0055	+ 0.0038	+ 0.0064	+ 0.0057	+ 0.0084
算术平均值	$\frac{0.035}{7} = 0.005$						
相对值	- 0.0038	- 0.001	+ 0.0005	- 0.0012	+ 0.0014	+ 0.0007	+ 0.0034
累积误差	- 0.0038	- 0.0048	- 0.0043	- 0.0055	- 0.0041	- 0.0034	0
导轨直线度误差	0.0055						

计算法：

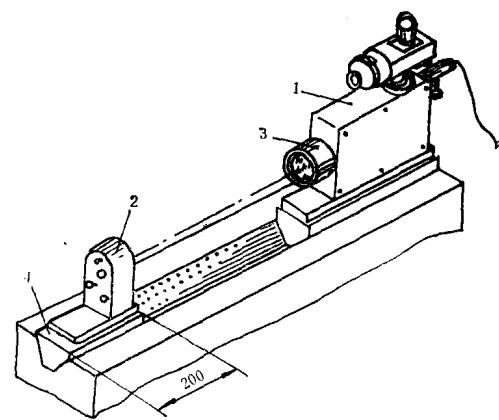


图 1-13 光学平直仪测量 V型导轨示意图

1—光学平直仪主体；2—反光镜；3—望远镜；  
4—垫板

- ① 求出算术平均值：所有各读数绝对值之和的算术平均值  $= 0.035/7 = 0.005$ 。
- ② 求出相对值：每一测量位置的相对值，等于该位置的读数值与算术平均值的代数差值。如测量  $0 \sim 200\text{mm}$  的相对值为  $+0.0012 - 0.005 = -0.0038\text{mm}$ 。
- ③ 求出累积值：每一测量位置的累积值，等于该位置的相对值与该位置前所有相对值的代数和。如测量位置  $200 \sim 400\text{mm}$  段的累积值为  $-0.001 - 0.0038 = -0.0048\text{mm}$ 。其中最大累积值就是该导轨的直线度误差。

作图法与用水平仪测量的作图法基本相同，不再赘述。导轨直线度的误差曲线图如图 1-14(a) 所示，该曲线是按表 1-3 所列的累积值作成的，图 1-14(b) 所示直线是按光学平直仪的读数值直接作图。比较图(a)、(b)两个图形，可看出两者在导轨各点的误差是相等的。

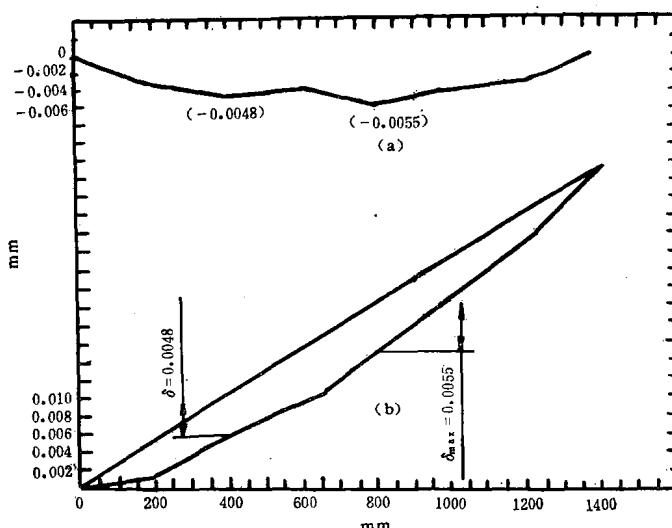


图 1-14 导轨直线度误差曲线

## (二) 导轨平行度误差的常用测量方法

导轨平行度的常用测量方法有以下三种。

### 1. 拉表测量法

借助专用垫铁用千分表来测量导轨间平行度误差的方法，如图 1-15 所示。在导轨全长上，千分表读数的最大差值就是被测导轨间的平行度误差。

### 2. 千分尺测量法

千分尺测量法如图 1-16 所示。利用两根直径相等的检验棒，靠紧导轨面，用千分尺在导轨两端和中间进行测量。千分尺读数的最大差值就是平行度误差。被测尺寸太大时测量困难，不宜采用。

### 3. 桥板水平仪测量法

桥板水平仪测量法如图 1-17 所示，测量时，在导轨全长上移动桥板，每隔一定距离，依次测量，水平仪在每  $1\text{m}$  行程上或全部行程上读数的最大代数差，就是导轨的平行度误差值。使用水平仪时，要注意不能调头，以免引入水平仪示值误差，影响测量的准确性。

## (三) 导轨间垂直度的常用测量方法

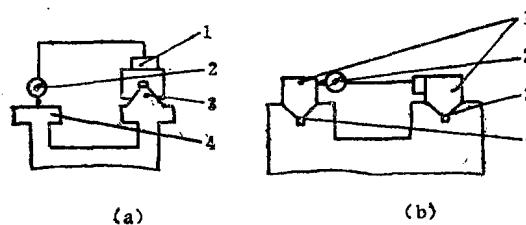


图 1-15 拉表测量导轨间平行度误差

1—专用垫铁；2—千分表；3—基准导轨；  
4—被测导轨

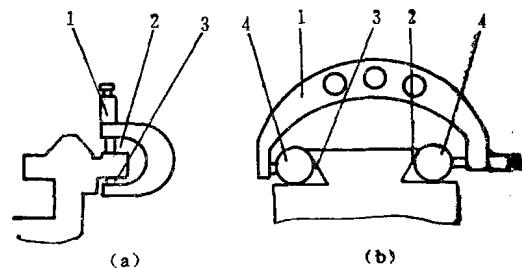


图 1-16 用千分尺测量导轨平行度误差

1—千分尺；2—被测导轨；3—基准导轨；  
4—检测棒

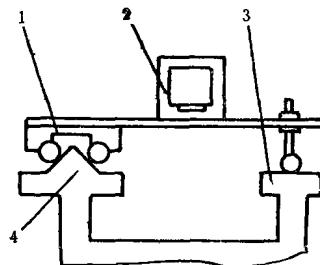


图 1-17 桥板水平仪测量法

1—桥板；2—水平仪；3—被测导轨；4—基准导轨

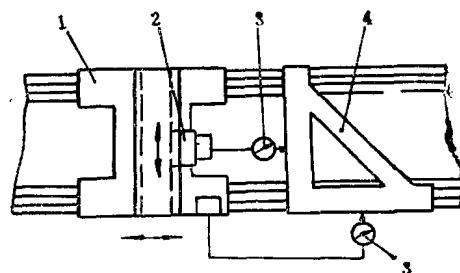


图 1-18 直角尺拉表法测量导轨间的垂直度

1—拖板；2—专用垫铁；3—千分表；4—直角尺

### 1. 直角尺（或方尺）拉表测量法

车床拖板的上部横向燕尾导轨和下部的纵向导轨的垂直度误差，可用直角尺拉表测量，如图1-18所示。测量时，先用千分表保证直角尺纵向工作面，在拖板移动方向上的平行度要求。然后，在拖板的燕尾导轨上，移动安放有千分表的专用垫铁进行测量，并使千分表测头触及直角尺的横向工作表面上。千分表读数的最大差值就是导轨在测量长度上的垂直度误差。

### 2. 框式水平仪测量法

利用框式水平仪工作面互成直角的特点，来检查垂直面内的垂直度。如图1-19所示，

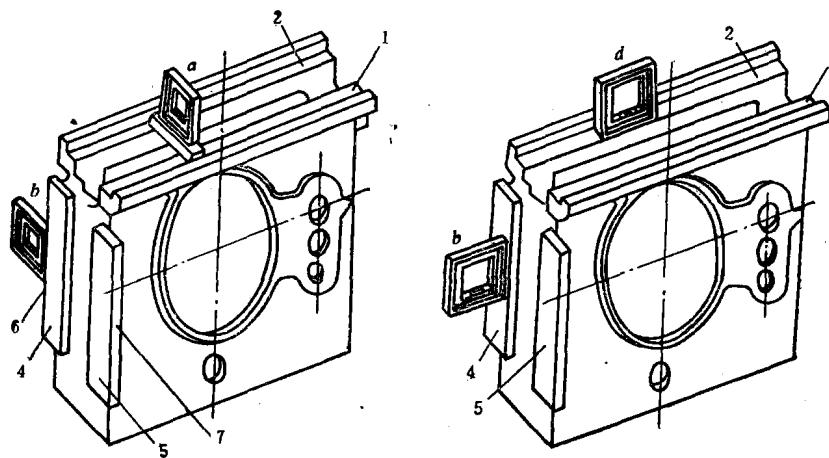


图 1-19 用框式水平仪测量床身导轨垂直度

测量牛头刨床床身导轨的垂直度误差。当测量床身的上、下导轨表面1、2与表面6、7以及表面1、2与表面4、5垂直度时，可用水平仪，按图示方法进行测量。

## 二、工作台工作面平面度误差的检测方法

机床的工作台工作面是工件和夹具的定位基准，与运动方向（导轨）之间又有一定关系，为了使工件与工作台工作面接触紧密可靠，其平面度一般都规定中凹。以工作台面在各个方向（纵、横、对角、辐射）直线度误差中的最大值作为工作台的平面度误差。工作台平面度的常见测量位置见图1-20。

### 1. 量块检测法

用量块检测法检测万能铣床工作台平面度方法，如图1-21所示。用一根相应长度的平尺，精度为0~1级。在台面上放两个等高垫铁，平尺放在垫铁上。用量块检查工作台面至平尺检验面的距离，测得应测方向上的直线度误差，取其中的最大值，作为被测工作台面的平面度误差。

### 2. 平尺拉表法

平尺拉表法如图1-22所示。把平尺按照要求的测量方法，安放在等高垫铁上，将千分

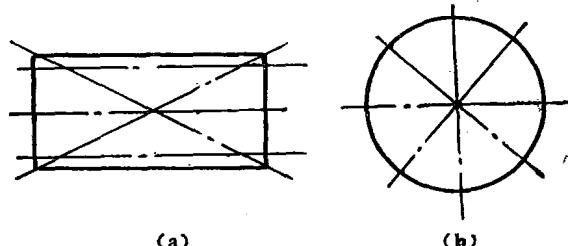


图 1-20 工作台平面度常见测量位置

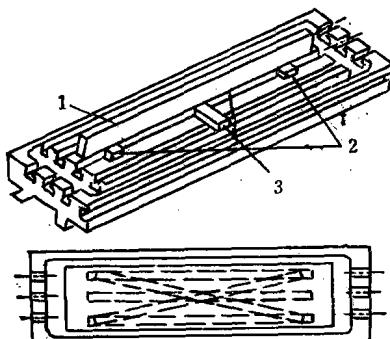


图 1-21 用量块、平尺检测台面平面度  
1—平行平尺；2—等高垫铁；3—量块

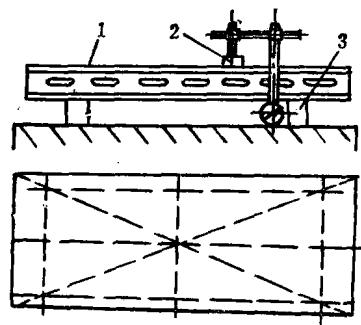


图 1-22 平尺拉表法测量工作台面平面度  
1—平尺；2—千分表；3—等高垫铁

表装在表座上，检查台面至平尺检验面的距离，按图1-22中所示虚线方向检查8个位置，取其最大值为平面度误差。

## 三、机床主轴及工作台回转精度的检测

为了保证机床的加工精度，对机床的主轴、工作台的回转精度在机床精度标准中都有严格规定。修理前和总装后都应进行检测。

(一) 主轴径向圆跳动的测量方法 图1-23所示为测量主轴、圆工作台锥孔轴线径向圆跳动的方法。将接触良好的锥柄检验棒紧密地插入锥孔中，使千分表测头触及检验棒表面上。回转主轴(或工作台)，分别在靠近主轴端a处和伸出端b处(ab为300mm或规定值)检测径向圆跳动，千分表读数的最大差值，就是径向圆跳动误差值。a、b两处的误差分

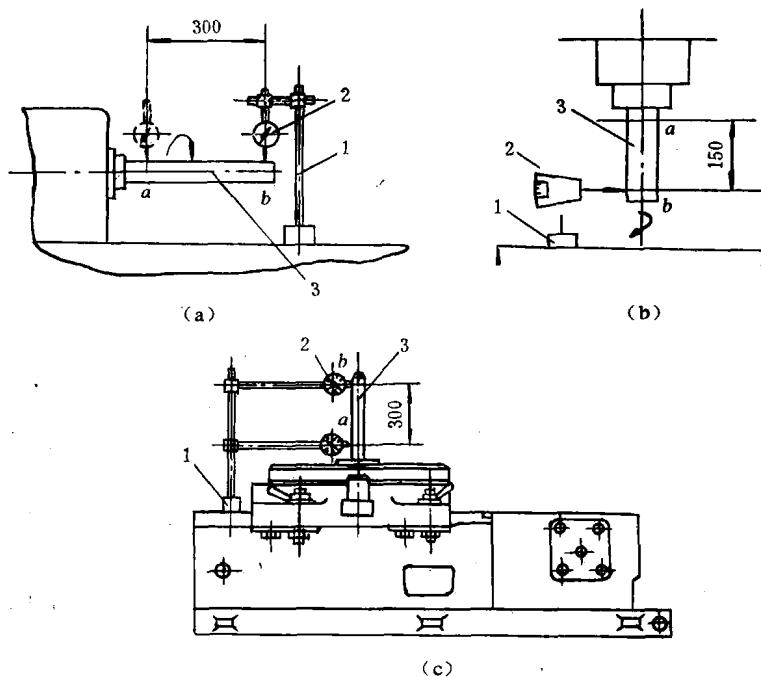


图 1-23 测量主轴(或圆工作台)锥孔轴线的径向圆跳动  
1—磁力表架; 2—千分表; 3—检验棒

别计算。

为了避免检验棒本身误差对测量的影响，可将检验棒取出后转180°再插入锥孔，重新测量，取两次测量结果的平均值作为圆跳动误差值。

主轴锥孔径向圆跳动的检测方法见图1-24。将杠杆千分表固定在机床上，使千分表测头触及主轴锥孔的内表面上（注意：测量时测头必须垂直于被测表面）。旋转主轴检测，千分表读数的最大差值，就是径向圆跳动误差值。

主轴各种定心轴颈径向圆跳动的检测方法，如图1-25所示，将千分表测头触及主轴定心轴颈表面上（若为锥面，则测头垂直于锥面），旋转主轴检测，千分表读数的最大差值，就是定心轴颈径向圆跳动误差值。

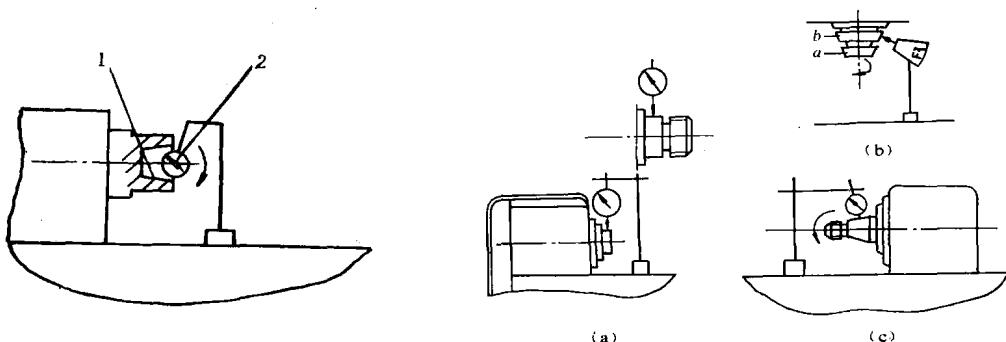


图 1-24 主轴锥孔径向圆跳动的  
检测方法  
1—主轴锥孔; 2—千分表

图 1-25 主轴定心轴颈径向圆跳  
动的检测方法

## (二) 端面圆跳动和轴向窜动的检测方法

主轴端面圆跳动检测方法如图1-26(a)所示。将千分表固定在机床上，使其测头垂直触及被测端面的边缘处，回转主轴检测，千分表读数的最大差值就是端面圆跳动量。

主轴轴向窜动的检测方法，如图1-26(b)所示，在轴的中心孔中用润滑脂紧粘一钢球（如果是锥孔，应在锥孔中紧插入一根锥柄短检验棒），将带有平测头的千分表固定在机床上，使平测头触及钢球。回转主轴检测，千分表读数的最大差值，就是轴向窜动量。当检查丝杠和蜗杆时，应正、反两方向回转检查。

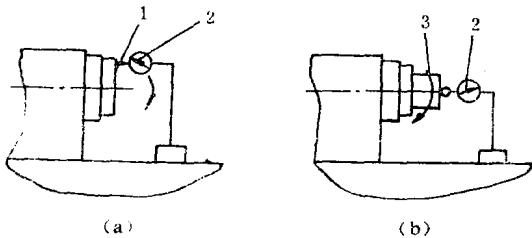


图 1-26 主轴端面圆跳动和轴向窜动的检测方法  
1—主轴端面；2—千分表；3—检验棒

## 四、机床部件之间位置精度的检测方法

1. 立柱导轨对底座表面或工作台面的垂直度检测法 如立式车床、镗床、龙门刨床、立式钻床等都有立柱导轨。现以立式车床为例，检测立式车床导轨对工作台面垂直度误差方法，如图1-27所示。在车床工作台上面上，距工作台中心相等的地方，离开平尺两端 $2/9L$ 处，

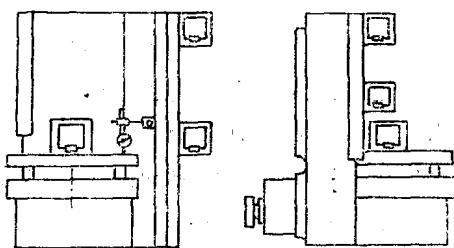


图 1-27 立式车床立柱导轨对工作台面垂直度的检测方法

放两个等高垫铁，将水平仪置于平尺中间，然后用水平仪在立柱导轨面与横梁成平行和垂直两个方向进行检测。水平仪的测量位置，分别在立柱导轨面的上部和下部。平尺上水平仪和立柱上水平仪读数的最大代数差，即为立柱对工作台面的垂直度误差。

### 2. 轴线与轴线之间平行度的检测方法

图1-28所示为无心磨床砂轮中心线与导轮中心线的平行度检测方法，检测时，可将托架定位槽的导向面作为两中心线的基准面，以此分别检测两个轮轴中心线与导向面的平行度。

托架定位槽导向面对砂轮轴线平行度的检测方法如图1-28(a)所示。检测前应加工一检验轴套，该轴套装在砂轮定心锥轴上，且与定心锥轴配合紧密，同时，应加工一专用垫板，该垫板与托架定位槽配合。检测时，将千分表固定在专用垫板上，并使千分表测头触及轴套表面。这时即可左右移动专用垫板，分别在图示的(a)上母线和(b)侧母线上检测，并记下千分表读数的最大差值。然后将砂轮轴转向 $180^\circ$ ，用同样方法再次检测，其值应是两次测量结果代数和之半，此值即是托架定位槽导向面对砂轮轴线的平行度误差。

托架定位槽导向面对导轮轴线平行度的检测方法如图1-28(b)所示。测量方法和平行度误差的计算方法均与上述方法相同。

### 3. 轴线对称度的检测方法

卧轴圆台平面磨床，其回转工作台的中心应与主轴中心相交且垂直。其检测方法如图1-29所示。检测前，在砂轮轴定心锥面上放置一个配合紧密的筒形检验棒，且将千分表固