



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪高等职业教育机电类规划教材

21 Shiji Gaodeng Zhiye Jiaoyu Jidianlei Guihua Jiaocai

# 数控编程 与实训

(第2版)

周虹 主编

- 贯彻工作过程导向
- 体现理论实训一体
- 提升职业教育理念



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS



精品系列



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪高等职业教育机电类规划教材

21 Shiji Gaodeng Zhiye Jiaoyu Jidianlei Guihua Jiaocai

机械类（RIO）日系实训计划

实训教材·项目实训与技能鉴定

# 数控编程 与实训

（第2版）

周虹 主编



人民邮电出版社

北京



精品系列

## 图书在版编目 (CIP) 数据

数控编程与实训 / 周虹主编. —2 版. 北京: 人民邮电出版社, 2008.11 (2009.1 重印)

21 世纪高等职业教育机电类规划教材

ISBN 978-7-115-18671-3

I. 数… II. 周… III. 数控机床—程序设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TG659

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 124327 号

## 内 容 提 要

本书以数控车床、数控铣床及加工中心的编程与仿真操作为核心, 以 FANUC 数控系统为主、SIEMENS 数控系统为辅, 详细地介绍了数控机床的工作原理、数控加工工艺、数控机床的编程以及宇航和宇龙数控仿真软件的应用等内容。

本书采用理论实训一体化模式编写, 包括 4 大篇 18 个课题, 每个课题中包含, 实训目的、相关知识、拓展知识、实训内容、实训自测题 5 个部分。为方便教学, 本书配有电子教案和模拟试卷及其答案, 读者可到人民邮电出版社教学服务与资源网 <http://www.ptpedu.com.cn> 下载。

本书可作为高等职业技术院校数控技术应用类、模具设计与制造类、机械制造及自动化类等机械类专业的教学用书, 也可供有关技术人员、数控机床编程与操作人员参考、学习、培训使用。

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪高等职业教育机电类规划教材

## 数控编程与实训 (第 2 版)


- 
- ◆ 主 编 周 虹
  - 责任编辑 潘春燕
  - 执行编辑 潘新文
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
  - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京楠萍印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
  - 印张: 17.5
  - 字数: 442 千字 2008 年 11 月第 2 版
  - 印数: 11 001 - 13 000 册 2009 年 1 月北京第 2 次印刷

---

ISBN 978-7-115-18671-3/TN

定价: 29.00 元

读者服务热线: (010) 67170985 印装质量热线: (010) 67129223  
反盗版热线: (010) 67171154

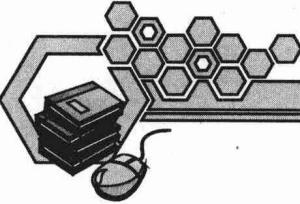

## 从书前言

目前，高职高专教育已经成为我国普通高等教育的重要组成部分。在高职高专教育如火如荼的发展形势下，高职高专教材也百花齐放。根据教育部发布的《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(简称16号文)的文件精神，本着为进一步提高高等职业教育的教学质量和服务的基本原则，同时针对高职高专院校机电一体化、数控、模具类专业教学思路和方法的不断改革和创新，人民邮电出版社精心策划了这套高质量、实用型的教材——“21世纪高等职业教育机电类规划教材”。


本套教材主要遵循“以就业为导向，工学结合”的原则，以实用为基础，根据企业的实际需求来进行课程体系设置和相应的教材内容选取，注重和提高案例教学的比重，突出培养机械类应用型人才的实际问题解决能力，满足高等职业教育“社会评估”的教学特征。本套教材中的每一部作品都特色鲜明，集高质量与实用性于一体。

本套教材中绝大多数品种是我社多年来高职高专机电类精品教材的积淀，经过了广泛的市场检验，赢得了广大师生的认可。为了适应新的教学要求，紧跟新的技术发展，我社再一次进行了广泛深入的调研，组织了上百名教师、专家对原有教材做认真的分析和研讨，在此基础上重新修订出版。本套教材中还有一部分品种是首次出版，其原稿也在教学过程中多次使用，是教师们多年来教学经验的总结，集中反映了高等职业教育近几年来的教学改革成果。

本套教材的作者都具有丰富的教学经验和写作经验，思路清晰，文笔流畅。教材编写充分体现了高职高专教学的特点，深入浅出，言简意赅。理论知识以“够用”为度，突出工作过程导向，突出实际技能的培养。

本套教材配套的教学辅助包充分利用现代技术手段，提供丰富的教学辅助资料，其中包括由电子教案、实例素材、习题库及答案、试卷及答案等组成的一般教辅资料，部分教材配有由图片、动画或视频等组成的丰富电子课件。

我们期望，本系列教材的编写和推广应用，能够进一步推动我国机电类职业技术教育的教学模式、课程体系和教学方法的改革，使我国机电类职业技术教育日臻成熟和完善。欢迎更多的老师参与到本系列教材的建设中来。对本系列教材有任何的意见和建议，或有意向参与本系列教材后续的编审工作，请与人民邮电出版社教育分社联系，联系方式：010-67170985，maxiaoxia@ptpress.com.cn。

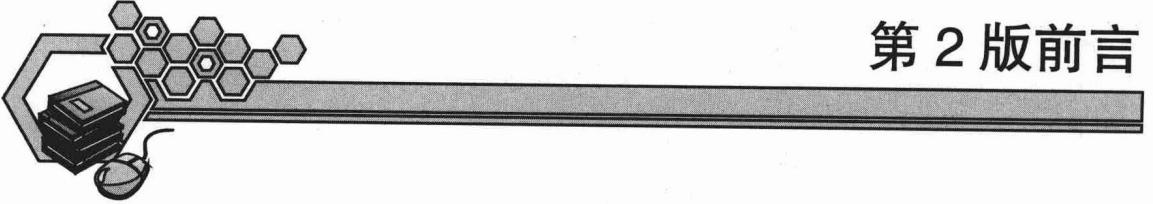

## 第2版前言

本书根据理论实训一体化的教学模式组织编写，在内容的安排上注意遵循高职高专学生的认知规律，做到从理论到实践、由浅入深、图文并茂、通俗易懂，集理论教学、实训、学习指导于一体。全书内容包括4大篇18个课题，其中，基础篇包含认识数控机床、数控机床的工作原理、数控机床的坐标系及编程规则3个课题；数控铣床（加工中心）编程篇包含数控镗铣加工工艺分析，直槽的编程与加工，圆弧槽的编程与加工，内、外轮廓的编程与加工，孔系的编程与加工，加工中心的编程技巧6个课题；数控车床编程篇包含数控车削加工工艺分析、简单轴类零件的编程与加工、成型面零件的编程与加工、螺纹的编程与加工、数控车床的编程技巧5个课题。数控仿真软件操作篇包含，宇航数控铣、车仿真软件的基本操作，宇龙数控铣、车仿真软件的操作等4个课题。教学时，教师可以根据学院的软硬件条件选择需要的内容进行教学。

本书的每个课题包含了实训目的、相关知识、拓展知识、实训内容、实训自测题5个部分，层次清晰、体系完整，适合于教学和自学。为适应教学需要，本书在附表中列出了实训报告、机械加工工序卡、工装及坐标调整卡、数控加工程序清单、加工中心及数控车床的刀具调整卡的格式，以供参考。为方便教学，本书精选了大量的典型案例，案例中的程序均在实践过程中经过检验，读者可以放心采用。


本书的参考学时为70~85学时，教师在组织教学时，可根据自己学校的教学计划和硬件环境酌情予以增减。

本书由湖南铁道职业技术学院周虹担任主编，罗友兰、董小金为副主编。其中，课题1~3、5~9由周虹编写，课题4、10由喻丕珠编写，课题11~14由董小金编写，课题15、16由罗友兰编写，课题17、18由杨兴民编写，张克昌参与了部分案例的数控程序编制。全书由周虹统稿和定稿。本书在编写过程中，还得到了钟振龙、王敏、胡绍军、王爽的大力支持和帮助，在此深表感谢。

由于时间仓促，编者水平和经验有限，书中难免有欠妥和错误之处，恳请读者批评指正。

编 者

2008年7月

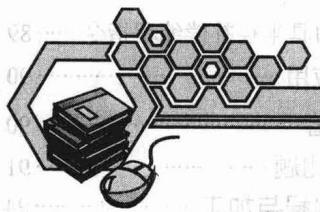

# 目 录

## 基础篇

<b>课题 1 认识数控机床</b>	2	流程	20
1.1 实训目的	2	2.2.2 刀具补偿原理	23
1.2 相关知识	2	2.2.3 插补原理	26
1.2.1 数控机床的产生与发展趋势	2	2.3 实训内容	32
1.2.2 数控机床的概念及组成	4	2.4 实训自测题	33
1.2.3 数控机床的种类与应用	6		
1.2.4 数控机床加工的特点及应用	11	<b>课题 3 数控机床的坐标系及编程</b>	
1.2.5 先进制造技术	13	规则	35
1.2.6 本课程的学习方法	18	3.1 实训目的	35
1.3 实训内容	18	3.2 相关知识	35
1.4 实训自测题	18	3.2.1 数控机床坐标系的确定	36
<b>课题 2 数控机床的工作原理</b>	20	3.2.2 数控机床的 2 种坐标系	39
2.1 实训目的	20	3.2.3 数控编程的步骤及种类	40
2.2 相关知识	20	3.2.4 常用编程代码	41
2.2.1 计算机数控系统的工作		3.2.5 数控加工程序的结构	47

## 数控铣床（加工中心）编程篇

<b>课题 4 数控镗铣削加工工艺分析</b>	52	3.3 实训内容	49
4.1 实训目的	52	3.4 实训自测题	49
4.2 相关知识	52	<b>课题 5 直槽的编程与加工</b>	69
4.2.1 零件数控镗铣削加工方案的拟定	52	5.1 实训目的	69
4.2.2 刀具的类型及选用	58	5.2 相关知识	69
4.2.3 切削用量的确定	61	5.2.1 设置工件坐标系	70
4.2.4 工件的安装与夹具的选择	63	5.2.2 绝对值 G90 与增量值 G91	71
4.2.5 支撑套零件的加工工艺分析	63	5.2.3 快速点位运动 G00	71
4.3 实训内容	67	5.2.4 直线插补 G01	72
		5.2.5 刀具长度补偿 G43、G44、G49	72
		5.3 拓展知识	74
		5.3.1 SINUMERIK 802D 系统的	



基本编程指令	74	刀具半径补偿编程指令	89
5.3.2 应用	75	7.3.2 应用	90
5.4 实训内容	76	7.4 实训内容	90
5.5 实训自测题	77	7.5 实训自测题	91
<b>课题 6 圆弧槽的编程与加工</b>	<b>79</b>	<b>课题 8 孔系的编程与加工</b>	<b>94</b>
6.1 实训目的	79	8.1 实训目的	94
6.2 相关知识	79	8.2 相关知识	94
6.2.1 插补平面选择 G17、G18、 G19	80	8.2.1 孔加工循环的动作	95
6.2.2 圆弧插补 G02、G03	80	8.2.2 孔加工循环指令	95
6.2.3 螺旋线插补 G02、G03	81	8.3 拓展知识	99
6.3 拓展知识	82	8.3.1 SINUMERIK 802D 系统的 孔加工循环编程指令	99
6.3.1 SINUMERIK 802D 系统的 插补平面选择、圆弧插补、 螺旋线插补指令	82	8.3.2 应用	103
6.3.2 应用	83	8.4 实训内容	103
6.4 实训内容	83	8.5 实训自测题	104
6.5 实训自测题	84	<b>课题 9 加工中心的编程技巧</b>	<b>106</b>
<b>课题 7 内、外轮廓的编程与加工</b>	<b>86</b>	9.1 实训目的	106
7.1 实训目的	86	9.2 相关知识	106
7.2 相关知识	86	9.2.1 子程序 M98、M99	107
7.2.1 刀具半径补偿功能的 作用	87	9.2.2 典型零件的数控铣削 加工	108
7.2.2 刀具半径补偿 (G41、G42、 G40)	87	9.3 拓展知识	112
7.3 拓展知识	89	9.3.1 SINUMERIK 802D 系统的 子程序编程指令	112
7.3.1 SINUMERIK 802D 系统的		9.3.2 应用	113
<b>课题 10 数控车削加工工艺分析</b>	<b>118</b>	9.4 实训内容	113
10.1 实训目的	118	9.5 实训自测题	114
10.2 相关知识	118		
10.2.1 零件数控车削加工方案的 拟定	118		
10.2.2 车刀的类型及选用	121		
10.2.3 切削用量的选择	124		
10.2.4 装夹方法的确定	127		
10.2.5 数控车床的编程特点	128		
10.2.6 典型车削零件的工艺			
		<b>数控车床编程篇</b>	
<b>课题 11 简单轴类零件的编程与加工</b>	<b>133</b>		
11.1 实训目的	133		
11.2 相关知识	133		
11.2.1 主轴转速功能设定 G50、 G96、G97	134		
11.2.2 进给功能设定 G98、 G99	135		



11.2.3 刀具功能 T 指令	135	13.1 实训目的	150
11.2.4 快速点位运动 G00	135	13.2 相关知识	150
11.2.5 直线插补 G01	136	13.2.1 车螺纹 G32	151
11.2.6 暂停指令 G04	136	13.2.2 螺纹切削单一循环 G92	153
11.3 拓展知识	137	13.2.3 车螺纹复合循环 G76	153
11.3.1 SINUMERIK 802S 系统的常用编程指令	137	13.3 拓展知识	156
11.3.2 应用	138	13.3.1 SINUMERIK 802S 系统的车螺纹指令	156
11.4 实训内容	139	13.3.2 应用	157
11.5 实训自测题	140	13.4 实训内容	158
<b>课题 12 成型面零件的编程与加工</b>	<b>141</b>	13.5 实训自测题	158
12.1 实训目的	141	<b>课题 14 数控车床的编程技巧</b>	<b>160</b>
12.2 相关知识	141	14.1 实训目的	160
12.2.1 圆弧插补 G02、G03	142	14.2 相关知识	160
12.2.2 刀具半径补偿 G41、G42、G40	143	14.2.1 单一固定循环	161
12.3 拓展知识	145	14.2.2 复合固定循环指令	163
12.3.1 SINUMERIK 802S 系统的圆弧插补及刀具半径补偿指令	145	14.2.3 典型零件的数控车削加工	165
12.3.2 应用	146	14.3 拓展知识	168
12.4 实训内容	147	14.3.1 SINUMERIK 802S 系统的循环编程指令	168
12.5 实训自测题	147	14.3.2 应用	172
<b>课题 13 螺纹的编程与加工</b>	<b>150</b>	14.4 实训内容	172
14.5 实训自测题	173	14.5 实训自测题	173

## 数控仿真软件操作篇

<b>课题 15 宇航数控铣仿真软件的操作</b>	<b>178</b>	15.3.1 宇航 (SIEMENS) 数控铣仿真软件的进入和退出	192
15.1 实训目的	178	15.3.2 宇航 (SIEMENS) 数控铣仿真软件的工作窗口	193
15.2 相关知识	178	15.3.3 宇航 (SIEMENS) 数控铣仿真软件的基本操作	194
15.2.1 宇航 (FANUC) 数控铣仿真软件的进入和退出	178	15.4 实训内容	199
15.2.2 宇航 (FANUC) 数控铣仿真软件的工作窗口	179	15.5 实训自测题	199
15.2.3 宇航 (FANUC) 数控铣仿真软件的基本操作	185	<b>课题 16 宇航数控车仿真软件的操作</b>	<b>201</b>
15.2.4 宇航 (FANUC) 数控铣仿真软件的操作实例	187	16.1 实训目的	201
15.3 拓展知识	192	16.2 相关知识	201
16.2.1 宇航 (FANUC) 数控车仿真	201		



16.2.2 宇航 (FANUC) 数控车仿真	201
软件的工作窗口 ..... 202	
16.2.3 宇航 (FANUC) 数控车仿真	
软件的基本操作 ..... 204	
16.2.4 宇航 (FANUC) 数控车仿真	
软件的操作实例 ..... 207	
16.3 拓展知识 ..... 211	
16.3.1 宇航 (SIEMENS) 数控车	
仿真软件的进入和退出 ..... 211	
16.3.2 宇航 (SIEMENS) 数控车	
仿真软件的工作窗口 ..... 212	
16.3.3 宇航 (SIEMENS) 数控车	
仿真软件的基本操作 ..... 213	
16.4 实训内容 ..... 214	
16.5 实训自测题 ..... 215	
<b>课题 17 宇龙数控铣仿真软件的操作 ..... 217</b>	
17.1 实训目的 ..... 217	
17.2 相关知识 ..... 217	
17.2.1 宇龙 (FANUC) 数控铣仿真	
软件的进入和退出 ..... 217	
17.2.2 宇龙 (FANUC) 数控铣仿真	
软件的工作窗口 ..... 219	
17.2.3 宇龙 (FANUC) 数控铣仿真	
软件的基本操作 ..... 222	
17.2.4 宇龙 (FANUC) 数控铣仿真	
软件的操作实例 ..... 227	
17.3 拓展知识 ..... 233	
17.3.1 宇龙 (SIEMENS) 数控铣	
仿真软件的进入和退出 ..... 233	
17.3.2 宇龙 (SIEMENS) 数控铣	
仿真软件的工作窗口 ..... 234	
17.3.3 宇龙 (SIEMENS) 数控铣	
仿真软件的基本操作 ..... 236	
17.4 实训内容 ..... 238	
17.5 实训自测题 ..... 239	
<b>课题 18 宇龙数控车仿真软件的操作 ..... 241</b>	
18.1 实训目的 ..... 241	
18.2 相关知识 ..... 241	
18.2.1 宇龙 (FANUC) 数控车仿真	
软件的进入和退出 ..... 241	
18.2.2 宇龙 (FANUC) 数控车仿真	
软件的工作窗口 ..... 242	
18.2.3 宇龙 (FANUC) 数控车仿真	
软件的基本操作 ..... 242	
18.2.4 宇龙 (FANUC) 数控车仿真	
软件的操作实例 ..... 244	
18.3 拓展知识 ..... 254	
18.3.1 宇龙 (SIEMENS) 数控车	
仿真软件的进入和退出 ..... 254	
18.3.2 宇龙 (SIEMENS) 数控车	
仿真软件的工作窗口 ..... 255	
18.3.3 宇龙 (SIEMENS) 数控车	
仿真软件的基本操作 ..... 256	
18.4 实训内容 ..... 260	
18.5 实训自测题 ..... 261	
<b>附表 1 实训报告 ..... 263</b>	
<b>附表 2 机械加工工序卡 ..... 264</b>	
<b>附表 3 工装及坐标调整卡 ..... 265</b>	
<b>附表 4 数控加工程序清单 ..... 266</b>	
<b>附表 5 加工中心刀具调整卡 ..... 267</b>	
<b>附表 6 数控车床刀具调整卡 ..... 268</b>	
<b>参考文献 ..... 269</b>	

# 基础篇

卷之六

宋对晋师的战术部署，是背主气弱

兄弟关系

美国通用电气公司 E&I

上卷  
特殊總二

1922年1月23日，朱德在成都和孙中山、廖仲恺、宋教仁等一起出席孙中山的追悼会。孙中山在会上致悼词，高度评价了朱德的革命功绩。孙中山说：“朱德是伟大的军事家，他领导的南昌起义，是中国共产党历史上的一次重要事件，对推动全国革命产生了深远影响。”

# 课题 1

## 认识数控机床

### 1.1 实训目的

掌握数控机床的组成及种类，熟悉数控机床的加工特点和加工对象，了解数控机床的产生背景、发展趋势及先进的制造技术。

### 1.2 相关知识

#### 1.2.1 数控机床的产生与发展趋势

##### 1. 数控机床的产生

20世纪40年代以来，随着航空航天技术的飞速发展，对于各种飞行器的加工提出了更高的要求，这些零件大多形状非常复杂，材料多为难加工的合金，用传统的机床和工艺方法进行加工不能保证精度，也很难提高生产效率。为了解决零件复杂形状表面的加工问题，1952年，美国帕森斯公司和麻省理工学院研制成功了世界上第1台数控机床。半个多世纪以来，数控技术得到了迅猛的发展，加工精度和生产效率不断提高。数控机床的发展至今已经历了2个阶段和6个时代。

###### (1) 数控(NC)阶段(1952~1970年)

早期的计算机运算速度低，不能适应机床实时控制的要求，人们只好用数字逻辑电路“搭”成一台机床专用计算机作为数控系统，这就是硬件连接数控，简称数控(NC)。随着电子元器件的发展，这个阶段经历了3代，即1952年的第1代——电子管数控机床、1959年的第2代——晶体管数控机床及1965年的第3代——集成电路数控机床。



## (2) 计算机数控 (CNC) 阶段 (1970 年至今)

1970 年, 通用小型计算机已出现并投入成批生产, 人们将它移植过来作为数控系统的核心部件, 从此进入计算机数控阶段。这个阶段也经历了 3 代, 即 1970 年的第 4 代——小型计算机数控机床、1974 年的第 5 代——微型计算机数控系统及 1990 年的第 6 代——基于 PC 的数控机床。

随着微电子技术和计算机技术的不断发展, 数控技术也随之不断更新, 发展非常迅速, 几乎每 5 年更新换代一次, 其在制造领域的加工优势逐渐体现出来。

## 2. 数控机床的发展趋势

数控机床的出现不但给传统制造业带来了革命性的变化, 使制造业成为工业化的象征, 而且随着数控技术的发展和应用领域的扩大, 它对关系国计民生的一些重要行业 (IT、汽车、轻工、医疗等) 的发展起着越来越重要的作用, 因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势。当前世界上数控机床的发展呈现如下趋势。

### (1) 高速度高精度化

速度和精度是数控机床的 2 个重要技术指标, 它们直接关系到加工效率和产品质量。当前, 数控机床的主轴转速最高可达  $40\,000\text{r}/\text{min}$ , 最大进给速度达  $120\text{m}/\text{min}$ , 最大加速度达  $3\text{m}/\text{s}^2$ , 定位精度正在向亚微米进军, 纳米级五轴联动加工中心已经商品化。

### (2) 多功能化

一机多能的数控机床, 可以最大限度地提高设备的利用率。如数控加工中心 (Machining Center, 简称 MC) 配有机械手和刀具库, 工件一经装夹, 数控系统就能控制机床自动地更换刀具, 连续对工件的各个加工面自动地完成铣削、镗削、铰孔、扩孔及攻螺纹等多工序加工, 从而避免了多次装夹所造成的定位误差, 减少了设备台数、工夹具和操作人员, 节省了占地面积和辅助时间。为了提高效率, 新型数控机床在控制系统和机床结构上也有所改革。例如, 采取多系统混合控制方式, 用不同的切削方式 (车、钻、铣、攻螺纹等) 同时加工零件的不同部位等。现代数控系统控制轴数多达 15 轴, 同时联动的轴数已达到 6 轴。

### (3) 智能化

数控机床应用高技术的重要目标是智能化。智能化技术主要体现在以下几个方面。

① 引进自适应控制技术。自适应控制技术 (Adaptive Control, 简称 AC) 的目的是要求在随机的加工过程中, 通过自动调节加工过程中所测得的工作状态、特性, 按照给定的评价指标自动校正自身的工作参数, 以达到或接近最佳工作状态。通常数控机床是按照预先编好的程序进行控制的, 但随机因素, 如毛坯余量和硬度的不均匀、刀具的磨损等难以预测。为了确保质量, 势必要在编程时采用较保守的切削用量, 从而降低了加工效率。AC 系统可对机床主轴转矩、切削力、切削温度、刀具磨损等参数值进行自动测量, 并由 CPU 进行比较运算后发出修改主轴转速和进给量大小的信号, 确保 AC 处于最佳的切削用量状态, 从而在保证质量的条件下使加工成本最低或生产率最高。AC 系统主要在宇航等工业部门用于特种材料的加工。

② 附加人机对话自动编程功能。建立切削用量专家系统和示教系统, 可达到提高编程效率和降低对编程人员技术水平的要求。

③ 具有设备故障自诊断功能。数控系统出了故障, 控制系统能够进行自诊断, 并自动采取排除故障的措施, 以适应长时间无人操作环境的要求。



#### (4) 小型化

蓬勃发展的机电一体化设备，对数控系统提出了小型化的要求，体积小型化便于将机、电装置合为一体。日本新开发的 FS16 和 FS18 都采用了三维安装方法，使电子元器件得以高密度地安装，极大地缩小了系统的占有空间。此外，它们还采用了新型 TFT 彩色液晶薄型显示器，使数控系统进一步小型化，这样可更方便地将它们装到机械设备上。

#### (5) 高可靠性

数控系统比较贵重，用户期望其能发挥最大的投资效益，因此要求设备具有高可靠性。提高可靠性，通常可采取如下一些措施。

① 提高线路集成度。采用大规模或超大规模的集成电路、专用芯片及混合式集成电路，可以减少元器件的数量、精简外部连线和降低功耗。

② 建立由设计、试制到生产的一整套质量保证体系。例如，采取防电源干扰，输入/输出光电隔离；使数控系统模块化、通用化及标准化，以便于组织批量生产及维修；在安装、制造时注意严格筛选元器件；对系统可靠性进行全面的检查、考核等。通过这些手段，保证产品质量。

③ 增强故障自诊断功能和保护功能。由于元器件失效、编程错误及人为操作错误等原因，数控机床完全有可能出现故障。数控机床一般具有故障自诊断功能，能够对硬件和软件进行故障诊断，自动显示出故障的部位及类型，以便快速排除故障。新型数控机床还具有故障预报、自恢复、监控与保护等功能。例如，有的系统设有刀具破损检测、行程范围保护和断电保护等功能，以避免损坏机床及报废工件。由于采取了各种有效的可靠性措施，现代数控机床的平均无故障时间(MTBF) 可达到 10 000 ~ 36 000h。

### 1.2.2 数控机床的概念及组成

#### 1. 数控机床的基本概念

数控 (Numerical Control, 简称 NC) 是采用数字化信息对机床的运动及其加工过程进行控制的方法；数控机床 (Numerically Controlled Machine tool) 是指装备了计算机数控系统的机床，简称 CNC 机床。

#### 2. 数控机床加工工件的过程

利用数控机床完成工件加工的过程如图 1.1 所示，主要包括以下内容。

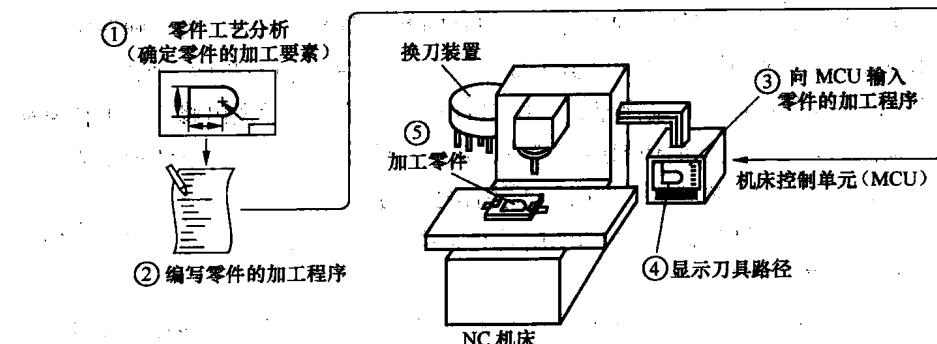


图 1.1 数控机床加工工件的过程



- ① 根据零件加工图样进行工艺分析，确定加工方案、工艺参数和位移数据。
- ② 用规定的程序代码和格式编写数控加工程序单，或用自动编程软件直接生成数控加工程序文件。
- ③ 程序的输入或传输。由手工编写的程序，可以通过数控机床的操作面板输入程序；由编程软件生成的程序，通过计算机的串行通信接口直接传输到数控机床的数控单元，也称机床控制单元（MCU）。
- ④ 将输入或传输到数控单元的加工程序，进行刀具路径模拟、试运行等。
- ⑤ 通过对机床的正确操作，运行程序，完成工件的加工。

### 3. 数控机床的组成

数控机床由输入输出装置、计算机数控装置（简称 CNC 装置）、伺服系统和机床本体等部分组成，其组成框图如图 1.2 所示，其中输入输出装置、CNC 装置、伺服系统合起来就是计算机数控系统。

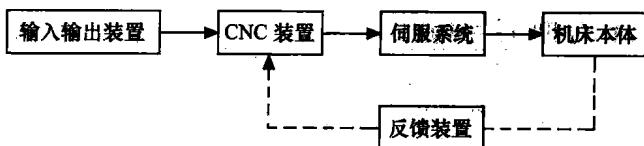


图 1.2 数控机床的组成框图

#### (1) 输入输出装置

在数控机床上加工工件时，首先根据零件图纸上的零件形状、尺寸和技术条件，确定加工工艺，然后编制出加工程序，程序通过输入装置，输送给机床数控系统，机床内存中的数控加工程序可以通过输出装置传出。输入输出装置是机床与外部设备的接口，常用输入装置有软盘驱动器、RS-232C 串行通信口、MDI 方式等。

#### (2) CNC 装置

CNC 装置是数控机床的核心，它接收输入装置送来的数字信息，经过控制软件和逻辑电路进行译码、运算和逻辑处理后，将各种指令信息输出给伺服系统，使设备按规定的动作执行。现在的 CNC 装置通常由一台通用或专用微型计算机构成。

#### (3) 伺服系统

伺服系统是数控机床的执行部分，其作用是把来自 CNC 装置的脉冲信号转换成机床的运动，使机床工作台精确定位或按规定的轨迹作严格的相对运动，最后加工出符合图纸要求的零件。每一个脉冲信号使机床移动部件产生的位移量叫做脉冲当量（也叫最小设定单位），常用的脉冲当量为 0.001mm/脉冲。每个进给运动的执行部件都有相应的伺服系统，伺服系统的精度及动态响应决定了数控机床的加工精度、表面质量和生产率。伺服系统一般包括驱动装置和执行机构 2 大部分，常用执行机构有步进电机、直流伺服电机、交流伺服电机等。

#### (4) 机床本体

机床本体是数控机床的机械结构实体，主要包括主运动部件、进给运动部件（如工作台和刀架）、支撑部件（如床身和立柱等），此外还有冷却、润滑、转位部件，如夹紧、换刀机械手等辅助装置。与普通机床相比，数控机床在整体布局、外观造型、传动机构、工具系统及操作机构等



方面都发生了很大的变化。为了满足数控技术的要求和充分发挥数控机床的特点，归纳起来，包括以下几个方面的变化。

- ① 采用高性能主传动及主轴部件，具有传递功率大、刚度高、抗振性好及热变形小等优点。
- ② 进给传动采用高效传动件，具有传动链短、结构简单、传动精度高等特点，一般采用滚珠丝杠副、直线滚动导轨副等。
- ③ 具有完善的刀具自动交换和管理系统。
- ④ 在加工中心上一般具有工件自动交换、工件夹紧和放松机构。
- ⑤ 机床本身具有很高的动、静刚度。
- ⑥ 采用全封闭罩壳。由于数控机床是自动完成加工，为了操作安全等，一般采用移动门结构的全封闭罩壳，对机床的加工部件进行全封闭。

半闭环、闭环数控机床还带有检测反馈装置，其作用是对机床的实际运动速度、方向、位移量以及加工状态加以检测，把检测结果转化为电信号反馈给 CNC 装置。检测反馈装置主要有感应同步器、光栅、编码器、磁栅、激光测距仪等。

### 1.2.3 数控机床的种类与应用

数控机床的分类方法很多，大致有以下几种。

#### 1. 按工艺用途分类

数控机床是在普通机床的基础上发展起来的，各种类型的数控机床基本上起源于同类型的普通机床。数控机床按工艺用途大致可分为以下几种。

##### (1) 金属切削类数控机床

指采用车、铣、镗、铰、钻、磨、刨等各种切削工艺的数控机床，包括数控车床、数控钻床、数控铣床、数控磨床、数控镗床以及加工中心等。切削类数控机床发展最早，目前种类繁多，功能差异也较大。这里需要特别强调的是加工中心，也称为可自动换刀的数控机床。这类数控机床带有一个刀库和自动换刀系统，刀库可容纳 16~100 把刀具。图 1.3、图 1.4 所示分别是立式加工中心、卧式加工中心的外观图。立式加工中心最适宜加工高度方向尺寸相对较小的工件，一般情况下，除底部不能加工外，其余 5 个面都可以用不同的刀具进行轮廓和表面加工。卧式加工中心适宜加工有多个加工面的大型零件或高度尺寸较大的零件。



图 1.3 立式加工中心外观图



图 1.4 卧式加工中心外观图

### (2) 金属成型类数控机床

指采用挤、冲、压、拉等成型工艺的数控机床，包括数控折弯机、数控组合冲床、数控弯管机、数控压力机等。这类机床起步晚，但目前发展很快。

### (3) 数控特种加工机床

如数控线切割机床、数控电火花加工机床、数控火焰切割机床、数控激光切割机床等。

### (4) 其他类型的数控设备

如数控三坐标测量仪、数控对刀仪、数控绘图仪等。

## 2. 按机床运动的控制轨迹分类

### (1) 点位控制数控机床

点位控制数控机床只要求控制机床的移动部件从某一位置移动到另一位置的准确定位，对于两位置之间的运动轨迹不作严格要求，在移动过程中刀具不进行切削加工，如图 1.5 所示。为了实现既快又准的定位，常采用先快速移动，然后慢速趋近定位点的方法来保证定位精度。

具有点位控制功能的数控机床有数控钻床、数控冲床、数控镗床、数控点焊机等。

### (2) 直线控制数控机床

直线控制数控机床的特点是除了控制点与点之间的准确定位外，还要保证两点之间移动的轨迹是一条与机床坐标轴平行的直线，因为这类数控机床在两点之间移动时要进行切削加工，所以对移动的速度也要进行控制，如图 1.6 所示。

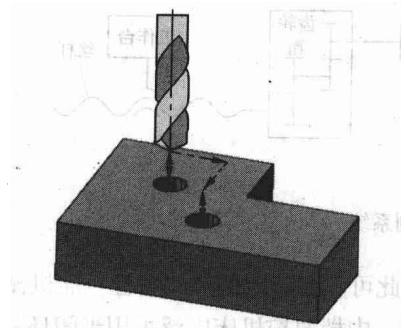


图 1.5 点位控制数控机床加工示意图

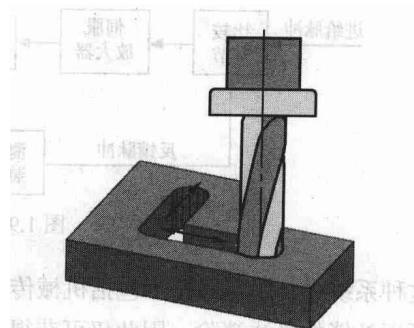


图 1.6 直线控制数控机床加工示意图

具有直线控制功能的数控机床有比较简单的数控车床、数控铣床、数控磨床等。单纯用于直线控制的数控机床目前不多见。



### (3) 轮廓控制数控机床

轮廓控制又称连续轨迹控制，这类数控机床能够对2个或2个以上的运动坐标的位移及速度进行连续相关的控制，因而可以进行曲线或曲面的加工，如图1.7所示。

具有轮廓控制功能的数控机床有数控车床、数控铣床、加工中心等。

### 3. 按伺服控制的方式分类

#### (1) 开环控制系统

开环控制系统是指不带反馈的控制系统，即系统没有位置反馈元件，通常用功率步进电机或电液伺服电机作为执行机构。输入的数据经过数控系统的运算，发出指令脉冲，通过环形分配器和驱动电路，使步进电机或电液伺服电机转过一个步距角，再经过减速齿轮带动丝杠旋转，最后转换为工作台的直线移动，如图1.8所示。移动部件的移动速度和位移量是由输入脉冲的频率和脉冲数所决定的。

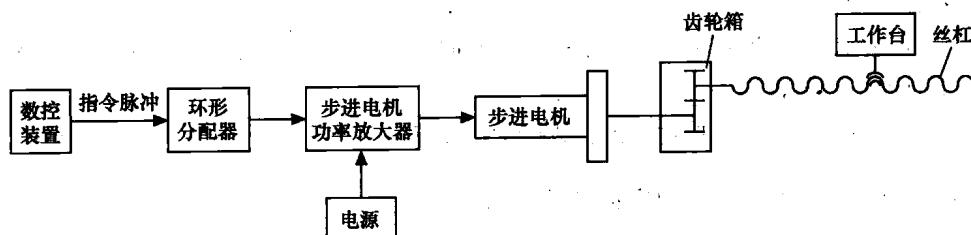


图1.8 开环控制系统

开环控制具有结构简单、系统稳定、调试容易、成本低等优点。但是因为系统对移动部件的误差没有补偿和校正功能，所以精度低，一般适用于经济型数控机床和旧机床数控化改造。

#### (2) 半闭环控制系统

如图1.9所示，半闭环控制系统是在伺服电机或丝杠端部装有角位移检测装置（如感应同步器和光电编码器等），通过检测伺服电机或丝杠端部的转角间接地检测移动部件的位移，然后反馈到数控系统中，由于惯性较大的机床移动部件不包括在检测范围之内，因而称作半闭环控制系统。

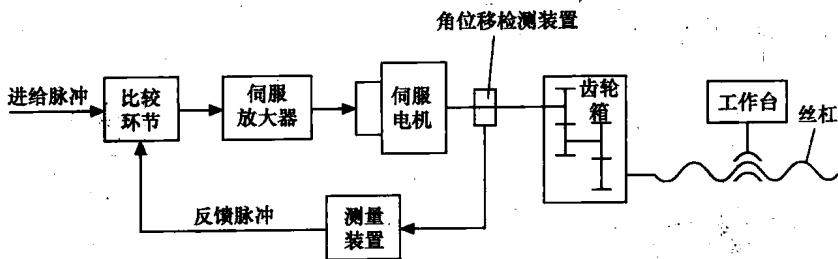


图1.9 半闭环控制系统

在这种系统中，闭环回路不包括机械传动环节，因此可获得稳定的控制特性。而机械传动环节的误差可用补偿的办法消除，因此仍可获得满意的精度。中档数控机床广泛采用半闭环数控系统。

#### (3) 闭环控制系统

闭环控制系统是在机床移动部件上直接装有位置检测装置，将测量的结果直接反馈到数控装置中，与输入的指令位移进行比较，用偏差进行控制，使移动部件按照实际的要求运动，最终实现精

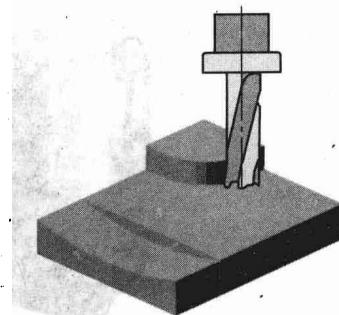


图1.7 轮廓控制数控机床加工示意图