

78

# 电钻的使用与修理

于春汉

水利电力出版社

# 手电钻的使用与修理

于 春 汉

水利电力出版社

## 内 容 提 要

本书除扼要介绍了电钻的基本结构外，着重叙述电钻的修理方法，包括从局部的检查修理到重缠新绕组，都作了全面系统的介绍。此外，对各种故障的现象及其产生的原因，也作了简要的分析。

本书主要介绍实际经验，内容通俗易懂。

本书可供电工及电器修理工在修理电钻时参考，亦可作为青年电工的技术学习资料。

## 手电钻的使用与修理

于 春 汉

\*

水利电力出版社出版

(北京三里河路6号)

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

水利电力印刷厂印刷

\*

787×1092毫米 32开本 4.5印张 97千字

1984年3月第一版 1984年3月北京第一次印刷

印数 00001—30110 册 定价 0.50 元

书号 15143·5345

## 前　　言

工、农业生产的许多部门，都广泛使用手电钻，本书的编写，是为了交流手电钻检修方面的经验，以供电工检修电钻时参考。

本书较全面地介绍了电钻故障的检修方法，对各主要项目的检查和修理，都介绍了两种或两种以上简易而实用的方法。

书稿修改过程中，得到有关领导的支持，并蒙宣百流同志审阅，张连仁等同志给予协助，在此特一并表示感谢。

由于作者的水平有限，书中存在的缺点和错误，深望读者批评指正。

作　者

1983年7月

## 目 录

1. 电钻的基本结构 .....	1
2. 电钻电机的工作原理 .....	12
3. 电钻故障的分析 .....	18
4. 查明故障的步骤和方法 .....	22
5. 电枢绕组的检修 .....	33
6. 定子绕组的检修 .....	54
7. 换向器的检修 .....	59
8. 电刷架部分的检修 .....	64
9. 电源连控装置的检修 .....	68
10. 机械传动部分的检修 .....	71
11. 重缠电枢绕组 .....	75
12. 重缠定子绕组 .....	114
13. 绝缘处理和安全检查 .....	120
14. 电钻的装配和试运转 .....	126
15. 空壳电钻重缠绕组的简易计算 .....	134



## 电钻的基本结构

单相串激电钻通常称为手电钻或电钻，是一种手提式电动工具。它操作简单，使用灵活，携带方便。凡因场地限制，加工件形状或加工件的部位不能用钻床设备加工时，均可采用手电钻加工，所以手电钻是钻孔加工不可缺少的工具。

电钻的基本结构与其它电动工具的结构相似。若在电钻上进行适当改动，甚至只要更换工具头部的结构，即可成为其它用途的电动工具。由于所有小型电动工具的电动机和电钻的电动机一样，都是串激式的，因此，电钻可作为电动工具中的一个典型产品。充分掌握了电钻的检修技术，将对其它电动工具的检修提供很大的便利。

为了满足生产上的要求，电钻有多种规格和外形。我国生产的电钻，单相串激式电钻的最大规格为十九毫米。因为在十九毫米以下的小规格电钻中，单相串激电钻的重量和体积，比同样规格的三相工频电钻要小得多（大规格的则相差很小），因而十九毫米以下小规格的电钻几乎全部采用单相串激式的。

电钻的基本结构如图 1 所示，它主要由电动机、机械装置和电源连控装置等三部分组成，现分述如下。

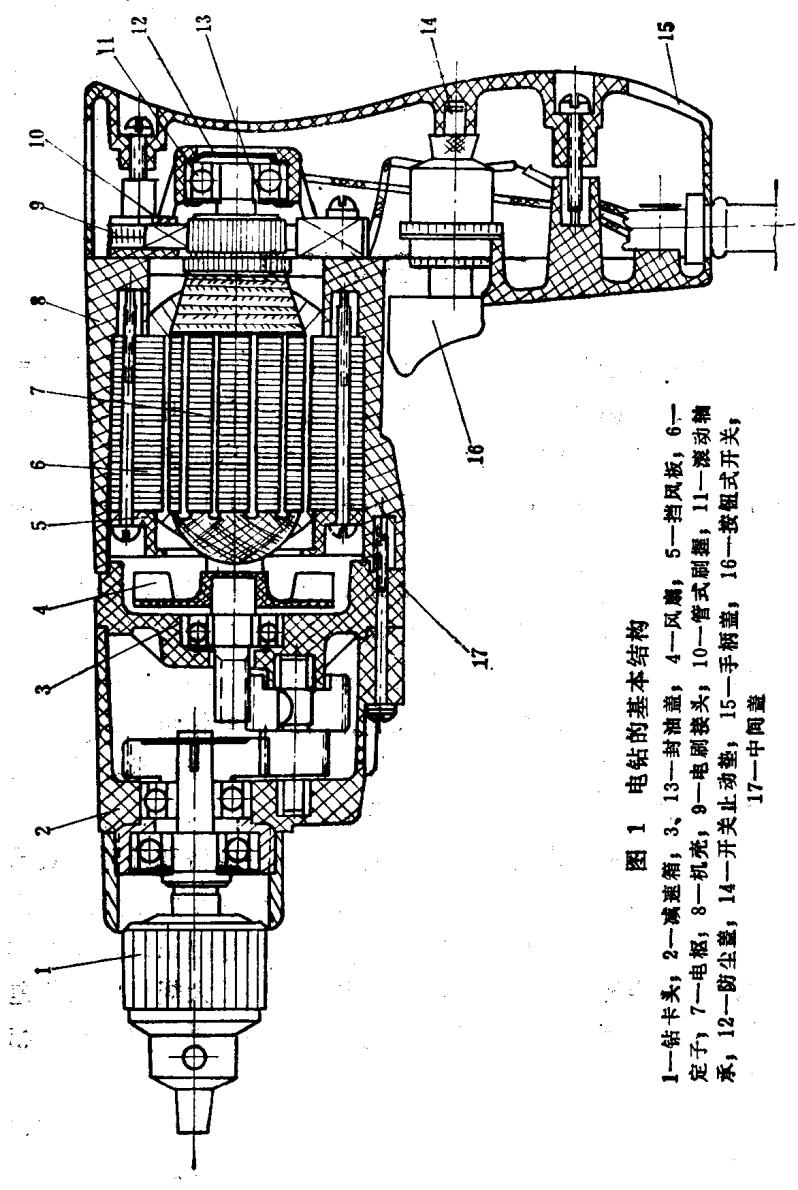


图 1 电钻的基本结构  
1—钻卡头；2—减速箱；3—机壳；4—封油盖；5—挡风板；6—定子；7—电枢；8—电刷接头；9—电刷；10—管式脚架；11—滚动轴承；12—防尘盖；13—开关止动垫；14—开关；15—手柄盖；16—按钮式开关；17—中间盖

## (一) 电动机

电钻用的单相串激电动机，为交、直流两用自扇内冷防护式电动机。由于它的转速高，体积小，起动力矩大，转速可调，因而得到了广泛的应用。它的基本结构是由电枢、定子、电刷架等部件组成，下面分别加以讨论。

### 1. 电枢

电枢部分的组成如图 2 所示，其铁芯是由 0.5 毫米厚的硅钢片冲片，沿轴向叠装后压在电枢转轴上。

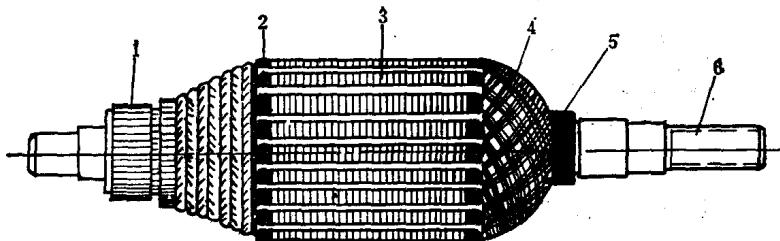


图 2 电枢部分

1—换向器；2—铁芯端部绝缘板；3—铁芯槽；4—绕组；5—轴绝缘；  
6—主轴齿轮

铁芯冲片的外圆周冲有若干均匀分布的槽，槽形一般多是半封闭式的，如图 3 所示。铁芯的槽有的叠装成斜槽形式，斜槽铁芯在运转时可减小电动机的噪声。但是，为简化工艺，电动机的铁芯槽一般均装成与转轴轴线相平行。铁芯槽数的种类很多，有 8、9、10、11、12、13、14、15 甚至更多的，槽数的多少取决于设计的要求。槽数不论多少，总起来可分为单数槽和双数槽两大类。

在电枢铁芯的两端，装有一毫米厚的玻璃纤维层压板制成的绝缘板，其形状与铁芯冲片相同，称为铁芯端部绝缘。

在绕组端部围住的转轴部分，装有绝缘筒，称为轴绝缘。铁芯槽内也放置绝缘，称为槽绝缘或槽衬，使槽内用绝缘导线缠绕成的绕组不与铁芯和转轴相接触。

电枢转轴一端的端部滚制着小模数齿轮，称为主轴齿轮。转轴的两端还装有单列向心球轴承，也称为滚动轴承（见图1中11），用以支承电枢并使其能灵活转动。

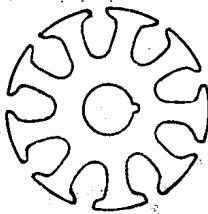


图 3 电枢铁芯冲片

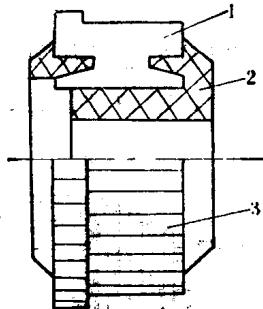


图 4 换向器

1—云母片，2—酚醛玻璃纤维塑料，  
3—换向片

为了驱除电钻内部所产生的热量，散热风扇静配于电枢转轴上（见图1中4），随电枢运转而旋转，并在机壳上制有进风口（在电刷窗口处）和出风口（一般在中间盖处）。这种在电动机内部进行的风冷，称为自扇内冷式。

电枢转轴上还装有换向器，也称为整流子。换向器是采用梯形铜片（通常称为换向片）围成一个圆柱体，两换向片之间用天然云母绝缘，在换向片下面两端的半月形槽里压制塑料，将各换向片紧固在一起，除使换向片与主轴绝缘外，还可承受高转速产生的离心力而不变形，其结构如图4所示。目前，有的换向器，换向片之间采用耐弧塑料绝缘，故称为全塑料换向器。

换向器的每片换向片上都焊接着绕组的两根线头，它是一个线圈的头和另一线圈的尾，称为焊接头，换向器通过与电刷的接触，将电枢绕组与定子绕组相互串联，电枢绕组的电流就经一只电刷导入，经另一只电刷流出，沟通了电路，并起换向作用。

电枢绕组和定子绕组的相互串联有两种不同的方法：

- (1) 电枢绕组串联在两个定子线圈的中间，如图 5 (a) 所示；
- (2) 两个定子线圈串联后，再与电枢绕组相串联，如图 5 (b) 所示。

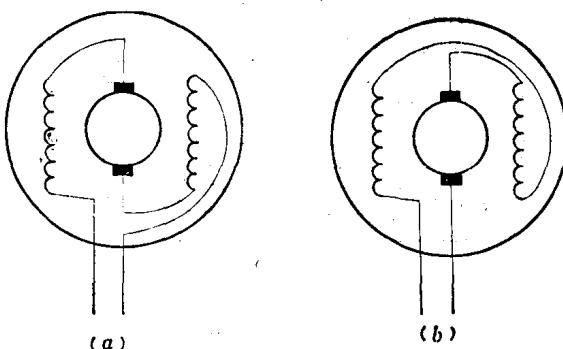


图 5 电枢绕组与定子绕组的串联方式

(a) 电枢绕组串联在定子绕组中间；(b) 定子绕组串接后再与电枢绕组相串联

这两种串联方式的工作原理完全相同，可任意选用。

## 2. 定子

定子也是由 0.5 毫米厚的硅钢片冲片，叠合成为有两个凸出磁极的铁芯，并在磁极上装有绕组。绕组是用高强度聚脂漆包圆铜线事先在绕线模上绕成，再用绝缘带加以包缠

(参阅图75),然后套在两个突出的磁极上。根据电钻规格选用0.5~1.0毫米厚的铁片做成压板,或用穿钉等其它方法,将线

圈牢固地固定在铁芯上,即组成整个定子,如图6所示。整个定子用螺钉穿固在由铝合金压铸成的外壳上(见图1所示)。

由于电枢绕组形成两条并联电路与定子绕组相串联,故定子绕组所用的导线截面积,要比电枢绕组所用的导线截面积约大一倍。



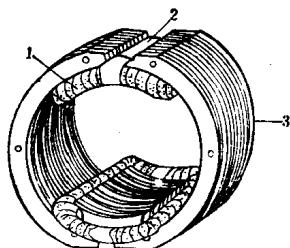


图6 定子部分的组成  
1—绕组, 2—铁片压板, 3—铁芯

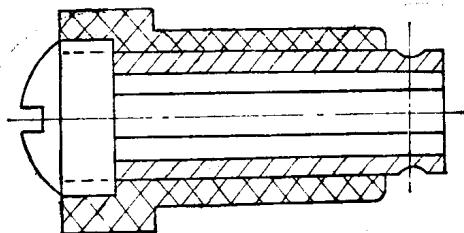

(a)

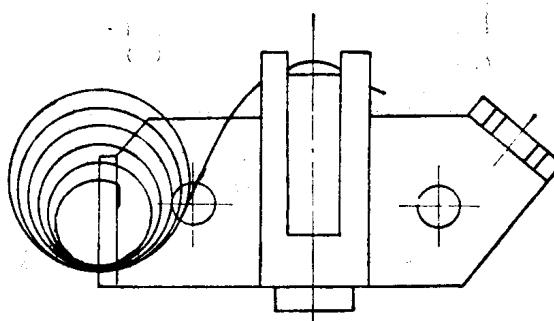

(b)

图7 刷握的结构  
(a)管式刷握; (b)盒式刷握

### 3. 电刷架

电刷架由底盘、刷握、弹簧等组成。底盘一般用胶木粉压制而成。刷握的结构一般分为管式和盒式两种形式，如图7所示。无论哪种形式，都应能保证电刷在换向器上有准确的位置。国产J1Z系列电钻大部分采用盒式刷握，其电刷架的位置可以适当调节，能改善换向性能。

由于刷握有两种不同的结构，因而压电刷的弹簧也有两种不同的形式。一种是用弹簧钢丝绕成螺旋状的压缩式弹簧（用于管式刷握），另一种是用弹簧钢片绕成盘香形弹簧（用于盒式刷握）。

## （二）机 械 装 置

电钻的机械装置主要是指减速箱、中间盖、钻卡头（也称为钻轧头）等部件，其作用分述如下。

### 1. 减速箱

减速箱由壳体和减速齿轮（一对或两对）及轴承等组成，如图8所示。

减速齿轮用以减慢钻头转速，有的还兼有改变传动方向的作用，使之符合钻孔要求。减速齿轮采用优质合金钢或粉末冶金制成。齿轮用半月键（也称为半圆键）固紧在齿轮轴上。J1Z系列电钻一般都采用二级减速装置。

减速箱的外壳与电动机机壳用螺钉连接在一起（参阅图1）。箱内充填润滑油，使齿轮得以润滑。箱内装有滑动轴承（也称为含油轴承）和滚动轴承，在滚动轴承处有封油盖，用以防止润滑油漏出。

### 2. 中间盖

中间盖用螺钉固定在电动机机壳与减速箱外壳之间（见

图1中17)。中间盖在朝电动机一面的中央有轴承室，它与另一端机壳上的轴承室相配合，嵌装着转轴两端的轴承，以承托电枢，使其保持在定子内的中心位置，运转时不与定子磁极极面相碰撞。中间盖在朝减速箱一面嵌有滑动轴承，用以支承齿轮轴。中间盖的另一作用是挡住减速箱内的润滑油，使其不能流失，以保证齿轮的润滑，并防止润滑油溅入绕组部分。因此，中间盖起着电动机端盖和减速箱箱盖的双重作用。

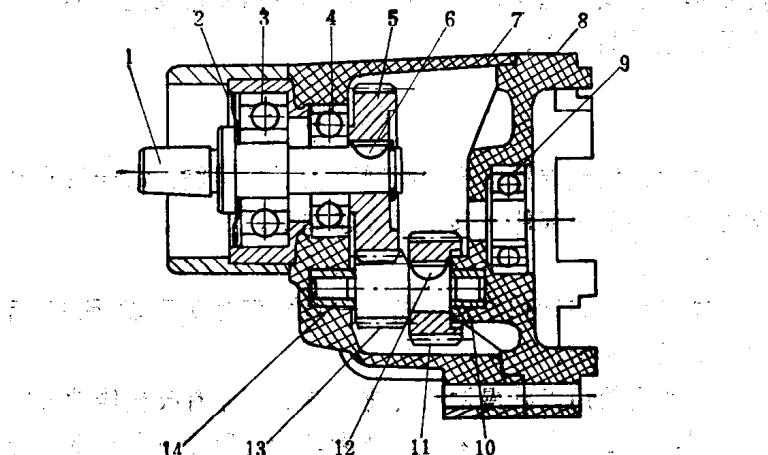


图8 减速箱

1—钻轴；2—封油盖；3、4、9—滚动轴承；5—减速齿轮(二级从动)；  
6、12—半月键；7—减速箱壳；8—中间盖；10、14—滑动轴承；11—  
减速齿轮(一级从动)；13—减速齿轮(二级主动)

### 3. 钻卡头

钻卡头是卡紧钻头的工具，其尺寸要根据电钻的规格来选配。J1Z系列6、10、13毫米规格的电钻，都采用三爪式的钻卡头(见图1中1)；而19毫米规格的电钻，则多采用

2号摩氏圆锥套筒式的钻卡头。

### (三) 电源连控装置

电源连控装置是指电钻与电源的连接，并控制电源的通断，即控制电钻运转和停止的装置，它由以下部件组成。

#### 1. 开关

因电钻的类型不同，所装用的开关类型也不相同。开关类型虽有多种，但电钻开关都要求能自动复位，以策安全。

由于单相串激式电钻具有交直流两用的特点，所以装用的开关也要求具有通断交直流两种电源的能力。开关在通断交流电源时，因交流电在交变时要经过零点，所产生的电弧容易分断。开关在通断直流电源时，由于直流电的连续性，所产生的电弧就比较难以分断。如J1Z-19型电钻上装用枪机式开关时，因电钻容量大，分断直流电弧的能力就达不到要求，所以不适合在直流电源上使用。

J1Z系列电钻中，有采用按钮式开关的（见图1中16），有采用枪机式开关的，都装于手柄的腔体内，以便于操作。

枪机式开关具有瞬时闭合和瞬时分断的优点，并能自动复位，所以电钻中多采用这种开关。枪机式开关的结构是由金属手柄、层压盖板、胶木外壳以及动、静触头等组成，其外形如图9所示。

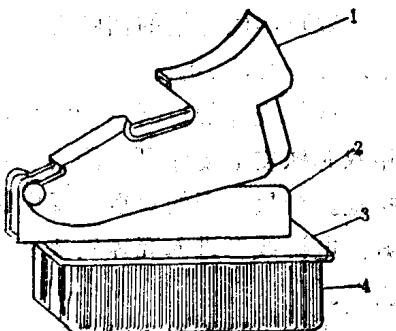


图9. 枪机式开关的外形

1—手柄盖，2—手柄座，3—层压盖板，4—胶木外壳

示。在金属手柄中包括手柄盖、手柄座、拨杆、复位弹簧等。胶木外壳内除了动、静触头外，还有动触头支架和支座及瞬时弹簧等。瞬时弹簧装于动触头支座上，在瞬时弹簧的上端装有一个绝缘垫圈，手柄的拨杆就是拨动垫圈带动瞬时弹簧使动、静触头瞬时闭合和分断的。

## 2. 电源线

为了防止电钻电路内一旦出现接地（碰壳）故障时，操作人员发生触电事故，因此，110伏或220伏电钻的金属壳体必须装接地线，使壳体有良好的接地，以策安全。为此，电钻采用三芯橡皮电缆，通常称为橡皮软线作电源线，三芯中黑色的规定为接地线。

为了增加电钻使用的安全可靠性，目前生产的电钻广泛采用双重绝缘，即除了槽绝缘以外，在电枢铁芯与轴之间增加一道绝缘层，使铁芯与轴相绝缘；在金属壳体与定子之间增加一层塑料衬套和绝缘挡板等；在小规格的电钻中，则直接采用增强塑料制成壳体。

双重绝缘电钻的铭牌上，一般在型号前面用“回”作标记，如回J1Z-10。

塑料壳体的110伏和220伏电钻及36伏电钻的电源线，采用双芯橡皮电缆即可，因为塑料壳体和36伏电钻的壳体不用接地。金属外壳的双重绝缘电钻也可不接地线，但接地线更好。电源线在进入壳体处要装橡皮绝缘套管，避免电源线折断。

由于电钻在操作时经常移动，其电源线也常拖拉在地面上，受油类腐蚀和机械损伤的机会较多，因此，电钻的电源线应采用机械强度和耐压强度较高，并能防潮、防霉和耐油的多芯橡皮电缆。一般可采用CHFR型电缆，其规格列于表

表 1 电钻常用的CHFR型橡皮电缆线规格

电 钻 规 格	220 伏 用	36 伏 用
J1Z-6	$3 \times 23/\phi 0.193$	$2 \times 40/\phi 0.193$
J1Z-10	$3 \times 23/\phi 0.193$	$2 \times 70/\phi 0.193$
J1Z-13	$3 \times 23/\phi 0.193$	$2 \times 70/\phi 0.193$
J1Z-19	$3 \times 40/\phi 0.193$	

1 中，以供选用。

### 3. 插头

110伏和220伏电钻用的电源插头，要采用单相三柱式的，其中最粗的一只铜柱为接地柱，另两只较细且同样粗的铜柱为电源柱。36伏电钻采用单相双柱插头即可。110伏和220伏塑料壳体电钻，虽然电源线采用双芯的，但插头必须用三柱式的，以与36伏电钻用的插头相区别，防止36伏电钻误插入110伏或220伏电源而损坏电动机。

## 电钻电机的工作原理

电枢绕组是电动机中较复杂的和产生故障较多的部分。为了能掌握故障检修方法，下面对电枢绕组专门加以讨论，并对电动机的工作原理作一简单的介绍。

### (一) 电 枢 绕 组

#### 1. 电枢绕组的型式

由于电钻电动机都是小型的，其电枢绕组一般没有缠成波式的，都是缠成叠式绕组，其每个线圈的头和尾分别焊接在相邻两换向片上，经换向器将全部线圈串联成一个闭合的环形回路。两只电刷经换向器将闭合的环形回路分成为两条对称的并联电路，如图10所示。两只电刷间的电压就是每条电路两端的电压，两只电刷也是这两条电路电流方向的分界线。

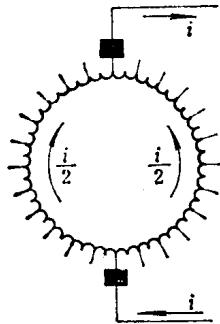


图 10 电枢绕组的环形回路示意图

由于电动机的转速非常高，电枢绕组的电流换向速率也非常快，所以感生的换向电势就高，使绕组的导线绝缘容

易被击穿，因此，电枢绕组必须采用耐压强度很高的高强度聚脂漆包圆铜线

绕制。