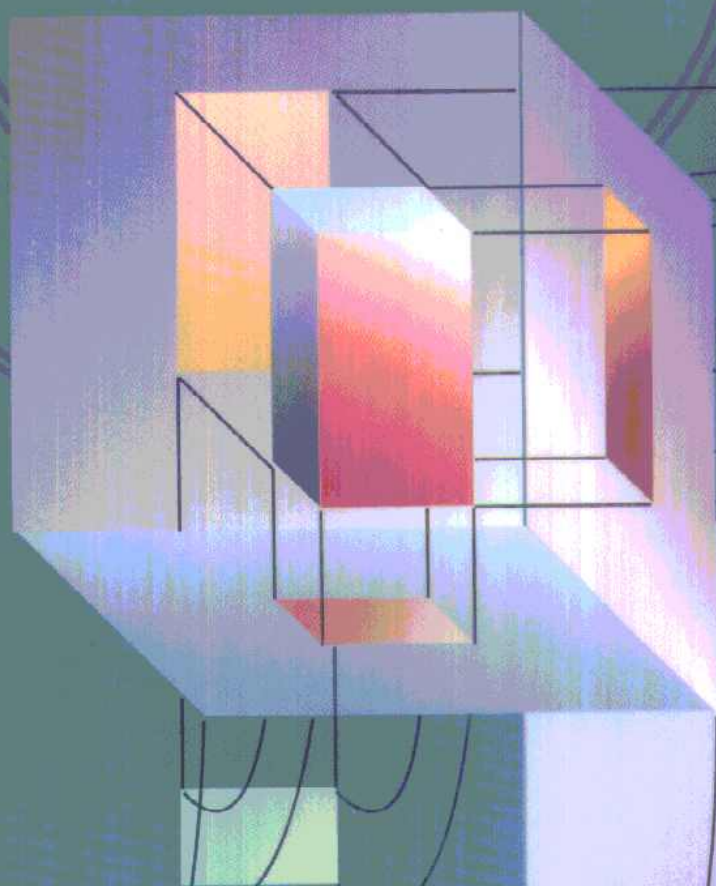


高等学校教材

# 机械制图

合肥工业大学工程图学教研室 编



机械工业出版社

高 等 学 校 教 材

# 机 械 制 图

合肥工业大学工程图学教研室 编



机 械 工 业 出 版 社

本书是根据《高等工业学校画法几何及机械制图课程教学基本要求》(机械类专业适用,参考学时120~150),同时,吸收了多本同类教材的精华编写而成的。全书共九章,包括制图的基本知识和技能、组合体、轴测图、机件的常用表达方法、标准件和常用件、零件图、装配图、计算机绘图、焊接图和附录。本书适用于高等工业学校机械类、近机械类、非机械类各专业机械制图课程教材,也适用于职业大学、函授大学、电视大学的相应专业,并可作为报考工程图学硕士研究生的考生、机械工程技术人员的参考书。

## 图书在版编目(CIP)数据

机械制图/合肥工业大学工程图学教研室编. —北京:机械工业出版社, 1999.7

ISBN 7-111-07416-5

I.机… II.合… III.机械制图-高等学校-教材 IV.TB126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 32777 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:武江

封面设计:姚毅 责任印制:何全君

三河市宏达印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1999 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

787mm×1092mm1/16·20.75 印张·503 千字

0 001—5 000 册

定价:32.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010) 68993821、68326677-2527

## 前 言

本书是根据《高等工业学校画法几何及机械制图课程教学基本要求》（机械类专业适用，参考学时范围：120~150 学时）的精神，吸收了多本同类教材的精华，总结了我室多年的教学经验，为方便“机械制图”课程的教学而编写的；与本书配套的教材除《机械制图习题集》外，还有《画法几何学》及《画法几何习题集》，全套四本书均由我室编写，由机械工业出版社出版。

在编写过程中，力求做到以下几点：

1. 明确编写目的。本书是在学习了《画法几何学》投影基本理论后，结合实际进一步研究“物—图”之间的相互转化问题；宗旨是拓宽学生的空间想象能力，培养独立分析问题和解决问题的能力，学会画图及读图的技能，并初步掌握机械设计及机械制造的基本知识，为后续课程打好基础。

2. 合理安排内容。在内容取舍及章节划分时，既考虑到内容的系统性，又兼顾了方便教学；全书共九章，包括：制图的基本知识和技能、组合体、轴测图、机件的常用表达方法、标准件和常用件、零件图、装配图、计算机绘图、焊接图和附录等。在内容分析、图例选用及例题的讲解等方面，遵从的原则是博采众长，尽量采取一步一图的分析方式，从引导学生空间思维开始，紧扣原理，由浅入深，由详到略，循序渐进，自始至终贯彻形体分析、线面分析和结构分析的方法；考虑到本课程的理论性及实践性均较强，特别是最后要落实到零件图及装配图上，所以，这部分所选的图例大多取材于生产实际，并配以轴测图，以便于理解及分析。

3. 贯彻新标准，采用新技术。例如：锥度标注采用了 95 年的国家标准；计算机绘图一章中采用了 C 语言编程，并指出了 Auto CAD R14.0 已投入应用等。

本书由李学京、潘陆桃主编。参加编写的有(按章节顺序)：李学京（绪论、第 7 章、第 8 章、第 9 章），戴中宁（第 1 章、第 2 章、第 3 章、附录），黄皖苏（第 4 章、第 6 章），潘陆桃（第 5 章）。

全书由王永智、杨永跃主审。在编写过程中，合肥工业大学工程图学教研室的同志们提出了许多宝贵的意见和建议，在此一并致谢。

由于编者水平所限，书中难免有缺点和错误，恳请读者批评指正。

编 者  
1999年4月

# 绪 论

## 一、图样的应用及图学的发展

利用投影原理表示研究对象的图形及相关的说明等，称为图样。

图样的最大优点是直观性强，故在远古时代即被应用，例如，原始人画影图形以便记忆或传递信息，产生了图学的萌芽，可见，图形比文字起源要早得多。进入文明时代后，其应用领域进一步拓展，形成了图学学科；值得骄傲的是，中国以悠久文明著称，其中图学史料也极其丰富，例如人面鱼形图、浑天仪图、水碾图等，都被公认为是世界文化宝库中的精品。近代及现代，人类进一步完善了图学学科体系，图样的应用也更广泛，地位更重要；特别是工程技术领域使用的工程图样，例如：机械图样、建筑图样、地质图样、电路图样等，已成为人们表达和交流技术思想的重要工具，是工程技术部门重要的技术文件，被喻为“工程界的语言”。

但是，多年来图样主要由人们手工绘制，已远远满足不了现代高速发展的科技及生产的需要。1946年电子计算机诞生，它的应用领域很快渗透到图学学科，产生了计算机绘图，并逐渐系统深入为计算机图形学（Computer Graphics），计算机图形学的问世，已为图学学科的发展揭开了一个崭新的篇章。

## 二、本课程研究的对象

“机械制图”课程是专门研究绘制和阅读机械图样的技术基础课，是机械类专业学生必修的重要课程。所谓机械图样，是准确地表达机器、零件或部件的结构形状、尺寸、材料及技术要求等的工程图样。

## 三、学习本课程的目的

1. 学会用正投影原理并遵照国家标准《技术制图与机械制图》的规定，绘制和阅读机械图样的技能。
2. 培养学生的空间想象能力、空间分析能力和对空间形体的表达能力。
3. 培养自学能力、分析和解决问题的能力、创造能力和审美能力等；初步掌握机械设计和机械制造的基本知识；为学生学习后续课程和完成课程设计及毕业设计打下必要的基础。
4. 基本掌握计算机绘图的技能。
5. 培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。

## 四、本课程的学习方法

1. 联系先期课程的知识，例如：“初等几何”及“画法几何学”的知识等。
2. 认真听课及复习，切实领会空间想象、画图及读图的基本原理和方法。
3. 特别要认真做作业，只有通过作业实践，才能牢牢掌握图学的基本原理，熟悉形体分析、线面分析和结构分析等方法的应用，锻炼动手能力。
4. 瞄准新方向，钻研新技术；特别对于计算机绘图的内容，尽量在本课程学习了其初步的知识后，再通过自学或选修相关课程而加深之。
5. 不断改进学习方法，提高学习效率，锻炼自学能力和独立工作能力。

# 第 1 章 制图的基本知识和技能

本章重点介绍：国家标准《技术制图与机械制图》中的图纸幅面及格式、比例、字体、图线、尺寸注法；绘图工具及仪器的使用；几何图形及平面曲线的作图；平面图形的尺寸分析；绘图方法等。

## 1.1 国家标准《技术制图与机械制图》的基本规定

机械图样是现代机械设计和制造过程中重要的技术资料，是用来指导生产和进行技术交流的语言。统一图样的画法，是适应国内生产技术和国际间经济贸易往来，以及科学技术交流的需要，故国家标准《技术制图与机械制图》中，对图样的内容、格式、表达方式等都作了统一的规定，这是一项很重要的技术标准。人人都必须树立标准化的概念，严格遵守、认真执行国家标准。

国家标准简称国标，代号为“GB”，本节仅摘录了中国标准出版社 1996 年出版、国家技术监督局发布的，国家标准《技术制图与机械制图》中的部分内容，其余内容将在以后各章节中分别叙述。

### 1.1.1 图纸幅面及格式

本节内容摘自《技术制图图纸幅面和格式》（GB/T14689—93）

#### （1）图纸幅面尺寸

绘制图样时，应优先采用表 1-1 中规定的基本幅面，必要时也可以采用加长幅面，但加长后的幅面尺寸必须是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。

表 1-1 图纸幅面 (mm)

| 幅面代号         | A0       | A1      | A2      | A3      | A4      |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| $B \times L$ | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
| $a$          | 25       |         |         |         |         |
| $c$          | 10       |         |         | 5       |         |
| $e$          | 20       |         | 10      |         |         |

注：a、c、e 为留边宽度，参见图 1-1、图 1-2。

#### （2）图框格式

在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为不留装订边和留装订边两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。留有装订边的图样，其格式如图 1-1a 所示，周边尺寸按表 1-1 中的规定。一般采用 A3 幅面横装。不留装订边的图样，其图框格式如图 1-1b，周边尺寸见表 1-1。

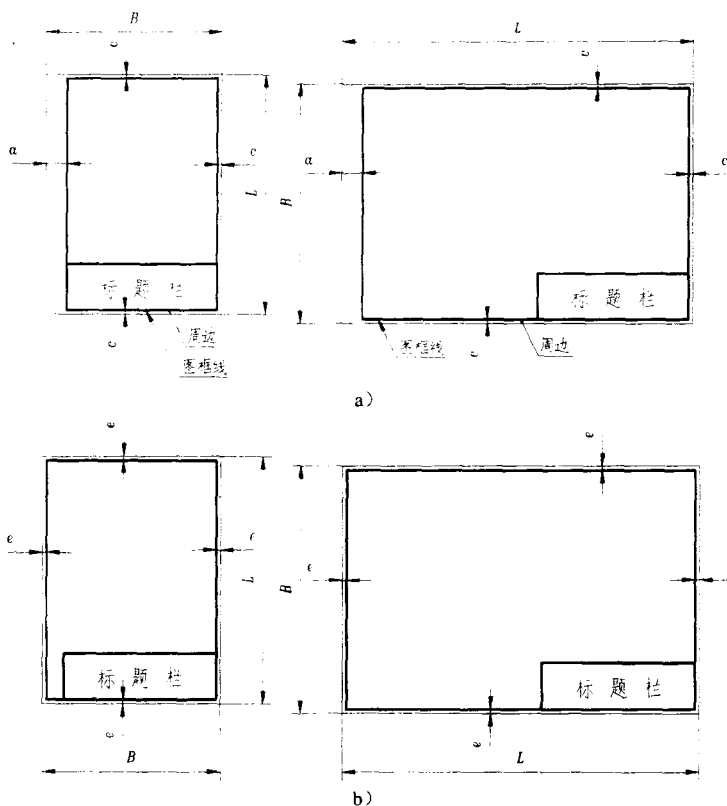


图 1-1 图框格式及标题栏方位

a) 留有装订边的图框格式 b) 不留装订边的图框格式

为了复制或缩微摄影的方便，可采用对中符号。对中符号是从周边画入图框内约 5mm 的一段粗实线，如图 1-2。

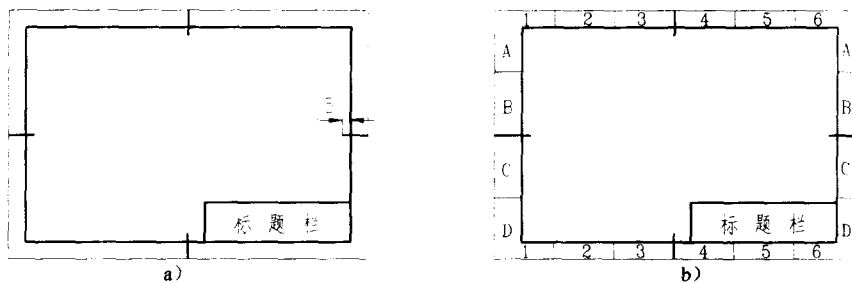


图 1-2 复制、缩微摄影的图框格式及标题栏

a) 有对中符号 b) 图幅分区

为了便于修改图样，必要时图幅可分区，如图 1-2b 所示。图幅分区的数目应是偶数，按图样的复杂程度来确定，分区线为细实线，每一分区的长度应在 25~75mm 之间选取，按标题栏的长度方向从左到右用正体阿拉伯数字编号，编号顺序应从图纸的左上角开始，并在对应的边上重编一次。分区代号用数字和字母表示；阿拉伯数字在后，拉丁字母在前，如 B3、C5。

### (3) 标题栏

由更改区、签字区、其它区、名称及代号区组成的栏目称为标题栏，它在图中的位置应按图 1-1、图 1-2 所示的方式配置，必要时也可按图 1-3 所示的方式配置。标题栏中的文字的方向为看图的方向。

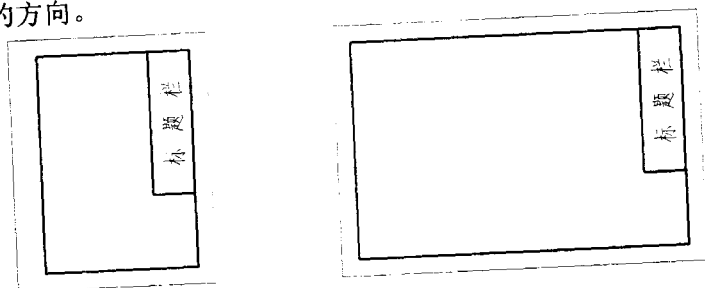
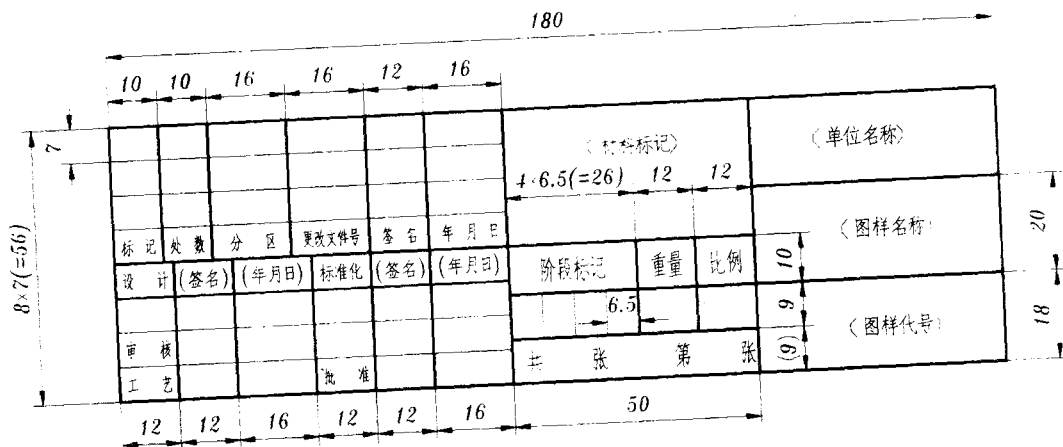
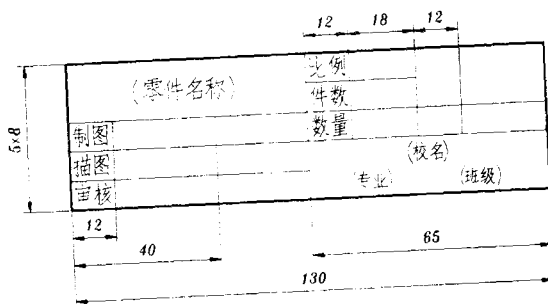


图 1-3 标题栏另一方式配置



a)



b)

图 1-4 标题栏格式

a) 国家标准规定的标题栏格式 b) 学校建议用的标题栏格式

国家标准 GB10609.1—89 对标题栏的格式已作出统一规定，如图 1-4a 所示。学校制图作业建议采用图 1-4b 的格式。

标题栏的外框线是粗实线，内部的分格线是细实线。其右边和底边与图框线重合。



### 1.1.2 比例

图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比称为比例，国标（GB/T14690—93）规定绘制图样时一般应采用表 1-2a 规定的比例。必要时，也允许选用表 1-2b 中的比例。

表 1-2a 比例 （ $n$  为正整数）

| 种 类   | 比 例                 |                     |                      |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 原值比例  | 1 : 1               |                     |                      |
| 缩小的比例 | 1 : 2               | 1 : 5               | 1 : 10               |
|       | $1 : 2 \times 10^n$ | $1 : 5 \times 10^n$ | $1 : 10 \times 10^n$ |
| 放大的比例 | 5 : 1               | 2 : 1               |                      |
|       | $5 \times 10^n : 1$ | $2 \times 10^n : 1$ | $1 \times 10^n : 1$  |

表 1-2b 比例 （ $n$  为正整数）

| 种 类  | 比 例                   |                       |                     |                     |                     |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 缩小比例 | 4 : 1                 | 2.5 : 1               |                     |                     |                     |
|      | $4 \times 10^n : 1$   | $2.5 \times 10^n : 1$ |                     |                     |                     |
| 放大比例 | 1 : 1.5               | 1 : 2.5               | 1 : 3               | 1 : 4               | 1 : 6               |
|      | $1 : 1.5 \times 10^n$ | $1 : 2.5 \times 10^n$ | $1 : 3 \times 10^n$ | $1 : 4 \times 10^n$ | $1 : 6 \times 10^n$ |

为了能从图样上得到实物大小真实的概念，应尽量采用 1 : 1 画图。当机件不宜采用 1 : 1 绘制图样时，也可采用缩小或放大的比例画出。但不论放大或缩小，在标注尺寸时都必须标注机件的实际尺寸。图 1-5 表示同一机件采用不同比例画出的图形。

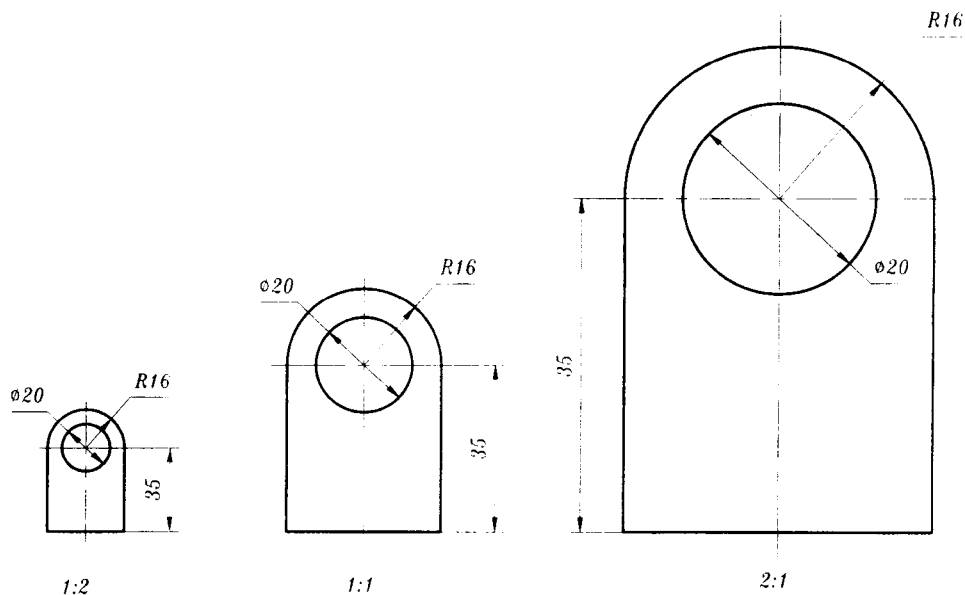


图 1-5 用不同比例画出的同一机件的图形

绘制同一机件的各个视图时，应采用同一比例，并在标题栏比例一栏中填写。例如 1 : 1

或 1:2 等。当某个视图需要采用不同的比例时, 必须另行标注。

1.1.3 字体

GB/T14691—93《技术制图字体》规定了图中文字、字母、数字的书写形式。

在图样上除了表示机件形状的图形外还必须要用文字和数字来表示机件的大小、技术要求和其它内容。

图样和技术文件中书写的汉字、数字、字母都必须做到: 字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐, 以保证图样的正确和清晰。

字体的高度(用  $h$  表示)的公称尺寸系列为: 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm, 如需要书写更大些的字, 其字体高度应按  $\sqrt{2}$  的比率递增。字体高度代表字体的号数。

汉字应写成长仿宋体字, 并应采用国家正式公布推行的简化字。汉字的高度不应小于 3.5mm, 其字宽一般为  $h/\sqrt{2}$ 。

字母和数字分 A 型和 B 型。A 型字体的笔画宽度( $d$ )为  $h/14$ , B 型字体的笔画宽度( $d$ )为  $h/10$ 。

在同一图样上, 只允许选用一种型式的字体。

字母和数字可写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜, 与水平基准成  $75^\circ$ 。

(1) 长仿宋体汉字示例

(10 号) 字体工整 笔划清楚 间隔均匀 排列整齐

(7 号) 横平竖直 注意起落 结构均匀 填满方格

 
(5 号) 技术制图机械电子汽车航空船舶

(3.5 号) 螺纹砂轮轴子投线、施工引水通洞

书写长仿宋体字的要领: 横平竖直、注意起落、结构匀称、填满方格。

汉字是由基本笔划组成, 书写时每一笔划要一笔写成, 不宜勾描。基本笔划见表 1-3。

表 1-3 汉字的基本笔划

| 名 称  | 点                                                                                   |   | 横                                                                                   |   | 竖（直）                                                                                |   | 撇                                                                                   |   | 捺                                                                                   |   | 挑                                                                                    |   | 竖钩                                                                                    |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 笔形   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |
| 运笔方法 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |
| 例字   | 汉                                                                                   | 热 | 丁                                                                                   | 左 | 卜                                                                                   | 川 | 人                                                                                   | 九 | 分                                                                                   | 义 | 地                                                                                    | 小 | 口                                                                                     |                                                                                       |

汉字通常由几部分组成, 为了使所写汉字结构均匀, 书写时应适当地分配各部分比例。如表 1-4 所示。

表 1-4 汉字结构分析和示例

| 结构部位 | 上下相等 | 上大下小 | 上小下大 | 上中下三段 | 左右相等 | 左窄右宽 | 左宽右窄 | 左中右三段 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 细线比例 |      |      |      |       |      |      |      |       |
| 字例   | 美    | 壁    | 希    | 莫     | 朋    | 腆    | 彬    | 州     |

(2) 数字示例 (见图 1-6)



abcdefghijklmnopq

rstuvwxyz

$\alpha \beta \gamma \delta \varepsilon \zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa$

l/mm m/kg 460r/min

220V 5M $\Omega$  380kPa

10Js5 ( $\pm 0.003$ ) M24-6h

$\phi 25 \frac{H6}{m5}$   $\frac{II}{2:1}$   $\frac{A \text{向旋转}}{5:1}$

 
 
 
 
 
$\frac{6.3}{\nabla}$  R8 5%  $\frac{3.50}{\nabla}$

1-6 数字、字母及其组合示例

#### 1.1.4 图线

本节内容摘自 GB4457.4—84，绘制图样时，应采用表 1-5 中规定的图线。

表 1-5 图线的型式、宽度和主要用途

| 图线名称  | 图 线 型 式                                                                           | 图线宽度    | 主 要 用 途             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 粗 实 线 |  | $b$     | 可见轮廓线               |
| 细 实 线 |  | 约 $b/3$ | 尺寸线, 尺寸界线, 剖面线, 引出线 |
| 波 浪 线 |  | 约 $b/3$ | 断裂处的边界线, 视图和剖视的分界线  |
| 双 折 线 |  | 约 $b/3$ | 断裂处的边界线             |
| 虚 线   |  | 约 $b/3$ | 不可见轮廓线              |
| 细点划线  |  | 约 $b/3$ | 轴线, 对称中心线           |
| 粗点划线  |  | $b$     | 有特殊要求的表面的表示线        |
| 双点划线  |  | 约 $b/3$ | 假想投影轮廓线, 中断线        |

图线分为粗细两种, 粗线的宽度  $b$  应按图的大小和复杂程度、在  $0.5\sim 2\text{mm}$  之间选, 学习本课程时,  $b\approx 0.8\sim 1\text{mm}$ , 细线的宽度约为  $b/3$ 。

图线宽度的推荐系列为:  $0.18\text{mm}$ 、 $0.25\text{mm}$ 、 $0.35\text{mm}$ 、 $0.5\text{mm}$ 、 $0.7\text{mm}$ 、 $1\text{mm}$ 、 $1.4\text{mm}$ 、 $2\text{mm}$  (由于图样复制中存在的困难, 应避免采用  $0.18\text{mm}$ )。

图 1-7 是图线应用示例, 图 1-8 是图线在相交、相切处的画法。

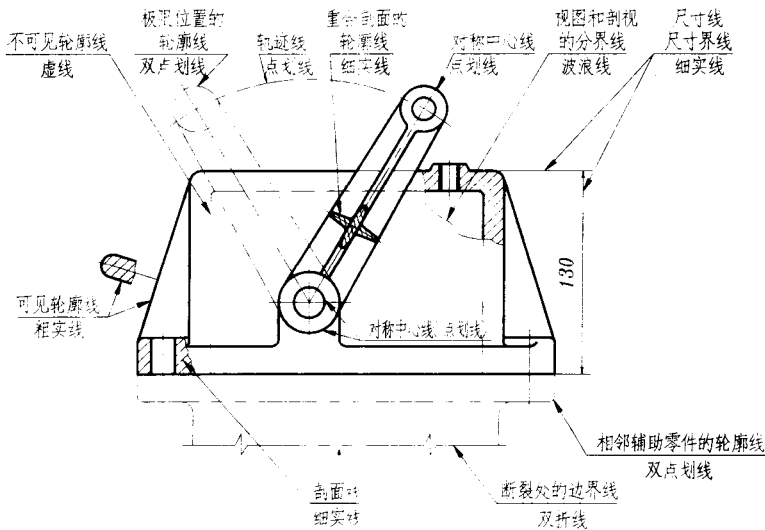


图 1-7 图线应用示例

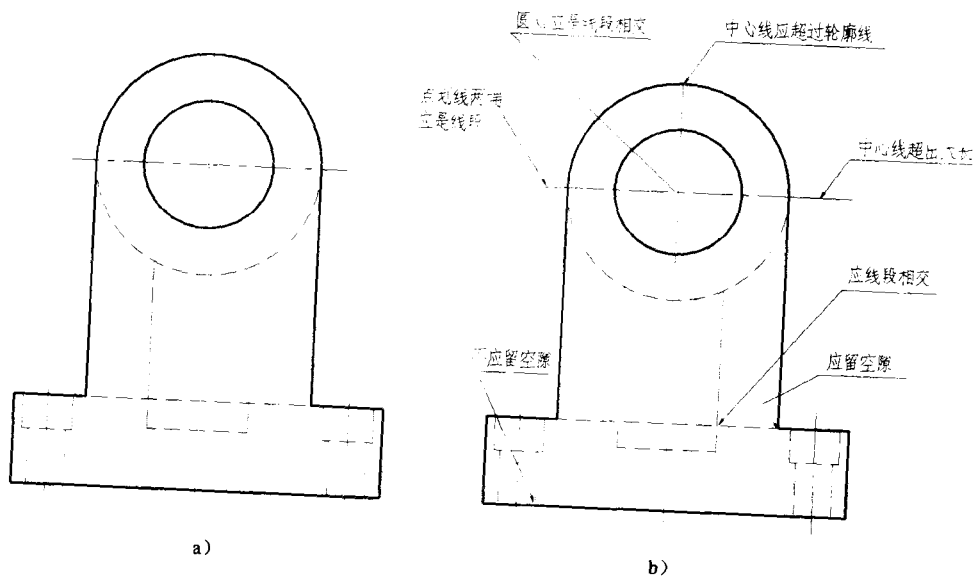


图 1-8 图线在相交、相切处的画法

a) 正确 b) 错误

绘制图线时应遵守以下几点规定和有关的注意事项:

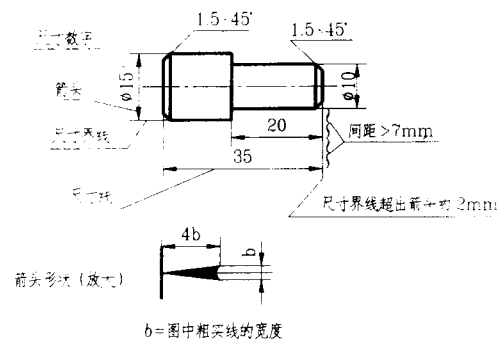
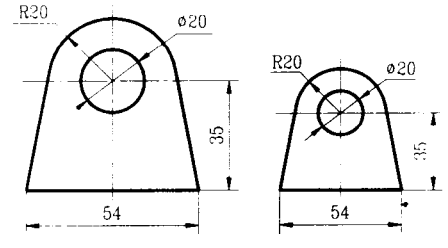
 
 
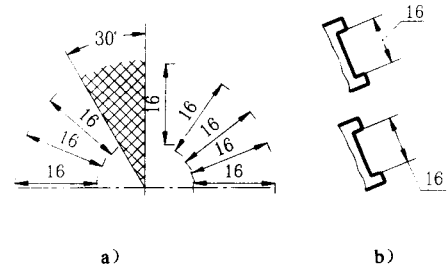
- 1) 同一图样中同类图线的宽度应基本一致。虚线、点划线及双点划线的线段长度和间隔应各自大致相同。
- 2) 两条平行线(包括剖面线)之间的距离应不小于粗实线的两倍宽度,其最小距离不得小于 0.7mm。
- 3) 绘制图形的中心线时,圆心应是线段的交点,点划线和双点划线的首末两端应是线段而不是短划。
- 4) 在较小的图形上绘制点划线或双点划线有困难时,可用细实线代替。
- 5) 轴线、对称中心线、双点划线和作为中断处的双点划线,应超出轮廓线 2~5mm。
- 6) 点划线、虚线和其它图线相交时,都应在线段处相交,不应在空隙处相交。
- 7) 当虚线是粗实线的延长线时,粗实线应画到分界点,而虚线应留有空隙。当虚线圆弧和虚线直线相切时,虚线圆弧的线段应画到切点,而虚线直线留有空隙。

### 1.1.5 尺寸注法

图线只能表示机件的形状,而机件的大小还必须通过标注尺寸才能确定。标注尺寸是一项极为重要的工作,必须认真细致,一丝不苟。

国家标准(GB4458.4—84)中规定了标注尺寸的原则和方法,这些规定在画图时必须严格遵守。表 1-6 中列出了标注尺寸的基本原则及注意事项。

表 1-6 标注尺寸的基本规则

| 项目      | 说 明                                                                                                                                                                                  | 图 例                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总 则     | <p>(1) 完整的尺寸, 由下列内容组成:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 尺寸线 (细实线)</li> <li>2) 尺寸界线</li> <li>3) 尺寸数字</li> <li>4) 箭头</li> </ol> <p>(2) 图样中所标注的尺寸, 为该图样最后完工的尺寸, 否则另加说明</p> |  <p>尺寸线<br/>尺寸界线<br/>尺寸数字<br/>箭头</p> <p>1.5~45° 1.5~45°</p> <p>φ15 φ10</p> <p>20 35</p> <p>间距 &gt; 7mm</p> <p>尺寸界线超出箭头约 2mm</p> <p>箭头形状 (放大)</p> <p>4b b</p> <p>b = 图中粗实线的宽度</p> |
|         | <p>(3) 机件的真实大小应以图样上标注尺寸为依据, 与图形的大小及绘图的正确度无关</p>                                                                                                                                      |  <p>R20 φ20 35 54</p>                                                                                                                                                            |
|         | <p>(4) 尺寸单位是 mm 时不需注明, 采用其它单位时, 必须注明单位的代号或名称。在同一图样中, 每一尺寸一般只标注一次, 并应标注在反映该结构最清晰的图形上</p>                                                                                              |  <p>50</p> <p>1 1/2 in</p> <p>不以 mm 为单位时需注出单位</p>                                                                                                                               |
| 尺 寸 数 字 | <p>(1) 尺寸数字一般注在尺寸线的上方或中断处</p>                                                                                                                                                        |  <p>30</p> <p>φ10</p> <p>数字注在尺寸线上方</p> <p>数字注在尺寸线中断处</p>                                                                                                                       |
|         | <p>(2) 直线尺寸的数字应按图 a 所示方向填写。并尽量避免在图示 30° 范围内标注尺寸。当无法避免时, 可按图 b 标注</p>                                                                                                                 |  <p>30°</p> <p>16</p> <p>a)</p> <p>b)</p>                                                                                                                                      |

(续)

| 项<br>目           | 说 明                                                                                                                                                     | 图 例 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | (3) 尺寸数字不可被任何图线所通过。<br>当不可避免时, 必须把图线断开                                                                                                                  |     |
|                  | (4) 数字要按标准字体书写工整, 不得潦草, 在同一张图上, 数字及箭头的大小保持一致                                                                                                            |     |
| 尺<br>寸<br>线      | <p>(1) 尺寸必须用细实线单独画出, 轮廓线、中心线或它们的延长线均不可作尺寸线使用</p> <p>(2) 标注直线尺寸时, 尺寸线必须与所标注的线段平行</p>                                                                     |     |
| 尺<br>寸<br>界<br>线 | <p>(1) 尺寸界线用细实线绘制, 也可以利用轮廓线 (图 a) 或中心线 (图 b) 作尺寸界线</p> <p>(2) 尺寸界线应与尺寸线垂直, 当尺寸界线过于贴近轮廓线时, 允许倾斜画出</p> <p>(3) 在光滑过渡处标注尺寸时, 必须用细实线将轮廓线延长, 从它们的交点引出尺寸界线</p> |     |



(续)

| 项目                         | 说 明                                                                                                          | 图 例 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 直<br>径<br>与<br>半<br>径      | (1) 标注直径尺寸时应在尺寸数字前加注符号“ $\phi$ ”，标注半径尺寸时加注符号“ $R$ ”                                                          |     |
|                            | (2) 半径尺寸必须注在投影为圆弧处，且尺寸线应通过圆心                                                                                 |     |
|                            | (3) 半径过大，圆心不在图纸内时，可按图 a 的形式标注；若圆心位置不需注明，尺寸线可以中断如图 b                                                          |     |
|                            | (4) 标注球面的直径或半径时，应在“ $\phi$ ”或“ $R$ ”前面再加注“ $S$ ”（图 a、b）。对于螺钉、铆钉的头，轴及手柄的端部，允许省略“ $S$ ”（图 c）                   |     |
| 小<br>尺<br>寸<br>的<br>注<br>法 | <p>(1) 当没有足够位置书写数字时，可将其布置在图形外面</p> <p>(2) 位置更小时，箭头和数字均可以布置在图形外面</p> <p>(3) 标注一连串小尺寸时，可用小圆点代替箭头，但两端箭头仍应画出</p> |     |
| 角<br>度                     | <p>(1) 角度的尺寸界线必须沿径向引出。尺寸线是以角度顶点为圆心的圆弧</p> <p>(2) 角度的数字一律水平填写</p> <p>(3) 角度的数字应写在尺寸线的中断处，必要时允许写在外面，或引出标注</p>  |     |