

5-1.8.17
5.21
6.3

誤差理論與實驗數據處理

馮 师 顏 編

科 學 出 版 社

內 容 簡 介

在實驗科學中，進行實驗測量既需要誤差理論方面的基礎知識，也需要處理數據的基本技術。本書主要是根據誤差理論介紹有關實驗數據處理的基本技術問題的。

本書共分十章，前五章主要講基本概念、有效數字與計算法則以及誤差理論基礎，後五章着重講實驗數據的處理。

本書可供從事實驗工作的同志參考之用。

誤差理論與實驗數據處理

馮 师 頤 編

*

科學出版社出版

北京朝陽門大街 117 号

北京市書刊出版業營業許可證出字第 061 号

中國人民大學印刷廠印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

*

1964 年 6 月第 一 版 开本：850×1168 1/32

1964 年 11 月第二次印刷 印张：4 13/16

印数：33,501—82,000 字数：123,000

統一书号：13031·1914

本社书号：2953·13—1

定价：[科六] 0.75 元

序

在實驗科學中，當我們要測量物質的某性質，或對物質的某些性質作一系列測量的時候，一方面，必須對所測對象進行分析研究，選擇適當的測量方法，估計所測結果的可靠程度，並對所測數據給予合理的解釋；另一方面，還必須將所得數據加以整理歸納，用一定的方式表示出各數值之間的相互關係。前者需要誤差理論方面的基礎知識，如高斯誤差定律、最小二乘法原理、誤差传递定律以及各種平均值的計算法與誤差的表示法等；後者則需要處理數據的基本技術，如數據的列表法、分度法、作圖法、內插法和外推法、微分法、積分法以及經驗公式的求法等。這兩方面的知識，國外都有專著論述，國內則不多見。因此，對剛開始從事研究工作或缺乏這方面基礎知識的同志，在實驗工作中獲得大量數據後，常感無法正確處理這些數據。作者根據附錄 I 所列各書以及近年來工作經驗編成此集，供實驗工作者參考。為便於讀者掌握這方面的知識，凡屬基本概念和基本定律部分的內容，均特別着重闡述其物理意義，並以具體实例說明其應用。

有效數字與計算法則一章的內容，大多數實驗課本內都有敘述。但因有些敘述過於簡略，有些敘述含混不清，致使在實際工作中究竟該用幾位數字來表示所測量數值和計算結果，仍不够清楚；在計算式中遇到有因子 $1/2$, $\sqrt{2}$, π , e 等時，這些因子的有效數字是幾位，式中各個測量數值該取幾位有效數字，往往亦不能肯定。因此，不避重複，特地編入這一章。作者經驗不足，水平有限，錯誤在所難免，歡迎讀者提出批評和指正。

编写本书时，承西北大学化学系讲师侯文理同志，助教郭蔚，
鍾广学，王琮玉，张泉珍同志反复阅读，帮助抄写，并提出宝贵意见，特此致谢。

冯 师 颜

1963年4月于西北大学化学系热化学实验室

EX-50

目 录

第一章 基本概念.....	1
1.1. 基本单位	1
1.2. 1960 年第十一次国际度量衡會議新規定的几个基本量	3
1.3. 真值与平均值	4
1.4. 誤差与誤差的分类	6
1.5. 誤差的表示法	8
1.6. 精确度与准确度	10
第二章 有效数字与計算法則.....	11
2.1. 有效数字	11
2.2. 計算法則	13
2.3. 算术平均值的簡便計算法	15
2.4. 标准誤差的簡便計算法	17
第三章 誤差理論基础.....	21
3.1. 誤差的正态分布	21
3.2. 高斯誤差定律	24
3.3. 精确度指数 h 的物理意义	25
3.4. 最小二乘法原理与算术平均值	26
3.5. 精确度指数 h 与标准誤差 σ	28
3.6. 有限測定次数中标准誤差 σ 的計算	28
3.7. 或然率积分	30
3.8. 或然誤差	32
3.9. 統計上允許的合理誤差范围	33
3.10. 可疑觀測值的舍棄	36
3.11. 定间距的最佳代表值	38
3.12. 有限觀測次数中高斯定律的应用	40
第四章 間接測量中誤差的传递.....	43
4.1. 誤差传递的一般公式	43

• v •

4.2.	誤差传递公式在基本运算中的应用	44
4.3.	誤差传递中标准誤差同或然誤差的一般公式	46
4.4.	或然誤差公式在基本运算中的应用	48
4.5.	誤差传递公式在間接測量中的应用	49
第五章 不等权平均值的計算与实验数据处理		56
5.1.	单次測量誤差与算术平均值的誤差	56
5.2.	算术平均值的或然誤差	56
5.3.	不等权觀測值的平均值	57
5.4.	不等权觀測值的权数与誤差大小的关系	59
5.5.	不等权觀測中权数为 1 的单次觀測誤差	61
5.6.	等权觀測值平均值的誤差与不等权觀測值平均值的誤差	63
5.7.	总平均值的計算及其誤差	65
5.8.	平均值間符合程度的檢驗	66
5.9.	不一致平均值的合并	67
5.10.	平均值的誤差与觀測次数的关系	68
5.11.	實驗結果精确度的表示法	69
5.12.	精确度的精确度(或誤差的誤差)	70
第六章 實驗数据列表表示法		74
6.1.	列表表示法的优点	74
6.2.	列表时应注意的一些事項	75
6.3.	数据的分度	76
第七章 實驗数据图形表示法		82
7.1.	图纸的选择	82
7.2.	坐标的分度	83
7.3.	坐标分度值的标记	85
7.4.	根据数据描点	86
7.5.	根据各点作曲线	87
7.6.	注解說明	88
7.7.	数据的来源	89
第八章 實驗数据方程表示法		90
(一) 經驗公式的選擇		90
8.1.	图解試驗法	92

8.2. 表差法.....	93
(二) 經驗公式中常數的求法	96
8.3. 圖解法.....	96
8.4. 選點法.....	98
8.5. 平均法.....	99
8.6. 最小二乘法.....	100
8.7. 各種方法可靠程度的比較.....	104
第九章 插值法	110
(一) 內插法	110
9.1. 比例法.....	110
9.2. 圖解法.....	111
9.3. 多項式與差分.....	112
9.4. 牛頓內插公式.....	114
9.5. 方程法.....	117
9.6. 拉格朗日內插公式.....	118
(二) 外推法	120
9.7. 圖解外推法.....	120
9.8. 应用內插公式計算外推值.....	120
9.9. 其他法.....	121
第十章 列表及圖解的微分法與積分法	123
10.1. 用切線法求 $\frac{dy}{dx}$	123
10.2. 用列表法求 $\frac{dy}{dx}$	124
10.3. 用列表法求 $\int y dx$	126
附录 I 主要参考书表	131
附录 II 高斯定律的推导	132
附录III 或然率积分表	135
附录IV 对数表	136
附录V 平方根表	139
附录VI 习題答案	145

第一章 基本概念

1.1. 基本单位

通常测量一个物理量的大小，就是将这一物理量与规定的标准单位或标准量相比较。因此，在讨论测量数据的处理之前，需要将一些基本单位或标准单位简单地介绍一下。

1. 长度。 国际上规定长度以米为单位。1米等于保存在巴黎附近色弗尔国际度量衡标准局内铂铱合金棒上两细线间在0°C时的距离。凡1884年参加国际米制条约的国家，都有准确的复制品。当初规定1米等于赤道至北极距离的一千万(10,000,000)分之一。以后经精确测定，发现赤道至北极的距离为10,002,100米，而非一千万米。但为保持原定1米大小不变起见，仍定原铂铱合金两细线间的距离为1米。故今日使用的米，已不再与地球赤道至北极的距离有关了。

2. 质量。 国际上规定质量以克为单位。此单位与米同时建立，用铂铱合金圆柱体作成。当初规定1克等于摄氏3.98°C时1000立方厘米水的质量，以后发现当时水中溶解的空气未去掉，经重新测定，得1000立方厘米(10^3cm^3)不含溶解空气的纯水在真空中的重量为0.999974克，而非1克。

3. 时间。 时间以平均太阳日为单位。一个平均太阳日等于地球绕地轴平均旋转一周所需的时间。时间的实用单位为秒，1秒等于 $1/86400$ 平均太阳日。时间的单位非十进位制，而以12或60的倍数与分数倍数为进位单位。

4. 温度。 温度为分子平均动能的度量。温度的单位用水在一个大气压力下的冰点与沸点作基点来规定。在摄氏温标中，将水的冰点与沸点间的温度间隔分为100份，每一份叫做1°C。摄氏

温标与热力学温标的关系为

$$T = 273.15 + t,$$

式中 t 代表摄氏温标温度, T 代表热力学温标温度.

由于任何物质的长度均与温度有关, 故温度可用物体的长度, 面积或体积来度量.

5. 体积. 体积以立方米为单位, 实用单位为 cc. 在建立质量单位时, 原定 3.98°C 时 1000 cc 水的质量为 1 斛, 1 斛水在 3.98°C 时的体积为 1 公升, 以公升作为液体的体积单位. 当时规定 1 公升等于 1000 cc , 以后发现当水内溶解的空气全部去掉后, 1000 cc 的水等于 0.999974 斛, 故 1 克水的体积不等于 1 cc , 亦即 1 毫升不等于 1 cc . 毫升 (ml) 与立方厘米 (cc) 的关系如下:

$$1 \text{ 毫升 (ml)} = 1.000027 \text{ 立方厘米 (cc)}.$$

6. 密度. 密度为物质在一定温度下 1 cc 的重量. 水在 3.98°C 时 1 cc 重 0.999974 克, 故水在 3.98°C 时的绝对密度为 0.999974 . 设规定密度为 1 毫升水重, 则水在 3.98°C 时的密度为 $1.000,000$. 密度用符号 d_t 来表示, t 代表温度.

7. 比重. 比重为物质在一定温度时的密度与水在 4°C 时的密度之比, 用符号 D_t^4 表示, 下脚注表示水的温度, 上脚注表示物质的温度.

8. 能量. 能量的绝对单位为尔格, 实用单位为焦耳. 在量热学中, 过去规定的热量单位为卡, 1 卡等于 1 克的水温度升高 1°C 所需的热量. 因卡与水的比热有关, 应用起来很不方便, 故在 1948 年第九次国际度量衡会议上废除了卡与水的比热的联系, 而以电能焦耳规定卡, 称为规定卡或热化学卡. 1948 年国际度量衡会议上规定

$$1 \text{ 规定卡} = 4.1840 \text{ 绝对焦耳}.$$

9. 压力. 压力是指单位面积上所受的力, 其绝对单位为达因/厘米², 实用单位为大气压. 1 大气压 = 760 mm 汞柱高 = $1,013,250$ 达因/厘米².

1.2. 1960 年第十一次国际度量衡會議新規定的 几个基本量^[1,2]

1960 年第十一次国际會議上通过以长度，质量，时间，温度，电流强度和光强为六个基本量(原以长度，质量，时间为三个基本量)，并对这六个基本量的公制单位重新作出规定；其中尤以米和秒的定义变化最大。

許多年来，物理学家就試圖用最基本的或原子的基准来代替基本物理量的实物基准，因为任何大块物质都不可能保持本身的物理性质永久不变，而单个原子的性质却是可以合理的假定为不随时间而改变。現将六个基本量的新定义介紹如下：

1. 米。 长度单位。1 米等于真空中当氪 86 在 $2P_{10}$ 和 $5d_5$ 能級間跃迁时辐射的波长的 $1,650,763.73$ 倍。这样做并非单纯为了哲学上的原因，而是新基准可以保持 1×10^{-8} 的准确度，而旧基准只有 2.5×10^{-7} 的准确度。

2. 公斤。 质量单位仍以保存在巴黎附近色佛尔国际度量衡标准局內的国际公斤原器鉑铱合金圓柱体为标准。自 1889 年定公斤原器以来，各国的副原器和原器进行了周期比較，表明质量单位可保持在 $1-2 \times 10^{-8}$ 的准确度。下表是英国副原器(18 号)由国际度量衡局检验所得的結果：

年度	1889	1924	1933	1948	1961
质量(1 公斤+微克)	70	51	58	71	59

目前 1 公斤精密天平 (Gould 1949) 在公斤比較时可达到 ± 1 微克的精密度，但质量的实际值能否稳定在此程度上，是值得怀疑的。至今还没有人設計出用原子基准代替大块物质基准的方法。

3. 秒。 时间单位，1 秒規定为从历书的 1900 年 1 月 0 日 12 时算起的回归年的 $1/31,556,925.9747$ 。在这定义中回归年的基点的选定，是天文学家采用的方法，通常了解为格林威治 1899 年 12 月 31 日正午。历书时是根据月球的运动計算的，如果它的位置在

任何时候都能測定到 $0.05''$ ，那么，为了从天文觀測推得 1×10^{-9} 准确度的頻率基准，就必须測定四年为一个周期。Essen 和 Parry 在英国国家物理研究所（NPL）建立的銫原子頻率基准，可在几秒鐘內測得 2×10^{-10} 的准确度。

頻率和時間計量的准确度要这么高有什么用呢？在实用方面是为滿足地球上及宇宙空間的准确导航系統的需要。在科学方面，用此測量太阳系的周期性并驗証相对論和宇宙論。已經發現地球的自轉速度年复一年地在变化，这种緩慢的变化，可能是周期性的或非周期性的。

4. 安培。 电流強度单位，即在两根相距一米、无限长、圓橫截面极小的平行直導線中通以恆定电流，導線之間在每米长度上产生的力，恰等于公制单位力的 2×10^{-7} 倍时所需要的电流強度。

5. 开氏溫标。 根据热力学溫标度量溫度，水的三相点的溫度定为 273.16°K 。

6. 烛光。 光強单位，在純鉑凝固的溫度下，完全輻射体（絕對黑体）在一平方厘米上放射的光強为 60 烛光。

1.3. 真值与平均值

通常一个物理量的真值是不知道的，我們需要去測定它。但严格来講，由于測量仪器，測量方法，环境，人的觀察力，測量的程序等，都不能做到完美无缺，故真值是无法測得的。为了使真值这一名詞不致太玄虛，我們这样来定义实验科学中的真值：設在測量中觀察的次数为无限多，则根据誤差分布定律正負誤差出現的机率相等，故将各觀察值相加，加以平均时，在无系統誤差情况下，可能获得极近于真值的数值。故真值是指觀察次数无限多时，求得的平均值。平常我們觀察的次数都是有限的，故用有限觀察次数求出的平均值，只能是近似真值，或称为最佳值。我們称这一最佳值为平均值。常用的平均值有下列几种：（1）算术平均值；（2）均方根平均值；（3）加权平均值；（4）中位值；（5）几何平均值等。

1. 算术平均值。 算术平均值是最常用的一种平均值。設觀

測值的分布為正態分布，用最小二乘法原理可以證明：在一組等精密度測量中，算術平均值為最佳值或最可信赖值（證明見第三章）。

設 x_1, x_2, \dots, x_n 代表各次的觀測值， n 代表觀測的次數，則算術平均值為

$$a = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\Sigma x_i}{n}. \quad (1)$$

由此得

$$\Sigma x_i - na = 0.$$

2. 均方根平均值。 均方根平均值常用于計算分子的平均动能中，其定义为

$$u = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n}}. \quad (2)$$

3. 加权平均值。 設对同一物理量用不同方法去測定，或对同一物理量由不同人去測定。計算平均值时，常对比較可靠的数值予以加重平均，称为加权平均。加权平均值的定义为

$$w = \frac{W_1 X_1 + W_2 X_2 + \dots + W_n X_n}{W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_n} = \frac{\Sigma W_i X_i}{\Sigma W_i}, \quad (3)$$

式中 X_1, X_2, \dots, X_n 代表各个觀測值， W_1, W_2, \dots, W_n 代表各觀測值的对应权。各觀測值的权数可以任意給定，但也不是毫无理由，必須經驗丰富、技术熟練的人，才能处理得合适。

4. 中位值。 中位值是指将一組觀測值按一定大小次序排列时的中間值。若觀測次数为偶数，则中位值为正中两个值的平均值。中位值的最大优点是求法简单，而与两端的变化无关。中位值在統計上属于一种次序統計，只有在觀測值的分布为正常分布时，它才能代表一組觀測值的中心趋向或最佳值。

5. 几何平均值。 几何平均值是将一組 n 个觀測值連乘并开 n 次方求得的值，公式如下：

$$\bar{X}_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}. \quad (4)$$

或以对数表之，如

$$\log \bar{X}_g = \frac{\sum \log x_i}{n},$$

式中 x_i 代表观测值, \bar{X}_g 代表几何平均值。当对一组观测值取对数, 所得图形的分布曲线更为对称时, 常用几何平均值。

以上所讲的各种平均值, 都是想从一组观测值中找出最接近于真值的那个值, 也就是说, 它最能代表这一组观测值的中心趋向。如果所选平均值真正代表了一组观测值的中心趋向, 则当一组观测值中各个观测值均相同时, 每个观测值均应等于平均值。平均值的选择主要决定于一组观测值的分布类型, 本书所讨论的概指正态分布类型。故今后讨论中所用的平均值, 将以算术平均值为主。

1.4. 谋差与谋差的分类

正如前面所讲的, 在任何一种测量中, 无论所用仪器多么精密, 方法多么完善, 实验者多么细心, 所得结果常不能完全一致, 而有一定的谋差或偏差。严格来讲, 谋差指观测值与真值之差, 偏差指观测值与平均值之差。但习惯上常将两者混用而不加区别。

根据谋差的性质及其产生的原因, 可将谋差分为: 1) 系统谋差或恒定谋差; 2) 偶然谋差或偶然谋差; 3) 过失谋差三种。

1. 系统谋差或恒定谋差。 恒定谋差是指在测定中未发觉或未确认的因素所引起的谋差。这些因素影响结果永远朝一个方向偏向, 其大小及符号在同一实验中完全相同。检查或改正的方法是扩大实验范围, 即采取不同方法选取样品, 用不同方法分离、提纯样品等。例如, 雷莱 (Rayleigh) 在测定 N_2 的密度时, 从大气中分离的氮, 测得密度均为 1.2978 克/公升, 且与前人所测数值相符合。但当测定用化学方法制取的 N_2 时, 所得结果与前相差 1/20000。后来证实, 二者所以不同, 主要是由于大气中分离的氮内还含有惰性气体的缘故。

系统谋差是指因为 1) 仪器不良, 如刻度不准, 碱码未校正等; 2) 周围环境的改变, 如外界温度, 压力, 湿度的变化等; 3) 个人的

习惯与偏向，如讀數常偏高或偏低等所引起的誤差。此种誤差在同一物理量的測定中为一定。根据仪器的缺点，外界条件变化影响的大小，个人的偏向，分別加以校正后，可以清除掉。

2. 偶然誤差。 在測量中，如果已經消除引起系統誤差的一切因素，而所測数据仍在末一位或末二位数字上有差別，我們就称这类誤差为偶然誤差。

偶然誤差有时大，有时小，有时正，有时負，方向不一定。偶然誤差产生的原因一般不詳，因而也就无法控制。但用同一精密仪器，在同样条件下，对同一物理量作多次測量，若測量次数足够多，则可发现偶然誤差完全服从統計定律。誤差的大小以及正負誤差的出現，完全由机率决定，我們沒有理由認為誤差偏向一方比偏向另一方更为可能。因此，誤差与測量的次数有关。随着測量次数的增加，偶然誤差的算术平均值将逐漸接近于零。因而，多次測量結果的算术平均值将更接近于真值。

偶然誤差的存在，主要是由于事物是互相制約、互相作用的。平常我們所注意的，只是我們認為影响較大的一些因子，其他还有一些小的影响，不是我們尚未發現，就是我們无法控制。而这些影响，正是造成偶然誤差的原因。例如，称一鉑坩堝，在我們認為相同的情况下，得下列克数：

19.5437,

19.5434,

19.5436,

19.5438.

为什么在四次測量中不能得到同一数值呢？当然，可能由于天平指針的刻度过細，估計不准确。但此类誤差，末位只可能相差 ± 1 ，而上列数据末位相差則达四个单位，因此必有其他原因存在。比如：1)水蒸汽在坩堝和砝碼上的凝結作用无法控制；2)天平內温度的微量变化无法控制；3)坩堝或砝碼上电荷的改变；4)空气中灰尘降落速度的不恆定；5)使用碎砝碼(砝碼当然校正过，但不那么完善)以及其他我們未发现的影响。这些作用的影响，有

时大,有时小,有时正,有时负,其发生完全出于偶然,受或然率所支配.因此,偶然誤差可以用或然率理論来处理.

3. 过失誤差. 过失誤差是一种显然与事实不符的誤差,它主要是由于粗枝大叶,过度疲劳或操作不正确等引起.例如,讀錯刻度值,反讀游标尺,記錄錯誤,計算錯誤等.此类誤差无規則可寻,只要多方警惕,細心操作,过失誤差就可以避免.

1.5. 誤差的表示法

誤差的表示法通常有下列四种:

1. 范圍誤差. 范圍誤差是指一組測量中的最高值与最低值之差,以此作为誤差变化的范围.例如,在上节所举称堆塙的例子中,最高值为 19.5438, 最低值为 19.5434, 則

$$\text{范围誤差} = 19.5438 - 19.5434 = 0.0004.$$

表示誤差时,仅写出誤差为多大,是不够的,它必須与所測物理量相联系.因此,有誤差系数的規定.令 K 为最大誤差系数, a 为算术平均值, l 为范围誤差, 則

$$K_l = \frac{l}{a} = \frac{0.0004}{19.5436} = 2 \times 10^{-5}.$$

范围誤差的最大缺点是使 K_l 只取决于两极端值,而与测量次数无关.例如,在上例中,两次测量与多次测量所得的 K_l 可能完全相同,但不能将偶然誤差与测量次数有关这一事实明显地表示出来.

2. 算术平均誤差. 算术平均誤差是表示誤差的較好的方法,其定义为

$$\delta = \frac{\sum |d_i|}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (5)$$

式中 n 为觀測次数, d_i 为觀測值与平均值的偏差.在一組測量中,觀測值与平均值之差 d_i 的代数和为零.令 a 为一組觀測值的平均值, 則有

$$d_1 = x_1 - a, \quad d_2 = x_2 - a, \quad \dots, \quad d_n = x_n - a.$$

相加則為

$$\sum d_i = \Sigma x_i - na.$$

根據(1)式, $\Sigma x_i - na = 0$, 故

$$\sum d_i = 0. \quad (6)$$

算術平均誤差的缺點是無法表示出各次測量間彼此符合的情況。因為在一組測量中偏差彼此接近的情況下與另一組測量中偏差有大中小三種的情況下，所得平均值可能相同。

3. 标準誤差。 标準誤差也稱均方根誤差，其定義為

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n}}. \quad (7)$$

在有限觀測次數中，標準誤差常用下式表示：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}}. \quad (8)$$

(證明見第三章第6節。在第三章以前的習題中，求 σ 時均用(7)式。)

標準誤差不僅是一組測量中各個觀測值的函數，而且對一組測量中的較大誤差或較小誤差感覺比較靈敏，故標準誤差為表示精確度的較好方法。近代物理化學中，特別在量熱學中，已廣為採用。標準誤差系數為

$$K_a = \frac{\sigma}{a}.$$


4. 或然誤差。 或然誤差常用符號 γ 表示。它的意義為：在一組測量中若不計正負號，誤差大於 γ 的觀測值與誤差小於 γ 的觀測值將各占觀測次數的50%。更具體點講，在一組測量中，具有正誤差的觀測值，其誤差落在0與 $+\gamma$ 之間的數目將占所有正誤差的觀測數目的一半。具有負誤差的觀測值，其誤差落在0與 $-\gamma$ 之間的次數將占所有負誤差的觀測次數的一半。亦即在一組測量中，誤差落在 $+\gamma$ 與 $-\gamma$ 之間的觀測次數占觀測值總次數的一半。從或然率積分，可導出（參考第三章第8節）：

$$\gamma = 0.6745\sigma \quad (9)$$

过去經常采用或然誤差，近年来已逐漸为标准誤差所代替。

1.6. 精确度与准确度

精确度指在測量中所測数值重复性的大小；准确度指所測数值与真值符合的程度。在一組測量中，尽管精确度很高，但准确度不一定很好；反之，若准确度好，则精确度一定高。精确度与准确度的区别，可用下述打靶例子來說明。

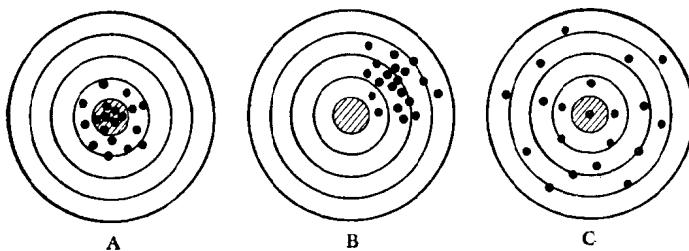

图中 A, B, C 表示三个射击手的射击成績。网紋处表示靶眼，是每个射击者的射击目标。由图可見，图 A 表示精确度与准确度都很好；图 B 只射中一边，表示精确度很好，但准确度不高；图 C 則各点分散，表示准确度与精确度都不好。在科学測量中，沒有靶眼，只有設想的真值。平时进行測量，就是想測得此真值。

参 考 文 献

- [1] 英国国家物理研究所最近的一些发展，国家科委計量局綜合技术处 情报 科譯印，1962年11月。
- [2] 包国庆，物理通报，3 (1962)，145。