



JINSHU QIEXIAO JIANGZUO

金属切削讲座

黄维基 编著

01

内蒙古人民出版社

引 言

1776年，瓦特发明蒸汽机，开始了第一次工业革命；与此同时，世界上第一台富有成效的金属切削机床——汽缸体镗床问世了。从那时起直至今天，金属切削机床已成为我们时代工业的基础、创造现代文明的直接或间接的手段。

金属切削加工就是人们借助金属切削机床，把工件和刀具联系在一起，并由它提供一定的运动和动力，使刀具从金属制件上切去多余部分，从而获得预定要求的形状、尺寸和表面光洁度的零件的工艺过程。

金属切削过程始终贯穿着刀具和工件的矛盾运动。刀具要从工件上切除金属，形成工件表面，而这部分金属却要反抗刀具的切除，给刀具以磨耗。这样，刀具（带有刃口的工具）的“切削”和工件（金属制件）的“反切削”就构成该工艺过程矛盾运动的特定形式。

随着金属切削过程的进行，那么刀具和工件矛盾双方斗争的前途、结局如何呢？这无非是两种可能：多快好省和少慢差费，或优质高产低消耗和劣质低产多消耗，或刀具低磨耗与高的金属切除率和刀具高磨耗与低的金属切除率。当然，我们应力求前者的结局，而不是后者。“金属切削讲座”的基本任务就在于揭示金属切削过程的基本规律，以便指导生产实践，使加工过程向有利于我们方向转化。这就要求我们从机床、工件及其装夹的具体情况出发，合理地规定

刀具材料、切削角度、切削用量和切削液，以期实现加工过程优质高产低消耗的目的。

随着科学技术的发展和加工对象的千变万化，为了寻求最佳的加工过程，形成了种类繁多的加工方式。但就刀具和工件相互作用的基本特征来说，金属切削加工只有五种基本型式：车削、刨削、钻削、铣削和磨削。详见图0—1。

这五种加工型式又有哪些共同点和不同点，有哪些基本特征呢？

首先，它们各自都必须具备一定的切削运动。所谓切削运动就是指实现切除——成形所必须的运动，即为了切除金属和形成工件表面，刀具和工件必须具有的相对运动。切削运动可分以下两种类型：

主运动——刀具从工件上切除金属所必须的运动，如图0-1中的“ n ”。车削的主运动是工件的旋转，而铣削（磨削）的主运动却是铣刀（砂轮）的旋转；钻削的主运动是工件或刀具的旋转，而刨削的主运动却是刀具或工件的直线运动。

进给运动——使新的金属层连续投入切削，以便切出整个工件表面来的运动，如图0-1中的“ f ”、“ V_f ”。

主运动的速度远比进给运动速度高，所以主运动要消耗机床的主要动力——这是其基本特征，而进给运动消耗的动力可以忽略不计。

对于各种切削加工型式，主运动只有一个，而进给运动可以多于一个。

为了便于实现，通常主运动只有直线和旋转两种形式。直线运动需要回程，回程冲击限制了直线运动速度的提高，所以旋转运动较直线运动用得广泛。然而，就刀具刃口与工

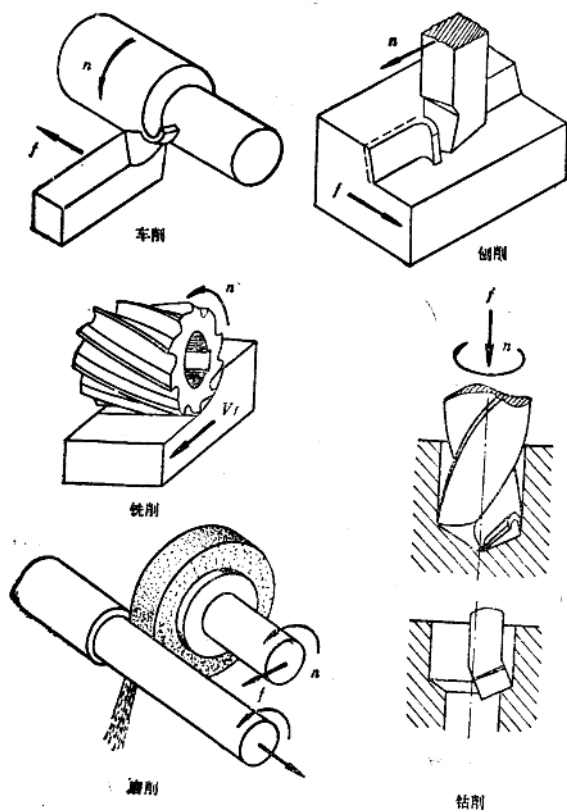


图0-1 金属切削加工的基本型式

件接触处的瞬时相对运动情况来看，旋转运动和直线运动没有什么原则区别，例如，工件作旋转运动的车刀瞬时切削运动情况，俨然与工件作直线运动的刨刀瞬时切削运动情况相当。

其次，它们所用的刀具也各有特点。车、刨刀属于单齿刀具，钻头（相当于两把沿径向相反安装的内孔车刀）和铣刀（相当于沿铣刀体圆周或端面布置的多把车刀）属于多齿刀具，而砂轮相当于齿数极多的铣刀。由此可知，车、刨刀是构成其他各种切削刀具的基础型式。

刀具区别于其他工具之处，主要在于有刃口，有刀刃起切割作用。从这点观察，普通车、刨刀的特征是具有两条刀刃（主刀刃和副刀刃），而每条刀刃又可比作一把切断刀（切槽刀）的刃形；更确切地说，每条刀刃相当于一把宽刃平头刨刀（图0-2中“V”代表主运动方向和快慢一切削速度）。

既然各种切削过程瞬时主运动情况类似于刨削，而宽刃平头刨刀又是各种刀具的最基础型式，那么宽刃平头刨刀的切削过程就成为各种金属切削过程的最基础模式。

基于以上分析可知，要想了解各种切削加工过程，应从车、刨、钻、铣、磨等五种基本型式着手；要想了解车、刨、钻、铣、磨，就必须从宽刃平头刨刀的切削过程着手；要想了解宽刃平头刨刀的切削过程，就必须揭示金属切削过程中各种物理现象及本质；要想把这些基本规律应用到各种特定的加工方法上，就必须分析该情况下的切削用量和切削（过程几何运动学）要素。这些就是本书在阐述金属切削知识所要遵循的基本途径。

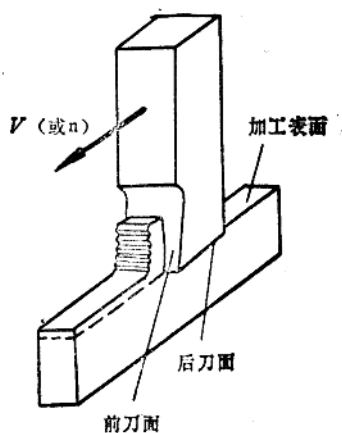


图0-2 宽刃平头刨刀

本书共分六章：金属切削过程的物理现象及其本质，切削用量、切削要素及其实际意义，刀具切削部分材料及其合理选择，刀具切削角度及其合理选择，切削用量的合理选择，提高已加工表面光洁度的途径。前两章，重点在概念，辅以实际技术知识；后四章，重点在实际技术知识，辅以基本概念。


目 录

引 言	(1)
第一章 金属切削过程的物理现象及其本质	(1)
第一节 切屑的形成过程及收缩	(2)
第二节 加工表面的形成过程及冷硬现象	(6)
第三节 切削过程中的作用力和反作用力	(8)
第四节 切削热的来源和传散	(13)
第五节 积屑瘤(刀瘤)的产生和消失	(14)
第六节 刀具的磨损过程及原因	(17)
第二章 切削用量、切削要素及其实际意义	(24)
第一节 切削用量和切削要素	(24)
第二节 切削力、切削功率及其估算	(37)
第三节 切削图形和刀具革新	(63)
第三章 刀具切削部分的材料及其合理选用	(81)
第一节 刀具切削部分材料应具备的基本性能	(81)
第二节 高速钢(又名锋钢、白钢)	(83)
第三节 硬质合金	(85)
第四节 刀具切削部分材料发展概况	(90)
第五节 不重磨刀片	(94)
第四章 刀具的切削角度及其合理选择	(105)
第一节 刀具有哪些切削角度	(105)
第二节 刀具切削时的工作角度	(121)
第三节 刀具切削角度的合理选择	(127)
第四节 断屑方法	(154)
第五节 刀具切削角度分析法举例	(161)

第六节	不重磨车刀切削角度图解法·····	(171)
附:	车刀各截面前角算法·····	(180)
第五章	切削用量的合理选择·····	(183)
第一节	切削用量对刀具耐用度的影响·····	(183)
第二节	选择切削用量的基本原则·····	(188)
第三节	车削用量的选取方法·····	(191)
第四节	铣削用量·····	(197)
第五节	钻削用量·····	(199)
第六节	优选法在金属切削中的应用·····	(201)
第六章	提高已加工表面光洁度的途径·····	(207)
第一节	减小残留面积高度·····	(207)
第二节	改善已加工表面的金属变形·····	(213)
第三节	消除积屑瘤和鳞刺·····	(218)
第四节	选用合适的切削液·····	(221)
第五节	机床振动简介及其消除方法·····	(222)
第六节	提高已加工表面光洁度的其他方法·····	(230)
附录	常用新旧符号对照表·····	(233)

前刀面的摩擦力 F_f ——切屑沿前刀面流动引起的摩擦力。其大小应等于前刀面的正压力和摩擦系数的乘积。应该指出,这里的摩擦与通常的滑动摩擦远不一样。由于切屑与前刀面间的压应力很大,当切削温度高到一定程度,刀—屑间的润滑膜就会被破坏,造成刀—屑表面新鲜金属分子相接触的条件,借助于分子间的吸力,切屑底层金属会粘结(冷焊)在刀刃附近的前刀面上,切屑上层金属将在粘结部分的上方滑过,这时的摩擦力就相当于切屑底层材料的抗剪切强度。所以,刀—屑间的摩擦系数远较一般为大,甚至可以超过1;而且它随着切削温度在很大的范围内变化,存在着摩擦系数最大的切削温度(切45号碳钢时,该温度约为 300°C),当切削温度高于或低于该值时,摩擦系数都将变小。

图1-8中摩擦力 F_f 和正压力 F_n 的反作用力共同压向切削层,引起切屑的收缩。

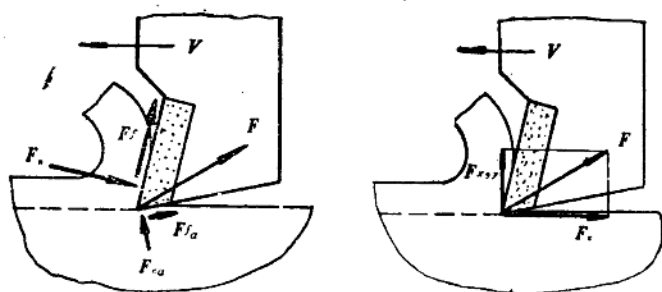

a) 切削力的来源和合力 F b) 切削合力 F 分解为各切削分力

图1-8 切削力的来源和分解