



# 锈蝕与电鍍实验室 工作指南

[苏]Г. Т. 巴赫瓦洛夫、A. B. 屠尔考夫斯卡娅著  
沈嗣唐、余志英譯



机械工业出版社

本书詳尽地叙述銹蝕与电鍍的实验室工作的理論与实践。书中共包括 26 个实验，对每一实验工作均有簡明的理論叙述并附有复习题。

本书可作为实验室工作人员用参考书，并可供高等专科学校或中等技术学校学生用作銹蝕与电鍍的实验課教材。

Г. Т. Бахвалов, А. В. Турковская  
РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  
ПО КОРРОЗИИ И ГАЛЬВАНОСТЕГИИ

Металлургиздат 1952

(根据苏联黑色和有色金属工业出版社一九五二年版译出)

\* \* \*

銹蝕与电鍍实验室工作指南

[苏] Г. Т. 巴赫瓦洛夫 A. B. 呂爾考夫斯卡娅 著  
沈嗣唐 余志英 譯

\*

机械工业出版社出版 (北京苏州胡同 141 号)

(北京市书刊出版业营业登记证出字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本 787×1092<sup>1/32</sup> · 印張 6<sup>2</sup>/8 · 字数 132 千字

1958 年 3 月北京第一版 · 1964 年 9 月北京第二次印刷

印数 2,001— 6,200 · 定价 1.00 元

\*

统一书号: 15033 · 876(1662)

# 目 次

原序 ..... 5

## 第一篇 緒 論

I 設備和附屬裝置 .....	7
II 試样、電極及其表面的准备 .....	21
III 金屬的电流效率。庫侖計 .....	27
IV 原电池电动势的测量及电極电位的計算 .....	33
V 鍍層質量的檢驗 .....	44
VI 电解液的檢驗 .....	55

## 第二篇 金屬銹蝕的實驗室工作

實驗 1 測定銅及銅合金在高溫時的銹蝕速度 .....	68
實驗 2 各種因素對鍍有防護膜的鋁表面活性值的影響 .....	72
實驗 3 在各種電解液中的金屬電位 .....	75
實驗 4 某些因素對微電池模型工作的影响（吹氣，陰極 材料） .....	83
實驗 5 鋅與其他金屬相接觸時對其在 3% 硫酸溶液中銹 蝕速度的影響 .....	89
實驗 6 溶液的電導性對防護體作用半徑的影響 .....	95
實驗 7 陰極和陽極的表面大小及外電阻對於氧去極化作 用的原電池的電流強度的影響 .....	100
實驗 8 根據氫的逸出量測定金屬的銹蝕速度 .....	106
實驗 9 溶液的 pH 值與鎂合金腐蝕速度的關係 .....	112
實驗 10 黃銅的銹蝕性（季節性）破裂 .....	117

### 第三篇 电镀实验室工作

实验11 镀液分散能力的测定 .....	121
实验12 金属电极沉积时镀液的复盖能力的测定 .....	128
实验13 铜镀层的孔隙度与其厚度的关系 .....	131
实验14 氧化亚铜镀液内游离氯化物的浓度对铜的阴极电流效率的影响 .....	136
实验15 在氧化亚铜镀液中阴极电流密度对铜的电流效率的影响 .....	140
实验16 在镀铬用的镀液内温度与电流密度对铬的电流效率的影响 .....	143
实验17 镀铬用电解液内所含硫酸的浓度对镀层质量的影响 .....	148
实验18 电极沉积铜时的阴极极化作用 .....	151
实验19 电解媒盐水溶液时氯离子对镍阳极的极化作用的影响 .....	156
实验20 镀镍用电解液中含铁杂质对镀层质量的影响 .....	161
实验21 镀锌用电解液中所含表面活性剂对锌的沉积电位与镀层质量的影响 .....	165
实验22 表面活性剂对电极沉积锡质量的影响 .....	171
实验23 锡阳极的化学纯度对锡阳极在电解时的钝化作用的影响 .....	175
实验24 电解工作规范与电解液中游离氯化物浓度对电极沉积黄铜的成分的影响 .....	179
实验25 铝的氧化膜的防护性能与在硫酸溶液中阳极氧化时间的关系 .....	185
实验26 磷酸鹽处理的工作规范对磷酸鹽薄膜质量的影响 .....	188
附录 .....	195

## 原序

在金屬防銹的理論和實際問題方面，已經有很多書籍，但可惜在這些書籍中很少有能作為組織金屬銹蝕及防护實際工作的參考書。作者的目的就是想對這方面的缺陷稍加以彌補。

在編著本書時，作者利用了自己在莫斯科加里寧黃金及有色金屬學院多年來領導金屬銹蝕及防护工作和組織實驗室工作的經驗。

對於每一項實驗室工作，首先敘述與被研究的現象有關的一般理論知識，並列舉一些複習題及推薦的參考文獻。

在本書第一篇內，除說明設備及實驗室用品外，還敘述了電化學過程的基本特徵的測定方法及電解液與鍍層的檢驗方法。第二篇包括金屬銹蝕的實驗室工作，而第三篇包括電鍍的實驗室工作。

第一篇及第三篇是巴赫瓦洛夫(Г. Т. Бахвалов)所寫；第二篇是屠爾考夫斯卡婭(А. В. Турковская)所寫。

技術科學博士契托夫(П. С. Титов)教授，技術科學博士拉依聶爾(В. И. Лайнер)教授，技術科學博士托馬召夫(Н. Д. Томашов)教授，化學科學副博士茹克(Н. П. Жук)及技術科學副博士切列浩夫(П. И. Терехов)等同志在審閱原稿時提供了寶貴的意見，作者謹向他們致以極大的謝意。

作 者



# 第一篇 緒論

## I 設備和附屬裝置

### 直流电源

进行电镀时，可用 6/12 和 9 伏的低压电动发电机，也可以用整流器（硒的，氧化铜的）或蓄电池作为电源。后两种直流电源在实验室实习中已经广泛地应用。


**硒整流器**（图 1）用于自 220 伏、50 周交流电线路馈电给电镀槽。硒整流器是由带分段初级线圈的降压变压器 A 及安装在专用托板上的硒整流垫圈 B 所组成的。整流器在它的接线板上与交流馈电线路接通。在所示 BCГ-3B 型整流器的线路图中，接头用 8, 10, 12 数字表明。图中还示明整流器与电压低于 220 伏的交流电线路联接时的专用接头 14。

整流器须保证有 6 伏的直流电压。整流器的负荷以硒垫圈发热为限：其温度不应超过 75°C。

交流电应在接通负荷后再与整流器接通。相反的，交流电应在负荷释去之前切断。

在锈蚀及电镀实验室中电镀金属，以及进行电化学研究（测量原电池的电动势及测量溶液的电导度）时，均采用铅蓄电池作为直流电源。铅蓄电池的作用，基于与硫酸溶液接触的铅化合物的分解。当充电时，在蓄电池的阳极板上产生过氧化铅，在阴极板上则产生海绵状铅。

在放电时，这两种化合物都变成硫酸铅：

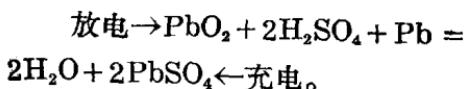

已充电的铅蓄电池的电压应为2.1伏。在电池的工作过程中，电压最初慢慢下降到1.9伏，然后迅速降低。为避免蓄电池损坏，应该特别小心注意，电压不得低于1.9伏。

具有1.7伏电压的电池即认为是已经完全放电的。

蓄电池可具有不同的电容量：40、60、80及80安时以上。

蓄电池常制成6.3~6.6伏，制成12伏和12伏以上的较少。

蓄电池的充电电流（安）等于其电容量（以安时计）的10%，到充电完毕，充电电流应减少到一半。

酸蓄电池用于实验室实习，其用途与铅蓄电池相同，但是由于其重量甚轻，且不受输出电流大小剧烈改变的影响，在许多情况下，它比铅蓄电池具有更大的优点。

碱蓄电池中的电极是浸于25%苛性钾溶液中的铁板和镍板。

当蓄电池充电及放电时，电极的反应过程按下列方程式


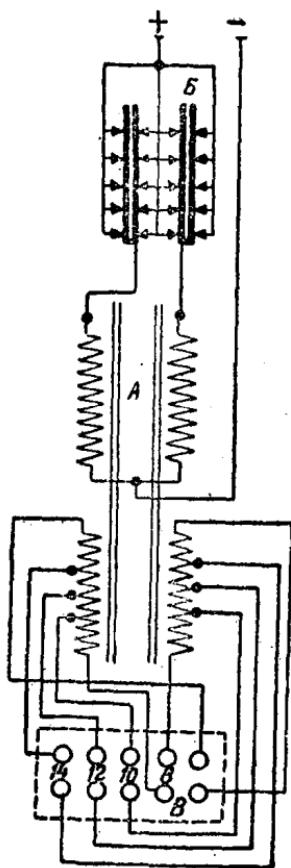


圖1 BC-3B 硝整流器的線路圖：  
A—帶有分段初級線圈的降壓變壓器；B—硝整流整圈；  
B—接線板。

进行：

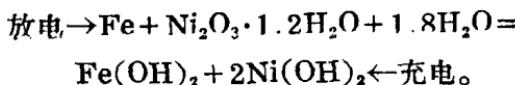

已充电的蓄电池的标准电压是1.1~1.2伏。蓄电池可以完全放电而无变坏的危险。蓄电池常由24个电池串联而成（总电压~25伏），电容量为40~80安时。

### 接通及切断电流的附属装置

**端钮** 圖2为各种类型的端钮(夹子)。端钮a供联接导线与导线用；开缝端钮b及螺纹端钮c与d都是联接导线与电极用的。端钮照例用黄铜制造；穿引导线的孔的直径应该做得比螺钉体的直径大一些。

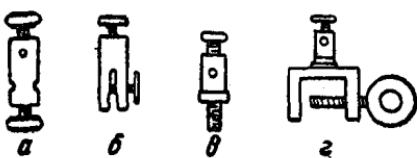


圖2 各种类型的端钮：  
a—联接端钮；b—开缝端钮；  
c和d—螺纹端钮。

**电流开关** 在实验室实习所用的各种类型开关中，插销形开关(圖3)证明是最合用的。在長方形木块B上固装两个互不接触的黄铜片P，其間形成一个可插放锥形插銷III的插孔，锥形插銷也用黄銅制成。

黃銅片上各裝有端钮KM，用以固紧导线线头。若插銷自插孔中拔出，则电路便被切断。

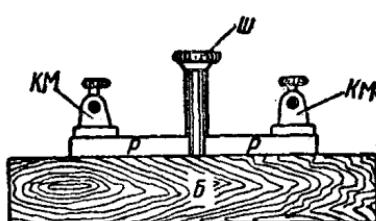


圖3 插銷形电开关：  
B—木块；P—黄銅片；III—锥形插銷；KM—端钮。

**电流断續器** 在测量电池的电动势以及其他许多情况

时,为了接通补偿电流的电路,均需采用电流断续器(圖4)。若按压按钮K,由于两个端钮KM间形成接触,补偿电流的线路即被接通。

#### 电解液(电)键(虹吸管)

当组成电池时,电极间必须借液体连接。为此经常采用特殊的虹吸管电键。圖5为最适合使用的两种型式的虹吸管。这些虹吸管的说明将在第43頁內叙述。

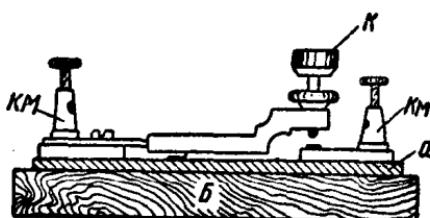


圖4 电流断續器：  
B—木座；a—电絕緣材料制的隔板；  
KM—端钮；K—按钮。

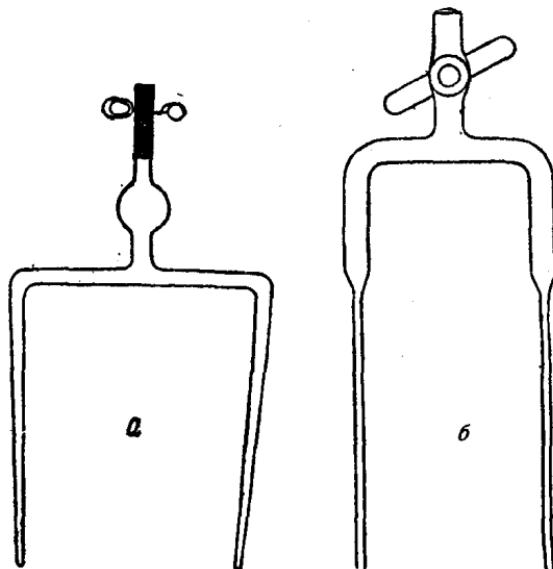


圖5 电解液(电)键(虹吸管)：  
a—带夹子的；b—带开关的。

**轉換开关** 圖6所示为在实验室實習中(特別是用补偿法测量电动势时)常用的轉換开关簡圖。在長方形木塊B上固

裝兩排導電的黃銅片  $p$ ，每排為三塊銅片。固裝銅片時，應使其互不接觸，並使其間形成插孔，以便插放錐形黃銅插銷。每個黃銅片上均裝有端鉗，借端鉗固緊導線線頭。

將錐形插銷插入銅片  $p_1$  與  $p_3$  以及  $p_2$  與  $p_4$  所形成的插孔中，使待測原電池（例如標準鎘電池）接入補償電路。當這些插銷移插在銅片  $p_3$  與  $p_5$  以及  $p_4$  與  $p_6$  所形成的插孔中時，標準電池的線路即被切斷，而受驗電池便被接入電路。

為了使標準電池與待測原電池串聯（在用補償法測量電動勢時常常是必須的），在該開關中用銅絲  $\Pi$  使銅片  $p_2$  與  $p_5$  成永久接觸；並用插銷插入銅片  $p_1$  與  $p_3$  以及銅片  $p_4$  與  $p_6$  所形成的插孔。使通往零位儀表及通往滑線測阻器活動接觸點的導線線頭接到中部銅片的端鉗上（見圖 19）。

當然，這樣構造的轉換開關在進行電化學研究時，也可以用作其他目的：電解裝置與庫侖計的接通和切斷；作為電流開關等。

### 調節電流用的儀器

**可變電阻** 在實驗室中調節電壓或電流強度時多半採用滑動可變電阻。它是由繞在瓷管上的高電阻金屬絲（鎳鉻合金或康銅）組成，電阻絲的末端接到固裝在瓷管上的端鉗上。位

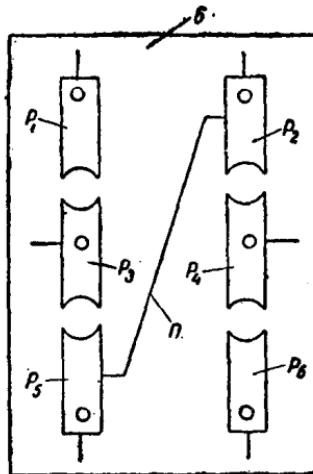


圖 6 电流轉換开关  
簡圖（俯視圖）。

于接触器上的活动接触点沿綫匝移动，接触器同时是套在裝有端鉗的金屬棒上的。

滑动可变电阻可以成串联(圖 7)或并联(圖 8)地接在电路中。在这兩圖中， $u$ —具有  $E_u$  伏电压的电源， $a$ — $b$  滑动可变电阻， $K$ —活动接触点， $S$ —电解器， $A$ —安培計。

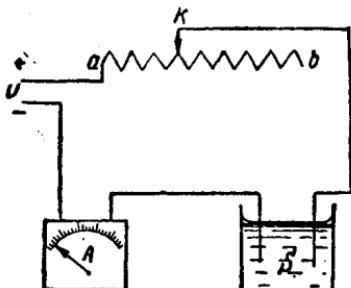


圖 7 滑动可变电阻串联  
在电路中的綫路圖。

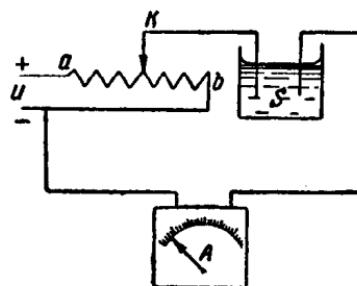


圖 8 滑动可变电阻并联  
在电路中的綫路圖。

当滑动可变电阻串联到电路中时，电解液电阻  $R_e$  可認為是常数，电流强度  $I$  依接到电路中的可变电阻的綫匝的电阻  $R_p$  而定：

$$I = \frac{E_u}{R_p + R_e} \text{ 安。}$$

若活动接触点  $K$  的位置与  $a$  点重合，则  $I = \frac{E_u}{R_e}$  安。

若工作需要  $I$  安，电源电压为  $E_u$  伏，则利用可变电阻，其电阻至少等于  $\frac{E_u}{I}$  欧。

当可变电阻并联时电路的全部电压都在可变电阻上調給。圖中  $a$ —电阻絲絲匝的始点， $b$ —絲匝的終点。若活动接触点  $K$  位于  $a$  点，则可变电阻的电压  $E_{\text{變點}}$  就等于电源电压  $E_u$  伏。当活动接触点  $K$  位于  $b$  点时， $E_{\text{變點}} = 0$ 。若活动接触点  $K$  位于  $a$  与  $b$  之間的等距离处时，则  $E_{\text{變點}} = 0.5 E_u$  伏。电流强度在 0 到  $I = \frac{E_u}{R_e}$  安的范围内变动。

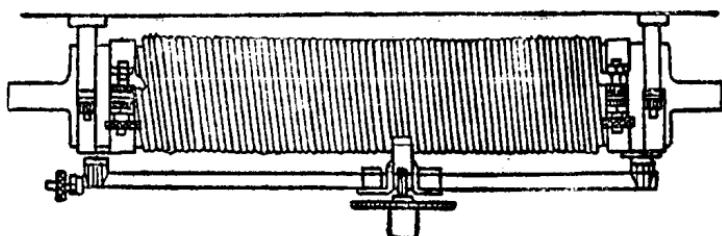


圖9 滑动可变电阻(外形圖)。

圖9是滑动可变电阻的外形圖。

**电阻箱** 在实验室實習中,用补偿法測量电池的电动势,測量溶液的电导度及將一定的已知电阻接通在电路中时均采用电阻箱(插銷式可变电阻)。

电阻箱是其中裝有一排电阻綫圈的箱子。將这些电阻的末端焊牢在位于电阻箱上面的黃銅片上,焊接时应使电阻成为串联。

接通規定的电阻时,自插孔中取出相应的黃銅插銷,該插

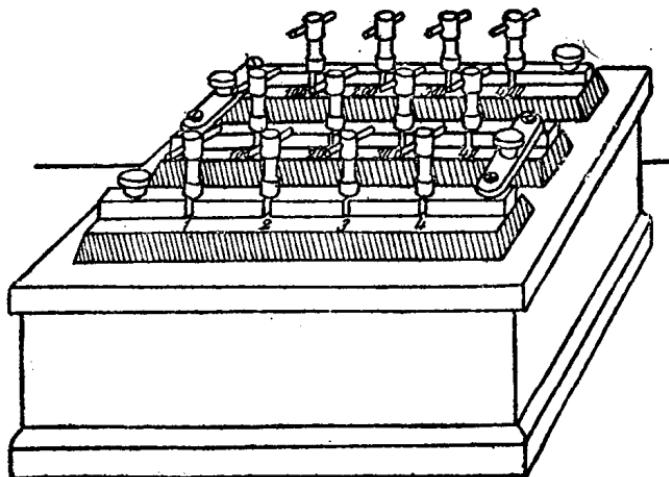


圖10 1110 欧的电阻箱(外形圖)。

銷在取出前使兩塊互不接觸的黃銅片連接在一起。這樣，自插孔中取出了一排插銷，便使一排電阻線圈串聯地接入線路中。每一個線圈的電阻（歐）都在插孔近旁用數字標明。

電阻線圈是按百分之幾安的電流計算的。因此不應使大量的電流通過電阻箱。

圖 10 為 1110 欧電阻箱的外形圖。這種插銷式可變電阻也可以製成 11110 欧和其他的電阻。杠杆式電阻箱和其他型式電阻箱都已廣泛地應用於實驗室實習中。

**滑線測阻器 (Pezopō)** 這是一種用於測量電池電動勢和溶液的電導度的儀器。這種儀器包括一根細的、截面均勻的高電阻絲（鉑鈦合金、鎳鉻合金、康銅），綁緊在長 110~120 公分、寬 4~5 公分的木尺上。1 公尺長的木尺上刻有公厘刻度。在木尺的邊緣上裝有帶端鉗的金屬板，以便借導線使滑線測阻器接到測量電路中。滑動接觸點可沿電阻絲移動。滑動接觸點距電阻絲末端的距離按直尺讀取。滑動接觸點的位置可以測至 0.5 公厘的精確度，這樣蓄電池的電動勢等於 2 伏時，電阻絲長度為 1 公尺，在計算電動勢時，可得到相應誤差等於 1 毫伏<sup>①</sup>。若用數公尺長的電位計電阻絲成螺旋狀繞在板岩或其他絕緣材料製的圓柱上來代替這種 1 公尺長的電阻絲，在測量電動勢時可以達到更高的精確度。

### 電測量儀表

在實驗室中測量電流，照例採用下述帶有永久磁鐵及轉

① 滑線測阻器上長度相等的電阻線段並不經常是電阻相等的，因此滑線測阻器需要校準（契托夫：電化學實驗室工作指南，國立黑色與有色金屬科技書籍出版社，1938）。

**动式 1 級線圈的磁电式仪表：**毫安計、安培計、毫伏計和伏特計。这些仪表的刻度盤均具有均匀的刻度，为了使刻度讀取精确——下面裝有反射鏡。

**毫安計**制成不同的最大电流强度(10、20、100 毫安和 100 毫安以上)。这种仪表常常备有分路。在仪表端鉗上或分路上应标明最大的电流强度。

**安培計**同样具有不同的最大电流强度(1、2、3、5 安和 5 安以上)。当具有分路时，用安培計可测量数个最大值範圍內的电流。此最大值是依联接仪表与电路的导綫末端是接到那一个端鉗而定。为防止仪表损坏起見，不应使大于仪表端鉗上或分路上所注明的电流通过毫安計或安培計。

**毫伏計及伏特計**用于测量电压。在實驗室實習中采用150 毫伏及 150 毫伏以上帶有各种刻度值的毫伏計。

待测电压多半为 3~15 伏，因此實驗室中最适用的是具有 150 刻度值的、3~15 伏的直流伏特計。所有电测量仪表在接通到电路和自电路中断开时都要接入可变电阻。

**零位仪表** 灵敏度高的高电阻阻尼式鏡測电流計可作为精确工作用的零位仪表。在进行精确度較差的测量时，普通都采用指針式电流計。也可以采用毛細管靜电計。靜电計比电流計具有下列优点：当强电流偶然通过时不致损坏。但是毛細管靜电計的灵敏度显著地低于大多数电流計。現在这种零位仪表已經很少使用。

質量好的普通指針式电流計可以測得約等于 $10^{-7}$  安的电流。因此在以精确度达 0.1 毫伏进行测量时，用这种的灵敏度已完全足够，这时电路的电阻不应超过 1000 欧。

灵敏度高的鏡測电流計若制成电流为  $10^{-11}$  安，则电流計

的射影指針就会产生明显的偏斜。用这种电流計可以測量電阻达  $10^7$  欧的电路的电动势。若电路具有更大的內电阻，最好采用象限靜电計，該靜电計所測得的实际上不是电流，而是电位差。

曾建議借冲击电流計与电容器串联的方法来測定补偿点。电容器由待測电动势的电源充电，然后利用轉換开关通过电流計而放电。在这种情況，当轉換电容器时，若待測电路的电动势已經补偿，则冲击电流計就觀察不出有任何偏差。

接通电路中的电流計只應該在瞬刻間，只有当接近补偿点而仪表指計沒有显著的偏差时，才可以借断續器●長久地接通电路。

### 标准鎘电池

标准鎘电池是一种原电池，在測量电路中的电动势时用作标准电池。它比其他电池更能符合下述要求：1) 严格地再生，即它的电动势經常不变；2) 具有数值不太大的溫度系数；3) 制备簡單。

这种原电池中的正極是汞，負極是鎘汞齐。用兩种金屬的硫酸鹽按一定比例飽和的溶液作为电解液。

圖 11 所示为便于使用的标准电池的一种。在 H 形玻璃容器的每个弯管的底部，各焊接一根鉑絲，这鉑絲是电池的兩極。在左边弯管中注入少量(高約 0.5 公分)汞。在汞的表面上敷一層稠糊，这稠糊是汞与固体  $Hg_2SO_4$  和  $CdSO_4 \cdot \frac{8}{3} H_2O$

---

● 有关测量仪表裝置的詳細叙述見卡薩特金 (A. С. Касаткин)：电的測量，国立动力出版社，1946；史庫林 (Г. П. Шкурин)：电測量及無綫电測量仪表手册，国立黑色与有色金属科技書籍出版社，1950。