

社

版 出

准

标


技

AOMIANXINGZHUANG HE WEIZHIGONGCHA BIAOZHUSHI LTUCE

表面形状和位置标注示例图册

表面形状和位置公差 标注示例图册

《表面形状和位置公差标注示例图册》编制组 编

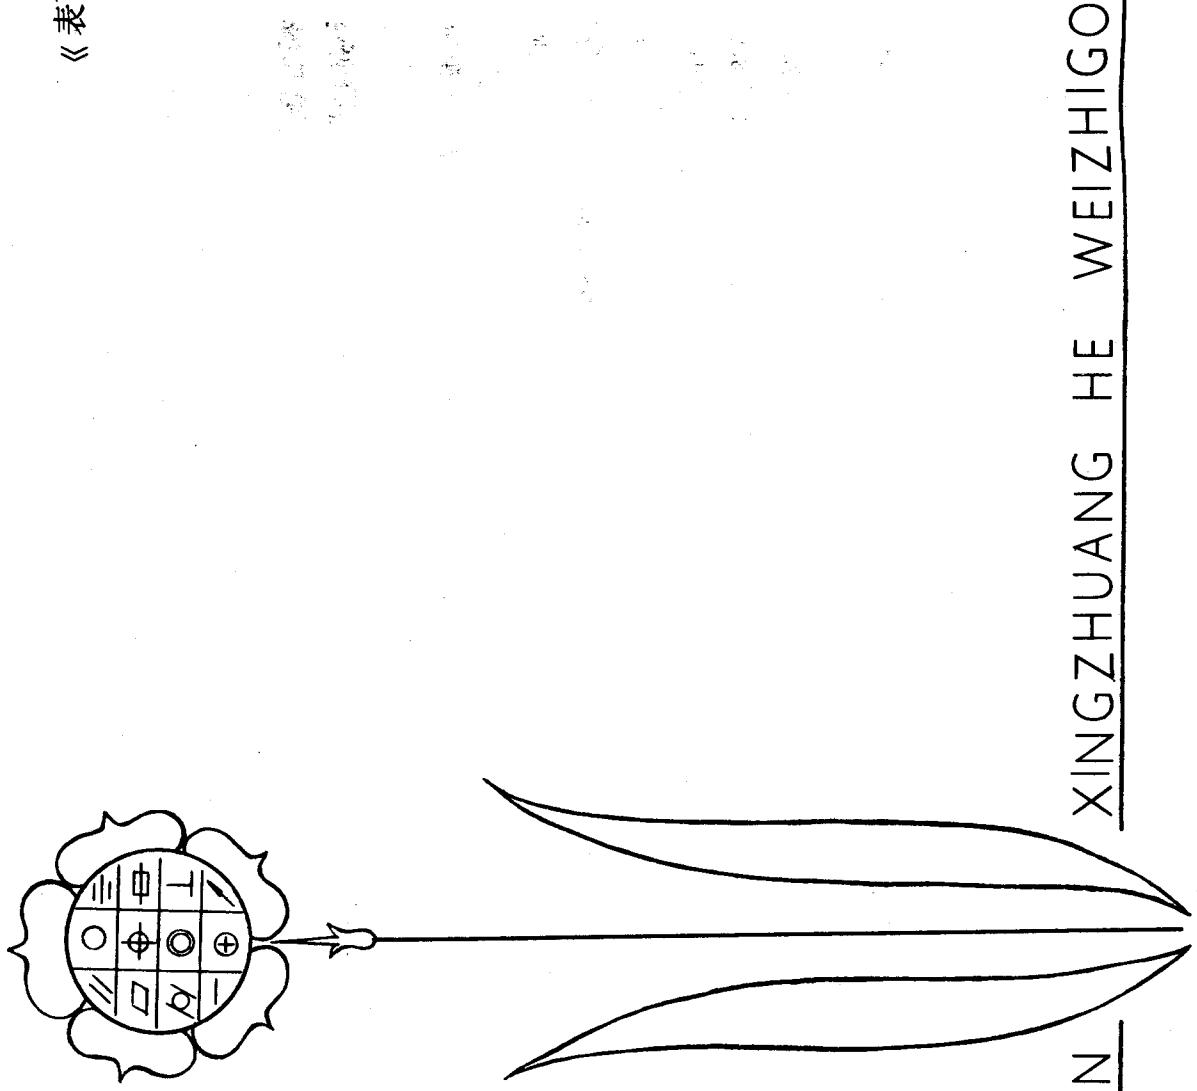

BIAOMIAN

XINGZHUANG HE WEIZHIGONGCHA BIAOZHUSHLITUCE

技术标准出版社

表面形状和位置公差

标注示例图册

*
技术标准出版社出版
(北京复外三里河)

民族印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/8 印张 8 字数 59,000
1978年8月第一版 1978年8月第一次印刷

印数 1—125,000

*
书号：15169·3-88 定价 0.75元
1.00

前 言

国家标准《表面形状和位置公差》在全国贯彻执行，对统一表面形状和位置的精度要求，保证和提高产品质量，发展生产有重要意义。为了正确地反映这项基础标准，沈阳市标准计量局和沈阳市机电工业局受国家计量局和第一机械工业部标准化研究所的委托，组织并领导由沈阳市机电工业学校、沈阳市机电工业研究设计院、沈阳新乐电工厂、沈阳第三机床厂、沈阳纺织机械厂等单位组成的《表面形状和位置公差标注示例图册》编制组，于一九七七年六月开始工作，先后通过对九个主要省、市的调查研究和二十多个省、市、自治区的五十多个企业的函调，将所搜集来的生产图例汇编成册。一九七七年九月在沈阳市组织了部分工厂、院校对《图册》章程进行了讨论，十一月由第一机械工业部标准化研究所组织有关省、市工厂和院校在北京对《图册》初稿进行了再次讨论，编制组在此基础上又进行了修改、补充和定稿工作。

我们希望本《图册》的出版，将对国家标准《表面形状和位置公差》的贯彻起到一定指导作用。

由于我们水平有限，错误在所难免，请批评指正。《图册》在编制过程中，得到许多单位和同志们的大力支持和帮助，在此表示感谢。

《表面形状和位置公差标注示例图册》编制组 一九七八年三月

目

录

编制说明.....	(33)
示例 1 铣床主轴.....	(34)
示例 2 挤床主轴.....	(36)
示例 3 曲轴.....	(37)
示例 4 齿轮轴.....	(37)
示例 5 定位轴.....	(38)
示例 6 定位销.....	(38)
示例 7 卸压阀.....	(38)
示例 8 尾坐筒.....	(39)
示例 9 轴承套.....	(39)
示例 10 钻床主轴套.....	(40)
示例 11 单列元锥滚子轴承内环.....	(40)
示例 12 单列向心球轴承内环.....	(41)
示例 13 关节轴承.....	(41)
示例 14 涨套.....	(42)
示例 15 法兰盘.....	(42)
示例 16 离合器从动盘.....	(43)
示例 17 十字槽轮.....	(44)
示例 18 滤芯中坐.....	(44)
示例 19 定子片.....	(45)
示例 20 油泵盖板.....	(45)
示例 21 插坐板.....	(46)
示例 22 仪表板.....	(46)
示例 23 油缸下盖.....	(46)
示例 24 箱盖.....	(47)
示例 25 车床头箱示意图.....	(48)
示例 26 箱体.....	(49)
示例 27 箱体.....	(50)
示例 28 差速器壳.....	(50)
示例 29 阀体.....	(33)
示例 30 活塞.....	(34)
示例 31 连杆.....	(36)
示例 32 排气阀.....	(37)
示例 33 活塞销.....	(37)
示例 34 杠杆.....	(38)
示例 35 杠杆.....	(38)
示例 36 支架.....	(39)
示例 37 出油阀.....	(40)
示例 38 轴轮.....	(41)
示例 39 星轮.....	(41)
示例 40 夹盘体.....	(42)
示例 41 夹具体.....	(43)
示例 42 针芯床.....	(44)
示例 43 龙筋.....	(44)
示例 44 V型铁.....	(45)
示例 45 对合螺母坐.....	(46)
示例 46 溜板.....	(47)
示例 47 床身.....	(48)
示例 48 直柄铣刀.....	(49)
示例 49 检查 55°、90°用尺.....	(50)
示例 50 胎体.....	(51)
示例 51 钻模.....	(52)
附录.....	(53)
示例 1 操纵凸轮.....	(54)
示例 2 模具体.....	(55)
示例 3 盒套筒.....	(56)
示例 4 凸轮轴.....	(57)
示例 58	(58)
示例 59	(59)

编 制

说 明

一、本《图册》的示例，主要是为了正确地反映形位公差的标注方法，《图册》幅面限制，在个别示例中有些与形位公差标注无关的视图省略，有些大型、复杂零件则采用了示意图。

二、本《图册》示例中的形位公差公差值的选取，在尊重原设计要求的基础上，选取了与 GB 1184—75《表面形状和位置公差 公差值》中相对应的公差值。

三、关于需要统一的几个画法和注法：

1. 形位公差符号除跳动外，均用 $b/2 \sim b$ (b =粗实线宽度) 绘制。
2. 均匀分布的相同要素注法，为与国家标准《机械制图》协调一致，采取下列的注法：

(1) 在元周上均匀分布的孔形成孔组，当孔组的定位和分布情况在图形中已明确，采用位移度标注时，角向定位尺寸和“均布”字样可省略不注，如图 1 所示：

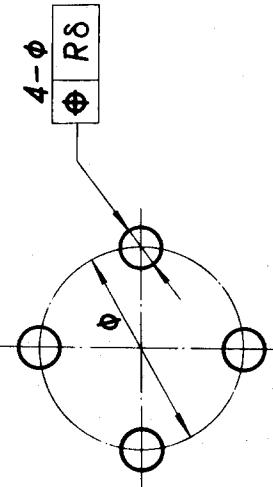


图 1

采用位移度标注，其角向定位尺寸和“均布”字样虽然省略未注，亦应理解为理论正确位置尺寸和均匀分布。

(2) 在元周上均匀分布的孔形成孔组，但孔的定位和分布情况在图形中不明确，采用位移度标注时，则应注出角向定位尺寸和“均布”字样，如图 2 所示：

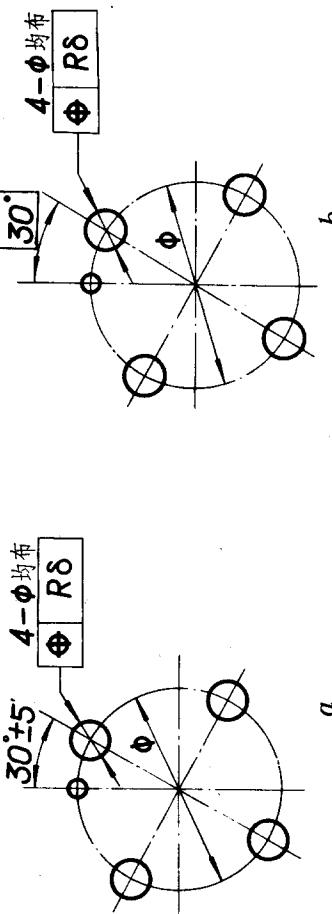


图 2

这里角向定位尺寸，可根据设计要求采用图 2a 的尺寸公差或图 2b 的理论正确位置尺寸两种标注形式。“均布”字样不需要用方框框起来，因为采用位移度标注时的孔间距的定位尺寸，自然应理解为理论正确位置尺寸。

四、对于两个以上元柱面有同轴度要求，而又不宜指明基准的情况下，可采用各元柱面对基准为理想轴心线的位移度注法，如图 3 所示：

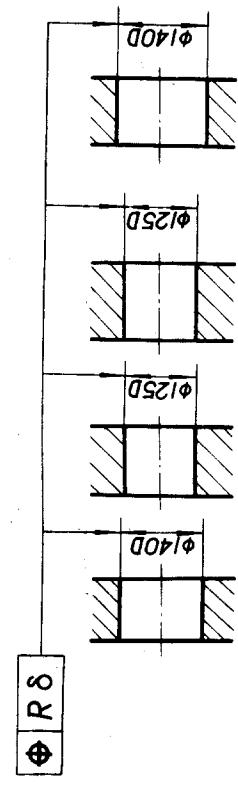


图 3

其公差带如图 4 所示：

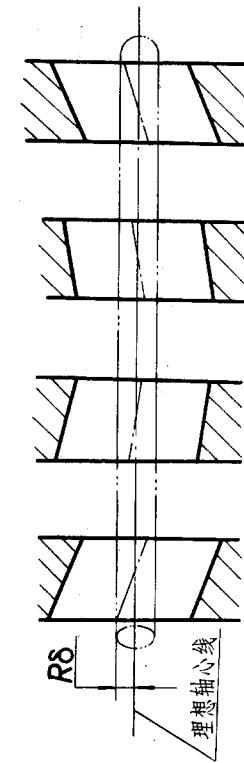


图 4

它是以被测要素(各元柱面轴心线)的理想位置为轴心线，以公差值 $R\delta$ 为半径的元柱体。

理想轴心线是理论的。在生产实践中可以用多个要素(两个以上元柱面)的公共轴心线来模拟体现。所谓多个要素(两个以上孔或轴)的公共轴心线，即指包容所有各元柱面的实际轴心线，且直径为最小的元柱体的轴心线，如图 5 所示：

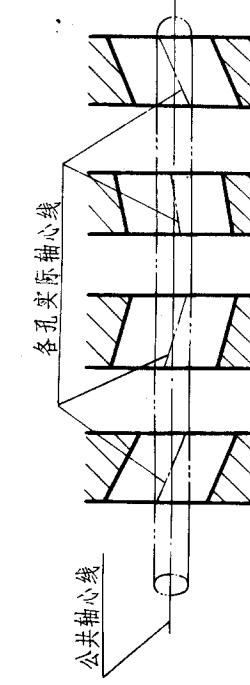


图 5

GB 1183—75《表面形状和位置公差 术语及定义》中只规定了两个元柱面的公共轴心线的定义，没有规定两个以上元柱面的公共轴心线的定义。因此，这里提出了多个要素（两个以上元柱面）的公共轴心线的概念。这一概念同样适用于两个元柱面的公共轴心线，并完善了两孔公共轴心线的定义。因为两个元柱面的实际轴心线，在其中任意一元柱面的实际轴心线发生弯曲时，其公共轴心线就不再是这两个元柱面轴心线的中点连线了，如图 6 所示：

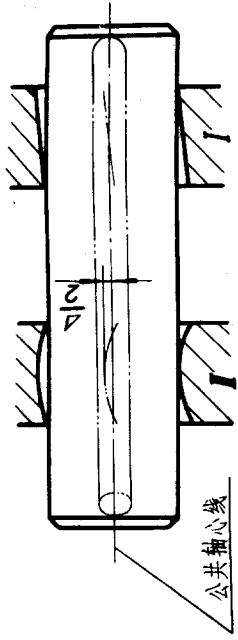


图 6 孔 II 的实际轴心线发生弯曲，这时孔 II 实际轴心线的中点则偏离其实际公共轴心线 $\Delta/2$ 。在此种情况下仍以两个实际元柱面中间横剖面中心连线为公共轴心线，已经没有实际意义了。

五、对于包含两个或两个以上要素（线或面）的平面作为基准或被测部位的注法：

可采用对理想平面的位移度注法，如图 7 所示：

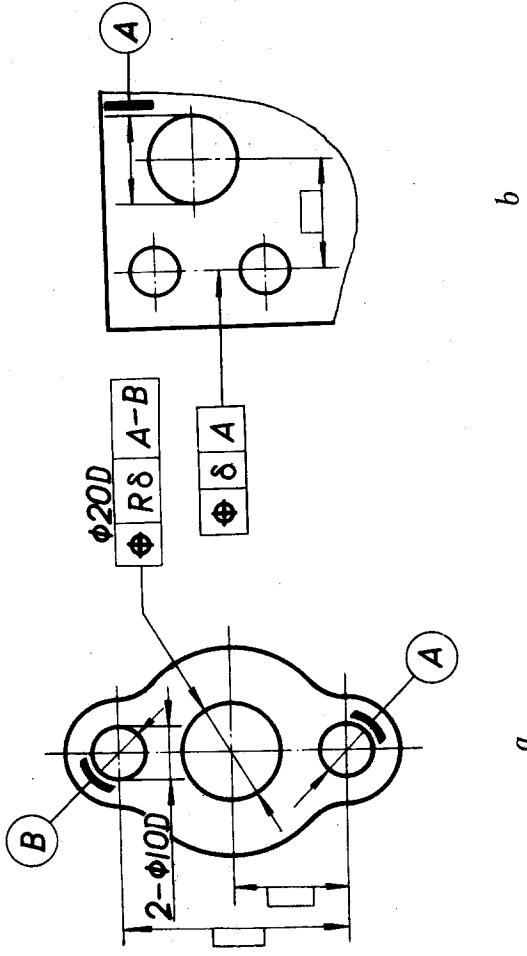


图 7

其公差带如图 8 所示：

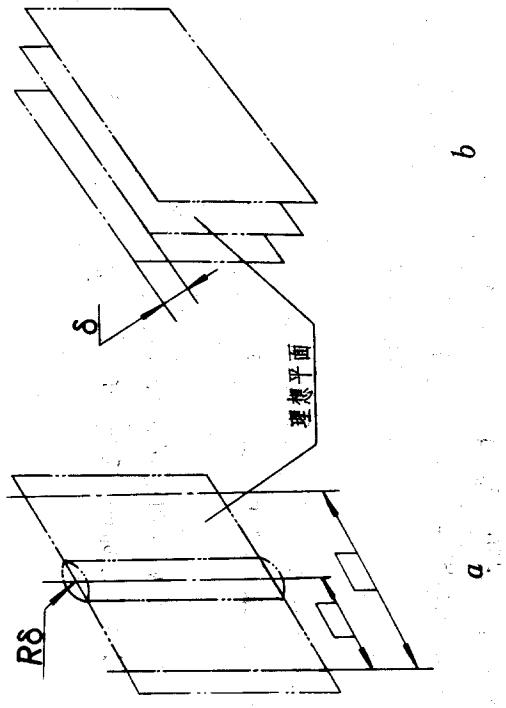


图 8

理想平面亦是理论上的，在生产实践中可以用包含多个要素（线或面）的公共平面来模拟体现。所谓多要素（线或面）的公共平面，即指包容所有实际轴心线或实际表面，且距离为最小的两个平行平面的对称中心平面，如图 9 所示：


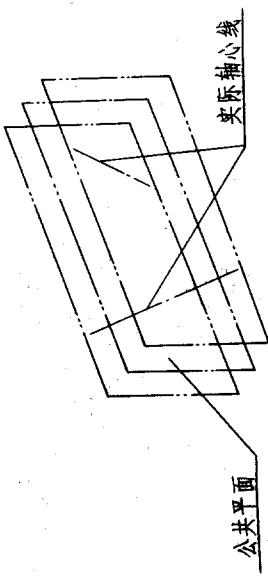


图 9


示例 1 铣床主轴

E-E

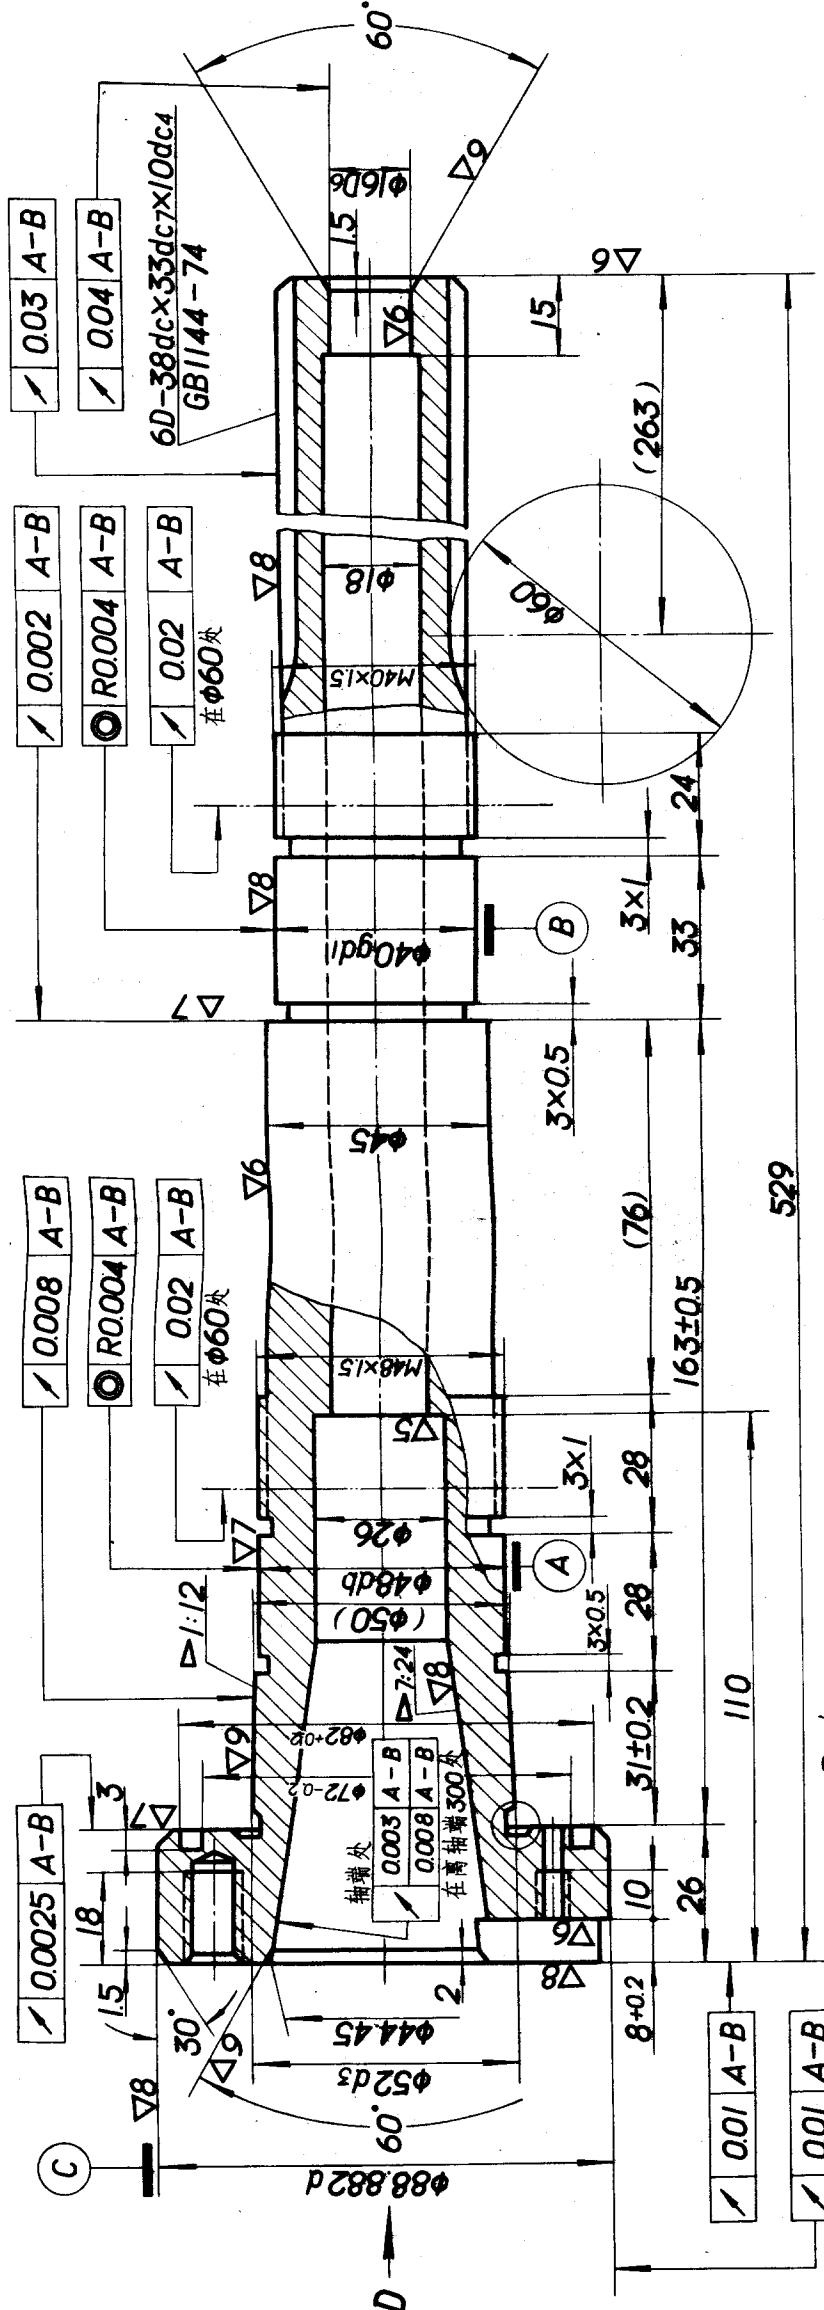


标注说明


- 对于标准花键，可采用仅标注花键代号及其标准号的方法。但也可根据生产的需要，按有关标准规定将关键要素的尺寸及形位公差要求在图样中反映出来。对于非标准花键，则应将其所有要素的尺寸及形位公差要求反映在图样中。
- 对于与零件螺纹部分相装配的装配付端面有端面跳动要求时，可采用本示例的标注方法。但也可在技术要求中用文字说明。

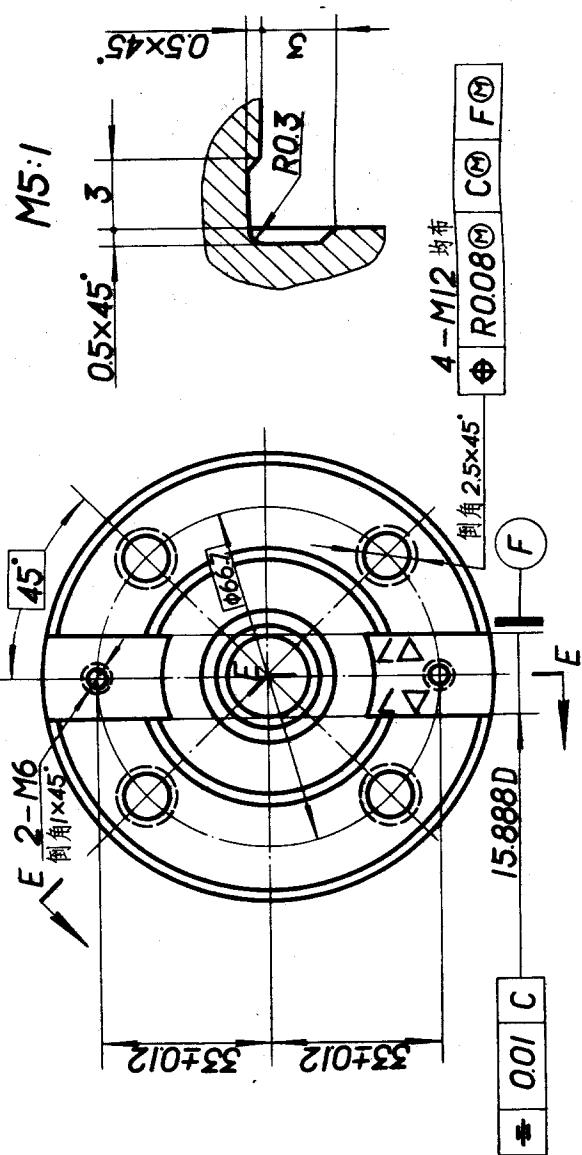

轴 主 床 塘 例 2 示

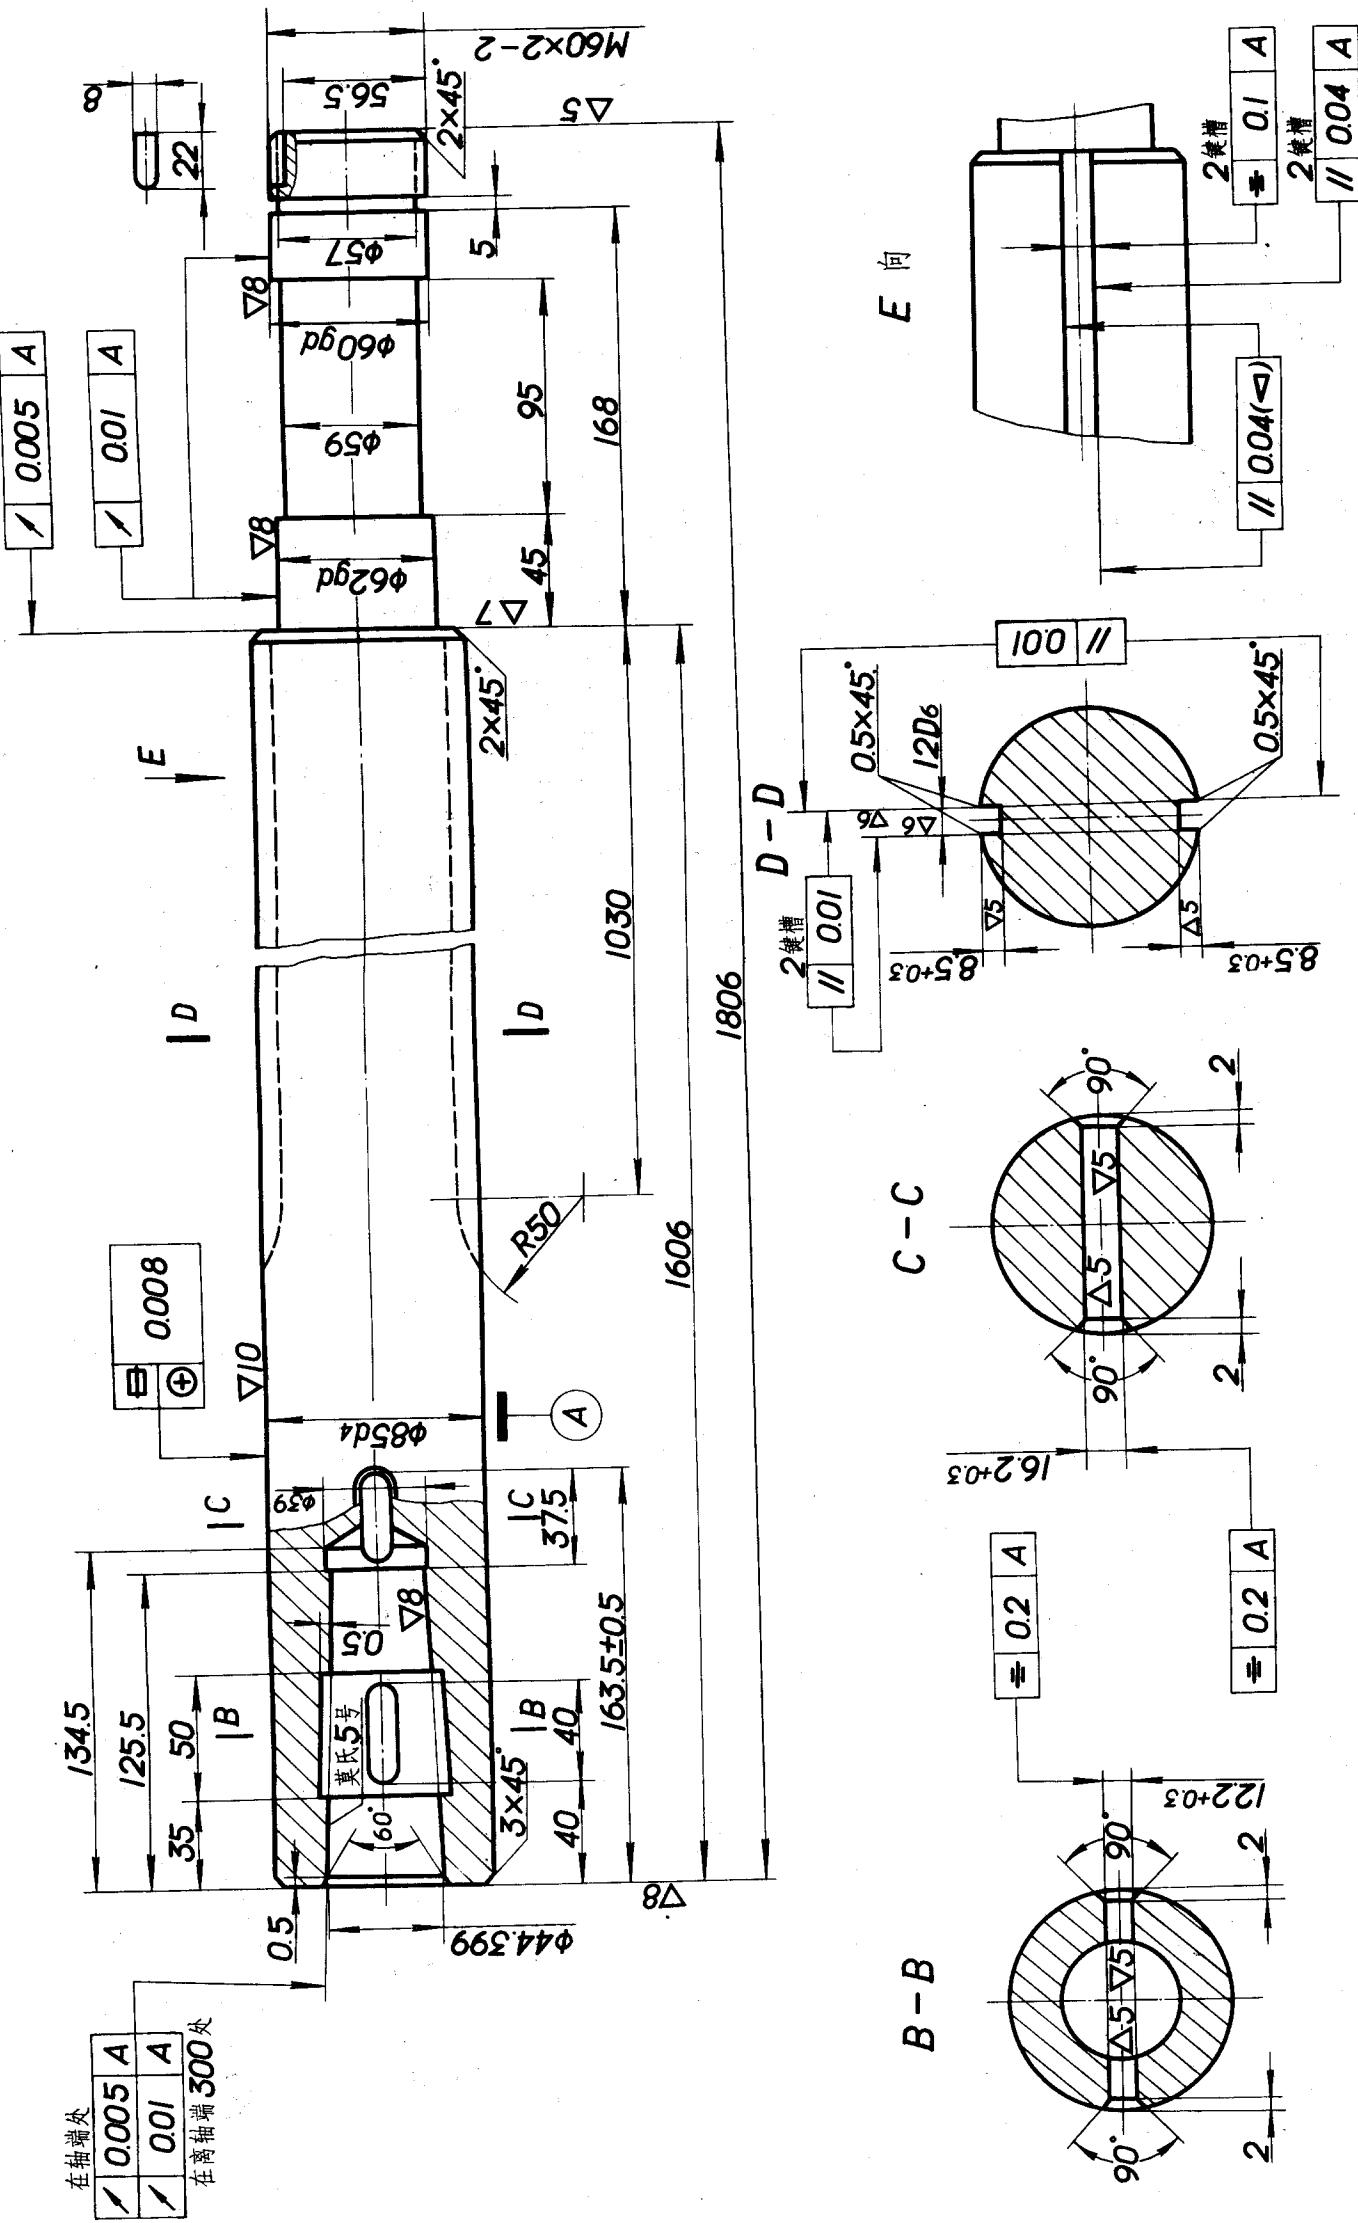


示例 3 曲 轴

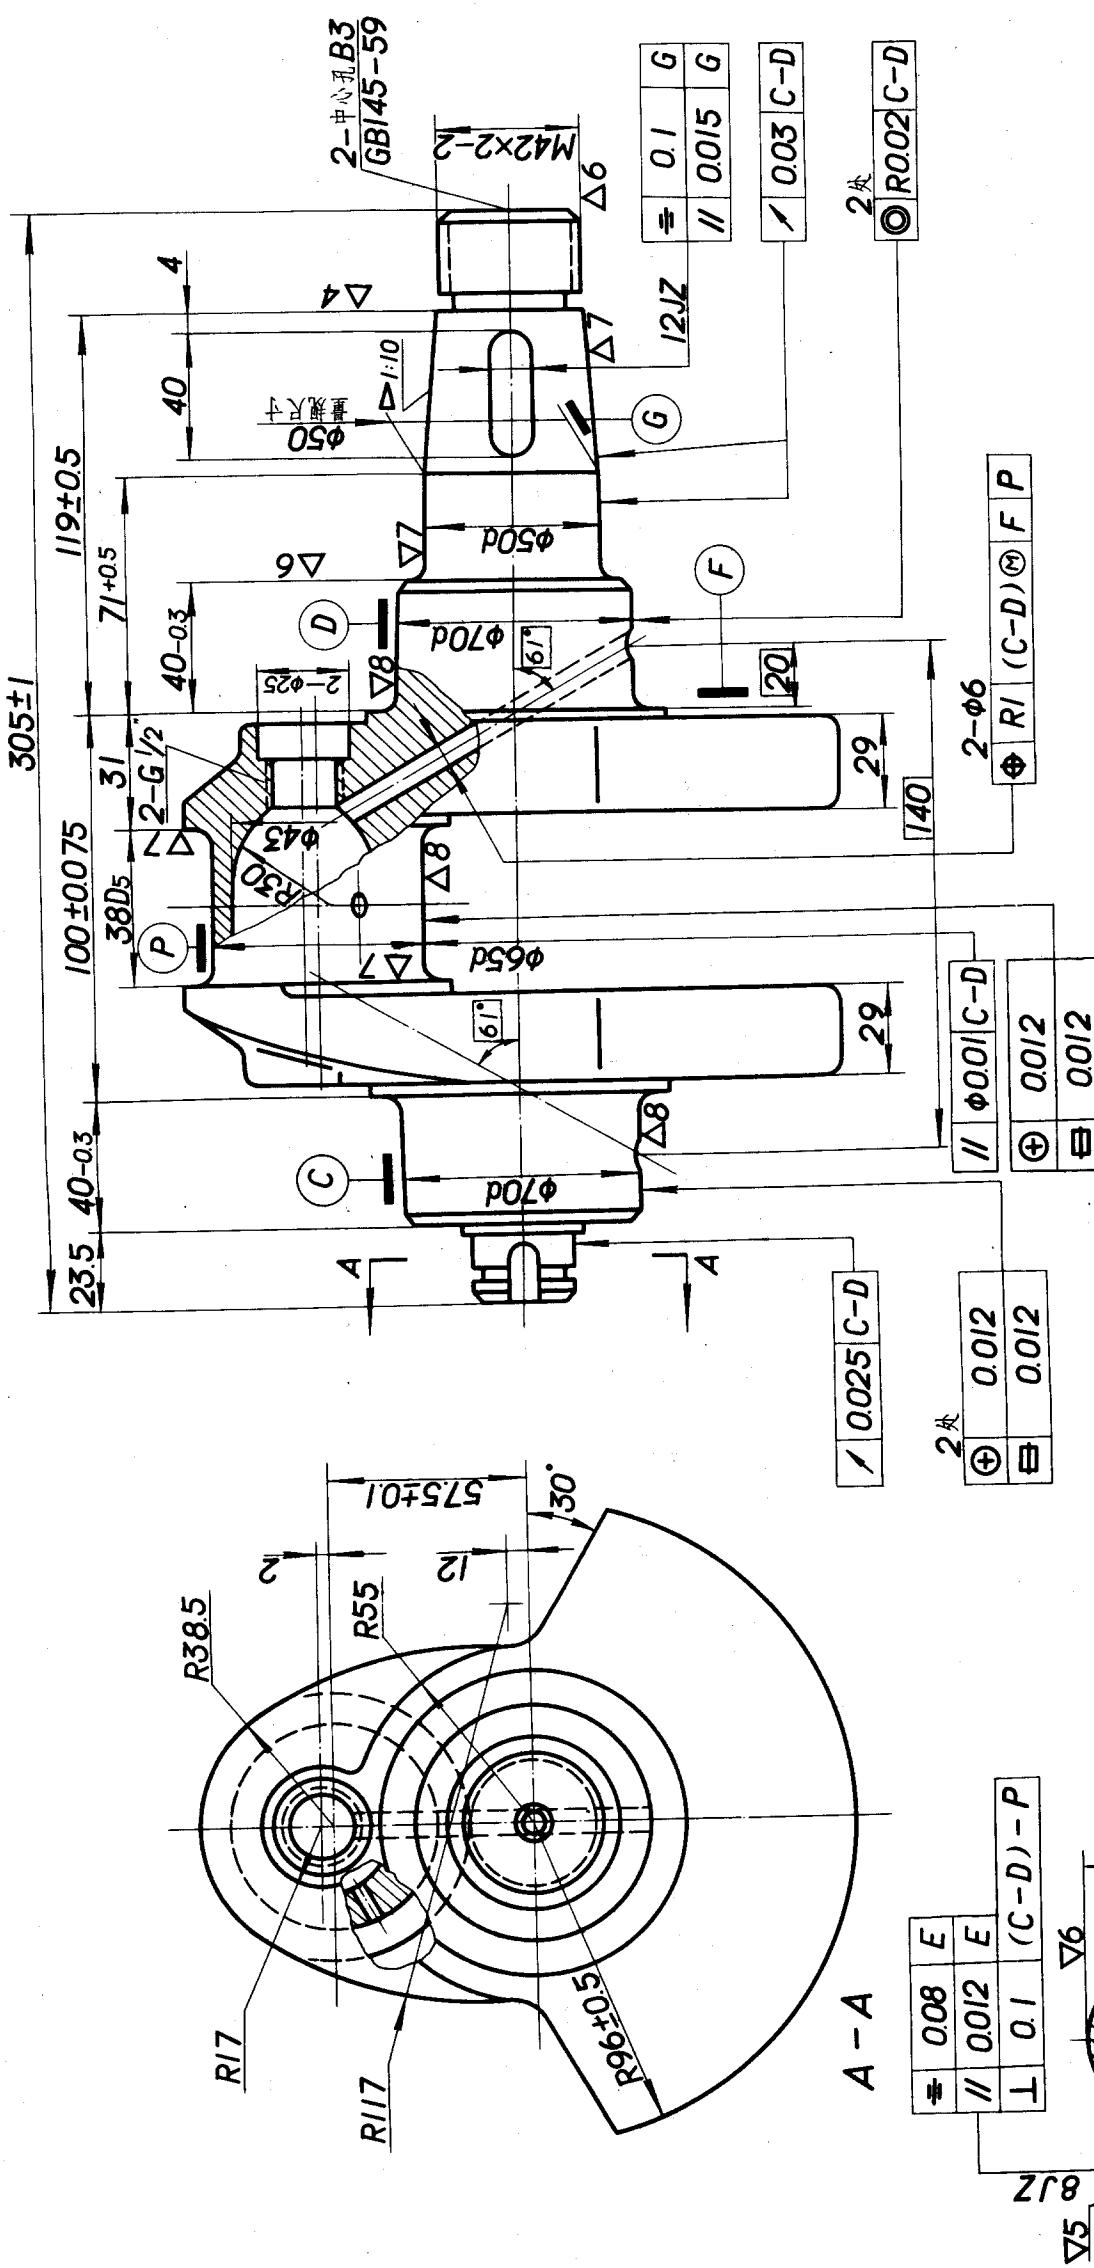


标注说明

- “(C-D) ⊕”表示与C-D公共轴心线相关。
- 原设计要求：“2-φ6油孔应通过C-D、P轴心线组成为平面，允差不大于±1°”。为满足上述要求，采用位移度标注。 61° 、[20]、[140]为理论正确位置尺寸，基位移度标注。
- 本示例省略了一些与形位公差标注无关的视图尺寸和光洁度。


示例 4 齿轮轴

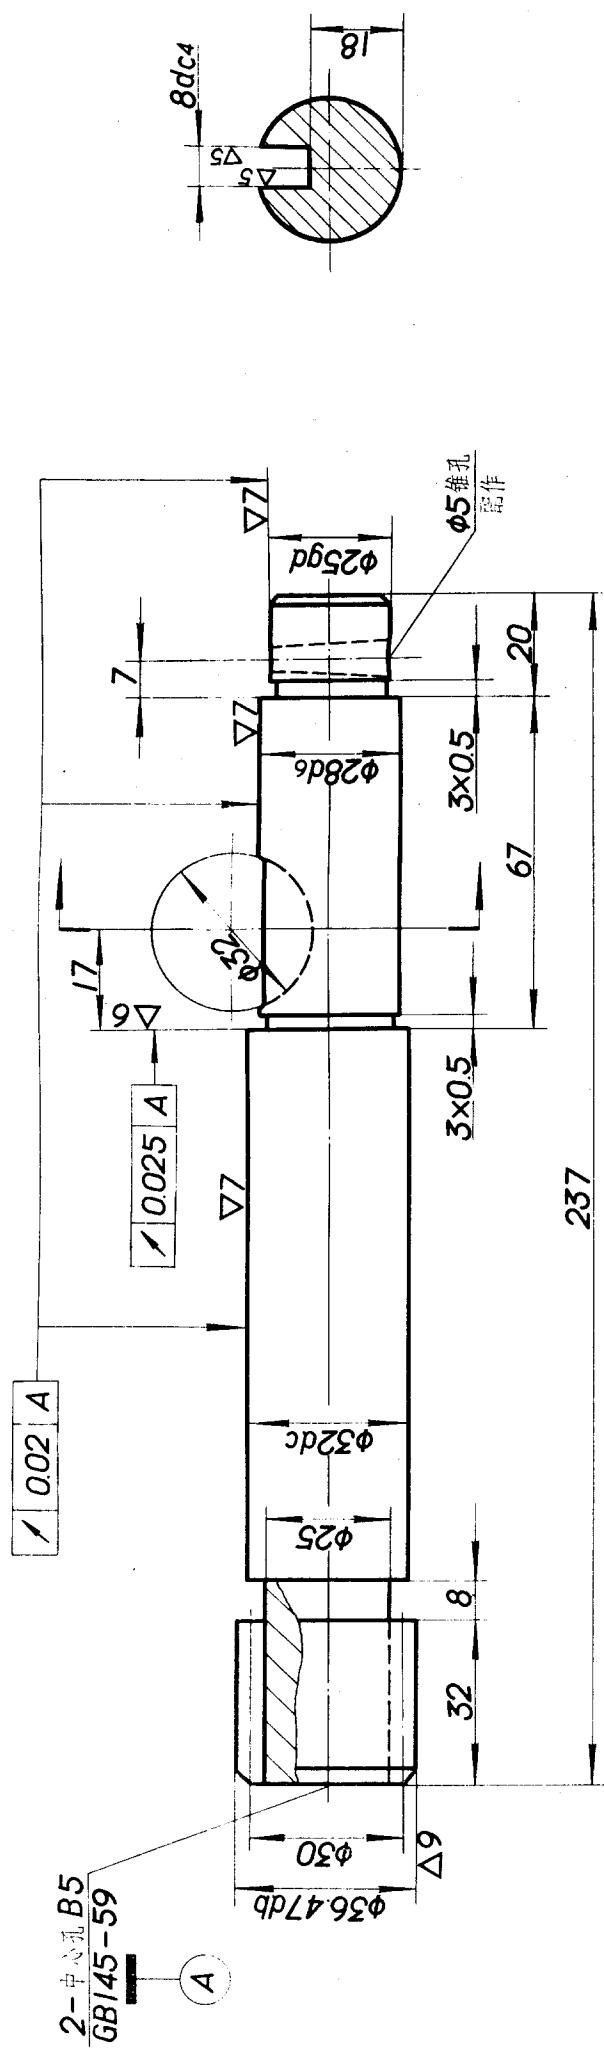


示例 5 定位轴

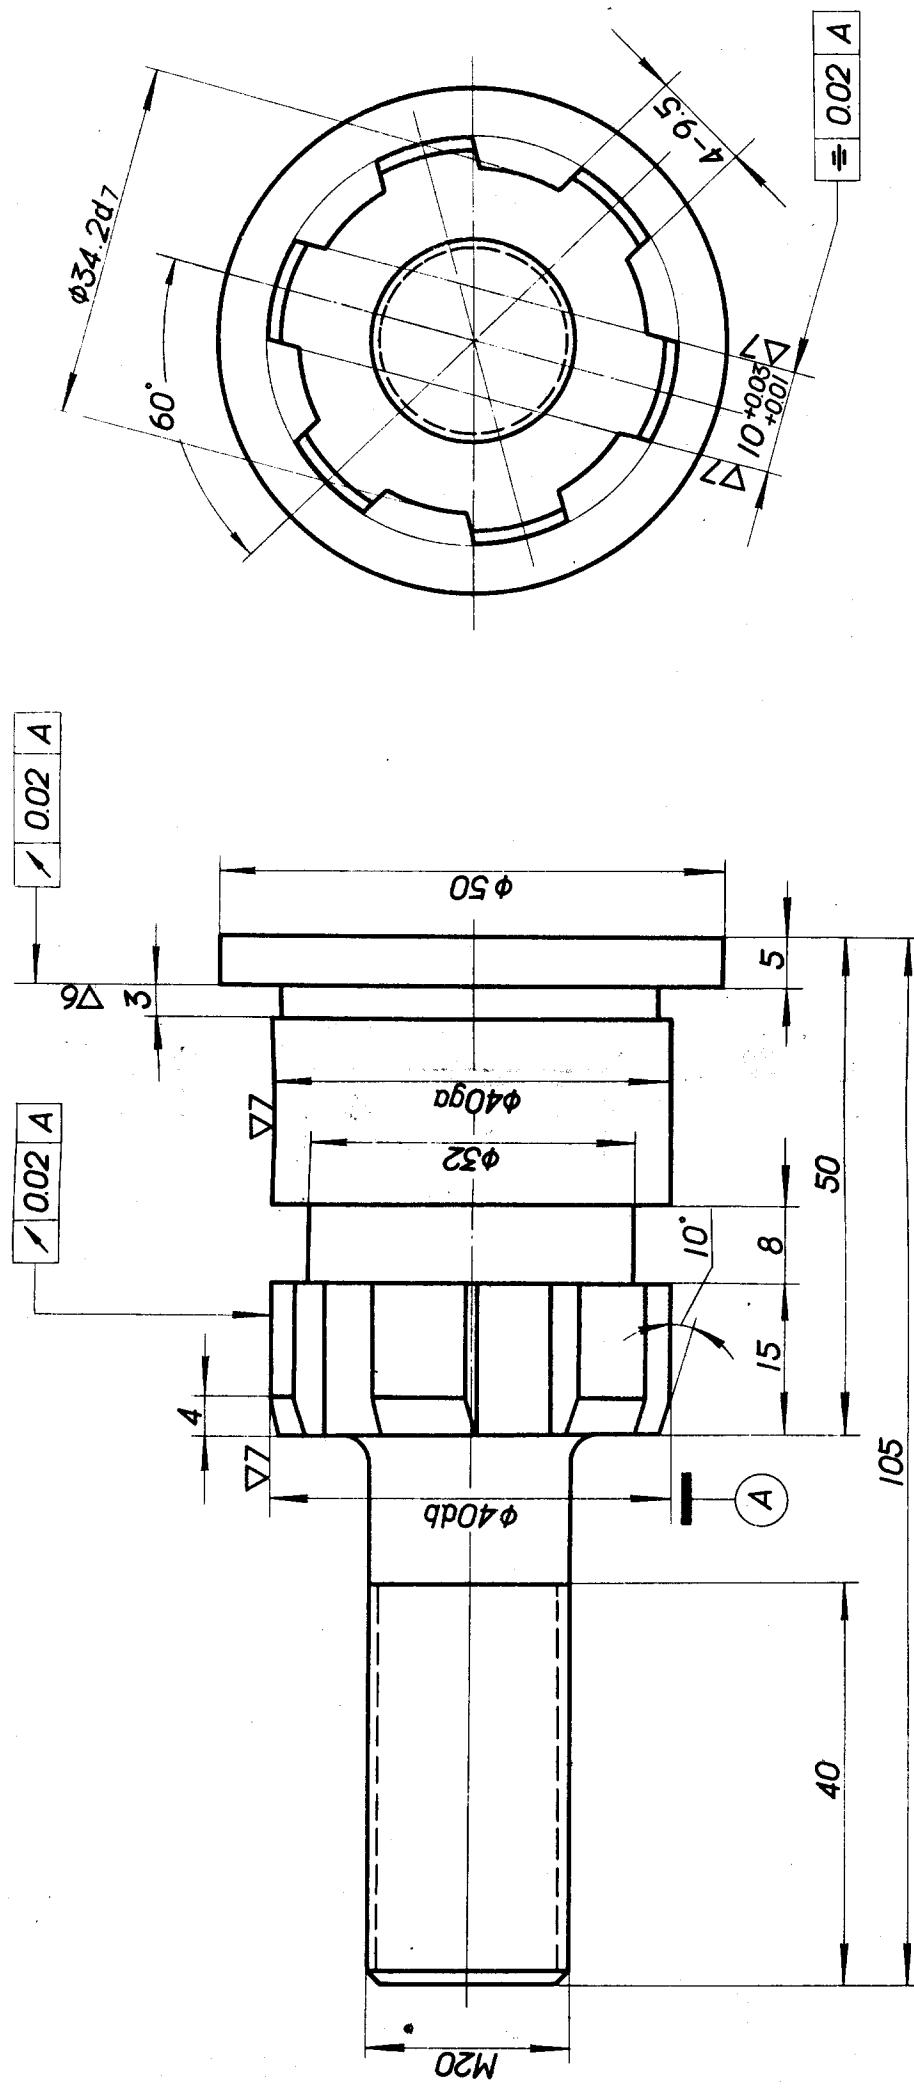


示例 6 定位销

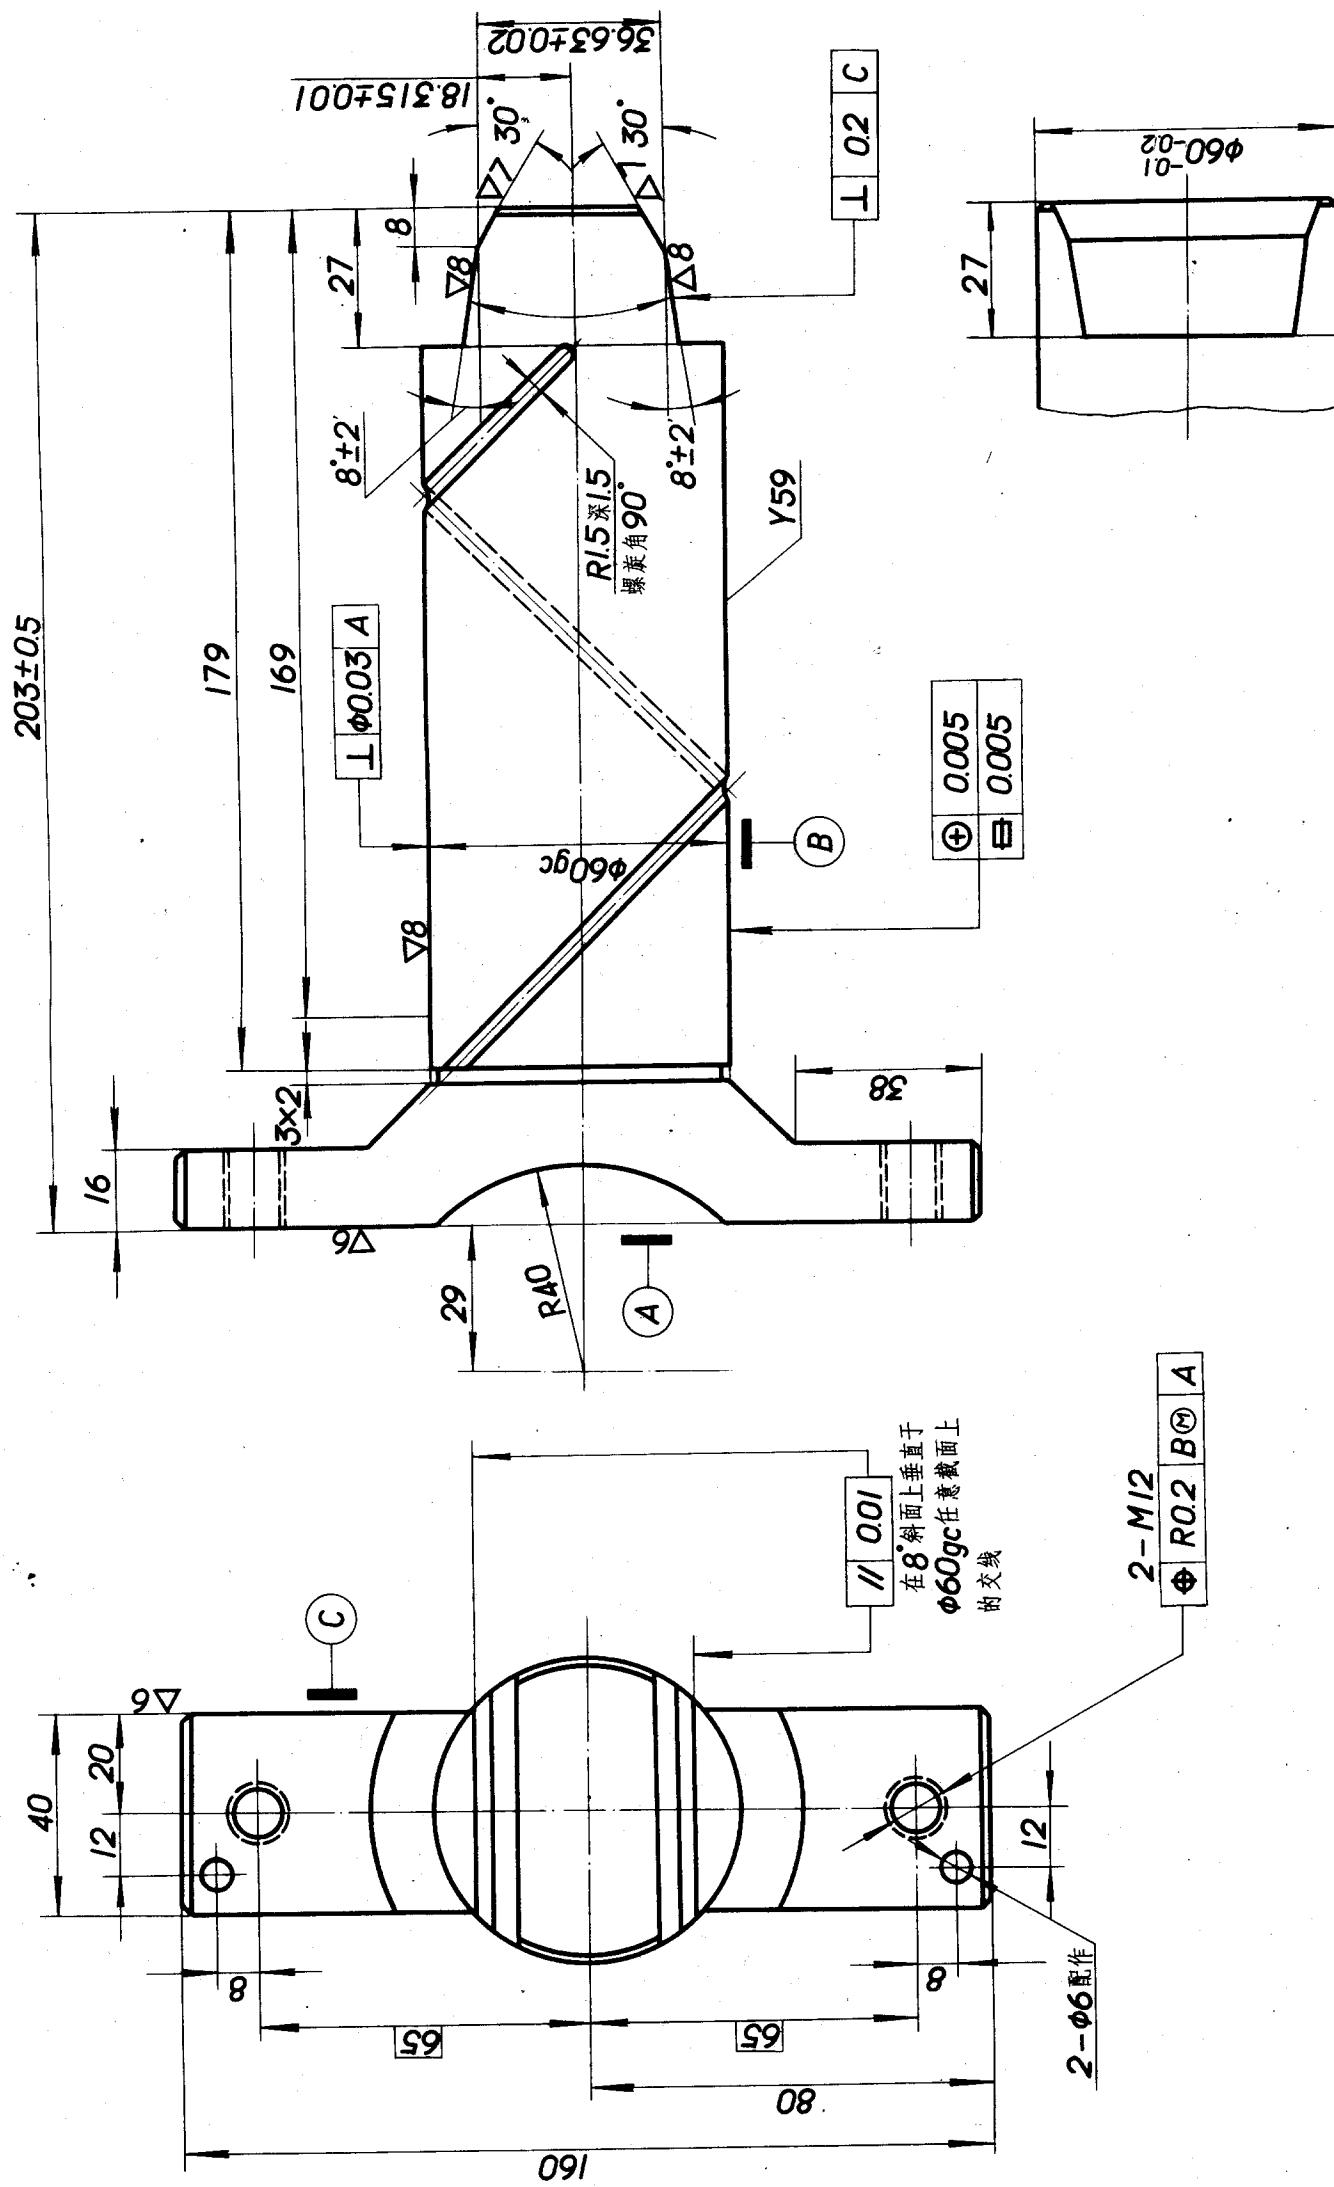



閥壓錶示例 7

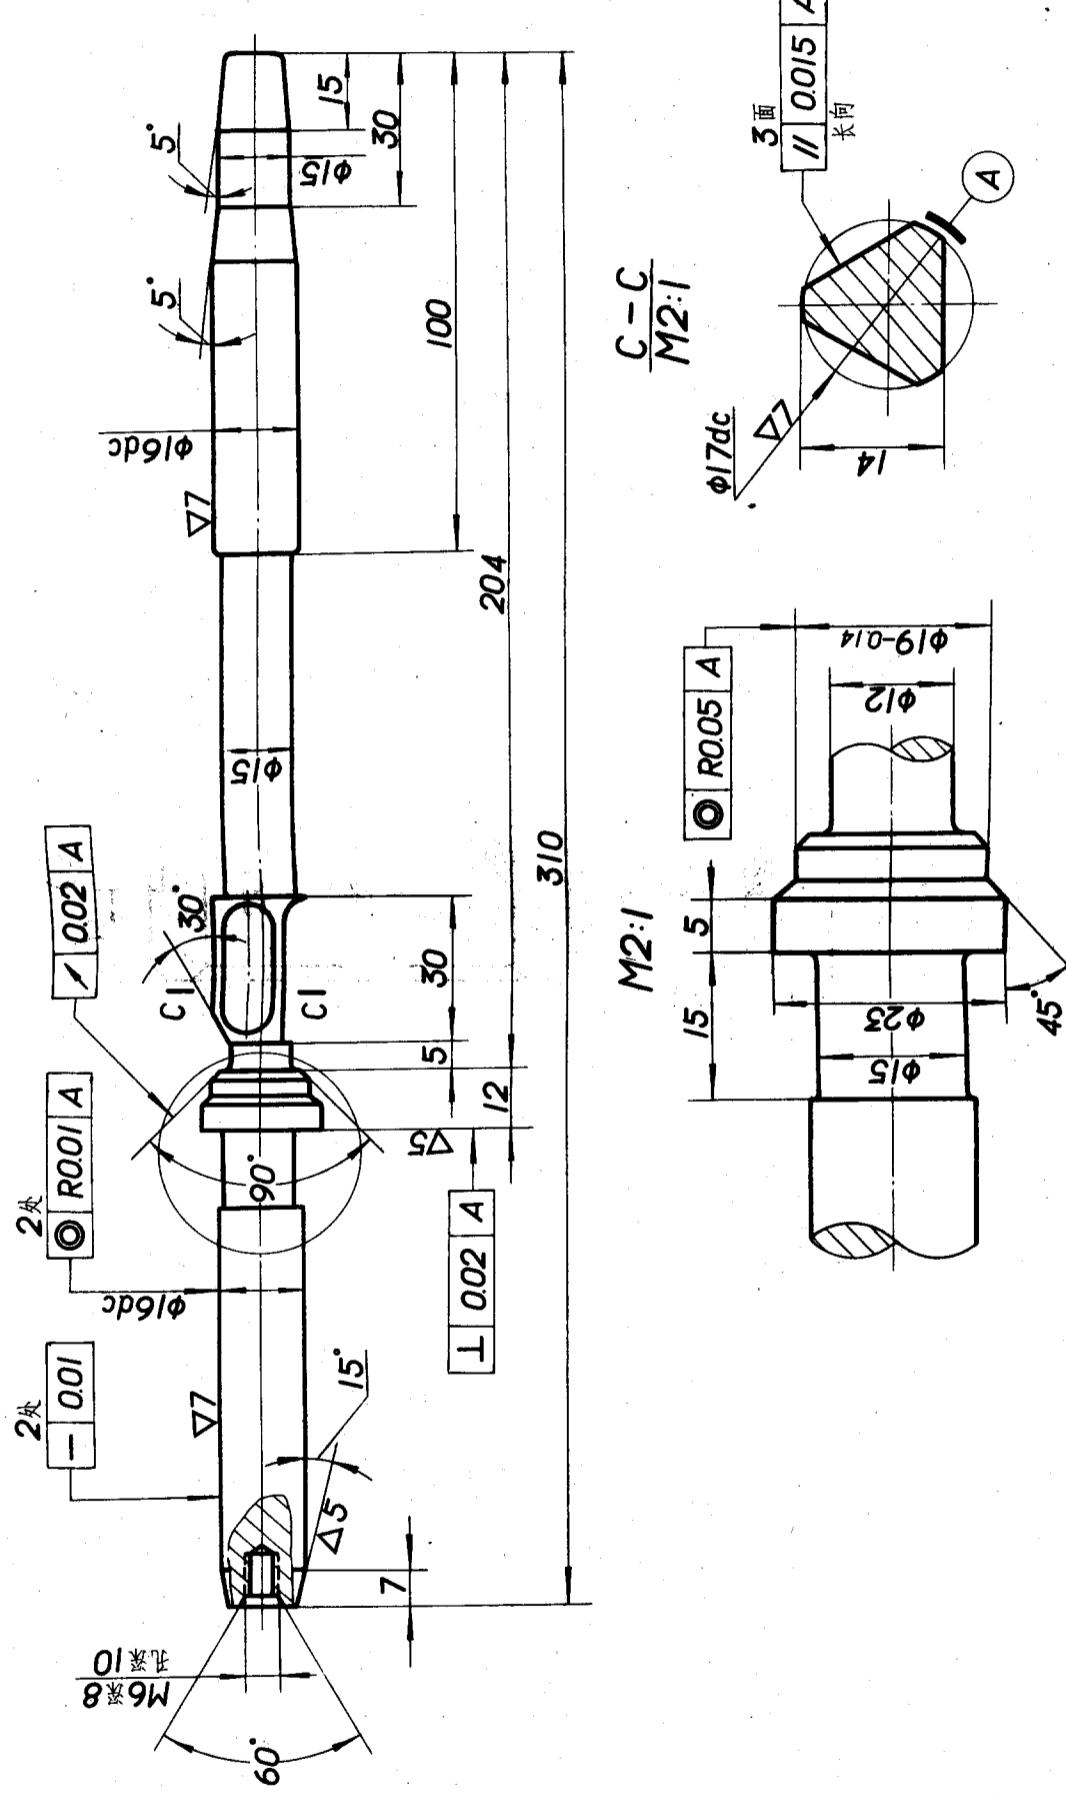

示例 8 尾坐套筒

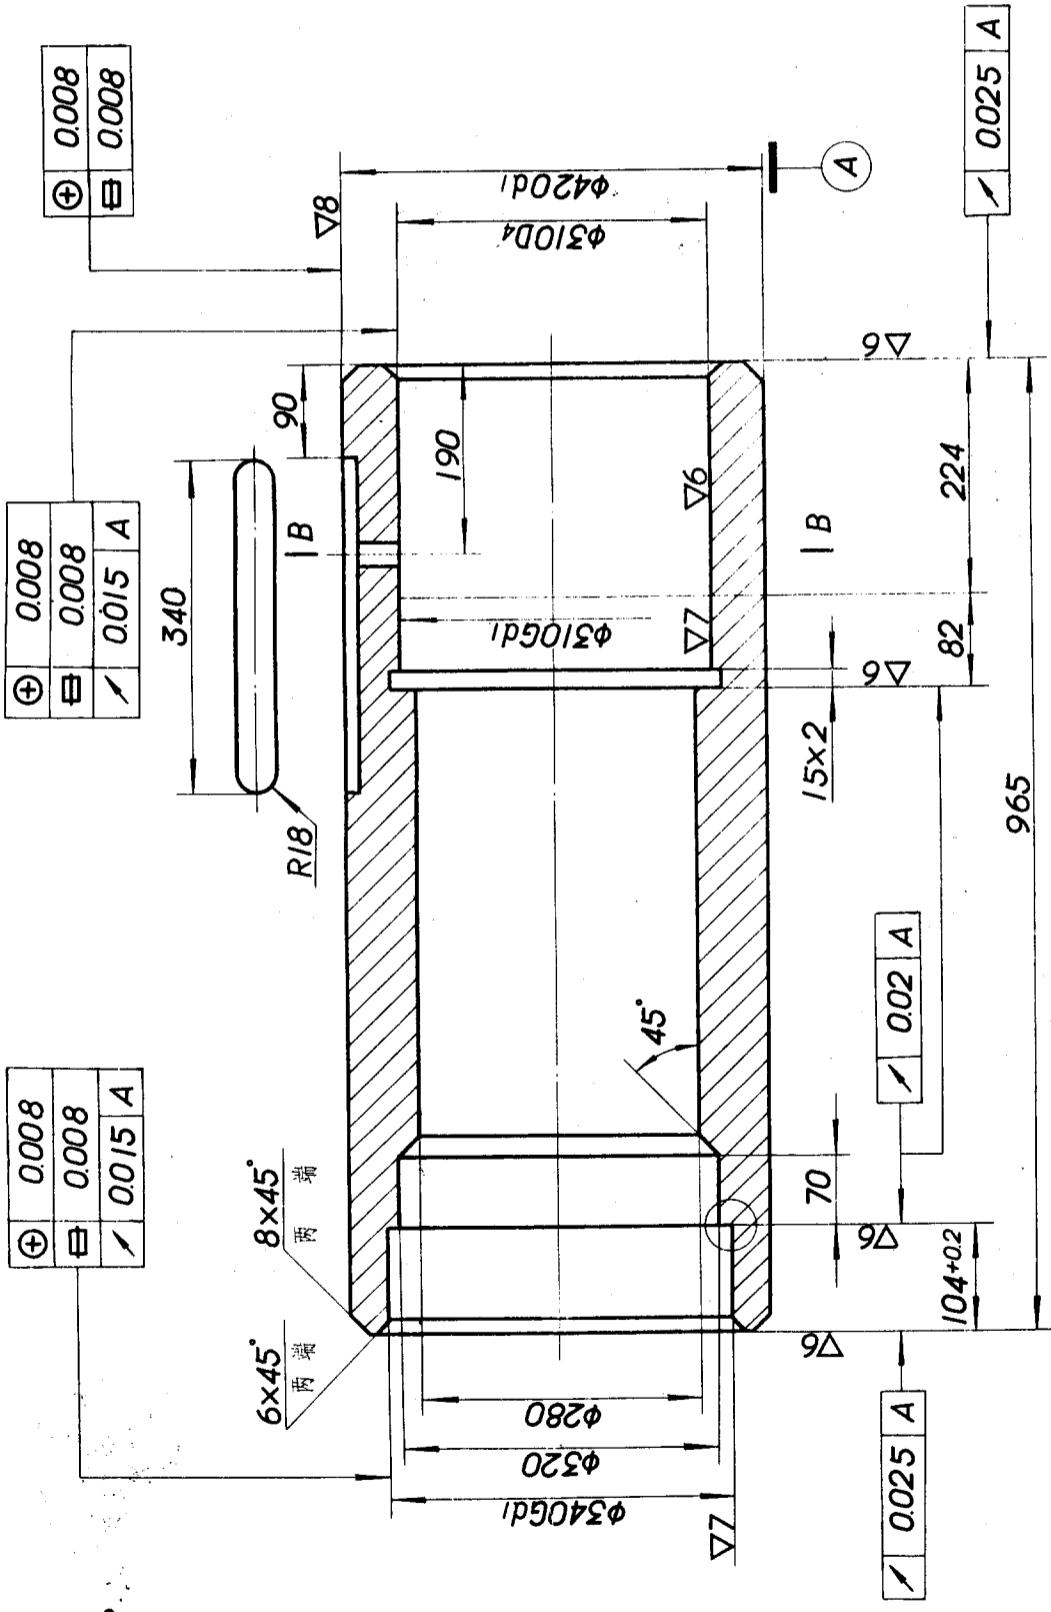


M4:1

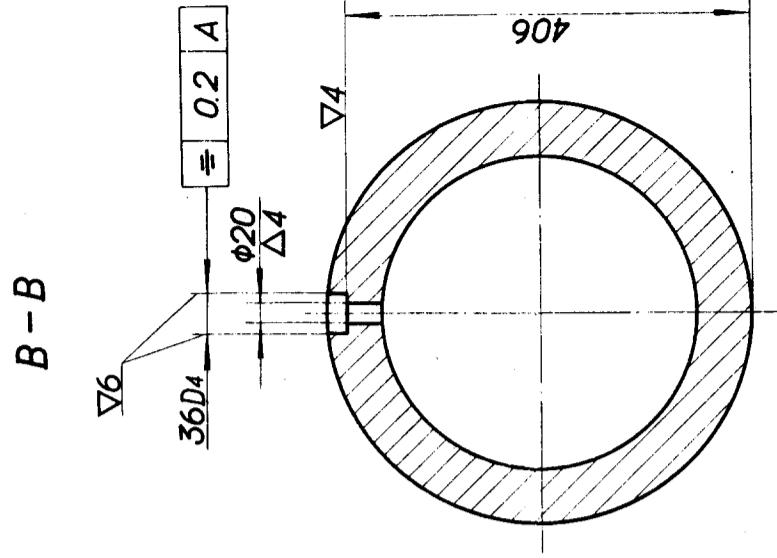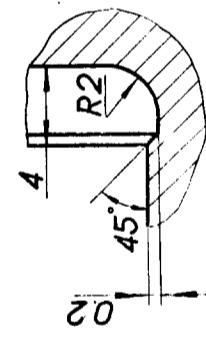

B - B

示例 9 轴 承 套

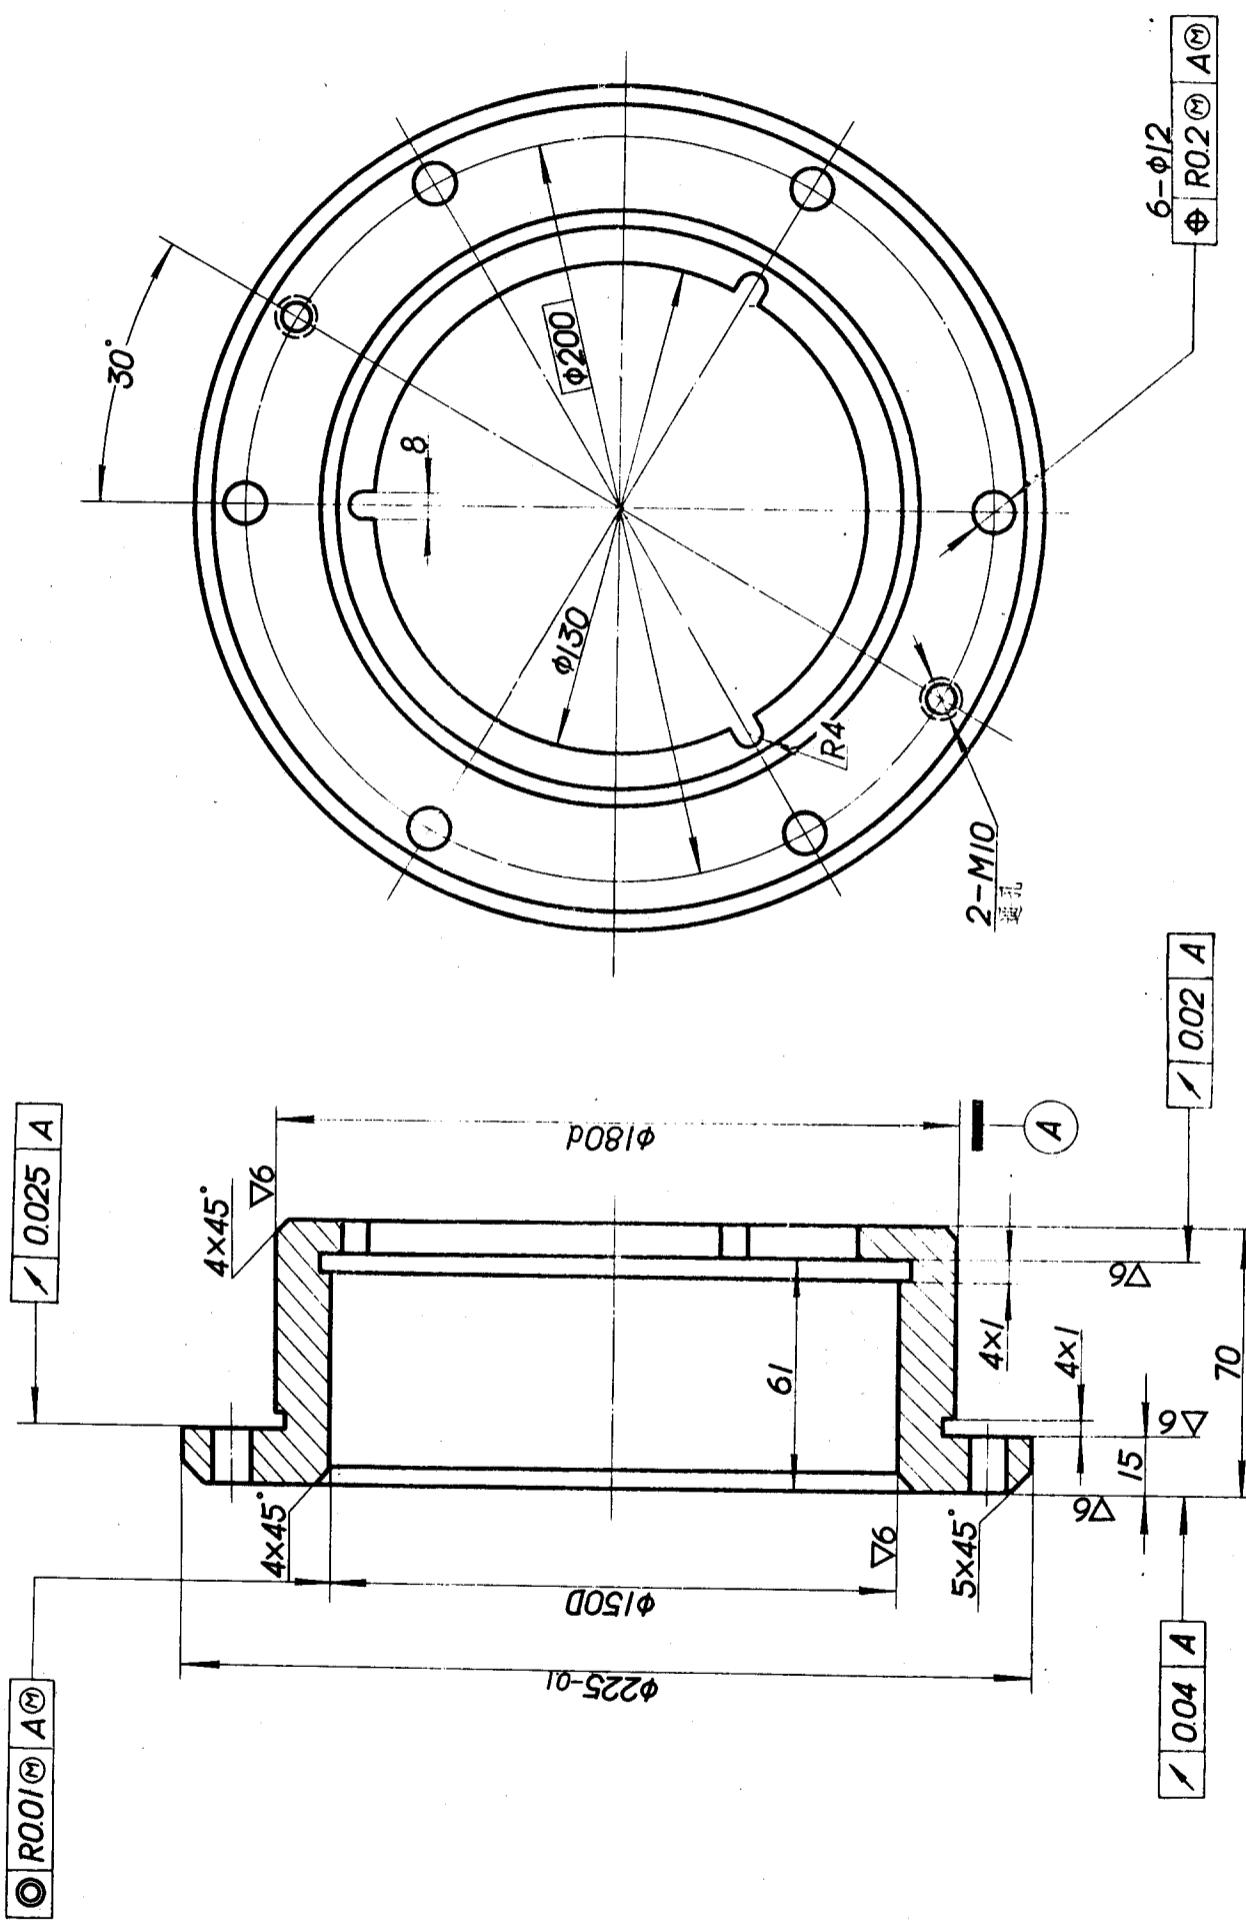

示例 10

