

# 機械製圖

東北政委會工業部  
吉林工業專門學校編審委員會編

吉林書店 刊行

1949.8

# 機 械 製 圖

東北政委會工業部  
吉林工業專門學校編審委員會編

吉林書店 刊行

1949.8

---

# 機械製圖

編纂者 東北政委會工業部  
吉林工業專門學校編審委員會編

出版者 吉林書店

印刷者 吉林工農報第二印刷廠

一九四九年八月初版 發行五

〇〇〇冊



## 機械製圖

1949.8.初 1—5.00冊  
基本定價 元

# 機 械 製 圖

## 目 次

### 第一編 平面幾何畫法

第一章 緒論	1
I 用器具法的目的	1
II 製圖器具的名稱	1
第二章 平面幾何畫法	2
I 線的種類	2
II 製圖時注意事項	2
III 關於直線的畫法	2
IV 關於角的畫法	4
V 關於多角形的畫法	5
VI 關於圓的畫法	6
VII 關於曲線的畫法	10

### 第二編 投影畫法

第一章 投影畫法	17
I 概說	17
(1) 正射投影畫法的原理	17
(2) 投影面的名稱和略字	17
(3) 第一象限投影畫法	17
(4) 檢面投影圖	18
(5) 第三象限投影畫法	18

(6) 投影圖的迴轉.....	19
II 點的投影.....	19
III 直線的投影.....	21
IV 平面形的投影.....	23
V 立體的投影.....	24
(1) 立體的定義.....	24
(2) 直立的情形時.....	26
VI 展開圖.....	29
VII 截斷圖.....	29
VIII 相貫體.....	36
第二章 均角投影畫法.....	41
I 概 說.....	41
(1) 均角投影畫法的意義.....	41
(2) 均角投影畫法的原理.....	41
(3) 均角尺和對角尺.....	42
II 平面形的均角投影.....	43
III 立體的均角投影.....	44
第三章 透視畫法(平行透視畫法).....	46
I 緒 論.....	46
(1) 透視畫的目的.....	46
(2) 透視畫法的範圍.....	46
(3) 定 義.....	47
(4) 定 理.....	49
(5) 透視的方法.....	50
(6) 透視畫的迴轉.....	50
II 點的透視.....	51

---

III 直線的透視.....	52
IV 平面形的透視.....	54
V 立體的透視.....	55
第四章 透視畫別法（成角透視畫法）.....	57
I 緒論.....	57
(1) 本畫法的範圍.....	57
(2) 定義.....	57
3) 透視的方法.....	57
II 平面形和立體的透視.....	59.

### 第三編 機械製圖法

第一章 總論.....	61
I 機械製圖的目的.....	61
II 線的畫法.....	61
III 尺寸法.....	61
IV 比例法.....	62
V 材料的表明.....	62
VI 材料折斷的表明.....	62
VII 工作圖.....	63
VIII 加工記號.....	64
IX 標題欄零件表.....	64
X 零件的編號.....	65
第二章 機械圖的投影.....	66
I 機械圖的定義.....	66
(1) 第一象限畫法.....	66
(2) 第三象限畫法.....	66

II 局部視圖.....	66
III 副 視 圖.....	69
IV 回轉視圖.....	70
V 展開視圖.....	70
VI 剖 視 圖.....	70
(1) 單剖視圖.....	71
(2) 複剖視圖.....	71
(3) 半剖視圖.....	73
(4) 四分之一剖視圖.....	73
(5) 複式視圖.....	73
(6) 八方之一剖視圖.....	74
(7) 局部剖視圖.....	74
(8) 轉向視圖.....	74
(9) 破碎剖視圖.....	74
(10) 設想剖視圖.....	75
VII 放大視圖.....	75
<b>第三章 記尺寸法.....</b>	
I 尺寸的記法.....	76
II 記尺寸的規則.....	76
III 尺寸的註釋.....	77
IV 虛線和中心線的畫法.....	77
V 畫圖線的順序.....	78
<b>第四章 原件計算製圖.....</b>	
I 螺旋、螺栓、螺母.....	80
(1) 螺旋線畫法.....	80
(2) 螺旋線簡約的表明.....	81

---

(3) 螺旋的種類.....	82
(4) 螺栓和母各部名稱.....	88
(5) 六角螺母的畫法.....	89
(6) 螺栓和螺母種類.....	89
(7) 固定螺母.....	92
(8) 地腳螺栓.....	94
<b>II 梢子，鍵和扁梢.....</b>	<b>95</b>
(1) 梢子.....	95
(2) 鍵的種類.....	96
(3) 鍵的尺寸規則.....	98
(4) 扁梢和坐標.....	101
(5) 閉鎖裝置.....	102
(6) 扁梢接合肘形關節.....	102
<b>III 聯軸節.....</b>	<b>104</b>
(1) 聯軸節種類.....	104
(2) 永久聯軸節.....	104
(3) 接合器.....	109
(4) 自在聯軸節又名萬能接頭.....	110
(5) 歐氏聯軸節.....	110
(6) 聯軸節移動裝置.....	110
<b>IV 皮帶輪及繩輪練條輪傳動裝置.....</b>	<b>111</b>
(1) 皮帶輪上皮帶的掛附法.....	111
(2) 皮帶輪種類.....	112
(3) 繩輪.....	118
(4) 繩子輪的種類.....	119

---

(5) 金屬線繩輪	121
(6) 鏈條輪和鏈	123
(7) 手輪和手柄	124
<b>V 軸承</b>	127
(1) 軸承又名培林	127
(2) 潤滑裝置	127
(3) 軸機	128
(4) 軸承的畫法和尺寸規則	128
<b>VI 軸承托架</b>	136
(1) 軸承托架	136
(2) 軸承托架種類和尺寸規範	136
<b>VII 管和瓣</b>	141
(1) 管子的種類	141
(2) 管子接頭	142
(3) 管子配件	145
(4) 瓣	145
<b>VIII 彈簧</b>	151
(1) 彈簧用度和種類	151
(2) 彈簧的畫法	151
<b>IX 各種齒輪畫法</b>	153
(1) 齒輪裝置	153
(2) 齒輪各部的名稱	153
(3) 正齒輪計算法	154
(4) 齒面的畫法	157
(5) 漸伸線和擺線齒的比較	164
(6) 各種正齒輪	166

---

(7) 角齒輪又名傘形齒	167
(8) 角齒輪各部計算法	167
(9) 角齒輪的畫法	170
(10) 斜齒輪和螺旋輪	171
(11) 斜齒輪和螺旋輪的計算和畫法	171
(12) 螺齒桿和螺齒輪	174
(13) 螺齒桿和螺齒輪計算尺寸法	175
(14) 螺齒桿和螺輪畫法	176
(15) 各種齒輪簡便畫法和尺寸法	177
<b>I 凸 輪</b>	178
(1) 凸輪的意義	178
(2) 凸輪的種類	179
(3) 凸輪的畫法	180
<b>II 鍋釘和鍋釘接合</b>	182
(1) 鍋釘種類	182
(2) 鍋釘接合法	187
<b>第五章 見取圖</b>	188
<b>I 製見取圖所用器具</b>	188
<b>II 見取圖順序</b>	189
<b>III 見取圖的畫法</b>	189
<b>IV 量尺寸法</b>	190
<b>V 模寫圖</b>	191
<b>VI 號圖法</b>	191

# 機械製圖

## 第一編 平面幾何畫法

### 第一章 緒論

#### I 用器畫法的目的

關於工業上，製造各種機械，建築房屋，道路，橋梁等一切工程的時候，皆賴圖樣來表明。表明各種物體的形狀大小的方法，就是製圖法。製圖法的基礎是平面幾何畫就是用製圖儀器在一定的規則下來繪製，所以幾何畫法又叫用器畫法。

但不論那一種科學，皆是從易入難，自簡而繁的，製圖法也是這樣，他的順序是由平面圖形，進於立體圖形，然後繪一切應用的圖樣，所以用器畫法，是機械，電氣，土建等製圖的基礎。

#### II 製圖器具的名稱

在製圖時，須備有下記各種器具。但是繪圖的正確精良，則須製圖者的熟練細心，而選擇良好的器具，更是重要；並應當注意他的使用法和保存法。

製圖器具的樣式很多，就日常需用的是：

- |         |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| (A) 圓規  | (B) 分割規（兩腳規） | (C) 烏口規（墨筆，烏嘴） |
| (D) 製圖板 | (E) 丁字尺（丁字規） | (F) 曲線板（雲形規）   |
| (G) 三角板 | (H) 分度器      | (I) 比例規        |
| (J) 圖釘  | (K) 鉛筆       |                |

 
其他像製圖紙，橡皮，墨汁等也是必要的。

## 第二章 平面幾何畫法

### I 線的種類：

製圖時所用的線，照幾何學來說，是沒有闊窄，或粗細的分別，而且是連續不斷的。但是在實用上，為了容易觀察，不能不分出粗細，又因用途的不同，不得不畫出各種形狀，以作區別。

至於線的粗細，實用上不能一律，現在將所常應用的線的形狀舉示於下：

- (1) 實線            
- (2) 點線            
- (3) 鎖線            


### II 製圖時注意事項：

- (1) 勿用尺作畫線板。
- (2) 勿在丁字規的下邊畫線。
- (3) 勿用丁字規和三角板的邊用刀切紙。
- (4) 勿加油在儀器的關節處。
- (5) 勿以分割規作鉗或鑽頭用。
- (6) 勿用吸墨紙來滲未乾燥的墨。
- (7) 勿在製圖板上切紙。
- (8) 勿用膠多或有舊的墨汁。
- (9) 製圖前須擦淨三角板和丁字規。
- (10) 製圖紙必須釘於製圖板上，不可重折。


### III 關於直線的畫法

#### 第一圖 求直線的二等分

以A和B點作中心，用比AB一半大的距離作半徑畫圓弧交CD兩點，連接CD與AB相交於E點，E點就是所求的二等分點，CD線即是AB的垂直

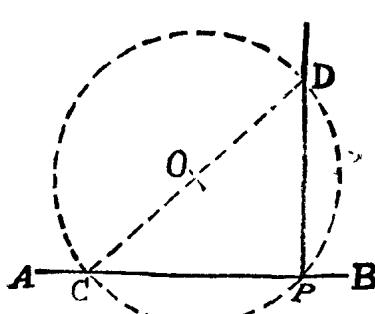

第二圖

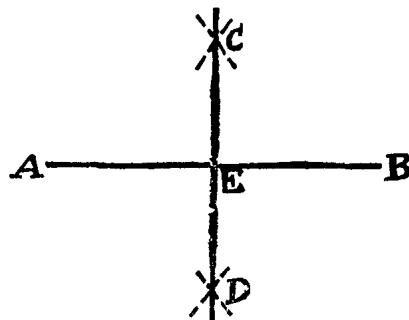


第一圖

線。

## 第二圖 從直線上的一定點P求作垂線

於定直線A B的上方任意取一O點，以O點作中心，OP作半徑畫圓，與A B的交點是C點，連結CO兩點，延長到圓周上得交點D，連結DP即是所求的垂線。

## 第三圖 通過定點作直線和定直線平行

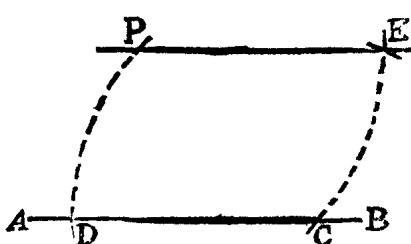


第三圖


以直線外的定點P作中心，用任意半徑畫弧在A B直線上得C點，再以C點作中心，CP作半徑畫弧在A B線上得D點，然後以D點作中心CP作半徑畫弧得E點，連結PE就是所求的直線。

## 第四圖 截定直線成若干等分

在A B直線上的A端內任意方向引AC線，以任意距離截取所要的等分。例如六等分時第6點和B點相連結，其次由5, 4, 3, 2, 1，各作與6 B的平行線，如是在A B直線上得交點1', 2', 3', 4', 5'等，就是所求得的等分點。

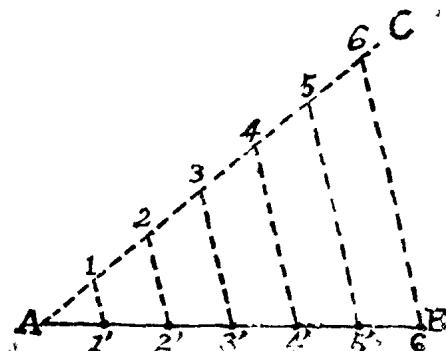

第四圖

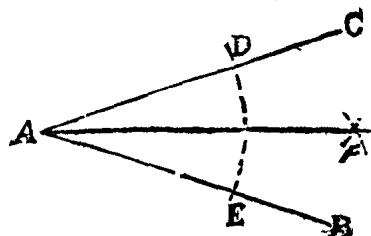


第五圖

### ■ 關於角的畫法

#### 第五圖 求定角的二等分

以頂點A作中心，用任意的半徑畫弧，與AB, AC兩邊相交於D和E兩點，然後以D和E作中心用任意半徑畫弧得交點F，連結AF直線即是所求的二等分線。

#### 第六圖 求定角的三等分。(近似)

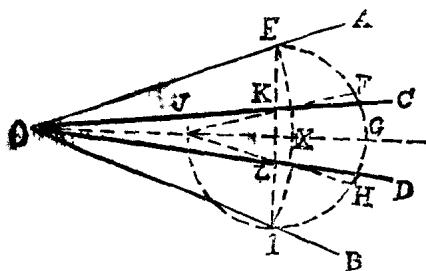


第六圖

以定角AOB的角頂O作中心，用任意的半徑畫圓與OA, OB邊相交於EI兩點；以EI的長作直徑畫一圓，則此圓與∠AOB的二等分線相交於G, J。然後將半圓EGI分作三等分得分點F, H；由F, H各點與J相連結得FJ, HJ，兩直線與直線EI相交，得交點K, L，連結OK, OL延長到CD, OC, OD兩線，即將∠AOB三等分。


#### 第七圖 作直角三等分。

以A點作中心，用任意半徑畫弧，再用同半徑以C和B作中心畫弧，使BC

弧上得E和D兩點連結AD，AE兩直線，即得直角的三等分線。

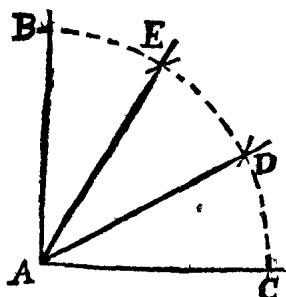

第七圖

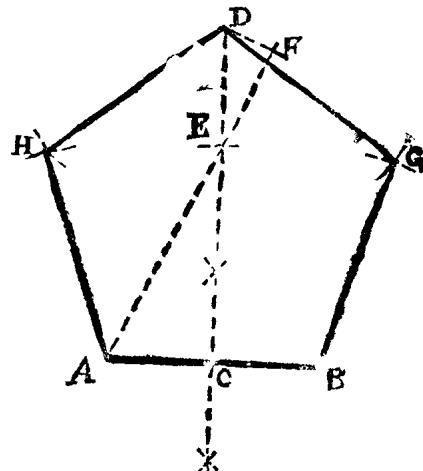


第八圖

#### ▼ 關於多角形的畫法

##### 第八圖 在定邊上畫正五角形。

畫定邊A B的垂直等分線C D，取C E使其等於A B，連結A E延長後，再取E F等於A C；以A點作中心，A F作半徑畫弧得D點，D點就是所求正

五角形的頂點，順次用A, B, D作中心，A B作半徑畫弧得G, H兩點，連結A H D G B即得正五角形。

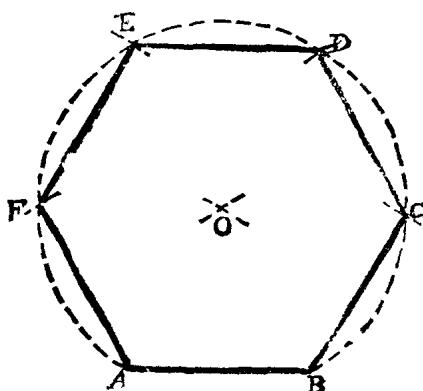


第九圖

##### 第九圖 在定邊上畫正六角形。

以A和B作中心，用A B作半徑畫弧得交點O。以O點作中心，O A作半徑畫圓。用A B的長度截取圓周得C, D, E, F各點，連結

各點，即是所求的正六角形。

第十圖 已知一邊作任意正多角形。（正九角形）

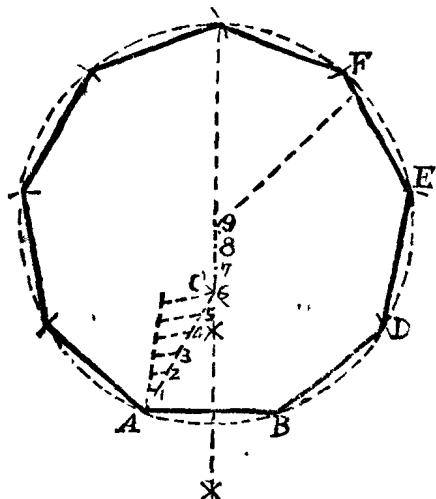


第 十 圖

作已知邊AB的垂直二等分線，取AC等於AB，將AC六等分得1, 2, 3, 4, 5, 6各點。取AC的六分之一，在垂線上從6點起截取7, 8, 9, 10, ……各點，6點是六角形外切圓的中心，則7點是七角形外切圓的中心，（以下同樣），如畫九角形時，就用9點作中心，9到A的長作半徑畫圓，從B點用AB等長在圓周上截取BD, DE, EF, FG

……連線即得正九角形。

## VI 關於圓的畫法

第十一圖 求定圓周的實長。（近似）

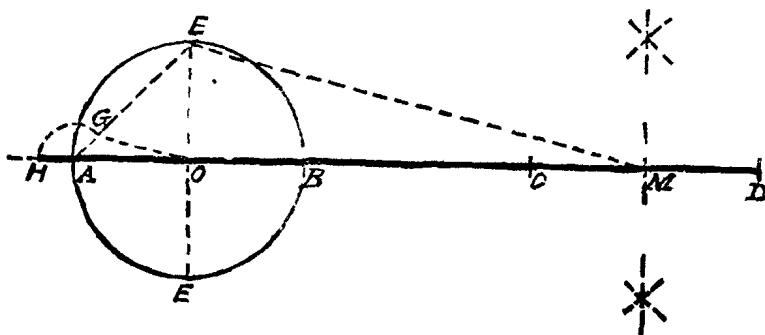

第十一圖 (1)