


鋼鐵工業知識

# 钢的热处理

何志治

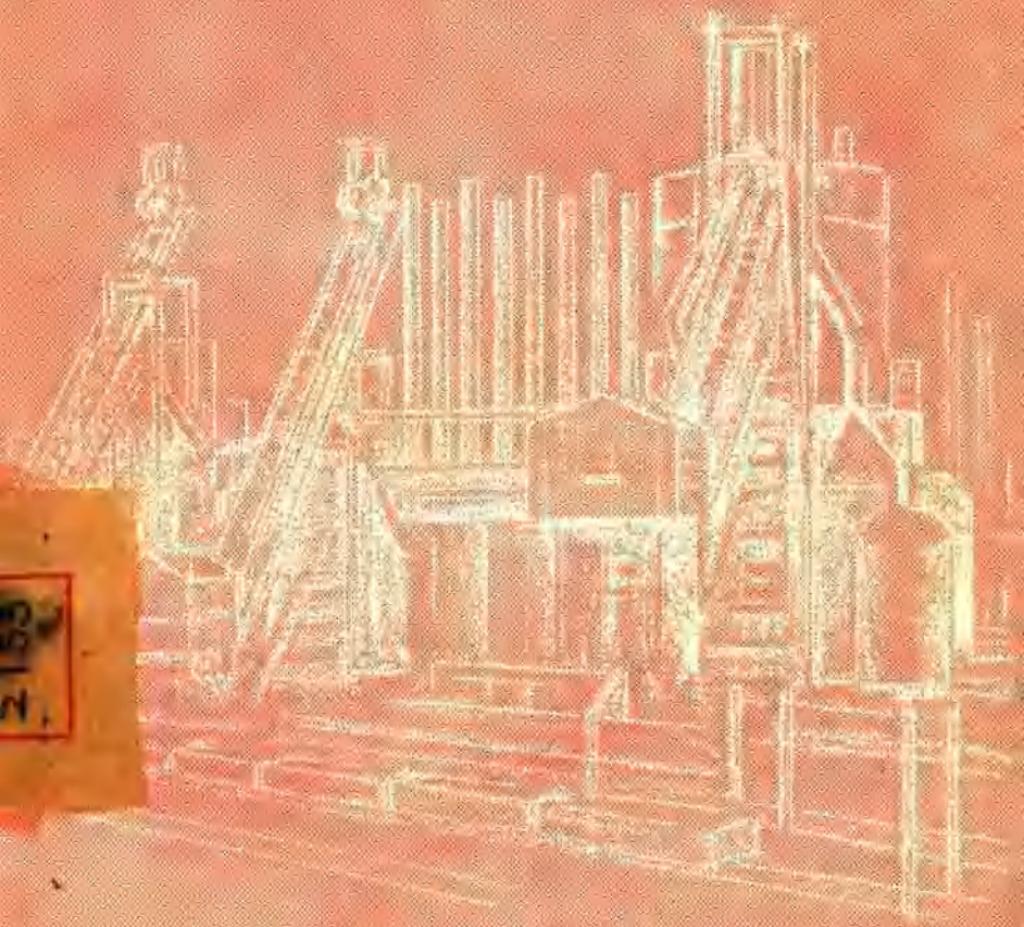

科学普及出版社

总号：453  
**鋼的热处理**

---

著者：何忠治  
出版者：科学普及出版社  
(北京市西直门外郝家沟)  
北京市音像出版业营业登记证字第091号  
發行者：新华书店  
印刷者：北京市印刷一厂  
(北京市西直门南大街乙1号)

---

开本：787×1092 1/16 印张：1  
1957年2月第1版 字数：19,600  
1957年2月第1次印刷 印数：10,700

---

统一书号：15051·30


---

定价：(9)1角3分




CAB48/15


1. 馬氏体組織。

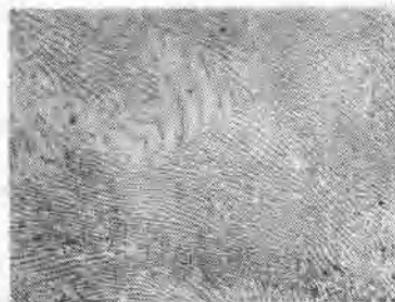


2. 片狀珠光體組織。  
(黑條為滲碳體基底為鐵素體)

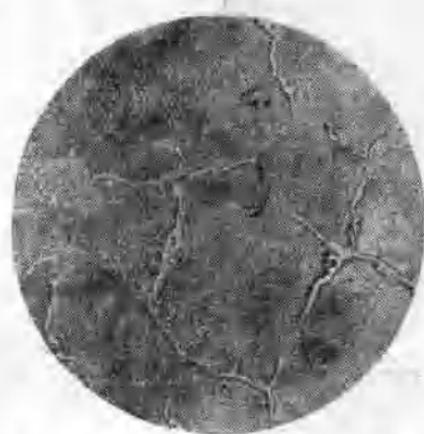

4. 滲碳體(白色)+珠光體(黑色)組織。

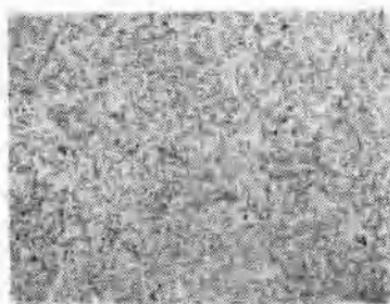

3. 球狀珠光體組織。  
(小球為滲碳體基底為鐵素體)

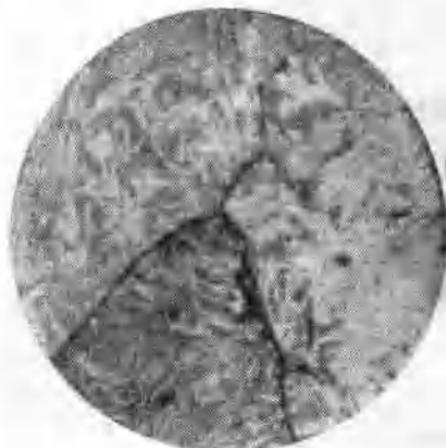

5. 鋼的過燒現象。

## 鋼件热处理的意义和目的

將鋼材或制成的机件以及半成品加热到一定温度，在这个温度下保持一定的时间，再以不同的速度冷却下来，这个操作过程叫做热处理。鋼經過这种处理后，它的性能就改变了。我們就利用这种方法使鋼具有我們所需要的性能。

鋼在加热和冷却的影响下，能够改变性能的这一性质，很早就被发现，并且加以利用。古时候，人类就已经知道紅热的鋼迅速地冷却后，就会变硬和变脆；如果再加热后，慢慢地讓它冷却，鋼就又会变软和变韧。例如：把一塊鋼切成二半，一半加热到紅热状态，然后使它慢慢地冷却（退火）下来；另一半在加热到紅热状态时，把它锻成錐形，并在水中使它迅速地冷却（淬火），然后再稍微加热一下（回火）。經過这样处理后，迅速冷却后的一半鋼就能穿过經過緩慢冷却的另一半鋼（圖1）。又如一塊含1%碳的鋼經淬火和低温回火后，做成車刀，这样就可以切割一塊含有同样碳量的但經過退火的鋼。此外，也可以只將鋼的表面进行热处理，使它变硬，来用作表面常遭摩擦的机件；也可以在高温下，改变鋼件表面的化学成份，再进行热处理，使它变硬，等等。

鋼的热处理近年来有了迅速的發展和广泛的应用，我們不但掌握了許多重要的热处理方法，并且也研究了热处理的理論。热处理已經成为一門独立的技术科学了。

含碳量極少（0.1%以下）的鋼，加热后改变冷却速度，它

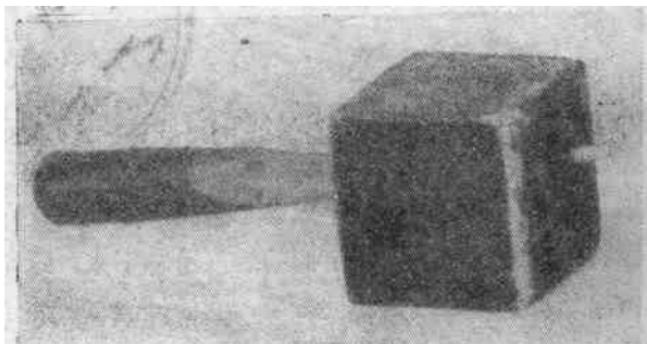


圖 1 鋼熱處理的效用。

的性能沒有多大的改善，所以不必經過淬火、回火等熱處理過程。中碳鋼（含0.3—0.6% 碳）經淬火、回火等熱處理後，可以得到更好的強度和韌性，用來做各種機件。高碳鋼（含0.7—1.3% 碳）的淬火、回火等熱處理的目的，是增高鋼的硬度，以便做各種工具用。我們在鋼中加入各種合金元素，其中一個最重要的目的，就是為了使這些合金鋼在熱處理後，能夠得到更好的性能，合金鋼必定要經過熱處理後，才能發揮出它的優點。

鋼材在出廠以前，必須先進行熱處理，使鋼材得到一定的性能（如使鋼材便於切削等等），然後才能賣給機械廠。機械廠的成品在出廠以前，也要經過一定的熱處理過程，使機件達到用戶所要求的性能，如耐磨、經久、不疲勞等等。所以熱處理往往是生產的最後一個程序，因而也顯得分外重要。合適的熱處理能使成品的性質大大地改善；如果熱處理得不恰當，就會造成極大的損失。

### 鋼的熱處理的基本理論

正確的熱處理方法是保證鋼材或機件質量的主要關鍵，但

在研究鋼的熱處理方法之前，必須要先了解在熱處理過程中鋼的內部組織的變化，也就是說鋼在加熱和冷卻過程中的變化。

自然界中所見到的物体都是由極小的質點所組成，我們把這些小質點叫做原子。如果物体的原子排列成很有規律的結構（如水凍結成冰，它內部的原子，就成為很有規律的排列），我們就把這種物体叫做結晶体。所有的金屬都是結晶体，鋼鐵也不例外。

在室溫時，鐵原子有規則地排列成如圖 2(a) 所表示的立方體形狀：8 個鐵原子各占據一個角，立方體的中心也有一個鐵原子占據着，這種結晶構造，就叫做“體心立方體”。有這種結晶形狀的鐵稱為“ $\alpha$ -鐵”。無數個立方體就組成一塊鐵。當溫度升高到  $910^{\circ}\text{C}$  時，“ $\alpha$ -鐵”原子的排列突然發生了變化，形成如圖 2(b) 所表示的立方體形狀：在立方體 8 個角上各有 1 個鐵原子外，在立方體各個面的中心，也都占了一個鐵原子，這種結晶構造叫做“面心立方體”。有這種結晶形狀的鐵就叫做

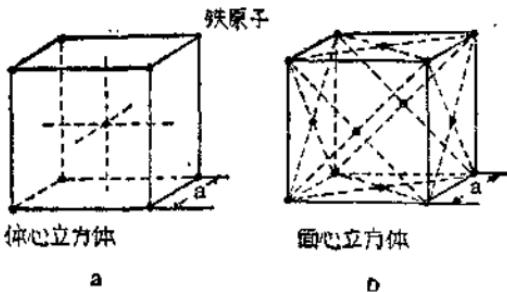


圖 2 鐵原子排列。

“ $\gamma$ -鐵”。如果溫度再升高到  $1390^{\circ}\text{C}$  時，“ $\gamma$ -鐵”又會由面心立方體轉變為體心立方體的“ $\alpha$ -鐵”。鐵的這種轉變，就叫做“同素異形轉變”。

原子排列的開始轉變的溫度，如  $910^{\circ}\text{C}$ 、 $1390^{\circ}\text{C}$  等，叫做

臨界溫度或臨界點。較低的轉變溫度叫做下臨界溫度， $910^{\circ}\text{C}$  是純鐵的下臨界溫度，用符號“ $A_3$ ”表示；較高的轉變溫度叫做上臨界溫度， $1390^{\circ}\text{C}$  是純鐵的上臨界溫度。用符號“ $A_4$ ”來表示。鋼因為含有杂质（主要是碳），所以它的臨界溫度就隨着所含杂质的量的不同而改變，和純鐵的臨界溫度不同。很多金屬學家研究關於鐵碳關係和試驗的結果，就得到了如圖 3 所表示的鐵碳不均衡圖，這里只是整個平衡圖中表示鋼的一部分，這個平衡圖在鋼的熱處理中，具有重大的意義。由圖 3 可以看出：鋼中含碳量的不同，它的上臨界溫度  $A_3$ （或  $A_{cm}$ ）也就不同，但下臨界溫度  $A_1$  却保持不變，在圖中表示為一直線，它的溫度為  $723^{\circ}\text{C}$ 。因此我們在熱處理一種鋼時，必須要先知道鋼的化學成份，尤其是含碳量的多少。由於同一成份的

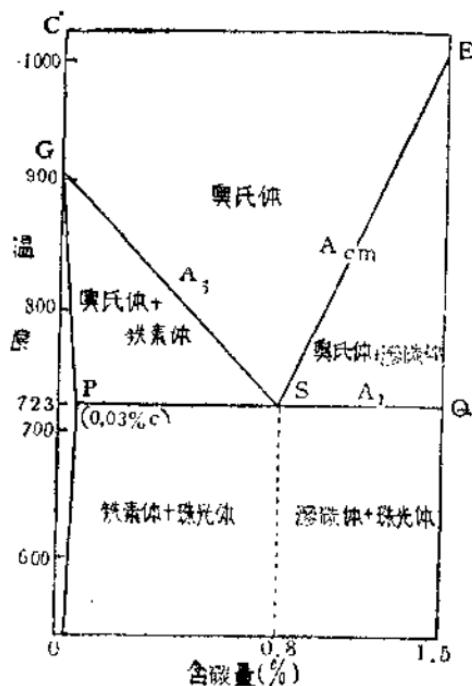


圖 3 鐵碳平衡圖的鋼的部分。

鋼臨界溫度的位置在加熱和冷卻過程中並不相同，為了區別起見，就以  $A_{c3}$ 、 $A_{c1}$  等符號分別表示加熱時的上下臨界溫度，而以  $A_{r3}$ 、 $A_{r1}$  等符號分別表示冷卻時的上下臨界溫度。

現在我們研究一下鐵碳平衡圖中所表示的几种基本組織情況：

(1) 奧氏体  $GSE$  線以上的區域是  $\gamma$ -鐵中溶解了一部分碳，這叫做“固溶體”。好像鹽溶解在水中成為溶液的意思一樣，固溶體只不過是某種元素（如碳）在固體狀態下溶解在另一種固體狀態的元素（如鐵）里。碳溶解在  $\gamma$ -鐵中的固溶體的組織，就叫做“奧氏體”。圖 4 是在顯微鏡下所看到的奧氏體

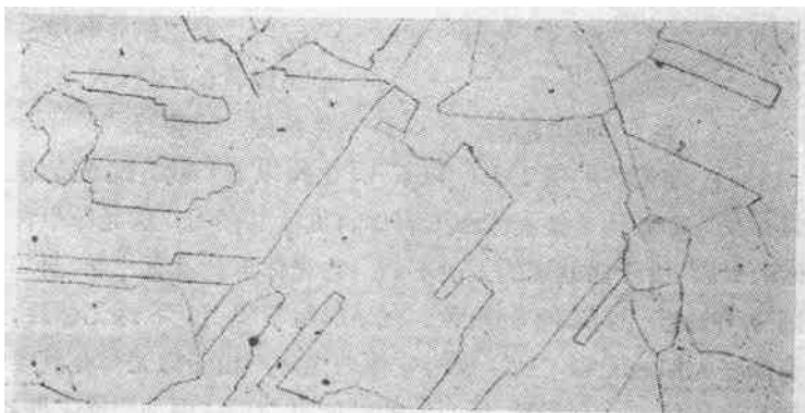


圖 4 奧氏體組織（放大 500 倍）。

組織。對一般鋼說來，奧氏體在高溫時才存在。奧氏體中最多可溶解 2% 碳（在  $1130^{\circ}\text{C}$  時）。這種組織很軟，受得住衝擊力的作用。

(2) 鐵素體 碳溶解在  $\alpha$ -鐵中的固溶體的組織叫做“鐵素體”（圖 5）。在  $GS$  線 ( $.J_2$ ) 以下就開始有鐵素體組織存在，直到室溫。由圖 3 可以看出，鐵素體中溶解的碳量很少，它在室溫時只能溶 0.008% 碳。當溫度升高時，所溶解的碳略有增加，在  $723^{\circ}\text{C}$  時可以溶解 0.03% 碳。鐵素體組織很軟，機械

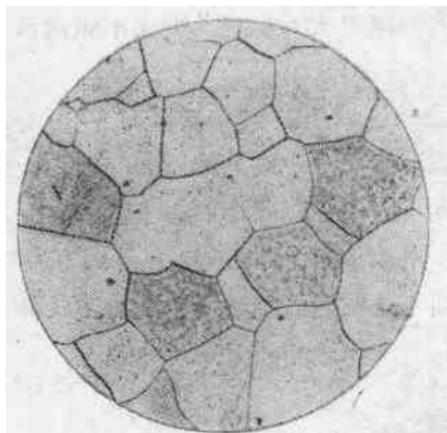


圖 5 鐵素体組織。

性能很低。

(3) 滲碳体 滲碳体也叫做碳化鐵( $\text{Fe}_3\text{C}$ )，在ES線( $\text{A}_{cm}$ )以下就开始有滲碳体存在，直到室溫。滲碳体是碳和鐵組成的一種化合物，其中碳占6.67%。封二第4圖中白色組織就是滲碳体。滲碳体極硬，也很脆。

(4) 珠光体 在 $723^{\circ}\text{C}$ 以下( $PQ$ 線以下)就有珠光体組織存在。珠光体是鐵素体和滲碳体的機械混合物。珠光体中含碳0.8%。由於熱處理的方法不同，珠光体形狀就有片狀(封二圖2)和球狀(封二圖3)兩種。在顯微鏡下觀察片狀珠光体時，有像蚌壳似的光彩，所以就叫它作珠光体。由於珠光体是鐵素体和滲碳体的混合組織，所以它的性能也介乎這兩種組織之間。

由以上所敘述的幾種基本組織可以總結出，碳以兩種形態存在於鋼中：1. 溶解在鐵中形成固溶體，如奧氏體、鐵素體；2. 和鐵化合，如滲碳体。這兩種形態也可以同時存在於鋼中，就如珠光体。

下面根據鋼不同的含碳量，分別舉例說明在緩慢加熱和冷卻時鐵碳平衡圖上的組織的變化。

(1) 含碳0.80%的鋼：在室溫時鋼的原始組織是片狀珠光体，當加熱至臨界溫度 $\text{Ac}_1$ 時，片狀珠光体就轉變為奧氏體。我們知道珠光体本身的碳原子分布得很不均勻，它們大部分

都集中在滲碳體中（滲碳體薄片中含 6.67% 碳），而在鐵素體薄片中含碳量極少。當加熱時，片狀珠光體中滲碳體薄片內的碳原子，開始轉移到珠光體本身的鐵素體薄片中去，就是說溶解在鐵素體中。當碳原子均勻分布在原先的珠光體的全部體積中時，就形成奧氏體。為了較容易地想像這種轉變的特點，我們可以舉例來說明：假設有幾片面包疊在一起，每兩片面包之間都塗有一層黃油，面包可代表片狀珠光體中的鐵素體薄片，黃油代表珠光體中的滲碳體薄片，面包夾黃油這個整體就代表珠光體；當加熱時，黃油逐漸融化，滲到面包中去，並均勻地分布在裡面，這表示滲碳體中的碳原子溶在鐵素體中，最後得到的是均勻浸有黃油的面包，那就等於奧氏體。溫度繼續升高時，奧氏體結晶也逐漸長大。

在  $723^{\circ}\text{C}$  以上完全是奧氏體組織。當冷卻到下臨界溫度  $Ar_1$  時，奧氏體中的  $\gamma$ -鐵變為  $\alpha$ -鐵，並且將所溶解的碳同時析出，所析出的碳和鐵化合成滲碳體。從整個來看，奧氏體又變成片狀珠光體。

(2) 含碳在 0.80% 以下的鋼

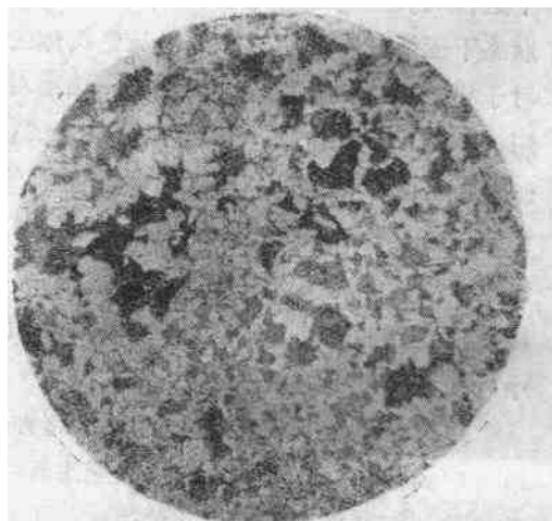


圖 6 0.3% 碳鋼的組織。  
(黑色組織為珠光體；白色組織為鐵素體)

(以含 0.30% 的碳鋼為例)：在室溫時，鋼的原始組織是鐵素體 + 珠光體（圖 6）。當加熱到下臨界溫度  $A_{c1}$  時，珠光體就變成奧氏體，而鐵素體保持不變。溫度繼續增加時，鐵素體也逐漸變成奧氏體。當溫度升高到上臨界溫度  $A_{c3}$  時，全部都變成奧氏體組織。在冷卻時轉變過程和上述相反。

(3) 含碳在 0.80% 以上的鋼 (以含 1.3% 碳鋼為例)：在室溫時，鋼的原始組織是滲碳體和珠光體 (圖 6)。當加熱到下臨界溫度  $A_{c1}$  時，珠光體就轉變成為奧氏體，而滲碳體保持不變，溫度繼續增高時，滲碳體就逐漸溶解到奧氏體中，當溫度達到上臨界溫度  $A_{c3}$  時，所有的滲碳體全部溶解在奧氏體中。當冷卻時，轉變過程和上述的相反。<sup>1</sup>

以上所說鋼在加熱和冷卻時的轉變，都是在很緩慢的情況下進行的。這些組織在鐵碳平衡圖上都可找到，這是鋼在最穩定狀態下應當具有的組織。如果從奧氏體區域冷卻時速度加快，對於組織的變化就有很大的影響，因而對鋼的性能也有很大的影響。奧氏體在快速冷卻後不再轉變為珠光體，而轉變為其他硬度較高的不穩定的組織。冷卻速度愈高，得到的組織也愈不穩定。這些組織按它的硬度高低的次序是“細珠光體”、“貝耐體”和“馬氏體”。我們在鐵碳平衡圖上找不到這些不穩定的組織，但它們對熱處理却有重大的關係，在經過熱處理的鋼材中，會常常發現這些組織。

以含碳量為 0.80% 的鋼為例：這種鋼由奧氏體狀態慢慢冷卻後的組織是珠光體，如果快速冷卻，奧氏體來不及分解成珠光體，而可以得到下列幾種組織：

(1) 馬氏體 如果冷卻速度極快，像在水中冷卻時，所形

成的組織就叫做“馬氏體”(圖二圖上)。由於冷卻得太快，原來奧氏體中的碳，來不及呈滲碳體析出，而溶解在鐵素體中，使鐵素體中的含碳量遠超過它的溶解限度，因此馬氏體是碳在 $\alpha$ -鐵中的過飽和固溶體。這種組織極硬，也很脆，同時它也是最不穩定的組織。在顯微鏡下觀察，呈針狀。

(2)細珠光體 冷卻速度較慢時(如在油中冷卻)，就形成為“細珠光體”(圖7)，也叫做“屈氏體”。如果冷卻的速度

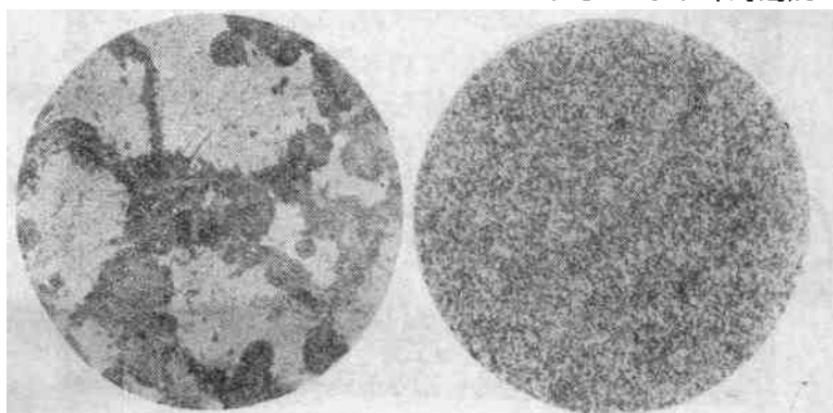


圖 7 0.80% 碳鋼在油中冷卻的  
細珠光體(黑色)+馬氏  
體(白色)組織。

圖 8 0.80% 碳鋼在熔鉛中冷卻  
的細珠光體。

更慢時(如在熱油或熔化的鉛中冷卻)，也可以得到細珠光體，但比油中冷卻所得到的細珠光體略粗，以前也稱為“索氏體”(圖8)。這兩種不同的細珠光體組織，都是由很細的鐵素體和滲碳體所組成。在油中冷卻的組織硬度很高，韌性較低；而在熱油中或熔鉛中冷卻的組織，硬度較低，但韌性很高。

(3)貝耐體 也叫做“針狀屈化體”(圖9)。當奧氏體冷卻到一定溫度時( $300-500^{\circ}\text{C}$ )，並且保持一段時間，使奧

氏体在一定的温度下分解完成，成为另一种组织，这就是“贝耐体”。它也是由细的铁素体和渗碳体混合组成。有些合金钢在空气中冷却时也可以得到此种组织。这种组织的特性是具有高度的硬度和冲击韧性。



图 9 贝耐体组织（黑色）。

由奥氏体迅速冷却变成马氏体组织后，再加热到300—450°C.（回火），可以得到回火屈氏体组织，这种组织的硬度比马氏体低，但韧性比马氏体高。当温度再升高到450—600°C.（高温回火），可以得到回火索氏体组织，它的硬度比回火屈氏体又低一些，但韧性更高。回火后得到的屈氏体和索氏体，比直接冷却得到的细珠光体组织的机械性能、强度和韧性都要高一些。

以上所谈的几种钢的基本组织的机械性能，可以列表于下：

表1

鋼的基本組織的機械性能

鋼的組織 名稱	布氏硬度 ( $H_B$ )	抗張強度 (千克/毫米 $^2$ )	屈狀強度 (千克/毫米 $^2$ )	延伸率 (%)	斷面收縮率 (%)
奧氏體	170—220	—	—	—	—
鐵素體	80—100	25	12	50	80
滲碳體	820	—	—	0	—
珠光體	片狀190—230 球狀160—190	88	—	20—25	—
細珠光體	{ 270—320 330—400	70—141 141—176	—	10—20 5—19	—
馬氏體	616—760	176 211	—	2—8	—

## 热处理的方法

热处理的方法很多，但是可以分为下面两种基本类别：

1. 将钢材或机件加热到指定温度，保持一段时间，再以一定的速度冷下来。这类方法包括：退火、空冷冷却的正常化、快冷的淬火和回火等热处理。

2. 用化学方法使钢材或机件的表面化学成份改变，而中间仍旧保持原来的化学成份，以后再进行热处理。这种热处理方法又称为化学热处理，它包括渗碳、氮化和氰化等处理。

对钢铁厂来说，最常应用的就是退火和正常化热处理；但在机械厂、兵工厂、汽车及拖拉机厂等使用钢材的地方，淬火、回火和化学热处理却显得特别重要。下面将几种常用的热处理方法分别地介绍一下：

(一) 退火：退火是将钢加热到临界温度以上(小于0.80%含碳量的在 $A_3$ 以上，大于0.80%含碳量的在 $A_1$ 以上)，在这

一个温度保持一段时间后，再让它慢慢地冷却下来（一般都随爐子冷却），或冷却到一定程度时作間歇性的停留，再在空气中冷却。

退火的目的是为了：①減低鋼的硬度；②使鋼的晶粒变細；③改善鋼的切削加工性能；④增高鋼的延展性和韌性；⑤消除因加工而产生的內应力；⑥改善鍛件或鑄件中产生的不均匀成份或不均匀的組織；⑦为以后的热处理做好准备。

鋼在退火时應該注意的是加热速度、退火温度、保温時間和冷却速度。現在分別叙述如下：

(1) 加热速度 依靠鋼中含碳量和合金元素的含量来确定加热速度，鋼中碳和合金的含量愈高，鋼的导热性就愈差，所以加热速度就要慢些。加热时应当尽量地使温度均匀。加热速度太快，就会使鋼的内外溫度差別过大，这会使鋼的内外体积膨胀不同，在鋼中就会引起了很大的內应力，这个內应力会使鋼变形，严重的甚至会使鋼破裂。高碳鋼的加热速度一般是每厘米厚加热8分鐘；而合金鋼是每厘米厚加热27分鐘。

加热方法目前有兩种：一种是將鋼放到冷爐子中以一定速度加热，这种加热方法需要很長時間，最不經濟，一般很少采用；另一种方法是將鋼放进已經加热到一定温度的爐中加热，这一种方法的加热速度很快。根据苏联的先进經驗，应尽可能地进行快速加热，因此常采用后一种方法。用后种方法的优点很多，如縮短加热时间、提高生产率、节省燃料或电力、降低成本和减少氧化、脱碳及晶粒粗大等缺点。采用这种快速加热法，一定要注意上面所講到的加热速度的限制。

(2) 退火温度 退火温度是根据不同的退火种类而定的

(圖10)，它也和鋼中的碳、合金元素的含量有关，因为碳和合金元素的含量，会改变鋼的临界温度。含碳量在0.80%以下的鋼，大多数是加热到  $A_3$  以上30—50°C进行退火；而含碳量在0.80%以上的鋼，加热到  $A_1$  以上30—50°C时就进行退火。

### (3) 保温时间

加热到退火温度

以后，一定要停留一定時間，这是为了保証鋼的内外溫度均匀一致，并且使鋼的組織有時間完全轉變。保留時間是根据鋼尺寸的大小、原始組織和化学成份而决定。

鋼件愈厚、組織愈粗，那么停留時間应当愈長。但保溫時間也不可過長，否則鋼件表面會發生过多的氧化和脫碳現象。退火時鋼件的溫度愈高，保溫時間就應該愈短。

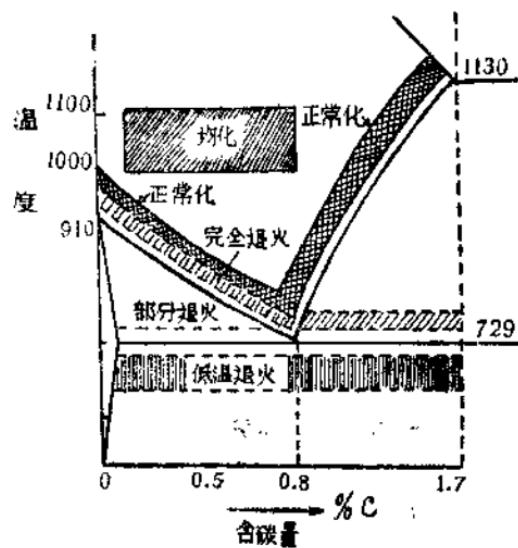


圖 10 各種退火及正常化的溫度範圍。

(4) 冷却速度 冷却速度也与鋼的成份和尺寸大小有关。对于含碳或合金元素高的或者很薄很小的鋼材，冷却速度不能太快；对含碳及合金元素很低或很厚大的鋼材，冷却速度可以稍快。含碳量0.3—0.5%的普通碳鋼可以是每小時100—200°C的冷却速度；普通合金鋼冷却速度为每小時50—60°C；

而高合金鋼每小時應為20—40°C。在冷卻時，當通過  $A_1$ — $A_3$  溫度範圍時的冷卻速度加快，就可以得到細晶粒的鋼。

一般退火的冷卻方法有二種：一種是隨爐子冷卻到室溫再取出，這種冷卻速度很慢，可以得到最軟的組織，但產量少；另一種方法是在保溫完了後，就將鋼材取出立刻埋在沙中，這樣也可以得到相當慢的冷卻速度。

退火的方法有以下幾種（幾種退火的溫度範圍如圖10所示的那樣）：

(1) 完全退火 將鋼加熱到  $A_{c_1}$  以上 20—30°C 后停留一段時間，再把爐子冷卻或埋在沙中緩慢冷卻到 400—500°C，然後將鋼由爐中或沙中取出，在空气中冷卻。含碳量在 0.80% 以下的碳素鋼和低合金結構鋼，在出廠前都進行完全退火的熱處理過程。這是為了要得到細的晶粒、均勻分布的鐵素體和片狀的珠光體組織；消除加工時（鍛或軋）產生的內應力、改善鋼的機械性能（韌性、強度等）和切削加工性能。

為了消除鋼鑄件（含 0.1—0.5% 碳）在凝固時所產生的內應力以及粗大晶粒、網狀組織（圖 5）和魏氏組織（一種粗大的組織如圖 11），應該在  $A_{c_1}$  以上 30—50°C 進行完全退火。但停留時間要比一般鋼長 1.5—2.0 倍，加熱和冷卻速度也要慢些。

(2) 球化退火 將鋼加熱到  $A_{c_1}$  以上 20—30°C，約為 740—760°C，停留 5—6 小時，再緩冷下來（一般採用的冷卻速度是每小時 20—60°C），冷到 650—700°C 以後，再在這個溫度下保持一段時間，就可將鋼取出在空气中冷卻。經過這種退火方法之後，鋼內滲碳體就變成球狀（封二圖 3）。碳素工具鋼、合金工具鋼、滾珠鋼及高速鋼（這些鋼的含碳都在