


金工工艺

陈 六 一 著

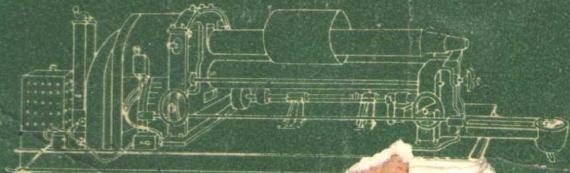

浙江

钣金工艺

陈六一著

*
浙江人民出版社出版

杭州武林路196号

浙江省书刊出版业营业登记证字第001号

上海市印刷五厂印刷·浙江省新华书店发行

*
开本787×1092 稿1/27 印张9 11/27 插页1 字数172,000

1960年7月第一版

1960年7月第一次印刷

印数：1—10,000

(包括精装2,000)

统一书号：15103·146

平装定价：八 角

序 言

这本十多万字的“钣金工工艺”，是我厂钣焊工人、共产党员陈六一同志的著作。陈六一同志有二十多年的工龄。他在这本书里，根据他丰富的經驗系統地論述了钣金工的工艺技术。因此这本书不但有很大的理論价值，还有着更大的实用价值；不但是一本很好的新工人培訓教材，也是一本一般技术人員学习钣金工工艺技术的良好讀物。我們在此热烈地祝賀“钣金工工艺”的出版。

陈六一同志解放前只讀过两年多书。解放后，在党的关怀下，他的文化程度已很快地提高到初中水平，但要拿起笔来著书立說，还不是沒有困难的。可是他在党的教育和支持下，敢想敢說敢做，克服重重困难，終于在技术員任光乃同志的协助下，仅仅用了五个多月的时间，就写好了这本书的初稿。这一事实充分地說明了，只要方向对头，解放思想，破除迷信，什么事情都是能夠办好的。这一生动的事例，打破了有些人对于著书立說的神

秘觀念，打破了“工人不能寫書”的迷信思想。工人著書立說，在解放前是不可想象的，可是現在何止陳六一同志一人呢？就拿我們杭州制氣機廠來說，除了陳六一同志以外，老工人陳瑞良、車金海、茅志勛等同志也寫出質量較高的技術書，並先後出版了。我廠工人同志平時喜歡講這樣一句話：“只怕想不到，不怕做不到”，這是千真萬確的。

本書作者在寫作的過程中，得到了黨組織的熱情關懷和大力支持。黨組織除了在思想上給他不斷的鼓勵和教育以外，還給他充裕的寫作時間，還組織了一名學徒和一名工人專門給他記錄和整理底稿。作者在寫作過程中，也表現了堅強的毅力和充沛的創作熱情。他不怕困難，把寫作看作是黨交給他的光榮任務，廢寢忘食地干，直到勝利完稿。

現在我這本書同大家見面了！我們相信，讀者將從這本書里學到有益的知識；同時也將從這裡得到啟發和鼓舞，為把我國建設成為一個有高度發展的現代工業、現代農業和現代科學文化的強大的社會主義國家而奮鬥！

中共杭州制氣機廠委員會

1960年1月

目 录

第一章 金属材料的性质	1
第一 节 鍛金工常用的金属材料.....	1
第二 节 金属材料的主要性质.....	1
第三 节 金属的硬化和退火.....	8
第二章 划綫	10
第一 节 划綫的概念.....	10
第二 节 划綫的工具和用具.....	10
第三 节 划綫的基本知識.....	17
第四 节 划綫的方法.....	28
第三章 下料展开图的繪制	36
第一 节 展开的概念和应用.....	36
第二 节 图紙的基本知識.....	37
第三 节 展开图的繪制方法.....	45
第四章 凿削和切割	60
第一 节 凿削的概念.....	60
第二 节 凿削的設備和工具.....	60
第三 节 手工凿削.....	69
第四 节 机械凿削.....	73
第五 节 切割的种类和应用.....	75
第六 节 手工剪切的工具和方法.....	75

第七节 机械剪切	81
第八节 手工锯割	85
第九节 机械锯割	90
第五章 錄削和攻絲	92
第一节 錄削的概念	92
第二节 錄刀的种类和应用	92
第三节 錄刀柄的装卸方法	94
第四节 錄刀的使用和保养	95
第五节 手工錄削	96
第六节 螺紋的种类和应用	98
第七节 攻螺紋的工具及其使用	100
第六章 钻孔与鉚接	108
第一节 钻孔的概念	108
第二节 钻孔的工具	108
第三节 钻孔的用具	114
第四节 机械钻孔	116
第五节 手工钻孔	118
第六节 冲孔	121
第七节 夹孔	122
第八节 鉚接的概念	123
第九节 鉚釘和鉚接形式	123
第十节 鉚接的工具	124
第十一节 手工鉚接	127
第七章 零件的弯曲	129
第一节 零件弯曲的概念	129
第二节 零件弯曲展开尺寸的計算	129

第三节 手工弯曲零件和型材	133
第四节 机械弯曲零件和型材	138
第五节 管子的弯曲	143
第八章 板料的压力加工	158
第一节 滚卷的概念和应用	158
第二节 用手摇式滚筒机滚制圆筒形零件	158
第三节 用传动式滚筒机滚制圆筒形零件	160
第四节 圆筒滚槽的应用	163
第五节 用手摇滚槽机滚制圆筒的沟槽	163
第六节 用机械传动式滚槽机滚制圆筒的沟槽	164
第七节 金属圆槽的滚制法	167
第八节 凸缘的应用	168
第九节 凸缘的手工制造	169
第十节 凸缘的机械制造	176
第十一节 夹丝卷边	178
第十二节 咬口结合	179
第十三节 板料的皱缩加工的应用	181
第十四节 金属皱缩加工的工具	182
第十五节 皱缩的工艺步骤	184
第十六节 圆筒上开孔	198
第十七节 锤拱的概念和应用	200
第十八节 锤拱的工具	200
第十九节 锤拱工艺	201
第二十节 金属矫正的概念和应用	203
第二十一节 手工矫正的工具	203
第二十二节 条料的矫正	203
第二十三节 板料的矫正	205

第二十四节 棒料的矫正.....	207
第二十五节 弯角的矫正.....	207
第二十六节 管子的矫直.....	208
第九章 钎焊、镀锡和焊接.....	210
第一 节 钎焊的概念和应用.....	210
第二 节 焊料.....	211
第三 节 焊剂.....	214
第四 节 锡焊的工具.....	215
第五 节 用软焊料钎焊的方法.....	217
第六 节 钎焊时的安全措施.....	221
第七 节 镀锡的应用.....	222
第八 节 镀锡材料.....	222
第九 节 镀锡的方法.....	223
第十 节 焊接的概念和应用.....	225
第十一节 焊接的种类.....	225
第十二节 焊条的选择.....	228
第十三节 焊口的形式.....	229
第十四节 焊接前的准备工作.....	230
第十五节 焊接方法.....	231
第十章 容器的耐压試驗.....	233
第一 节 試压的应用.....	233
第二 节 試压的设备和工具.....	233
第三 节 試压工具的装配和拆卸.....	237
第四 节 水压試驗.....	237
第五 节 气压試驗.....	238

第一章 金属材料的性质

第一节 钣金工常用的金属材料

钣金工用来制造零件的材料，型式很多，有钣料、条料、带料、管料、型材等等。钣金加工中最常见的金属和合金，有钢、铜和它们的合金（如低碳钢皮、不锈钢皮、紫铜皮、黄铜皮等）、铝和铝合金、锡、铅等。

第二节 金属材料的主要性质

钣金工要作好材料加工，必须熟悉有关金属材料的主要性质。

紫 铜

紫铜就是纯铜，又称红铜，抗腐蚀性、导电性、导热性、可塑性、化学稳定性和焊接性都很好，质软，容易加工，熔点 1083°C ，比重 8.9，是一种较重的金属。

钣金工常用的紫铜材，大都是长方形的紫铜皮和各种规格的紫铜管等。

工业上用的紫銅有五种牌号，即 M0、M1、M2、M3、M4。其中最常用的是 M1、M2、M3 号銅。它們的化学成分如表 1-1 所列：

表 1-1 紫銅的化学成分表

牌 号	銅的 最低 含量 (%)	杂质的最高含量 (%)										全部 杂质 最高 含量
		鉻	鎳	砷	鐵	鎳	鉛	錫	硫	氯	鋅	
M1	99.9	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.005	0.08	0.005	0.10
M2	99.7	0.002	0.005	0.01	0.05	0.02	0.01	0.05	0.01	0.1	—	0.30
M3	99.5	0.003	0.05	0.05	0.05	0.2	0.05	0.05	0.01	0.1	—	0.50

紫銅在干燥的空气中不容易腐蝕，但遇水或受热后（特別在 180°C 以上）就易氧化。这就是为什么紫銅皮在退火后表面常有一层黑色氧化层的原因。

M1 紫銅绝大部分用在各种电气設備上，如制电纜、开关等。

M2 紫銅大部分用来制造各种規格的管子。紫銅管在制造化工設備上应用得特別广泛，在汽車制造业和船舶工业中用的也不少。

M3 紫銅一般用来制造各种厚度的紫銅皮。紫銅皮的用处較大，例如制氧机分餾塔等大部分是用紫銅皮做成的。

黃 銅

黃銅是銅和鋅的合金，抗腐性好，强度較高。根据工艺性质，黃銅可分为压力加工用的和鑄造用的两种。黃銅在机器制造工业

中用得很多。常用的牌号是 Л62 和 Л68。它們的化学成分如表 1-2 所列：

表 1-2 黃銅的化学成分表

牌 号	主要成分(%)		杂质的最高含量(%)						
	銅	鋅	鉛	鐵	鎘	銻	磷	杂质总量	
Л62	60.5—63.5	余量	0.03	0.15	0.005	0.002	0.01	0.5	
Л68	67—70	余量	0.03	0.10	0.005	0.002	0.01	0.3	

各种黃銅的比重相差不多，一般都在 8.5 左右；熔点却随含銅量的多少而不同，一般是含銅量越多的，熔点越高。例如 Л68 黃銅的含銅量比 Л62 黃銅多些，它的熔点也就比 Л62 黃銅要高些，前者为 938°C，后者为 910°C。

黃銅的熔点比紫銅要低，塑性也不如紫銅好。在冷态时，性硬而脆，不宜加工。較大、較厚的黃銅工件，一般都采用热加工，但加热溫度須严格掌握在 750—850°C。溫度过高了，工件要燒毀；溫度过低了，工件一經錘击就会斥裂，因为黃銅在 300—700°C 有显著的热脆性。

工場中如沒有测量溫度的仪器，可凭銅料受热后的顏色变化来判断加热溫度。一般銅料在炉子中加热到 750—850°C 时呈紫紅色，这时就可以把它取出加工；当加工到紅色消退时，这表示銅料的溫度已下降到 700°C 以下，应立即停止錘击，以免工件斥裂。

青 銅

銅和錫、鋁、錳、磷、鉬、硅及其他元素的合金叫做青銅。青銅分为錫青銅和无錫青銅两类。在青銅中主要合金成分是錫的，叫錫青銅；主要合金成分中沒有錫的，叫无錫青銅。近来得到广泛使用的鋁青銅，就是无錫青銅的一种，它的主要成分是銅和鋁。

錫青銅具有良好的机械性能、良好的化学稳定性和高度的抗磨性，可用来鑄造机床內的軸套等，但价格較高。一般常用鋁青銅来代替錫青銅制造特种彈簧等，因鋁青銅同样具有良好的机械性能、較好的化学稳定性和很好的抗磨性及加工性。

鋁和鋁合金

鋁是輕金属的一种，比重 2.7，熔点 653°C，具有良好的导电性、导热性、抗蝕性和較好的可塑性、焊接性。工业上常用的鋁有 A1、A2 和 A3 三种。它們的化学成分如表 1-3 所列：

表 1-3 鋁的化学成分表

牌 号	鋁的最 低含量	杂质的最高含量 (%)				
		铁	硅	铁与硅 的总和	銅	杂质的 含 量
A1	99.5	0.3	0.3	0.45	0.015	0.5
A2	99.0	0.5	0.5	0.90	0.02	1.0
A3	98.0	1.1	1.0	1.8	0.05	2.0

純鋁的强度和硬度都不大，用途較少。因此，在机械工业和航空工业上，常用鋁和其他金属如銅、鎂、錳、硅等制成的鋁合金。根

据化学組成的不同，鋁合金常用的牌号有 $\Delta 1$ 、 $\Delta 6$ 和 $\Delta 16$ 等等。

$\Delta 1$ 硬鋁，通常称为标准硬鋁。在退火或剛淬火后具有中等可塑性。在常溫下加工性能很好。

$\Delta 6$ 硬鋁是一种强度較高的鋁合金。在退火或剛淬火后，它的塑性不如 $\Delta 1$ 硬鋁好。在常溫下，加工比較困难，退火次数也要比 $\Delta 1$ 鋁合金多。

$\Delta 16$ 硬鋁是具有更高强度的合金。它的可塑性比 $\Delta 6$ 鋁合金还低。在銅金工作业中，常用 $\Delta 16$ 硬鋁制造各种零件。

鋁合金除上述三种外，还有 AB 号鋁合金、AMC 鋁錳合金、AMG 鋁鎂合金等等。这些鋁合金在机械工业上应用較少。

錫

純錫比重 7.3，熔点 232°C ，在冷态时具有良好的可塑性，可碾軋成很薄的錫箔片；还具有很大的抗氧化性能。在零件表面鍍上一层錫，可以防锈。純錫价格較高，工业上除用作食品器皿的焊料外，很少使用。純錫的标号和用途可見表 1-4：

表 1-4 純錫的标号和用途表

标 号	化学成分(%)		一 般 用 途
	含錫不少于	含杂质不大于	
01	99.90	0.10	制鍍錫薄铁板和焊料 ЛОС90。
02	99.56	0.44	制合金、焊料 ЛОС61、錫管、錫箔和杂用錫。
03	98.35	1.65	制焊料 ЛОС40。
04	96.25	3.75	制焊料和其他低錫合金。

鉛

鉛和錫一样，是一种低熔点金属，熔点 327°C ，比重 11.4，质軟，塑性很好，在冷态时很易碾軋、鍛造，并具有抗腐性。含有杂质的鉛，硬度会增高，而塑性和化学稳定性会降低。

钣金工在作业中，常把鉛用作弯曲紫銅管的填料，或把它和錫合制成焊錫使用。

鑄 鐵

含碳量在 1.7% 以上的铁碳合金称为鑄鐵。一般鑄鐵的含碳量常在 3.5% 左右。鑄鐵可分为灰口鑄鐵和白口鑄鐵两种。灰口鑄鐵的断面呈灰色；白口鑄鐵的断面呈銀灰色。灰口鑄鐵质軟，在机器制造业中得到广泛使用。白口鑄鐵既脆又硬，用途較小。

总的說来，鑄鐵是一种脆性金属，不能鍛造，焊接性很差，强度也較低，只能作一些受力小的零件，如机器的底座和机架等，在钣金工作业中常用鑄鐵材料做成加工用的模具。

碳素鋼和合金鋼

鋼是含碳量低于 1.7% 的铁碳合金。大致可分为低碳鋼、中碳鋼、高碳鋼和合金鋼四种。含碳量少于 0.3% 的称为低碳鋼；含碳量在 0.3—0.6% 的称为中碳鋼；含碳量在 0.6—1.7% 的称为高碳鋼。这三种鋼统称为碳素鋼。合金鋼是碳素鋼內加入其他一种或数种金属元素的鋼。

一般來說，碳鋼含碳量越多，硬度越大，强度也越高，而加工性、焊接性、鍛造性越差。所以高碳鋼在碳素鋼中硬度最大（特別

在淬火后)，强度最高，脆性最大，加工性、鍛造性、焊接性最差，冷作也困难，一般只用来制造耐磨性和强度要求很高的零件及一些切削工具，如钻头、鑿子等。

中碳鋼和高碳鋼相比，硬度較小，强度較低，但加工性、焊接性、鍛造性較好，冷作也比較容易。中碳鋼还有一个可貴的性能，就是可以热处理，在淬火后可获得較高的硬度；如果又要它变軟，可作退火处理，使它重新获得非性。因此中碳鋼在机器制造业中用途比高碳鋼要大得多，可用来制造具有一定耐磨性和剛性較好的零件，如一般的机軸和齒輪等。

低碳鋼是碳素鋼中最軟的一种，因此常有人把它叫做“軟鋼”。与其他鋼相比，它的加工性和焊接性最好，并具有一定的强度，价格也比較低。钣金工常采用低碳鋼板(即軟鋼皮)作为加工材料。

常用的低碳結構鋼的牌号有以下三种：

CT1 含碳量在 0.07—0.12%；

CT2 含碳量在 0.09—0.15%；

CT3 含碳量在 0.14—0.22%。

隨加入碳素鋼內的金属元素的不同，可制成不同名称的合金鋼，如加入鎢的就叫鎢鋼，加入鉻、鉬、硅的就叫鉻鉬硅鋼，等等。

加入特殊元素使鋼合金化的方法，能够非常强烈地改变鋼的物理性和化学性。如有的合金鋼强度特別好，淬火后很硬，可制造工具和受力特別大的零件；有的合金鋼在高溫下仍能保持很高的硬度，可制造高速切削刀具；有的合金鋼能耐酸耐硷，可制造化学工业的設備；等等。

第三节 金属的硬化和退火

无论是软钢皮、紫铜皮和黄铜皮，用铁锤加工后，表面都会变硬；锤击的次数越多，表面越硬。这种变化称为冷作硬化。冷作硬化了的金属，要继续加工，就困难了。特别是黄铜，表面硬化到一定程度后，再继续锤击，就会碎裂。

钣金工在加工工件时，应尽可能采用木锤，使金属的硬化缓慢一些。

当金属表面显著硬化后，可作退火处理，使它重新变软。

退火，就是把硬化后的金属加热到一定温度，再按一定的情况冷却，使金属重新变软的那种热处理方法。

不同的金属，应用不同的退火温度和不同的冷却方法。钣金工常用的一些材料的退火规范如下：

紫铜 紫铜加热到 $550-700^{\circ}\text{C}$ ，在水中冷却，就会重新变软；也可以在空气中冷却，但效果不如在水中冷却来得好。

如果工场里没有温度计，可以根据金属受热后的颜色变化来判断退火温度。当紫铜的火焰呈暗红色或深红色时，这就表示已把紫铜加热到所需要的温度。

黄铜 黄铜加热到 $550-650^{\circ}\text{C}$ （这时黄铜呈暗红色），在空气中冷却，也会重新变软。可是用水冷却，不但不会变软，反而会变得更脆。

把黄铜作退火处理时，必须十分小心。因黄铜熔点较低(900°C 左右)，如一看到深红色时不立即取出，就会熔化。

青铜 在钣金工作业中，青铜常用作紫铜碳极电弧焊的焊条。

但用青銅焊條焊接的焊縫較硬，焊好後還必須作退火處理。退火溫度不宜太高，只要能使金屬微呈暗紅色就可以了。因受熱後膨脹的青銅，在冷卻中收縮不如紫銅快，如加溫太高，焊縫往往會在冷卻時裂開。在處理較大焊件時，這一點應特別注意。

鋁合金 鋁合金的退火溫度隨材料成分的不同而不同。鋁合金的退火方法比其他金屬如紫銅、黃銅等的退火方法要複雜些。因為在進行鋁合金退火時，很難凭肉眼辨別加熱中顏色變化的情況來判斷溫度的差別。所以在進行鋁合金退火時，必須很好地掌握溫度。鋁合金退火規範如表 1-5 所示：

表 1-5 鋁合金退火規範表

合金牌號	退火溫度 (°C)	退火持續時間 (分)	冷 却 剂
АМГ	350—410	(在硝鹽槽內) 7 (在電爐內) 10	(在硝鹽槽內加熱)水 (在電爐內加熱)空氣
АМЦ	350—410	(在硝鹽槽內)30—40 (在電爐內) 60—90	(在硝鹽槽內加熱)水 (在電爐內加熱)空氣
AB	340—370	(在電爐內)60—90	空 气
Д 16	340—370	(在電爐內)60—90	空 气
Д 1	340—370	(在電爐內)60—90	空 气
Д6Т	340—370	(在電爐內)60—90	空 气